3号機 燃料取扱機マストケーブル損傷事象について

2020年9月11日



東京電力ホールディングス株式会社


1.概要



発生事象	マストケーブルの損傷
概要	 ✓ 9月2日 15:30頃 プール内移動のため、プール南端の燃料を把持して西へ移動中、マストケーブルがプール南側の壁面近傍にある部材*に引っ掛かった。 ✓ 引っ掛かりを解消後、把持していた燃料を予定していた位置に着座させた。 ✓ つかみ具の開閉状態および着座状態を表示する信号の異常を確認。 ✓ 9月2日 18時頃 現場調査の結果、つかみ具開閉状態および着座状態を表示する信号のケーブルが損傷していることを確認した。
	※:引っ掛かった部材は、がれき吸引装置のホースの固定のために取り付けた部材
原 因	√ 操作員のカメラ画面監視不足
対 応	✓ 損傷したケーブルを予備品に交換する。✓ 再発防止対策について検討中。
備考	✓ 燃料を吊った状態では、メカニカルロックによりつかみ具閉状態が維持されるため、燃料の落下等につながる事象ではない。

2. 事象の発生


- TEPCO
- 9月2日 15:30頃 燃料のプール内移動のため、燃料を把持した状態でマストを西へ移動中、マストケーブルをプール上の部材に引っ掛けた事象が発生。
- 燃料のつかみ状態に異常がないことをITVにより確認後、通常操作により引っ掛かりを解消した後、予定していた移動先の空きラックに着座させた。
- つかみ具の開閉状態を操作画面上で確認できないことを確認した。

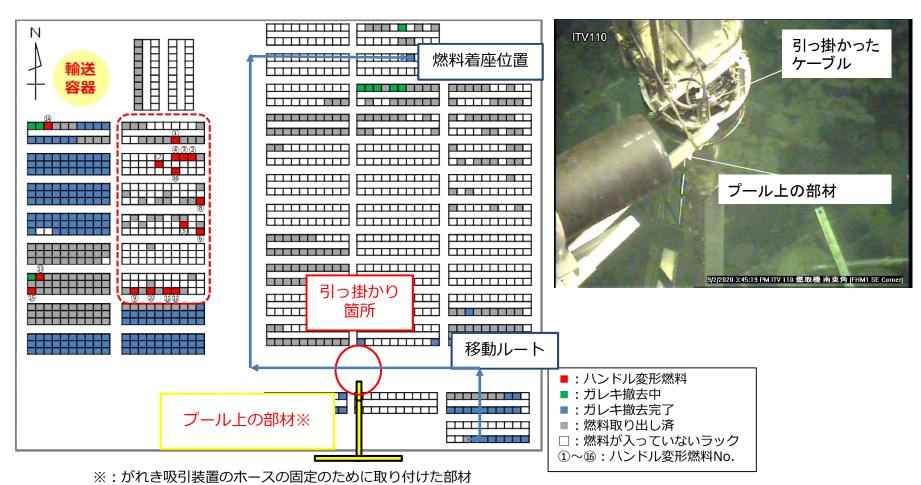

【補足】燃料移動ルートについて



- 対象燃料を北側に移動させるには、エアリフト装置と干渉しないよう、一度西側に燃料を移動する必要があった。
- プール西側にはがれき吸引装置のホースが水面に存在し、干渉に留意する必要がある状況。

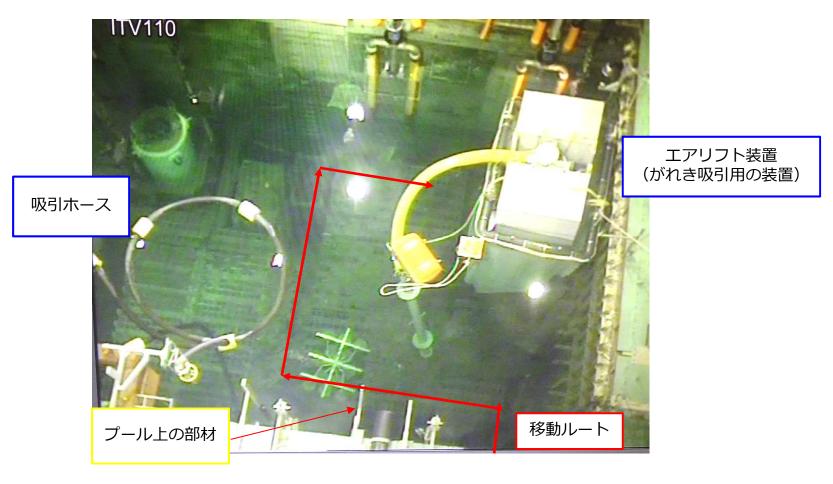


9月2日当日の現場状況(作業前)

3. ケーブル損傷の状況



- 当該ケーブルは、FHMマストの下部から燃料つかみ具まで繋がるケーブル。燃料の着座検知、つかみ具の開閉表示の信号に使用している。
- 外観確認の結果、ケーブルが被覆ごと損傷していることを確認した。
- 抵抗測定の結果、ケーブルの芯線20本中16本の断線を確認した。 (使用している芯線は20本中6本。当該芯線は断線を確認)
- 損傷位置は、燃料着座時には水没する位置にある。

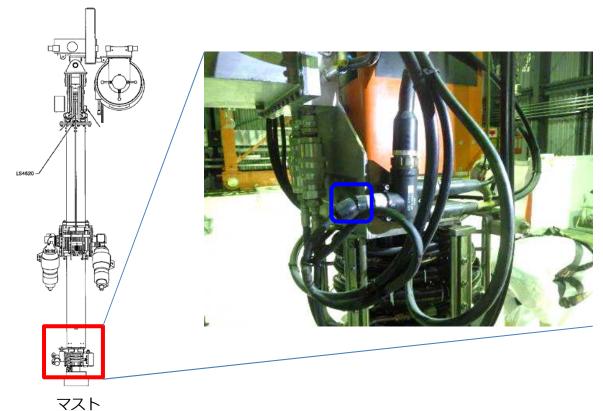



マスト外観



ケーブル断線部



■ つかみ具のリミットスイッチからの信号は、当該ケーブルを経由して、遠隔操作室の操作 画面にて確認できる。




燃料取扱機操作卓マスト操作画面(正常時)

4. 復旧の方策

TEPCO

- 損傷したケーブルは概ね断線しており、3号機カバー内環境での修理は困難。そのため、予備品ケーブルに交換して、復旧を行う。
- ケーブルはマストの下部に巻いた状態で取り付けられており、交換には共に巻かれている作動流体(水グリコール)用のホースの取り外し、つかみ具回転用モータの取り外し作業が必要となる。

 「断線箇所(テープ養生している)
- 主な作業
- 1. 事前作業(構外にて実施)
 - ケーブル加工
- 2. 本作業
 - 既設ケーブル・ホース取り外し
 - マストモーター取り外し
 - 新規ケーブル接続
 - マストモーター取付け
 - 新規ケーブル・ホースまき直し
- 3. 調整・動作確認
 - ホースからの空気抜き
 - 気中 · 水中動作確認
 - 信号表示確認(つかみ・放し・着座)

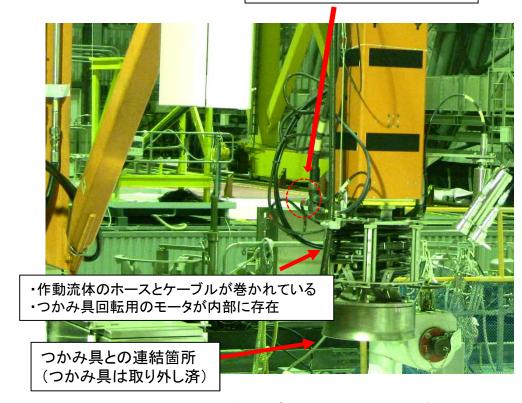

FHMマストの状況(2020/9/8 撮影)



【事象】

- 9月9日、設備停止中のため、ウォークダウンを実施。
- クレーン主巻の水圧ホース近傍に滴下痕を確認し、ホースの被覆損傷を確認。
- 加圧を実施し、漏えいがないことを確認。

【原因】

■ 水圧ホース内部チューブの亀裂等により作動流体が被覆内に蓄積され、被覆が破損 したものと推測。

【今後の対応】

- ホース交換の要否及び修理工程確認中。
- ホース予備品あり。


被覆損傷



ホース損傷箇所



ホースリール写真

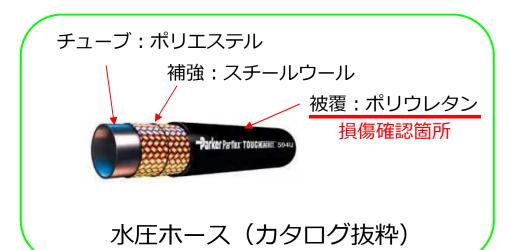

1F-1 オペフロダストモニタのBG計数率の測定記録

- ■1号機オペフロダストモニタは、構内や敷地境界にダスト影響を及ぼす前に早期検知し、飛散防止対策等の実施を判断する目的で設置している。
- ■ダスト濃度はグロス計数率からバックグラウンド(BG)計数率を差し引いた正味の計数率を用いて算出しており、BG計数率が前回の値と比較して BG変動幅Xを超えて変動する場合、警報発報するインターロックが設定されているが、BG計数率の変動傾向を確認するため、以下の通りBG計数率を記録する。
- ■2018/6/13のBG計数率測定結果において、C(SP5-L)が警報発報していることを確認。また、2018/11/13においても同箇所で警報発報していることを確認。 (ただし、11/13はダストモニタの部品交換に伴う作業員の出入りがあったことから、BG計数率が上昇したと推定)
- ■2019/12/20のBG計数率測定結果において、A(SP3-L)及びF(SP6-H)で警報発報していることを確認。 (ただし、12/3~12/9の期間でダストモニタの定期点検に伴う作業員の出入りがあったことから、BG計数率が上昇したと推定) 引き続き、BG計数率が大幅に変動していないことを確認し、傾向を把握していく。

ダストモニタ(サン											
プリングポイント)	2018/6/13	2018/11/13	2019/12/20	2020/2/14	2020/4/10	2020/6/3	2020/6/11	2020/6/14	2020/7/27	2020/8/25	2020/8/26
A(SP3-L)	2.38E+00	2.92E+00	4.17E+00	4.47E+00	4.60E+00	4.48.E+00		4.50.E+00	4.37.E+00	4.33.E+00	
B(SP4-L)	1.20E+00	1.26E+00	1.33E+00	1.36E+00	1.37E+00	1.30.E+00			1.26.E+00	1.24.E+00	
C(SP5-L)	1.56E+01	2.02E+01	2.15E+01	2.30E+01	2.33E+01	2.35.E+01			2.28.E+01		2.33.E+01
D(SP6-L)	3.07E+00	3.23E+00	3.28E+00	3.35E+00	3.40E+00	3.38.E+00	3.28.E+00		3.28.E+00	3.33.E+00	
E(SP5-H)	5.27E-01	4.95E-01	7.97E-01	9.62E-01	9.72E-01	1.04.E+00			9.82.E-01		1.06.E+00
F(SP6-H)	4.67E-01	5.13E-01	1.04E+00	1.21E+00	1.30E+00	1.24.E+00		•	1.32.E+00		1.28.E+00

ダストモニタ(サン			BG変動幅X[s-1]※1※2								
プリングポイント)	2018/6/13	2018/11/13	2019/12/20	2020/2/14	2020/4/10	2020/6/3	2020/6/11	2020/6/14	2020/7/27	2020/8/25	2020/8/26
A(SP3-L)	6.16E-01	6.31E-01	7.15E-01	8.23E-01	8.11E-01	8.23E-01		8.12E-01	8.14E-01	8.03E-01	
B(SP4-L)	4.56E-01	4.36E-01	4.43E-01	4.59E-01	4.64E-01	4.65E-01			4.54E-01	4.48E-01	
C(SP5-L)	1.38E+00	1.51E+00	1.69E+00	1.74E+00	1.80E+00	1.81E+00			1.82E+00		1.79E+00
D(SP6-L)	6.63E-01	6.79E-01	6.94E-01	7.00E-01	7.07E-01	7.12E-01	7.10E-01		7.00E-01	7.00E-01	
E(SP5-H)	2.99E-01	3.00E-01	3.45E-01	3.63E-01	3.96E-01	3.98E-01			4.10E-01		3.99E-01
F(SP6-H)	2.78E-01	2.96E-01	3.35E-01	4.10E-01	4.39E-01	4.54E-01			4.44E-01		4.57E-01

ダストモニタ(サン		前回値と今回値の差※1※2										
プリングポイント)	2018/6/13	2018/11/13	2019/12/20	2020/2/14	2020/4/10	2020/6/3	2020/6/11	2020/6/14	2020/7/27	2020/8/25	2020/8/26	
A(SP3-L)	1.20E-01 O	2.90E-01 O	7.40E-01 ×	1.30E-01 O	1.30E-01 O	1.20E-01 O		2.00E-02 O	1.30E-01 O	4.00E-02 O		
B(SP4-L)	1.10E-01 O	7.00E-02 O	1.00E-01 O	3.00E-02 O	1.00E-02 O	7.00E-02 O			4.00E-02 O	2.00E-02 O		
C(SP5-L)		4.00E+00 ×	1.20E+00 O	1.50E+00 O	3.00E-01 O	2.00E-01 O			7.00E-01 O		5.00E-01 O	
D(SP6-L)	1.50E-01 O	1.50E-01 O	6.00E-02 O	7.00E-02 O	5.00E-02 O	2.00E-02 O	1.00E-01 O		0.00E+00 O	5.00E-02 O		
E(SP5-H)	1.50E-02 O	2.00E-02 O	8.70E-02 O	1.65E-01 O	1.00E-02 O	6.80E-02 O			5.80E-02 O		7.80E-02 O	
F(SP6-H)		1.30E-02 O	3.77E-01 ×	1.70E-01 O	9.00E-02 O	6.00E-02 O			8.00E-02 O		4.00E-02 O	

O:[前回との差]≦BG変動幅X


×:[前回との差]>BG変動幅X ···警報発報

※1:2018/5/23, 6/5, 7/5, 11/13, 11/29, 2019/1/11及び3/12は、一部ダストモニタの切替作業、部品交換等を実施した際にBG計数率を測定。


※2:次の期間の測定結果については、表示スペースの制限から警報発報を確認した記録以外の記載を省略 (2018/2/27~2020/2/7)

※3:機器不具合による警報発報を確認し、再起動を実施。その後にBG計数率を測定。



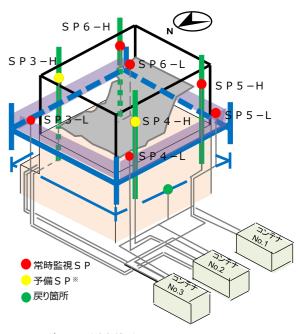

※ダストモニタを収納したコンテナNo.1~3は 1号機原子炉建屋西側ヤードに設置

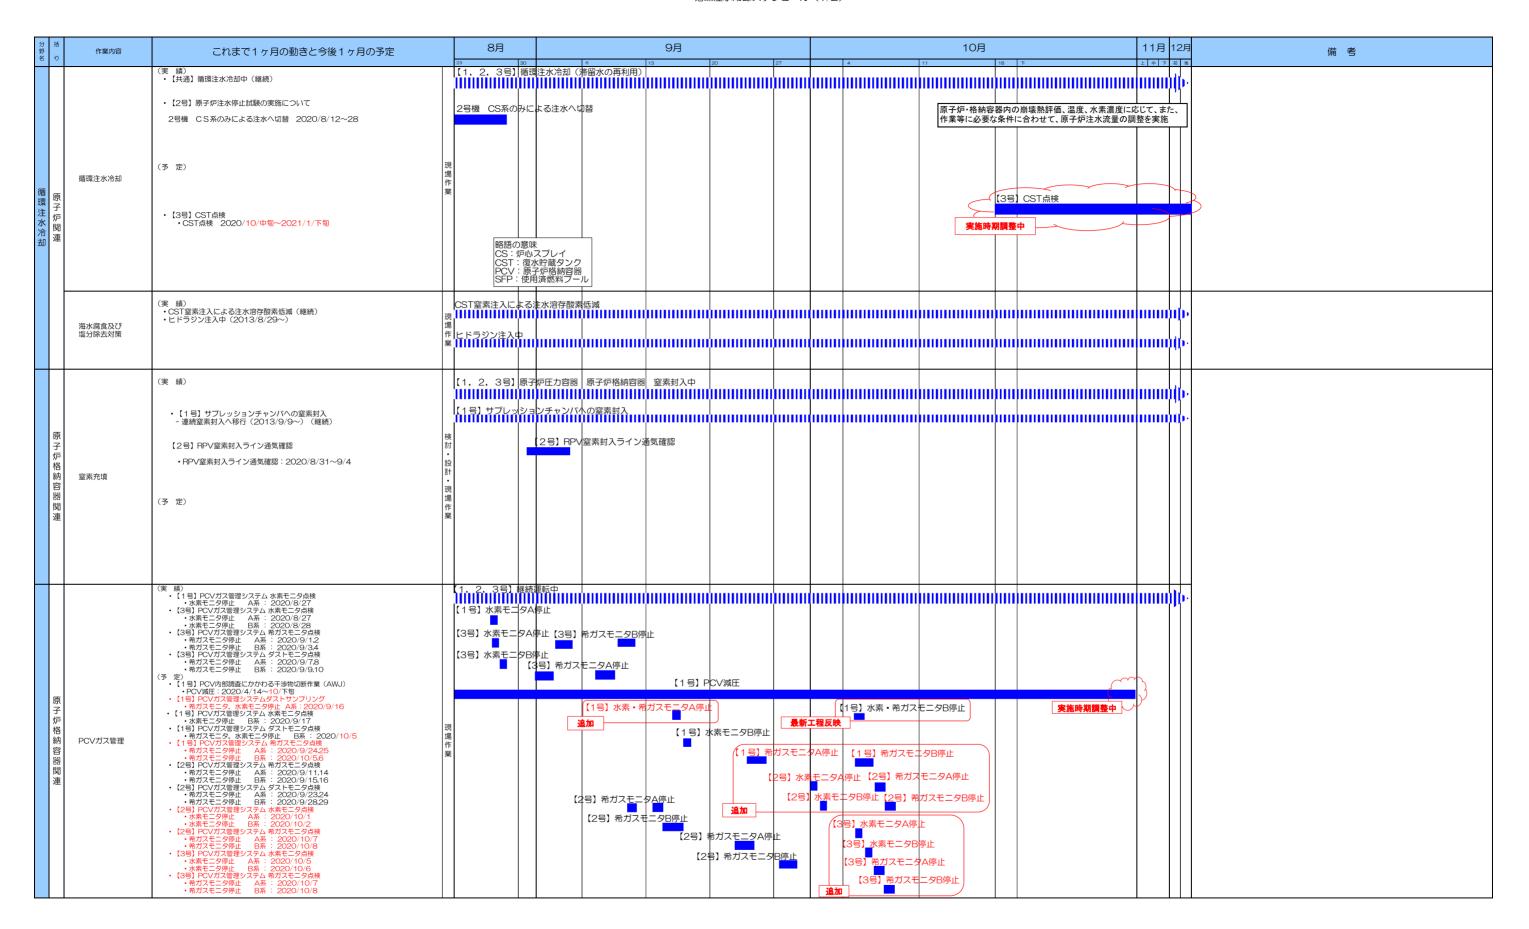


循環注水冷却スケジュール(2/2)

分 括野名 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	8月	9月	10月	11月 12	V HI ⊃
		(実績) ・【共通】循環冷却中(継続)	【1, 2, 3号】循環	A			
使用済	使用済燃料ブール 循環冷却	(予定)	現場作業				
燃料プール関連	使用済燃料プール への注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料ブールへの非常時注水手段として コンクリートボンブ車等の現場配備(継続)					
	海水腐食及び 塩分除去対策 (使用済燃料ブール 業注&塩分除去)	(実 績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	討 ・ 設【1,2,3,4号】	プール水質管理			

使用済燃料プール対策 スケジュール




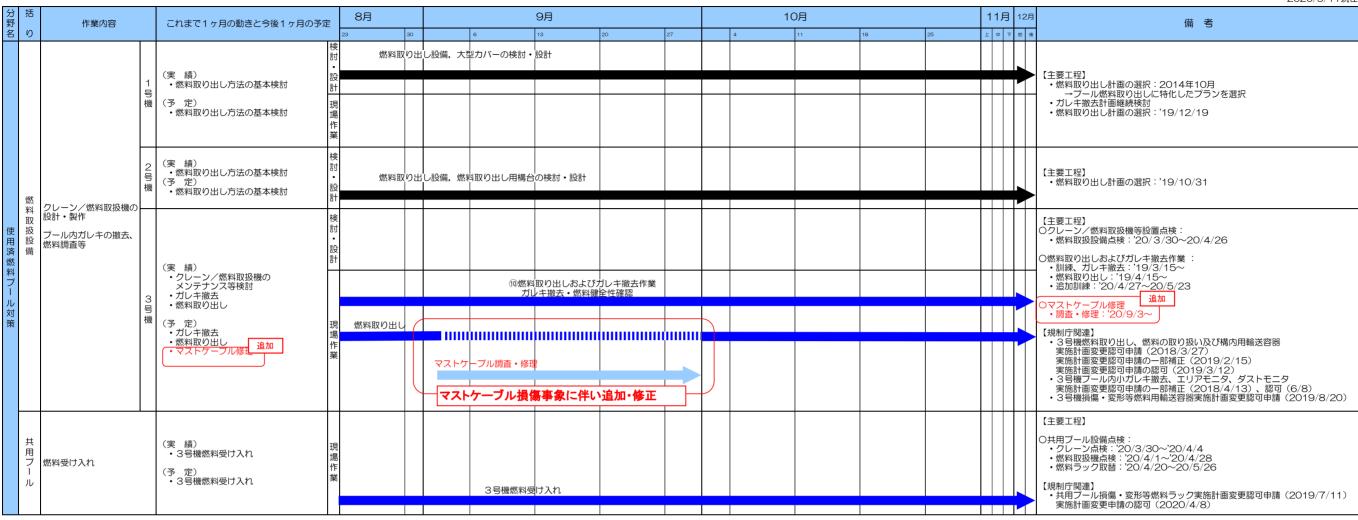

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分括	₩th\$		これまです。口の動士レ企後す。口のマウ	7月		9月	10月	11月	2020/9/11現在
名り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		2 9 16 23		上中下		備 考
		1	(実 績) 〇建屋内環境改善(継続) (予 定) 〇建屋内環境改善(継続)	快 討 • 設 計	建层体漂接冲盖				建屋内環境改善 ・ 2階級量調査の準備作業のうち3階床面穿孔 '20/7/20~20/8/31 R/B2階の線量調査に向けた準備作業のうち、3階南 側エリアの床面穿孔を実施。 ・ 2階級量調査 準備作業・調査 '20/9/2~'20/9/9
原		号		現場作業	建屋内環境改善 2階線量調査の準備作業のうわ3階床面穿孔	2階線量調查 準備作業・調査			建屋内環境改善
子炉建屋	原子炉建屋内の	2	(実 績) ○建屋内環境改善(継続) (予 定) ○建屋内環境改善(継続)	· : : : : : : :					・ 機器放送 19/12/13~20/3/25 R/B1 隆西側配管撤去、大物搬入口2階不要品撤去。 ・機器撤去 20/7/15~20/7/24 R/B1 階北西エリア不要品撤去。 ・ 1階西側エリア床面除染 '20/9/1~20/9/18予定
内環境改善	環境改善	号		現 場 作 業		建屋内環境改善 1階西側エリア床面除染			
		3	(実 績) なし (予 定) なし	検 討 ・ 設 計					建屋内環境改善・準備工事 線量測定 '19/6/14~'19/8/30・機器散去19/9/18~'20/1/13 北西エリア仮設遮へい設置に干渉する機器の撤去。・仮設遮へい設置'20/1/14~'20/2/18 北西エリア計装ラック前への仮設遮へい体の設置。・線源調査'20/2/19~'20/5/22
		号		現 場 作 業					ルビエグア目ボックの間への収改感(VIPPの改画。 ・線源調査20/2/19~20/5/22 ・原子炉建屋1階の線量調査・線源調査の実施。
			(実績)なし	梓					
格納容		共通	(予 定)なし	· • 段 計					
器 内 水		1 号		現場					
燃料デシ	格納容器内水循環 システムの構築	2 号	(実 績) なし (予 定) なし	業					
ブリ取り出ステムの構		2	(実 績) 〇サプレッションチェンバ(S/C)内包水サンプリング(継続) (予 定)	検 討 ・ 設 計					S/Cサンブリング ・準備作業・S/Cサンブリング'20/7/7〜'20/9下旬
単一準備		3 号	○サプレッションチェンバ(S/C)内包水サンプリング(継続)	現場	S/Cサンプリング 準備作業・S/Cサンプリング	実施時期開整中	3		
			(実績) 〇原子炉格納容器内部調査(継続)	検 討 ・ 設 計					PCV内部調査に係る実施計画変更申請(18/7/25) →補正申請(19/1/18) →認可(19/3/1) (主要工程) ・PCV内部調査装置投入に向けた作業'19/4/8~
燃料		1 号	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	現場作業	PCV内部調査 PCV内部調査装置投入に向けた作業			-	• PCVIA部設置表面投入にIQIJ/C作業 19/4/8~
デブ	デ ブリ 燃料デブリの 取 取り出し り :		 (実 績) なし (予 定) なし	検討					PCV内部調査に係る実施計画変更申請(18/7/25)
り出		2 号		· 設計 現					→1号機PCV内作業時のダスト飛散事象を踏まえて、2 号機においてもダスト低減対策を検討中。2号機PCV内 部調査は2021年内開始を目指す試験的取り出しと合わ せて実施することで検討中。
				場 作 業					
		3 号	(予 定)なし	現場 作業					


汚染水対策スケジュール(1/2)

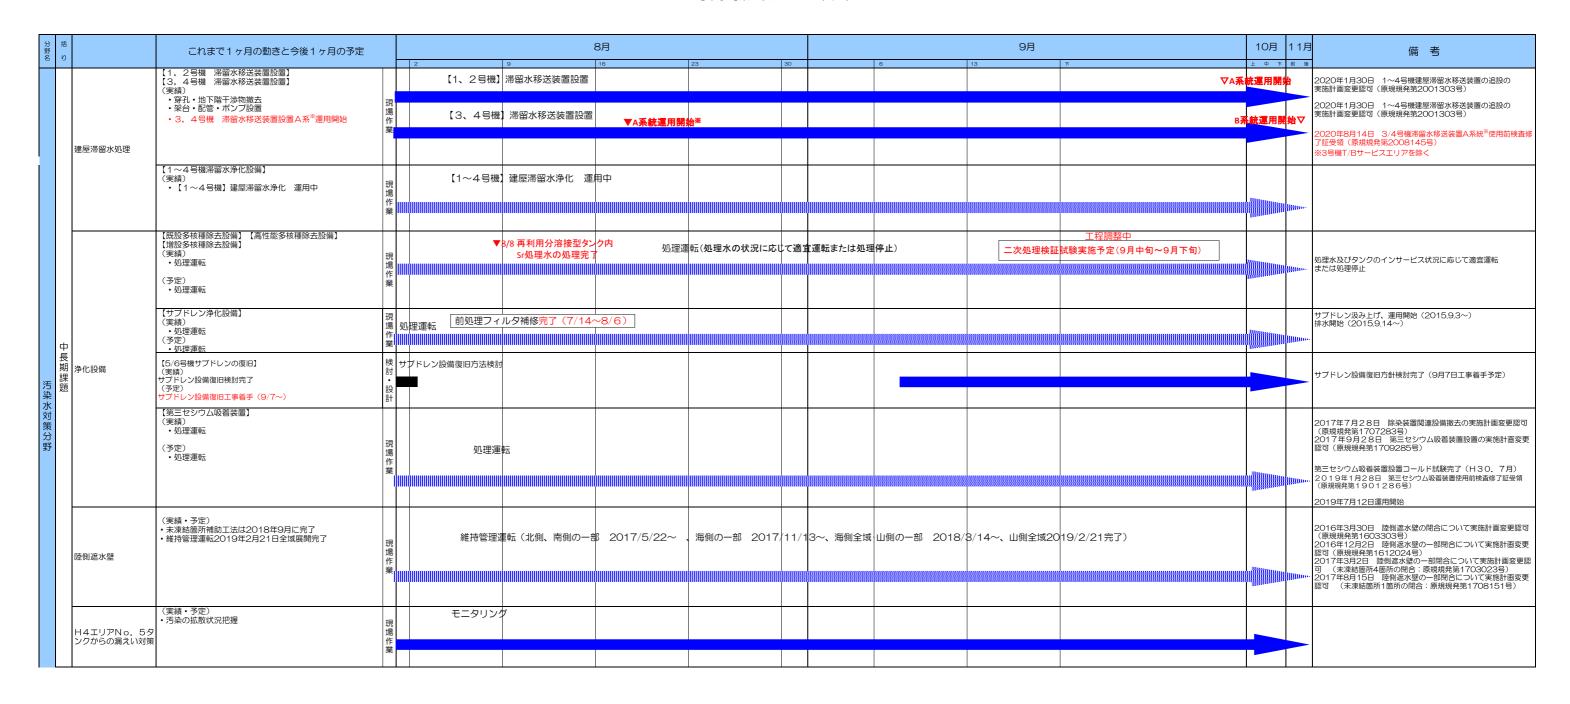

汚染水対策スケジュール(2/2)




多核種除去設備

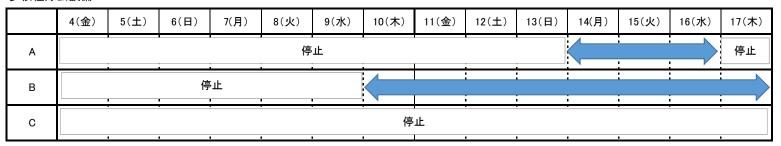

增設多核種除去設備



セシウム吸着装置(KURION), 第二セシウム吸着装置(SARRY), 第三セシウム吸着装置(SARRY2)

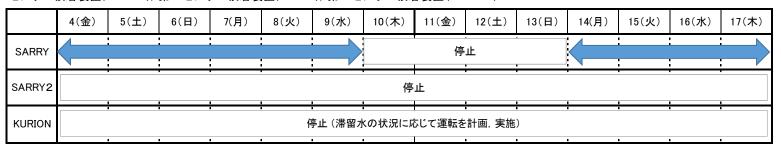

※ 現場状況を踏まえて運転するため、計画を変更する場合があります。

		原子炉建屋水位					タービン建屋水位				廃棄物処理建屋水位				集中廃棄物処理施設水位		
	1号機	2号機	3号 ポンプェリア	・機 南東エリア	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機	プロセス 主建屋	高温焼却炉 建屋	サイトバンカ 建屋	
9月4日	-1831	-1765	ホファエリア -2066	一 2273	-3236 以下		-1255	-1624	-1479 以下		-1224	-1581 以下	-1519 以下	工 <u>年</u> 星	289	2707	
9月4日	-1031	-1703	-2000	-22/3	一3230 以下		-1255	-1024	一14/9 以下		-1224	-1361以下	—1319 以下	-3//	209	2/0/	
9月5日	-1824	-1763	-2071	-2088	-3236 以下	-	-1253	-1620	-1479 以下	-	-1220	-1581 以下	-1519 以下	-434	290	2708	
9月6日	-1849	-1755	-2040	-2044	-3236 以下	-	-1250	-1618	-1479 以下	_	-1197	-1581 以下	-1519 以下	-489	291	2708	
9月7日	-1841	-1784	-2064	-2096	-3236 以下	-	-1248	-1619	-1479 以下	-	-1190	-1581 以下	-1519 以下	-554	291	2708	
9月8日	-1827	-1788	-2070	-2147	-3236 以下	-	-1251	-1620	-1479 以下	-	-1387	-1581 以下	-1519 以下	-587	301	2708	
9月9日	-1819	-1776	-2070	-2203	-3236 以下	-	-1245	-1623	-1479 以下	-	-1384	-1581 以下	-1519 以下	-654	308	2708	
9月10日	-1829	-1790	-2066	-2259	-3236 以下	_	-1245	-1623	-1479 以下	_	-1381	-1581 以下	-1519 以下	-639	309	2708	
最下階床面高さ	-2666	-4796	-47	96	-4796	443	-1752	-1737	-1739	-36	-1736	-1736	-1736	-2736	-2236	_	

備考欄

- ※ T.P.表記(単位:mm)
- ※ 5時時点の水位
- ※ 1号機タービン建屋の滞留水除去完了(2017年3月)
- ※ 1号機廃棄物処理建屋は水位計の測定下限値以下まで水位低下(2018年7月)
- ※ サイトバン力建屋水位は、流入量調査のため一時的に水位計の測定下限値以下まで水位低下(2019年4月16日~)
 ※ 3号機原子炉建屋水位は、南東三角コーナー水位が停滞している事から水位変動を監視するため一時的に記載(2019年7月5日~)
 ※ 4号機タービン建屋水位は、水位計測定下限以下に水位低下したため記載を変更(2019年12月27日~)
- |※ 4号機廃棄物処理建屋水位は、水位計測定下限以下に水位低下したため記載を変更(2020年1月17日~)
- |※ 3号機廃棄物処理建屋水位は、水位計測定下限以下に水位低下したため記載を変更(2020年8月18日~)
- ※ 4号機原子炉建屋水位は,水位計測定下限以下に水位低下したため記載を変更(2020年8月25日~)

< 参 考 資 料 > 2 0 2 0 年 9 月 1 0 日東京電力ホールディング、入株式会社福島第一廃炉推進カンパニー

- 福島第一原子力発電所構内で鋼製タンクに貯留している多核種除去設備等処理水(以下、「ALPS処理水」)のうち、トリチウムを除く告示濃度比総和※が1以上のALPS処理水は、放射性物質を告示濃度比総和1未満に低減するため、二次処理を実施する方針としています。
- 2020年8月8日にストロンチウム処理水(運用タンク貯留分を除く)の浄化処理が完了したことから、2020年9月より、トリチウムを除く告示濃度比総和が100以上のALPS処理水のうち約2,000m³を対象として二次処理の性能確認に着手します。

<2020年3月24日、8月11日、8月27日 お知らせ済み>


※:放射性物質毎に法令で定める告示濃度限度に対する濃度の比率を計算し合計したもの

- 二次処理の性能確認試験については、ALPSによる二次処理でトリチウムを除く告示濃度比総和が1未満となることを検証するとともに、核種分析の手順・プロセスの確認等を目的に、9月15日(予定)から開始します。
- 性能確認対象タンク群は、告示濃度比総和100以上のタンク群のうちJ1-C群(主要7核種の告示濃度比総和;3,791 (J1-C1)) 及びJ1-G群(主要7核種の告示濃度比総和;153(J1-G1)) を選定しました。
- 性能確認試験は「増設ALPS」を用いて10月中旬(予定)まで実施します。試験は、各タンク群に対しALPS等に残存する水を二次処理対象水に置換するための運転等を行った後、各々約1,000m3処理(合計約2,000m3)を行い、処理した水をサンプリングします。
- サンプリングした水については、除去対象核種(62核種)、放射性炭素(C-14)及びトリチウム(H-3)の分析・評価(数ヶ月(予定))を行う予定です。

<参考>分析評価対象核種ならびに採取箇所

- 分析評価対象核種は、除去対象核種(62核種)、放射性炭素(C-14)、トリチウム(H-3)
- 性能確認試験における採取箇所は、「ALPS装置入口」、「サンプルタンク」とする。

	採取箇所	分析評価対象核種
1	処理前:ALPS装置入口	除去対象核種(62核種)、放射性炭素(C-14)、 トリチウム(H-3)
2	処理後:サンプルタンク	<u>除去対象核種(62核種)、放射性炭素(C-14)、</u> トリチウム(H-3)

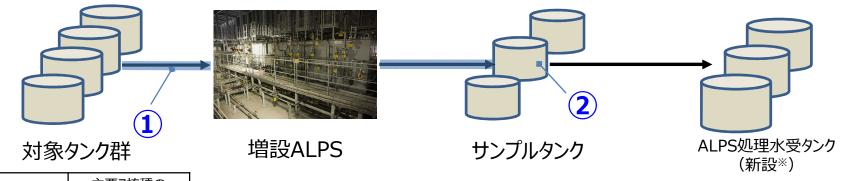

タンク群	主要7核種の 告示濃度比総和
J1-C1	3,791
J1-G1	153

※:新設タンクだが、現状受払タンクには別のALPS処理水を貯留

