

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）
波線・・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

まとめ資料比較表 [第4条 地震による損傷の防止 別紙-9]

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>別紙-8 下位クラス施設の波及的影響の検討について</p> <p>目 次</p> <p>1. 概要</p> <p>2. 波及的影響に関する評価方針</p> <p>2.1 基本方針</p> <p>2.2 下位クラス施設の抽出方法</p> <p>2.3 影響評価方法</p> <p>2.4 プラント運転状態による評価対象の考え方</p> <p>3. 事象検討</p> <p>3.1 別記2に記載された事項に基づく事象検討</p> <p>3.2 地震被害事例に基づく事象の検討</p> <p>3.3 津波、火災、溢水による影響評価</p> <p>3.4 周辺斜面の崩壊による影響評価</p> <p>4. 上位クラス施設の確認</p> <p>5. 下位クラス施設の抽出及び影響評価方法</p> <p>5.1 相対変位又は不等沈下による影響</p> <p>5.2 接続部における相互影響</p> <p>5.3 建屋内における損傷、転倒及び落下等による影響</p> <p>5.4 建屋外における損傷、転倒及び落下等による影響</p> <p>6. 下位クラス施設の検討結果</p> <p>6.1 相対変位又は不等沈下による影響検討結果</p> <p>6.2 接続部における相互影響検討結果</p>	<p>別紙-2 上位クラス施設の安全機能への下位クラス施設の波及的影響の検討</p> <p>目 次</p> <p>1. 概要 1</p> <p>2. 波及的影響に関する評価方針 2</p> <p>2.1 基本方針 2</p> <p>2.2 下位クラス施設の抽出方法 4</p> <p>2.3 影響評価方法 5</p> <p>2.4 プラント運転状態による評価対象の考え方 5</p> <p>3. 事象検討 7</p> <p>3.1 別記2に記載された事項に基づく事象検討 7</p> <p>3.2 地震被害事例に基づく事象の検討 7</p> <p>3.2.1 被害事例とその要因の整理 7</p> <p>3.2.2 追加考慮すべき事象の検討 8</p> <p>3.3 津波、火災及び溢水による影響評価 9</p> <p>3.4 周辺斜面の崩壊による影響評価 10</p> <p>3.5 液状化による影響評価 10</p> <p>4. 上位クラス施設の確認 11</p> <p>5. 下位クラス施設の抽出及び影響評価方法 22</p> <p>5.1 相対変位又は不等沈下による影響 22</p> <p>5.2 接続部における相互影響 26</p> <p>5.3 建屋内における施設の損傷、転倒、落下等による影響 35</p> <p>5.4 建屋外における施設の損傷、転倒、落下等による影響 37</p> <p>6. 下位クラス施設の検討結果 39</p> <p>6.1 相対変位又は不等沈下による影響検討結果 39</p> <p>6.1.1 抽出手順 39</p> <p>6.1.2 下位クラス施設の抽出結果 39</p> <p>6.1.3 影響評価方針 39</p> <p>6.2 接続部における相互影響検討結果 47</p>	<p>別紙-9 下位クラス施設の波及的影響の検討について</p> <p>目 次</p> <p>1. 概要</p> <p>2. 波及的影響に関する評価方針</p> <p>2.1 基本方針</p> <p>2.2 下位クラス施設の抽出方法</p> <p>2.3 影響評価方法</p> <p>2.4 プラント運転状態による評価対象の考え方</p> <p>3. 事象検討</p> <p>3.1 別記2に記載された事項に基づく事象検討</p> <p>3.2 地震被害事例に基づく事象の検討</p> <p>3.3 津波、火災、溢水による影響評価</p> <p>3.4 周辺斜面の崩壊による影響評価</p> <p>3.5 液状化による影響評価</p> <p>4. 上位クラス施設の確認</p> <p>5. 下位クラス施設の抽出及び影響評価方法</p> <p>5.1 不等沈下又は相対変位による影響</p> <p>5.2 接続部における相互影響</p> <p>5.3 建物内における損傷、転倒、落下等による影響</p> <p>5.4 屋外における損傷、転倒、落下等による影響</p> <p>6. 下位クラス施設の検討結果</p> <p>6.1 不等沈下又は相対変位による影響検討結果</p> <p>6.2 接続部における相互影響検討結果</p>	<p>・記載の充実 【柏崎 6/7】 島根2号炉では液状化による影響評価を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>6.3 建屋内における損傷、転倒及び落下等による影響検討結果</p> <p>6.4 建屋外における損傷、転倒及び落下等による影響検討結果</p> <p><u>添付資料</u></p> <p>添付資料1-1 波及的影響評価に係る現地調査の実施要領</p> <p>添付資料1-2 波及的影響評価に係る現地調査記録</p> <p>添付資料2 海水ポンプ用天井クレーンの上位クラス施設への波及的影響評価について</p> <p>添付資料3-1 原子力発電所における地震被害事例の要因整理</p> <p>添付資料3-2 福島第二原子力発電所における地震被害事例の要因整理</p> <p>添付資料4 周辺斜面の崩落等による施設への影響について</p> <p>添付資料5 上位クラス施設に隣接する下位クラス施設の支持地盤について</p> <p>添付資料6 設置予定施設に対する波及的影響評価手法について</p>	<p>6.2.1 抽出手順 47 6.2.2 接続部の抽出結果及び影響評価対象の選定結果 47 6.2.3 影響評価結果 47 6.3 建屋内における施設の損傷、転倒、落下等による影響検討結果 67 6.3.1 抽出手順 67 6.3.2 下位クラス施設の抽出結果 67 6.3.3 耐震評価方針 67 6.4 建屋外における施設の損傷、転倒、落下等による影響検討結果 117 6.4.1 抽出手順 117 6.4.2 下位クラス施設の抽出結果 117 6.4.3 耐震評価方針 117</p> <p><u>添付資料</u></p> <p>添付資料 1-1 波及的影響評価に係る現地調査の実施要領 添付資料 1-2 波及的影響評価に係る現地調査記録</p> <p>添付資料 2-1 原子力発電所における地震被害事例の要因整理 添付資料 2-2 東北地方太平洋沖地震時の女川原子力発電所における地震被害事例の要因整理</p> <p>添付資料 3 周辺斜面の崩壊等による上位クラス施設への影響 添付資料 4 上位クラス施設に隣接する下位クラス施設の支持地盤について 添付資料 5 設置予定施設及び撤去予定施設に対する波及的影響評価の考え方について</p>	<p>6.3 建物内における損傷、転倒、落下等による影響検討結果</p> <p>6.4 屋外における損傷、転倒、落下等による影響検討結果</p> <p>添付資料 1-1 波及的影響評価に係る現地調査の実施要領 添付資料 1-2 波及的影響評価に係る現地調査記録</p> <p>添付資料 2 原子力発電所における地震被害事例の要因整理</p> <p>添付資料 3 周辺斜面の崩壊等による施設への影響について 添付資料 4 上位クラス施設に隣接する下位クラス施設の支持地盤について 添付資料 5 設置予定施設及び撤去予定施設に対する波及的影響評価手法について 添付資料 6 防波壁に対するサイトバンカ建物の波及的影響評価について</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉では、波及的影響を及ぼす下位クラス施設として、ガントリクレーンを抽出している ・確認対象の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 島根 2 号炉では、福島第二、女川原子力発電所の情報も NUCIA により確認している ・対象施設の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 島根 2 号炉では、サイトバンカ建物（増築部）の波及的影響評価方針を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>参考資料1-1 上位クラス電路に対する下位クラス施設からの波及的影響の検討について</u></p> <p><u>参考資料1-2 上位クラス計装配管に対する下位クラス施設からの波及的影響（損傷・転倒・落下）の検討について</u></p> <p><u>参考資料1-3 廃棄物処理建屋内上位クラス施設に接続されている電路ルートについて</u></p> <p><u>参考資料1-4 第一ガスタービン発電機に接続されている電路ルートについて</u></p> <p><u>参考資料2 上位クラス施設と隔離されずに接続する下位クラスベント配管の閉塞影響について</u></p> <p><u>参考資料3 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所関連施設の波及的影響検討について</u></p>	<p><u>添付資料 6 原子炉補機冷却海水系通水機能への下位クラス施設の波及的影響の検討について</u></p> <p><u>添付資料 7 防潮堤・防潮壁への下位クラス施設の波及的影響の検討について</u></p> <p><u>参考資料 1 原子炉建屋の大物搬入口について</u></p> <p><u>参考資料 2 下位クラス配管の損傷形態の検討について</u></p>	<p><u>参考資料 1 上位クラス電路に対する下位クラス施設からの波及的影響の検討について</u></p> <p><u>参考資料 2 下位クラス配管の損傷形態の検討について</u></p> <p><u>参考資料 3 建物開口部竜巻防護対策設備の波及的影響評価における対応方針について</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の相違 【女川 2】 島根 2号炉では、参考資料 9 にて記載 ・対象施設の相違 【女川 2】 島根 2号炉では、参考資料 10 にて記載 ・対象施設の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉では、上位クラス施設の間接支持構造物である建物・構築物から下位クラス施設に渡って敷設されている上位クラス電路なし ・対象施設の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 島根 2号炉では、建物開口部竜巻防護対策設備に対する対応方針を記載 ・対象施設の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉では、緊急時対策所に対して、他の屋外設置の上位クラス施設と同様の評価を実施

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>参考資料4 島根2号炉の特徴を踏まえた波及的影響評価について</u></p> <p><u>参考資料5 島根2号炉排気筒廻りの波及的影響評価について</u></p> <p><u>参考資料6 原子炉建物の大物搬入口について</u></p> <p><u>参考資料7 小規模建物を含めた上位クラス施設周辺の建物について</u></p> <p><u>参考資料8 1号炉取水槽流路縮小工について</u></p> <p><u>参考資料9 原子炉補機海水系等の通水機能への下位クラス施設の波及的影響の検討について</u></p> <p><u>参考資料10 防波壁への下位クラス施設の波及的影響の検討について</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の相違 【柏崎6/7, 女川2】 島根2号炉の特徴を踏まえた評価を記載 ・対象施設の相違 【柏崎6/7, 女川2】 島根2号炉排気筒廻りの評価を記載 ・記載の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉では、原子炉建物の大物搬入口について記載 ・記載の相違 【柏崎6/7, 女川2】 島根2号炉では、小規模建物を含めた上位クラス施設周辺の建物について記載 ・記載の相違 【柏崎6/7, 女川2】 島根1号炉取水槽流路縮小工の構造を記載 ・記載の充実 【柏崎6/7】 島根2号炉では、原子炉補機海水系等の通水機能への下位クラス施設の波及的影響の検討を記載 ・記載の充実 【柏崎6/7】 島根2号炉では、防波壁への下位クラス施設の波及的影響の検討を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1. 概要</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の設計基準対象施設のうち耐震重要度分類Sクラスに属する施設、その間接支持構造物及び屋外重要土木構造物（以下「Sクラス施設等」という。）が下位クラス施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわないことについて、また、<u>柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉の重大事故等対処施設のうち常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びにこれらが設置される常設重大事故等対処施設（以下「重要SA施設」という。）が、下位クラス施設の波及的影響によって、重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないことについて、設計図書類を用いた机上検討及び現地調査（プラントウォークダウン）による敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、評価を実施する。</u></p> <p>ここで、Sクラス施設等と重要SA施設を合わせて「上位クラス施設」と定義し、Sクラス施設等の安全機能と重要SA施設の重大事故等に対処するために必要な機能を合わせて「上位クラス施設の有する機能」と定義する。また、上位クラス施設に対する波及的影響の検討対象とする「下位クラス施設」とは、上位クラス施設以外の発電所内にある施設（資機材等含む）をいう。</p>	<p>1. 概要</p> <p>設計基準対象施設のうち耐震重要度分類Sクラスに属する施設、その間接支持構造物及び屋外重要土木構造物（以下「Sクラス施設等」という。）が下位クラス施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわないことについて、また、重大事故等対処施設のうち常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びにこれらが設置される常設重大事故等対処施設（以下「重要SA施設」という。）が下位クラス施設の波及的影響によって、重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないことについて、設計図書類を用いた机上検討及び現地調査（プラントウォークダウン）による敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、評価を実施する。</p> <p>ここで、Sクラス施設等と重要SA施設を合わせて「上位クラス施設」と定義し、Sクラス施設等の安全機能と重要SA施設の重大事故等に対処するために必要な機能を合わせて「上位クラス施設の機能」と定義する。また、上位クラス施設に対する波及的影響の検討対象とする「下位クラス施設」とは、上位クラス施設以外の発電所内にある施設（資機材等含む）をいう。</p> <p>本資料では、設置許可段階で整理した波及的影響評価対象施設の抽出結果を示すものであり、対象施設の耐震性評価を含む波及的影響評価については工事計画認可申請において提示する。なお、工事計画認可申請段階において、設置、撤去予定の施設の状況も踏まえ、施設の抽出結果について再度整理する。</p>	<p>1. 概要</p> <p>島根原子力発電所2号炉の設計基準対象施設のうち耐震重要度分類Sクラスに属する施設、その間接支持構造物及び屋外重要土木構造物（以下「Sクラス施設等」という。）が下位クラス施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわないことについて、また、島根原子力発電所2号炉の重大事故等対処施設のうち常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びにこれらが設置される常設重大事故等対処施設（以下「重要SA施設」という。）が下位クラス施設の波及的影響によって、重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないことについて、設計図書類を用いた机上検討及び現地調査（プラントウォークダウン）による敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、評価を実施する。</p> <p>ここで、Sクラス施設等と重要SA施設を合わせて「上位クラス施設」と定義し、Sクラス施設等の安全機能と重要SA施設の重大事故等に対処するために必要な機能を合わせて「上位クラス施設の有する機能」と定義する。また、上位クラス施設に対する波及的影響の検討対象とする「下位クラス施設」とは、上位クラス施設以外の発電所内にある施設（資機材等含む）をいう。</p> <p>本資料では、設置許可段階で整理した波及的影響評価対象施設の抽出結果を示すものであり、対象施設の基準地震動Ssに対する構造健全性評価については、詳細設計段階において提示する。なお、詳細設計段階において、設置、撤去予定の施設の状況も踏まえ、施設の抽出結果について再度整理する。</p>	
<p>2. 波及的影響に関する評価方針</p> <p>2.1 基本方針</p> <p>波及的影響評価は以下に示す方針に基づき実施する。</p> <p>(1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の別記2（以下「別記2」という。）に記載された4つの事項を基に、検討すべき事象を整理する。また、原子力発電所の地震被害情報を基に、別記2の4つの事項以外に検討すべき事象の有無を確認する。</p> <p>(2) (1)で整理した検討事項を基に、上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>(3) (2)で抽出された下位クラス施設について、配置、設計、運</p>	<p>2. 波及的影響に関する評価方針</p> <p>2.1 基本方針</p> <p>波及的影響評価は以下に示す方針に基づき実施する。</p> <p>(1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の別記2（以下「別記2」という。）に記載された4つの事項を基に、検討すべき事象を整理する。また、原子力発電所の地震被害情報を基に、別記2の4つの事項以外に検討すべき事象の有無を確認する。</p> <p>(2) (1)で整理した検討事項を基に、上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>(3) (2)で抽出された下位クラス施設について、配置、設計、運</p>	<p>2. 波及的影響に関する評価方針</p> <p>2.1 基本方針</p> <p>波及的影響評価は以下に示す方針に基づき実施する。</p> <p>(1) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の別記2（以下「別記2」という。）に記載された4つの事項を基に、検討すべき事象を整理する。また、原子力発電所の地震被害情報を基に、別記2の4つの事項以外に検討すべき事象の有無を確認する。</p> <p>(2) (1)で整理した検討事項を基に、上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>(3) (2)で抽出された下位クラス施設について、配置、設計、運</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>用上の観点から上位クラス施設への影響評価を実施する。 また、波及影響評価に係る検討フローを第2-1図に示す。</p> <pre> graph TD A[用上の観点から上位クラス施設への影響評価を実施する。 また、波及影響評価に係る検討フローを第2-1図に示す。] --> B[①事前準備] B --> C[②机上検討 I] C --> D[③現地調査 (プラントウォークダウン)] D --> E[④机上検討 II] E --> F[⑤詳細評価] F --> G[⑥評価終了] </pre> <p>※フロー中の①～⑤の数字は第5-1-1図、第5-1-2図、及び第5-2～第5-4図中の①～⑤に対応する。</p> <p>第2-1図 波及的影響に係る検討フロー</p>	<p>用上の観点から上位クラス施設への影響評価を実施する。 また、波及的影響評価に係る検討フローを第2.1-1図に示す。</p> <pre> graph TD A[用上の観点から上位クラス施設への影響評価を実施する。 また、波及的影響評価に係る検討フローを第2.1-1図に示す。] --> B[①事前準備] B --> C[②机上検討 I] C --> D[③現地調査 (プラントウォークダウン)] D --> E[④机上検討 II] E --> F[⑤詳細評価] F --> G[⑥評価終了] </pre> <p>*フロー中の①～⑤の数字は第5-1-1図、第5-1-2図、第5.2～第5.4図中の①～⑤に対応する。</p> <p>第2.1-1 図 波及的影響評価に係る検討フロー</p>	<p>用上の観点から上位クラス施設への影響評価を実施する。 また、波及的影響評価に係る検討フローを第2-1図に示す。</p> <pre> graph TD A[用上の観点から上位クラス施設への影響評価を実施する。 また、波及的影響評価に係る検討フローを第2-1図に示す。] --> B[①事前準備] B --> C[②机上検討 I] C --> D[③現地調査 (プラントウォークダウン)] D --> E[④机上検討 II] E --> F[⑤詳細評価] F --> G[⑥評価終了] </pre> <p>*フロー中の①～⑤の数字は第5-1-1図、第5-1-2図、第5.2～第5.4図中の①～⑤に対応する。</p> <p>第2-1図 波及的影響評価に係る検討フロー</p>	<p>用上の観点から上位クラス施設への影響評価を実施する。 また、波及的影響評価に係る検討フローを第2-1図に示す。</p> <pre> graph TD A[用上の観点から上位クラス施設への影響評価を実施する。 また、波及的影響評価に係る検討フローを第2-1図に示す。] --> B[①事前準備] B --> C[②机上検討 I] C --> D[③現地調査 (プラントウォークダウン)] D --> E[④机上検討 II] E --> F[⑤詳細評価] F --> G[⑥評価終了] </pre> <p>*フロー中の①～⑤の数字は第5-1-1図、第5-1-2図、第5.2～第5.4図中の①～⑤に対応する。</p> <p>第2-1図 波及的影響評価に係る検討フロー</p>

2.2 下位クラス施設の抽出方法

上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出は、設計図書類を用いた机上検討及び現地調査（プラントウォークダウン）による敷地全体を俯瞰した調査・検討により実施する。

2.2 下位クラス施設の抽出方法

上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出は、設計図書類を用いた机上検討及び現地調査（プラントウォークダウン）による敷地全体を俯瞰した調査・検討により実施する。

2.2 下位クラス施設の抽出方法

上位クラス施設に対して波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出は、設計図書類を用いた机上検討及び現地調査（プラントウォークダウン）による敷地全体を俯瞰した調査・検討により実施する。**また、施設の配置、構成等の特徴を考慮することとし、大型の下位クラス施設と上位クラス施設が物理的に分離されずに設置される等、上位クラス施設の安全機能への影響の確認において配慮を要する場合は、その特徴に留意して調査・**

・記載の充実

【柏崎 6/7、女川 2】

島根 2号炉の特徴を踏まえた波及的影響評価方針を記載している

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(1) 机上検討 I</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所配置図、機器配置図、系統図等の設計図書類を用いて、建屋外及び建屋内の上位クラス施設を抽出し、その配置状況を確認する。</p> <p>次に設計図書類を用いて、上位クラス施設周辺に位置する下位クラス施設、又は上位クラス施設に接続されている下位クラス施設のうち、波及的影響を及ぼすおそれのあるものを抽出する。</p>	<p>(1) 事前準備及び机上検討 I [第 2.1-1 図 ①, ②]</p> <p>女川原子力発電所 2号炉の屋外配置図、機器配置図等の設計図書類を用いて、建屋外及び建屋内の上位クラス施設を抽出し、その配置状況の情報を整理する。配置状況確認結果を踏まえ、検討事象ごとに、以下に示す考え方を踏まえて波及的影響を及ぼすおそれのある施設を抽出する。</p> <p>a. 検討事象が「建屋内下位クラス施設の損傷等による影響」又は「建屋外下位クラス施設の損傷等による影響」の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 上位クラス施設が大型施設であれば、重量比から仮置物品等の影響を受けないことから、本項目(1)で調査した設計図書類の情報によって波及的影響を及ぼすおそれのある施設を抽出する。 ➢ 上位クラス施設が大型施設ではない場合には、現地調査が困難な場合を除き下記(2)及び(3)に示す情報の補完作業を実施する。 <p>b. 検討事象が「相対変位又は不等沈下による影響」又は「上位、下位クラスの接続部における相互影響」の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 「相対変位又は不等沈下による影響」については、建屋外の大型施設が評価対象となることから、本項目(1)で調査した設計図書類の情報によって波及的影響を及ぼすおそれのある施設を抽出する。 ➢ 「上位、下位クラスの接続部における相互影響」については、系統図等の設計図書類で網羅的に確認が可能であることから、本項目(1)で調査した設計図書類の情報によって波及的影響を及ぼすおそれのある施設を抽出する。 <p>(2) 現地調査</p> <p>机上検討で抽出された下位クラス施設の詳細な設置状況又は配置状況を確認すること、また、設計図書類では判別出来ない仮設設備、資機材等が影響防止対策を施工していない状態で上位クラス施設周辺に配置されていないことを確認することを目的として、建屋内外の上位クラス施設を対象として現地調査を実施する。</p> <p>現地調査の実施要領を添付資料1-1 に示す。また、現地調査記</p>	<p>検討を実施する。</p> <p>(1) 事前準備及び机上検討 I [第 2-1 図の①②]</p> <p>島根原子力発電所構内配置図、機器配置図、系統図等の設計図書類を用いて、屋外及び建物内の上位クラス施設を抽出し、その配置状況を確認する。</p> <p>次に設計図書類を用いて、上位クラス施設周辺に位置する下位クラス施設、又は上位クラス施設に接続されている下位クラス施設のうち、波及的影響を及ぼすおそれのあるものを抽出する。</p> <p>(2) 現地調査 (プラントウォークダウン) [第 2-1 図③]</p> <p>机上検討 I で抽出された下位クラス施設の詳細な設置状況又は配置状況を確認すること及び設計図書類では判別出来ない仮設設備又は資機材等が影響防止対策を施工していない状態で上位クラス施設周辺に配置されていないことを確認することを目的として、建物内外の上位クラス施設を対象として現地調査を実施する。</p> <p>現地調査の実施要領を添付資料 1-1 に示す。また、現地調査記</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
録の例を添付資料1-2に示す。	<p>録の例を添付資料1-2に示す。</p> <p>なお、現地調査における確認項目や判断基準についても添付資料1-1の実施要領に示す。</p> <p>(3) 机上検討II</p> <p>現地調査を実施する必要があると判断したものの、現地調査を実施できない上位クラス施設については現地調査と同様の判断基準で机上検討を実施する。</p> <p>(3) 机上検討II [第2.1-1図④]</p> <p>現地調査を実施する必要があると判断したものの、現地調査を実施できない上位クラス施設については、現地調査と同様の判断基準で机上検討を実施する。</p> <p>(4) 検討対象施設の抽出 [第2.1-1図⑤]</p> <p>上記(1)～(3)において抽出された情報を用いて、上位クラス施設へ地震時に波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>なお、上位クラス施設と下位クラス施設の離隔距離が下位クラス施設の高さを超える場合は、「下位クラス施設の損傷等による影響」、「相対変位又は不等沈下による影響」のいずれの検討事象においても影響がないものと考えられることから、該当する下位クラス施設は検討対象から除外する。</p> <p>2.3 影響評価方法</p> <p>波及的影響を及ぼすおそれがあるとして抽出された下位クラス施設について、影響評価により上位クラス施設の機能を損なわないことを確認する。</p> <p>影響評価において、抽出された下位クラス施設が耐震性を有していることの確認によって上位クラス施設の機能を損なわないことを確認する場合、適用する地震動は、基準地震動S_sとする。</p> <p>詳細評価において、抽出された下位クラス施設が耐震性を有していることの確認によって上位クラス施設の機能を損なわないことを確認する場合、適用する地震動は上位クラス施設の設計に用いる基準地震動 S_sとし、上位クラス施設への波及的影響が否定できない場合には、影響を防止するための対策を検討し、実施することで評価を完了とする。</p> <p>2.4 プラント運転状態による評価対象の考え方</p> <p>プラントの運転状態としては、通常運転時、事故対処時、定期検査時があり、各運転状態において要求される上位クラス施設の機能を考慮して波及的影響評価を実施する。</p> <p>通常運転時は、ほぼ全ての上位クラス施設が供用状態（運転又</p>	<p>録の例を添付資料1-2に示す。</p> <p>(3) 机上検討II [第2.1-1図④]</p> <p>現地調査を実施する必要があると判断したものの、現地調査を実施できない上位クラス施設については現地調査と同等の判断基準で机上検討を実施する。</p> <p>(4) 検討対象施設の抽出 [第2.1-1図⑤]</p> <p>上記(1)～(3)において抽出された情報を用いて、上位クラス施設へ地震時に波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>なお、上位クラス施設と下位クラス施設の離隔距離が下位クラス施設の高さを超える場合は、「下位クラス施設の損傷等による影響」、「不等沈下又は相対変位による影響」のいずれの検討事象においても影響がないものと考えられることから、該当する下位クラス施設は検討対象から除外する。</p> <p>2.3 影響評価方法 [第2.1-1図⑥⑦⑧]</p> <p>波及的影響を及ぼすおそれがあるとして抽出された下位クラス施設について、影響評価により上位クラス施設の有する機能を損なわないことを確認する。</p> <p>影響評価において、抽出された下位クラス施設が耐震性を有していることの確認によって上位クラス施設の有する機能を損なわないことを確認する場合、適用する地震動は上位クラス施設の設計に用いる基準地震動 S_sとする。</p> <p>2.4 プラント運転状態による評価対象の考え方</p> <p>プラントの運転状態としては、通常運転時、事故対処時、定期検査時があり、各運転状態において要求される上位クラス施設の有する機能を考慮して波及的影響評価を実施する。</p> <p>通常運転時は、ほぼ全ての上位クラス施設が供用状態（運転又</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>は待機状態)にあり、下位クラス施設の波及的影響も考慮した上で、基準地震動Ssに対して安全機能を損なわないことを確認する。また、事故対処時においても、通常運転時と同様である。</p> <p>定期検査時は、工程に伴い、上位クラス施設の供用状態は除外され、系統隔離される。その状態では当該施設の安全機能は期待しないことから、波及的影響評価の対象から除外する。なお、定期検査時においても補機冷却系統や電源系統等、一部の系統は供用状態にあるため、これらの施設については波及的影響評価の対象となる。<u>例として、海水ポンプ用天井クレーンの上位クラス施設への波及的影響評価について添付資料2に示す。また、定期検査時の燃料取替床レイダウンエリアの資機材による使用済燃料貯蔵プール及び開放された原子炉に対する影響評価は「燃料体等の取扱い施設及び貯蔵施設について (KK67-0075 改03)」(平成28年1月15日ヒアリング実施)の検討により、影響がないことを確認している。</u></p> <p>上記より、通常運転時において要求される上位クラス施設の機能を考慮した波及的影響評価に事故対処時及び定期検査時の評価は包含される。</p> <p>3. 事象検討</p> <p>3.1 別記2に記載された事項に基づく事象検討</p> <p>別記2に記載された4つの事項を基に、具体的な検討事象を整理する。</p> <p>① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する<u>相対変位又は不等沈下</u>による影響</p> <p>(1) 地盤の不等沈下による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや倒壊に伴う隣接した上位クラス施設への衝突 <p>(2) 建屋の相対変位による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上位クラス施設と下位クラス施設の建屋の相対変位による隣接した上位クラス施設への衝突 <p>② 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器・配管系において接続する下位クラス施設の損傷と隔離に 	<p>は待機状態)にあり、下位クラス施設の波及的影響も考慮した上で、基準地震動 Ss に対して安全機能を損なわないことを確認する。また、事故対処時においても、通常運転時と同様である。</p> <p>定期検査時は、<u>その工程に伴い、上位クラス施設は供用状態から除外され、系統も隔離される。その状態では当該施設の安全機能には期待しないことから、波及的影響評価の対象から除外する。</u>また、定期検査時においても補機冷却系統や電源系統等、一部の系統は供用状態にあるため、これらの施設については波及的影響評価の対象となる。<u>例として、定期検査時のオペレーションフロアレイダウンエリアの資機材による使用済燃料プール及び開放された原子炉に対する影響評価は、「第 16 条 燃料体等の取扱い施設及び貯蔵施設」の適合性評価として実施しており、影響がないことを確認している。</u></p> <p>上記のことから、事故対処時及び定期検査時の評価は、通常運転時において要求される上位クラス施設の機能を考慮した波及的影響評価に包含される。</p> <p>3. 事象検討</p> <p>3.1 別記2に記載された事項に基づく事象検討</p> <p>別記2に記載された 4 つの事項を基に、具体的な検討事象を整理する。</p> <p>① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する<u>不等沈下又は相対変位</u>による影響</p> <p>(1) 地盤の不等沈下による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや倒壊に伴う隣接した上位クラス施設への衝突 <p>(2) 建屋間の相対変位による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上位クラス施設と下位クラス施設の建屋間の相対変位による隣接した上位クラス施設への衝突 <p>② 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器・配管系において接続する下位クラス施設の損傷又は隔離 	<p>は待機状態)にあり、下位クラス施設の波及的影響も考慮した上で、基準地震動 S s に対して安全機能を損なわないことを確認する。また、事故対処時においても、通常運転時と同様である。</p> <p>定期検査時は、工程に伴い、上位クラス施設の供用状態は除外され、系統も隔離される。その状態では当該施設の安全機能は期待しないことから、波及的影響評価の対象から除外する。なお、定期検査時においても補機冷却系統や電源系統等、一部の系統は供用状態にあるため、これらの施設については波及的影響評価の対象となる。</p> <p>また、定期検査時の燃料取替階の資機材による燃料プール及び開放された原子炉に対する影響評価は「設計基準対象施設について 第 16 条：燃料体等の取扱い施設及び貯蔵施設」の検討により、影響がないことを確認している。</p> <p>上記より、通常運転時において要求される上位クラス施設の有する機能を考慮した波及的影響評価に事故対処時及び定期検査時の評価は包含される。</p> <p>3. 事象検討</p> <p>3.1 別記2に記載された事項に基づく事象検討</p> <p>別記2に記載された 4 つの事項を基に、具体的な検討事象を整理する。</p> <p>① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する<u>不等沈下又は相対変位</u>による影響</p> <p>(1) 地盤の不等沈下による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや倒壊に伴う隣接した上位クラス施設への衝突 <p>(2) 建物の相対変位による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上位クラス施設と下位クラス施設の建物の相対変位による隣接した上位クラス施設への衝突 <p>② 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器・配管系において接続する下位クラス施設の損傷と隔離 	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉では、波及的影響を及ぼす下位クラス施設として、ガントリクレーンを抽出している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>伴う上位クラス施設側の系統のプロセス変化</p> <ul style="list-style-type: none"> 電気計装設備において接続する下位クラス施設の損傷に伴う電気回路、信号伝送回路を介した悪影響 <p>③ 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 下位クラス施設の転倒、落下、倒壊に伴う上位クラス施設への衝突 可燃物を内包した下位クラス施設の損傷に伴う火災 水・蒸気を内包した下位クラス施設の損傷に伴う溢水 <p>④ 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響</p> <p>(1) 施設の損傷、転倒及び落下等による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 下位クラス施設の転倒、落下、倒壊に伴う上位クラス施設への衝突 可燃物を内包した下位クラス施設の損傷に伴う火災 水・蒸気を内包した下位クラス施設の損傷に伴う溢水 <p>(2) 周辺斜面の崩壊による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面の崩壊による土塊の衝突 <p>3.2 地震被害事例に基づく事象の検討</p> <p>3.2.1 被害事例とその要因の整理</p> <p>別記2に記載された事項の他に考慮すべき事項がないかを確認するため、原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA:ニューシア)から、同公開ライブラリに登録された以下の地震を対象に、原子力発電所の被害情報を抽出した。また、福島第二原子力発電所の不適合情報から地震による被害情報を抽出した。</p> <p>これまでの被害事例において、下位クラス施設の破損等による波及的影響を含めて上位クラス施設の安全機能が損なわれる事象は確認されていないため、被害事例は全て上位クラス施設以外のものとなるが、これらの地震被害の発生要因(原因)を整理し、3.1項で検討した波及的影響の具体的な検討事象に加えるべき</p>	<p>に伴う上位クラス施設側の系統のプロセス変化</p> <ul style="list-style-type: none"> 下位クラス機器・配管系の損傷に伴う機械的荷重の影響 電気計装設備において接続する下位クラス施設の損傷に伴う電気回路及び信号伝送回路を介した悪影響 <p>③ 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 下位クラス施設の転倒、落下及び倒壊に伴う上位クラス施設への衝突 可燃物を内包した下位クラス施設の損傷に伴う火災 水・蒸気を内包した下位クラス施設の損傷に伴う溢水 <p>④ 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響</p> <p>(1) 施設の損傷、転倒、落下等による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 下位クラス施設の転倒、落下及び倒壊に伴う上位クラス施設への衝突 可燃物を内包した下位クラス施設の損傷に伴う火災 水・蒸気を内包した下位クラス施設の損傷に伴う溢水 <p>(2) 周辺斜面の崩壊による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面の崩壊による土塊の衝突 <p>3.2 地震被害事例に基づく事象の検討</p> <p>3.2.1 被害事例とその要因の整理</p> <p>別記2に記載された事項のほかに考慮すべき事項がないかを確認するため、原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA:ニューシア)から、同公開ライブラリに登録された以下の地震を対象に、原子力発電所の被害情報を抽出した。また、女川原子力発電所の不適合情報から地震による被害情報を抽出した。</p> <p>これまでの被害事例において、下位クラス施設の破損等による波及的影響を含めて上位クラス施設の安全機能が損なわれる事象は確認されていないため、被害事例は全て上位クラス施設以外のものとなるが、これらの地震被害の発生要因(原因)を整理し、3.1項で検討した波及的影響の具体的な検討事象に加えるべき</p>	<p>に伴う上位クラス施設側の系統のプロセス変化</p> <ul style="list-style-type: none"> 下位クラス機器・配管系の損傷に伴う機械的荷重の影響 電気計装設備において接続する下位クラス施設の損傷に伴う電気回路、信号伝送回路を介した悪影響 <p>③ 建物内における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 下位クラス施設の損傷、転倒及び落下に伴う上位クラス施設への衝突 可燃物を内包した下位クラス施設の損傷に伴う火災 水・蒸気を内包した下位クラス施設の損傷に伴う溢水 <p>④ 屋外における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響</p> <p>(1) 施設の損傷、転倒、落下等による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 下位クラス施設の損傷、転倒及び落下に伴う上位クラス施設への衝突 可燃物を内包した下位クラス施設の損傷に伴う火災 水・蒸気を内包した下位クラス施設の損傷に伴う溢水 <p>(2) 周辺斜面の崩壊による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 周辺斜面の崩壊による土塊の衝突 <p>3.2 地震被害事例に基づく事象の検討</p> <p>3.2.1 被害事例とその要因の整理</p> <p>別記2に記載された事項の他に考慮すべき事項がないか確認するため、原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA:ニューシア)から、同公開ライブラリに登録された以下の地震を対象に、原子力発電所の被害情報を抽出した。</p> <p>これまでの被害事例において、下位クラス施設の破損等による波及的影響を含めて上位クラス施設の安全機能が損なわれる事象は確認されていないため、被害事例は全て上位クラス施設以外のものとなるが、これらの地震被害の発生要因(原因)を整理し、3.1項で検討した波及的影響の具体的な検討事象に加えるべき</p>	<p>・確認対象の相違 【柏崎6/7、女川2】 島根2号炉では、福島第二原子力発電所、女川原子力発電所の情報もNUCIAにより確認している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>新たな被害要因が無いかを検討した。 被害事例とその要因を整理した結果を添付資料3-1 及び3-2に示す。</p> <p>(対象とした情報)</p> <p>(1) 添付資料3-1</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宮城県沖地震 (女川原子力発電所: 平成17年8月) ・能登半島地震 (志賀原子力発電所: 平成19年3月) ・新潟県中越沖地震 (柏崎刈羽原子力発電所: 平成19年7月) ・駿河湾地震 (浜岡原子力発電所: 平成21年8月) ・東北地方太平洋沖地震 (女川, 東海第二原子力発電所※: 平成23年3月) <p>※NUCIA 最終報告を対象とした。</p> <p>(2) 添付資料3-2</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東北地方太平洋沖地震 (福島第二原子力発電所: 平成23年3月) 	<p>新たな被害要因がないかを検討した。 被害事例とその要因を整理した結果を添付資料 2-1 及び 2-2に示す。</p> <p>(対象とした情報)</p> <p>(1) 添付資料 2-1</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宮城県沖地震 (女川原子力発電所: 平成 17 年 8 月) ・能登半島地震 (志賀原子力発電所: 平成 19 年 3 月) ・新潟県中越沖地震 (柏崎刈羽原子力発電所: 平成 19 年 7 月) ・駿河湾地震 (浜岡原子力発電所: 平成 21 年 8 月) ・東北地方太平洋沖地震 (東海第二発電所, 福島第二原子力発電所: 平成 23 年 3 月¹⁾) <p>*1 NUCIA 最終報告を対象とした (福島第二は一部中間報告を対象)。</p> <p>(2) 添付資料 2-2</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東北地方太平洋沖地震 (女川原子力発電所: 平成 23 年 3 月²⁾) <p>*2 不適合情報は合計 662 件と多数であるため、これまで当社ホームページや NUCIA 等で公表している件名について抜粋して添付資料 2-2 に示す。事象検討としては 662 件全件について実施しており下記の I ~ VI に分類されることを確認している。</p>	<p>新たな被害要因がないかを検討した。 被害事例とその要因を整理した結果を添付資料 2 に示す。</p> <p>(対象とした情報)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宮城県沖地震 (女川原子力発電所: 平成 17 年 8 月) ・能登半島地震 (志賀原子力発電所: 平成 19 年 3 月) ・新潟県中越沖地震 (柏崎刈羽原子力発電所: 平成 19 年 7 月) ・駿河湾地震 (浜岡原子力発電所: 平成 21 年 8 月) ・東北地方太平洋沖地震 (福島第二原子力発電所, 女川原子力発電所, 東海第二発電所, 福島第一原子力発電所: 平成 23 年 3 月) * <p>※NUCIA 最終報告を対象とした (福島第二は一部中間報告を対象)。</p>	<p>・確認対象の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 島根 2 号炉では、福島第二原子力発電所、女川原子力発電所の情報も NUCIA により確認している</p>
<p>添付資料3-1 及び3-2 の整理の結果、地震被害の発生要因は以下の I ~ VI に分類された。</p> <p>[地震被害発生要因]</p> <p>I : 地盤の不等沈下による損傷 II : 建屋間の相対変位による損傷 III : 地震の揺れによる施設の損傷・転倒・落下等 IV : 周辺斜面の崩壊 V : 使用済燃料プールのスロッシングによる溢水 VI : その他 (地震の揺れによる警報発信等、施設の損傷を伴わない I ~ V 以外の要因等)</p> <p>3.2.2 追加考慮すべき事象の検討 上記 I ~ VI の要因が 3.1 項で整理した①~④の検討事項の対象となっているかを第3-1 表に整理した。 第3-1 表に示す通り、I ~ V の要因は①~④の検討事項に分類</p>	<p>添付資料 2-1 及び 2-2 の整理の結果、地震被害の発生要因は以下の I ~ VI に分類された。</p> <p>[地震被害発生要因]</p> <p>I : 地盤の不等沈下 (液状化による影響を含む) による損傷 II : 建屋間の相対変位による損傷 III : 地震の揺れによる施設の損傷・転倒・落下等 IV : 周辺斜面の崩壊 V : 使用済燃料プールのスロッシングによる溢水 VI : その他 (地震の揺れによる警報発信等、施設の損傷を伴わない I ~ V 以外の要因等)</p> <p>3.2.2 追加考慮すべき事象の検討 上記 I ~ VI の要因が 3.1 項で整理した①~④の検討事項の対象となっているかを第3-2-1 表に整理した。 第3-2-1 表に示すとおり、I ~ V の要因は①~④の検討事項に</p>	<p>添付資料 2 の整理の結果、地震被害の発生要因は以下の I ~ VI に分類された。</p> <p>[地震被害発生要因]</p> <p>I : 地盤の不等沈下による損傷 II : 建物間の相対変位による損傷 III : 地震の揺れによる施設の損傷・転倒・落下等 IV : 周辺斜面の崩壊 V : 燃料プール等のスロッシングによる溢水 VI : その他 (地震の揺れによる警報発信等、施設の損傷を伴わない I ~ V 以外の要因等)</p> <p>3.2.2 追加考慮すべき事象の検討 上記 I ~ VI の要因が 3.1 項で整理した①~④の検討事項の対象となっているかを第3-1 表に整理した。 第3-1 表に示すとおり、I ~ V の要因は①~④の検討事項に分</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																												
<p>されており、いずれの検討事項にも分類されなかった要因は、「VI：その他（地震の揺れによる警報発信等、施設の損傷を伴わないI～V以外の要因等）」であった。</p> <p>要因VIについては、地震の揺れによる警報発信、機器の誤動作、避圧弁の動作等の要因、並びに地震に起因する津波、火災、溢水による要因である。このうち警報発信、機器の誤動作、避圧弁の動作等については施設の損傷を伴わない要因であることから、波及的影響の観点で考慮すべき検討事項には当たらないと判断した。また、津波、火災、溢水による影響については、3.3項に示す通り別途影響評価を実施していることから、ここでは検討の対象外とする。</p> <p>以上のことから、波及的影響評価における検討事項①～④について、地震による原子力発電所の被害情報から確認された被害要因を踏まえても、特に追加すべき事項がないことが確認された。</p>	<p>分類されており、いずれの検討事項にも分類されなかった要因は、「VI：その他（地震の揺れによる警報発信等、施設の損傷を伴わないI～V以外の要因等）」であった。</p> <p>要因VIについては、地震の揺れによる警報発信、機器の誤動作、避圧弁の動作等の要因並びに地震に起因する津波、火災及び溢水による要因である。このうち警報発信、機器の誤動作、避圧弁の動作等については、施設の損傷を伴わない要因であることから、波及的影響の観点で考慮すべき検討事項には当たらないと判断した。また、津波、火災及び溢水による影響については、3.3項に示すとおり別途影響評価を実施していることから、ここでは検討の対象外とする。</p> <p>以上のことから、波及的影響評価における検討事項①～④について、地震による原子力発電所の被害情報から確認された発生要因を踏まえても、特に追加すべき事項がないことが確認された。</p>	<p>類されており、いずれの検討事項にも分類されなかった要因は、「VI：その他（地震の揺れによる警報発信等、施設の損傷を伴わないI～V以外の要因等）」であった。</p> <p>要因VIについては、地震の揺れによる警報発信、機器の誤動作、避圧弁の動作等の要因並びに地震に起因する津波、火災、溢水による要因である。このうち警報発信、機器の誤動作、避圧弁の動作等については施設の損傷を伴わない要因であることから、波及的影響の観点で考慮すべき検討事項には当たらないと判断した。また、津波、火災、溢水による影響については、3.3項に示すとおり別途影響評価を実施していることから、ここでは検討の対象外とする。</p> <p>以上のことから、波及的影響評価における検討事項①～④について、地震による原子力発電所の被害情報から確認された被害要因を踏まえても、特に追加すべき事項がないことが確認された。</p>																																													
<p><u>第3-1表 地震被害事例の要因と検討事象の整理</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>波及的影響評価における検討事項</th> <th>地震被害発生要因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>設置地盤及び地震応答性状の相違 等に起因する不等沈下又は相対変位による影響</td> <td>I II</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響</td> <td>II, III</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>建物内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響</td> <td>III, V</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響</td> <td>I, III IV</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.3 津波、火災、溢水による影響評価</p> <p>地震に起因する津波、火災、溢水による安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設への影響については、それぞれ津波側、火災側及び溢水側の説明書の中で影響評価を実施する。</p>	番号	波及的影響評価における検討事項	地震被害発生要因	①	設置地盤及び地震応答性状の相違 等に起因する不等沈下又は相対変位による影響	I II	②	上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響	II, III	③	建物内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響	III, V	④	建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響	I, III IV	<p><u>第3-2-1 表 地震被害事例の要因と検討事象の整理</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>波及的影響評価における検討事項</th> <th>地震被害発生要因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響</td> <td>I II</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響</td> <td>II, III</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響</td> <td>III, V</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響</td> <td>I, III IV</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.3 津波、火災及び溢水による影響評価</p> <p>地震に起因する津波、火災及び溢水による安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設への影響については、それぞれ津波側、火災側及び溢水側の説明書の中で影響評価を実施する。</p>	番号	波及的影響評価における検討事項	地震被害発生要因	①	設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響	I II	②	上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響	II, III	③	建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響	III, V	④	建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響	I, III IV	<p><u>第3-1表 地震被害の発生要因と波及的影響評価における検討事項の整理</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>波及的影響評価における検討事項</th> <th>地震被害発生要因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響</td> <td>I II</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響</td> <td>II, III</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>建物内における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響</td> <td>III, V</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>屋外における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響</td> <td>I, III IV</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.3 津波、火災、溢水による影響評価</p> <p>地震に起因する津波、火災、溢水による安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設への影響については、それぞれ津波側、火災側及び溢水側の説明書の中で影響評価を実施する。</p>	番号	波及的影響評価における検討事項	地震被害発生要因	①	設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響	I II	②	上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響	II, III	③	建物内における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響	III, V	④	屋外における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響	I, III IV
番号	波及的影響評価における検討事項	地震被害発生要因																																													
①	設置地盤及び地震応答性状の相違 等に起因する不等沈下又は相対変位による影響	I II																																													
②	上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響	II, III																																													
③	建物内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響	III, V																																													
④	建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響	I, III IV																																													
番号	波及的影響評価における検討事項	地震被害発生要因																																													
①	設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響	I II																																													
②	上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響	II, III																																													
③	建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響	III, V																																													
④	建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響	I, III IV																																													
番号	波及的影響評価における検討事項	地震被害発生要因																																													
①	設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響	I II																																													
②	上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響	II, III																																													
③	建物内における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響	III, V																																													
④	屋外における下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響	I, III IV																																													

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>津波の影響評価では、必要な津波防護対策（S クラス）を講じることにより、基準津波に対して施設の安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを評価している。火災の影響評価では、地震による損傷の有無に関わらず、可燃物を内包している機器・配管系の全てが火災源となることを想定して、施設の安全機能への影響評価を実施している。また、<u>溢水の影響評価</u>では、水又は蒸気を内包している下位クラスの機器・配管系について、基準地震動Ss に対する耐震性を確認できないものが溢水源となることを想定して、施設の安全機能への影響評価を実施することから、地震に起因する津波、火災、溢水による波及的影響については、これらの影響評価に包絡される。</p> <p>3.4 周辺斜面の崩壊による影響評価</p> <p>上位クラス施設については、基準地震動Ss による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。具体的には「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-2015」及び「原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技術」、「宅地防災マニュアルの解説」を参考に、個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。</p> <p>上記に基づく対象斜面の抽出とその耐震安全性評価については、「柏崎刈羽原子力発電所6 号炉及び7 号炉 原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に記載しており、上位クラス施設の機能に対して影響ないことを確認している。</p> <p>また、上位クラス施設への波及的影響をおよぼすおそれのある下位クラス施設について、周辺斜面の崩壊による影響が無いことを確認している。確認内容について添付資料4 に示す。</p>	<p>津波の影響評価では、必要な津波防護対策（S クラス）を講じることにより、基準津波に対して施設の安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計としている。火災の影響評価では、地震による損傷の有無に関わらず、可燃物を内包している機器・配管系の全てが火災源となることを想定して施設の安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能への影響評価を実施している。また、<u>溢水の影響評価</u>では、水又は蒸気を内包している下位クラスの機器・配管系について、基準地震動 Ss に対する耐震性を確認できないものが溢水源となることを想定して施設の安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能への影響評価を実施することから、地震に起因する津波、火災及び溢水による波及的影響については、これらの影響評価に包絡される。</p> <p>3.4 周辺斜面の崩壊による影響評価</p> <p>上位クラス施設については、基準地震動 S s による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。具体的には「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-2015」、「土木学会（2009）：原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技術＜技術資料＞」、「土木学会原子力土木委員会、2009」及び「宅地防災マニュアルの解説：宅地防災マニュアルの解説[第二次改訂版]〔II〕」、「編集】宅地防災研究会、2007」を参考に、個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。</p> <p>上記に基づく対象斜面の抽出とその安定性評価については、「島根原子力発電所2号炉 原子炉建物等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価（現在、審議中）」に記載しており、上位クラス施設が有する機能に対して影響を及ぼさないことを確認している。確認内容について添付資料3 に示す。</p> <p>また、上位クラス施設への波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設については、周辺斜面の崩壊による影響が無いことを確認した。確認方針、状況について添付資料 3 に示す。</p> <p>3.5 液状化による影響評価</p> <p>液状化による影響のうち不等沈下については、検討事項①に含まれるが、その他の被害想定として、浮き上がり及び側方流動に</p>	<p>津波の影響評価では、必要な津波防護対策（S クラス）を講じることにより、基準津波に対して施設の安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを評価している。火災の影響評価では、地震による損傷の有無に関わらず、可燃物を内包している機器・配管系の全てが火災源となることを想定して、施設の安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能への影響評価を実施している。また、<u>溢水の影響評価</u>では基準地震動 S s による地震力に対して耐震性を確認できない水又は蒸気を内包している下位クラス施設の機器・配管系が溢水源となることを想定して、施設の安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能への影響評価を実施することから、地震に起因する津波、火災、溢水による波及的影響については、これらの影響評価に包絡される。</p> <p>3.4 周辺斜面の崩壊による影響評価</p> <p>上位クラス施設については、基準地震動 S s による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。具体的には「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-2015」、「土木学会（2009）：原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技術＜技術資料＞」、「土木学会原子力土木委員会、2009」及び「宅地防災マニュアルの解説：宅地防災マニュアルの解説[第二次改訂版]〔II〕」、「編集】宅地防災研究会、2007」を参考に、個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。</p> <p>上記に基づく対象斜面の抽出とその安定性評価については、「島根原子力発電所2号炉 原子炉建物等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価（現在、審議中）」に記載しており、上位クラス施設が有する機能に対して影響を及ぼさないことを確認している。確認内容について添付資料3 に示す。</p> <p>また、上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の周辺斜面については、上位クラス施設の周辺斜面に包含されており、周辺斜面の崩壊による影響が無いことを確認している。</p> <p>3.5 液状化による影響評価</p> <p>液状化による影響のうち不等沈下については、検討事項①に含まれるが、その他の被害想定として、浮き上がり及び側方流動に</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載の充実 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉では液状化による影響評価を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>4. 上位クラス施設の確認</p> <p>波及的影響評価を実施するに当たって、防護対象となる上位クラス施設は以下のとおりとする。</p> <p>(1) 設計基準対象施設のうち、耐震重要度分類のS クラスに属する施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む。） (2) (1)の間接支持構造物である建物・構築物 (3) 屋外重要土木構造物 (4) 重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備 (5) (4)が設置される常設重大事故等対処施設（間接支持構造物である建物・構築物）</p> <p>なお、(2)及び(5)に示した建物・構築物においては、基準地震動Ss により生じる地震力に対して、必要な機能が維持されることについて、<u>工事計画認可申請書</u>に計算書を添付する。</p> <p><u>建屋外の上位クラス施設一覧を第4-1-1 表～第4-1-3 表に建屋内の上位クラス施設一覧を第4-2-1 表～第4-2-3 表に示す。表中では、原子炉建屋をR/B、タービン建屋をT/B、コントロール建屋をC/B、及び廃棄物処理建屋をRw/Bと表記する。</u></p>	<p>4. 上位クラス施設の確認</p> <p>波及的影響評価を実施するに当たって、防護対象となる上位クラス施設は以下のとおりとする。</p> <p>(1) 設計基準対象施設のうち、<u>耐震S クラス施設</u>（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む。） (2) (1)の間接支持構造物である建物・構築物 (3) 屋外重要土木構造物 (4) 重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備 (5) (4)が設置される常設重大事故等対処施設（間接支持構造物である建物・構築物）</p> <p><u>建屋外の上位クラス施設一覧を第4-1 表に、建屋内の上位クラス施設一覧を第4-2 表に示す。表中では、原子炉建屋をR/B、制御建屋をC/Bと表記する。また、設置場所に記載している番号は第6.3-1 図に示すエリア番号と対応している。</u></p>	<p>4. 上位クラス施設の確認</p> <p>波及的影響評価を実施するに当たって、防護対象となる上位クラス施設は以下のとおりとする。</p> <p>(1) 設計基準対象施設のうち、<u>耐震重要度分類のS クラスに属する施設</u>（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む。） (2) (1)の間接支持構造物である建物・構築物 (3) 屋外重要土木構造物 (4) 重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備 (5) (4)が設置される常設重大事故等対処施設（間接支持構造物である建物・構築物）</p> <p><u>なお、(2)及び(5)に示した建物・構築物においては、基準地震動Ss により生じる地震力に対して、必要な機能が維持されることについて、詳細設計段階に計算書を添付する。</u></p> <p><u>屋外の上位クラス施設一覧を第4-1 表に、建物内の上位クラス施設一覧を第4-2 表に示す（第4-1 表の整理番号は第6-1-1 図及び第6-1-2 図の番号に、第4-2 表の整理番号、エリアは第6-3-1 図の整理番号、エリアに対応）。なお、表中では原子炉建物をR/B、タービン建物をT/B、廃棄物処理建物をRw/B、制御室建物をC/B、緊急時対策所をE/B、ガスタービン発電機建物をGT/B、低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽をFL/H、第1ベントフィルタ格納槽をFV/Hと表記する。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																																																																																										
<u>第4-1-1表 柏崎刈羽原子力発電所6号炉 建屋外上位クラス施設一覧表</u>		<u>第4-1 表 島根原子力発電所2号炉 建屋外上位クラス施設一覧表 (1/3)</u>																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>整理番号</th><th>屋外上位クラス施設</th><th>区分</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>K6-0001</td><td>非常用ディーゼル発電設備 絆油タンク</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0002</td><td>非常用ディーゼル発電設備 燃料送ポンプ</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>K6-0003</td><td>非常用ディーゼル発電設備 燃料系配管</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>K6-0004</td><td>非常用ディーゼル発電設備 燃料送ポンプ出口逆止弁</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>K6-0005</td><td>格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0006</td><td>格納容器圧力逃がし装置 上部フィルタ</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0007</td><td>格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0008</td><td>格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0009</td><td>格納容器圧力逃がし装置 ラブチャーディスク</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0010</td><td>復水補給水系配管</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0011</td><td>燃料プール冷却浄化系配管</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0012</td><td>格納容器圧力逃がし装置配管</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0013</td><td>格納容器圧力逃がし装置放射線モニタ盤</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0014</td><td>原子炉建屋</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0015</td><td>タービン建屋</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0016</td><td>主排気筒</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0017</td><td>格納容器圧力逃がし装置基礎</td><td>SA施設間接支持構造物</td></tr> <tr><td>K6-0018</td><td>海水貯留槽</td><td>Sクラス 屋外重要土木構造物 SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0019</td><td>スクリーン室</td><td>屋外重要土木構造物 SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0020</td><td>取水路</td><td>屋外重要土木構造物 SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0021</td><td>補機冷却用海水取水路</td><td>屋外重要土木構造物</td></tr> <tr><td>K6-0022</td><td>絆油タンク基礎</td><td>屋外重要土木構造物 (Sクラス及びSA施設間接支持構造物)</td></tr> <tr><td>K6-0023</td><td>燃料移送系配管ダクト</td><td>屋外重要土木構造物 (Sクラス及びSA施設間接支持構造物)</td></tr> <tr><td>K6-0024</td><td>原子炉補機冷却水系配管</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0025</td><td>非常用ガス処理系配管</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0026</td><td>無線連絡設備</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0027</td><td>格納容器圧力逃がし装置フィルタ 装置水位</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0028</td><td>格納容器圧力逃がし装置フィルタ 装置金属フィルタ差圧</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>K6-0029</td><td>格納容器圧力逃がし装置フィルタ 装置スクラバ水pH</td><td>SA施設</td></tr> </tbody> </table>	整理番号	屋外上位クラス施設	区分	K6-0001	非常用ディーゼル発電設備 絆油タンク	Sクラス SA施設	K6-0002	非常用ディーゼル発電設備 燃料送ポンプ	Sクラス	K6-0003	非常用ディーゼル発電設備 燃料系配管	Sクラス	K6-0004	非常用ディーゼル発電設備 燃料送ポンプ出口逆止弁	Sクラス	K6-0005	格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置	SA施設	K6-0006	格納容器圧力逃がし装置 上部フィルタ	SA施設	K6-0007	格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ	SA施設	K6-0008	格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク	SA施設	K6-0009	格納容器圧力逃がし装置 ラブチャーディスク	SA施設	K6-0010	復水補給水系配管	SA施設	K6-0011	燃料プール冷却浄化系配管	SA施設	K6-0012	格納容器圧力逃がし装置配管	SA施設	K6-0013	格納容器圧力逃がし装置放射線モニタ盤	SA施設	K6-0014	原子炉建屋	Sクラス SA施設	K6-0015	タービン建屋	Sクラス SA施設	K6-0016	主排気筒	Sクラス SA施設	K6-0017	格納容器圧力逃がし装置基礎	SA施設間接支持構造物	K6-0018	海水貯留槽	Sクラス 屋外重要土木構造物 SA施設	K6-0019	スクリーン室	屋外重要土木構造物 SA施設	K6-0020	取水路	屋外重要土木構造物 SA施設	K6-0021	補機冷却用海水取水路	屋外重要土木構造物	K6-0022	絆油タンク基礎	屋外重要土木構造物 (Sクラス及びSA施設間接支持構造物)	K6-0023	燃料移送系配管ダクト	屋外重要土木構造物 (Sクラス及びSA施設間接支持構造物)	K6-0024	原子炉補機冷却水系配管	SA施設	K6-0025	非常用ガス処理系配管	Sクラス SA施設	K6-0026	無線連絡設備	SA施設	K6-0027	格納容器圧力逃がし装置フィルタ 装置水位	SA施設	K6-0028	格納容器圧力逃がし装置フィルタ 装置金属フィルタ差圧	SA施設	K6-0029	格納容器圧力逃がし装置フィルタ 装置スクラバ水pH	SA施設	<table border="1"> <thead> <tr> <th>整理番号</th><th>屋外上位クラス施設</th><th>区分</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0001</td><td>原子炉補機冷却海水ポンプ</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0002</td><td>浸水防止蓋</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0003</td><td>原子炉補機冷却海水系配管</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0004</td><td>RSWポンプ吐出逆止弁</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0005</td><td>RSWポンプ吐出連絡管止め弁</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0006</td><td>高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0007</td><td>高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナー</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0008</td><td>高圧炉心スプレイ補機冷却海水系配管</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0009</td><td>RSWポンプ吐出逆止弁</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0010</td><td>RSWポンプ吐出弁</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0011</td><td>非常用ガス処理系配管</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0012</td><td>復水補給水系配管</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>0013</td><td>原子炉補機冷却水系配管</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0014</td><td>残留熱除去系配管</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0015</td><td>原子炉格納容器フィルベント系配管</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>0016</td><td>ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>0017</td><td>ガスタービン発電設備燃料移送系配管</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>0018</td><td>復水貯蔵タンク</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>0019</td><td>復水貯蔵タンク水位計器架台</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0020</td><td>RSWポンプ出口圧力計器架台</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0021</td><td>RSWポンプ出口圧力計器架台</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0022</td><td>排気筒</td><td>Sクラス SA施設</td></tr> <tr><td>0023</td><td>防潮堤</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0024</td><td>防潮壁</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0025</td><td>逆流防止設備</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0026</td><td>水密扉</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td colspan="3">* 原子炉建屋大物搬入口を含む二重格納施設の考え方については参考資料1に詳細を示す。</td></tr> </tbody> </table>	整理番号	屋外上位クラス施設	区分	0001	原子炉補機冷却海水ポンプ	Sクラス SA施設	0002	浸水防止蓋	Sクラス	0003	原子炉補機冷却海水系配管	Sクラス SA施設	0004	RSWポンプ吐出逆止弁	Sクラス SA施設	0005	RSWポンプ吐出連絡管止め弁	Sクラス SA施設	0006	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	Sクラス SA施設	0007	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナー	Sクラス SA施設	0008	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系配管	Sクラス SA施設	0009	RSWポンプ吐出逆止弁	Sクラス SA施設	0010	RSWポンプ吐出弁	Sクラス SA施設	0011	非常用ガス処理系配管	Sクラス SA施設	0012	復水補給水系配管	SA施設	0013	原子炉補機冷却水系配管	Sクラス SA施設	0014	残留熱除去系配管	Sクラス SA施設	0015	原子炉格納容器フィルベント系配管	SA施設	0016	ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ	SA施設	0017	ガスタービン発電設備燃料移送系配管	SA施設	0018	復水貯蔵タンク	SA施設	0019	復水貯蔵タンク水位計器架台	Sクラス SA施設	0020	RSWポンプ出口圧力計器架台	Sクラス	0021	RSWポンプ出口圧力計器架台	Sクラス	0022	排気筒	Sクラス SA施設	0023	防潮堤	Sクラス	0024	防潮壁	Sクラス	0025	逆流防止設備	Sクラス	0026	水密扉	Sクラス	* 原子炉建屋大物搬入口を含む二重格納施設の考え方については参考資料1に詳細を示す。			<table border="1"> <thead> <tr> <th>整理番号</th><th>屋外上位クラス施設</th><th>区分</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0001</td><td>原子炉補機海水ポンプ (A), (C)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0002</td><td>原子炉補機海水ポンプ (B), (D)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0003</td><td>原子炉補機海水ストレーナ (A)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0004</td><td>原子炉補機海水ストレーナ (B)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0005</td><td>原子炉補機海水系配管 原子炉補機海水系配管 (放水配管)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0006</td><td>高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0007</td><td>高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0008</td><td>高圧炉心スプレイ補機海水系配管 高圧炉心スプレイ補機海水系配管 (放水配管)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0009</td><td>非常用ガス処理系排気管</td><td>Sクラス/SA施設</td></tr> <tr><td>0010</td><td>非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (A)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0011</td><td>非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (B)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0012</td><td>非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (A)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0013</td><td>非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (B)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0014</td><td>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0015</td><td>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0016</td><td>取水槽水位計</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0017</td><td>欠番</td><td></td></tr> <tr><td>0018</td><td>取水槽床ドレン逆止弁</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0019</td><td>防波壁通路防波扉</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0020</td><td>取水槽除じん機エリア防水壁</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0021</td><td>欠番</td><td></td></tr> <tr><td>0022</td><td>防波壁</td><td>Sクラス Sクラス施設間接支持構造物</td></tr> <tr><td>0023</td><td>屋外排水路逆止弁</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0024</td><td>津波監視カメラ (排気筒) 津波監視カメラ (防波壁東) 津波監視カメラ (防波壁西)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0025</td><td>圧力開放板</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>0026</td><td>取水管</td><td>屋外重要土木構造物 SA施設</td></tr> <tr><td>0027</td><td>取水口</td><td>屋外重要土木構造物 SA施設</td></tr> <tr><td>0028</td><td>取水槽</td><td>屋外重要土木構造物 SA施設</td></tr> <tr><td>0029</td><td>低圧原子炉代替注水系配管 (接続口)</td><td>SA施設</td></tr> </tbody> </table>	整理番号	屋外上位クラス施設	区分	0001	原子炉補機海水ポンプ (A), (C)	Sクラス	0002	原子炉補機海水ポンプ (B), (D)	Sクラス	0003	原子炉補機海水ストレーナ (A)	Sクラス	0004	原子炉補機海水ストレーナ (B)	Sクラス	0005	原子炉補機海水系配管 原子炉補機海水系配管 (放水配管)	Sクラス	0006	高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ	Sクラス	0007	高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ	Sクラス	0008	高圧炉心スプレイ補機海水系配管 高圧炉心スプレイ補機海水系配管 (放水配管)	Sクラス	0009	非常用ガス処理系排気管	Sクラス/SA施設	0010	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (A)	Sクラス	0011	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (B)	Sクラス	0012	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (A)	Sクラス	0013	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (B)	Sクラス	0014	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク	Sクラス	0015	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ	Sクラス	0016	取水槽水位計	Sクラス	0017	欠番		0018	取水槽床ドレン逆止弁	Sクラス	0019	防波壁通路防波扉	Sクラス	0020	取水槽除じん機エリア防水壁	Sクラス	0021	欠番		0022	防波壁	Sクラス Sクラス施設間接支持構造物	0023	屋外排水路逆止弁	Sクラス	0024	津波監視カメラ (排気筒) 津波監視カメラ (防波壁東) 津波監視カメラ (防波壁西)	Sクラス	0025	圧力開放板	SA施設	0026	取水管	屋外重要土木構造物 SA施設	0027	取水口	屋外重要土木構造物 SA施設	0028	取水槽	屋外重要土木構造物 SA施設	0029	低圧原子炉代替注水系配管 (接続口)	SA施設	<p>・対象施設の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 S クラス, SA 施設 (常設耐震/防止, 常設/緩和) 及びこれらの間接支持構造物を上位クラス施設とする考え方は同一であるが、抽出される施設はプラント固有の結果となるため、以降の比較は省略し、変更箇所のあるページのみ記載する</p>		
整理番号	屋外上位クラス施設	区分																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0001	非常用ディーゼル発電設備 絆油タンク	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0002	非常用ディーゼル発電設備 燃料送ポンプ	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0003	非常用ディーゼル発電設備 燃料系配管	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0004	非常用ディーゼル発電設備 燃料送ポンプ出口逆止弁	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0005	格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0006	格納容器圧力逃がし装置 上部フィルタ	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0007	格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0008	格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0009	格納容器圧力逃がし装置 ラブチャーディスク	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0010	復水補給水系配管	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0011	燃料プール冷却浄化系配管	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0012	格納容器圧力逃がし装置配管	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0013	格納容器圧力逃がし装置放射線モニタ盤	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0014	原子炉建屋	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0015	タービン建屋	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0016	主排気筒	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0017	格納容器圧力逃がし装置基礎	SA施設間接支持構造物																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0018	海水貯留槽	Sクラス 屋外重要土木構造物 SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0019	スクリーン室	屋外重要土木構造物 SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0020	取水路	屋外重要土木構造物 SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0021	補機冷却用海水取水路	屋外重要土木構造物																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0022	絆油タンク基礎	屋外重要土木構造物 (Sクラス及びSA施設間接支持構造物)																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0023	燃料移送系配管ダクト	屋外重要土木構造物 (Sクラス及びSA施設間接支持構造物)																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0024	原子炉補機冷却水系配管	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0025	非常用ガス処理系配管	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0026	無線連絡設備	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0027	格納容器圧力逃がし装置フィルタ 装置水位	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0028	格納容器圧力逃がし装置フィルタ 装置金属フィルタ差圧	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
K6-0029	格納容器圧力逃がし装置フィルタ 装置スクラバ水pH	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
整理番号	屋外上位クラス施設	区分																																																																																																																																																																																																																																																																											
0001	原子炉補機冷却海水ポンプ	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0002	浸水防止蓋	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0003	原子炉補機冷却海水系配管	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0004	RSWポンプ吐出逆止弁	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0005	RSWポンプ吐出連絡管止め弁	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0006	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0007	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナー	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0008	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系配管	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0009	RSWポンプ吐出逆止弁	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0010	RSWポンプ吐出弁	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0011	非常用ガス処理系配管	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0012	復水補給水系配管	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0013	原子炉補機冷却水系配管	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0014	残留熱除去系配管	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0015	原子炉格納容器フィルベント系配管	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0016	ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0017	ガスタービン発電設備燃料移送系配管	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0018	復水貯蔵タンク	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0019	復水貯蔵タンク水位計器架台	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0020	RSWポンプ出口圧力計器架台	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0021	RSWポンプ出口圧力計器架台	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0022	排気筒	Sクラス SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0023	防潮堤	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0024	防潮壁	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0025	逆流防止設備	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0026	水密扉	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 原子炉建屋大物搬入口を含む二重格納施設の考え方については参考資料1に詳細を示す。																																																																																																																																																																																																																																																																													
整理番号	屋外上位クラス施設	区分																																																																																																																																																																																																																																																																											
0001	原子炉補機海水ポンプ (A), (C)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0002	原子炉補機海水ポンプ (B), (D)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0003	原子炉補機海水ストレーナ (A)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0004	原子炉補機海水ストレーナ (B)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0005	原子炉補機海水系配管 原子炉補機海水系配管 (放水配管)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0006	高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0007	高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0008	高圧炉心スプレイ補機海水系配管 高圧炉心スプレイ補機海水系配管 (放水配管)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0009	非常用ガス処理系排気管	Sクラス/SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0010	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (A)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0011	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (B)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0012	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (A)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0013	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (B)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0014	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0015	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0016	取水槽水位計	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0017	欠番																																																																																																																																																																																																																																																																												
0018	取水槽床ドレン逆止弁	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0019	防波壁通路防波扉	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0020	取水槽除じん機エリア防水壁	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0021	欠番																																																																																																																																																																																																																																																																												
0022	防波壁	Sクラス Sクラス施設間接支持構造物																																																																																																																																																																																																																																																																											
0023	屋外排水路逆止弁	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0024	津波監視カメラ (排気筒) 津波監視カメラ (防波壁東) 津波監視カメラ (防波壁西)	Sクラス																																																																																																																																																																																																																																																																											
0025	圧力開放板	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0026	取水管	屋外重要土木構造物 SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0027	取水口	屋外重要土木構造物 SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0028	取水槽	屋外重要土木構造物 SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											
0029	低圧原子炉代替注水系配管 (接続口)	SA施設																																																																																																																																																																																																																																																																											

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																					
		<p style="text-align: center;"><u>第4-1表 島根原子力発電所2号炉 屋外上位クラス施設 一覧表 (3/3)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">整理番号</th> <th style="text-align: left;">屋外上位クラス施設</th> <th style="text-align: left;">区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0058</td><td>緊急時対策所発電機接続プラグ盤</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>0059</td><td>高圧発電機車接続プラグ収納箱</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>0060</td><td>1号炉取水槽流路縮小工</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0061</td><td>タービン補機海水ポンプ (A)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0062</td><td>タービン補機海水ポンプ (B), (C)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0063</td><td>タービン補機海水系配管 (ポンプ出口～第二出口弁) タービン補機海水系配管 (逆止弁下流)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0064</td><td>タービン補機海水ポンプ出口弁 (MV247-1A)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0065</td><td>タービン補機海水ポンプ出口弁 (MV247-1B, C)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0066</td><td>タービン補機海水ポンプ第二出口弁</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0067</td><td>循環水ポンプ (A), (B), (C)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0068</td><td>循環水系配管 (ポンプ出口～タービン建物外壁)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0069</td><td></td><td>欠番</td></tr> <tr><td>0070</td><td>除じんポンプ (A), (B)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0071</td><td>除じん系配管 (ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界壁)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0072</td><td>屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽)</td><td>屋外重要土木構造物</td></tr> <tr><td>0073</td><td>タービン補機海水系逆止弁</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0074</td><td>液体廃棄物処理系配管 (逆止弁下流)</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0075</td><td>液体廃棄物処理系逆止弁</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0076</td><td>1号炉取水槽北側壁</td><td>Sクラス施設間接支持構造物</td></tr> <tr><td>0077</td><td>取水槽漏えい検知器</td><td>Sクラス</td></tr> <tr><td>0078</td><td>第1ベントフィルタ格納槽遮蔽</td><td>SA施設</td></tr> <tr><td>0079</td><td>配管遮蔽</td><td>SA施設</td></tr> </tbody> </table>	整理番号	屋外上位クラス施設	区分	0058	緊急時対策所発電機接続プラグ盤	SA施設	0059	高圧発電機車接続プラグ収納箱	SA施設	0060	1号炉取水槽流路縮小工	Sクラス	0061	タービン補機海水ポンプ (A)	Sクラス	0062	タービン補機海水ポンプ (B), (C)	Sクラス	0063	タービン補機海水系配管 (ポンプ出口～第二出口弁) タービン補機海水系配管 (逆止弁下流)	Sクラス	0064	タービン補機海水ポンプ出口弁 (MV247-1A)	Sクラス	0065	タービン補機海水ポンプ出口弁 (MV247-1B, C)	Sクラス	0066	タービン補機海水ポンプ第二出口弁	Sクラス	0067	循環水ポンプ (A), (B), (C)	Sクラス	0068	循環水系配管 (ポンプ出口～タービン建物外壁)	Sクラス	0069		欠番	0070	除じんポンプ (A), (B)	Sクラス	0071	除じん系配管 (ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界壁)	Sクラス	0072	屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽)	屋外重要土木構造物	0073	タービン補機海水系逆止弁	Sクラス	0074	液体廃棄物処理系配管 (逆止弁下流)	Sクラス	0075	液体廃棄物処理系逆止弁	Sクラス	0076	1号炉取水槽北側壁	Sクラス施設間接支持構造物	0077	取水槽漏えい検知器	Sクラス	0078	第1ベントフィルタ格納槽遮蔽	SA施設	0079	配管遮蔽	SA施設	
整理番号	屋外上位クラス施設	区分																																																																						
0058	緊急時対策所発電機接続プラグ盤	SA施設																																																																						
0059	高圧発電機車接続プラグ収納箱	SA施設																																																																						
0060	1号炉取水槽流路縮小工	Sクラス																																																																						
0061	タービン補機海水ポンプ (A)	Sクラス																																																																						
0062	タービン補機海水ポンプ (B), (C)	Sクラス																																																																						
0063	タービン補機海水系配管 (ポンプ出口～第二出口弁) タービン補機海水系配管 (逆止弁下流)	Sクラス																																																																						
0064	タービン補機海水ポンプ出口弁 (MV247-1A)	Sクラス																																																																						
0065	タービン補機海水ポンプ出口弁 (MV247-1B, C)	Sクラス																																																																						
0066	タービン補機海水ポンプ第二出口弁	Sクラス																																																																						
0067	循環水ポンプ (A), (B), (C)	Sクラス																																																																						
0068	循環水系配管 (ポンプ出口～タービン建物外壁)	Sクラス																																																																						
0069		欠番																																																																						
0070	除じんポンプ (A), (B)	Sクラス																																																																						
0071	除じん系配管 (ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界壁)	Sクラス																																																																						
0072	屋外配管ダクト (タービン建物～放水槽)	屋外重要土木構造物																																																																						
0073	タービン補機海水系逆止弁	Sクラス																																																																						
0074	液体廃棄物処理系配管 (逆止弁下流)	Sクラス																																																																						
0075	液体廃棄物処理系逆止弁	Sクラス																																																																						
0076	1号炉取水槽北側壁	Sクラス施設間接支持構造物																																																																						
0077	取水槽漏えい検知器	Sクラス																																																																						
0078	第1ベントフィルタ格納槽遮蔽	SA施設																																																																						
0079	配管遮蔽	SA施設																																																																						

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																																																																						
		<p style="text-align: center;"><u>第4-2表 島根原子力発電所2号炉 建物内上位クラス施設 一覧表(1/11)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>整理番号</th> <th>建物内上位クラス施設</th> <th>区分</th> <th>設置建物</th> <th>エリア</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>E001</td><td>燃料集合体</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E002</td><td>炉心支持構造物</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E003</td><td>原子炉圧力容器</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E004</td><td>原子炉圧力容器支持構造物</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E005</td><td>原子炉圧力容器付属構造物</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E006</td><td>原子炉圧力容器内部構造物</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E007</td><td>燃料ブール</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>R-2F-102N</td></tr> <tr><td>E008</td><td>キャスク置場</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-2F-100N</td></tr> <tr><td>E009</td><td>使用済燃料貯蔵ラック</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>R-2F-102N</td></tr> <tr><td>E010</td><td>制御棒・破損燃料貯蔵ラック</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>R-2F-102N</td></tr> <tr><td>E011</td><td>燃料ブール冷却系熱交換器</td><td>SA施設</td><td>R/B</td><td>R-3F-09N</td></tr> <tr><td>E012</td><td>燃料ブール冷却ポンプ</td><td>SA施設</td><td>R/B</td><td>R-2F-12N</td></tr> <tr><td>E013</td><td>スキマサーボタンク</td><td>SA施設</td><td>R/B</td><td>R-4F-01-1N</td></tr> <tr><td>E014</td><td>原子炉再循環ポンプ</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E015</td><td>遮がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E016</td><td>遮がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E017</td><td>残留熱除去系熱交換器(A)</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>R-2F-09N R-1F-05N</td></tr> <tr><td>E018</td><td>残留熱除去系熱交換器(B)</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>R-2F-10N R-1F-11N</td></tr> <tr><td>E019</td><td>残留熱除去ポンプ(A)</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-B2F-02N</td></tr> <tr><td>E020</td><td>残留熱除去ポンプ(B)</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-B2F-15N</td></tr> <tr><td>E021</td><td>残留熱除去ポンプ(C)</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-B2F-03N</td></tr> <tr><td>E022</td><td>A-残留熱除去系ストレーナ</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>S/C内</td></tr> <tr><td>E023</td><td>B-残留熱除去系ストレーナ</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>S/C内</td></tr> <tr><td>E024</td><td>C-残留熱除去系ストレーナ</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>S/C内</td></tr> <tr><td>E025</td><td>高压炉心スプレイポンプ</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-B2F-10N</td></tr> <tr><td>E026</td><td>高压炉心スプレイ系ストレーナ</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>S/C内</td></tr> <tr><td>E027</td><td>低压炉心スプレイポンプ</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-B2F-09N</td></tr> <tr><td>E028</td><td>低压炉心スプレイ系ストレーナ</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>S/C内</td></tr> <tr><td>E029</td><td>高压原子炉代替注水ポンプ</td><td>SA施設</td><td>R/B</td><td>R-B2F-03N</td></tr> <tr><td>E030</td><td>低压原子炉代替注水ポンプ</td><td>SA施設</td><td>FL/H</td><td>Y-S1-02</td></tr> <tr><td>E031</td><td>低压原子炉代替注水槽</td><td>SA施設</td><td>FL/H</td><td>Y-S1-01</td></tr> <tr><td>E032</td><td>原子炉隔離冷却ポンプ</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-B2F-01N</td></tr> <tr><td>E033</td><td>原子炉隔離冷却系ストレーナ</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>S/C内</td></tr> <tr><td>E034</td><td>原子炉補機冷却系熱交換器(A1～A3)</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-1F-14N</td></tr> <tr><td>E035</td><td>原子炉補機冷却系熱交換器(B1～B3)</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-1F-15N</td></tr> <tr><td>E036</td><td>原子炉補機冷却水ポンプ(A), (C)</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-1F-14N</td></tr> <tr><td>E037</td><td>原子炉補機冷却水ポンプ(B), (D)</td><td>Sクラス</td><td>R/B</td><td>R-1F-15N</td></tr> <tr><td>E038</td><td>原子炉補機冷却系サーボタンク</td><td>SA施設</td><td>R/B</td><td>R-4F-01-1N</td></tr> <tr><td>E039</td><td>制御棒</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E040</td><td>制御棒駆動機構</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>PCV内</td></tr> <tr><td>E041</td><td>制御棒駆動水圧設備 水圧制御ユニット</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>R-2F-24N R-2F-25N</td></tr> <tr><td>E042</td><td>ほう酸水注入ポンプ</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>R-3F-07N</td></tr> <tr><td>E043</td><td>ほう酸水貯蔵タンク</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>R/B</td><td>R-3F-07N</td></tr> <tr><td>E044</td><td>中央制御室送風機</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>Rw/B</td><td>Rw-2F-02N</td></tr> <tr><td>E045</td><td>中央制御室非常用再循環送風機</td><td>Sクラス/SA施設</td><td>Rw/B</td><td>Rw-2F-01N</td></tr> </tbody> </table>	整理番号	建物内上位クラス施設	区分	設置建物	エリア	E001	燃料集合体	Sクラス	R/B	PCV内	E002	炉心支持構造物	Sクラス	R/B	PCV内	E003	原子炉圧力容器	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内	E004	原子炉圧力容器支持構造物	Sクラス	R/B	PCV内	E005	原子炉圧力容器付属構造物	Sクラス	R/B	PCV内	E006	原子炉圧力容器内部構造物	Sクラス	R/B	PCV内	E007	燃料ブール	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-102N	E008	キャスク置場	Sクラス	R/B	R-2F-100N	E009	使用済燃料貯蔵ラック	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-102N	E010	制御棒・破損燃料貯蔵ラック	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-102N	E011	燃料ブール冷却系熱交換器	SA施設	R/B	R-3F-09N	E012	燃料ブール冷却ポンプ	SA施設	R/B	R-2F-12N	E013	スキマサーボタンク	SA施設	R/B	R-4F-01-1N	E014	原子炉再循環ポンプ	Sクラス	R/B	PCV内	E015	遮がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内	E016	遮がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内	E017	残留熱除去系熱交換器(A)	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-09N R-1F-05N	E018	残留熱除去系熱交換器(B)	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-10N R-1F-11N	E019	残留熱除去ポンプ(A)	Sクラス	R/B	R-B2F-02N	E020	残留熱除去ポンプ(B)	Sクラス	R/B	R-B2F-15N	E021	残留熱除去ポンプ(C)	Sクラス	R/B	R-B2F-03N	E022	A-残留熱除去系ストレーナ	Sクラス	R/B	S/C内	E023	B-残留熱除去系ストレーナ	Sクラス/SA施設	R/B	S/C内	E024	C-残留熱除去系ストレーナ	Sクラス/SA施設	R/B	S/C内	E025	高压炉心スプレイポンプ	Sクラス	R/B	R-B2F-10N	E026	高压炉心スプレイ系ストレーナ	Sクラス	R/B	S/C内	E027	低压炉心スプレイポンプ	Sクラス	R/B	R-B2F-09N	E028	低压炉心スプレイ系ストレーナ	Sクラス	R/B	S/C内	E029	高压原子炉代替注水ポンプ	SA施設	R/B	R-B2F-03N	E030	低压原子炉代替注水ポンプ	SA施設	FL/H	Y-S1-02	E031	低压原子炉代替注水槽	SA施設	FL/H	Y-S1-01	E032	原子炉隔離冷却ポンプ	Sクラス	R/B	R-B2F-01N	E033	原子炉隔離冷却系ストレーナ	Sクラス	R/B	S/C内	E034	原子炉補機冷却系熱交換器(A1～A3)	Sクラス	R/B	R-1F-14N	E035	原子炉補機冷却系熱交換器(B1～B3)	Sクラス	R/B	R-1F-15N	E036	原子炉補機冷却水ポンプ(A), (C)	Sクラス	R/B	R-1F-14N	E037	原子炉補機冷却水ポンプ(B), (D)	Sクラス	R/B	R-1F-15N	E038	原子炉補機冷却系サーボタンク	SA施設	R/B	R-4F-01-1N	E039	制御棒	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内	E040	制御棒駆動機構	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内	E041	制御棒駆動水圧設備 水圧制御ユニット	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-24N R-2F-25N	E042	ほう酸水注入ポンプ	Sクラス/SA施設	R/B	R-3F-07N	E043	ほう酸水貯蔵タンク	Sクラス/SA施設	R/B	R-3F-07N	E044	中央制御室送風機	Sクラス/SA施設	Rw/B	Rw-2F-02N	E045	中央制御室非常用再循環送風機	Sクラス/SA施設	Rw/B	Rw-2F-01N	<ul style="list-style-type: none"> 対象施設の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 S クラス, SA 施設(常設耐震／防止, 常設／緩和) 及びこれらの間接支持構造物を上位クラス施設とする考え方は同一であるが、抽出される施設はプラント固有の結果となるため、以降の比較は省略し、変更箇所のあるページのみ記載する
整理番号	建物内上位クラス施設	区分	設置建物	エリア																																																																																																																																																																																																																																					
E001	燃料集合体	Sクラス	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E002	炉心支持構造物	Sクラス	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E003	原子炉圧力容器	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E004	原子炉圧力容器支持構造物	Sクラス	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E005	原子炉圧力容器付属構造物	Sクラス	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E006	原子炉圧力容器内部構造物	Sクラス	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E007	燃料ブール	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-102N																																																																																																																																																																																																																																					
E008	キャスク置場	Sクラス	R/B	R-2F-100N																																																																																																																																																																																																																																					
E009	使用済燃料貯蔵ラック	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-102N																																																																																																																																																																																																																																					
E010	制御棒・破損燃料貯蔵ラック	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-102N																																																																																																																																																																																																																																					
E011	燃料ブール冷却系熱交換器	SA施設	R/B	R-3F-09N																																																																																																																																																																																																																																					
E012	燃料ブール冷却ポンプ	SA施設	R/B	R-2F-12N																																																																																																																																																																																																																																					
E013	スキマサーボタンク	SA施設	R/B	R-4F-01-1N																																																																																																																																																																																																																																					
E014	原子炉再循環ポンプ	Sクラス	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E015	遮がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E016	遮がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E017	残留熱除去系熱交換器(A)	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-09N R-1F-05N																																																																																																																																																																																																																																					
E018	残留熱除去系熱交換器(B)	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-10N R-1F-11N																																																																																																																																																																																																																																					
E019	残留熱除去ポンプ(A)	Sクラス	R/B	R-B2F-02N																																																																																																																																																																																																																																					
E020	残留熱除去ポンプ(B)	Sクラス	R/B	R-B2F-15N																																																																																																																																																																																																																																					
E021	残留熱除去ポンプ(C)	Sクラス	R/B	R-B2F-03N																																																																																																																																																																																																																																					
E022	A-残留熱除去系ストレーナ	Sクラス	R/B	S/C内																																																																																																																																																																																																																																					
E023	B-残留熱除去系ストレーナ	Sクラス/SA施設	R/B	S/C内																																																																																																																																																																																																																																					
E024	C-残留熱除去系ストレーナ	Sクラス/SA施設	R/B	S/C内																																																																																																																																																																																																																																					
E025	高压炉心スプレイポンプ	Sクラス	R/B	R-B2F-10N																																																																																																																																																																																																																																					
E026	高压炉心スプレイ系ストレーナ	Sクラス	R/B	S/C内																																																																																																																																																																																																																																					
E027	低压炉心スプレイポンプ	Sクラス	R/B	R-B2F-09N																																																																																																																																																																																																																																					
E028	低压炉心スプレイ系ストレーナ	Sクラス	R/B	S/C内																																																																																																																																																																																																																																					
E029	高压原子炉代替注水ポンプ	SA施設	R/B	R-B2F-03N																																																																																																																																																																																																																																					
E030	低压原子炉代替注水ポンプ	SA施設	FL/H	Y-S1-02																																																																																																																																																																																																																																					
E031	低压原子炉代替注水槽	SA施設	FL/H	Y-S1-01																																																																																																																																																																																																																																					
E032	原子炉隔離冷却ポンプ	Sクラス	R/B	R-B2F-01N																																																																																																																																																																																																																																					
E033	原子炉隔離冷却系ストレーナ	Sクラス	R/B	S/C内																																																																																																																																																																																																																																					
E034	原子炉補機冷却系熱交換器(A1～A3)	Sクラス	R/B	R-1F-14N																																																																																																																																																																																																																																					
E035	原子炉補機冷却系熱交換器(B1～B3)	Sクラス	R/B	R-1F-15N																																																																																																																																																																																																																																					
E036	原子炉補機冷却水ポンプ(A), (C)	Sクラス	R/B	R-1F-14N																																																																																																																																																																																																																																					
E037	原子炉補機冷却水ポンプ(B), (D)	Sクラス	R/B	R-1F-15N																																																																																																																																																																																																																																					
E038	原子炉補機冷却系サーボタンク	SA施設	R/B	R-4F-01-1N																																																																																																																																																																																																																																					
E039	制御棒	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E040	制御棒駆動機構	Sクラス/SA施設	R/B	PCV内																																																																																																																																																																																																																																					
E041	制御棒駆動水圧設備 水圧制御ユニット	Sクラス/SA施設	R/B	R-2F-24N R-2F-25N																																																																																																																																																																																																																																					
E042	ほう酸水注入ポンプ	Sクラス/SA施設	R/B	R-3F-07N																																																																																																																																																																																																																																					
E043	ほう酸水貯蔵タンク	Sクラス/SA施設	R/B	R-3F-07N																																																																																																																																																																																																																																					
E044	中央制御室送風機	Sクラス/SA施設	Rw/B	Rw-2F-02N																																																																																																																																																																																																																																					
E045	中央制御室非常用再循環送風機	Sクラス/SA施設	Rw/B	Rw-2F-01N																																																																																																																																																																																																																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>5. 下位クラス施設の抽出及び影響評価方法</p> <p>3. 項で整理した各検討事象を基に、上位クラス施設への波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フローを作成し、当該フローに基づき、影響評価を実施する。なお、建屋外の波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出にあたっては、施設の設置地盤及び周辺地盤の液状化による影響を考慮する。</p> <p>5.1 相対変位又は不等沈下による影響</p> <p>(1) 地盤の不等沈下による影響</p> <p>第5-1-1 図のフローに従い、上位クラス施設及びそれらの間接支持構造物である建物・構築物の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出</p> <p>地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや倒壊を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な離隔距離をとつて配置されていることを確認し、離隔距離が十分でない下位クラス施設を抽出する。</p> <p>b. 耐震性の確認</p> <p>a.で抽出した下位クラス施設について、基準地震動S_sに対して、基礎地盤が十分な支持性能を持つ岩盤に設置されていることの確認により、不等沈下しないことを確認する。<u>支持層が岩盤でなく更新統（古安田層）に設置されている場合や支持層に更新統（古安田層）と岩盤が混在する場合は、基準地震動S_sに対して、不等沈下が生じないことを確認する。</u></p> <p>c. 不等沈下に伴う波及的影響の評価</p> <p>b.で地盤の不等沈下のおそれが否定できない下位クラス施設については、傾きや倒壊を想定し、これらによる上位クラス施設への影響を確認し、上位クラス施設の有する機能を損なわないことを</p>	<p>5. 下位クラス施設の抽出及び影響評価方法</p> <p>3. 項で整理した各検討事象を基に、上位クラス施設への波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フローを作成し、当該フローに基づき影響評価を実施する。</p> <p>5.1 相対変位又は不等沈下による影響</p> <p>(1) 地盤の不等沈下による影響</p> <p>第5-1-1 図のフローに従い、上位クラス施設及びそれらの間接支持構造物である建物・構築物の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出</p> <p>地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや倒壊を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な離隔距離をとつて配置されていることを確認し、離隔距離が十分でない下位クラス施設を抽出する。</p> <p>b. 耐震性の確認</p> <p>a.で抽出した下位クラス施設について、基準地震動 S_sに対して十分な支持性能を持つ岩盤に設置されていることの確認により、不等沈下しないことを確認する。</p> <p>c. 不等沈下に伴う波及的影響の評価</p> <p>b.で地盤の不等沈下のおそれが否定できない下位クラス施設については、傾きや倒壊を想定し、これらによる上位クラス施設への影響を確認し、上位クラス施設の機能を損なわないことを</p>	<p>5. 下位クラス施設の抽出及び影響評価方法</p> <p>3. 項で整理した各検討事象を基に、上位クラス施設への波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フローを作成し、当該フローに基づき影響評価を実施する。また、屋外の波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出にあたっては、施設の設置地盤及び周辺地盤の液状化による影響を考慮する。なお、将来設置する上位クラス施設については、各項の検討が可能になった段階で波及的影響の検討を実施する（添付資料5参照）。</p> <p>5.1 不等沈下又は相対変位による影響</p> <p>(1) 地盤の不等沈下による影響</p> <p>第5-1-1 図のフローに従い、上位クラス施設の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出</p> <p>地盤の不等沈下による下位クラス施設の傾きや倒壊を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な離隔距離をとつて配置されていることを確認し、離隔距離が十分でない下位クラス施設を抽出する。</p> <p>b. 耐震性の確認</p> <p>a.で抽出した下位クラス施設について、基準地震動 S_sに対して、基礎地盤が十分な支持性能を持つ岩盤に設置されていることの確認により、不等沈下しないことを確認する。</p> <p>c. 不等沈下に伴う波及的影響の評価</p> <p>b.で地盤の不等沈下のおそれが否定できない下位クラス施設については、傾きや倒壊を想定し、これらによる上位クラス施設への影響を確認し、上位クラス施設の有する機能を損なうおそれ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 地質が異なることによる相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>柏崎 6/7 特有の地盤特性の記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>とを確認する。</p> <p>d. 対策検討</p> <p>c. で上位クラス施設の機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設に対して、基礎地盤の補強や周辺の地盤改良等を行い、不等沈下による下位クラス施設の波及的影響を防止する。</p> <p>*フロー中の①、②、⑤～⑧の数字は第2-1図中の①、②、⑤～⑧に対応する。</p> <p>第5-1-1図 不等沈下による建屋外上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー</p>	<p>確認する。</p> <p>d. 対策検討</p> <p>c. で上位クラス施設の機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設に対して、基礎地盤の補強や周辺の地盤改良等を行い、不等沈下による下位クラス施設の波及的影響を防止する。</p> <p>*フロー中の①、②、⑤～⑧の数字は第2-1図中の①、②、⑤～⑧に対応する。</p> <p>第5.1-1 図 不等沈下による建屋外上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー</p>	<p>がないことを確認する。</p> <p>d. 対策検討</p> <p>c. で上位クラス施設の有する機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設に対して、基礎地盤の補強や周辺の地盤改良等を行い、不等沈下による下位クラス施設の波及的影響を防止する。</p> <p>*フロー中の①、②、⑤～⑧の数字は第2-1図中の①、②、⑤～⑧に対応する。</p> <p>第5-1-1図 不等沈下により屋外上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) <u>建屋間の相対変位による影響</u></p> <p>第5-1-2 図のフローに従い、上位クラス施設及びそれらの間接支持構造物である建物・構築物の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出</p> <p>地震による建屋の相対変位を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な離隔距離をとって配置されていることを確認し、離隔距離が十分でない下位クラス施設を抽出する。</p> <p>b. 耐震性の確認</p> <p>a.で抽出した下位クラス施設について、基準地震動Ssに対して、建屋の相対変位による上位クラス施設への衝突がないことを確認する。</p> <p>c. 相対変位に伴う波及的影響の評価</p> <p>b.で衝突のおそれが否定できない下位クラス施設について、衝突部分の接触状況を確認し、建屋全体又は局部評価を実施し、衝突に伴い、上位クラス施設の機能を損なうおそれがないことを確認する。</p> <p>d. 対策検討</p> <p>c.で上位クラス施設の機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設に対して、建屋の補強等を行い、建屋の相対変位等による下位クラス施設の波及的影響を防止する。</p>	<p>(2) <u>建屋間の相対変位による影響</u></p> <p>第 5.1-2 図のフローに従い、上位クラス施設及びそれらの間接支持構造物である建物・構築物の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出</p> <p>地震による建屋間の相対変位を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な離隔距離をとって配置されていることを確認し、離隔距離が十分でない下位クラス施設を抽出する。</p> <p>b. 耐震性の確認</p> <p>a.で抽出した下位クラス施設について、基準地震動 Ss に対して建屋間の相対変位による上位クラス施設への衝突がないことを確認する。</p> <p>c. 相対変位に伴う波及的影響の評価</p> <p>b.で衝突のおそれが否定できない下位クラス施設について、衝突部分の接触状況を確認し、建屋全体又は局部評価を実施し、衝突に伴い、上位クラス施設の機能を損なうおそれがないことを確認する。</p> <p>d. 対策検討</p> <p>c.で上位クラス施設の機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設に対して、建屋の補強等を行い、建屋間の相対変位等による下位クラス施設の波及的影響を防止する。</p>	<p>(2) <u>建物間の相対変位による影響</u></p> <p>第 5-1-2 図のフローに従い、上位クラス施設の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出</p> <p>地震による建物の相対変位を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な離隔距離をとって配置されていることを確認し、離隔距離が十分でない下位クラス施設を抽出する。</p> <p>b. 耐震性の確認</p> <p>a.で抽出した下位クラス施設について、基準地震動 S s に対して、建物の相対変位による上位クラス施設への衝突がないことを確認する。</p> <p>c. 相対変位に伴う波及的影響の評価</p> <p>b.で衝突のおそれが否定できない下位クラス施設について、衝突部分の接触状況を確認し、建物全体又は局部評価を実施し、衝突に伴い、上位クラス施設の機能を損なうおそれがないことを確認する。</p> <p>d. 対策検討</p> <p>c.で上位クラス施設の機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設に対して、建物の補強等を行い、建物の相対変位等による下位クラス施設の波及的影響を防止する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>This flowchart details the evaluation process for buildings located outside the building's upper class facility. It starts with identifying the facility and then determining if it is located near a lower class facility. If so, it checks for relative displacement impact. If no impact, the process ends. If there is impact, it further assesses whether the impact is due to relative displacement or ground motion. If it's due to relative displacement, it checks if the impact is significant enough to affect the building's upper class facility. If yes, it leads to a detailed assessment phase (7) and ends. If no, it ends. If the impact is due to ground motion, it checks if it's significant enough to affect the building's upper class facility. If yes, it leads to a detailed assessment phase (7) and ends. If no, it ends.</p> <p>*フロー中の①, ②, ⑤～⑧の数字は第2-1図中の①, ②, ⑤～⑧に対応する。</p>	<p>This flowchart follows a similar structure to the one above, focusing on buildings located outside the building's upper class facility. It includes specific notes about relative displacement impact on adjacent buildings and ground motion impact on the building's upper class facility.</p> <p>*フロー中の①, ②, ⑤～⑧の数字は第2-1図中の①, ②, ⑤～⑧に対応する。</p>	<p>This flowchart follows the same general logic as the others, specifically addressing buildings located outside the building's upper class facility. It includes specific notes about relative displacement impact on adjacent buildings and ground motion impact on the building's upper class facility.</p> <p>*フロー中の①, ②, ⑤～⑧の数字は第2-1図中の①, ②, ⑤～⑧に対応する。</p>	

第5-1-2図 相対変位により建屋外上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー

第5.1-2 図 相対変位による建屋外上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー

第5-1-2図 相対変位により屋外上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>5.2 接続部における相互影響</p> <p>第5-2 図のフローに従い、上位クラス施設と接続する下位クラス施設を抽出し、波及的影響を検討する。</p> <p>a. 接続部の影響検討を要する上位クラス施設の抽出</p> <p>接続部の影響検討を要する上位クラス施設を抽出するため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における設計上の考慮を確認する。設計上考慮している設備としては、電気設備、計測制御設備、格納容器貫通部、空気駆動弁（以下「AO弁」という。）駆動用空気供給配管接続部及び弁グランド部漏えい検出配管接続部がある。</p> <p>(a) 電気設備</p> <p>受電系統について、上位クラス施設と下位クラス施設は基本的には系統的に分離した設計としているが、受電系統概念図にあるように一部の受電系統において上位クラス施設と下位クラス施設との接続がある。このため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続するパターンを下記のように整理した。</p> <p>この図は、電気設備受電系統概念図を示す。上部には起動変圧器と所内変圧器が接続された共用高圧母線がある。この母線から、非常用高圧母線と常用高圧母線へ分岐する。非常用高圧母線には、D/G（ディーゼル発電機）、Sクラス施設、Sクラス施設、Sクラス施設が接続されている。常用高圧母線には、Sクラス施設、Sクラス施設、Sクラス施設が接続されている。各母線間に遮断器が設置され、下位クラス施設（Sクラス）への接続が示されている。パターン1とパターン2が示されている。</p> <p>第5.2-1 図 受電系統概念図 (パターン1, 2)</p>	<p>5.2 接続部における相互影響</p> <p>第5.2-8 図のフローに従い、上位クラス施設と接続する下位クラス施設を抽出し、波及的影響を検討する。</p> <p>a. 接続部の抽出</p> <p>上位クラス施設と下位クラス施設が接続する箇所を抽出する。ここで、電気設備、計測制御設備、格納容器貫通部、空気駆動弁（以下「AO弁」という。）駆動用空気供給配管接続部及び弁グランド部漏えい検出配管接続部については、以下のとおり設計上の配慮がなされているため抽出の対象外とする。</p> <p>(a) 電気設備</p> <p>受電系統について、上位クラス施設と下位クラス施設は基本的には系統的に分離した設計としているが、受電系統概念図にあるように一部の受電系統において上位クラス施設と下位クラス施設との接続がある。</p> <p>このため、上位クラス施設と下位クラス施設と接続するパターンを下記のように整理した。</p> <p>この図は、電気設備受電系統概念図を示す。構成は第5.2-1図と同様であるが、接続部の詳細が強調されている。非常用高圧母線と常用高圧母線間に遮断器が設置され、下位クラス施設への接続が示されている。各母線間に遮断器が設置され、下位クラス施設（Sクラス）への接続が示されている。パターン1とパターン2が示されている。</p> <p>第5.2-1 図 受電系統概念図 (パターン1, 2)</p>	<p>5.2 接続部における相互影響</p> <p>第5.2-8 図のフローに従い、上位クラス施設と接続する下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 接続部の影響検討を要する上位クラス施設の抽出</p> <p>接続部の影響検討を要する上位クラス施設を抽出するため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における設計上の考慮を確認する。上位クラス施設と下位クラス施設の接続を設計上考慮している設備としては、電気設備、計測制御設備、格納容器貫通部、空気駆動弁（以下「AO弁」という。）駆動用空気供給配管接続部及び弁グランド部漏えい検出配管接続部がある。</p> <p>(a) 電気設備</p> <p>受電系統について、上位クラス施設と下位クラス施設は基本的には系統的に分離した設計としているが、受電系統概念図にあるように一部の受電系統において上位クラス施設と下位クラス施設との接続がある。このため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続するパターンを下記のように整理した。</p> <p>この図は、電気設備受電系統概念図を示す。構成は第5.2-1図と同様であるが、接続部の詳細が強調されている。非常用高圧母線と常用高圧母線間に遮断器が設置され、下位クラス施設への接続が示されている。各母線間に遮断器が設置され、下位クラス施設（Sクラス）への接続が示されている。パターン1とパターン2が示されている。</p> <p>第5.2-1 図 受電系統概念図</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><パターン1></p> <p>受電系統概念図のパターン1のように上位クラス施設と下位クラス施設が接続し、上位クラス施設から下位クラス施設に給電する場合、上位クラス施設と下位クラス施設は遮断器を介して接続されており、下位クラス施設の故障が生じた場合においても、上位クラス施設の遮断器が動作することで事故範囲を隔離し、上位クラス施設の機能に影響を与えない設計としている。</p> <p><パターン2></p> <p>受電系統概念図のパターン2のように上位クラス施設である非常用高圧母線と下位クラス施設が接続し、下位クラス施設から非常用高圧母線に給電する場合、上位クラス施設と下位クラス施設は遮断器を介して接続されており、下位クラス施設の故障が生じた場合には、上位クラス施設の遮断器が動作することにより事故範囲を隔離する。この際、非常用高圧母線が停電するが非常用ディーゼル発電機が自動起動し非常用高圧母線に給電するため、上位クラス施設である非常用高圧母線が機能喪失しない設計としている。</p> <p><パターン3></p> <p>パターン1、2以外に考えられる上位クラス施設と下位クラス施設が接続する組合せとして、下図のように下位クラス施設から上位クラス施設に給電するパターンが挙げられる。この場合、下位クラス施設の故障により上位クラス施設が機能喪失することとなるが、<u>6号及び7号炉</u>においてはこのようなパターンのものはない。</p>	<p>[パターン1]</p> <p>第5.2-1図のパターン1に示すように上位クラスの電源盤と下位クラス施設が接続し、上位クラスの電源盤から下位クラス施設に給電する場合、上位クラスの電源盤と下位クラス施設は遮断器を介して接続されており、下位クラス施設の故障が生じた場合においても、上位クラスの電源盤の遮断器が動作することで事故範囲を隔離し、上位クラスの電源盤の機能に影響を与えない設計としている。</p> <p>[パターン2]</p> <p>第5.2-1図のパターン2に示すように上位クラス施設である非常用高圧母線と下位クラス施設が接続し、下位クラス施設から非常用高圧母線に給電する場合、上位クラスの電源盤と下位クラス施設は遮断器を介して接続されており、下位クラス施設の故障が生じた場合には、上位クラスの電源盤の遮断器が動作することにより事故範囲を隔離する。この際、非常用高圧母線が停電するが非常用ディーゼル発電機が自動起動し、非常用高圧母線に給電するため、上位クラス施設である非常用高圧母線が機能喪失しない設計としている。</p> <p>[パターン3]</p> <p>パターン1、2以外に考えられる上位クラス施設と下位クラス施設が接続する組合せとして、第5.2-2図のように下位クラスの電源盤から上位クラス施設に給電するパターンが挙げられる。この場合、下位クラスの電源盤の故障により上位クラス施設が機能喪失することとなるが、<u>女川2号炉</u>においては<u>本パターンのような系統はない</u>。</p>	<p><パターン1></p> <p>第5-2-1図のパターン1に示すように上位クラス施設と下位クラス施設が接続し、上位クラス施設から下位クラス施設に給電する場合、上位クラス施設と下位クラス施設は遮断器を介して接続されており、下位クラス施設の故障が生じた場合においても、上位クラス施設の遮断器が動作することで事故範囲を隔離し、上位クラス施設の有する機能に影響を与えない設計としている。</p> <p><パターン2></p> <p>第5-2-1図のパターン2に示すように上位クラス施設である非常用高圧母線と下位クラス施設が接続し、下位クラス施設から非常用高圧母線に給電する場合、上位クラス施設と下位クラス施設は遮断器を介して接続されており、下位クラス施設の故障が生じた場合には、上位クラス施設の遮断器が動作することにより事故範囲を隔離する。この際、非常用高圧母線が停電するが非常用ディーゼル発電機が自動起動し非常用高圧母線に給電するため、上位クラス施設である非常用高圧母線が機能喪失しない設計としている。</p> <p><パターン3></p> <p>パターン1、2以外に考えられる上位クラス施設と下位クラス施設が接続する組合せとして、第5-2-2図のように下位クラス施設から上位クラス施設に給電するパターンが挙げられる。この場合、下位クラス施設の故障により上位クラス施設が機能喪失することとなるが、<u>島根原子力発電所2号炉</u>においてはこののようなパターンのものはない。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>受電系統概念図 (パターン1, 2以外)</p>	<p>第5.2-2 図 受電系統概念図 (パターン3)</p>	<p>第5-2-2図 受電系統概念図 (パターン1, 2以外)</p>	

以上より、電気設備については上位クラス施設に接続する下位クラス施設の故障が上位クラス施設に波及することがない設計としている。

(b) 計測制御設備

計測制御設備について、非常用系（上位クラス施設）と常用系（下位クラス施設）は原則物理的に分離しているが、制御信号及び計装配管の一部に上位クラス施設と下位クラス施設との接続部がある。このため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続するパターンを下記のように整理した。

i) 制御信号

制御信号について、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部として存在する可能性が考えられるパターンとして、下記の2つがある。

- ①非常用系（上位クラス）から常用系（下位クラス）に伝送する
- ②常用系（下位クラス）から非常用系（上位クラス）に伝送する

このうち、②のパターンは6号及び7号炉においては存在しない。①の信号を非常用系（上位クラス）から常用系（下位クラス）

以上より、電気設備については、上位クラス施設に接続する下位クラス施設の故障が上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれがない設計としている。

(b) 計測制御設備

計測制御設備について、非常用系（上位クラス施設）と常用系（下位クラス施設）は原則物理的に分離しているが、制御信号及び計装配管の一部に上位クラス施設と下位クラス施設との接続部がある。このため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続するパターンを下記のように整理した。

i) 制御信号

制御信号について、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部として下記のパターンが考えられる。

- ①非常用系（上位クラス）から常用系（下位クラス）に伝送する
- ②常用系（下位クラス）から非常用系（上位クラス）に伝送する

このうち、②のパターンについては女川2号炉において存在しない。

以上より、電気設備については上位クラス施設に接続する下位クラス施設の故障が上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれがない設計としている。

(b) 計測制御設備

計測制御設備について、非常用系（上位クラス施設）と常用系（下位クラス施設）は原則物理的に分離しているが、制御信号及び計装配管の一部に上位クラス施設と下位クラス施設の接続部がある。このため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続するパターンを下記のように整理した。

i) 制御信号

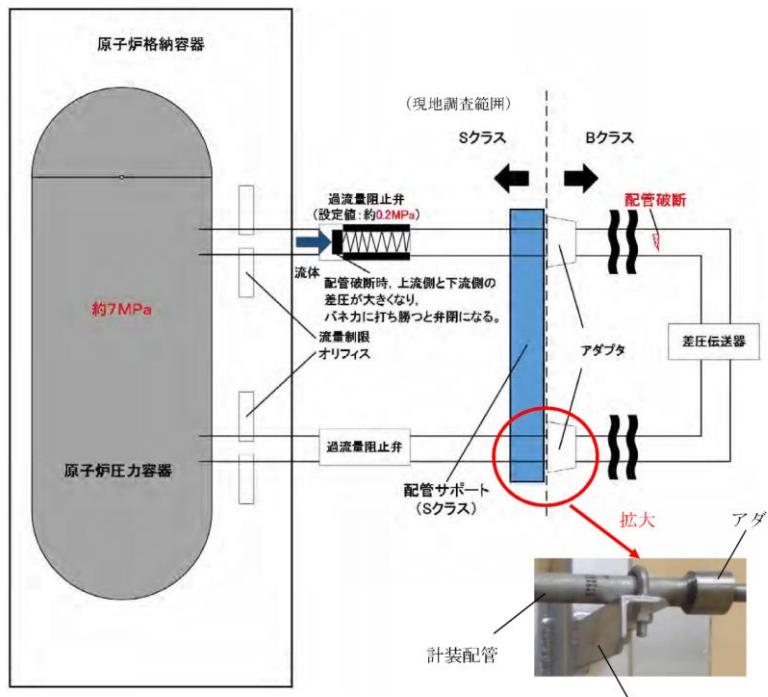
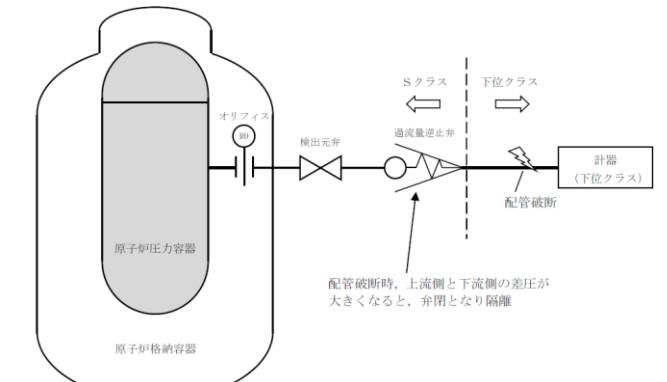
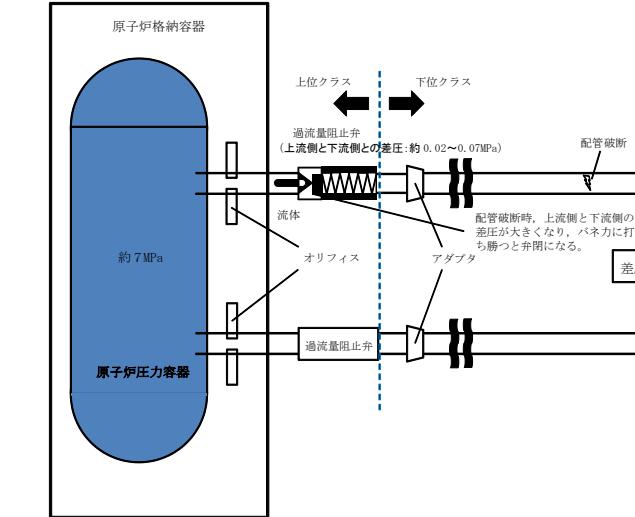
制御信号について、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部が存在する可能性が考えられるパターンとして、下記の2つがある。

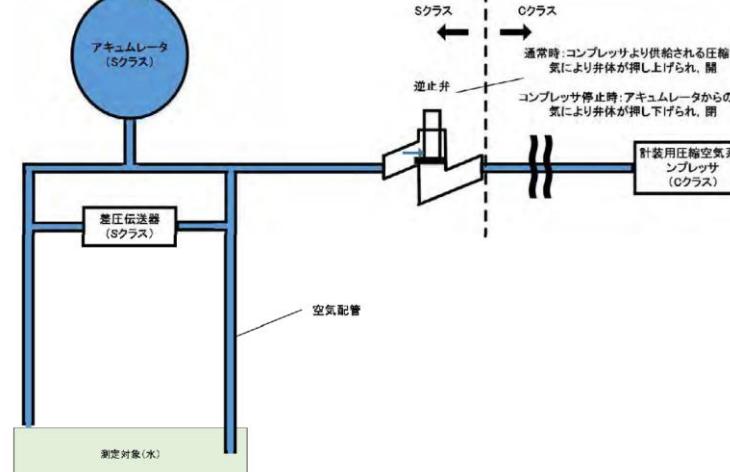
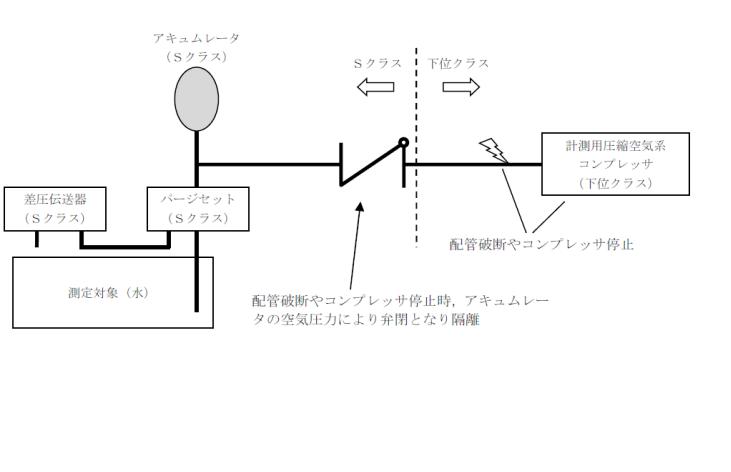
- ①非常用系（上位クラス）から常用系（下位クラス）に伝送する
- ②常用系（下位クラス）から非常用系（上位クラス）に伝送する

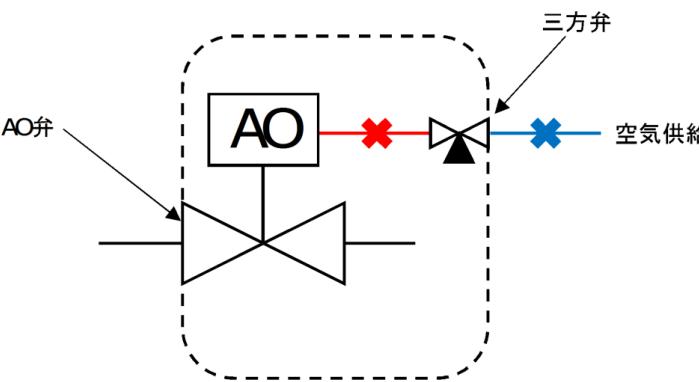
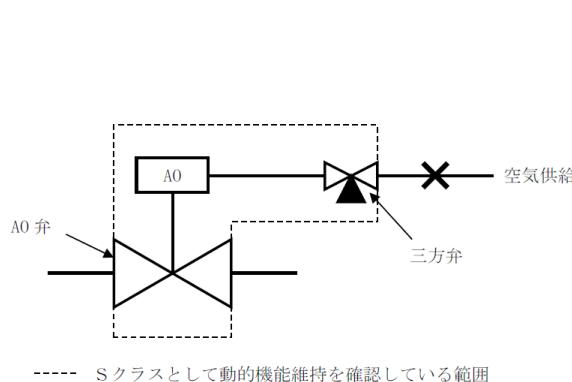
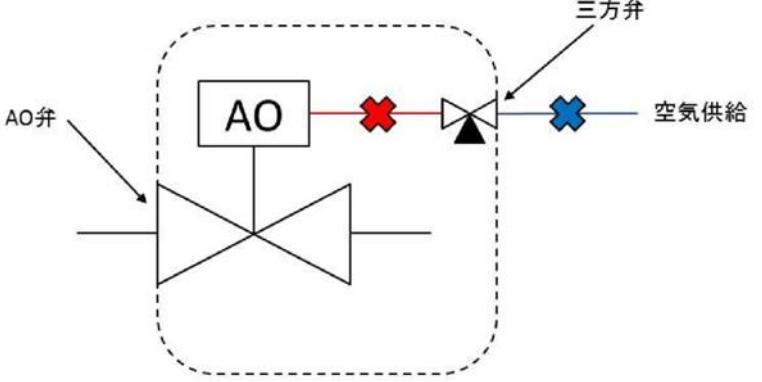
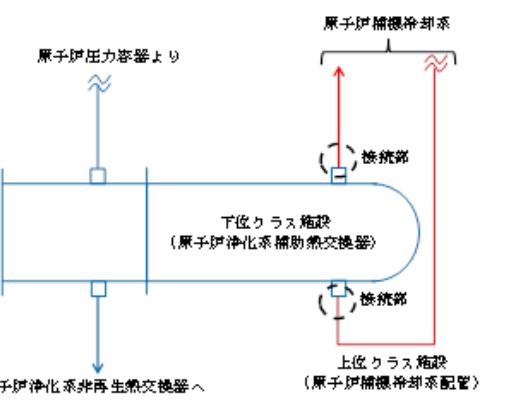
このうち、②のパターンは島根原子力発電所2号炉においては存在しない。①の信号を非常用系（上位クラス）から常用系（下

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>に伝送するラインについては、信号伝送における分離概念図に示すとおり、フォトカプラやリレー回路などの隔離装置を介することにより、電気的に分離されており、常用系の故障が非常用系に波及することがない設計としている。</p> <p>信号伝送における分離概念図</p>	<p>①については、信号伝送における第5.2-3図の分離概念図に示すとおり、フォトカプラやリレー回路などの隔離装置を介することにより、電気的に分離されており、常用系(下位クラス)の故障が非常用系(上位クラス)に波及することがない設計としている。</p> <p>第5.2-3図 信号伝送における分離概念図</p>	<p>位クラス)に伝送するラインについては、第5.2-3図の信号伝送における分離概念図に示すとおり、フォトカプラやリレー回路などの隔離装置を介することにより、電気的に分離されており、常用系の故障が非常用系に波及することがない設計としている。</p> <p>第5.2-3図 信号伝送における分離概念図</p>	
<p>ii) 計装配管</p> <p>計装配管について、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部として存在する可能性が考えられるパターンとして、下記の3つがある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①上位クラスの機器に下位クラス計器の計装配管が接続されている ②下位クラスの機器に上位クラス計器の計装配管が接続されている ③上位クラス計器の常用時における計測のために、計装用圧縮空気系(下位クラス)が接続されている <p>このうち、②のパターンは6号及び7号炉において存在しない。①については、上位クラス計器と下位クラス計器の計装配管が接続されているパターンと上位クラスの機器(原子炉圧力容器)の計測装置として下位クラスの計器が接続されているパターンがあるため、それぞれパターン①-1, ①-2と分類し、③についてはパターン③</p>	<p>ii) 計装配管</p> <p>計装配管について、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部として下記のパターンが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①上位クラスの機器に下位クラスの計器の計装配管が接続されている ②下位クラスの機器に上位クラスの計器の計装配管が接続されている ③上位クラスの計器の常用時における計測のために、計装用圧縮空気系(下位クラス)が接続されている <p>このうち、②については女川2号炉において存在しない。①については、上位クラスの計器と下位クラスの計器が接続されているパターンと上位クラスの機器(原子炉圧力容器)の計測装置として下位クラスの機器が接続されているパターンがあるため、それぞれパターン①-1, ①-2と分類し、③についてはパターン③</p>	<p>ii) 計装配管</p> <p>計装配管について、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部が存在する可能性が考えられるパターンとして、下記の3つがある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①上位クラスの機器に下位クラス計器の計装配管が接続されている ②下位クラスの機器に上位クラス計器の計装配管が接続されている ③上位クラス計器の常用時における計測のために、計装用圧縮空気系(下位クラス)が接続されている <p>このうち、②, ③のパターンは島根原子力発電所2号炉において存在しない。①については、上位クラス計器と下位クラス計器の計装配管が接続されているパターンと上位クラスの機器(原子炉圧力容器)の計測装置として下位クラスの計器が接続されているパターンがあるため、それぞれパターン①-1, ①-2と分</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>にてはパターン③と分類して下記の通り検討した。</p> <p><パターン①-1></p> <p>上位クラス計器と下位クラス計器の計装配管が接続部を有している場合、下記の概念図に示すとおり、計装配管の耐震設計は上位クラスの設計に合わせているため、計装配管が地震で損傷することにより、上位クラス計器の計測機能が波及的影響を受けることはない。</p> <p>第5.2-4 図 計装配管の耐震設計概念図</p> <p>計装配管の耐震設計概念図</p>	<p>と分類して下記のとおり整理した。</p> <p>[パターン①-1]</p> <p>上位クラスと下位クラスの計装配管が接続部を有している場合、第5.2-4図に示すとおり、計装配管の耐震設計は上位クラスの設計に合わせているため、計装配管が地震で損傷することにより、上位クラス計器の計測機能が波及的影響を受けることはない。</p> <p>第5.2-4 図 計装配管の耐震設計概念図</p>	<p>類し、下記のとおり検討した。</p> <p><パターン①-1></p> <p>上位クラス計器と下位クラス計器の計装配管が接続部を有している場合、第5.2-4図に示すとおり、計装配管の耐震設計は上位クラスの設計に合わせているため、計装配管が地震で損傷することにより、上位クラス計器の計測機能が波及的影響を受けることはない。</p> <p>第5-2-4 図 計装配管の耐震設計概念図</p>	
<p><パターン①-2></p> <p>原子炉圧力容器（上位クラス）に接続されている下位クラス計器については、原子炉圧力容器からの計装ライン構成概念図に示すとおり、アダプタの下流側は下位クラスの設計としている。ただし、原子炉圧力容器に接続されている計装配管には、原子炉格納容器内側に流量制限オリフィスを設けると共に、原子炉格納容器外側には過流量阻止弁を設置しており、万一、アダプタ～計器間に破損した場合においても、差圧大で瞬時に過流量阻止弁が閉となるため、原子炉冷却材の原子炉格納容器外への流出は殆どない。</p>	<p>[パターン①-2]</p> <p>原子炉圧力容器（上位クラス）に接続されている下位クラスの計器については、第5.2-5図の原子炉圧力容器からの計装ライン構成概念図に示すとおり、過流量逆止弁の下流側は下位クラスの設計としている。ただし、原子炉圧力容器に接続されている計装配管には、原子炉格納容器内側に流量制限オリフィスを設けるとともに、原子炉格納容器外側には過流量逆止弁を設置しており、万一、下位クラス範囲で配管破断が発生した場合でも、差圧大で瞬時に過流量逆止弁が閉となるため、原子炉冷却材圧力バウンダリは隔離される。</p>	<p><パターン①-2></p> <p>原子炉圧力容器（上位クラス）に接続されている下位クラス計器については、第5.2-5図の原子炉圧力容器からの計装ライン構成概念図に示すとおり、過流量阻止弁の下流側は下位クラスの設計としている。このため、原子炉圧力容器に接続されている計装配管には、原子炉格納容器内側に流量制限オリフィスを設けるとともに、原子炉格納容器外側には過流量阻止弁を設置しており、万一、過流量阻止弁の下流～計器間の計装配管が破損した際にあっても、差圧大で瞬時に過流量阻止弁が閉となるため、原子炉冷却材の原子炉格納容器外への流出は極めて少量である。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>原子炉圧力容器からの計装ライン構成概念図</p> <p><パターン③></p> <p>上位クラス計器の常用時における測定のために、計装用圧縮空気系（下位クラス）を使用している場合、計装用圧縮空気系の機能喪失時には逆止弁により計装用圧縮空気系との接続を隔離し、上位クラスのアキュムレータにより計測を継続するため、波及的影響はない。</p>	 <p>第5.2-5図 原子炉圧力容器からの計装ライン構成概念図</p> <p>[パターン③]</p> <p>上位クラスの計器の常用時における測定のために、計測用圧縮空気系（下位クラス）を使用している場合、第5.2-6図に示すとおり、計装用圧縮空気系の機能喪失時には逆止弁により計測用圧縮空気系との接続を隔離し、上位クラスのアキュムレータにより計測を継続するため、波及的影響はない。</p>	 <p>第5-2-5図 原子炉圧力容器からの計装ライン構成概念図</p> <p>・設備設計の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 女川 2】 島根 2号炉では、パターン③はない</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>計装用圧縮空気系を上位クラス計器の計測に使用している例</p> <p>以上より、計装制御設備については上位クラス施設に接続する下位クラス施設の故障が上位クラス施設に波及することがない設計としている。</p> <p>(c) 格納容器貫通部</p> <p>格納容器貫通部については、前後の隔離弁を含めて上位クラス設計であり、接続する下位クラス配管が破損した場合においても隔離弁の健全性は保たれ、格納容器バウンダリとしての貫通部の機能に波及することがない設計としている。</p> <p>(d) AO 弁駆動用空気供給配管接続部</p> <p>上位クラス配管に設置されるAO 弁駆動用の空気供給配管は上位クラス設計ではないが、仮に空気供給配管が破断した場合でも、AO 弁はフェイルセーフ側に動作するため、上位クラス施設の安全機能は喪失しないことから、抽出の対象外としている。なお、空気供給配管の供給側（下図青色部）で閉塞が発生したとしてもAO 弁はフェイルセーフ側に動作しないが、動作要求信号が発生すれば三方弁から支障なく排気されることからAO 弁の機能に影響を与えない。また、空気供給配管のAO 弁側（下図赤色部）についてはSクラスのAO 弁とあわせて動的機能維持を確認している範囲であるためそもそも閉塞しないと考えられる。</p>	 <p>第5.2-6 図 計装用圧縮空気系と上位クラスの計器との接続概念 図</p> <p>以上より、計装設備については上位クラス施設に接続する下位クラス施設の故障が上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれがない設計としている。</p> <p>(c) 原子炉格納容器貫通部</p> <p>原子炉格納容器貫通部については、前後の隔離弁を含めて上位クラス施設として設計されており、接続する下位クラスの配管が破損した場合においても隔離弁の健全性は保たれ、原子炉格納容器バウンダリとしての貫通部の機能に波及的影響を及ぼすおそれがない設計としている。</p> <p>(d) AO 弁駆動用空気供給配管接続部</p> <p>上位クラスの配管に設置される AO 弁駆動用の空気供給配管は、上位クラス施設として設計されてはいないが、仮に空気供給配管が破損した場合でも、AO 弁はフェイルセーフ側に動作するため、上位クラス施設の安全機能は喪失しないことから、抽出の対象外としている。なお、空気供給配管の供給側（第5-2-6図青色部）で閉塞が発生したとしても AO 弁はフェイルセーフ側に動作しないが、動作要求信号が発生すれば、三方弁から支障なく排気されることから AO 弁の機能に影響を与えない。また、空気供給配管の AO 弁側（第5-2-6図赤色部）については S クラスの AO 弁とあわせて動的機能維持を確認している範囲であるためそもそも閉塞しないと考えられる。</p>	<p>以上より、計測制御設備については上位クラス施設に接続する下位クラス施設の故障が上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれがない設計としている。</p> <p>(c) 格納容器貫通部</p> <p>格納容器貫通部については、前後の隔離弁を含めて上位クラス設計であり、接続する下位クラス配管が破損した場合においても隔離弁の健全性は保たれ、格納容器バウンダリとしての貫通部の機能に波及的影響を及ぼすおそれがない設計としている。</p> <p>(d) AO 弁駆動用空気供給配管接続部</p> <p>上位クラス配管に設置される AO 弁駆動用の空気供給配管は上位クラス設計ではないが、仮に空気供給配管が破損した場合でも、AO 弁はフェイルセーフ側に動作するため、上位クラス施設の有する機能は喪失しないことから、抽出の対象外としている。なお、空気供給配管の供給側（第5-2-6図青色部）で閉塞が発生したとしても AO 弁はフェイルセーフ側に動作しないが、動作要求信号が発生すれば三方弁から支障なく排気されることから AO 弁の機能に影響を与えない。また、空気供給配管の AO 弁側（第5-2-6図赤色部）については S クラスの AO 弁とあわせて動的機能維持を確認している範囲であるためそもそも閉塞しないと考えられる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備設計の相違 <p>【柏崎 6/7, 女川 2】</p> <p>島根 2号炉では、パターン③はない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>AO弁 三方弁 空気供給</p> <p>----- Sクラスとして動的機能維持を確認している範囲</p> <p>AO弁概念図</p> <p>(e) 弁グランド部漏えい検出配管接続部 上位クラス配管に設置される弁のグランド部に接続されるグランドリーク検出ラインについては、上位クラス設計ではないが、仮にグランドリーク検出ラインが破損した場合でも、上位クラス施設である弁の機能に影響が無いことから、抽出の対象外としている。</p> <p>b. 接続部の抽出 上位クラス施設と下位クラス施設が接続する箇所を抽出する。</p>	 <p>AO弁 空気供給 三方弁</p> <p>----- Sクラスとして動的機能維持を確認している範囲</p> <p>第5.2-7図 AO弁概念図</p> <p>(e) 弁グランド部漏えい検出配管接続部 上位クラスの配管に設置される弁のグランド部に接続される弁グランド部漏えい検出配管については、下位クラス施設であるが、仮に弁グランド部漏えい検出配管が破損した場合でも、上位クラス施設である弁の機能に影響がないことから抽出の対象外としている。</p>	 <p>AO弁 三方弁 空気供給</p> <p>----- Sクラスとして動的機能維持を確認している範囲</p> <p>第5-2-6図 AO弁概念図</p> <p>(e) 弁グランド部漏えい検出配管接続部 上位クラス配管に設置される弁のグランド部に接続されるグランドリーク検出ラインについては、上位クラス設計ではないが、仮にグランドリーク検出ラインが破損した場合でも、上位クラス施設である弁の機能に影響がないことから、抽出の対象外としている。</p> <p>b. 接続部の抽出 上位クラス施設と下位クラス施設が接続する箇所を抽出する。 接続部による下位クラス施設の抽出の具体例を第5-2-7図に示す。</p>  <p>原子炉圧力容器より 原子炉冷却系 下位クラス施設 (原子炉浄化系補助熱交換器) 原子炉浄化系非再生熱交換器へ 上位クラス施設 (原子炉冷却系配管) 接続部</p> <p>第5-2-7図 下位クラス施設の抽出の具体例 (原子炉浄化系補助熱交換器)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
c. 影響評価対象の選定 b. で抽出した接続部のうち、上位クラス設計の弁又はダンパにより常時閉隔離されているものは、接続する下位クラス配管が破損した場合においても健全性は確保されるため、評価対象外とする。	b. 影響評価対象の選定 a. 項で抽出された機器、配管系を影響評価対象とする。 ただし、a. 項で抽出した接続部のうち、上位クラス施設として設計された弁又はダンパにより常時隔離されているものは、接続する下位クラスの配管が破損した場合においても健全性は確保されるため評価対象外とする。	c. 影響評価対象の選定 b. で抽出した接続部のうち、上位クラス設計の弁又はダンパにより常時閉隔離されているものは、接続する下位クラス配管が破損した場合においても健全性は確保されるため、評価対象外とする。	
d. 影響評価 c. で抽出した下位クラス施設について、下位クラス施設が損傷した場合の系統隔離等に伴うプロセス変化により、上位クラス施設の過渡条件が設計の想定範囲内であることを確認する。ここで、下位クラス施設の損傷には破損と閉塞が考えられる。下位クラス施設の破損による上位クラス施設への影響は下位クラス施設が破損することを前提として考慮する。 一方、閉塞は配管等が軸直交方向の大きな荷重を受けることによって折れ曲がり、流路を完全に遮断することで発生するため、地震の慣性力のみでは発生しないと考えられるが、配管等周辺の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等の影響により閉塞することは否定できない。したがって、閉塞することにより上位クラス施設の機能に影響するベント配管については他の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による影響の有無を現地調査することによって確認する。	c. 影響評価 b. 項で抽出した下位クラス施設について、下位クラス施設が損傷した場合の系統隔離等に伴うプロセス変化により、上位クラス施設の過渡条件が設計の想定範囲内であることを確認する。 なお、下位クラス配管の損傷形態として破損と閉塞が考えられるが、接続部の影響評価においては破損について検討する。 閉塞事象は配管が軸直交方向に大きな荷重を受けて折れ曲がり、流路を完全に遮断することで発生するが、地震荷重は交番荷重であることや材料のシェイクダウンを考慮すると、完全に閉塞が発生することは考え難い。また、周辺の下位クラス施設の損傷等の影響による閉塞については、周辺に損傷等により影響を及ぼす下位クラス施設がないことを確認しており検討対象外となる。さらに下位クラス施設が建屋間を渡って敷設されている場合には、相対変位や不等沈下による損傷等も考えられるが、女川2号炉では、建屋間を渡る下位クラス施設については全てバウンダリ弁を介して上位クラス施設と隔離していることから検討対象外となる。したがって、下位クラス配管の損傷形態としては破損を考慮するものである。下位クラス配管の損傷形態の検討については、参考資料2に詳細を示す。 また、下位クラス施設の損傷に伴う上位クラス施設のプロセス変化とは別に、内部流体の外部への放出に伴う機械的荷重の発生が想定される。この荷重が上位クラス施設へ及ぼす影響について検討を行う。検討にあたっては、地震時の発生荷重等を踏まえる必要があるため、定量的な検討は工認段階で実施する。	d. 影響評価 c. で抽出した下位クラス施設について、下位クラス施設が損傷した場合の系統隔離等に伴うプロセス変化により、上位クラス施設の過渡条件が設計の想定範囲内であることを確認する。 なお、下位クラス配管の損傷形態として破損と閉塞が考えられる。 閉塞事象は配管が軸直交方向に大きな荷重を受けて折れ曲がり、流路を完全に遮断することで発生するが、地震荷重は交番荷重であることや材料のシェイクダウンを考慮すると、完全に閉塞が発生することは考え難い。ただし、建物間の相対変位や不等沈下、周辺の下位クラス施設の損傷等の影響による閉塞のおそれがあるため、参考資料2に検討内容を示す。	
e. 耐震性の確認 d. で設計の想定範囲を超えるものについて、基準地震動Ssに対して、構造健全性が維持され、内部流体の内包機能等の必要な	d. 耐震性の確認 c. 項で設計の想定範囲を超えるものについて、基準地震動 Ss に対して、構造健全性が維持され内部流体の内包機能等の必要な	e. 耐震性の確認 また、下位クラス施設の損傷に伴う上位クラス施設のプロセス変化とは別に、内部流体の外部への放出に伴う機械的荷重の発生が想定される。この荷重が上位クラス施設へ及ぼす影響について検討を行う。検討にあたっては、地震時の発生荷重等を踏まえる必要があるため、定量的な検討は詳細設計段階で実施する。	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>機能を維持できることを確認する。</p> <p>f. 対策検討</p> <p>e. で上位クラス施設の機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設について、基準地震動Ssに対して健全性を維持できる構造の改造、接続部から上位クラス施設の配管・ダクト側に同じく健全性を維持できる隔離弁の設置等により、波及的影響を防止する。</p> <p>This flowchart details the evaluation process for upper class equipment and its connections. It starts with an upper class equipment (①) and branches into two main paths based on whether the connection is direct or through a lower class equipment. The direct path leads to specific tables (e.g., 6-2-1, 6-2-2) for evaluating the connection's impact on the upper class equipment's function. The path through lower class equipment involves further evaluations of the lower class equipment's function and its impact on the upper class equipment. The process concludes with a final evaluation of the lower class equipment's function under seismic conditions.</p> <p>*フロー中の①, ②, ③～⑧の数字は第2-1図中の①, ②, ③～⑧に対応する。</p> <p>第5-2図 上位クラス施設と接続する下位クラス施設の抽出及び評価フロー</p>	<p>機能を維持できることを確認する。</p> <p>e. 対策検討</p> <p>d. で上位クラス施設の機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設について、基準地震動 Ss に対して健全性を維持できる構造への改造、接続部から上位クラス施設の機器、配管側に同じく健全性を維持できる隔離弁の設置等により波及的影響を防止する。</p> <p>This flowchart follows a similar structure to the 2017 version but includes additional steps and tables (e.g., 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3) for more detailed evaluations. It specifically addresses the impact of equipment design on wave propagation and the use of isolation valves. The process involves multiple decision points and evaluations of both upper and lower class equipment's functions under seismic conditions.</p> <p>*フロー中の①, ②, ③～⑧の数字は第2-1図中の①, ②, ③～⑧に対応する。</p> <p>第5.2-8 図 上位クラス施設と接続する下位クラス施設の抽出及び評価フロー</p>	<p>機能を維持できることを確認する。</p> <p>f. 対策検討</p> <p>e. で上位クラス施設の有する機能を損なうおそれが否定できない下位クラス施設について、基準地震動 S s に対して健全性を維持できる構造の改造、接続部から上位クラス施設の配管・ダクト側に同じく健全性を維持できる隔離弁の設置等により波及的影響を防止する。</p> <p>This flowchart is identical to the one in the 2020 version of the document, showing the same evaluation steps and tables (e.g., 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3) for both upper and lower class equipment. It focuses on ensuring the integrity of the system under seismic conditions through various modifications and the use of isolation valves.</p> <p>*フロー中の①, ②, ③～⑧の数字は第2-1図中の①, ②, ③～⑧に対応する。</p> <p>第5-2-8 図 上位クラス施設と接続する下位クラス施設の抽出及び評価フロー</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>5.3 建屋内における損傷、転倒及び落下等による影響 第5-3 図のフローに従い、建屋内の上位クラス施設の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出 下位クラス施設の抽出にあたって、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていることを確認する。離隔距離が十分でない場合には、落下防止措置等の対策を適切に実施していることを確認する。 また、以上の確認ができなかった下位クラス施設について、構造上の特徴、上位クラス施設との位置関係、重量等を踏まえて、損傷、転倒及び落下等を想定した場合の上位クラス施設への影響を評価し、上位クラス施設の機能を損なうおそれがないことを確認する。</p> <p>b. 耐震性の確認 a.で損傷、転倒及び落下等を想定した場合に上位クラス施設の機能への影響が否定できない下位クラス施設について、基準地震動Ss に対して、損傷、転倒及び落下等が生じないように、構造健全性が維持できることを確認する。</p> <p>c. 対策検討 b.で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について、基準地震動Ss に対して健全性を維持できるような構造の改造、上位クラス施設と下位クラス施設との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置、下位クラス施設の移設等により波及的影響を防止する。</p>	<p>5.3 建屋内における施設の損傷、転倒、落下等による影響 第5.3-1 図のフローに従い、建屋内の上位クラス施設の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出 下位クラス施設の抽出に当たっては、下位クラス施設の損傷、転倒、落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていることを確認する。離隔距離が十分でない場合には、落下防止措置等の対策を適切に実施していることを確認する。 また、上述の確認ができなかった下位クラス施設について、構造上の特徴、上位クラス施設との位置関係、重量等を踏まえて、損傷、転倒、落下等を想定した場合の上位クラス施設への影響を評価し、上位クラス施設の機能を損なうおそれがないことを確認する。</p> <p>b. 耐震性の確認 a.項で損傷、転倒、落下等を想定した場合に上位クラス施設の機能への影響が否定できない下位クラス施設について、基準地震動 Ss に対して、損傷、転倒、落下等が生じないように、構造健全性が維持できることを確認する。</p> <p>c. 対策検討 b.項で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について、基準地震動 Ss に対して健全性を維持できるような構造への改造、上位クラス施設と下位クラス施設との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置、下位クラス施設の移設等により波及的影響を防止する。</p>	<p>5.3 建物内における損傷、転倒、落下等による影響 第5-3 図のフローに従い、建物内の上位クラス施設の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出 下位クラス施設の抽出にあたって、下位クラス施設の損傷、転倒、落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていることを確認する。離隔距離が十分でない場合には、落下防止措置等の対策を適切に実施していることを確認する。 以上の確認ができなかった下位クラス施設について、構造上の特徴、上位クラス施設との位置関係、重量等を踏まえて、損傷、転倒、落下等を想定した場合の上位クラス施設への影響を評価し、上位クラス施設の有する機能を損なうおそれがないことを確認する。</p> <p>b. 耐震性の確認 a.で損傷、転倒、落下等を想定した場合に上位クラス施設の有する機能への影響が否定できない下位クラス施設について、基準地震動 S s に対して、損傷、転倒、落下等が生じないように、構造健全性が維持できることを確認する。</p> <p>c. 対策検討 b.で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について、基準地震動 S s に対して健全性を維持できるような構造への改造、上位クラス施設と下位クラス施設との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置、下位クラス施設の移設等により波及的影響を防止する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>This flowchart details the evaluation process for lower-class facilities located near upper-class facilities in building No. 1. It starts by identifying the facility type (① Building Internal Upper-Class Facility) and its location relative to other facilities (② Building Internal Upper-Class Facility near lower-class facility). The process then checks for damage, tilting, or falling (③ Damage, tilting, falling). If there is no impact, the evaluation ends (⑧ Evaluation completed). If there is impact, it assesses whether the lower-class facility can maintain structural integrity under standard seismic motion Ss (④ Evaluation method: Table 6-3-4 to 6-3-5). If Yes, the evaluation ends. If No, it checks if the facility is influenced by the upper-class facility (⑤ Influence assessment: Table 6-3-1). If Yes, it records the results in the construction plan application form (⑥ Construction plan application form record) and continues the assessment. If No, it also records the results and continues the assessment.</p> <p>* Flowchart numbers ①~⑧ correspond to the numbers in Figure 2-1.</p>	<p>This flowchart follows a similar structure to the one above, focusing on lower-class facilities near upper-class facilities in building No. 1. It includes specific notes about the influence of upper-class facilities on lower-class facilities (e.g., Table 6-3-1, 6-3-2, 6-3-3).</p> <p>* Flowchart numbers ①~⑧ correspond to the numbers in Figure 2-1.</p>	<p>This flowchart is identical to the one in the Onagawa section, detailing the extraction and evaluation of lower-class facilities near upper-class facilities in building No. 1.</p> <p>* Flowchart numbers ①~⑧ correspond to the numbers in Figure 2-1.</p>	

第5-3図 損傷、転倒及び落下により建屋内上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー

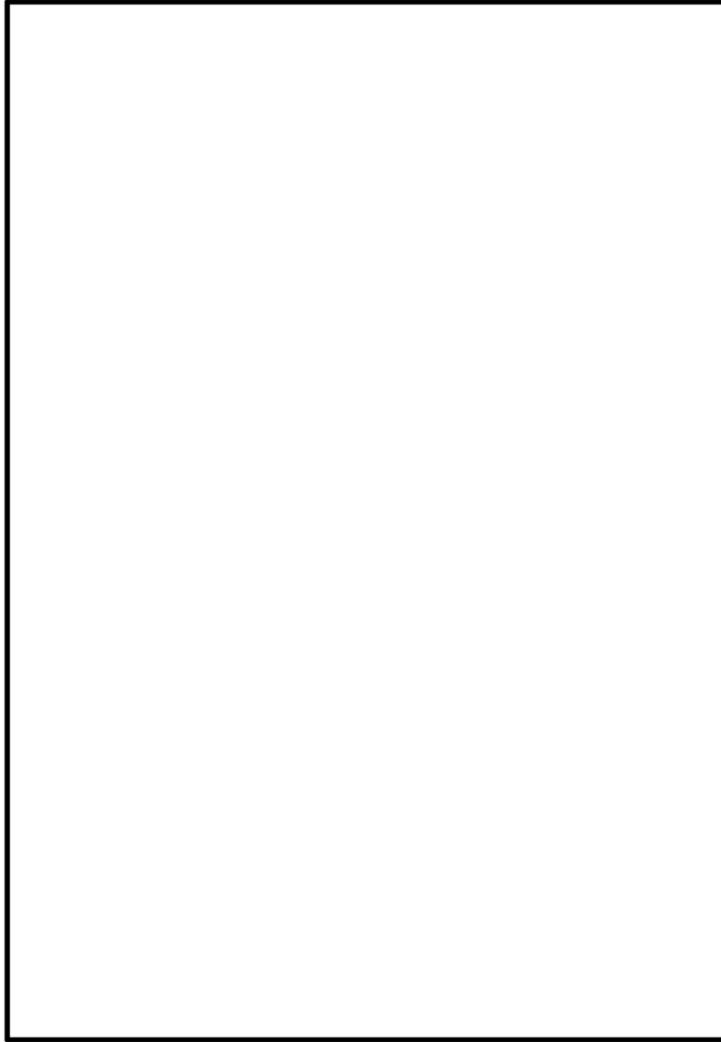
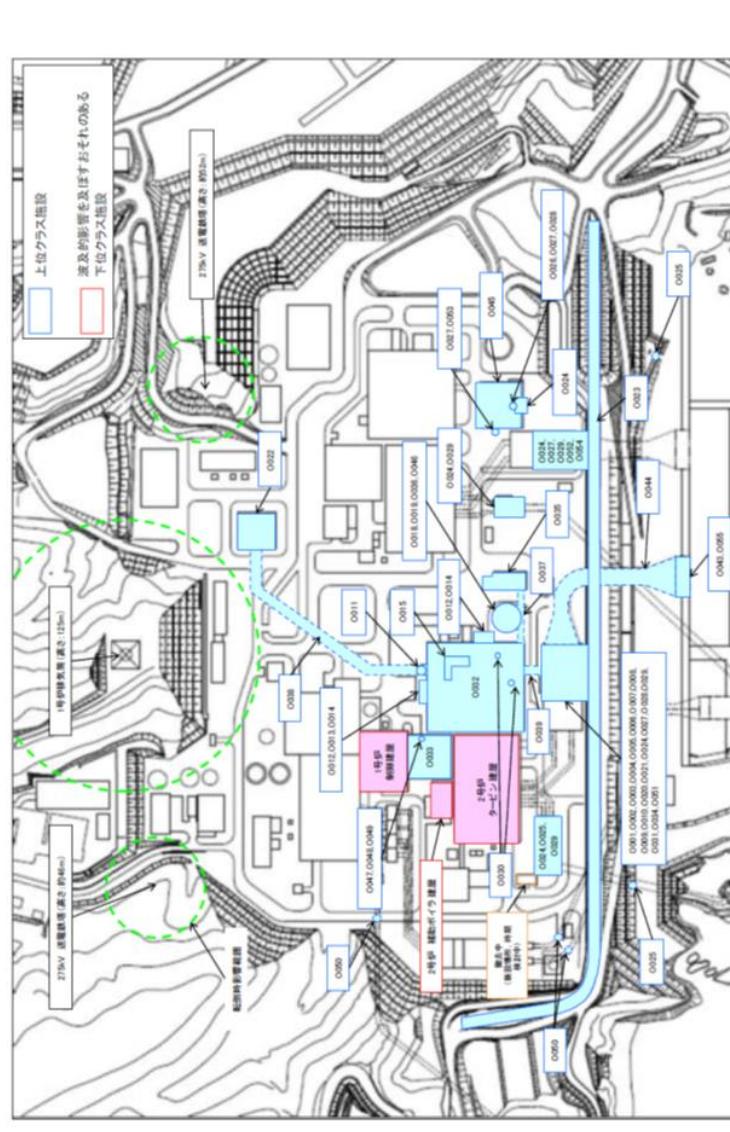
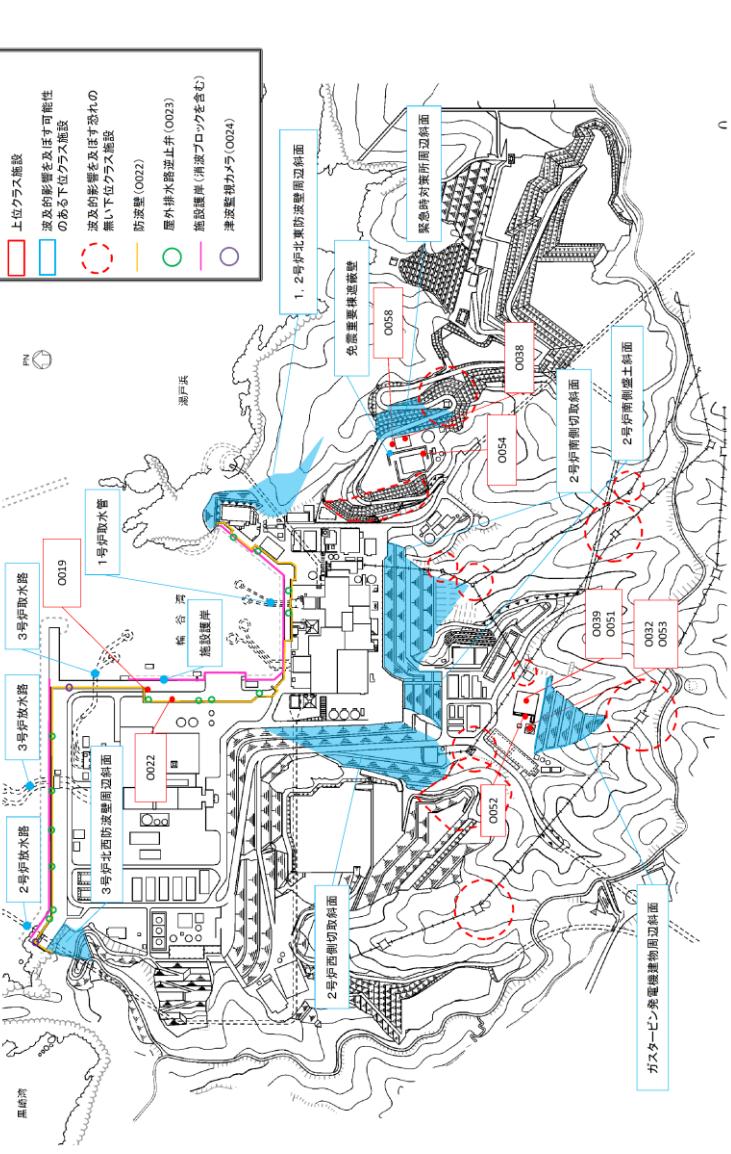
第 5.3-1 図 損傷、転倒、落下等により建屋内上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー

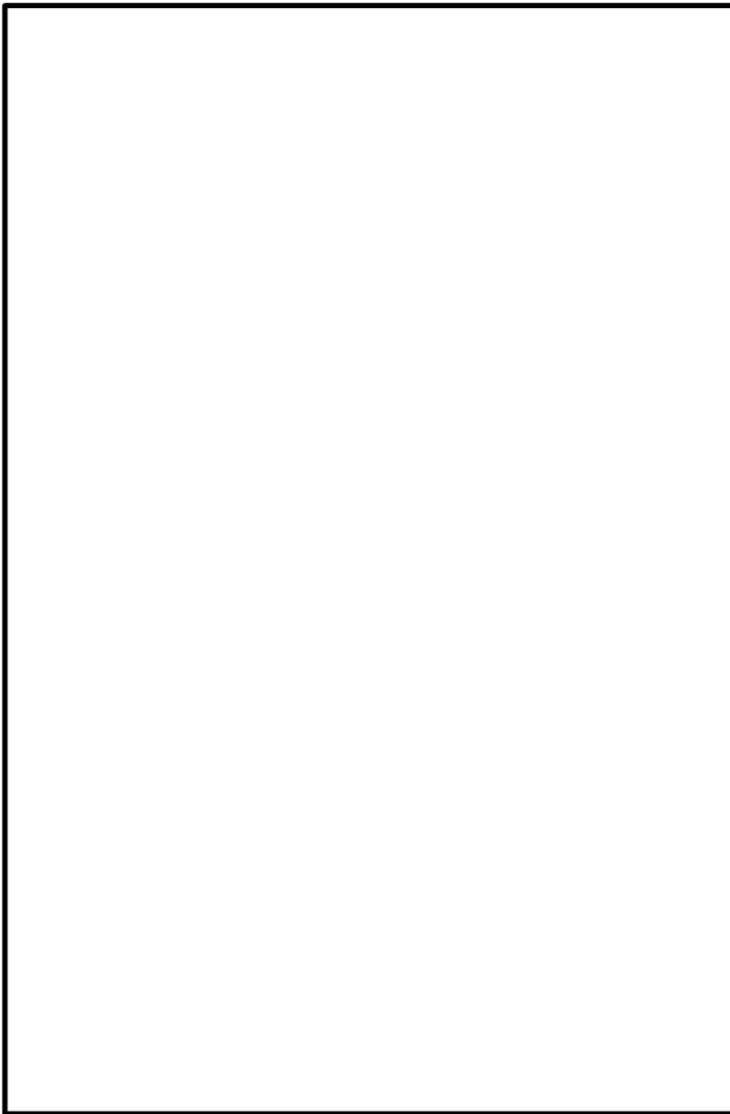
第5-3図 損傷、転倒、落下等により建物内上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>5.4 建屋外における損傷、転倒及び落下等による影響 第5-4 図のフローに従い、建屋外の上位クラス施設の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出 下位クラス施設の抽出にあたって、下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていることを確認する。離隔距離が十分でない場合には、落下防止措置等を適切に実施していることを確認する。 また、以上の確認ができなかった下位クラス施設について、構造上の特徴、上位クラス施設との位置関係、重量等を踏まえて、損傷、転倒及び落下等を想定した場合の上位クラス施設への影響を評価し、上位クラス施設の機能を損なうおそれがないことを確認する。</p> <p>b. 耐震性の確認 a.で損傷、転倒及び落下等を想定した場合に上位クラス施設の機能への影響が否定できない下位クラス施設について、基準地震動Ssに対して、損傷、転倒及び落下等が生じないように、構造健全性が維持できることを確認する。</p> <p>c. 対策検討 b.で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について、基準地震動Ssに対して健全性を維持できるような構造の改造、上位クラス施設と下位クラス施設との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置、下位クラス施設の移設等により波及的影響を防止する。</p>	<p>5.4 建屋外における施設の損傷、転倒、落下等による影響 第5.4-1 図のフローに従い、建屋外の上位クラス施設の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出 下位クラス施設の抽出に当たっては、施設の設置地盤及び周辺地盤の液状化(浮き上がり及び側方流動)による影響を考慮した上で、下位クラス施設の損傷、転倒、落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていることを確認する。離隔距離が十分でない場合には、落下防止措置等の対策を適切に実施していることを確認する。 また、上述の確認ができなかった下位クラス施設について、構造上の特徴、上位クラス施設との位置関係、重量等を踏まえて、損傷、転倒、落下等を想定した場合の上位クラス施設への影響を評価し、上位クラス施設の有する機能を損なうおそれがないことを確認する。</p> <p>b. 耐震性の確認 a.で損傷、転倒、落下等を想定した場合に上位クラス施設の機能への影響が否定できない下位クラス施設について、地下水位を適切に設定した上で、基準地震動 Ss に対して、損傷、転倒、落下等が生じないように、構造健全性が維持できることを確認する。</p> <p>c. 対策検討 b.で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について、基準地震動 Ss に対して健全性を維持できるような構造への改造、上位クラス施設と下位クラス施設との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置、下位クラス施設の移設等により波及的影響を防止する。</p>	<p>5.4 屋外における損傷、転倒、落下等による影響 第5-4 図のフローに従い、屋外の上位クラス施設の周辺に位置する波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出し、波及的影響の有無を検討する。</p> <p>a. 下位クラス施設の抽出 下位クラス施設の抽出にあたって、下位クラス施設の損傷、転倒、落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度の十分な距離をとって配置されていることを確認する。離隔距離が十分でない場合には、落下防止措置等の対策を適切に実施していることを確認する。 以上の確認ができなかった下位クラス施設について、構造上の特徴、上位クラス施設との位置関係、重量等を踏まえて、損傷、転倒、落下等を想定した場合の上位クラス施設への影響を評価し、上位クラス施設の有する機能を損なうおそれがないことを確認する。 また、原子炉建物及び廃棄物処理建物に設置する建物開口部竜巻防護対策設備については、比較的大型の鋼製構造物であり、地震により破損・脱落した場合、広範囲に波及的影響を及ぼすおそれがあるため、基準地震動 Ss に対して構造健全性を維持できる設計とする（参考資料3参照）。</p> <p>b. 耐震性の確認 a.で損傷、転倒、落下等を想定した場合に上位クラス施設の有する機能への影響が否定できない下位クラス施設について、基準地震動 Ss に対して、損傷、転倒、落下等が生じないように、構造健全性が維持できることを確認する。</p> <p>c. 対策検討 b.で構造健全性の維持を確認できなかった下位クラス施設について、基準地震動 Ss に対して健全性を維持できるような構造への改造、上位クラス施設と下位クラス施設との間に衝撃に耐えうる緩衝体の設置、下位クラス施設の移設等により波及的影響を防止する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の相違 【柏崎 6/7、女川 2】 島根 2号炉では、建物開口部竜巻防護対策設備に対する対応方針を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>※フロー中の①～⑧の数字は第2-1図中の①～⑧に対応する。</p> <p>※フロー中の①～③、⑤～⑧の数字は第2-1-1図中の①～③、⑤～⑧に対応する。</p> <p>第5-4図 損傷、転倒及び落下により建屋外上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー</p>	<p>※1 損傷、転倒、落下による波及的影響 下位クラス施設が損傷、転倒、落下により上位クラスと衝突する距離にあり、かつ当該下位クラス施設の構造上の特徴、上位クラス施設との位置関係、重量等から評価し、機能を損なうおそれがある。</p> <p>※2 損傷、転倒、落下等による波及的影響 下位クラス施設が損傷、転倒、落下等により上位クラス施設と衝突する距離にあり、かつ当該下位クラス施設の構造上の特徴、上位クラス施設との位置関係、重量等から評価し、機能を損なうおそれがある。</p> <p>第 5.4-1 図 損傷、転倒、落下等により建屋外上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー</p>	<p>※1 原子炉建物及び廃棄物処理建物に設置する建物開口部竜巻防護対策設備はSs機能維持設計とする。</p> <p>※2 損傷、転倒、落下等による波及的影響 下位クラス施設が損傷、転倒、落下等により上位クラス施設と衝突する距離にあり、かつ当該下位クラス施設の構造上の特徴、上位クラス施設との位置関係、重量等から評価し、機能を損なうおそれがある。</p> <p>第 5-4 図 損傷、転倒、落下等により屋外上位クラス施設へ影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の抽出及び評価フロー</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 島根 2号炉では、建物開口部竜巻防護対策設備に対する対応方針を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>6. 下位クラス施設の検討結果 5. 項で示したフローに基づき、上位クラス施設への波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>6.1 相対変位又は不等沈下による影響検討結果 6.1.1 抽出手順 (1) 地盤の不等沈下による影響 机上検討をもとに、上位クラス施設及び上位クラス施設の間接支持構造物である建物・構築物に対して、地盤の不等沈下により波及的影響を及ぼすおそれがある下位クラス施設を抽出する。 (2) 建屋の相対変位による影響 机上検討をもとに、上位クラス施設及び上位クラス施設の間接支持構造物である建屋に対して、建屋の相対変位により波及的影響を及ぼすおそれがある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>6.1.2 下位クラス施設の抽出結果 第5-1-1 図及び第5-1-2 図のフローのaに基づいて影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出した結果を第6-1-1 図～第6-1-4 図及び第6-1-1 表～第6-1-3 表に示す（配置図上の番号は第4-1-1 表～第4-1-3表の整理番号に該当する）。</p> <p>6.1.3 影響評価方針 6.1.2 で抽出した波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の評価結果または評価方針を第6-1-4 表～第6-1-7 表に示す。 上記方針に基づいた検討結果は工事計画認可申請書において確認し、必要に応じて不等沈下または相対変位による影響を評価（第5-1-1 図及び第5-1-2 図のフローのcに該当）する。</p>	<p>6. 下位クラス施設の検討結果 5. 項で示したフローに基づき、上位クラス施設へ波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>6.1 相対変位又は不等沈下による影響検討結果 6.1.1 抽出手順 (1) 地盤の不等沈下による影響 机上検討を基に、上位クラス施設に対して、地盤の不等沈下により波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。 (2) 建屋間の相対変位による影響 机上検討を基に、上位クラス施設に対して、建屋間の相対変位により波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>6.1.2 下位クラス施設の抽出結果 第 5.1-1 図及び第 5.1-2 図のフローの a に基づいて、波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出した結果を第 6.1-1 図、第 6.1-2 図及び第 6.1-1 表に示す。</p> <p>6.1.3 影響評価方針 6.1.2 で抽出した波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の評価結果又は評価方針を第 6.1-2 表及び第 6.1-3 表に示す。 上記方針に基づいた検討結果は工事計画認可申請書において確認し、必要に応じて不等沈下又は相対変位による影響を評価する。これは第 5.1-1 図及び第 5.1-2 図のフローの c に該当する。</p>	<p>6. 下位クラス施設の検討結果 5. 項で示したフローに基づき、上位クラス施設への波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>6.1 不等沈下又は相対変位による影響検討結果 6.1.1 抽出手順 (1) 地盤の不等沈下による影響 机上検討をもとに、上位クラス施設に対して、地盤の不等沈下により波及的影響を及ぼすおそれがある下位クラス施設を抽出する。 (2) 建物の相対変位による影響 机上検討をもとに、上位クラス施設に対して、建物の相対変位により波及的影響を及ぼすおそれがある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>6.1.2 下位クラス施設の抽出結果 第 5-1-1 図及び第 5-1-2 図のフローの a に基づいて影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出した結果を第 6-1-1 図、第 6-1-2 図及び第 6-1-1 表に示す（配置図上の番号は第 4-1 表の整理番号に該当する）。</p> <p>6.1.3 影響検討結果 (1) 地盤の不等沈下による影響 6.1.2 で抽出した波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の評価結果について、第 6-1-2 表に示す。 (2) 建物の相対変位による影響 6.1.2 で抽出した波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の評価方針について、第 6-1-3 表に示す。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>第 6-1-1 図 柏崎刈羽原子力発電所 6号炉 建屋外上位クラス施設配置図</p> <p>7号炉分（第 6-1-2 図）については、省略する</p>	 <p>第 6-1-1 図 女川 2号炉 相対変位又は不等沈下に係る建屋外上位クラス施設配置図</p>	 <p>島根原子力発電所 2号炉</p> <p>第 6-1-1 図 島根原子力発電所 2号炉 屋外上位クラス施設配置図（全体）</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備配置の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 施設設備配置はプラント固有のため相違する

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 第6-1-4図 柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 建屋外上位クラス接続口配置図			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)						女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)						島根原子力発電所 2号炉						備考					
第6-1-1表 6号炉 建屋外上位クラス施設へ波及的影響(相対変位又は不等沈下)を及ぼすおそれのある下位クラス施設(1/2)												第6-1-1 表 女川2号炉 建屋外上位クラス施設へ波及的影響(相対変位又は不等沈下)を及ぼすおそれのある下位クラス施設(1/3)											
整理番号	建屋外上位クラス施設	区分	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	波及的影響のおそれ (○:有, ×:無)	備考	整理番号	屋外上位クラス施設	区分	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	波及的影響のおそれ (○:あり, ×:なし)	備考	整理番号	屋外上位クラス施設	区分	波及的影響を及ぼすおそれ (○:あり, ×:なし)	備考	備考						
K6-0001	非常用ディーゼル発電設備 制御タンク	Sクラス SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0001	原子炉補機冷却海水ポンプ	Sクラス SA施設	—	×	×	0001	原子炉補機海水ポンプ(A), (C)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	・対象施設の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 波及的影響を及ぼす おそれのある下位クラ ス施設の評価結果及び 評価方針について、第 6-1-2 表及び第 6-1-3 表で各社の比較を行 うため、本表の比較は省 略するが、変更箇所の あるページは記載する					
K6-0002	非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ	Sクラス SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0002	原子炉補機冷却海水系配管	Sクラス SA施設	—	×	×	0002	原子炉補機海水ポンプ(B), (D)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
K6-0003	非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ	Sクラス SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0003	RSWポンプ吐出止弁	Sクラス SA施設	—	×	×	0003	原子炉補機海水ストレーナ(A)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
K6-0004	非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ出口逆止弁	Sクラス SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0004	RSWポンプ吐出弁	Sクラス SA施設	—	×	×	0004	原子炉補機海水ストレーナ(B)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
K6-0005	格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置	SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0005	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	Sクラス SA施設	—	×	×	0005	原子炉補機海水系配管	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
K6-0006	格納容器圧力逃がし装置 よう素フィルタ	SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0006	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナ	Sクラス SA施設	—	×	×	0006	高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
K6-0007	格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ	SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0007	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ストレーナ	Sクラス SA施設	—	×	×	0007	高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
K6-0008	格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク	SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0008	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系配管	Sクラス SA施設	—	×	×	0008	高圧炉心スプレイ補機海水系配管	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
K6-0009	格納容器圧力逃がし装置 ラブチャーダースタク	SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0009	HPSWポンプ吐出逆止弁	Sクラス SA施設	—	×	×	0009	非常用ガス処理系配管	Sクラス/SA施設	—	×	×						
K6-0010	貯水池給水系配管	SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0010	HPSWポンプ吐出弁	Sクラス SA施設	—	×	×	0010	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク(A)	Sクラス	—	×	×						
K6-0011	燃料プール冷却净化系配管	SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0011	原子炉補機冷却海水系配管	Sクラス SA施設	—	×	×	0011	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク(B)	Sクラス	—	×	×						
K6-0012	格納容器圧力逃がし装置配管	SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0012	復水補給水系配管	SA施設	—	×	×	0012	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ(A)	Sクラス	—	×	×						
K6-0013	格納容器圧力逃がし装置放射 線モニタ盤	SA施設	5号炉主排気筒	○	×	0013	原子炉補機冷却海水系配管	Sクラス SA施設	—	×	×	0013	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ(B)	Sクラス	—	×	×						
K6-0014	原子炉建屋	Sクラス施設及びSA施 設間接支構造物	5号炉主排気筒	○	×	0014	残留熱除去系配管	Sクラス SA施設	—	×	×	0014	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク	Sクラス	—	×	×						
K6-0015	タービン建屋	Sクラス施設及びSA施 設間接支構造物	5号炉タービン建屋	○	×	0015	原子炉格納容器フィルタベント系配管	Sクラス SA施設	—	×	×	0015	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク	Sクラス	—	×	×						
			5号炉主排気筒	○	×	0016	ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ	SA施設	—	×	×	0016	取水槽水位計	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
			6号炉CO ₂ ボンベ連絡	○	×	0017	ガスタービン発電設備燃料移送配管	SA施設	—	×	×	0017	欠番										
			6号炉連絡通路	○	○	0018	復水貯蔵タンク	SA施設	—	×	×	0018	取水槽床ドレン逆止弁	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
			5号炉主排気筒	○	×	0019	復水貯蔵タンク水位計器台架	Sクラス SA施設	—	×	×	0019	防波壁通路防波扉	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
			5号炉主排気筒	○	×	0020	RSWポンプ出口圧力計器台架	Sクラス	—	×	×	0020	取水槽除じん機エアリーフ防水壁	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
K6-0016	工排気筒	Sクラス施設及びSA施 設間接支構造物	5号炉主排気筒	○	×	0021	HPSWポンプ出口圧力計器台架	Sクラス	—	×	×	0021	欠番										
K6-0017	格納容器圧力逃がし装置基座 物	SA施設間接支構造物	5号炉主排気筒	○	×	0022	防波壁	Sクラス Sクラス施設間接支構造物	—	○	×	0022	防波壁	Sクラス	サイトバンク建物	○	×						
K6-0018	海水貯留槽	屋外重要土木構造物 SA施設	—	×	×	0023	屋外排水路逆止弁	Sクラス	—	×	×	0023	屋外排水路逆止弁	Sクラス	1号炉排気筒	○	×						
K6-0019	スクリーン室	屋外重要土木構造物 SA施設	—	×	×	0024	津波警報カメラ(排水側) 津波警報カメラ(防波壁側) 津波警報カメラ(防波壁側)	Sクラス	—	×	×	0024	津波警報カメラ(排水側) 津波警報カメラ(防波壁側) 津波警報カメラ(防波壁側)	Sクラス	—	×	×						
K6-0020	取水路	屋外重要土木構造物 SA施設	—	×	×	0025	逆流防止設備	Sクラス	2号炉タービン建屋	○	×	0025	圧力開放板	SA施設	—	×	×						
						0026	RSWポンプ出口圧力計器	Sクラス	—	×	×	0026	取水管	屋外重要土木構造物 SA施設	—	×	×						
						0027	水密扉	Sクラス	—	×	×	0027	取水口	屋外重要土木構造物 SA施設	—	×	×						

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																																							
		<p><u>第6-1-1表 島根原子力発電所2号炉 屋外上位クラス施設へ波及的影響(不等沈下又は相対変位)を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (3/4)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">整理番号</th> <th rowspan="2">屋外上位クラス施設</th> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">波及的影響をおぼせ るおそれのある 下位クラス施設</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>(○:あり, ×:なし)</th> <th>不等沈下</th> <th>相対変位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0050</td><td>ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎</td><td>屋外重要土木構造物</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0051</td><td>ガスタービン発電機用燃料移送配管</td><td>SA施設</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0052</td><td>屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスタービン発電機)</td><td>SA施設間接支持構造物</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0053</td><td>ガスタービン発電機用軽油タンク基礎</td><td>SA施設間接支持構造物</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0054</td><td>緊急時対策所用燃料地下タンク</td><td>SA施設</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0055</td><td>取水槽除じん機エリア水密扉</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0056</td><td colspan="5">欠番</td></tr> <tr> <td>0057</td><td>貫通部止水装置</td><td>Sクラス</td><td>※1</td><td>※1</td><td>※1</td></tr> <tr> <td>0058</td><td>緊急時対策所発電機接続プラグ盤</td><td>SA施設</td><td>免震重要棟底壁</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0059</td><td>高圧発電機車接続プラグ収納箱</td><td>SA施設</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0060</td><td>1号炉取水槽流路縮小工</td><td>Sクラス</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0061</td><td>タービン補機海水ポンプ(A)</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0062</td><td>タービン補機海水ポンプ(B), (C)</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0063</td><td>タービン補機海水系配管(ポンプ出口～第二出口) タービン補機海水系配管(逆止弁下流)</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0064</td><td>タービン補機海水ポンプ出口弁(W247-1A)</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0065</td><td>タービン補機海水ポンプ出口弁(W247-1B, C)</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0066</td><td>タービン補機海水ポンプ第二出口弁</td><td>Sクラス</td><td>※1</td><td>※1</td><td>※1</td></tr> <tr> <td>0067</td><td>循環水ポンプ(A), (B), (C)</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0068</td><td>循環水系配管(ポンプ出口～タービン建物外壁)</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0069</td><td colspan="5">欠番</td></tr> <tr> <td>0070</td><td>除じんポンプ(A), (B)</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0071</td><td>除じん系配管(ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界)</td><td>Sクラス</td><td>1号炉排気筒</td><td>○</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0072</td><td>屋外配管ダクト(タービン建物～放水槽)</td><td>屋外重要土木構造物</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0073</td><td>タービン補機海水系逆止弁</td><td>Sクラス</td><td>※1</td><td>※1</td><td>※1</td></tr> <tr> <td>0074</td><td>液体廃棄物処理系配管(逆止弁下流)</td><td>Sクラス</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0075</td><td>液体廃棄物処理系逆止弁</td><td>Sクラス</td><td>※1</td><td>※1</td><td>※1</td></tr> <tr> <td>0076</td><td>1号炉取水槽北側壁</td><td>Sクラス施設間接支持構造物</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> <tr> <td>0077</td><td>取水槽漏えい検知器</td><td>Sクラス</td><td>※1</td><td>※1</td><td>※1</td></tr> <tr> <td>0078</td><td>第1ベントフィルタ格納槽蓋</td><td>SA施設</td><td>—</td><td>×</td><td>×</td></tr> </tbody> </table>	整理番号	屋外上位クラス施設	区分	波及的影響をおぼせ るおそれのある 下位クラス施設		備考	(○:あり, ×:なし)	不等沈下	相対変位	0050	ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎	屋外重要土木構造物	—	×	×	0051	ガスタービン発電機用燃料移送配管	SA施設	—	×	×	0052	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスタービン発電機)	SA施設間接支持構造物	—	×	×	0053	ガスタービン発電機用軽油タンク基礎	SA施設間接支持構造物	—	×	×	0054	緊急時対策所用燃料地下タンク	SA施設	—	×	×	0055	取水槽除じん機エリア水密扉	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0056	欠番					0057	貫通部止水装置	Sクラス	※1	※1	※1	0058	緊急時対策所発電機接続プラグ盤	SA施設	免震重要棟底壁	○	×	0059	高圧発電機車接続プラグ収納箱	SA施設	—	×	×	0060	1号炉取水槽流路縮小工	Sクラス	—	×	×	0061	タービン補機海水ポンプ(A)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0062	タービン補機海水ポンプ(B), (C)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0063	タービン補機海水系配管(ポンプ出口～第二出口) タービン補機海水系配管(逆止弁下流)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0064	タービン補機海水ポンプ出口弁(W247-1A)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0065	タービン補機海水ポンプ出口弁(W247-1B, C)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0066	タービン補機海水ポンプ第二出口弁	Sクラス	※1	※1	※1	0067	循環水ポンプ(A), (B), (C)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0068	循環水系配管(ポンプ出口～タービン建物外壁)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0069	欠番					0070	除じんポンプ(A), (B)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0071	除じん系配管(ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×	0072	屋外配管ダクト(タービン建物～放水槽)	屋外重要土木構造物	—	×	×	0073	タービン補機海水系逆止弁	Sクラス	※1	※1	※1	0074	液体廃棄物処理系配管(逆止弁下流)	Sクラス	—	×	×	0075	液体廃棄物処理系逆止弁	Sクラス	※1	※1	※1	0076	1号炉取水槽北側壁	Sクラス施設間接支持構造物	—	×	×	0077	取水槽漏えい検知器	Sクラス	※1	※1	※1	0078	第1ベントフィルタ格納槽蓋	SA施設	—	×	×	
整理番号	屋外上位クラス施設	区分				波及的影響をおぼせ るおそれのある 下位クラス施設			備考																																																																																																																																																																																	
			(○:あり, ×:なし)	不等沈下	相対変位																																																																																																																																																																																					
0050	ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎	屋外重要土木構造物	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0051	ガスタービン発電機用燃料移送配管	SA施設	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0052	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスタービン発電機)	SA施設間接支持構造物	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0053	ガスタービン発電機用軽油タンク基礎	SA施設間接支持構造物	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0054	緊急時対策所用燃料地下タンク	SA施設	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0055	取水槽除じん機エリア水密扉	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0056	欠番																																																																																																																																																																																									
0057	貫通部止水装置	Sクラス	※1	※1	※1																																																																																																																																																																																					
0058	緊急時対策所発電機接続プラグ盤	SA施設	免震重要棟底壁	○	×																																																																																																																																																																																					
0059	高圧発電機車接続プラグ収納箱	SA施設	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0060	1号炉取水槽流路縮小工	Sクラス	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0061	タービン補機海水ポンプ(A)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0062	タービン補機海水ポンプ(B), (C)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0063	タービン補機海水系配管(ポンプ出口～第二出口) タービン補機海水系配管(逆止弁下流)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0064	タービン補機海水ポンプ出口弁(W247-1A)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0065	タービン補機海水ポンプ出口弁(W247-1B, C)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0066	タービン補機海水ポンプ第二出口弁	Sクラス	※1	※1	※1																																																																																																																																																																																					
0067	循環水ポンプ(A), (B), (C)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0068	循環水系配管(ポンプ出口～タービン建物外壁)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0069	欠番																																																																																																																																																																																									
0070	除じんポンプ(A), (B)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0071	除じん系配管(ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界)	Sクラス	1号炉排気筒	○	×																																																																																																																																																																																					
0072	屋外配管ダクト(タービン建物～放水槽)	屋外重要土木構造物	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0073	タービン補機海水系逆止弁	Sクラス	※1	※1	※1																																																																																																																																																																																					
0074	液体廃棄物処理系配管(逆止弁下流)	Sクラス	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0075	液体廃棄物処理系逆止弁	Sクラス	※1	※1	※1																																																																																																																																																																																					
0076	1号炉取水槽北側壁	Sクラス施設間接支持構造物	—	×	×																																																																																																																																																																																					
0077	取水槽漏えい検知器	Sクラス	※1	※1	※1																																																																																																																																																																																					
0078	第1ベントフィルタ格納槽蓋	SA施設	—	×	×																																																																																																																																																																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考															
		<p><u>第6-1-1表 島根原子力発電所2号炉 屋外上位クラス施設へ波及的影響（不等沈下又は相対変位）を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (4/4)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">整理番号</th> <th rowspan="2">屋外上位クラス施設</th> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">波及的影響のおそれ</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○:あり, ×:なし)</th> <th>不等沈下</th> <th>相対変位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0079 配管廊</td> <td>SA施設</td> <td>—</td> <td>×</td> <td>×</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 詳細な設置状況を確認後評価実施</p>	整理番号	屋外上位クラス施設	区分	波及的影響のおそれ		備考	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○:あり, ×:なし)	不等沈下	相対変位	0079 配管廊	SA施設	—	×	×		
整理番号	屋外上位クラス施設	区分				波及的影響のおそれ			備考									
			波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○:あり, ×:なし)	不等沈下	相対変位													
0079 配管廊	SA施設	—	×	×														

第6-1-4表 6号炉 建屋外施設の評価結果（地盤の不等沈下による影響）(1/2)

第 6-1-4 表 6 号炉 建屋外施設の評価結果（地盤の不等沈下による影響）(1/2)

建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価結果	備考
<ul style="list-style-type: none"> 非常にディーゼル発電設備軽油タンク 非常にディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 非常用ディーゼル発電設備燃料系配管 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ出口逆止弁 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 格納容器圧力逃がし装置フィルタ 格納容器圧力逃がし装置ドレンタンク 格納容器圧力逃がし装置ドレンチャーティング 復水補給水系配管 燃料ホール冷却净化系配管 格納容器圧力逃がし装置配管 格納容器圧力逃がし装置放射線モニタ盤 格納容器圧力逃がし装置ラブチャーティング 原子炉建屋 タービン建屋 主排気筒 格納容器圧力逃がし装置基礎 軽油タンク基礎 非常用ガス処理系配管 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 水位 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 金属フィルタ差圧 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 スクラバ水 pH 	5号炉主排気筒は原子炉建屋と連続した岩盤に杭を介して支持されており、不等沈下は生じない。	5号炉主排気筒は原子炉建屋と連続した岩盤に杭を介して支持されており、不等沈下は生じない。 本資料5 添付資料5	

第 6-1-2 表 女川 2 号炉 建屋外施設の評価結果（地盤の不等沈下による影響）

建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価結果	備考
防潮壁	2号炉タービン建屋	2号炉タービン建屋はマンメイドロック（以下「MMR」という。）を介して岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
逆流防止設備	2号炉タービン建屋	2号炉タービン建屋はMMRを介して岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
貫通部止水処置	2号炉タービン建屋	2号炉タービン建屋はMMRを介して岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
原子炉建屋	2号炉タービン建屋	2号炉タービン建屋はMMRを介して原子炉建屋と連続した岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
	2号炉タービン建屋	2号炉タービン建屋はMMRを介して制御建屋と連続した岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
制御建屋	2号炉補助ボイラー建屋	2号炉補助ボイラー建屋はMMRを介して制御建屋と連続した岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
	1号炉制御建屋	1号炉制御建屋はMMRを介して制御建屋と連続した岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照

女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7 版)

島根原子力発電所 2号炉

第 6-1-2 表 屋外施設の評価結果（地盤の不等沈下による影響）

屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
原子炉補機海水ポンプ (A), (C) 原子炉補機海水ポンプ (B), (D) 原子炉補機海水ストレーナ (A) 原子炉補機海水ストレーナ (B) 原子炉補機海水系配管 原子炉心スプレイ補機海水ポンプ 原子炉心スプレイ補機海水ストレーナ 原子炉心スプレイ補機海水系配管 取水槽水位計 取水槽床ドレン逆止弁 防波壁通路防波扉 取水槽除じん機エリア防水壁 防波壁 取水槽 2号炉原子炉建物（原子炉棟含む） 制御室建物 2号炉タービン建物 取水槽除じん機エリア水密扉 タービン補機海水ポンプ (A) タービン補機海水ポンプ (B), (C) タービン補機海水系配管（ポンプ出口～第二出口弁） タービン補機海水ポンプ出口弁 (MV247-1A) タービン補機海水ポンプ出口弁 (MV247-1B, C) 循環水ポンプ (A), (B), (C) 循環水系配管（ポンプ出口～タービン建物外壁） 除じんポンプ (A), (B) 除じん系配管（ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界壁）	1号炉排気筒	一部マンメイドロックを介して堅固な岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
防波壁	サイトバンカ建物	堅固な岩盤に直接支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
制御室建物	1号炉原子炉建物	堅固な岩盤に直接支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
制御室建物 2号炉タービン建物	1号炉タービン建物	一部マンメイドロックを介して堅固な岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照
緊急時対策所 緊急時対策所発電機接続プラグ盤	免震重要構造壁	堅固な岩盤に直接支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料4 参照

・対象施設の相違

【柏崎 6/7】

6号炉 CO₂ポンベ建屋, 5号炉連絡通路, 6号及び7号炉サービス建屋, 5号炉サービス建屋, 5号炉格納容器圧力逃がし装置基礎：島根2号炉には当該施設なし

5号炉主排気モニタ建屋：島根2号炉排気筒モニタ室は排気筒基礎に支持されており、不等沈下は生じないため評価対象外

【女川 2】

2号炉タービン建屋：島根2号炉タービン建物は上位クラス施設である

2号炉補助ボイラー建屋：島根2号炉所内ボイラ室は上位クラス施設と離隔距離があるため波及的影響しない

1号炉制御建屋：島根2号炉には当該施設なし

第 6-1-4 表 6 号炉 建屋外施設の評価結果（地盤の不等沈下による影響）(2/2)

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7 号炉 (2017. 12. 20 版)	女川原子力発電所 2 号炉 (2020. 2. 7 版)	島根原子力発電所 2 号炉	備考																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋外上位クラス施設</th><th>波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設</th><th>評価結果</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・タービン建屋</td><td>5 号炉タービン建屋</td><td>5 号炉タービン建屋はターべン建屋と連続した岩盤に直接支持されており、不等沈下は生じない、</td><td>本資料 添付資料 5 参照</td></tr> <tr> <td></td><td>6 号炉 CO₂ポンベ建屋</td><td>6 号炉 CO₂ポンベ建屋はマンメイドロック (MMR) を介して岩盤に支持されており、不等沈下は生じない、</td><td>本資料 添付資料 5 参照</td></tr> <tr> <td></td><td>6 号炉連絡通路</td><td>6 号炉連絡通路はマンメイドロック (MMR) を介して岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。</td><td>本資料 添付資料 5 参照</td></tr> </tbody> </table>	建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価結果	備考	・タービン建屋	5 号炉タービン建屋	5 号炉タービン建屋はターべン建屋と連続した岩盤に直接支持されており、不等沈下は生じない、	本資料 添付資料 5 参照		6 号炉 CO ₂ ポンベ建屋	6 号炉 CO ₂ ポンベ建屋はマンメイドロック (MMR) を介して岩盤に支持されており、不等沈下は生じない、	本資料 添付資料 5 参照		6 号炉連絡通路	6 号炉連絡通路はマンメイドロック (MMR) を介して岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料 5 参照			
建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価結果	備考																
・タービン建屋	5 号炉タービン建屋	5 号炉タービン建屋はターべン建屋と連続した岩盤に直接支持されており、不等沈下は生じない、	本資料 添付資料 5 参照																
	6 号炉 CO ₂ ポンベ建屋	6 号炉 CO ₂ ポンベ建屋はマンメイドロック (MMR) を介して岩盤に支持されており、不等沈下は生じない、	本資料 添付資料 5 参照																
	6 号炉連絡通路	6 号炉連絡通路はマンメイドロック (MMR) を介して岩盤に支持されており、不等沈下は生じない。	本資料 添付資料 5 参照																

第 6-1-5 表 6 号及び 7 号炉 建屋外施設の評価方針又は評価結果（地盤の不等沈下による影響）

建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針又は評価結果	備考
・コントロール建屋	サービス建屋	サービス建屋は岩盤（一部が古安田層）に支特されているため、基準地震動 Ss に対して、不等沈下が生じないことを確認する。	本資料5 添付資料5 参考照 工設計算書 添付予定
5号炉タービン建屋	5号炉タービン建屋	5号炉タービン建屋は5号炉原子炉建屋内緊急時対策所と連続した岩盤に直接支特されており、不等沈下は生じない。	本資料5 添付資料5 参考照 工設計算書 添付予定
5号炉サービス建屋	5号炉サービス建屋	5号炉サービス建屋は地盤改良土を介して更新施（古安田層）に支特されているため、基準地震動 Ss に対して、不等沈下が生じないことを確認する。	本資料5 添付資料5 参考照 工設計算書 添付予定
5号炉主排気筒	5号炉主排気筒	5号炉主排気筒は5号炉原子炉建屋内緊急時対策所と連続した岩盤に杭を介して支特されており、不等沈下は生じない。	本資料5 添付資料5 参考照 工設計算書 添付予定
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（5号炉原子炉建屋）	5号炉連絡通路	5号炉連絡通路はマンメイドロック（MMR）を介して更新施（古安田層）に支特されているため、基準地震動 Ss に対して、不等沈下が生じないことを確認する。	本資料5 添付資料5 参考照 工設計算書 説明資料に記載予定
5号炉格納容器圧力逃がし装置基礎	5号炉格納容器圧力逃がし装置基礎	5号炉格納容器圧力逃がし装置基礎は5号炉原子炉建屋内緊急時対策所と連続した岩盤に杭を介して支特されており、不等沈下は生じない。	本資料5 添付資料5 参考照 工設計算書 説明資料に記載予定
5号炉主排気モニタ建屋	5号炉主排気モニタ建屋	5号炉主排気モニタ建屋は埋戻し土に支特されており、不等沈下による影響を受けるおそれがある。	本資料5 添付資料5 参考照 工設計算書 説明資料に記載予定
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用無線連絡設備	5号炉主排気筒	5号炉主排気筒は5号炉原子炉建屋内緊急時対策所と連続した岩盤に杭を介して支特されており、不等沈下は生じない。	本資料5 添付資料5 参考照
女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)		島根原子力発電所 2号炉	
備考			

第 6-1-6 表 6 号炉 建屋外施設の評価方針（建屋の相対変位による影響）

第6-1-7表 6号及び7号炬 建屋外施設の評価方針（建屋の相対変位による影響）

ノルマに沿って、建屋の耐震性を損なうことはないことを確認する。
あり、建屋の耐震性を損なうことはないことを確認する。

第6.1-3 表 女川2号炉 建屋外施設の評価方針（相対変位による影響）

建屋外上位クラス 施設	波及的影響を及ぼすおそれの ある下位クラス施設	評価方針	備考
原子炉建屋	2号炉タービン建屋	原子炉建屋と2号炉タービン建屋との最小離隔距離は100mmであり、相対変位によって建屋同士が接触する可能性がある。そのため、基準地震動 Ss による地震応答解析により影響を確認する。	工認計算書対象
	2号炉制御建屋*	原子炉建屋と2号炉制御建屋との最小離隔距離は100mmであり、相対変位によって建屋同士が接触する可能性がある。そのため、基準地震動 Ss による地震応答解析により影響を確認する。	工認計算書対象
制御建屋	2号炉タービン建屋	制御建屋と2号炉タービン建屋との最小離隔距離は100mmであり、相対変位によって建屋同士が接触する可能性がある。そのため、基準地震動 Ss による地震応答解析により影響を確認する。	工認計算書対象
	2号炉補助ボイラー建屋	制御建屋と2号炉補助ボイラー建屋との最小離隔距離は100mmであり、相対変位によって建屋同士が接触する可能性がある。そのため、基準地震動 Ss による地震応答解析により影響を確認する。	工認計算書対象
1号炉制御建屋		制御建屋と1号炉制御建屋との最小離隔距離は50mmであり、相対変位によって建屋同士が接触する可能性がある。そのため、基準地震動 Ss による地震応答解析により影響を確認する。	工認計算書対象

（註）当該建層は上位クラス施設であるが、9号恒恒子恒恒居（近接している）を除き、相対亦位の影郷を確認する。折により影響を確認する。

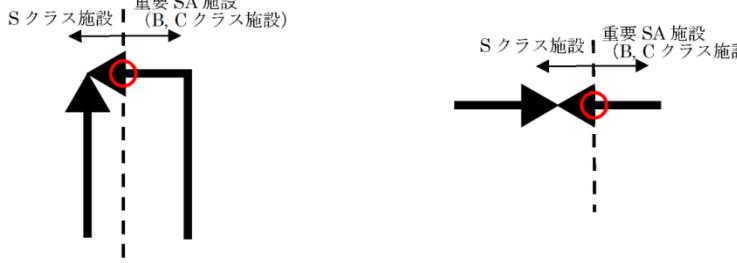
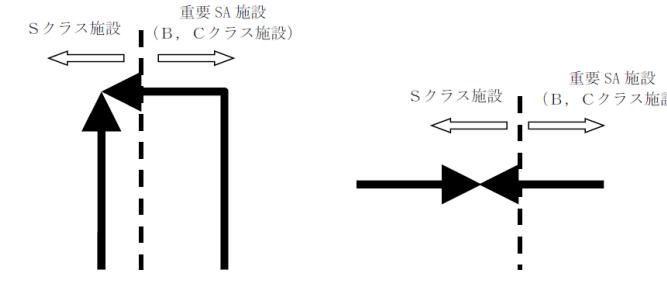
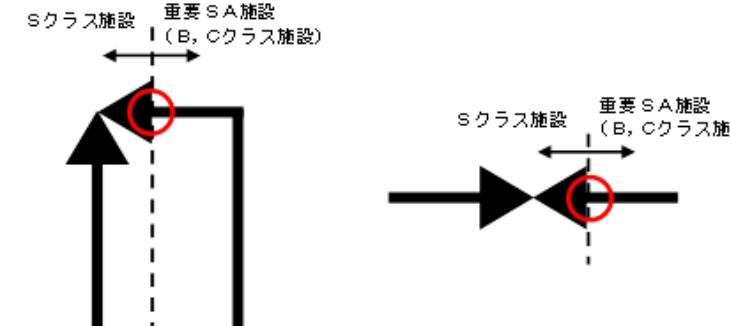
島根原子力発電所 2号炉

第6-1-3表 屋外施設の評価方針 (建物の相対変位による影響)

屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼす おそれのある 下位クラス施設	評価方針	備考
制御室建物		制御室建物と1号炉タービン建物の最小離隔は50mmと小さく、建物間の相対変位によって建物同士が接触する可能性がある。そのため、基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、影響を確認する。	工認計算書添付予定
2号炉タービン建物	1号炉タービン建物	2号炉タービン建物と1号炉タービン建物の最小離隔は100mmと小さく、建物間の相対変位によって建物同士が接触する可能性がある。そのため、基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、影響を確認する。	工認計算書添付予定
制御室建物		制御室建物と1号炉廃棄物処理建物の最小離隔は50mmと小さく、建物間の相対変位によって建物同士が接触する可能性がある。そのため、基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、影響を確認する。	工認計算書添付予定
2号炉廃棄物処理建物	1号炉廃棄物処理建物	2号伊廃棄物処理建物と1号伊廃棄物処理建物の最小離隔は100mmと小さく、建物間の相対変位によって建物同士が接触する可能性がある。そのため、基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、影響を確認する。	工認計算書添付予定
2号炉排気筒	2号炉排気筒モニタ室	2号炉排気筒と2号炉排気筒モニタ室の最小離隔は約100mmと小さく、建物・構築物間の相対変位によって建物・構築物が接触する可能性がある。そのため、基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、影響を確認する。	工認計算書添付予定
	燃料移送ポンプエリア 巻き防護対策設備	2号炉排気筒と燃料移送ポンプエリア巻き防護対策設備の最小離隔は約70mmと小さく、建物・構築物間の相対変位によって建物・構築物が接触する可能性がある。そのため、基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、影響を確認する。	工認計算書添付予定

第6-1-3表 屋外施設の評価方針（建物の相対変位による影響）

備考
・対象施設の相違
【柏崎 6/7】
5号炉連絡通路、6号炉連絡通路、6号及び7号炉サービス建屋：島根2号炉には当該施設なし
【女川 2】
2号炉タービン建屋：島根2号炉タービン建物は上位クラス施設である
2号炉補助ボイラ一建屋：島根2号炉所内ボイラ室は上位クラス施設と離隔距離があるため波及的影響しない
1号炉制御建屋：島根2号炉には当該施設なし

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>6.2 接続部における相互影響検討結果</p> <p>6.2.1 抽出手順</p> <p>机上検討をもとに、上位クラス施設と接続する下位クラス施設のうち、下位クラス施設の損傷または隔離によるプロセス変化により上位クラス施設に影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設を抽出する。なお、Sクラス施設等と重要SA施設の接続部例のようなSクラス施設等と重要SA施設との接続部は上位クラス同士であるため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部として抽出しない。</p> <p>接続部については、系統図等により網羅的に確認が可能であり、プラント建設時及び改造工事の際は、施工に伴う確認、系統図作成時における現場確認、使用前検査、試運転等から接続部が設計図書どおりであることを確認していることから、接続部の波及的影響については、机上検討により評価対象の抽出が可能である。</p>  <p>Sクラス施設等と重要SA施設の接続部例</p>	<p>6.2 接続部における相互影響検討結果</p> <p>6.2.1 抽出手順</p> <p>机上検討をもとに、上位クラス施設と接続する下位クラス施設のうち、下位クラス施設の損傷又は隔離によるプロセス変化により、上位クラス施設に影響を及ぼすおそれがある下位クラス施設を抽出する。なお、Sクラス施設等と重要SA施設との接続部は、第6.2-1図の接続部例に示すとおり上位クラス同士の接続であることから、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部として抽出しない。</p> <p>接続部については、系統図等により網羅的に確認が可能であり、プラント建設時及び改造工事の際は、施工に伴う確認、系統図作成時における現場確認、使用前検査、試運転等から接続部が設計図書どおりであることを確認していることから、接続部の波及的影響については、机上検討により評価対象の抽出が可能である。</p>  <p>第6.2-1図 Sクラス施設等と重要SA施設の接続部例</p>	<p>6.2 接続部における相互影響検討結果</p> <p>6.2.1 抽出手順</p> <p>机上検討をもとに、上位クラス施設と接続する下位クラス施設のうち、下位クラス施設の損傷と隔離によるプロセス変化により上位クラス施設に影響を及ぼすおそれがある下位クラス施設を抽出する。なお、Sクラス施設等と重要SA施設との接続部は、第6.2-1図の接続部例に示すとおり上位クラス施設同士の接続であるため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部として抽出しない。</p> <p>接続部については、系統図等により網羅的に確認が可能であり、プラント建設時及び改造工事の際は、施工に伴う確認、系統図作成時における現場確認、使用前検査、試運転等から接続部が設計図書どおりであることを確認していることから、接続部の波及的影響については、机上検討により評価対象の抽出が可能である。</p>  <p>第6.2-1図 Sクラス施設等と重要SA施設の接続部例</p>	
<p>6.2.2 接続部の抽出及び影響評価対象の選定結果</p> <p>第5-2図のフローのa, b 及びcに基づいて抽出された評価対象接続部について整理したものを第6-2-1表～第6-2-6表に示す。表中では、原子炉建屋をR/B、タービン建屋をT/B、コントロール建屋をC/B、及び廃棄物処理建屋をRw/Bと表記する。</p>	<p>6.2.2 接続部の抽出結果及び影響評価対象の選定結果</p> <p>第5.2-8図のフローのa 及びbに基づいて抽出された評価対象接続部について整理したものを第6.2-1表に示す。</p>	<p>6.2.2 接続部の抽出及び影響評価対象の選定結果</p> <p>第5-2-7図のフローのa, b 及びcに基づいて抽出された評価対象接続部について整理したものを第6-2-1表及び第6-2-2表に示す。表中では、原子炉建物をR/B、タービン建物をT/B、廃棄物処理建物をRw/B、制御室建物をC/B、緊急時対策所をE/B、ガスタービン発電機建物をG/T/B、低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽をF/L/H、第1ベントフィルタ格納槽をF/V/Hと表記する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>6.2.3 影響評価結果</p> <p>6.2.2 で抽出した上位クラス施設と下位クラス施設との接続部について、第5-2 図のフローのdに基づいて影響評価を行った結果を第6-2-7 表～第6-2-9 表に示す。</p> <p>影響評価を行った結果、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部が損傷することによって、上位クラスの機能に影響を及ぼすことではないことを確認した。なお、上位クラス施設と隔離されずに接続する下位クラスベント配管は、現地調査の結果、他の下位クラス施設による波及的影響を受けないことを確認した。</p>	<p>6.2.3 影響評価結果</p> <p>6.2.2 項で抽出した上位クラス施設と下位クラス施設との接続部について、第5.2-8 図のフローのcに基づいて影響評価を行った結果を第6.2-2 表に示す。</p> <p>影響評価を行った結果、上位クラス施設と接続する下位クラス施設が損傷することによって、上位クラスの機能に影響を及ぼすおそれがないことを確認した。</p>	<p>6.2.3 影響検討結果</p> <p>6.2.2 で抽出した上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果及び評価方針について、第6-2-3表に示す。</p> <p>また、上位クラス施設と隔離されずに接続されている下位クラス配管の評価結果及び評価方針について、参考資料2に示す。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)							女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)							島根原子力発電所 2号炉							備考																		
第6-2-1表 柏崎刈羽原子力発電所6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における設計上の考慮一覧表 (1/11)											第6.2-1 表 女川2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部一覧表 (1/9)																												
整理番号	上位クラス施設	区分	設置場所	設計上の考慮 (有:○、無:✗)	分類 ^①	備考	整理番号	下位クラスとの接続 ^② (有:○、無:✗)	評価対象	接続配管等	備考	整理番号	上位クラス施設	区分	設置場所	設計上の考慮 (有:○、無:✗)	分類 ^①	備考	整理番号	上位クラス施設	区分	設置場所	設計上の考慮 (有:○、無:✗)	分類 ^①	備考														
K6-0001	非常用ディーゼル発電設備 軸曲タンク	Sクラス SA施設	建屋外	✗	—		0001	原子炉捕機冷却海水ポンプ	Sクラス SA施設	屋外	○	グランドドレンライン	0001	原子炉捕機海水ポンプ (A), (C)	Sクラス	屋外	✗	—	0001	原子炉捕機海水ポンプ (A), (C)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0002	非常用ディーゼル発電設備 燃料供給ポンプ	Sクラス	建屋外	✗	—		0002	原子炉捕機冷却海水系配管	Sクラス SA施設	屋外	○	ろ過水系ライン × 鋼イオン供給ライン × ドレンライン、ペントラ	逆止弁を介して接続されている 逆止弁を介して接続されている 通常閉の弁を介して接続されている	0002	原子炉捕機海水ポンプ (B), (D)	Sクラス	屋外	✗	—	0002	原子炉捕機海水ポンプ (B), (D)	Sクラス	屋外	✗	—														
K6-0003	非常用ディーゼル発電設備 燃料油系配管	Sクラス	建屋外	✗	—		0003	RSWポンプ吐出逆止弁	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0003	原子炉捕機海水ストレーナ (A)	Sクラス	屋外	✗	—	0003	原子炉捕機海水ストレーナ (A)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0004	格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置	SA施設	建屋外	✗	—		0004	RSWポンプ吐出弁	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0004	原子炉捕機海水ストレーナ (B)	Sクラス	屋外	✗	—	0004	原子炉捕機海水ストレーナ (B)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0005	格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク	SA施設	建屋外	✗	—		0005	RSWポンプ吐出連絡管止め弁	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0005	原子炉捕機海水系配管 原子炉捕機海水系配管 (放水配管)	Sクラス	屋外	✗	—	0005	原子炉捕機海水系配管 原子炉捕機海水系配管 (放水配管)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0006	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	Sクラス SA施設	屋外	○	○	グランドドレンライン	0006	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	Sクラス SA施設	屋外	○	ろ過水系ライン × ドレンライン、ペントラ	逆止弁を介して接続されている 通常閉の弁を介して接続されている	0006	高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ	Sクラス	屋外	✗	—	0006	高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ	Sクラス	屋外	✗	—														
K6-0007	格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ	SA施設	建屋外	✗	—		0007	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系配管	Sクラス SA施設	屋外	○	ろ過水系ライン × ドレンライン、ペントラ	逆止弁を介して接続されている 通常閉の弁を介して接続されている	0007	高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ	Sクラス	屋外	✗	—	0007	高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ	Sクラス	屋外	✗	—														
K6-0008	格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク	SA施設	建屋外	✗	—		0008	高圧ポンプ吐出逆止弁	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0008	高圧炉心スプレイ補機海水系配管 高圧炉心スプレイ補機海水系配管 (放水配管)	Sクラス	屋外	✗	—	0008	高圧炉心スプレイ補機海水系配管 高圧炉心スプレイ補機海水系配管 (放水配管)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0009	格納容器圧力逃がし装置 ラブリッヂディスク	SA施設	建屋外	✗	—		0009	HPSポンプ吐出逆止弁	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0009	常用用ガス処理系配管	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0009	常用用ガス処理系配管	Sクラス SA施設	屋外	✗	—															
K6-0010	復水補給水系配管	SA施設	建屋外	✗	—		0010	HPSポンプ吐出弁	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0010	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (A)	Sクラス	屋外	✗	—	0010	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (A)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0011	燃料ボール冷却净化系配管	SA施設	建屋外	✗	—		0011	常用用ガス処理系配管	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0011	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (B)	Sクラス	屋外	✗	—	0011	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (B)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0012	格納容器圧力逃がし装置配管	SA施設	建屋外	✗	—		0012	復水補給水系配管	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0012	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系配管	Sクラス	屋外	✗	—	0012	高圧炉心スプレイ補機海水系配管	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0013	格納容器圧力逃がし装置放散モニタ盤	SA施設	建屋外	○	(b)i		0013	原子炉捕機冷却海水系配管	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0013	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系配管	Sクラス	屋外	✗	—	0013	高圧炉心スプレイ補機海水系配管	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0024	原子炉捕機冷却海水系配管	SA施設	建屋外	✗	—		0014	残留熱除去系配管	Sクラス SA施設	屋外	✗	—	0014	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (B)	Sクラス	屋外	✗	—	0014	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (B)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0025	非常用ガス処理系配管	Sクラス SA施設	建屋外	✗	—		0015	原子炉格納容器フィルターベント系配管	SA施設	屋外	✗	—	0015	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (A)	Sクラス	屋外	✗	—	0015	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (A)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0026	無線連絡設備	SA施設	建屋外	○	(b)i		0016	ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ	SA施設	屋外	✗	—	0016	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (B)	Sクラス	屋外	✗	—	0016	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ (B)	Sクラス	屋外	✗	—															
K6-0027	格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 水位	SA施設	建屋外	○	(b)i, (b)ii		0017	ガスタービン発電設備燃料移送系配管	SA施設	屋外	○	ドレンライン、ペントラ × タイライン	逆止弁を介して接続されている 通常閉の弁を介して接続されている	0017	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ	Sクラス	屋外	✗	—	0017	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ	Sクラス	屋外	✗	—														
K6-0028	格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 金屬フィルタ缶	SA施設	建屋外	○	(b)i, (b)ii		0018	○ オーバーフローライン	SA施設	屋外	○	ドレンライン	通常閉の弁を介して接続されている	0018	吸水槽水位計	Sクラス	屋外	○	(b)i, (b)ii	0018	吸水槽水位計	Sクラス	屋外	○	(b)i														
K6-0029	格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 スクラバ水pH	SA施設	建屋外	○	(b)i, (b)ii		0019	× ドレンライン	SA施設	屋外	○	ドレンライン	通常閉の弁を介して接続されている	0019	津波監視カメラ (排水筒) 津波監視カメラ (防波壁東)	Sクラス	屋外	✗	—	0019	津波監視カメラ (排水筒) 津波監視カメラ (防波壁東)	Sクラス	屋外	✗	—														
※1 分類は5, 2, a の項目 ((a) : 空気設備 (b)i : 制御信号 (b)ii : 計装配管 (c) : 格納容器貯通部 (d) : AD弁駆動用空気供給配管接続部 (e) : ブランド漏漏えい検出配管接続部) に対応する。なお、電気設備及び計装設備のうち上位クラス施設同士の接続部は「接続部における相互影響」として検討不要だが、設計上の考慮がなされているものとして整理する。							※1 分類は5, 2, a の項目 ((a) : 電気設備 (b)i : 制御信号 (b)ii : 計装配管 (c) : 格納容器貯通部 (d) : AD弁駆動用空気供給配管接続部 (e) : ブランド漏漏えい検出配管接続部) に対応する。なお、電気設備及び計装設備のうち上位クラス施設同士の接続部は「接続部における相互影響」として検討不要だが、設計上の考慮がなされているものとして整理する。											※1 分類は5, 2, a の項目 ((a) : 電気設備 (b)i : 制御信号 (b)ii : 計装配管 (c) : 格納容器貯通部 (d) : AD弁駆動用空気供給配管接続部 (e) : ブランド漏漏えい検出配管接続部) に対応する。なお、電気設備及び計装設備のうち上位クラス施設同士の接続部は「接続部における相互影響」として検討不要だが、設計上の考慮がなされているものとして整理する。											※2 詳細な監査状況を確認後評価実施										

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)							女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版)							島根原子力発電所 2号炉							備考								
<u>第6-2-4表 柏崎刈羽原子力発電所6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部一覧表 (1/11)</u>											<u>第6-2-2表 島根原子力発電所2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部一覧表 (1/15)</u>											・対象施設の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の評価結果及び評価方針について、第6-2-3表で各社の比較を行うため、本表の比較は省略するが、変更箇所のあるページは記載する							
<u>第6-2-2 表 女川2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果 (1/10)</u>											<u>第6-2-2 表 島根原子力発電所2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部一覧表 (1/15)</u>																		
<u>第6-2-2 表 女川2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の接続部の評価結果 (1/10)</u>											<u>第6-2-2 表 島根原子力発電所2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部一覧表 (1/15)</u>																		
K6-0001 非常用ディーゼル発電設備 軽油タンク	上位クラス施設	区分	設置場所	下位クラスとの接続 ⁽¹⁾ (有:○、無:✗)	評価対象 (対象外:○、 対象外:✗)	接続配管等	備考	K001 原子炉建屋内海水ポンプ (A)、(C) Sクラス	上位クラス施設	区分	設置場所	下位クラスとの接続 ⁽¹⁾ (有:○、 無:✗)	評価対象 (対象外:○、 対象外:✗)	接続配管等	備考														
K6-0002 非常用ディーゼル発電設備 燃料移設ポンプ		Sクラス	建屋外	✗	—			K002 原子炉建屋内海水ポンプ (B)、(D) Sクラス		Sクラス	屋外	○	○	グランドレンライン															
K6-0003 非常用ディーゼル発電設備 燃料曲线配管		Sクラス	建屋外	○	×	ドレンライン、 ペントライン	通常閉の弁を介して接続されているため評価対象外	K003 原子炉建屋内海水ポンプ (A) Sクラス		Sクラス	屋外	✗	—																
K6-0004 格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置	SA施設	建屋外	×	—				K004 原子炉建屋内海水ポンプ (B) Sクラス		Sクラス	屋外	✗	—																
K6-0005 格納容器圧力逃がし装置 よう素フィルタ	SA施設	建屋外	×	—				K005 原子炉建屋内海水系配管 原子炉建屋内海水系配管 (放水配管) Sクラス		Sクラス	屋外	○	✗	ペント・ドレンライン	通常閉の弁を介して接続されているため評価対象外														
K6-0006 格納容器圧力逃がし装置 ドレン移設ポンプ	SA施設	建屋外	×	—				K006 高圧心スプレイ機海海水ポンプ Sクラス		Sクラス	屋外	○	○	グランドレンライン															
K6-0007 格納容器圧力逃がし装置 ドレンシング	SA施設	建屋外	×	—				K007 高圧心スプレイ機海海水ストレーナ Sクラス		Sクラス	屋外	✗	—																
K6-0008 格納容器圧力逃がし装置 ドレンシング	SA施設	建屋外	×	—				K008 高圧心スプレイ機海海水ストレーナ Sクラス		Sクラス	屋外	○	✗	ペント・ドレンライン	通常閉の弁を介して接続されているため評価対象外														
K6-0009 格納容器圧力逃がし装置 ラブチャーディスク	SA施設	建屋外	×	—				K009 非常用ガス処理系配管 Sクラス/SA施設		Sクラス	屋外	✗	—																
K6-0010 貯水補給水系配管	SA施設	建屋外	×	—				K010 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (A) Sクラス		Sクラス	屋外	○	○	ペントライン															
K6-0011 燃料プール冷却淨化系配管	SA施設	建屋外	×	—				K011 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (B) Sクラス		Sクラス	屋外	○	○	ドレンライン															
K6-0012 格納容器圧力逃がし装置配管	SA施設	建屋外	○	×	ドレンライン	通常閉の弁を介して接続されているため評価対象外		K012 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (A) Sクラス		Sクラス	屋外	○	○	給曲ライン															
K6-0024 原子炉補機冷却水系配管	SA施設	建屋外	×	—				K013 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク (B) Sクラス		Sクラス	屋外	✗	—																
K6-0025 非常用ガス処理系配管	SA施設	建屋外	×	—				K014 高圧心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク Sクラス		Sクラス	屋外	○	○	ペントライン															
※1 Sクラス施設等と重要SA施設との接続部は上位クラス同士であるため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部として抽出しない。											※1 Sクラス施設等と重要SA施設との接続部は上位クラス同士であるため、上位クラス施設と下位クラス施設との接続部について、下位クラス施設の接続部に伴う機械的荷重の影響が想定されるため、プロセス変化の影響とは別に機械的荷重に対する影響評価を評価対象外で実施する。 ※2 評価の影響評価を複数段階で実施する。																		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋内上位クラス施設</th> <th>波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス</th> <th>評価結果</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用ディーゼル発電設備 軽油タンク</td> <td>大気開放ライン【C】</td> <td>大気開放ラインはタンク上部（通常液位より上部）に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない。（タンク内の軽油が流出することはない）。 当該ラインが破損した場合でも、タンクのペント機能に影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考	非常用ディーゼル発電設備 軽油タンク	大気開放ライン【C】	大気開放ラインはタンク上部（通常液位より上部）に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない。（タンク内の軽油が流出することはない）。 当該ラインが破損した場合でも、タンクのペント機能に影響を与えない。	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋内上位クラス施設</th> <th>波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス</th> <th>評価結果</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主蒸気系配管</td> <td>主蒸気ライン【B】</td> <td>主蒸気第二隔離弁はタンク上部（通常液位より上部）に接続しており、破損した場合は原子炉圧力容器ノズルに設置されている流量制限器により、破断した配管の本数に係らず定格主蒸気流量の200%に制限される。その際に、主蒸気流量大信号発生により主蒸気隔離弁が5秒で全閉し流出が停止する。流出流量200%による事故解析は、設置許可の安全解析において実施されており、水位低下によって炉心が露出しないことを確認しているため、地震時に原子炉格納容器外で主蒸気系配管が破断した場合でもその影響が防止される設計となっている。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ</td> <td>主蒸気ドレンライン【C】 メカニカルシールリーキードレンライン【C】</td> <td>主蒸気ドレンライン第二隔離弁は主蒸気隔離弁の信号による同弁閉動作のインターロックを設置しているため、地震スクラム時には同弁で下位クラス側と隔離されることから、上位クラスの系統機能へ影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ペデスタルドレンライン【C】</td> <td>原子炉補機冷却海水ボンブと同様に、ペデスタルドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさないため、上位クラス施設へ影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>メカニカルシールリーキードレンライン【C】</td> <td>原子炉補機冷却海水ボンブと同様に、メカニカルシールリーキードレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさないため、上位クラス施設へ影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考	主蒸気系配管	主蒸気ライン【B】	主蒸気第二隔離弁はタンク上部（通常液位より上部）に接続しており、破損した場合は原子炉圧力容器ノズルに設置されている流量制限器により、破断した配管の本数に係らず定格主蒸気流量の200%に制限される。その際に、主蒸気流量大信号発生により主蒸気隔離弁が5秒で全閉し流出が停止する。流出流量200%による事故解析は、設置許可の安全解析において実施されており、水位低下によって炉心が露出しないことを確認しているため、地震時に原子炉格納容器外で主蒸気系配管が破断した場合でもその影響が防止される設計となっている。	—	残留熱除去系ポンプ	主蒸気ドレンライン【C】 メカニカルシールリーキードレンライン【C】	主蒸気ドレンライン第二隔離弁は主蒸気隔離弁の信号による同弁閉動作のインターロックを設置しているため、地震スクラム時には同弁で下位クラス側と隔離されることから、上位クラスの系統機能へ影響を与えない。	—		ペデスタルドレンライン【C】	原子炉補機冷却海水ボンブと同様に、ペデスタルドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさないため、上位クラス施設へ影響を与えない。	—		メカニカルシールリーキードレンライン【C】	原子炉補機冷却海水ボンブと同様に、メカニカルシールリーキードレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさないため、上位クラス施設へ影響を与えない。	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋内上位クラス施設</th> <th>波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス</th> <th>評価結果</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉補機海水ポンプ（A）、（C）</td> <td>グランドドレンライン【C】</td> <td>グランドドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機海水ポンプ（B）、（D）</td> <td>グランドドレンライン【C】</td> <td>グランドドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>高圧空心スプレイ補機海水ポンプ</td> <td>グランドドレンライン【C】</td> <td>ペントラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル燃料貯蔵タンク（A） 高圧空心スプレイ補機海水ポンプ</td> <td>ペントライン【C】</td> <td>ペントラインが破損した場合でも、当該ラインの通路がより上部に接続しているため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル燃料貯蔵タンク（B） ディーゼル燃料貯蔵タンク</td> <td>給油ライン【C】</td> <td>給油ラインが破損した場合でも、タンクの通常液位より上部に接続しているため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ガスタービン発電機用軽油タンク</td> <td>ペントライン【C】</td> <td>ペントラインが破損した場合でも、タンクの機能に影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>緊急時制御所用燃料供給タンク</td> <td>給油ライン【C】</td> <td>給油ラインが破損した場合でも、タンクの機能に影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>タービン機械海水ポンプ（A）</td> <td>グランドドレンライン【C】</td> <td>グランドドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考	原子炉補機海水ポンプ（A）、（C）	グランドドレンライン【C】	グランドドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—	原子炉補機海水ポンプ（B）、（D）	グランドドレンライン【C】	グランドドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—	高圧空心スプレイ補機海水ポンプ	グランドドレンライン【C】	ペントラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—	非常用ディーゼル燃料貯蔵タンク（A） 高圧空心スプレイ補機海水ポンプ	ペントライン【C】	ペントラインが破損した場合でも、当該ラインの通路がより上部に接続しているため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—	非常用ディーゼル燃料貯蔵タンク（B） ディーゼル燃料貯蔵タンク	給油ライン【C】	給油ラインが破損した場合でも、タンクの通常液位より上部に接続しているため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—	ガスタービン発電機用軽油タンク	ペントライン【C】	ペントラインが破損した場合でも、タンクの機能に影響を与えない。	—	緊急時制御所用燃料供給タンク	給油ライン【C】	給油ラインが破損した場合でも、タンクの機能に影響を与えない。	—	タービン機械海水ポンプ（A）	グランドドレンライン【C】	グランドドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—	<p>・対象施設の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 施設構成の違いにより評価対象となる上位クラス施設に差異はあるが、評価結果の内容については同一であり、島根 2 号炉では構造健全性評価を実施する下位クラス施設も抽出している</p>
建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考																																																																
非常用ディーゼル発電設備 軽油タンク	大気開放ライン【C】	大気開放ラインはタンク上部（通常液位より上部）に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない。（タンク内の軽油が流出することはない）。 当該ラインが破損した場合でも、タンクのペント機能に影響を与えない。	—																																																																
建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考																																																																
主蒸気系配管	主蒸気ライン【B】	主蒸気第二隔離弁はタンク上部（通常液位より上部）に接続しており、破損した場合は原子炉圧力容器ノズルに設置されている流量制限器により、破断した配管の本数に係らず定格主蒸気流量の200%に制限される。その際に、主蒸気流量大信号発生により主蒸気隔離弁が5秒で全閉し流出が停止する。流出流量200%による事故解析は、設置許可の安全解析において実施されており、水位低下によって炉心が露出しないことを確認しているため、地震時に原子炉格納容器外で主蒸気系配管が破断した場合でもその影響が防止される設計となっている。	—																																																																
残留熱除去系ポンプ	主蒸気ドレンライン【C】 メカニカルシールリーキードレンライン【C】	主蒸気ドレンライン第二隔離弁は主蒸気隔離弁の信号による同弁閉動作のインターロックを設置しているため、地震スクラム時には同弁で下位クラス側と隔離されることから、上位クラスの系統機能へ影響を与えない。	—																																																																
	ペデスタルドレンライン【C】	原子炉補機冷却海水ボンブと同様に、ペデスタルドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさないため、上位クラス施設へ影響を与えない。	—																																																																
	メカニカルシールリーキードレンライン【C】	原子炉補機冷却海水ボンブと同様に、メカニカルシールリーキードレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさないため、上位クラス施設へ影響を与えない。	—																																																																
建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考																																																																
原子炉補機海水ポンプ（A）、（C）	グランドドレンライン【C】	グランドドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—																																																																
原子炉補機海水ポンプ（B）、（D）	グランドドレンライン【C】	グランドドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—																																																																
高圧空心スプレイ補機海水ポンプ	グランドドレンライン【C】	ペントラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—																																																																
非常用ディーゼル燃料貯蔵タンク（A） 高圧空心スプレイ補機海水ポンプ	ペントライン【C】	ペントラインが破損した場合でも、当該ラインの通路がより上部に接続しているため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—																																																																
非常用ディーゼル燃料貯蔵タンク（B） ディーゼル燃料貯蔵タンク	給油ライン【C】	給油ラインが破損した場合でも、タンクの通常液位より上部に接続しているため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—																																																																
ガスタービン発電機用軽油タンク	ペントライン【C】	ペントラインが破損した場合でも、タンクの機能に影響を与えない。	—																																																																
緊急時制御所用燃料供給タンク	給油ライン【C】	給油ラインが破損した場合でも、タンクの機能に影響を与えない。	—																																																																
タービン機械海水ポンプ（A）	グランドドレンライン【C】	グランドドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はポンプグランドから漏えいしたドレンを排出するものであるため、上位クラス施設（ボンブ）の機能に影響を与えない。	—																																																																

第6-2-7表 6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(2/10)

第 6-2-7 表 6 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(2/10)

建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考
原子炉冷却材再循環ポンプ	原子炉補機冷却水系ライン [C] 冷却水ドレンライン [C]	原子炉冷却材再循環ポンプは地震スクランム後には動作機能要求がなく、原子炉圧力容器バウンダリとしての機能のみが要求される。原子炉補機冷却水系ライン及び冷却水ドレンラインが破損した場合でも、原子炉圧力容器バウンダリとしての機能に影響を与えない。	—
残留熱除去系ポンプ	メカニカルシールドレンライン [C] ペデスタルドレンライン [C]	メカニカルシールドレンライン及びペデスタルドレンラインが破損した場合でも、上位クラス施設（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
残留熱除去系封水ポンプ	プラケットドレンライン [C]	プラケットドレンラインが破損した場合でも、上位クラス施設（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
高压炉心注水系ポンプ	メカニカルシールドレンライン [C] ペデスタルドレンライン [C]	メカニカルシールドレンライン及びペデスタルドレンラインが破損した場合でも、上位クラス施設（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
原子炉隔離時冷却系ポンプ	プラケットドレンライン [C]	プラケットドレンラインが破損した場合でも、上位クラス施設（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
原子炉補機冷却水ポンプ	メカニカルシールドレンライン [C]	メカニカルシールドレンライン（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—

第 6-2-2 表 女川 2 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(3/10)

建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考
高压炉心スプレイ系ポンプ	ベデスタルドレンライン [C]	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、ベデスタルドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさない。	—
高压炉心スプレイ系ポンプ	メカニカルシールドレンライン [C]	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、メカニカルシールドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさない。	—
高压炉心スプレイ系配管	燃料ブール補給水ライン [B]	SA 運用時に当該配管の隙間弁を開操作へ影響を及ぼさない。	—
低圧炉心スプレイ系ポンプ	ベデスタルドレンライン [C]	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、ベデスタルドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさない。	—
高压炉心スプレイ系ポンプ	メカニカルシールドレンライン [C]	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、メカニカルシールドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさない。	—
原子弹隔離時冷却系ポンプ	プラケットドレンライン [C]	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、プラケットドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさない。	—
原子弹隔離時冷却系配管	主復水器ライン [B]	R/C 系統運用時に当該配管の隙間弁を開操作へ影響を及ぼさない。	—
原子弹隔離時冷却系配管	メカニカルシールドレンライン [C]	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、メカニカルシールドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさない。	—
原子弹隔離時冷却系ポンプ	ベアリングブランケットドレンライン [C]	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、ベアリングブランケットドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさない。	—
原子弹隔離時冷却系ポンプ	メカニカルシールドレンライン [C]	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、メカニカルシールドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさない。	—

第 6-2-3 表 島根原子力発電所 2 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果及び評価方針(2/8)

タービン補機海水配管 (ポンプ出ロ～第二出口弁)	海水ライン（第二出口弁下流） [C]	海水ライン（第二出口弁下流）が破損した場合でも、インダストックによりデーターピン補機海水配管第二出口弁を閉止するため、上位クラス施設（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
除じんボンプ (A), (B)	封水ライン [C]	封水ラインが液漏れした場合でも、当該ラインの機能はシングラント部へ封水を注水するものであるため、上位クラス施設（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
原子炉圧力容器	圧力容器リリーフ検出ライン [C]	圧力容器リリーフ検出ラインが液漏れした場合でも、当該ラインの機能は圧力容器（安全弁）の機能に影響を与えない。	—
燃料ブール冷却水ポンプ	メカニカルシールドレンライン [C]	メカニカルシールドレンラインが液漏れした場合でも、当該ラインの機能はポンプ（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
スキママサージャンク	スカッパドレンライン [B]	スカッパドレンラインが液漏れした場合でも、スキママサージャンク外へ漏洩する（セーフティタンク）の機能に影響を与えない。	—
原子弹隔離時冷却系ポンプ	メカニカルシールドレンライン [C]	メカニカルシールドレンラインが液漏れした場合でも、当該ラインの機能はポンプ（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
原子弹隔離時冷却系ポンプ	ブリードオフライン [C]	ブリードオフラインが液漏れした場合でも、当該ラインの機能はポンプ（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
残留熱除去ポンプ (A)		メカニカルシールドレンラインが液漏れした場合でも、当該ラインの機能はポンプ（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
残留熱除去ポンプ (B)	メカニカルシールドレンライン [C]	メカニカルシールドレンラインが液漏れした場合でも、当該ラインの機能はポンプ（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
高压炉心スプレイポンプ	メカニカルシールドレンライン [C]	メカニカルシールドレンラインが液漏れした場合でも、当該ラインの機能はポンプ（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—
低圧炉心スプレイポンプ	メカニカルシールドレンライン [C]	メカニカルシールドレンラインが液漏れした場合でも、当該ラインの機能はポンプ（ポンプ）の機能に影響を与えない。	—

島根原子力発電所 2 号炉

備考

第6-2-7表 6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(3/10)

建屋内上位クラス施設 【1】：耐震クラス	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等	評価結果 評価結果	備考	
純水補給水ライン【C】	純水補給水ラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない(タンク内の水が流出することはない)。	純水補給水ラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない(タンク内の水が流出することはない)。	—	
原子炉補機冷却水系サージタンク 大気開放ライン【C】	大気開放ラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない(タンク内の水が流出することはない)。	大気開放ラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない(タンク内の水が流出することはない)。	—	
原子炉補機冷却水ポンプ 制御棒駆動機構 制御棒駆動機構 ほう酸水注入系ポンプ	オーバーフローライン【C】 グランドレンライン【C】 グランドレンライン【C】 グランドレンライン【C】	オーバーフローライン【C】 グランドレンライン【C】 グランドレンライン【C】 グランドレンライン【C】	オーバーフローラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない(タンク内の水が流出することはない)。 オーバーフローラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない(タンク内の水が流出することはない)。 グランドレンラインが破損した場合でも、上位クラス施設(ポンプ)の機能に影響を与えない。 グランドレンラインが破損した場合でも、上位クラス施設(ポンプ)の機能に影響を与えない。	— — — —
女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	第6-2-2表 女川2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果 (4/10)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	
建屋内上位クラス施設 【1】：耐震クラス	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等	評価結果 評価結果	備考	
補給水ライン【C】	補給水ラインは原子炉補機冷却水サージタンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。	補給水ラインは原子炉補機冷却水サージタンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。	—	
原子炉補機冷却水サージタンク 大気開放ライン【C】	オーバーフローライン【C】 大気開放ライン【C】	オーバーフローライン【C】 大気開放ライン【C】	オーバーフローラインは原子炉補機冷却水サージタンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。	—
原子炉補機冷却水系配管 燃料ブール補給水ポンプ受冷却ライン メカニカルシールリードレンライン【C】	常用系ライン【C】 燃料ブール補給水ポンプ受冷却ライン メカニカルシールリードレンライン【C】	常用系ライン【C】 燃料ブール補給水ポンプ受冷却ライン メカニカルシールリードレンライン【C】	下位クラスの損傷により系統水位が低下すると、系統水位低のインダーロックによって原水ポンプが閉動作し、下位クラス側と隔離されるため上位クラスの影響を及ぼさない。	—
高压炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 高压炉心スプレイ補機冷却水サージタンク 高压炉心スプレイ補機冷却水サージタンク 大气開放ライン【C】	ベアリングブレケットドレンライン【C】 オーバーフローライン【C】 大气開放ライン【C】	ベアリングブレケットドレンライン【C】 オーバーフローライン【C】 大气開放ライン【C】	ベアリングブレケットドレンラインが損傷した場合は、上位クラス施設へ影響を及ぼさない。 オーバーフローラインは高压炉心スプレイ補機冷却水サージタンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 大气開放ラインは高压炉心スプレイ補機冷却水サージタンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。	— — —
島根原子力発電所 2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果及び評価方針 (3/8)	島根原子力発電所 2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果及び評価方針 (3/8)	島根原子力発電所 2号炉	備考	
低圧原子炉代替注水槽 ベントライン【C】	低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 ベントライン【C】	低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 ベントライン【C】	低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 ベントライン【C】	
原子炉補機冷却水ポンプ(A)、(C) 原子炉補機冷却水ポンプ(B)、(D)	メカニカルシールドレンライン【C】 メカニカルシールドレンライン【C】	メカニカルシールドレンライン【C】 メカニカルシールドレンライン【C】	低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 メカニカルシールドレンライン【C】	
原子炉補機冷却水サージタンク ほう酸水注入ポンプ	純水補給水ライン【C】 純水補給水ライン【C】	純水補給水ライン【C】 純水補給水ライン【C】	純水補給水ライン【C】 純水補給水ライン【C】	
ほう酸水注入ポンプ 非常用デイーゼル発電機 ディーゼル発電機(A)、(B)	オーバーフローライン【C】 オーバーフローライン【C】 ベントライン【C】 ベントライン【C】 規伴用空気ライン【C】 ミストライン【C】 油ドレンライン【C】 排気ライン【C】	オーバーフローライン【C】 オーバーフローライン【C】 ベントライン【C】 ベントライン【C】 規伴用空気ライン【C】 ミストライン【C】 油ドレンライン【C】 排気ライン【C】	低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】 低圧原子炉代替注水ポンプフルフローライン【C】	

第 6-2-7 表 6 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(4/10)

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7 号炉 (2017. 12. 20 版)	建屋内上位クラス施設 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果 オーバーフローラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない。 大気開放ラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことない。かつ、当該ラインが破損した場合でも、タンクのベント機能に影響を与えない。	備考 — — —
ほう酸水注入系貯蔵タンク 非常用ディーゼル発電設備 ディーゼル機関	燃料油ドレン回収ライン【C】 吸気ドレンセバレータドレンライン【C】 吸気ドレンセバレータベントライン【C】 アンローダー弁ドレンライン【C】	評価結果 オーバーフローラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことない。 燃料油ドレン回収ラインが無くなることによる影響を考慮する。 燃料油ドレンセバレータドレンライン及びベントラインが無くなることによる影響を考慮する。 アンローダー弁ドレンラインが破損した場合でも、上位クラス施設(空気圧縮機)の機能に影響を与えない。	— — — —
ほう酸水注入系貯蔵タンク 非常用ディーゼル発電設備 空気圧縮機	ミスト管【C】	評価結果 オーバーフローライン本体のミスト管が破損しても、オイルミストの排出機能を損なうことが無くなることによる影響を考慮する。	—
建屋内上位クラス施設 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	制御棒引抜配管 制御棒運動機構 ほう酸水注入系ポンプ ほう酸水注入系貯蔵タンク	評価結果 制御棒引抜配管は損傷した場合でも制御棒のスクラム機能に影響を及ぼすものではない。かつ、原子炉制御棒正力バランダリ範囲でもないことから上位クラス施設(制御棒運動機構)の機能に影響を与えない。 貯蔵水ポンプと同様に、グランドハッキンリークドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を与えない。 補給水ラインはほう酸水注入系貯蔵タンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 オーバーフローラインはほう酸水注入系貯蔵タンクの通常水位より上部に接続しておらず、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 大気開放ライン【C】	備考 — — — —
燃料油ドレン净化系ポンプ 復水補給水系配管 高圧空素ガス供給系配管	プラケットドレンライン【C】 制御棒運動水圧系給水ライン【B】 試料採取系ライン【C】 常用系ライン【C】	評価結果 SA 運用時に当該配管の隔離弁を閉操作し隔離することから、上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。 SA 運用時に当該配管の隔離弁を閉操作し隔離することから、上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。 下位クラスの相側により常用系の圧力が低下すると、インターロックによって隔離弁が閉動作し下位クラス側と隔離されるため上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。	— — — —
女川原子力発電所 2 号炉 (2020. 2. 7 版)	建屋内上位クラス施設 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果 オーバーフローラインはタンク上部(通常水位より上部)に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。	備考 —
島根原子力発電所 2 号炉	島根原子力発電所 2 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果 (5/10)	評価結果 オーバーフローラインはほう酸水注入系貯蔵タンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 大気開放ラインはほう酸水注入系貯蔵タンクの通常水位より上部に接続しておらず、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 大気開放ライン【C】	備考 — — —
島根原子力発電所 2 号炉	島根原子力発電所 2 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果及び評価方針 (4/8)	評価結果 メカニカルシールドレンライン【C】 メカニカルシールドレンライン【C】 ペントライン【C】 ミストライン【C】 油ドレンライン【C】 排気ライン【C】 メカニカルシールドレンライン【C】 ペントライン【C】 メカニカルシールドレンライン【C】 ペントライン【C】 メカニカルシールドレンライン【C】 ガスアーピング装置用サービスタンク 残留物代替除害ポンプ	備考 メカニカルシールドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はボンブ(ボンブ)の機能に影響を与えない。 ペントラインが破損した場合でも、ペント機能の喪失にはならないため、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 メカニカルシールドレンラインが破損した場合でも、メカニカルシールド機能に影響を与えない。 油ドレンラインが破損した場合でも、油ドレンラインの機能はボンブ(ボンブ)の機能に影響を与えない。 排気ラインが破損した場合でも、排気機能を損なうことがあることから、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 メカニカルシールドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はボンブ(ボンブ)の機能に影響を与えない。 ペントラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はボンブ(ボンブ)の機能に影響を与えない。 ペントラインが破損した場合でも、ペント機能の喪失にはならないため、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 メカニカルシールドレンラインが破損した場合でも、当該ラインの機能はボンブ(ボンブ)の機能に影響を与えない。 ペントラインが破損した場合でも、ペント機能の喪失にはならないため、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。

第6-2-7表 6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(5/10)

第6-2-7表 6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(5/10)

建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考
非常用ディーゼル発電設備 燃料ディタンク	ミスト管【C】	ミスト管が破損してもオイルミストの排出機能及びベンジン機能を損なうことが無いことから、上位クラス施設(燃料ディタンク)の機能に影響を与えない。	—
	燃料油ドレン回収ライン【C】	ドレン回収ラインはタンクの通常水位より上部に接続されていることから、破損した場合でも、タンクの機能に影響を及ぼすことはない(タンク内の燃料油が流出することはない)。	—
非常用ディーゼル発電設備 清水膨張タンク	オーバーフローライン【C】	オーバーフローラインは清水膨張タンクの通常水位より上部に接続しており、破損した場合でも、上位クラス施設の機能に影響を及ぼすことはない(タンク内の水が流出することはない)。	—
	大気開放ライン【C】	大気開放ラインは、破損してもベントの機能を損なうことが無いことから、上位クラス施設(清水膨張タンク)の機能に影響を与えない。	—
非常用ディーゼル発電設備 潤滑油補給タンク	ミスト管【C】	ミスト管が破損してもオイルミストの排出機能及びベンジン機能を損なうことから、上位クラス施設(潤滑油補給タンク)の機能に影響を及ぼさない。	—
	ミスト管【C】	オーバーフローライン【C】：耐震クラス	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス

第6-2-2表 女川2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(6/10)

建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考
原子炉格納容器調気系配管	窒素ガス供給ライン【C】	下位クラスの損傷が発生した場合には、隔離弁を開操作し隔離することができる、上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。	—
吸気ライン【C】	当該配管が損傷した場合でもディーゼル機関への吸気は継続することができる、下位クラス施設(ディーゼル機関)の機能に影響を与えない。	—	
排気ライン【C】	当該配管が損傷した場合でもディーゼル機関の排気は継続することができ、下位クラス施設の損傷が上位クラス施設(ディーゼル機関)へ影響を与えない。	—	
燃料油ドレンライン【C】	ミスト管が損傷してもオイルミストの排出機能を損なうことではない。	—	
潤滑油ドレンライン【C】	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、燃料油ドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設(ディーゼル機関)の機能に影響を及ぼさない。	—	
吸気ドレンライン【C】	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、吸気ドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設(ディーゼル機関)へ影響を与えない。	—	
機関付清水ポンプシールリードレンライン【C】	原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、機関付清水ポンプシールリードレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設(ディーゼル機関)へ影響を及ぼさないため、上位クラス施設(ディーゼル機関)へ影響を与えない。	—	

第6-2-3表 島根原子力発電所2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果及び評価方針(5/8)

上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果及び評価方針	備考
FPCボンブア過渡遮蔽装置分岐ライン【B】	FPCボンブア過渡遮蔽装置分岐ラインが破損した場合でも、接続部であるMV-1は通常遮蔽時「閉」としてフィルタ・ディミネーターを、当該ラインの機能を失うため、上位クラス施設(燃料フレーム系)の機能に影響を与えない。	—	
サンプリングライン【C】	サンプリングランクが破損した場合でも、小口径配管があり影響を緩和であることから、上位クラス施設(燃料フレーム系)の機能に影響を与えない。	—	
吸水管ライナ貫通部【C】	吸水管ライナ貫通部以降の配管は損傷した場合でも、流れる水は燃料フレーム内の機能に影響を与えない。	—	
主蒸気外側隔離弁	主蒸気外側隔離弁の下流側で漏難によって主蒸気系統が遮蔽した場合、疏水口から放散される放散器により、冷却材の漏出量は原子炉冷却管ノズル漏出量の20%以下と算定される。その際にも、原子炉冷却管ノズル漏出量は、段階許可の実験結果においては、実験時ににおいても、水位低下によって心配が現出しないことを確認しているため、実験時に心配となることはない。	—	
海水貯蔵タンク水供給ライン【C】	海水貯蔵タンクが供給ラインが破損した場合でも、水路をブロックショーンチエン隔離時冷却系の機能に影響を与えない。	—	
駆動蒸気入口ドレンライン【B】	駆動蒸気入口ドレンラインが破損した場合でも、原子炉隔離冷却系の起動時に上位クラス施設(原子炉隔離冷却系)の機能に影響を及ぼさない。	—	
ラフチャーディスクドレンライン【C】	ラフチャーディスクドレンラインが破損した場合でも、ラフチャーディスク(S-10)により遮断され、その際にも、原子炉隔離冷却系の機能に影響を及ぼさない。	—	
緊急遮断弁出口ライン【B】	緊急遮断弁出口ラインが遮断して冷却水が放出した場合でも、サーボタンク(TA-1)はT-1Bの位置が低下することによって、隔離弁(OV-1)に対して、サーボタンク(TA-1)が作用するため、シーケンサロック(遮断弁)が遮断する。	—	
燃料ブール冷却系ボンベ室冷却機	燃料ブール冷却系ボンベ室冷却機に対する遮断全性能評価により、燃料ブール冷却系ボンベ室冷却機の機能に影響を与えない。	—	工場計算書添付予定
原子炉冷却系ボンベ室冷却機	原子炉冷却系ボンベ室冷却機に対する遮断全性能評価により、原子炉冷却系ボンベ室冷却機が確保されることを確認する。	—	工場計算書添付予定
サンプリングライン【C】	サンプリングランクが破損した場合でも、小口径配管があり影響は緩和であることから、上位クラス施設(原子炉冷却系)の機能に影響を与えない。	—	

備考

第6-2-7表 6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(6/10)

第6.2-2 表 女川2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果 (7/10)

建屋内上位クラス施設	評価結果	備考
ある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	燃料油ドレンユニットラインは燃料ディタンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。	—
非常用ディーゼル発電設備燃料ディタンク オーバーフローライン【C】	オーバーフローラインは燃料ディタンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。	—
ミスト管【C】	ミスト管が損傷してもオイルミストの排出機能を損なうことはないため、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。	—
補給水ライン【C】	補給水ラインは清水膨張タンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。	—
非常用ディーゼル発電設備清水膨張タンク オーバーフローライン【C】	オーバーフローラインは清水膨張タンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。	—
大気開放ライン【C】	大気開放ラインは清水膨張タンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。	—
非常用ディーゼル発電設備海水ポンプ メカニカルシールリークドレンライン【C】	原子炉機冷却海水ポンプと同様に、メカニカルシールリークドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設の機能に影響を及ぼさないため、上位クラス施設の機能に影響を及ぼさない。	—
非常用ディーゼル発電設備潤滑油ブライミングポンプ	原子炉機冷却海水ポンプと同様に、オイルパンのドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設の機能に影響を及ぼさないため、上位クラス施設の機能に影響を及ぼさない。	—

第 6-2-3 表 島根原子力発電所 2 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果及び評価方針 (6/8)

備考

第 6-2-7 表 6 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(7/10)

第 6-2-7 表 6 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(7/10)

建屋内上位クラス施設 主蒸気系配管	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果 備考
主蒸気ライン【B】	主蒸気ドレンライン【B】	主蒸気外側隔壁弁の下流側で主蒸気系配管が完全破断した場合、破断口からは、破断管及び主蒸気ヘッダを介した健全管より冷却材が外部に流出する。冷却材の流出量は原子炉圧力容器ノズルに設置されている流量制限器により、破断した配管の本数に係わらず定格主蒸気流量の200%に制限される。その際に、主蒸気流量大信号により主蒸気ドレンラインが5秒で全開し、流出は止められるが、事故解析においては、この間に、流出した冷却水によって原子炉圧力容器内の水位が低下することはない。このことから、波及的影響により主蒸気外側隔壁弁の下流側の配管が破損した場合の影響は、原子炉格納容器外で主蒸気系配管が破断を想定した場合の安全解析結果に包絡される。
原子炉隔壁時冷却系配管	蒸気ドレンライン【B】	主蒸気ドレンラインが破損しても、MSトンネル室内の漏えい検知により隔壁弁で隔離できることから、上位の施設(主蒸気ドレン配管)の機能(原子炉圧力容器バウンダー)に影響は与えない。
真空タンクドレンライン【C】	真空タンクドレンライン【C】	原子炉隔壁時冷却系ポンプ起動時は隔壁弁が閉となるたたま、下位クラス施設が破損したとしても上位クラス施設(原子炉隔壁系配管)の機能に影響を及ぼさない。

第 6-2-2 表 女川 2 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(8/10)

建屋内上位クラス施設 非常用ディーゼル発電設備潤滑油サンプタング	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果 備考
発電用ディーゼル発電設備潤滑油フィルタ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関	給油ライン【C】 ミスト管【C】 ドレンライン【C】 吸気ライン【C】 排気ライン【C】 潤滑油補給ライン【C】 ミスト管【C】 吸気ドレンライン【C】	給油ラインは潤滑油サンプタンクの通常油面より上部に接続しておらず、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 ミスト管が損傷してもオイルミストの排出機能を損なうことはないため、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、オイルパンのドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能が直接影響を及ぼさないため、上位クラス施設の機能に影響を与えない。 当該配管が損傷した場合でもディーゼル機関への吸気は絶続することから、下位クラス施設の損傷が上位クラス施設(ディーゼル機関)の機能に影響を与えない。 当該配管が損傷した場合でも、機関付潤滑油ポンプによってオイルレベルが維持され、潤滑油が補給されるため、下位クラス施設の機能に影響を与えない。 原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、燃料油ドレンラインが損傷した場合でもディーゼル機関への吸気は絶続することから、下位クラス施設(ディーゼル機関)へ影響を及ぼさないため、上位クラス施設(ディーゼル機関)の機能に影響を与えない。 ミスト管が損傷した場合でも、機関付潤滑油ポンプによってオイルレベルが維持され、潤滑油が補給されるため、下位クラス施設(ディーゼル機関)の機能に影響を与えない。 原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、吸気ドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス機能に直接影響を及ぼさないため、上位クラス施設(ディーゼル機関)へ影響を及ぼさない。

第 6-2-3 表 島根原子力発電所 2 号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果及び評価方針(7/8)

上位クラス施設 高圧炉心スプレイ補機冷却系配管	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果及び評価方針 備考
中央制御室待避室空気ポンベ配管	サージタンクヘントライン【C】 サージタンクオーバーフローヘントライン【C】 サージタンク補給水ライン【C】 サンブリンクライン【C】 安全弁大気開放ライン【C】 中央制御室待避室空気ポンベ【C】 潤滑油サブタンクヘントライン【C】 一次水膨胀タンクヘントライン【C】 一次水膨胀タンクオーバーフローヘントライン【C】 補給水ライン【C】 貯水槽清い検知器 タービン冷却物冷却水槽	ベンツトランクが破損した場合でも、ベンツト機関の喪失にはならがないため、上位クラス施設(高圧炉心スプレイ補機冷却系)の機能に影響を与えない。 オーバーフローヘントランク上部に接続された機関(高圧炉心スプレイ補機冷却系)の機能に影響を与えない。 補給水ラインはタンク上部に接続されおり、被災しても、貯水槽と被災するタンク(高圧炉心スプレイ補機冷却系)の機能に影響を与えない。 サンブリンクラインが破損した場合でも、小口径配管であり影響は軽微であるといふ。 安全弁大気開放デバイスに対する構造的安全性評価により前段生産保有しているため、上位クラス施設(高圧炉心スプレイ補機冷却系)の機能に影響を与えない。 中央制御室待避室空気ポンベは空気センサーが破損した場合でも、安全弁機能の喪失にはならぬいため、上位クラス施設(高圧炉心スプレイ補機冷却系)の機能に影響を与えない。 ベンツトラインが破損した場合でも、ベンツ機関の喪失にはならぬいため、上位クラス施設(高圧炉心スプレイ補機冷却系)の機能に影響を与えない。 ベンツトラインはタンク上部に接続されおり、被災しても、貯水槽と被災するタンク(高圧炉心スプレイ補機冷却系)の機能に影響を与えない。 オーバーフローヘントラインはタンク上部に接続されおり、被災しても、貯水槽と被災するタンク(高圧炉心スプレイ補機冷却系)の機能に影響を与えない。 補給水ラインはタンク上部に接続されおり、被災しても、貯水槽と被災するタンク(高圧炉心スプレイ補機冷却系)の機能に影響を与えない。 ※1 ※1 ※1

備考

第6-2-7表 6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(8/10)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	建屋内上位クラス施設 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果 S A運用時に当該配管の隔離弁を開めたため、下位クラス施設(サブレッショングブル凈化系ライン)が破損したとしても上位クラス施設(高圧炉心注水系配管)の機能に影響を与えない。	備考
高压炉心注水系配管	サブレッショングブル凈化系ライン 【B】	常用負荷ライン【C】 常用負荷戻りライン【C】 サブレッショングブル凈化系ボンブ軸受冷却ライン【B】	原子炉補機冷却海水系サーボタンクの“水位低”による信号により、下流側の弁(緊急遮断弁)により常用系と非常用系が分離できることから、下位クラス施設(原子炉補機冷却海水系配管(非常用系))が損傷したとしても、上位クラス施設(原子炉補機冷却海水系配管)への影響はない。 小口径配管のため、損傷しても影響は軽微であることから上位クラス施設(原子炉補機冷却海水系配管)への影響はない。
原子炉補機冷却海水系配管	屋外放水ピットライン【C】 原子炉補機冷却海水系ポンプケーブンライン【C】 原子炉補機冷却海水系ポンプブローオフライン【C】	屋外放水ピットライン【C】 原子炉補機冷却海水系ポンプケーブンライン【C】 原子炉補機冷却海水系ポンプブローオフライン【C】	放水ピットに流出する配管が破損しても放水ピットに流水系に影響を与えない。 ケーシングベンチラインが破損した場合でも、上位クラス施設(ポンプ)の機能に影響を与えない。 プロオフラインが破損した場合でも、上位クラス施設(ポンプ)の機能に影響を与えない。
原子炉補機冷却海水系配管			
第6-2-2表 女川2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(9/10)	建屋内上位クラス施設 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果 原子炉補機冷却海水ボンブと同様に、機関付清水ポンプシールリードレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設(ディーゼル機関)へ影響を与えない。 燃料ドレンユニットラインは燃料ディタンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 オーバーフローインは燃料ディタンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。 ミスト管が損傷してもオイルミストの排出機能を損なうことはないため、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。	備考
高压炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 高压炉心スプレイ系ディーゼル機関	機関付清水ボンブシールリードレンライン【C】	燃料油ドレンユニットライン【C】	
高压炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料 料ディタンク	オーハーフローライン【C】	ミスト管【C】	
高压炉心スプレイ系ディーゼル発電設備清 水影張タンク	補給水ライン【C】 オーハーフローライン【C】	大気開放ライン【C】	オーハーフローラインは清水膨張タンクの通常水位より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。
高压炉心スプレイ系ディーゼル発電設備清 水加熱器ボンブ	メカニカルシールリードレンライ ン【C】		オーハーフローラインは機関付清水ボンブと同様に、メカニカルシールリードレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設(タンク)の機能に影響を与えない。
高压炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤 滑油フライミングポンプ	オイルハンドレンライン【C】		原子炉補機冷却海水ボンブと同様に、上位クラス施設(ポンプ)へ影響を与えない。 原子炉補機冷却海水ボンブと同様に、オイルハンドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設の機能に影響を与えない。
第6-2-3表 島根原子力発電所2号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果及び評価方針(8/8)	上位クラス施設 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス タービン動物油えい換知器	評価結果及び評価方針 ※1 計画的な設置状況を確認後実施 ※1	備考 ※1

第6-2-7表 6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(9/10)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋内上位クラス施設</th><th>波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等</th><th>評価結果</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>復水補給水系配管</td><td>復水補給水系ライン【B】 【1】：耐震クラス 復水補給水系施設（復水補給水系配管）の機能に影響を及ぼすことはない。</td><td>S A時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラスではない。</td><td></td></tr> <tr> <td>制御棒駆動系供給ライン【B】 制御棒駆動系戻りライン【B】 試料採取系ライン【C】</td><td>SA時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を与えない。 隔壁駆動系戻りラインは、エレベーション的にそれ以上先まで系統水がないことから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を与えない。</td><td>隔壁駆動系戻りラインは、エレベーション的にそれ以上先まで系統水がないことから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を与えない。</td><td></td></tr> <tr> <td>原子炉冷却材净化系・燃料プール冷却淨化系ろ過装置補給ライン【B】 タンクベント処理系ライン（二次格納施設ハウジング）【C】</td><td>S A時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を及ぼさない。</td><td>S A時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を及ぼさない。</td><td></td></tr> <tr> <td>高压窒素ガス供給系配管 非常用ディーゼル発電設備燃料油系・潤滑油系・始動空気及び吸排気系・冷却水系配管</td><td>窒素ガスボンベ接続ライン【1】 排気ライン（建屋外）【C】 排気設備</td><td>タンクベント処理系配管が破損しても、原子炉区城換気空調系隔壁信号により隔壁弁が“閉”となり、二次格納施設より窒素ガスボンベ側については可搬式であり、可搬ボンベ接続前は“閉”運用であることから、上位クラス施設に影響はない。 隔壁が破損しても屋外に非気する機能を担なうものではないことから、上位クラス施設（非常用ディーゼル発電設備）始動空気及び吸排気系配管）の機能に影響を及ぼさない。</td><td></td></tr> </tbody> </table>	建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等	評価結果	備考	復水補給水系配管	復水補給水系ライン【B】 【1】：耐震クラス 復水補給水系施設（復水補給水系配管）の機能に影響を及ぼすことはない。	S A時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラスではない。		制御棒駆動系供給ライン【B】 制御棒駆動系戻りライン【B】 試料採取系ライン【C】	SA時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を与えない。 隔壁駆動系戻りラインは、エレベーション的にそれ以上先まで系統水がないことから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を与えない。	隔壁駆動系戻りラインは、エレベーション的にそれ以上先まで系統水がないことから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を与えない。		原子炉冷却材净化系・燃料プール冷却淨化系ろ過装置補給ライン【B】 タンクベント処理系ライン（二次格納施設ハウジング）【C】	S A時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を及ぼさない。	S A時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を及ぼさない。		高压窒素ガス供給系配管 非常用ディーゼル発電設備燃料油系・潤滑油系・始動空気及び吸排気系・冷却水系配管	窒素ガスボンベ接続ライン【1】 排気ライン（建屋外）【C】 排気設備	タンクベント処理系配管が破損しても、原子炉区城換気空調系隔壁信号により隔壁弁が“閉”となり、二次格納施設より窒素ガスボンベ側については可搬式であり、可搬ボンベ接続前は“閉”運用であることから、上位クラス施設に影響はない。 隔壁が破損しても屋外に非気する機能を担なうものではないことから、上位クラス施設（非常用ディーゼル発電設備）始動空気及び吸排気系配管）の機能に影響を及ぼさない。		
建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等	評価結果	備考																			
復水補給水系配管	復水補給水系ライン【B】 【1】：耐震クラス 復水補給水系施設（復水補給水系配管）の機能に影響を及ぼすことはない。	S A時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラスではない。																				
制御棒駆動系供給ライン【B】 制御棒駆動系戻りライン【B】 試料採取系ライン【C】	SA時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を与えない。 隔壁駆動系戻りラインは、エレベーション的にそれ以上先まで系統水がないことから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を与えない。	隔壁駆動系戻りラインは、エレベーション的にそれ以上先まで系統水がないことから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を与えない。																				
原子炉冷却材净化系・燃料プール冷却淨化系ろ過装置補給ライン【B】 タンクベント処理系ライン（二次格納施設ハウジング）【C】	S A時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を及ぼさない。	S A時に隔壁弁を“閉”運用となることから、上位クラス施設（復水補給水系配管）の機能に影響を及ぼさない。																				
高压窒素ガス供給系配管 非常用ディーゼル発電設備燃料油系・潤滑油系・始動空気及び吸排気系・冷却水系配管	窒素ガスボンベ接続ライン【1】 排気ライン（建屋外）【C】 排気設備	タンクベント処理系配管が破損しても、原子炉区城換気空調系隔壁信号により隔壁弁が“閉”となり、二次格納施設より窒素ガスボンベ側については可搬式であり、可搬ボンベ接続前は“閉”運用であることから、上位クラス施設に影響はない。 隔壁が破損しても屋外に非気する機能を担なうものではないことから、上位クラス施設（非常用ディーゼル発電設備）始動空気及び吸排気系配管）の機能に影響を及ぼさない。																				
女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋内上位クラス施設</th><th>波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等</th><th>評価結果</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽油タンク</td><td>給油ライン【C】 ミスト管【C】 燃料油戻りライン【C】</td><td>給油ラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない、ミスト管は軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 燃料油戻りラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。</td><td></td></tr> <tr> <td>原子炉棟換気空調系ダクト（二次格納施設ハウジング）</td><td>換気空調系ダクト【C】 主復水器ライン（蒸気）【B】 燃料プール補給水系ライン【B】</td><td>下位クラスの換気空調系ダクトが損傷した場合でも、隔壁弁により二次格納施設が隔壁弁を閉操作し隔壁することから、上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。</td><td></td></tr> <tr> <td>高压代替注水系配管</td><td>グランドドレンライン【B】 給油ライン【C】 ミスト管【C】 燃料油戻りライン【C】</td><td>SA運用時に当該配管の隔壁弁を閉操作し隔壁することから、上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。 原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、グランドドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 給油ラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 ミスト管は軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 燃料油戻りラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。</td><td></td></tr> <tr> <td>ガススタービン発電設備燃料タンク</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等	評価結果	備考	軽油タンク	給油ライン【C】 ミスト管【C】 燃料油戻りライン【C】	給油ラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない、ミスト管は軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 燃料油戻りラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。		原子炉棟換気空調系ダクト（二次格納施設ハウジング）	換気空調系ダクト【C】 主復水器ライン（蒸気）【B】 燃料プール補給水系ライン【B】	下位クラスの換気空調系ダクトが損傷した場合でも、隔壁弁により二次格納施設が隔壁弁を閉操作し隔壁することから、上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。		高压代替注水系配管	グランドドレンライン【B】 給油ライン【C】 ミスト管【C】 燃料油戻りライン【C】	SA運用時に当該配管の隔壁弁を閉操作し隔壁することから、上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。 原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、グランドドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 給油ラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 ミスト管は軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 燃料油戻りラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。		ガススタービン発電設備燃料タンク				
建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等	評価結果	備考																			
軽油タンク	給油ライン【C】 ミスト管【C】 燃料油戻りライン【C】	給油ラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない、ミスト管は軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 燃料油戻りラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。																				
原子炉棟換気空調系ダクト（二次格納施設ハウジング）	換気空調系ダクト【C】 主復水器ライン（蒸気）【B】 燃料プール補給水系ライン【B】	下位クラスの換気空調系ダクトが損傷した場合でも、隔壁弁により二次格納施設が隔壁弁を閉操作し隔壁することから、上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。																				
高压代替注水系配管	グランドドレンライン【B】 給油ライン【C】 ミスト管【C】 燃料油戻りライン【C】	SA運用時に当該配管の隔壁弁を閉操作し隔壁することから、上位クラスの系統機能へ影響を及ぼさない。 原子炉補機冷却海水ポンプと同様に、グランドドレンラインが損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 給油ラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 ミスト管は軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。 燃料油戻りラインは軽油タンクの通常油面より上部に接続しており、損傷した場合でも、上位クラス施設（タンク）の機能に影響を与えない。																				
ガススタービン発電設備燃料タンク																						
島根原子力発電所 2号炉																						
			備考																			

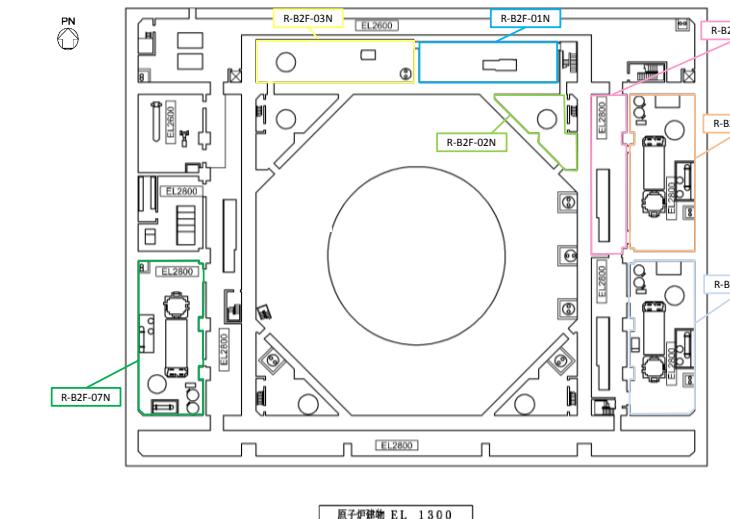
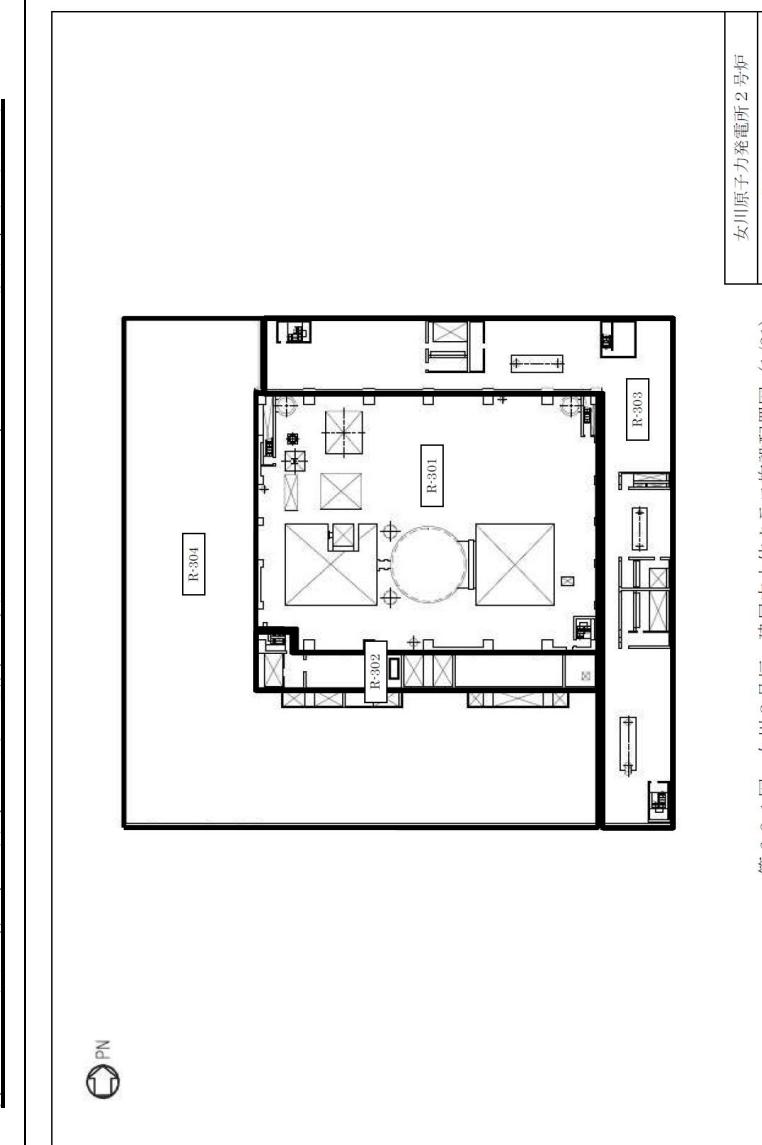
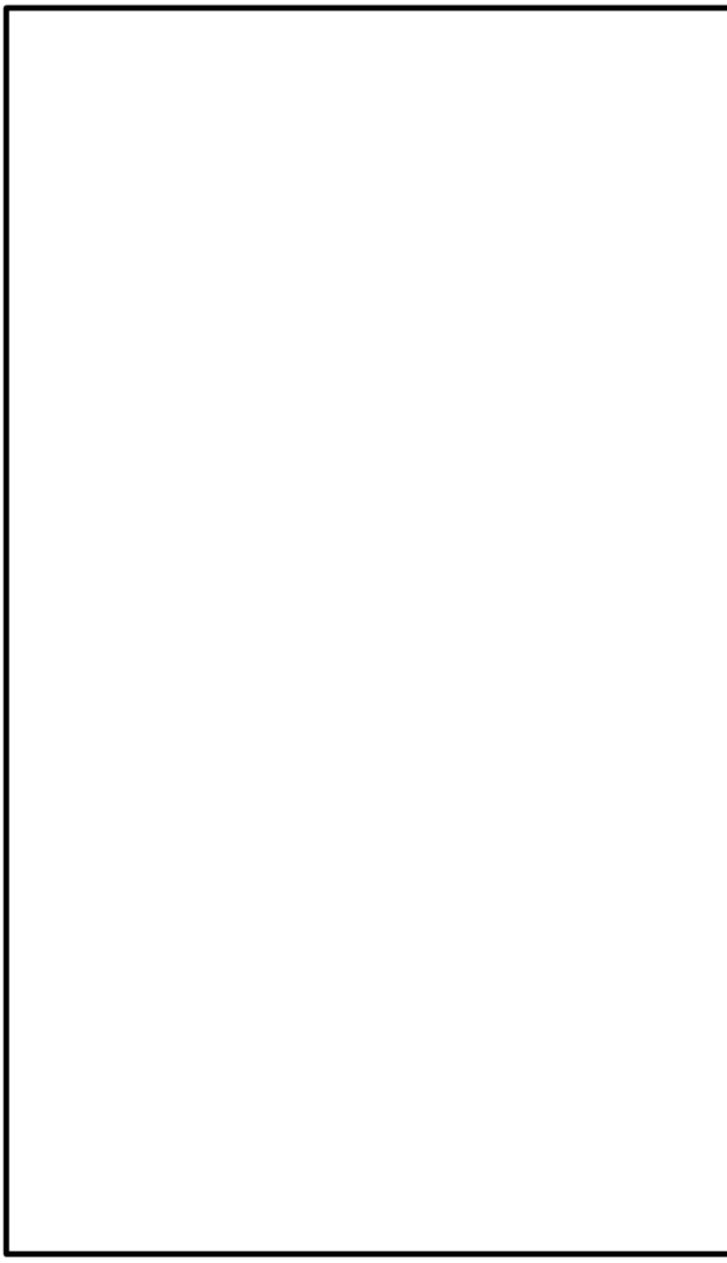
第6-2-7表 6号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果(10/10)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
<p>建屋内上位クラス施設 波及的影響を及ぼすおそれ のある下位クラス接続配管等 【A】：耐震クラス</p> <p>原子炉・タービン区域換気空調系 ダクト・配管</p> <p>外部補給水ライン【B】</p> <p>大気開放ライン【B】</p> <p>オーバーフローライン【B】</p> <p>復水移送ポンプ</p> <p>燃料プール冷却浄化系ポンプ</p> <p>高压代替注水系配管</p>	<p>原子炉建屋空調ダクト (二次格納施設バウンダリ) 【C】</p> <p>空調ダクトが破損により二次格納施設は隔離されるため、二次格納施設バウンダリの機能に影響はない。</p> <p>外部補給水ラインがタンクの通常水位より上部に接続されていることから、純水補給水ラインが破損した場合でも、上位クラス施設に影響を及ぼすことはない(タンク内の水が流出することはない)。</p> <p>大気開放ラインは、破損してもメントの機能を担なうことが無いことから、上位クラス施設(復水貯蔵槽)の機能に影響を与えない。</p> <p>オーバーフローインは復水貯蔵槽の通常水位より上部に接続しており、破損した場合でも、上位クラス施設の機能に影響を及ぼすことはない(タンク内の水が流出することはない)。</p> <p>メカニカルシールドレンラインが破損した場合でも、上位クラス施設(ポンプ)の機能に影響を与えない。</p> <p>タービン排気側蒸気ドレンライン【B】</p>	<p>評価結果</p> <p>評価結果</p> <p>評価結果</p> <p>評価結果</p> <p>評価結果</p> <p>評価結果</p>				

第6-2-9表 6号及び7号炉 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部の評価結果

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 7号炉分（第6-2-8表）については、省略する </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">建屋内上位クラス施設</th><th style="text-align: center;">波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス</th><th style="text-align: center;">評価結果</th><th style="text-align: center;">備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">中央制御室待避室 空気ボンベ陽圧化装置配管</td><td style="text-align: center;">中央制御室待避室 空気ボンベ陽圧化装置（空気ボンベ）【-1】</td><td style="text-align: center;">接続部より空気ボンベ側については可搬式であり、系統側圧力低下が確認されば隔離してボンベを交換可能であることから、上位クラス施設（空気ボンベ陽圧化装置配管）の機能に影響はない。</td><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 陽圧化装置配管</td><td style="text-align: center;">5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）【-1】</td><td style="text-align: center;">接続部より空気ボンベ側については可搬式であり、系統側圧力低下が確認されば隔離してボンベを交換可能であることから、上位クラス施設（陽圧化装置配管）の機能に影響はない。</td><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待避場所) 陽圧化装置配管</td><td style="text-align: center;">5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待避場所）陽圧化装置（空気ボンベ）【-1】</td><td style="text-align: center;">接続部より空気ボンベ側については可搬式であり、系統側圧力低下が確認されば隔離してボンベを交換可能であることから、上位クラス施設（陽圧化装置配管）の機能に影響はない。</td><td style="text-align: center;">—</td></tr> </tbody> </table>	建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考	中央制御室待避室 空気ボンベ陽圧化装置配管	中央制御室待避室 空気ボンベ陽圧化装置（空気ボンベ）【-1】	接続部より空気ボンベ側については可搬式であり、系統側圧力低下が確認されば隔離してボンベを交換可能であることから、上位クラス施設（空気ボンベ陽圧化装置配管）の機能に影響はない。	—	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 陽圧化装置配管	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）【-1】	接続部より空気ボンベ側については可搬式であり、系統側圧力低下が確認されば隔離してボンベを交換可能であることから、上位クラス施設（陽圧化装置配管）の機能に影響はない。	—	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待避場所) 陽圧化装置配管	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待避場所）陽圧化装置（空気ボンベ）【-1】	接続部より空気ボンベ側については可搬式であり、系統側圧力低下が確認されば隔離してボンベを交換可能であることから、上位クラス施設（陽圧化装置配管）の機能に影響はない。	—			
建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス接続配管等 【1】：耐震クラス	評価結果	備考																
中央制御室待避室 空気ボンベ陽圧化装置配管	中央制御室待避室 空気ボンベ陽圧化装置（空気ボンベ）【-1】	接続部より空気ボンベ側については可搬式であり、系統側圧力低下が確認されば隔離してボンベを交換可能であることから、上位クラス施設（空気ボンベ陽圧化装置配管）の機能に影響はない。	—																
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (対策本部) 陽圧化装置配管	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）【-1】	接続部より空気ボンベ側については可搬式であり、系統側圧力低下が確認されば隔離してボンベを交換可能であることから、上位クラス施設（陽圧化装置配管）の機能に影響はない。	—																
5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 (待避場所) 陽圧化装置配管	5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待避場所）陽圧化装置（空気ボンベ）【-1】	接続部より空気ボンベ側については可搬式であり、系統側圧力低下が確認されば隔離してボンベを交換可能であることから、上位クラス施設（陽圧化装置配管）の機能に影響はない。	—																

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>6.3 建屋内における損傷、転倒及び落下等による影響検討結果</p> <p>6.3.1 抽出手順</p> <p>机上検討及び現地調査をもとに、建屋内上位クラス施設に対して、損傷、転倒及び落下等により影響を及ぼす可能性のある下位クラス施設を抽出する。なお、机上検討は上位クラス施設周辺の下位クラス施設の転倒及び落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置されていることを確認する。また、上位クラス施設に対して、下位クラス施設が明らかに影響を及ぼさない程度の大きさ、重量等である場合は影響無しと判断する。</p> <p>建屋内上位クラス施設の配置図を第6-3-1 図～第6-3-3 図に示す（配置図上の番号は第4-2-1 表～第4-2-3 表の整理番号に該当する）。原子炉建屋クレーンの6 号炉の位置関係概要図を第6-3-4 図に、7 号炉の位置関係概要図を第6-3-5 図に示す。燃料取替機の6 号炉の位置関係概要図を第6-3-6 図に、7 号炉の位置関係概要図を第6-3-7 図に示す。原子炉ウェル遮蔽プラグの6 号炉の位置関係概要図を第6-3-8 図に、7 号炉の位置関係概要図を第6-3-9 図に示す。原子炉遮蔽壁の位置関係概要図を第6-3-10 図に示す。</p> <p>6.3.2 下位クラス施設の抽出結果</p> <p>第5-3 図のフローのa に基づいて抽出された下位クラス施設について抽出したものを見たものを第6-3-1 表～第6-3-3 表に示す。表中では、原子炉建屋をR/B、タービン建屋をT/B、コントロール建屋をC/B、及び廃棄物処理建屋をRw/Bと表記する。なお、机上検討のみにより評価した施設を第6-3-1表～第6-3-3 表の備考にて示す。</p> <p>6.3.3 耐震評価方針</p> <p>6.3.2 で抽出した建屋内下位クラス施設の評価方針について、第6-3-4表及び第6-3-5 表に示す。</p>	<p>6.3 建屋内における施設の損傷、転倒、落下等による影響検討結果</p> <p>6.3.1 抽出手順</p> <p>机上検討及び現地調査を基に、建屋内上位クラス施設に対して、損傷、転倒、落下等により影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。</p> <p>建屋内上位クラス施設の配置図を第 6.3-1 図に示す（配置図上のエリア番号は第 4-2 表の設置場所に該当する）。原子炉建屋クレーンの位置関係概要図を第 6.3-2 図に、燃料交換機の位置関係概要図を第 6.3-3 図に、制御棒貯蔵ハンガ、制御棒貯蔵ラック及び燃料チャンネル着脱機の位置関係概要図を第 6.3-4 図に、原子炉ウェル遮蔽プラグ及び原子炉遮蔽壁の位置関係概要図を第 6.3-5 図に示す。</p> <p>6.3.2 下位クラス施設の抽出結果</p> <p>第 5.3-1 図のフローの a に基づいて、上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出した結果を第 6.3-1 表に示す。</p> <p>6.3.3 耐震評価方針</p> <p>6.3.2 項で抽出した建屋内下位クラス施設の評価方針について、第 6.3-2 表に示す。</p>	<p>6.3 建物内における損傷、転倒、落下等による影響検討結果</p> <p>6.3.1 抽出手順</p> <p>机上検討及び現地調査をもとに、建物内上位クラス施設に対して、損傷、転倒、落下等により影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。なお、机上検討は上位クラス施設周辺の下位クラス施設の転倒及び落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しない離隔距離をとって配置されていることを確認する。また、上位クラス施設に対して、下位クラス施設が影響を及ぼさない程度の大きさ、重量等である場合は影響無しと判断する。</p> <p>建物内上位クラス施設の配置図を第 6-3-1 図に示す。（配置図上の番号は第 4-2 表の整理番号に該当する）。建物内主要クレーンの位置関係概要図を第 6-3-2 図に示す。原子炉ウェルシールドプラグ及びガンマ線遮蔽壁の位置関係概要図を第 6-3-3 図に示す。燃料プール内外の上位クラス施設と下位クラス施設の位置関係概要図を第 6-3-4 図に、原子炉補機冷却系熱交換器等の上位クラス施設と耐火障壁の位置関係概要図を第 6-3-5 図に示す。</p> <p>6.3.2 下位クラス施設の抽出結果</p> <p>第 5-3 図のフローの a に基づいて抽出された下位クラス施設を第 6-3-1 表に示す。表中では原子炉建物を R/B、タービン建物を T/B、廃棄物処理建物を R w/B、制御室建物を C/B、緊急時対策所を E/B、ガスタービン発電機建物を G T/B、低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽を F L/H、第 1 ベントフィルタ格納槽を F V/H と表記する。なお、机上検討のみにより評価した施設を第 6-3-1 表の備考にて示す。</p> <p>6.3.3 影響検討結果</p> <p>6.3.2 で抽出した建物内下位クラス施設の評価方針について、第 6-3-2 表に示す。</p>	



R-B2F-01N	
整理番号	上位クラス施設
E033	原子炉隔離時冷却ポンプ
E034	原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン
V038	炉心タービン蒸気入口弁 (W221-34)
1013	原子炉隔離時冷却ポンプ出入口流量
R-B2F-02N	
整理番号	上位クラス施設
E019	残留熱除去ポンプ (A)
1010	残留熱除去ポンプ出入口流量 (A)
R-B2F-03N	
整理番号	上位クラス施設
E021	残留熱除去ポンプ (C)
E030	高圧原子炉代用注水ポンプ
1012	残留熱除去ポンプ出入口流量 (C)
1016	高圧原子炉代用注水流量
R-B2F-04N	
整理番号	上位クラス施設
E074	非常用ディーゼル発電機ディーゼル機関 (A)
E076	非常用ディーゼル発電機非常調速装置 (A)
E078	非常用ディーゼル発電機非常調速装置 (A)
E080	非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ (A)
E082	非常用ディーゼル発電機空気だめ (A)
E088	非常用ディーゼル発電機 (A)
V033	RCW A1-DG 冷却水出口弁 (W214-12A)
V035	RCW A2-DG 冷却水出口弁 (W214-13A)

R-B2F-05N	
整理番号	上位クラス施設
B025	A-ディーゼル発電機制御盤 (2-222041)
B026	A-ディーゼル発電機自動起動圧調整部盤 (2-222042)
B027	A-ディーゼル発電機起動部盤 (2-222043)
B028	A-ディーゼル発電機リクトル盤 (2-222044)
B029	A-ディーゼル発電機整流器用変圧器盤 (2-222045)
B030	A-ディーゼル発電機和流器盤 (2-222046)
B031	A-ディーゼル発電機中性点接地装置盤 (2-222047)
B032	非常用ディーゼルコントロールセンタ盤 (2A-DG-C/C)
R-B2F-06N	
整理番号	上位クラス施設
E075	非常用ディーゼル発電機ディーゼル機関 (B)
E077	非常用ディーゼル発電機急速起動装置 (B)
E079	非常用ディーゼル発電機非常調速装置 (B)
E081	非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ (B)
E083	非常用ディーゼル発電機空気だめ (B)
E087	非常用ディーゼル発電機 (B)
V034	RCW B1-DG 冷却水出口弁 (W214-12B)
V036	RCW B2-DG 冷却水出口弁 (W214-13B)
R-B2F-07N	
整理番号	上位クラス施設
E088	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディーゼル機関
E089	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機調速装置
E090	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプ
E091	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ
E092	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
E094	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

第 6-3-1 図 島根原子力発電所 2号炉 屋内上位クラス施設配置

エリア図 (1/15)

・施設配置の相違
【柏崎 6/7, 女川 2】
施設配置はプラント固有となるため、以降の比較は省略するが、変更ページのみ記載する

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)						女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版)						島根原子力発電所 2号炉						備考											
第6-3-1表 柏崎刈羽原子力発電所6号炉 建屋内上位クラス施設へ波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (1/15)												第6.3-1 表 女川2号炉 建屋内上位クラス施設へ波及的影響 (損傷、転倒、落下等) を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (1/19)																	
第6-3-1表 島根原子力発電所2号炉 建物内上位クラス施設へ波及的影響 (損傷・転倒・落下等) を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (1/7)												第6-3-1表 島根原子力発電所2号炉 建物内上位クラス施設へ波及的影響 (損傷・転倒・落下等) を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (1/7)																	
整理番号	建屋内上位クラス施設	区分	設置位置	波及的影響をおそれのある下位クラス施設	波及的影響のおそれ (○: 有, ×: 無)	備考	整理番号	屋内上位クラス施設 (機器・配管)	区分	設置建屋	波及的影響をおそれのある下位クラス施設	波及的影響のおそれ (○: 有, ×: 無)	備考	整理番号	建屋内上位クラス施設	区分	設置建屋	エリア	波及的影響をおそれ (○: 有, ×: 無)	備考									
E6-E001	炉心支持構造物	Sクラス	R/B	—	×	※1	E001	燃料集合体	Sクラス	R/B	—	×	*1	E001	燃料集合体	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○	E4								
E6-E002	原子炉圧力容器	Sクラス SA施設	R/B	原子炉遮蔽壁	○	※1	E002	原子炉圧力容器	Sクラス SA施設	R/B	原子炉遮蔽壁	○	*2	E002	炉心支持構造物	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○	E4								
E6-E003	原子炉圧力容器支持構造物	Sクラス	R/B	—	×	※2	E003	原子炉圧力容器	Sクラス SA施設	R/B	—	×	*1	E003	原子炉圧力容器	Sクラス	R/B	PCP/F	ダメージ被災部	○	E1								
E6-E004	原子炉圧力容器付属構造物	Sクラス	R/B	—	×	※3	E004	原子炉圧力容器支持構造物	Sクラス SA施設	R/B	—	×	*3	E004	原子炉圧力容器付属構造物	Sクラス	R/B	PCP/F	—	×	E2								
E6-E005	原子炉圧力容器内部構造物	Sクラス SA施設	R/B	—	×	※4	E005	原子炉圧力容器内部構造物	Sクラス SA施設	R/B	—	×	*3	E005	原子炉圧力容器内部構造物	Sクラス	R/B	PCP/F	—	×	E3								
E6-E006	使用済燃料貯蔵プール	Sクラス SA施設	R/B	原子炉建屋クレーン	○		E006	原子炉建屋クレーン	Sクラス SA施設	R/B	—	×	*1	E006	原子炉建屋由立機クレーン	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○									
				燃料取替機	○																								
E6-E007	キャスクピット	Sクラス	R/B	原子炉建屋クレーン	○		E007	使用済燃料プール	Sクラス SA施設	R/B	燃料取替機	○		E007	燃料プール	Sクラス SA施設	R/B	R-ICF-102N	制御室・操作室・ヘリコプター停泊場	○									
				燃料取替機	○																								
E6-E008	使用済燃料貯蔵ラック	Sクラス	R/B	原子炉建屋クレーン	○		E008	使用済燃料貯蔵ラック	Sクラス	R/B	燃料取替機	○		E008	キャスクピット	Sクラス	R/B	R-ICF-102N	原子炉建屋クレーン	○									
				燃料取替機	○																								
E6-E009	制御棒・破損燃料貯蔵ラック	Sクラス	R/B	原子炉建屋クレーン	○		E009	制御棒・破損燃料貯蔵ラック	Sクラス	R/B	燃料取替機	○		E009	制御棒・破損燃料貯蔵ラック	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○									
				燃料取替機	○																								
E6-E010	原子炉冷却材再循環ポンプ	Sクラス	R/B	—	×		E010	原子炉再循環ポンプ	Sクラス	R/B	—	×		E010	原子炉再循環ポンプ	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E011	半蒸気逃がし安全弁自動減圧機 用アキュムレータ	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E011	半蒸気逃がし安全弁自動減圧機 用アキュムレータ	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E011	半蒸気逃がし安全弁自動減圧機 用アキュムレータ	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E012	半蒸気逃がし安全弁逃がし弁機 用アキュムレータ	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E012	半蒸気逃がし安全弁逃がし弁機 用アキュムレータ	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E012	半蒸気逃がし安全弁逃がし弁機 用アキュムレータ	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E013	半蒸気逃がし安全弁逃がし弁機 用アキュムレータ (原子炉格納容器内側)	Sクラス	R/B	—	×		E013	半蒸気逃がし安全弁逃がし弁機 用アキュムレータ	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E013	半蒸気逃がし安全弁逃がし弁機 用アキュムレータ (原子炉格納容器内側)	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E014	半蒸気逃がし安全弁逃がし弁機 用アキュムレータ (原子炉格納容器外側)	Sクラス	R/B	—	×		E014	半蒸気第一隔壁用アキュムレータ	Sクラス	R/B	—	×		E014	半蒸気第一隔壁用アキュムレータ	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E015	残留熱除去系熱交換器	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E015	半蒸気第二隔壁用アキュムレータ	Sクラス	R/B	—	×		E015	半蒸気第二隔壁用アキュムレータ	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E016	残留熱除去系ポンプ	Sクラス	R/B	—	×		E016	半蒸気系配管	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E016	半蒸気系配管	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E017	残留熱除去系封水ポンプ	Sクラス	R/B	—	×		E017	復水給水系配管	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E017	復水給水系配管	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E018	残留熱除去系熱交換器	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E018	残留熱除去系熱交換器	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E018	残留熱除去系熱交換器	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E019	高圧炉心注水系ポンプ	Sクラス	R/B	—	×		E019	高圧炉心注水系ポンプ	Sクラス	R/B	—	×		E019	高圧炉心注水系ポンプ	Sクラス	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E020	高圧炉心注水系ストレーナ	Sクラス	R/B	—	×		E020	高圧炉心注水系ストレーナ	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E020	高圧炉心注水系ストレーナ	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E021	高圧炉心注水系配管	Sクラス	R/B	—	×		E021	高圧炉心注水系配管	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E021	高圧炉心注水系配管	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E022	原子炉隔壁時冷却系ポンプ駆動用アキュムレータ	Sクラス	R/B	—	×		E022	高圧炉心スプレイ系ポンプ駆動用アキュムレータ	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E022	高圧炉心スプレイ系ポンプ駆動用アキュムレータ	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E023	原子炉隔壁時冷却系真空タンク	Sクラス	R/B	—	×		E023	高圧炉隔壁時冷却系真空タンク	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E023	高圧炉隔壁時冷却系真空タンク	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E024	原子炉隔壁時冷却系セバレータ	Sクラス	R/B	—	×		E024	高圧炉隔壁時冷却系セバレータ	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E024	高圧炉隔壁時冷却系セバレータ	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
E6-E025	原子炉隔壁時冷却系パロメトリックコンデンサー	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E025	低圧炉心スプレイ系配管	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E025	低圧炉心スプレイ系配管	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
							E027	低圧炉心スプレイ系配管	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E027	原子炉隔壁時冷却系ポンプ駆動用タービン	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
							E028	原子炉隔壁時冷却系ポンプ	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E028	原子炉隔壁時冷却系ポンプ駆動用タービン	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									
							E029	原子炉隔壁時冷却系ポンプ駆動用タービン	Sクラス SA施設	R/B	—	×		E029	原子炉隔壁時冷却系ポンプ駆動用タービン	Sクラス SA施設	R/B	PCP/F	—	○									

第 6-3-4 表 6 号炉 建屋内施設の評価方針 (1/2)

備考	評価方針	工認計算書添付予定
建屋内上位グラス施設 の波及的影響を及ぼすおそれ のある下位グラス施設	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、原子炉遮蔽壁が転倒しないことを確認する。	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、原子炉遮蔽壁が転倒しないことを確認する。 建屋内上位グラス施設 の波及的影響を及ぼすおそれ のある下位グラス施設
・原子炉圧力容器 ・原子炉貯蔵ブール ・使用清燃料貯蔵ブール ・キヤスクピット ・使用清燃料貯蔵ブック ・制御棒・破壊燃料貯蔵ラック ・燃料ブール冷却浄化系配管 ・燃料の触媒式水素再結合器 ・静的燃料ブール冷却浄化系スキマーサージタ ンク ・燃料ブール冷却浄化系使用清燃料貯蔵 ・アール散水水管逆止弁 ・燃料取替エア貯蔵ブール温度(SA 広域) ・燃料取替エア貯蔵ブール水位(SA 広域) ・使用清燃料貯蔵ブール温度(SA) ・使用清燃料貯蔵ブール水位(SA) ・使用清燃料貯蔵ブール温度(SA) ・使用清燃料貯蔵ブール水位(SA) ・使用清燃料貯蔵ブール温度(低レンジ) ・使用清燃料貯蔵ブール放電線モニタ (高レンジ)	原子炉建屋 クレーン	工認計算書添付予定

第6.3-2 表 女川2号炉 建屋内施設の損傷、転倒、落下等の影響に対する評価方針 (1/5)

建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
原子炉圧力容器	原子炉遮蔽壁	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、原子炉遮蔽壁が損傷及び転倒しないことを確認する。	工認計算書対象
使用清燃料プール 使用清燃料貯蔵ラック 制御棒・破損燃料貯蔵ラック 燃料プール冷却浄化系配管 スキマサーボジタンク 静的の触媒式水素再結合装置 FPC 燃料プール注入逆止弁 RCW サーボジタンク非常用補給水弁 非常用ガス処理系入口弁	原子炉建屋クレーン 基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、原子炉建屋クレーンが転倒及び落下しないことを確認する。	工認計算書対象	
使用清燃料プール 使用清燃料貯蔵ラック 制御棒・破損燃料貯蔵ラック 燃料プール冷却浄化系配管 燃料交換機 スキマサーボジタンク FPC 燃料プール注入逆止弁	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、燃料交換機が転倒及び落下しないことを確認する。	工認計算書対象	

島根原子力発電所 2号炉

び評価方針（損傷・転倒・落下等）			
建物内上位クラス施設	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
原子炉圧力容器	ガンマ線遮蔽壁	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、ガンマ線遮蔽壁が転倒しないことを確認する。	工認計算書添付予定
燃料ブール キャスク置場 使用済燃料貯蔵ラック 制御棒・破損燃料貯蔵ラック スキママージャンク 静的燃焼冷却系取扱装置 燃料ブール冷却系配管 燃料ブール水位・温度（S A） 燃料ブール水位（S A）	原子炉建物天井クレーン	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、原子炉建物天井クレーンが転倒及び落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
燃料ブール キャスク置場 使用済燃料貯蔵ラック 制御棒・破損燃料貯蔵ラック スキママージャンク 燃料ブール冷却系配管 燃料ブール水位・温度（S A） 燃料ブール水位（S A）	燃料取替機	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、燃料取替機が転倒及び落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
燃料ブール キャスク置場 使用済燃料貯蔵ラック 制御棒・破損燃料貯蔵ラック スキママージャンク 燃料ブール冷却系配管 燃料ブール水位・温度（S A） 燃料ブール水位（S A）	制御棒貯蔵ハンガ	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、制御棒貯蔵ハンガが転倒及び落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
燃料ブール キャスク置場 使用済燃料貯蔵ラック 制御棒・破損燃料貯蔵ラック スキママージャンク 燃料ブール冷却系配管 燃料ブール水位・温度（S A） 燃料ブール水位（S A）	チャンネル着脱装置	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、チャンネル着脱装置が転倒及び落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
原子炉補機冷却部熱交換器（A1～A3） 原子炉補機冷却部熱交換器（B1～B3） 中央制御室送風機 中央制御室非常用再循環送風機 中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 非常用ガス処理系前段ガス処理装置 非常用ガス処理系後段ガス処理装置	耐火隔壁	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、耐火隔壁が転倒しないことを確認する。	工認計算書添付予定
原子炉格納容器	原子炉ウェルシールドプラグ	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、原子炉ウェルシールドプラグが落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
安全設備制御盤（2-903） 原子炉制御制御盤（2-904-1） 原子炉制御盤（2-905） 4-1起動域モニタ盤（2-910） 4-2起動域モニタ盤（2-918） 出力領域モニタ盤（2-911） プロセス放射器モニタ盤（2-914） AM設備制御盤（2-974） 所内電気盤（2-908）	中央制御室天井照明	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、中央制御室天井照明が落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
燃料ブール 使用済燃料貯蔵ラック	チャンネル取扱ブーム	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、チャンネル取扱ブームが転倒及び落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
原子炉補機冷却系配管	燃料ブール冷却系ポンプ室冷却機	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、燃料ブール冷却系ポンプ室冷却機が転倒しないことを確認する。	工認計算書添付予定
	原子炉净化系補助熱交換器	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、原子炉净化系補助熱交換器が転倒しないことを確認する。	工認計算書添付予定
原子炉補機海水系配管 高圧炉心スプレイ機海水系配管	循環水系配管	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、循環水系配管が転倒及び落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
原子炉補機海水系配管 原子炉補機海水系配管（放水配管）	ターピン機海水系配管	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、ターピン機海水系配管が落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
原子炉補機海水系配管	給水系配管	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、給水系配管が落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
	ターピンヒータドレン系配管	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、ターピンヒータドレン系配管が落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
原子炉補機海水系配管（放水配管）	ターピン機冷却系熱交換器	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、ターピン機冷却系熱交換器が転倒しないことを確認する。	工認計算書添付予定
非常用ガス処理系配管	復水輸送系配管	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、復水輸送系配管が落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
	復水系配管	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、復水系配管が落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定
非常用ガス処理系配管 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料送移系配管 非常用ディーゼル発電機燃料送移系配管（A）	グランド蒸気排ガスフィルタ	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、グランド蒸気排ガスフィルタが転倒しないことを確認する。	工認計算書添付予定
BNR入口隔離弁（AV217-19）	格納容器空気置換排風機	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、格納容器空気置換排風機が転倒しないことを確認する。	工認計算書添付予定
高圧炉心スプレイ機海水系配管	消防系配管	基準地震動 S _a に対する構造健全性評価により、消防系配管が落下しないことを確認する。	工認計算書添付予定

備考

対象施設の相違
女川 2】
制御棒貯蔵ラック
：島根 2 号炉では制
棒・破損燃料貯蔵ラ
ックは上位クラス施
としている
ほう酸水注入系テ
トタンク：島根 2 号
ほう酸水注入系テ
トタンクは上位ク
ス施設と離隔距離
あるため波及的影
しない

第 6-3-4 表 6 号炉 建屋内施設の評価方針 (2/2)

7号炉分（第6-3-5表）については、6号炉分（第6-3-4表）と同等のため省略する

第6.3-2 表 女川2号炉 建屋内施設の損傷、転倒、落下等の影響に対する評価方針(3.5)

建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
重要計器盤視用125V直流水分電盤2			
原子炉冷却制御盤			
原子炉制御盤			
原子炉補機制御盤			
原子炉保護系盤			
原子炉保護系試験盤			
原子炉系プロセス計装盤			
残留熱除去系(A)・低圧炉心スライ系盤			
残留熱除去系(B・C)盤			
高压炉心スライ系盤			
原子炉隔離時冷却系盤			
格納容器第一隔離弁盤			
自動減圧系盤			
FPC・FPMUN・SLC・MUWC・MWP・FW制御盤			
トリップチャンネル盤			
FCS・SGTS盤			

第6.3-2 表 女川2号炉 建屋内施設の損傷、転倒、落下等の影響に対する評価方針 (4/5)

建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
サブレッショングループ水温度記録盤 視盤			
格納容器計装備管隔離弁盤 所内捕機制御盤			
タービン発電機制御盤 所内電源制御盤	中央制御室天井照明	基準地盤動 Ss による構造健全性評価により、中央制御室天井照明が落下しないことを確認する。なお、耐震性の確認においては、天井部材だけではなく天井内部の排煙ダクトなどの波及的影響を及ぼすおそれのある設備も含めて中央制御室天井照明として耐震性を確認する。	工認計算書対象
非常用換気空調系盤 HPCS 系非常用換気空調系盤			
RCW・RSW 盤			
漏えい検出系盤 計算機ハッファ補助リレー盤			
M/C 補助給電器盤 AM 制御盤	ほう酸水注入系ポンプ出口圧力	基準地盤動 Ss による構造健全性評価により、ほう酸水注入系ストンクが損傷及び転倒しないことを確認する。	工認計算書対象

第6.3-2表 女川2号炉 建屋内施設の損傷、転倒、落下等の影響に対する評価方針 (5/5)

建屋内上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
中央制御室外原子炉停止装置盤			
原子炉系（広域水位）計装ラック			
原子炉系（狭域水位）計装ラック			
S/C圧力、S/C-R/B差圧計器架台			
圧力抑制室水位			
RW サージタンク水位			
RHR ポンプ出口流量			
		基準地震動 Ss による構造健全性評価により、耐火隔壁が損傷及び転倒しないことを確認する。	工認計算書対象

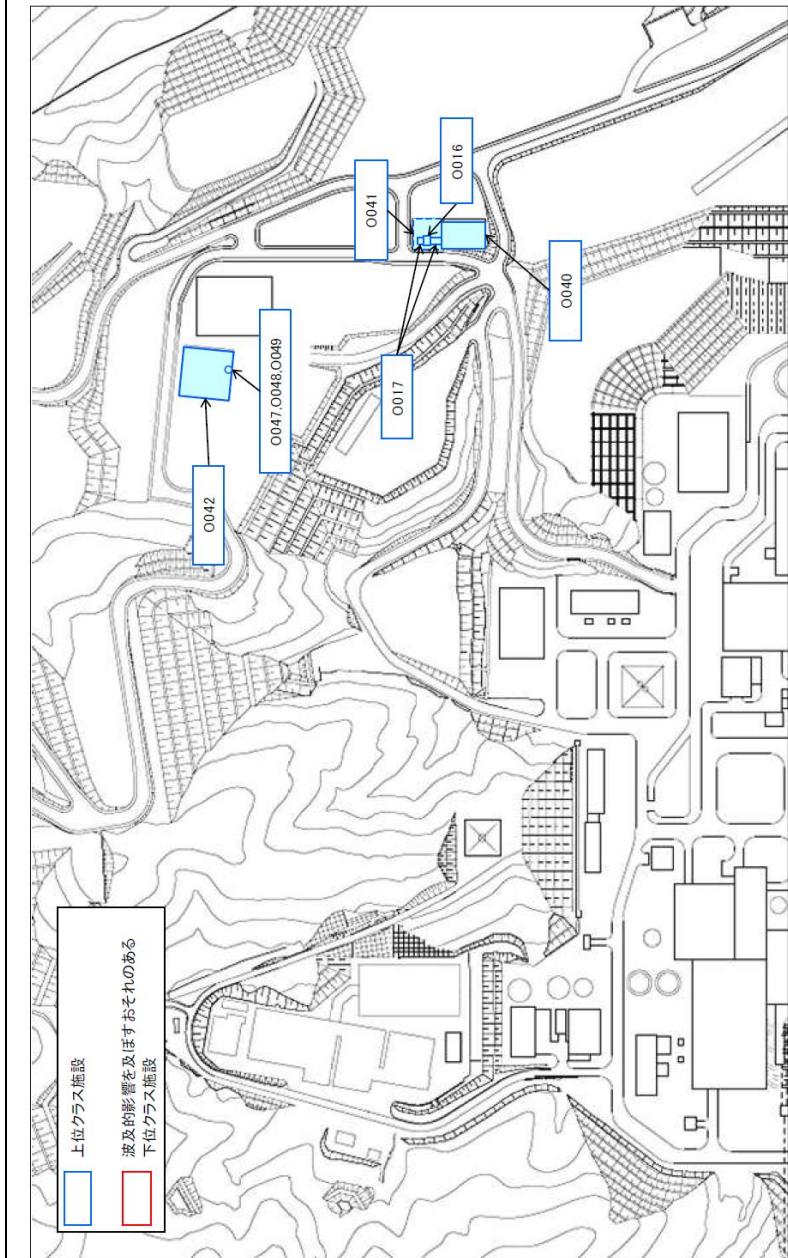
柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>6.4 建屋外における損傷、転倒及び落下等による影響検討結果</p> <p>6.4.1 抽出手順</p> <p>机上検討及び現地調査をもとに、建屋外上位クラス施設及び建屋外上位クラス施設の間接支持構造物である建物・構築物に対して、損傷、転倒及び落下等により影響を及ぼす可能性のある下位クラス施設を抽出した。なお、机上検討は上位クラス施設周辺の下位クラス施設の転倒及び落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置されていることを確認する。また、上位クラス施設に対して、下位クラス施設が明らかに影響を及ぼさない程度の大きさ、重量等である場合は影響無しと判断する。</p> <p>6.4.2 下位クラス施設の抽出結果</p> <p>第5-4 図のフローのaに基づいて抽出された下位クラス施設について抽出したものと第6-4-1 表～第6-4-3 表に示す。なお、机上検討のみにより評価した施設を第6-4-1 表～第6-4-3 表の備考にて示す。</p> <p>なお、液状化による影響のうち側方流動については、0.P.+14.8m 盤では地表面が傾斜していないことから、上位クラス施設へ影響を及ぼさない。また、高台側には下位クラス施設が存在せず、海側の下位クラス施設は前面護岸を除き、液状化対象層に接していない（岩盤やセメント改良土に囲まれている）ため、上位クラス施設へ影響を及ぼさない。前面護岸については、次項6.4.3において、評価方針を示す。その他の液状化の影響として浮き上がりについては、設計用地下水位を設定し評価を実施する。</p> <p>6.4.3 耐震評価を実施する施設</p> <p>6.4.2で抽出した建屋外下位クラス施設の評価方針について、第6-4-4表～第6-4-6 表に示す。</p>	<p>6.4 建屋外における施設の損傷、転倒、落下等による影響検討結果</p> <p>6.4.1 抽出手順</p> <p>机上検討及び現地調査を基に、建屋外上位クラス施設及び建屋外上位クラス施設の間接支持構造物である建物・構築物に対して、損傷、転倒、落下等により影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。なお、机上検討は上位クラス施設周辺の下位クラス施設の転倒及び落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しない離隔距離をとって配置されていることを確認する。また、上位クラス施設に対して、下位クラス施設が影響を及ぼさない程度の大きさ、重量等である場合は影響無しと判断する。</p> <p>6.4.2 下位クラス施設の抽出結果</p> <p>第5-4 図のフローのaに基づいて抽出された下位クラス施設を第6-4-1 表に示す。なお、机上検討のみにより評価した施設を第6-4-1 表の備考にて示す。</p> <p>なお、敷地の被覆層である埋戻土（液状化評価対象層）はEL+8.5m 盤及びEL+15m 盤に分布している。</p> <p>したがって、液状化による影響のうち側方流動については、EL+15m 盤では地表面が傾斜していないことから、上位クラス施設へ影響を及ぼさない。EL+50m 盤の下位クラス施設周辺には埋戻土は分布していないことから、上位クラス施設へ影響を及ぼさない。EL+8.5m 盤の下位クラス施設については、埋戻土の分布状況等を踏まえて詳細設計段階で評価を実施する。</p> <p>また、その他の液状化の影響として浮き上がりについては、設計用地下水位を設定し評価を実施する。</p> <p>6.4.3 影響検討結果</p> <p>6.4.2で抽出した屋外下位クラス施設の評価方針について、第6-4-2 表に示す。</p>	<p>6.4 屋外における損傷、転倒、落下等による影響検討結果</p> <p>6.4.1 抽出手順</p> <p>机上検討及び現地調査をもとに、屋外上位クラス施設に対して、損傷、転倒、落下等により影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設を抽出する。なお、机上検討は上位クラス施設周辺の下位クラス施設の転倒及び落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しない離隔距離をとって配置されていることを確認する。また、上位クラス施設に対して、下位クラス施設が影響を及ぼさない程度の大きさ、重量等である場合は影響無しと判断する。</p> <p>6.4.2 下位クラス施設の抽出結果</p> <p>第5-4 図のフローのaに基づいて抽出された下位クラス施設を第6-4-1 表に示す。なお、机上検討のみにより評価した施設を第6-4-1 表の備考にて示す。</p> <p>なお、敷地の被覆層である埋戻土（液状化評価対象層）はEL+8.5m 盤及びEL+15m 盤に分布している。</p> <p>したがって、液状化による影響のうち側方流動については、EL+15m 盤では地表面が傾斜していないことから、上位クラス施設へ影響を及ぼさない。EL+50m 盤の下位クラス施設周辺には埋戻土は分布していないことから、上位クラス施設へ影響を及ぼさない。EL+8.5m 盤の下位クラス施設については、埋戻土の分布状況等を踏まえて詳細設計段階で評価を実施する。</p> <p>また、その他の液状化の影響として浮き上がりについては、設計用地下水位を設定し評価を実施する。</p> <p>6.4.3 影響検討結果</p> <p>6.4.2で抽出した屋外下位クラス施設の評価方針について、第6-4-2 表に示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載の充実 【柏崎 6/7】 島根 2号炉では液状化による影響について記載している ・対象施設の相違 【女川 2】 島根 2号炉における下位クラス施設の設置盤（設置高さ）別の評価方法を記載している

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)

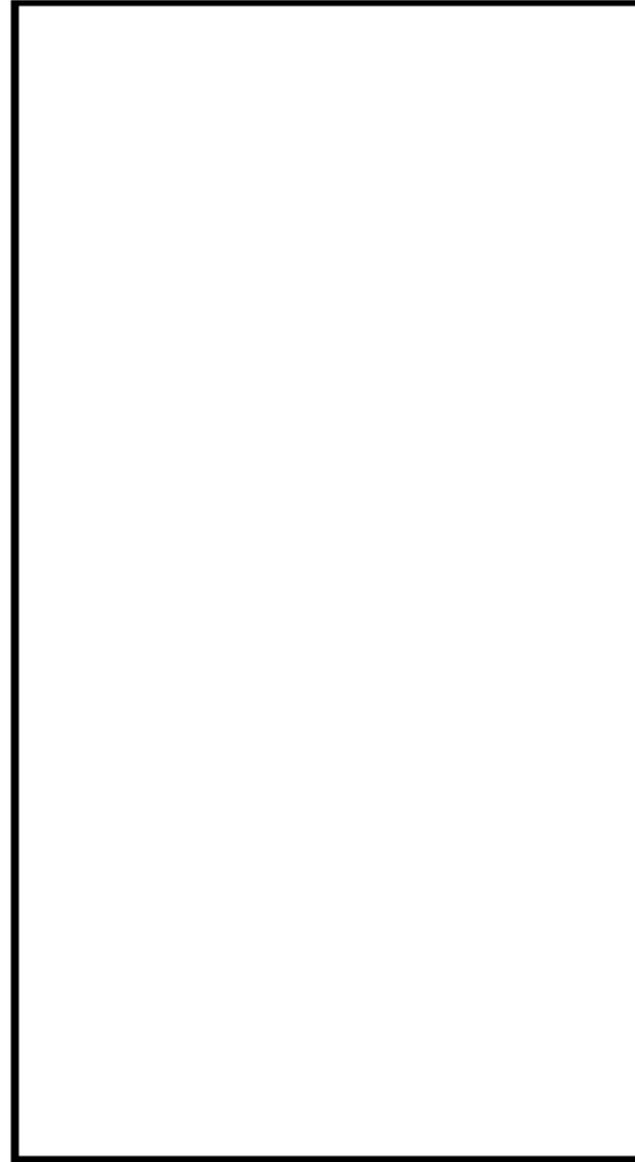
女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)

島根原子力発電所 2号炉

備考



第6.4-2 図 女川2号炉 損傷、転倒、落下等に係る建屋外上位クラス施設配置図（高台側）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>付図2の内容は防護上の観点から公開できません。</p>  <p>第6.4-3 図 女川2号炉 損傷、転倒、落下等に係る建屋外上位クラス施設配置図（海水ポンプ室）</p> <p>第6.4-3 図 女川2号炉 損傷、転倒、落下等に係る建屋外上位クラス施設配置図（海水ポンプ室）</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)					女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)					島根原子力発電所 2号炉					備考					
第6-4-1表 6号炉 建屋外上位クラス施設へ波及の影響（損傷・転倒・落下等）を及ぼすおそれのある下位クラス施設(1/2)								第6.4-1 表 女川2号炉 建屋外上位クラス施設へ波及の影響（損傷、転倒、落下等）を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (1/3)												
第6-4-1表 島根原子力発電所2号炉 屋外上位クラス施設へ波及の影響（損傷・転倒・落下等）を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (1/5)								ス施設 (1/5)												
整理番号	建屋外上位クラス施設	区分	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 (○：有、×：無)					
K6-0001	非常用ディーゼル発電設備 惯油タンク	Sクラス SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	原子炉補機冷却海水ポンプ	○	原子炉防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	原子炉補機冷却海水系配管	○	原子炉防護ネット	○				
K6-0002	非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ	Sクラス	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	原子炉補機冷却海水系配管	○	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	原子炉補機冷却海水系配管	○	竜巻防護ネット	○				
K6-0003	非常用ディーゼル発電設備 燃料系配管	Sクラス	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	RSWポンプ吐出止弁	○	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	RSWポンプ吐出弁	○	竜巻防護ネット	○				
K6-0004	非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ポンプ出口遮止弁	Sクラス	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	RSWポンプ吐出連絡管止め弁	○	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	RSWポンプ吐出連絡管止め弁	○	竜巻防護ネット	○				
K6-0005	格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置	SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ	○	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系配管	○	竜巻防護ネット	○				
K6-0006	格納容器圧力逃がし装置 上部素フィルタ	SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0007	○	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0008	○	竜巻防護ネット	○				
K6-0007	格納容器圧力逃がし装置 ドレン移送ポンプ	SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0009	○	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0010	○	竜巻防護ネット	○				
K6-0008	格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク	SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0011	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0012	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0009	格納容器圧力逃がし装置 ラブチャーディスク	SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0013	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0014	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0010	復水補給水系配管	SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0015	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0016	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0011	燃料ブール冷却浄化系配管	SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0017	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0018	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0012	格納容器圧力逃がし装置 配管	SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0019	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0020	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0013	格納容器圧力逃がし装置 放射線モニタ盤	SA施設	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0021	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0022	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0014	原子炉建屋	Sクラス施設及びSA施設間接支持構造物	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0023	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0024	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0015	タービン建屋	Sクラス施設及びSA施設間接支持構造物	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0025	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0026	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0016	土排気筒	Sクラス施設及びSA施設間接支持構造物	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0027	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0028	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0017	格納容器圧力逃がし装置 基盤	SA施設間接支持構造物	5号炉主排気筒	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0029	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0030	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0018	海水貯留槽	Sクラス 壁面重要土木構造物 SA施設	取水講岸	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0031	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0032	—	竜巻防護ネット	○				
K6-0019	スクリーン室	壁面重要土木構造物 SA施設	—	×	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0033	—	竜巻防護ネット	○	2号炉海水ポンプ室門型クレーン	○	0034	—	竜巻防護ネット	○				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																	
		<p><u>第6-4-1表 島根原子力発電所2号炉 屋外上位クラス施設へ波及的影響（損傷・転倒・落下等）を及ぼすおそれのある下位クラス施設（5/5）</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">整理番号</th> <th rowspan="2">屋外上位クラス施設</th> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設</th> <th>波及的影響のおそれ</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>(○:あり、×:なし)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0065</td> <td>タービン補機海水ポンプ出口※(W247-1B,C)</td> <td>Sクラス</td> <td>取水槽海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒</td> <td>○ ○ ○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0066</td> <td>タービン補機海水ポンプ第二出口弁</td> <td>Sクラス</td> <td></td> <td>※2</td> <td>※2</td> </tr> <tr> <td>0067</td> <td>循環水ポンプ (A), (B), (C)</td> <td>Sクラス</td> <td>取水槽循環海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒</td> <td>○ ○ ○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0068</td> <td>循環水系配管 (ポンプ出口～タービン建物外壁)</td> <td>Sクラス</td> <td>取水槽循環海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒 タービン補機海水ストレーナ</td> <td>○ ○ ○ ○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0069</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>欠番</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0070</td> <td>海じんボンプ (A), (B)</td> <td>Sクラス</td> <td>取水槽海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒</td> <td>○ ○ ○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0071</td> <td>海じん系配管 (ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界壁)</td> <td>Sクラス</td> <td>取水槽海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽海水ポンプエリア防水壁 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒</td> <td>○ ○ ○ ○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0072</td> <td>屋外配管ダクト (タービン建物～取水槽)</td> <td>屋外重要土木構造物</td> <td></td> <td>—</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>0073</td> <td>タービン補機海水系逆止弁</td> <td>Sクラス</td> <td></td> <td>※2</td> <td>※2</td> </tr> <tr> <td>0074</td> <td>液体廃棄物処理系配管 (逆止弁下流)</td> <td>Sクラス</td> <td></td> <td>—</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>0075</td> <td>液体廃棄物処理系逆止弁</td> <td>Sクラス</td> <td></td> <td>※2</td> <td>※2</td> </tr> <tr> <td>0076</td> <td>1号炉取水槽北側壁</td> <td>Sクラス施設間接支承構造物</td> <td>1号炉取水槽ビット部</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0077</td> <td>取水槽漏えい検知器</td> <td>Sクラス</td> <td></td> <td>※2</td> <td>※2</td> </tr> <tr> <td>0078</td> <td>電1ペントフィルタ格納槽遮蔽</td> <td>SA施設</td> <td></td> <td>—</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>0079</td> <td>配管遮蔽</td> <td>SA施設</td> <td></td> <td>—</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 仮置物や照明器具等の影響を受けない施設のため机上検討のみ実施 ※2 詳細な設置状況を確認後評議実施</p>	整理番号	屋外上位クラス施設	区分	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	波及的影響のおそれ	備考	(○:あり、×:なし)	0065	タービン補機海水ポンプ出口※(W247-1B,C)	Sクラス	取水槽海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒	○ ○ ○		0066	タービン補機海水ポンプ第二出口弁	Sクラス		※2	※2	0067	循環水ポンプ (A), (B), (C)	Sクラス	取水槽循環海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒	○ ○ ○		0068	循環水系配管 (ポンプ出口～タービン建物外壁)	Sクラス	取水槽循環海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒 タービン補機海水ストレーナ	○ ○ ○ ○		0069				欠番		0070	海じんボンプ (A), (B)	Sクラス	取水槽海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒	○ ○ ○		0071	海じん系配管 (ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界壁)	Sクラス	取水槽海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽海水ポンプエリア防水壁 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒	○ ○ ○ ○		0072	屋外配管ダクト (タービン建物～取水槽)	屋外重要土木構造物		—	×	0073	タービン補機海水系逆止弁	Sクラス		※2	※2	0074	液体廃棄物処理系配管 (逆止弁下流)	Sクラス		—	×	0075	液体廃棄物処理系逆止弁	Sクラス		※2	※2	0076	1号炉取水槽北側壁	Sクラス施設間接支承構造物	1号炉取水槽ビット部	○		0077	取水槽漏えい検知器	Sクラス		※2	※2	0078	電1ペントフィルタ格納槽遮蔽	SA施設		—	×	0079	配管遮蔽	SA施設		—	×	
整理番号	屋外上位クラス施設	区分					波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設		波及的影響のおそれ	備考																																																																																										
			(○:あり、×:なし)																																																																																																	
0065	タービン補機海水ポンプ出口※(W247-1B,C)	Sクラス	取水槽海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒	○ ○ ○																																																																																																
0066	タービン補機海水ポンプ第二出口弁	Sクラス		※2	※2																																																																																															
0067	循環水ポンプ (A), (B), (C)	Sクラス	取水槽循環海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒	○ ○ ○																																																																																																
0068	循環水系配管 (ポンプ出口～タービン建物外壁)	Sクラス	取水槽循環海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒 タービン補機海水ストレーナ	○ ○ ○ ○																																																																																																
0069				欠番																																																																																																
0070	海じんボンプ (A), (B)	Sクラス	取水槽海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒	○ ○ ○																																																																																																
0071	海じん系配管 (ポンプ入口配管, ポンプ出口～海水ポンプエリア境界壁)	Sクラス	取水槽海水ポンプエリア巻き防護対策設備 取水槽海水ポンプエリア防水壁 取水槽ガントリクレーン 1号炉排気筒	○ ○ ○ ○																																																																																																
0072	屋外配管ダクト (タービン建物～取水槽)	屋外重要土木構造物		—	×																																																																																															
0073	タービン補機海水系逆止弁	Sクラス		※2	※2																																																																																															
0074	液体廃棄物処理系配管 (逆止弁下流)	Sクラス		—	×																																																																																															
0075	液体廃棄物処理系逆止弁	Sクラス		※2	※2																																																																																															
0076	1号炉取水槽北側壁	Sクラス施設間接支承構造物	1号炉取水槽ビット部	○																																																																																																
0077	取水槽漏えい検知器	Sクラス		※2	※2																																																																																															
0078	電1ペントフィルタ格納槽遮蔽	SA施設		—	×																																																																																															
0079	配管遮蔽	SA施設		—	×																																																																																															

第6-4-4表 6号炬 建屋外施設の評価方針又は評価結果（損傷、転倒及び落下等による影響）(1/2)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)

第6-4-4表 6号炉 建屋外施設の評価結果(損傷、転倒及び落下等による影響) (1/2)

建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある建屋外施設	評価方針又は評価結果	備考
<ul style="list-style-type: none"> ・非常用ディーゼル発電設備緊急油タンク ・非常用ディーゼル発電設備燃料移送ボンブ ・非常用ディーゼル発電設備燃料油系配管 ・非常用ディーゼル出口逆止弁 ・格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置 ・格納容器圧力逃がし装置 よう素フィルタ ・格納容器圧力逃がし装置 ドレンタンク ・格納容器圧力逃がし装置 ドレンボンブ ・格納容器圧力逃がし装置 ラブチャーティスク ・復水補給水系配管 ・燃料プール冷却净化系配管 ・格納容器圧力逃がし装置配管 ・格納容器圧力逃がし装置放射線モニタ盤 ・原子炉建屋 ・タービン建屋 ・主排気筒 ・格納容器圧力逃がし装置基礎 ・静油タンク基礎 ・非常用ガス処理系配管 ・格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置 ・水位 ・格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置 ・金属フィルタ差圧 ・格納容器圧力逃がし装置 フィルタ装置 ・スクラバ水槽 	5号炉主排気筒	<p>基淮地震動 Ss に対する地盤応答解析を実施し、5号炉主排気筒が上位クラス施設に与える影響を確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。</p> <p>また、5号炉主排気筒は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。</p>	工認補足説明資料 に記載 本資料 添付資料 4 参照

第6.4-2 表 女川2号炉 建屋外施設の損傷、転倒、落下降等の影響に対する評価方針 (1/5)

建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却海水系配管 RSWポンプ吐出逆止弁 RSWポンプ吐出弁 高压炉心スフレイ補機冷却海水ポンプ 高压炉心スフレイ補機冷却海水系配管 高压炉心スフレイ補機冷却海水系ストレーン HPSWポンプ吐出逆止弁 HPSWポンプ吐出弁 RSWポンプ出口圧力計器架台 HPSWポンプ出口圧力計器架台 防潮堤 防潮壁 浸水防止蓋 逆止弁付ファンネル 貫通部止水装置 取水ビット水位計 浸水防止壁	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、海水ポンプ室門型クレーンが転倒及び落しないことを確認する。 また、海水ポンプ室門型クレーン及び上位クラス施設は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	2号炉海水ポンプ室門型クレーン HPSWポンプ室門型クレーン	工認計算書対象 添付資料3参照

島根原子力発電所 2号機

第6-4-2表 島根原子力発電所2号炉 屋外施設の評価結果及び 評価方針（損傷・転倒・落下等）(1/3)			
島外上位クラス施設	波及の影響を及ぼすおそれのある 下位クラス施設	評価方針	備考
原子炉補機海水ポンプ(A), (C) 原子炉補機海水ポンプ(B), (D) 原子炉補機海水系配管 高圧供心スプレイ補機海水ボンブ 高圧供心スプレイ補機海水系配管 取水構床ドレン逆止弁 タービン補機海水ポンプ(A) タービン補機海水ポンプ(B), (C) タービン補機海水系配管 除しまん系配管(ポンプ出口～第二出ロ 弁) ターピン補機海水ポンプ出口弁(W247-1A) ターピン補機海水ポンプ出口弁(W247-1B, C) 除しまん系配管(A), (B) 除しまん系配管(ポンプ出口～海 水ポンペニア境界壁)	取水槽海水ポンプエリア奄巻防護対策設備	基準地震動5sに対する構造健全性評価により、 取水槽海水ポンプエリア奄巻防護対策設備が落 しないことを確認する。	工芸計算書添付予定
原子炉補機海水ポンプ(A), (C) 原子炉補機海水ポンプ(B), (D) 原子炉補機海水ストレーナ(A) 原子炉補機海水ストレーナ(B) 高圧供心スプレイ補機海水ストレーナ 原子炉補機海水系配管 高圧供心スプレイ補機海水ポンプ 高圧供心スプレイ補機海水系配管 取水構床ドレン逆止弁 ターピン補機海水ポンプ(A) ターピン補機海水ポンプ(B), (C) ターピン補機海水系配管(ポンプ出口～第二出ロ 弁) ターピン補機海水ポンプ出口弁(W247-1A) ターピン補機海水ポンプ出口弁(W247-1B, C) 除しまん系配管(ポンプ出口～ターピン建物外壁) 除しまん系配管(ポンプ出口配管、ポンプ出口～海 水ポンペニア境界壁)	取水槽ガントリクリーン	基準地震動5sに対する構造健全性評価により、 取水槽ガントリクリーンが損傷、転倒及び落下し ないことを確認する。	工芸計算書添付予定
原子炉補機海水ポンプ(A), (C) 原子炉補機海水ポンプ(B), (D) 原子炉補機海水ストレーナ(A) 原子炉補機海水ストレーナ(B) 高圧供心スプレイ補機海水ストレーナ 原子炉補機海水系配管 高圧供心スプレイ補機海水ポンプ 高圧供心スプレイ補機海水系配管 取水構水位計 取水構床ドレン逆止弁 ターピン補機海水ポンプ(A) ターピン補機海水ポンプ(B), (C) ターピン補機海水系配管(ポンプ出口～第二出ロ 弁) ターピン補機海水ポンプ出口弁(W247-1A) ターピン補機海水ポンプ出口弁(W247-1B, C) 除しまん系配管(ポンプ出口～ターピン建物外壁) 除しまん系配管(ポンプ出口配管、ポンプ出口～海 水ポンペニア境界壁)	1号炉排気筒	基準地震動5sに対する構造健全性評価により、 1号炉排気筒が損傷、転倒及び落下しないことを 確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の 液状化による影響を考慮する。 ⁸⁾	工芸計算書添付予定
原子炉補機海水ポンプ(A), (C) 原子炉補機海水ポンプ(B), (D) 原子炉補機海水ストレーナ(A) 原子炉補機海水ストレーナ(B) 高圧供心スプレイ補機海水ストレーナ 原子炉補機海水系配管 高圧供心スプレイ補機海水ポンプ 高圧供心スプレイ補機海水系配管 取水構水位計 取水構床ドレン逆止弁 防波堤通路波瀬 防波堤除しまん機エア防水壁 防波堤 取水構 2号炉原原子炉建物(原子炉棟含む) 制御建物 主給水系建物 冷却塔建物 冷却塔除しまん機エア水密屋 ターピン補機海水ポンプ(A) ターピン補機海水ポンプ(B), (C) ターピン補機海水系配管(ポンプ出口～第二出ロ 弁) ターピン補機海水ポンプ出口弁(W247-1A) ターピン補機海水ポンプ出口弁(W247-1B, C) 循環ポンプ(A), (B), (C) 循環水系配管(ポンプ出口～ターピン建物外壁) 除しまん系配管(ポンプ出口配管、ポンプ出口～海 水ポンペニア境界壁)	除じん機	基準地震動5sに対する構造健全性評価により、 除じん機が損傷及び転倒しないことを確認する。	工芸計算書添付予定
原子炉補機海水ポンプ(A), (C) 原子炉補機海水ポンプ(B), (D) 高圧供心スプレイ補機海水ポンプ	取水槽循環海水ポンプエリア奄巻防護対策設備	基準地震動5sに対する構造健全性評価により、 取水槽循環海水ポンプエリア奄巻防護対策設備が落 しないことを確認する。	工芸計算書添付予定
原子炉補機海水ストレーナ(A) 原子炉補機海水ストレーナ(B) 高圧供心スプレイ補機海水ストレーナ 原子炉補機海水系配管 高圧供心スプレイ補機海水系配管 取水構床ドレン逆止弁 ターピン補機海水ポンプ(A), (B), (C) 循環水系配管(ポンプ出口～ターピン建物外壁)	2号炉排気筒モニタ室	基準地震動5sに対する構造健全性評価により、 2号炉排気筒モニタ室が損傷及び転倒しないこと を確認する。	工芸計算書添付予定
非常用ガス処理系排気管	高光度航空障害灯管制器	基準地震動5sに対する構造健全性評価により、 高光度航空障害灯管制器が転倒しないことを確 認する。	工芸計算書添付予定

備

- ・対象施設の相違
【柏崎 6/7】
6号炉燃料移送ボンプエリア竜巻防護壁、6号炉取水護岸、6号及び7号炉サービス建屋、5号炉サービス建屋、5号炉格納容器圧力逃がし装置基礎：島根2号炉には当該施設なし
 - 【女川 2】
アクセスルート：島根2号炉のアクセスルートには防波壁と一体となっている部分はない
 - 2号炉タービン建屋：島根2号炉タービン建物は上位クラス施設である
 - 2号炉補助ボイラ一建屋：島根2号炉所内ボイラ室は上位クラス施設と離隔距離があるため波及的影響しない
 - 1号炉制御建屋、：島根2号炉には当該施設なし

第6-4-4表 6号炉 建屋外施設の評価方針又は評価結果（損傷・転倒及び落下等による影響）(2/2)

建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針又は評価結果		備考
		評価方針	評価結果	
非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ボンブ 非常用ディーゼル発電設備 燃料油系配管 非常用ディーゼル発電設備 燃料移送ボンブ出口逆止弁 ・タービン建屋	燃料移送ボンブエリア竜巻防護壁	基準地震動 Ss に対する地震応答解析を実施し、燃料移送ボンブエリア竜巻防護壁が上位クラス施設に与える影響を確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。また、燃料移送ボンブエリア竜巻防護壁は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認計算書添付予定 本資料4 添付資料4 参考	
5号炉タービン建屋 ・海水貯留堰	取水護岸	基準地震動 Ss に対する地震応答解析を実施し、5号炉タービン建屋が上位クラス施設に与える影響を確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。	工認計算書添付予定 本資料4 添付資料4 参考	

第6.4-2表 女川2号炉 建屋外施設の損傷、転倒、落下等の影響に対する評価方針(2/5)

建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針		備考
		評価方針	評価結果	
原子炉補機冷却海水ポンプ 原子炉補機冷却海水系配管 RSWポンプ吐出逆止弁 RSWポンプ吐出弁 RSWポンプ吐出連絡管止め弁 高圧炉心スフレイ浦機冷却海水ポンプ 高圧炉心スフレイ浦機冷却海水系配管 レーナ HPSWポンプ吐出逆止弁 HPSWポンプ吐出弁 RSWポンプ出口圧力計器架台 逆止弁付ファンネル 貫通部止水処置 取水ビット水位計 防潮堤	竜巻防護ネット 1号炉取水路	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、竜巻防護ネットが損傷及び落不しないことを確認する。 また、竜巻防護ネット及び上位クラス施設は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認計算書書類 添付資料3 参照 添付資料7 参照	
C _{ii} 級の硬質な岩盤に設置されたトンネルであり、構造物上面から杭下端までの離隔が十分確保されていることから、損傷等による防潮堤への影響はない。				

女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)

島根原子力発電所 2号炉

第6-4-2表 島根原子力発電所2号炉 屋外施設の評価結果及び評価方針（損傷・転倒・落下等）(2/3)

屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ボンブ(A) 高圧炉心スフレイ浦機冷却海水系配管 2号炉排気筒 非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管(A) 高圧炉心スフレイ浦機燃料移送系配管	燃料移送ボンブエリア竜巻防護対策設備	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、燃料移送ボンブエリア竜巻防護対策設備が損傷、転倒及び落しないことを確認する。	工認計算書添付予定
取水槽水位計 除水装置 取水ポンプ 取水ポンプエア境界壁	取水槽海水ポンプエリア防水壁	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、取水槽海水ポンプエリア防水壁が落不しないことを確認する。	工認計算書添付予定
防波壁	サイトバンク建物	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、サイトバンク建物及び周辺斜面の安定性評価する。 ^{a2} なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。	工認計算書添付予定
防波壁	1, 2号伊東防波壁周辺斜面 3号伊西防波壁周辺斜面	斜面高さ、勾配等から2号伊南側切取斜面の安定性評価に代表させる。	
非常用ガス処理系統配管 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ボンブ(A) 高圧炉心スフレイ浦機冷却海水系配管 燃料移送ボンブ	2号伊西侧切取斜面	切取による対策工を実施していることから、切取後の基準地震動 Ss に対する安定性解析を実施し、2号伊南側切取斜面が崩壊するおそれがないことを確認する。	「島根原子力発電所2号炉 施設重要部位及び設備重大事故時対応施設の基礎整備及び周辺斜面の安定性評価」資料参照
低圧原子炉代替注水系配管(接続口) 格納容器代替スプレイ系配管(接続口) ヘアタックル代替注水系配管(接続口) 2号炉原子炉建物(原子炉棟含む) 2号炉排気筒 第1-1号トヨノイタル格納槽 低圧原子炉代替注水ポンプ(格納槽) 原子炉代替スプレイ系配管(A) 高圧炉心スフレイ浦機燃料移送系配管 格納容器フルタバウト系配管(接続口) 高圧電機ホース接続フランジ取納箱	2号伊南側切取斜面	基準地震動 Ss に対する安全解析を実施し、2号伊南側切取斜面が崩壊するおそれがないことを確認する。	「島根原子力発電所2号炉 施設重要部位及び設備重大事故時対応施設の基礎整備及び周辺斜面の安定性評価」資料参照
圧力開放装置 低圧原子炉代替注水系配管(接続口) 格納容器代替スプレイ系配管(接続口) ヘアタックル代替スプレイ系配管(接続口) 2号炉原子炉建物(原子炉棟含む) 2号炉排気筒 第1-1号トヨノイタル格納槽 低圧原子炉代替注水ポンプ(格納槽) 格納容器フルタバウト系配管(接続口) 高圧電機ホース接続フランジ取納箱	ガスター・ビン発電機用軽油タンク ガスター・ビン発電機建物 ガスター・ビン発電機用燃料移送配管 屋外配管ダクト(ガスター・ビン発電機用軽油タンクガスター・ビン発電機) ガスター・ビン発電機用軽油タンク基礎	基準地震動 Ss に対する安定解析を実施し、ガスター・ビン発電機建物周辺斜面が崩壊するおそれがないことを確認する。	「島根原子力発電所2号炉 施設重要部位及び設備重大事故時対応施設の基礎整備及び周辺斜面の安定性評価」資料参照
制御室建物 制御室建物 2号炉タービン建物	1号伊炉建物	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、1号炉タービン建物が損傷及び転倒しないことを確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。 ^{a1}	工認計算書添付予定
制御室建物 2号炉底面凍害処理建物	1号伊タービン建物	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、1号炉底面凍害処理建物が損傷及び転倒しないことを確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。 ^{a1}	工認計算書添付予定
緊急時対策所 緊急時対策所発電機接続プラグ盤	緊急時対策所周辺斜面	斜面高さ、勾配等からガスター・ビン発電機建物周辺斜面の安定性評価に代表させる。	「島根原子力発電所2号炉 施設重要部位及び設備重大事故時対応施設の基礎整備及び周辺斜面の安定性評価」資料参照
緊急時対策所 緊急時対策所発電機接続プラグ盤	緊急時対策所周辺斜面	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、発電機接続プラグ盤が損傷及び転倒しないことを確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。 ^{a1}	工認計算書添付予定
2号炉排気筒	主排気ダクト	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、主排気ダクトが損傷、転倒及び落不しないことを確認する。	工認計算書添付予定
原子炉補機海水系配管(放水配管)	タービン補機海水系配管	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、タービン補機海水系配管が落不しないことを確認する。	工認計算書添付予定

備考

第6-4-6表 6号及び7号炉 建屋外施設の評価方針又は評価結果(損傷、転倒及び落下等による影響)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
7号炉分(第6-4-5表)については、6号炉分(第6-4-4表)と同等のため省略する						
・コントロール建屋	建屋外上位クラス施設 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設 サービス建屋	基準地震動 Ss に対する地盤応答解析を実施し、サービス建屋が上位クラス施設に与える影響の確認を実施する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。また、サービス建屋は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認計算書添付予定 本資料添付資料4 参考			
5号炉タービン建屋	5号炉タービン建屋 5号炉サービス建屋 5号炉主排気筒	基準地震動 Ss に対する地盤応答解析を実施し、5号炉タービン建屋が上位クラス施設に与える影響を確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。また、5号炉タービン建屋は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認補足説明資料に記載予定 本資料添付予定 本資料添付資料4 参考			
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所(5号炉原子炉建屋)	5号炉格納容器圧力逃がし装置基礎 5号炉主排気筒	基準地震動 Ss に対する地盤応答解析を実施し、5号炉主排気筒が上位クラス施設に与える影響を確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。また、5号炉主排気筒は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認補足説明資料に記載予定 本資料添付予定 本資料添付資料4 参考			
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用無線連絡設備		基準地震動 Ss に対する地盤応答解析を実施し、5号炉主排気筒は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認補足説明資料に記載予定 本資料添付予定 本資料添付資料4 参考			
第6-4-2表 女川2号炉 建屋外施設の損傷、転倒、落下等の影響に対する評価方針(3/5)						
建屋外上位クラス施設 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設		評価方針	備考	第6-4-2表 島根原子力発電所2号炉 屋外施設の評価結果及び評価方針(損傷・転倒・落下等)(3/3)		
防潮堤 防潮壁(2号炉放水立坑)	2号炉放水路	C _u 級の硬質な岩盤に設置されたトンネルであり、構造物上面から杭下端までの離隔が十分確保されていることから、損傷等による防潮堤及び防潮壁への影響はない。	添付資料7参照	1号炉取水路ピット部	基準地震動 S _s に対する構造健全性評価により、1号炉取水路ピット部が構造健全性評価しないことを確認する。なお、影響の確認にあたっては地盤の液状化による影響を考慮する。 ^①	工認計算書添付予定
防潮堤 防潮壁(3号炉放水立坑)	3号炉取水路 3号炉放水路	基準地震動 S _s に対する構造健全性評価により、3号炉取水路が損傷しないことを確認する。 C _u 級の硬質な岩盤に設置されたトンネルであり、構造物上面から杭下端までの離隔が十分確保されていることから、損傷等による防潮堤及び防潮壁への影響はない。	工認計算書対象 添付資料7参照	2号炉放水路 3号炉取水路 3号炉放水路	2号炉放水路の損傷を想定し、防波壁の有する機能を保持するように設計する。 ^② 3号炉放水路の損傷を想定し、防波壁の有する機能を保持するように設計する。 ^② C _u 級及びC _d 級の硬質な岩盤に設置されたトンネルであり、構造物上面から防波壁下端までの離隔が十分確保されていることから、損傷等による防波壁への影響はない。	工認計算書添付予定 本資料参考資料10参照
防潮堤 防潮壁	北側排水路 南側排水路	基準地震動 S _s に対する構造健全性評価により、北側排水路が損傷しないことを確認する。 C _u 級の硬質な岩盤及び置換コンクリート(MMR)内に設置された排水路であり、防潮堤への影響はない。	工認計算書対象 —	1号炉取水管 施設護岸	1号炉取水管の損傷を想定し、防波壁の有する機能を保持するように設計する。 ^② 施設護岸の損傷を想定し、防波壁の有する機能を保持するように設計する。 ^② 基準地震動 S _s に対する安定解析を実施し、2号炉南側盛土斜面が崩壊するおそれがないことを確認する。 ^③	※1 地盤の液状化による影響の確認にあたっては、下位クラス施設周辺の液状化評価対象層の分布状況等を確認し、詳細設計段階で示す。 ※2 添付資料6にて防波壁に対するサイトパンク建物の波及的影響評価方針について記載 ※3 防波壁の工認計算書において、防波壁へ波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の影響を含めて説明する。
防潮堤 防潮壁	アクセスルート(防潮堤の盛土堤防部と一体となっている部分)	防潮堤(盛土堤防)の耐震性を確認する際に、影響を確認する。	工認計算書対象			

第6.4-2 表 女川2号炉 建屋外施設の損傷、転倒、落下等の影響に対する評価方針 (4/5)

建屋外上位クラス施設	波及の影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
防潮壁 浸水防止蓋 貫通部止水処置 3号炉海水熱交換器建屋 3号炉補機冷却海水系放水ピット	3号炉海水ポンプ室門型クレーン 3号炉辅助止水装置	基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、海水ポンプ室門型クレーンが転倒及び落下しないことを確認する。 また、海水ポンプ室門型クレーン及び上位クラス施設は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認計算書対象 添付資料3参照
防潮壁 逆流防止設備 貫通部止水処置 原子子炉建屋 制御建屋	2号炉タービン建屋 2号炉輔助ボイラー建屋	基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、タービン建屋が転倒しないことを確認する。 また、2号炉タービン建屋及び上位クラス施設は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認計算書対象 添付資料3参照
制御建屋	1号炉制御建屋	基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、2号炉補助ボイラー建屋が転倒しないことを確認する。 また、2号炉補助ボイラー建屋及び上位クラス施設は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認計算書対象 添付資料3参照
		基準地震動Ssに対する構造健全性評価により、1号炉制御建屋が転倒しないことを確認する。 また、1号炉制御建屋及び上位クラス施設は周辺斜面からの影響を受けない十分な離隔距離を保持していることを確認した。	工認計算書対象 添付資料3参照

第6.4-2 表 女川2号炉 建屋外施設の損傷、転倒、落下等の影響に対する評価方針 (5/5)

建屋外上位クラス施設	波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設	評価方針	備考
排気筒	1号炉排気筒	基準地震動 Ss に対する構造健全性評価により、1号炉排気筒が転倒しないことを確認する。 また、基準地震動 Ss に対する斜面の安定性評価により、斜面が崩壊しないことを確認した。	工認計算書対象 添付資料 3 参照
取水口 貯留堰	前面護岸	取水口の側面（護岸背面）を地盤改良しているが、非改良部の土砂が流出しても取水口が閉塞しないことを確認した。 地盤改良（高圧噴射搅拌工法）は根入れされており、地震時の安定性が確保されている。 地盤改良（置換工）の地震時の安定性について確認する。	工認計算書対象 添付資料 6 参照

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>添付資料1-1 波及的影響評価に係る現地調査の実施要領</p> <p>1. 目的 建屋内外の上位クラス施設への下位クラス施設の波及的影響評価のため、現地調査を実施し、上位クラス施設周辺の下位クラス施設の位置、構造及び影響防止措置等の状況を確認し、下位クラス施設による波及的影響のおそれの有無等を調査する。</p> <p>2. 調査対象 2. 1 調査対象施設 以下に示す上位クラス施設を現地調査の対象とする。 (1) 設計基準対象施設のうち、耐震S クラス施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む。） (2) 重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備 なお、狭暗部、内部構造物等機器の内部、コンクリート埋設、地下、高所及び水中については、現地調査が困難であるが、狭暗部（原子炉圧力容器支持構造物等）については、外部から閉ざされた区域にあり、元々耐震S クラス施設しかないこと、内部構造物等機器の内部（原子炉圧力容器内部構造物等）はその物全体が上位クラス施設であること、コンクリート埋設、地下については、周囲に波及的影響を与えるものはないと推定されることから、これらの箇所に設置されている上位クラス施設に対する波及的影響はないと判断する。 高所については、施設下方から周辺機器の位置関係を俯瞰的に見ることで波及的影響の有無を確認する。 水中については、対象上位クラス施設として使用済燃料プール</p>	<p>添付資料1-1 波及的影響評価に係る現地調査の実施要領 波及的影響評価に係る現地調査を実施する際に策定した実施要領について、その内容を抜粋して以下に示す。 1. 目的 建屋内外の上位クラス施設への下位クラス施設の波及的影響評価のため、現地調査を実施し、上位クラス施設周辺の下位クラス施設の位置、構造、影響防止措置等の状況を確認し、下位クラス施設による波及的影響の可能性について調査する。 2. 実施方法 2. 1 調査対象施設 以下に示す上位クラス施設を現地調査の対象とする。 (1) 設計基準対象施設のうち、耐震S クラス施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む。） (2) 重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備 なお、狭暗部、内部構造物等機器の内部、コンクリート埋設、地下、高所、高線量区域及び水中については、現地調査が困難であるが、狭暗部（原子炉圧力容器支持構造物等）については、外部から閉ざされた区域にあり、元々S クラス施設しかないこと、内部構造物等機器の内部（原子炉圧力容器内部構造物等）は全体が上位クラス施設であること、コンクリート埋設、地下については、周囲に波及的影響を及ぼすものはないことから、これらの箇所に設置されている上位クラス施設に対する波及的影響はないと判断する。 高所については、施設下方から周辺機器の位置関係を俯瞰的に見ることで波及的影響の有無を確認する。</p>	<p>添付資料1-1 波及的影響評価に係る現地調査の実施要領 波及的影響評価に係る現地調査を実施する際に策定した実施要領について、その内容を抜粋して以下に示す。 1. 目的 建物内及び屋外の上位クラス施設への下位クラス施設の波及的影響評価のため、現地調査を実施し、上位クラス施設周辺の下位クラス施設の位置、構造、影響防止措置等の状況を確認し、下位クラス施設による波及的影響のおそれの有無等を調査する。 2. 調査対象 2. 1 調査対象施設 以下に示す上位クラス施設を現地調査の対象とする。 (1) 設計基準対象施設のうち、S クラス施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を含む。）並びに間接支持構造物である建物・構築物 (2) 重大事故等対処施設のうち、常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びに間接支持構造物である建物・構築物 なお、狭暗部、内部構造物等機器の内部、コンクリート埋設、地下、高所、高線量区域及び水中については、現地調査が困難であるが、狭暗部（原子炉圧力容器支持構造物等）については、外部から閉ざされた区域にあり、元々S クラス施設しかないこと、内部構造物等機器の内部（原子炉圧力容器内部構造物等）はその物全体が上位クラス施設であること、コンクリート埋設、地下については、周囲に波及的影響を及ぼすものはないことから、これらの箇所に設置されている上位クラス施設に対する波及的影響はないと判断する。 高所については、施設下方から周辺機器の位置関係を俯瞰的に見ることで波及的影響の有無を確認する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																
<p>ル、使用済燃料貯蔵ラック、制御棒・破損燃料貯蔵ラック等が該当するが、<u>使用済燃料プール内に設置されている下位クラス施設は設計図書類で網羅的に確認できることから、現地調査では使用済燃料貯蔵プール等の上部を俯瞰的に見ることで波及的影響の有無を確認する。</u></p> <p>ケーブルについては、各階の天井付近等の高所に設置することで下位クラス施設の損傷・転倒・落下による波及的影響を考慮した配置としている。トレイ等から機器や計器に接続する場合は、電線管等で保護し波及的影響を防止している。</p> <p>2. 2 現地調査にて確認する検討事象 別記2に記載された事項に基づく検討事象に対する現地調査による確認項目を第1表に示す。</p> <p><u>第1表 別記2に記載された事項に基づく検討事象に対する現地調査による確認項目</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査対象施設</th><th>建屋外施設</th><th>接続部 (建屋内外)</th><th>建屋内施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>検討事象</td><td>別記2①</td><td>別記2④</td><td>別記2②</td></tr> <tr> <td>現地調査による 確認項目</td><td>×^{*1}</td><td>○</td><td>×^{*2}</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>*1 不等沈下又は相対変位の観点として、上位クラス施設の建物・構築物と下位クラス施設の位置関係が机上検討で確認したところであることを現地で確認する。 *2 接続部については、系統図等により網羅的に確認可能であり、プラント建設時及び改造工事の際は、施工に伴う確認、系統図作成時における現場確認、使用前検査、試運転等から接続部が設計図書どおりであることを確認していることから、接続部の波及的影響については、机上検討により評価対象の抽出を実施し、その後、机上検討で調査した情報が現場の状況と相違ないことを現地で確認する。</p> <p>3. 調査要員 調査要員の要件は、以下のとおりとする。 (1) 柏崎刈羽原子力発電所の耐震設計、構造設計又は機械・電気計装設計等に関する専門的な知識・技能及び経験を有する者。 (2) 柏崎刈羽原子力発電所の保修業務等に従事し、施設の構造、機能及び特性等に関する専門的な知識・技能及び経験を有する者。 上記(1)または(2)の要件に該当する者の複数名でチームを編成し、現地調査を実施する。</p>	調査対象施設	建屋外施設	接続部 (建屋内外)	建屋内施設	検討事象	別記2①	別記2④	別記2②	現地調査による 確認項目	× ^{*1}	○	× ^{*2}				○	<p>ル、使用済燃料貯蔵ラック、制御棒・破損燃料貯蔵ラック等が該当するが、<u>使用済燃料プール内に設置されている下位クラス施設は設計図書類で網羅的に確認できることから、現地調査では使用済燃料貯蔵プール等の上部を俯瞰的に見ることで波及的影響の有無を確認する。</u></p> <p>ケーブルについては、各階の天井付近等の高所に設置することで下位クラス施設の損傷・転倒・落下による波及的影響を考慮した配置としていることから、高所のケーブルについて波及的影響はない」と判断する。 <u>トレイ等から機器や計器に接続する場合は、電線管等で保護し波及的影響を防止している。</u></p> <p>2. 2 現地調査にて確認する検討事象 別記2に記載された事項に基づく検討事象に対する現地調査による確認項目を第1表に示す。</p> <p><u>添付1-1表 検討事象と現地調査による確認項目</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査対象施設</th><th>建屋外施設</th><th>接続部 (建屋内外)</th><th>建屋内施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>検討事象</td><td>別記2①</td><td>別記2④</td><td>別記2②</td></tr> <tr> <td>現地調査による 確認項目</td><td>×^{*1}</td><td>○</td><td>×^{*2}</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>*1 不等沈下又は相対変位の観点として、上位クラス施設の建物・構築物と下位クラス施設の位置関係が机上検討で確認したとおりであることを現地で確認する。 *2 接続部については、系統図等により網羅的に確認可能であり、プラント建設時及び改造工事の際は、施工に伴う確認、系統図作成時における現場確認、使用前検査、試運転等から接続部が設計図書どおりであることを確認していることから、接続部の波及的影響については、机上検討により評価対象の抽出を実施し、その後、机上検討で調査した情報が現場の状況と相違ないことを現地で確認する。</p> <p>3. 調査要員 調査要員の要件は、以下のとおりとする。 (1) 女川原子力発電所の耐震設計、構造設計又は機械・電気計装設計等に関する専門的な知識・技能及び経験を有する者。 (2) 女川原子力発電所の保修業務等に従事し、施設の構造、機能及び特性等に関する専門的な知識・技能及び経験を有する者。 上記(1)または(2)の要件に該当する者の複数名でチームを編成し、現地調査を実施する。</p>	調査対象施設	建屋外施設	接続部 (建屋内外)	建屋内施設	検討事象	別記2①	別記2④	別記2②	現地調査による 確認項目	× ^{*1}	○	× ^{*2}				○	<p>済燃料貯蔵ラック、制御棒・破損燃料貯蔵ラック等が該当するが、燃料プール内に設置されている下位クラス施設は設計図書類で網羅的に確認できることから、現地調査では燃料プール等の上部を俯瞰的に見ることで波及的影響の有無を確認する。</p> <p>ケーブルについては、各階の天井付近等の高所に設置することで下位クラス施設の損傷・転倒・落下による波及的影響を考慮した配置としていることから、高所のケーブルについて波及的影響はない」と判断する。<u>トレイ等から機器や計器に接続する場合は、電線管等で保護し波及的影響を防止している。</u></p> <p>2. 2 現地調査にて確認する検討事象 別記2に記載された事項に基づく検討事象に対する現地調査による確認項目を第1表に示す。</p> <p><u>第1表 別記2に記載された事項に基づく検討事象に対する現地調査による確認項目</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査対象施設</th><th>屋外施設</th><th>接続部 (建物内外)</th><th>建物内施設</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>検討事象</td><td>別記2①</td><td>別記2④</td><td>別記2②</td></tr> <tr> <td>現地調査による 確認項目</td><td>×^{*1}</td><td>○</td><td>×^{*2}</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>*1 不等沈下又は相対変位の観点として、上位クラス施設の建物・構築物と下位クラス施設の位置関係が机上検討で確認したところであることを現地で確認する。 *2 接続部については、系統図等により網羅的に確認可能であり、プラント建設時及び改造工事の際は、施工に伴う確認、系統図作成時における現場確認、使用前検査、試運転等から接続部が設計図書どおりであることを確認していることから、接続部の波及的影響については、机上検討により評価対象の抽出を実施し、その後、机上検討で調査した情報が現場の状況と相違ないことを現地で確認する。</p> <p>3. 調査要員 調査要員の要件は、以下のとおりとする。 (1) 島根原子力発電所の耐震設計、構造設計又は機械・電気計装設計等に関する専門的な知識・技能及び経験を有する者。 (2) 島根原子力発電所の保修業務等に従事し、施設の構造、機能及び特性等に関する専門的な知識・技能及び経験を有する者。 上記(1)または(2)の要件に該当する者の複数名でチームを編成し、現地調査を実施する。</p>	調査対象施設	屋外施設	接続部 (建物内外)	建物内施設	検討事象	別記2①	別記2④	別記2②	現地調査による 確認項目	× ^{*1}	○	× ^{*2}				○	<p>・記載の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉では、接続部について、机上検討後に現地調査により状況確認することを記載</p>
調査対象施設	建屋外施設	接続部 (建屋内外)	建屋内施設																																																
検討事象	別記2①	別記2④	別記2②																																																
現地調査による 確認項目	× ^{*1}	○	× ^{*2}																																																
			○																																																
調査対象施設	建屋外施設	接続部 (建屋内外)	建屋内施設																																																
検討事象	別記2①	別記2④	別記2②																																																
現地調査による 確認項目	× ^{*1}	○	× ^{*2}																																																
			○																																																
調査対象施設	屋外施設	接続部 (建物内外)	建物内施設																																																
検討事象	別記2①	別記2④	別記2②																																																
現地調査による 確認項目	× ^{*1}	○	× ^{*2}																																																
			○																																																

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
4. 現地調査実施日 <u>平成27年4月3日～平成29年2月3日</u>	4. 現地調査実施日 <u>平成26年2月18日～平成28年6月17日</u>	4. 現地調査実施日 <u>2019年5月27日～2019年6月19日</u> <u>2019年8月26日～2019年10月31日</u> <u>2020年4月15日～2020年4月16日</u>	
5. 調査方法 5. 1 調査手順 調査対象施設について、別紙の「プラントウォークダウンチェックシート」に従い、周辺の下位クラス施設の位置、構造及び影響防止措置（落下防止措置、固縛措置等）等の状況から、波及的影響のおそれの有無を確認する。	5. 調査方法 5. 1 調査手順 調査対象施設について、別紙に例示する「プラントウォークダウン・チェックシート」に従い、周辺の下位クラス施設の位置、構造及び影響防止措置（落下防止措置、固縛措置等）等の状況から、波及的影響を及ぼすおそれの有無を確認する。なお、 <u>建屋内及び建屋外のチェックシートについては内容が同一であることから建屋内チェックシートを代表として例示している。</u>	5. 調査方法 5. 1 調査手順 調査対象施設について、別紙の「島根原子力発電所 プラントウォークダウンチェックシート」に従い、周辺の下位クラス施設の位置、構造、影響防止措置（落下防止措置、固縛措置等）等の状況から、波及的影響を及ぼすおそれの有無を確認する。なお、 <u>施設周辺の状況については、「島根原子力発電所 プラントウォークダウンチェックシート」の所見欄に写真等を用いて記録する。</u>	
5. 2 確認項目及び判断基準 各確認項目に対する波及的影響のおそれの有無の判断基準を第2表に示す。 なお、対象となる上位クラス施設に対して、下位クラス施設が明らかに影響を及ぼさない程度の大きさ、重量等である場合（小口径配管、照明器具等）は影響無しと判断する。	5. 2 確認項目及び判断基準 各確認項目に対する波及的影響のおそれの有無の判断基準を添付1-2表に示す。 なお、対象となる上位クラス施設に対して、下位クラス施設が明らかに影響を及ぼさない程度の大きさ、重量等である場合（小口径配管、照明器具等）は、影響なしと判断する。	5. 2 確認項目及び判断基準 各確認項目に対する波及的影響のおそれの有無の判断基準を第2表に示す。 なお、対象となる上位クラス施設に対して、下位クラス施設が影響を及ぼさない程度の大きさ、重量等である場合（小口径配管、照明器具等）は影響なしと判断する。	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																														
<p><u>第2表 確認項目及び判断基準</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認項目</th><th>判断基準</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○B, C クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・周辺のB, C クラス施設の転倒・落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置・保管されていること。</td></tr> <tr> <td>○周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。 ・離隔距離をとっても地震により移動する可能性があるもの（チェーンブロック等）は移動防止措置が講じられていること。</td></tr> <tr> <td>○周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・仮置き機器について、離隔距離が十分でない場合は、固縛措置等により落下防止または移動防止措置が講じられていること。</td></tr> <tr> <td>○上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・照明器具について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。</td></tr> </tbody> </table>	確認項目	判断基準	○B, C クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	・周辺のB, C クラス施設の転倒・落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置・保管されていること。	○周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。 ・離隔距離をとっても地震により移動する可能性があるもの（チェーンブロック等）は移動防止措置が講じられていること。	○周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	・仮置き機器について、離隔距離が十分でない場合は、固縛措置等により落下防止または移動防止措置が講じられていること。	○上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・照明器具について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。	<p><u>添付 1-2 表 確認項目及び判断基準</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認項目</th><th>判断基準</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○B, C クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・周辺のB, C クラス施設の転倒・落下を想定した場合にも、上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置・保管されていること。 ・影響の有無の判断にあたっては、上位クラス施設とB, C クラス施設が2mの離隔を有していることを目安とするが、B, C クラス施設の設置高さや位置関係で状況が変化することから、調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。 ・十分な離隔距離がとられていない下位クラス施設がある場合は、当該設備の設置状況や設備種類、設備重量等を勘案し調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。また、本内容は所見に記録する。</td></tr> <tr> <td>○周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すりがある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等については、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。 ・離隔距離をとっても地震により移動する可能性があるもの（チェーンブロック等）は、移動の影響を防止する措置が講じられていること。</td></tr> <tr> <td>○周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・仮置き機器について、離隔距離が十分でない場合は、固縛等により落下防止又は移動防止措置が講じられていること。</td></tr> <tr> <td>○上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・照明器具について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置が講じられていること。</td></tr> </tbody> </table>	確認項目	判断基準	○B, C クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	・周辺のB, C クラス施設の転倒・落下を想定した場合にも、上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置・保管されていること。 ・影響の有無の判断にあたっては、上位クラス施設とB, C クラス施設が2mの離隔を有していることを目安とするが、B, C クラス施設の設置高さや位置関係で状況が変化することから、調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。 ・十分な離隔距離がとられていない下位クラス施設がある場合は、当該設備の設置状況や設備種類、設備重量等を勘案し調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。また、本内容は所見に記録する。	○周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すりがある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等については、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。 ・離隔距離をとっても地震により移動する可能性があるもの（チェーンブロック等）は、移動の影響を防止する措置が講じられていること。	○周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	・仮置き機器について、離隔距離が十分でない場合は、固縛等により落下防止又は移動防止措置が講じられていること。	○上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・照明器具について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置が講じられていること。	<p><u>第2表 確認項目及び判断基準</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>確認項目</th><th>判断基準</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○B, C クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・周辺のB, C クラス施設等の転倒・落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置・保管されていること。 ・影響の有無の判断にあたっては、上位クラス施設とB, C クラス施設等がB, C クラス施設等の高さ以上の離隔を有していることを目安とするが、設置状況や位置関係を考慮し、調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。 ・十分な離隔距離がとれていない下位クラス施設がある場合、当該施設の設置状況や施設の構造、重量等を勘案し、調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。</td></tr> <tr> <td>○周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。 ・離隔距離をとっても地震により移動する可能性があるもの（チェーンブロック等）は移動防止措置が講じられていること。</td></tr> <tr> <td>○周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・仮置き機器について、離隔距離が十分でない場合は、固縛措置等により落下防止または移動防止措置が講じられていること。</td></tr> <tr> <td>○上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td><td>・照明器具について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。</td></tr> </tbody> </table>	確認項目	判断基準	○B, C クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	・周辺のB, C クラス施設等の転倒・落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置・保管されていること。 ・影響の有無の判断にあたっては、上位クラス施設とB, C クラス施設等がB, C クラス施設等の高さ以上の離隔を有していることを目安とするが、設置状況や位置関係を考慮し、調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。 ・十分な離隔距離がとれていない下位クラス施設がある場合、当該施設の設置状況や施設の構造、重量等を勘案し、調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。	○周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。 ・離隔距離をとっても地震により移動する可能性があるもの（チェーンブロック等）は移動防止措置が講じられていること。	○周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	・仮置き機器について、離隔距離が十分でない場合は、固縛措置等により落下防止または移動防止措置が講じられていること。	○上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・照明器具について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。	<p>・判断基準の相違 【柏崎 6/7, 女川 2】 島根 2号炉では、影響の有無の判断にあたっては、上位クラス施設と B, C クラス施設等が B, C クラス施設等の高さ以上の離隔を有していることを目安としている</p>
確認項目	判断基準																																
○B, C クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	・周辺のB, C クラス施設の転倒・落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置・保管されていること。																																
○周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。 ・離隔距離をとっても地震により移動する可能性があるもの（チェーンブロック等）は移動防止措置が講じられていること。																																
○周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	・仮置き機器について、離隔距離が十分でない場合は、固縛措置等により落下防止または移動防止措置が講じられていること。																																
○上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・照明器具について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。																																
確認項目	判断基準																																
○B, C クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	・周辺のB, C クラス施設の転倒・落下を想定した場合にも、上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置・保管されていること。 ・影響の有無の判断にあたっては、上位クラス施設とB, C クラス施設が2mの離隔を有していることを目安とするが、B, C クラス施設の設置高さや位置関係で状況が変化することから、調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。 ・十分な離隔距離がとられていない下位クラス施設がある場合は、当該設備の設置状況や設備種類、設備重量等を勘案し調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。また、本内容は所見に記録する。																																
○周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すりがある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等については、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。 ・離隔距離をとっても地震により移動する可能性があるもの（チェーンブロック等）は、移動の影響を防止する措置が講じられていること。																																
○周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	・仮置き機器について、離隔距離が十分でない場合は、固縛等により落下防止又は移動防止措置が講じられていること。																																
○上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・照明器具について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置が講じられていること。																																
確認項目	判断基準																																
○B, C クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	・周辺のB, C クラス施設等の転倒・落下を想定した場合にも上位クラス施設に衝突しないだけの離隔距離をとって配置・保管されていること。 ・影響の有無の判断にあたっては、上位クラス施設とB, C クラス施設等がB, C クラス施設等の高さ以上の離隔を有していることを目安とするが、設置状況や位置関係を考慮し、調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。 ・十分な離隔距離がとれていない下位クラス施設がある場合、当該施設の設置状況や施設の構造、重量等を勘案し、調査メンバー2人以上で協議の上、判断すること。																																
○周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。 ・離隔距離をとっても地震により移動する可能性があるもの（チェーンブロック等）は移動防止措置が講じられていること。																																
○周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	・仮置き機器について、離隔距離が十分でない場合は、固縛措置等により落下防止または移動防止措置が講じられていること。																																
○上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	・照明器具について、離隔距離が十分でない場合は、適切な落下防止措置等が講じられていること。																																

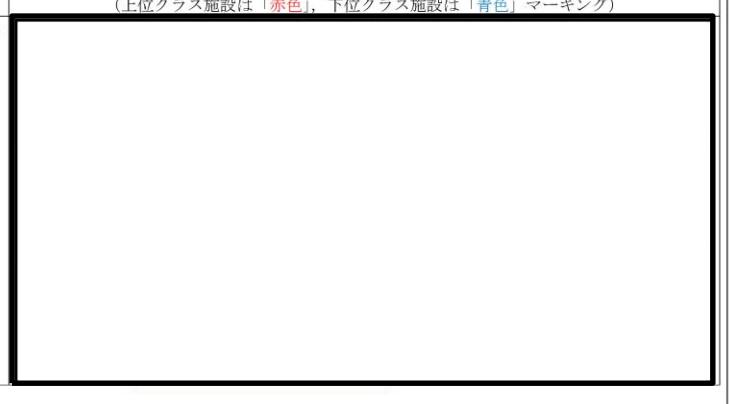
柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																
<p style="text-align: center;">別紙</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所 プラントウォークダウン・チェックシート(建屋外) (耐震重要施設)</p> <p>実施日：平成 年 月 日 実施者：</p> <p>号機：_____ 機器名称：_____ 機器No：_____ 設置場所：_____</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">波及的影響について</th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-1 ・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-2 ・周辺に仮置機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 その他 ()</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">耐震重要施設について</th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>(記号の説明) Y: YES, N: NO, U: 調査不可, N/A: 対象外</p> <p>総合評価 (機器周辺の状況についての記載)</p> <p>所見 (機器周辺の状況についての記載)</p>				波及的影響について				Y	N	U	N/A	1 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-1 ・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-2 ・周辺に仮置機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	耐震重要施設について				Y	N	U	N/A	1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">別紙</p> <p>島根原子力発電所 プラントウォークダウン・チェックシート</p> <p>実施日： 年 月 日 実施者： _____</p> <p>号機：_____ 施設名称(整理番号)：_____ 機器No：_____ 設置場所：_____ 設置高さ：_____ 設置区画：_____</p> <p>(記号の説明) Y: YES, N: NO, H: 持ち帰り検討、N/A: 対象外</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">波及的影響について</th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-1 下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該施設に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-2 周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-3 周辺に仮置き機器(点検用資機材を含む)がある場合、固縛措置等により、当該施設に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-4 上部に照明器具、天井・壁の簡易建築材がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-5 その他 ()</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sクラス施設の健全性について</th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>H</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 対象機器と支持構造物との接合部付近に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>上位クラス施設の健全性について</p> <p>1 対象施設と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。</p> <p>所見 (写真等を用いて施設周辺の状況について記載)</p>				波及的影響について				Y	N	U	N/A	1 下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-1 下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-2 周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-3 周辺に仮置き機器(点検用資機材を含む)がある場合、固縛措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-4 上部に照明器具、天井・壁の簡易建築材がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-5 その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sクラス施設の健全性について				Y	N	H	N/A	1 対象機器と支持構造物との接合部付近に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
波及的影響について				Y	N	U	N/A																																																																																												
1 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
1-1 ・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
1-2 ・周辺に仮置機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
2 その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
耐震重要施設について				Y	N	U	N/A																																																																																												
1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
波及的影響について				Y	N	U	N/A																																																																																												
1 下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
1-1 下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
1-2 周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
1-3 周辺に仮置き機器(点検用資機材を含む)がある場合、固縛措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
1-4 上部に照明器具、天井・壁の簡易建築材がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
1-5 その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															
Sクラス施設の健全性について				Y	N	H	N/A																																																																																												
1 対象機器と支持構造物との接合部付近に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																							
<p style="text-align: center;"><u>別紙</u></p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 プラントウォークダウンチェックシート（建屋内） <u>（耐震重要施設）</u></p> <p style="text-align: center;">実施日：平成 年 月 日 実施者：</p> <p>号機：_____ 機器名称：_____ 機器No：_____ 設置建屋：_____ 設置高さ：_____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">波及的影響について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-1 ・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-2 ・周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-3 ・周辺に仮置機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-4 ・上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 その他 ()</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">耐震重要施設について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(記号の説明) Y: YES, N: NO, U: 調査不可, N/A: 対象外</p> <p>総合評価（機器周辺の状況についての記載）</p> <p style="height: 40px; border: 1px solid black;"></p>		波及的影響について					Y	N	U	N/A	1 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-1 ・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-2 ・周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-3 ・周辺に仮置機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-4 ・上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		耐震重要施設について					Y	N	U	N/A	1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	波及的影響について																																																									
	Y	N	U	N/A																																																						
1 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
1-1 ・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
1-2 ・周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
1-3 ・周辺に仮置機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
1-4 ・上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
2 その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
	耐震重要施設について																																																									
	Y	N	U	N/A																																																						
1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						

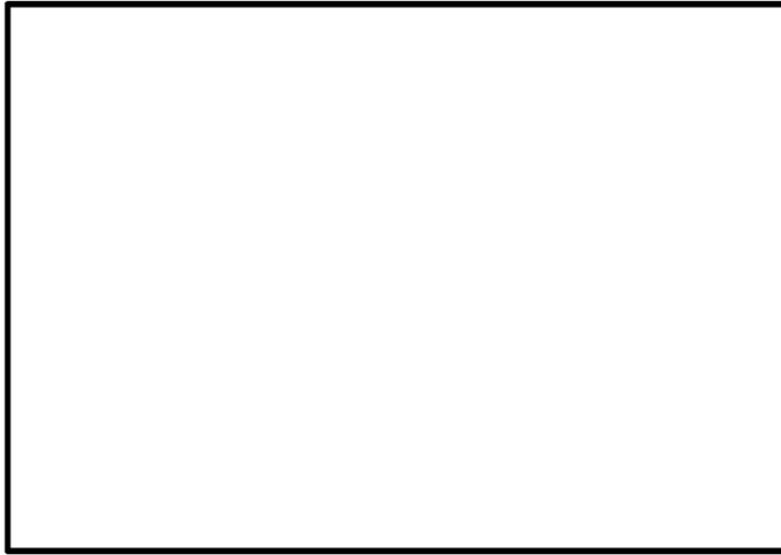
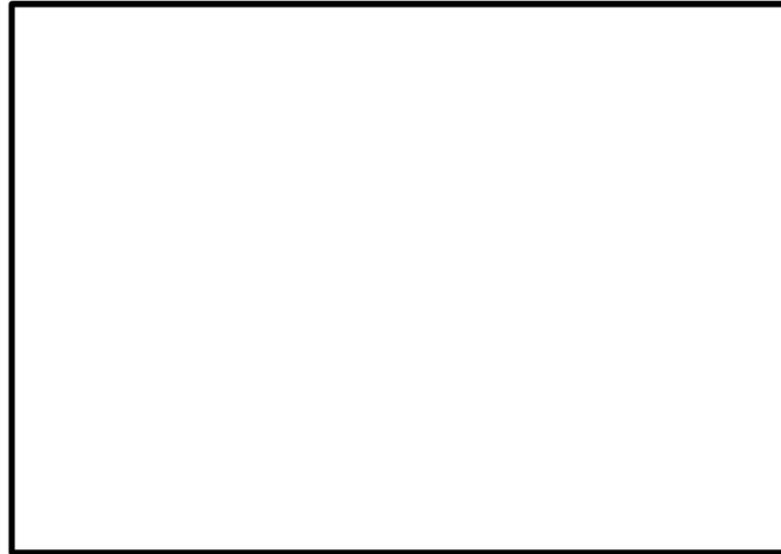
柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
<p style="text-align: center;"><u>別紙</u></p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 プラントウォークダウンチェックシート(建屋外) (常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備)</p> <p style="text-align: center;">実施日: 平成 年 月 日 実施者: _____</p> <p>号機 : _____ 機器名称: _____ 機器No: _____ 設置場所: _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">波及的影響について</th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備への影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-1</td> <td>・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>・周辺に仮設機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>その他 ()</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備について</th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(記号の説明) Y: YES, N: NO, U: 調査不可, N/A: 対象外</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>総合評価 (機器周辺の状況についての記載)</td> </tr> </table>	波及的影響について		Y	N	U	N/A	1	建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-1	・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-2	・周辺に仮設機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備について		Y	N	U	N/A	1	対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総合評価 (機器周辺の状況についての記載)
波及的影響について		Y	N	U	N/A																																						
1	建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
1-1	・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
1-2	・周辺に仮設機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
2	その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備について		Y	N	U	N/A																																						
1	対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
総合評価 (機器周辺の状況についての記載)																																											

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																							
<p style="text-align: center;"><u>別紙</u></p> <p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所 プラントウォークダウンチェックシート(建屋内) (常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備)</p> <p style="text-align: center;">実施日: 平成 年 月 日 実施者: _____</p> <p>号機 : _____ 機器名称: _____ 機器No: _____ 設置建屋: _____ 設置高さ: _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">波及的影響について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備への影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-1 ・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-2 ・周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-3 ・周辺に仮置機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-4 ・上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 その他 ()</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(記号の説明) Y: YES、N: NO、U: 調査不可、N/A: 対象外</p> <p>総合評価 (機器周辺の状況についての記載) _____</p>		波及的影響について					Y	N	U	N/A	1 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-1 ・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-2 ・周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-3 ・周辺に仮置機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-4 ・上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備について					Y	N	U	N/A	1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	波及的影響について																																																									
	Y	N	U	N/A																																																						
1 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
1-1 ・下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
1-2 ・周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
1-3 ・周辺に仮置機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
1-4 ・上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
2 その他 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
	常設耐震重要重大事故防止設備または常設重大事故緩和設備について																																																									
	Y	N	U	N/A																																																						
1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常(ボルトの緩み、腐食、き裂等)はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																																				
<p style="text-align: center;">添付資料1-2 波及的影響評価に係る現地調査記録</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>柏崎刈羽原子力発電所 プラントウォークダウン・チェックシート（建屋内） (耐震重要施設)</p> <p>実施日：平成27年6月9日 実施者：_____</p> <p>号機：6号機 機器名称：使用済燃料貯蔵プール 機器No：E006 設置建屋：R/B 設置高さ：31.7m</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">波及的影響について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-1 下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-2 周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-3 周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-4 上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 その他（ ）</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">耐震重要施設について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>（記号の説明） Y: YES, N: NO, U: 調査不可, N/A: 対象外</p> <p>総合評価（機器周辺の状況についての記載） F HMが直上にて待機。</p> </div>	波及的影響について						Y	N	U	N/A	1 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-1 下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-2 周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-3 周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-4 上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	耐震重要施設について						Y	N	U	N/A	1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">添付資料1-2 波及的影響評価に係る現地調査記録</p> <p>島根原子力発電所 プラントウォークダウン・チェックシート <建屋内></p> <p>実施日：平成26年11月5日 実施者：_____</p> <p>【施設情報】</p> <p>機器名称：ほう酸水注入系ポンプ出口圧力 機器ID：C41-P T005 建屋：R/B 床E L：2F 区画：_____</p> <p>（記号の説明） Y: YES, N: NO, H: 持ち帰り検討、N/A: 対象外</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">波及的影響について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>H</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 建屋内における下位クラスの施設の損傷、転倒及び落下等によるSクラス設備への影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-1 B、Cクラス施設等との十分な離隔距離を取る等により、当該設備に影響を与えない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-2 周辺に影響を及ぼし得る揚重機器、レール、グレーチング、手すり等がある場合、転倒及び落下等により当該設備に影響を与えない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-3 周辺に仮置き機器（点検用資機材を含む）がある場合、固縛措置等により、当該設備に影響を与えない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-4 上部に照明器具、天井・壁の簡易建築材がある場合、落下防止措置等により、当該設備に影響を与えない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-5 その他（ ）</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Sクラス施設の健全性について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>H</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 対象機器と支持構造物との接合部付近に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>所見（機器周辺の状況についての記載）</p> <p>① SLC テストタンク</p>	波及的影響について						Y	N	H	N/A	1 建屋内における下位クラスの施設の損傷、転倒及び落下等によるSクラス設備への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-1 B、Cクラス施設等との十分な離隔距離を取る等により、当該設備に影響を与えない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-2 周辺に影響を及ぼし得る揚重機器、レール、グレーチング、手すり等がある場合、転倒及び落下等により当該設備に影響を与えない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-3 周辺に仮置き機器（点検用資機材を含む）がある場合、固縛措置等により、当該設備に影響を与えない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-4 上部に照明器具、天井・壁の簡易建築材がある場合、落下防止措置等により、当該設備に影響を与えない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-5 その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sクラス施設の健全性について						Y	N	H	N/A	1 対象機器と支持構造物との接合部付近に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">添付資料1-2 波及的影響評価に係る現地調査記録</p> <p>島根原子力発電所 プラントウォークダウン・チェックシート</p> <p>実施日：2019年5月29日 実施者：_____</p> <p>号機：2号機 施設名称（整理番号）：原子炉補機海水ポンプ（B）(0002) 機器No：P215-1B 設置場所：取水槽 設置高さ：EL1100 設置区画：Y-24AN</p> <p>（記号の説明） Y: YES, N: NO, U: 調査不可, N/A: 対象外</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">波及的影響について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-1 下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該施設に与える影響はない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-2 周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-3 周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該施設に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1-4 上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 その他（ ）</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">上位クラス施設の健全性について</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Y</th> <th>N</th> <th>U</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 対象施設と支持構造物との接合部に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>所見（写真等を用いて施設周辺の状況について記載）</p> <p>① 取水槽海水ポンプエリア竜巻防護対策設備の落下 ② 取水槽ガントリクリーンと1号炉排気筒の損傷、転倒及び落下により、取水槽内に設置されている上位クラス施設全体に波及的影響を及ぼす可能性があるため、下位クラス施設として抽出する。</p>	波及的影響について						Y	N	U	N/A	1 下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-1 下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該施設に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-2 周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-3 周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-4 上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	上位クラス施設の健全性について						Y	N	U	N/A	1 対象施設と支持構造物との接合部に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
波及的影響について																																																																																																																																																																							
	Y	N	U	N/A																																																																																																																																																																			
1 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-1 下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該設備に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-2 周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-3 周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-4 上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該設備に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
2 その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
耐震重要施設について																																																																																																																																																																							
	Y	N	U	N/A																																																																																																																																																																			
1 対象機器と支持構造物との接合部に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
波及的影響について																																																																																																																																																																							
	Y	N	H	N/A																																																																																																																																																																			
1 建屋内における下位クラスの施設の損傷、転倒及び落下等によるSクラス設備への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-1 B、Cクラス施設等との十分な離隔距離を取る等により、当該設備に影響を与えない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-2 周辺に影響を及ぼし得る揚重機器、レール、グレーチング、手すり等がある場合、転倒及び落下等により当該設備に影響を与えない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-3 周辺に仮置き機器（点検用資機材を含む）がある場合、固縛措置等により、当該設備に影響を与えない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-4 上部に照明器具、天井・壁の簡易建築材がある場合、落下防止措置等により、当該設備に影響を与えない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-5 その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
Sクラス施設の健全性について																																																																																																																																																																							
	Y	N	H	N/A																																																																																																																																																																			
1 対象機器と支持構造物との接合部付近に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
波及的影響について																																																																																																																																																																							
	Y	N	U	N/A																																																																																																																																																																			
1 下位クラス施設の損傷、転倒、落下等による上位クラス施設への影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-1 下位クラス施設等との十分な離隔距離をとる等により、当該施設に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-2 周辺に作業用ホイスト・レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-3 周辺に仮置き機器がある場合、固縛措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
1-4 上部に照明器具がある場合、落下防止措置等により、当該施設に与える影響はない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
2 その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			
上位クラス施設の健全性について																																																																																																																																																																							
	Y	N	U	N/A																																																																																																																																																																			
1 対象施設と支持構造物との接合部に外見上の異常（ボルトの緩み、腐食、き裂等）はない。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>燃料取替機 使用済燃料貯蔵プール</p> <p>使用済燃料貯蔵プール 燃料取替機</p> <p>現場調査時、使用済燃料貯蔵プールの直上に耐震Bクラスの燃料取替機が待機しており、地震時に落下する可能性があるものとして抽出された。現状は、使用済燃料貯蔵プールへの重量物落下防止の観点から、燃料取替機は使用済燃料貯蔵プール上に待機配置は行わないこととしているが、使用時には使用済燃料貯蔵プール上に位置することから、基準地震動Ssによる評価を実施する。</p>	<p>現場状況写真 等</p>  <p>シートダンク SLC テストタンク C41-PT005</p>	<p>添付図</p> <p>No. (上位クラス施設は「赤色」、下位クラス施設は「青色」マーキング)</p> <p>①</p> 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>添付資料2</u></p> <p><u>海水ポンプ用天井クレーンの上位クラス施設への波及的影響評価について</u></p> <p>海水ポンプ用天井クレーンは、タービン建屋熱交換器エリア地上1階の天井部に設置されており、原子炉補機冷却海水ポンプは地下1階に設置されている。（第1図～第4図参照）</p> <p>通常運転時は天井クレーンとポンプを隔てるハッチは閉鎖されている。一方で、定期検査時にポンプ点検のためにハッチを開放した場合は、地震等によってハッチ下部に設置されているポンプに対して天井クレーンが落下する影響が懸念される。しかし、ハッチ開放中は点検対象となるポンプ以外のポンプにて当該系統の持つ冷却機能を確保し、各系統のポンプ同士は物理的に隔離されている。そのため、仮に天井クレーンが落下し、点検中のポンプを損傷させたとしても安全機能が損なわれることはない。また、ハッチ開口部は天井クレーンと比べて十分に小さいことから、天井クレーンの落下によってポンプを損傷させる可能性は十分に低い。（第5図参照）</p> <p>以上のことから、海水ポンプ用天井クレーンは、波及的影響評価の対象外である。</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・対象施設の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉では、波及的影響を及ぼす下位クラス施設として、ガントリクレーンを抽出している</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 T/B B1FL (T.M.S.L. 4900) 第1図 柏崎刈羽原子力発電所6号炉 原子炉補機冷却海水ポンプ配置図			
 T/B 1FL (T.M.S.L. 12300) 第2図 柏崎刈羽原子力発電所6号炉 海水ポンプ用天井クレーン配置図			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>7号炉分（第3図、4図、5図）については、省略する</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)			女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版)			島根原子力発電所 2号炉			備考	
<u>原子力発電所における地震被害事例の要因整理(5/13)</u>										
No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉	地盤被害事象および其生要因の概要						
53	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】T/Bプロアートパネル破損	2号炉	地盤被害事象及び発生要因の概要						
54	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】R/Bプロアートパネル外れ	3号炉	地盤によるプロアートパネルを固定する止め板の変形・外れ。						
55	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】T/Bパネル・山側プロアートパネル外れ・脱落	3号炉							
56	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】スクリーン運動不可	2号炉	地盤によりターピントレインが脱着し、ターピンが振動して地盤したことによる起動不可。						
57	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】R/S地盤ミカンクレーメ等に止まかず	その他	地盤の振動による地盤拘束装置とディスクブレーキを繋ぐターピンオキタに隣接不良が発生したことに伴う地盤拘束装置の停止。						
58	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】直角タンク落成場での目地の陥り(直角)	その他	地盤による直角部の陥り。						
59	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】直角タンク直角部の周縁地盤崩落	その他	地盤による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
60	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】直角T/B 直角壁面剥離により外れ	その他	地盤の影響により、直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
61	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】固体拘束打設地盤 T/B管脚部-側面構造部	その他	地盤による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
62	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】C/B T/B 中央大柱の剥離による脱落・ひび割れ・脱落	7号炉	地盤の影響により、直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損について。						
63	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】オバコ式ストッテンショナ保証パン内側	4号炉	地盤の影響により、直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損について。						
64	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】R/B 地盤(FS制)よりの水漏れ	7号炉	地盤による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
65	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】B/B水漏れ(試験室からの水漏れ)	7号炉	地盤による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
66	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】平滑力無効セータル拘束の電鋼筋の位置ずれ	4号炉	地盤による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
67	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】原子炉建屋 壁面ガムライニング層(ガムライニング層)の剥離について	7号炉	地盤によりガムライニング層(ガムライニング層)の剥離による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
68	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】新規機器方策導入所 1.3号における耐震構造	1号炉	地盤の影響により、直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
69	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】各サービス用建屋底面に裂縫について	企画部	地盤による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
70	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】原子炉建屋地盤外側の系入ライン・新容器外側貫通部底面に底面に	3号炉	地盤による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
71	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】1号原子炉外力拘束部へ付した地盤による移動について	3号炉	地盤による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
72	説明書(正解)	【物語の概要】原子炉建屋 1号機耐震設計(改修)の履歴の紹介	1号炉	地盤による直角部の陥りと壁面BOXの結合部分の破損。						
73	説明書(正解)	【説明書の概要】ターピン・建屋 1号(放射線管理区域)の総合的低下(1級警戒)	1号炉	地盤の影響による、ドアクローザー装置の健診・点検。						
74	説明書(正解)	【説明書の概要】ターピン・建屋 2号(放射線管理区域)内コンクリート床面剥離	2号炉	地盤の影響による、ターピン・建屋内コンクリート床面剥離とターピン・建屋-デスタイルド床間の複数箇所のコンクリートの剥離。						
75	説明書(正解)	【説明書の概要】新規機器方策導入所の施工後地盤の復元	2号炉	地盤の剥離によると、主変形器基礎ボルト等の外側が剥離し、雨水の流入が発生した。						
76	説明書(正解)	【説明書の概要】新規機器方策導入所の施工後地盤の復元	1号炉	地盤の剥離によると、主変形器基礎ボルト等の外側が剥離し、雨水の流入が発生した。						
77	説明書(正解)	【説明書の概要】門構造基礎の鉄骨梁部のひび割れ	他	地盤の剥離によると、門構造基礎の鉄骨梁部のひび割れ。						
78	説明書(正解)	【説明書の概要】門構造基礎の鉄骨梁部のひび割れ	他	地盤の剥離によると、門構造基礎の鉄骨梁部のひび割れ。						
79	説明書(正解)	【説明書の概要】新規機器方策導入所の施工後地盤の復元	3号炉	地盤の剥離によると、新規機器方策導入所の施工後地盤の復元。						
44	中越沖(海崎)	R/Bオペレコ/R/Bモニタリングユニバーサルジャケット	6号炉	進行車輪にブレーキがかかる状態で、地盤により車輪にクリップが掛かる事例により車輪方向の力が発生したため、進行車輪ヒューリック						
45	中越沖(海崎)	3号炉SLC施工ラジカル配管・格納容器外側貫通部の3号炉	3号炉	3号炉SLC施工ラジカル配管・格納容器外側貫通部の3号炉に係る地盤により車輪方向の力が発生したため、進行車輪ヒューリック						
46	中越沖(海崎)	7号原子炉エントリからへの漏測について	7号炉	7号原子炉エントリからへの漏測について						
47	中越沖(海崎)	3号原子炉エントリからへの漏測について	3号炉	【N12C】スマートラジカルが保有材に取付けられ、おらず、スマートラジカルが発生した。その結果、スマートラジカルが地盤						
48	中越沖(海崎)	所内修正壁1号と相分離母材のすれこによる基盤	1号炉	【N12C】スマートラジカルが保有材に取付けられ、おらず、スマートラジカルが発生した。その結果、スマートラジカルが地盤						
49	中越沖(海崎)	所内修正壁1号の切断	3号炉	【N12C】スマートラジカルが保有材に取付けられ、おらず、スマートラジカルが発生した。その結果、スマートラジカルが地盤						
50	中越沖(海崎)	防爆装置器からの油漏れ及び送風ベスカからのズレ	1号炉	地盤による運動により、第一次ターピン降下子が脱着し、直角部に脱着する事例。						
51	中越沖(海崎)	主変形器基礎ボルト折損及びターピン・建屋と本体間の間からのズレ	2号炉	地盤による運動により、ターピン・建屋部が機動し、No.4ラジウムタグより漏えいが発生した。						
52	中越沖(海崎)	防爆用油圧ポンプ・ハスダクト接続	2号炉	地盤による運動により、防爆用油圧ポンプの基礎部が脱着する事例。						
53	中越沖(海崎)	所内修正壁1号下部	3号炉	地盤による運動により、主変形器基礎ボルトが脱着する事例。						
54	中越沖(海崎)	No.4ラジウムタグ配管接続	5号炉	地盤による運動により、ターピン・建屋部が機動し、雨水の流入が発生した。						
55	中越沖(海崎)	1/4ラジウム水槽水栓B1-B2連絡フランジ部漏えい	4号炉	地盤による運動により、1/4ラジウム水槽水栓B1-B2連絡フランジ部漏えいによる漏出。						
56	中越沖(海崎)	50mm厚防音壁の黒田サンラング配管漏えいによる雨	5号炉	地盤による運動により、1/4ラジウム水槽水栓B1-B2連絡フランジ部漏えいによる漏出。						
57	中越沖(海崎)	H/B/F1-FP-40ラジウムから漏水	2号炉	地盤による運動により、1/4ラジウム水槽水栓B1-B2連絡フランジ部漏えいによる漏出。						
58	中越沖(海崎)	壳体側避難器具の材料から本端所	その他	地盤による運動により、避難器具の材料が壊滅した。						
地盤被害要因に関するMCAは賃貸の検討内容										
原子力発電所における地震被害事例の要因整理(5/13)										
No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉	地盤被害事象及び発生要因の概要						
62	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】車輪タクシング用の火災警報の現像器脱着	その他	地盤による現像器の支柱と盤OBXの接着部分の破損。						
63	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】A x B x B F 北西側塗装面剥離により外れ	その他	地盤の影響により、道路舗装が壊れてしまい、塗装の面に魯が生じたことによる海水の浸入。						
64	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】車輪タクシング用の火災警報の現像器脱着	その他	地盤により接続部エキスパンションドレンビットが破損し、塗装内に海水が発生したことによる漏水。						
65	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】車輪タクシング用の火災警報の現像器脱着	その他	地盤の運動により、車輪の踏み固め落とし、大津波警報の現像・ひび割れ、非常灯点灯、点滅灯回転。						
66	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】車輪タクシング用の火災警報の現像器脱着	その他	地盤の運動により、車輪の踏み固め落とし、大津波警報の現像・ひび割れ、非常灯点灯、点滅灯回転。						
67	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】車輪タクシング用の火災警報の現像器脱着	その他	地盤により接続部エキスパンションドレンビットが破損し、塗装内に海水が発生したことによる漏水。						
68	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】車輪タクシング用の火災警報の現像器脱着	その他	地盤により現像部エキスパンションドレンビットが破損し、塗装内に海水が発生したことによる漏水。						
69	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】車輪タクシング用の火災警報の現像器脱着	その他	地盤により現像部エキスパンションドレンビットが破損し、塗装内に海水が発生したことによる漏水。						
70	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】車輪タクシング用の火災警報の現像器脱着	その他	地盤により現像部エキスパンションドレンビットが破損し、塗装内に海水が発生したことによる漏水。						
71	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】車輪タクシング用の火災警報の現像器脱着	その他	地盤により現像部エキスパンションドレンビットが破損し、塗装内に海水が発生したことによる漏水。						
72	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】各サービス連接部1号台	その他	地盤により現像部エキスパンションドレンビットが破損し、塗装内に海水が発生したことによる漏水。						
73	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】各サービス連接部2号台	その他	地盤により現像部エキスパンションドレンビットが破損し、塗装内に海水が発生したことによる漏水。						
74	中越沖(海崎)	【中越沖地盤】各サービス連接部3号台	その他	地盤により現像部エキスパンションドレンビットが破損し、塗装内に海水が発生したことによる漏水。						
75	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】原子炉建屋1号(放射線管理区域)の内壁の剥離	1号炉	地盤の剥離により、壁面が手付されがたき基礎ボルトが外れ、基礎部が倒壊した。						
76	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】原子炉建屋1号(放射線管理区域)の内壁の剥離	1号炉	地盤の剥離により、壁面が手付されがたき基礎ボルトが外れ、基礎部が倒壊した。						
77	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】原子炉建屋1号(放射線管理区域)の内壁の剥離	1号炉	地盤の剥離により、壁面が手付されがたき基礎ボルトが外れ、基礎部が倒壊した。						
78	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】原子炉建屋1号(放射線管理区域)の内壁の剥離	2号炉	地盤の剥離により、壁面が手付されがたき基礎ボルトが外れ、基礎部が倒壊した。						
79	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】原子炉建屋1号(放射線管理区域)の内壁の剥離	3号炉	地盤の剥離により、壁面が手付されがたき基礎ボルトが外れ、基礎部が倒壊した。						
80	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】原子炉建屋1号(放射線管理区域)の内壁の剥離	4号炉	地盤の剥離により、壁面が手付されがたき基礎ボルトが外れ、基礎部が倒壊した。						
81	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】原子炉建屋1号(放射線管理区域)の内壁の剥離	5号炉	地盤の剥離により、壁面が手付されがたき基礎ボルトが外れ、基礎部が倒壊した。						
82	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】原子炉建屋1号(放射線管理区域)の内壁の剥離	6号炉	地盤の剥離により、非常用アゼル楽器管(A) 防爆用音器の吸音材カバー(同)金具の一部外れ。						
83	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】ターピン・建屋2階(放射線管理区域)の内壁の剥離	2号炉	地盤の剥離により、ドアクローザー付属の遮音ヒューズの脱落。						
84	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】ターピン・建屋2階(放射線管理区域)の内壁の剥離	3号炉	地盤の剥離により、支承と支撑アンカーを緩慢するターピンバックルが剥離したことによる支承の外れ。						
85	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】ターピン・建屋2階(放射線管理区域)の内壁の剥離	4号炉	地盤の剥離により、ターピン・建屋2階(放射線管理区域)の内壁の剥離が発生した。						
86	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】ターピン・建屋2階(放射線管理区域)の内壁の剥離	5号炉	地盤の剥離により、ターピン・建屋2階(放射線管理区域)の内壁の剥離が発生した。						
87	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】空調ダクトからの空気の減少漏れ	1号炉	地盤の剥離により、空調ダクトからの空気の減少漏れ。						
88	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】空調ダクトからの空気の減少漏れ	1号炉	地盤の剥離により、空調ダクトからの空気の減少漏れ。						
89	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】上部センサー軸受摩耗	1号炉	地盤の剥離により、空調ダクトからの空気の減少漏れ。						
90	鷲河渕(海崎)	【物語の地盤】上部センサー軸受摩耗	1号炉	地盤の剥離により、空調ダクトからの空気の減少漏れ。						

原子力発電所における地震被害事例の要因整理(6/13)

地震被害に因する災害特性的機関別対応				
No.	地震出発地 (発電所)	件名	号炉	
80	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】タービン系配管の震裂のいずれ	4号炉	地盤の震れによるタービン系配管の震裂のいずれ
81	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】北にタービン軸の震動	4号炉	地盤の震れによる、低圧タービン(A)～(C)軸の軸受座地脚部の震動
82	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】鋼構造物と建物の震動	4号炉	地盤の震れによる、タービン建屋(3階)建物管理区域内の組合せ中間柱(C)室内の鋼構造物の一部の震動
83	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】鋼構造物と建物の震動	4号炉	地盤の震れによる、タービン建屋(3階)建物管理区域外の電気機械室和電動ハブゲートの支障
84	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】空港ダクトから吹き出る風の強さ	4号炉	地盤の震れによる、空港ダクト(フランジ部)からの吹き出る風の強さ
85	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】空港ランプホルダの脱着	4号炉	地盤の震れによる、ランプホルダの脱着
86	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】空港ランプホルダの脱着	4号炉	地盤の震れによる、空港ランプホルダの脱着
87	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】タービンシラスト軸受座地脚部脱着	5号炉	地盤の震れによる、タービンシラスト軸受座地脚部脱着
88	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】タービン建屋 3 階タービンシラスト脱着まわし	5号炉	地盤の震れによる、タービン建屋 3 階タービンシラスト脱着まわし
89	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】電線(電線取扱区域)の動揺	5号炉	地盤の震れによる、電線(電線取扱区域)の動揺
90	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】新幹線用車両の脱着	5号炉	地盤の震れによる、新幹線用車両の脱着
91	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 視認性タンク基盤部の取付ナットの抜け	5号炉	地盤の震れによる、視認性タンク基盤部の取付ナットの抜け
92	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 基盤部角柱の脱着	5号炉	地盤の震れによる、基盤部角柱の脱着
93	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 延長壁・壁(床)構造部材(床)の剥離	5号炉	地盤の震れによる、延長壁・壁(床)構造部材(床)の剥離
94	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 電線(電線取扱区域)内高圧第2号	5号炉	地盤の震れによる、電線(電線取扱区域)内高圧第2号の脱着
95	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 化学分析室内の脱着	5号炉	地盤の震れによる、化学分析室内の脱着
96	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 空港ランプホルダの脱着	5号炉	地盤の震れによる、空港ランプホルダの脱着
97	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 室内電線(電線取扱区域)内	5号炉	地盤の震れによる、室内電線(電線取扱区域)内の脱着
98	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 電線(電線取扱区域)内高圧第1号	5号炉	地盤の震れによる、電線(電線取扱区域)内高圧第1号の脱着
99	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 延長壁・壁(床)構造部材(床)の脱着	5号炉	地盤の震れによる、延長壁・壁(床)構造部材(床)の脱着
100	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 延長壁・壁(床)構造部材(床)の脱着	5号炉	地盤の震れによる、延長壁・壁(床)構造部材(床)の脱着
101	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】K. 延長壁・壁(床)構造部材(床)の脱着	5号炉	地盤の震れによる、延長壁・壁(床)構造部材(床)の脱着
102	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】タービン建屋内での火災(5回)の発見	5号炉	地盤の震れによる、延長壁・壁(床)構造部材(床)の脱着
103	豊岡市(高岡)	【豊岡市の地震】タービン実施点火結果	5号炉	地盤の震れによる、タービン実施点火結果

津嘉義井私有型: I : 津嘉義井の不等式による損傷。 II : 建物の相対変位による損傷。 III : 津嘉義井による施設の損傷、転倒、落下等。 IV : 四辺曲面の損傷。 V : 使用済燃料ブースコッキングによる損傷。 VI : その他の(地盤の震れによる警報発信等、施設の損傷を伴わない)～V以外の要因)

原子力発電所における地震被害事例の要因整理(6/13)

原子力発電所における地震被害事例の要因整理(6/13)				
No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉	
59	中越沖 (海面)	事務本館専用電源断、緊急時計器室等は非常用電源により供給	その他	地震の影響により、常用系の高圧保安電源が切替った。
60	中越沖 (海面)	ヤード～B2号火水道水注入装置(3号)の漏れ	1号炉	地震により、火水道水注入装置(3号)が漏れしたことににより、火水道水注入装置(3号)が漏れした。
61	中越沖 (海面)	スクリーン起動不可	2号炉	地震により、火水道水注入装置(3号)が漏れしたことににより、火水道水注入装置(3号)が漏れした。
62	中越沖 (海面)	K1/S/B液槽ミニコン系レーマー等伝送不能	その他	地震により、火水道水注入装置(3号)が漏れしたことににより、火水道水注入装置(3号)が漏れした。
63	中越沖 (海面)	重油タンク防油油膜での日時の開き(異常)	その他	地震の影響により、重油タンク防油油膜にて日時の開き(異常)が発生した。
64	中越沖 (海面)	重油タンク用洗浄器設備の異常	その他	地震の影響により、重油タンク用洗浄器設備の異常が発生した。
65	中越沖 (海面)	A×/B/D 北西側面異常より雨水漏えい	その他	地震の影響により、雨水漏えいが発生した。
66	中越沖 (海面)	固体燃料物貯蔵庫 地下・階燃管理第一係操作部	その他	地震により、固体燃料物貯蔵庫(地下)の異常により雨水漏えいが発生した。
67	中越沖 (海面)	C/Bモード中止の確認	その他	地震により、C/Bモード中止の確認がなされた。
68	中越沖 (海面)	R/Bオペレーター用ドアノブ交換について	4号炉	地震により、R/Bオペレーター用ドアノブ交換が実施された。
69	中越沖 (海面)	R/B2号雨量計よりの水漏れ	7号炉	地震により、R/B2号雨量計よりの水漏れが発生した。
70	中越沖 (海面)	R/B3FIS試験室隔壁からの水漏れ	7号炉	地震により、R/B3FIS試験室隔壁からの水漏れが発生した。
71	中越沖 (海面)	平均出力電磁モータ制御室の電源装置の位置ずれについて	4号炉	地震により、平均出力電磁モータ制御室の電源装置の位置ずれが発生した。
72	中越沖 (海面)	原子炉隔壁のドアノブ交換について	7号炉	地震により、原子炉隔壁のドアノブ交換がなされた。
73	鷹河弯 (海面)	原子炉隔壁 1 階・放射線管理区域の扉の脇不	1号炉	地震の影響により、当該扉を開閉した際、扉が干渉不能となってしまった。
74	鷹河弯 (海面)	タービン建屋・消防栓箱(建物内)コンクリート片割れ大	2号炉	地震の影響により、タービン建屋内コンクリート片割れが発生した。
75	鷹河弯 (海面)	タービン建屋・消防栓箱(建物内)コンクリート片割れ大	2号炉	地震の影響により、タービン建屋内コンクリート片割れが発生した。

地盤被害を含め、I～IVに該当しないものには、II～IVに該当するものに該当するものと定めた。

原子力発電所における地震被害事例の要因整理(6/13)

地盤被害に因するNEDOIAA保有の機関別対応				
No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉	
91	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】タービン建屋3階ターピンラスト長管ホース	8号炉	地盤の震れによる、ターピンラスト長管ホースのサスペンションブレードの取り付け用ネジの折損。
92	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】新幹線用軸承部底面装置の防護板	8号炉	地盤の震れによる、発電用軸承部底面装置(底面)の侵蝕による腐食。
93	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】原子炉底床部の機械部品の脱落	8号炉	地盤の震れによる、原子炉底床部の機械部品の脱落。
94	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】3号地床タンク基礎の防食アーチ	8号炉	地盤の震れによる、3号地床タンク基礎の防食アーチの損傷。
95	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋(3階)建物内電線	8号炉	地盤の震れによる、ターピン建屋(3階)建物内電線の損傷。
96	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋(3階)建物内電線	8号炉	地盤の震れによる、ターピン建屋(3階)建物内電線の損傷。
97	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋(3階)建物内電線	8号炉	地盤の震れによる、ターピン建屋(3階)建物内電線の損傷。
98	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】化学分析室内の脱着	8号炉	地盤の震れによる、化学分析室内の脱着。
99	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】危険機器ラックホルダの抜落	5号炉	地盤の震れによる、危険機器ラックホルダの抜落。
100	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋内の設置不良について	5号炉	地盤の震れによる、ターピン建屋内の設置不良。
101	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ボルト取付用マガジンホルダの脱着	5号炉	地盤の震れによる、ボルト取付用マガジンホルダの脱着。
102	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋内での火災(5回)の発見	5号炉	地盤の震れによる、延長壁・壁(床)構造部材(床)の剥離。
103	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋内での火災(5回)の発見	5号炉	地盤の震れによる、延長壁・壁(床)構造部材(床)の剥離。
104	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋内での火災(5回)の発見	5号炉	地盤の震れによる、延長壁・壁(床)構造部材(床)の剥離。
105	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】危険機器固定キーの脱落	5号炉	地盤の震れによる、危険機器固定キーの脱落。
106	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋立柱の損傷	5号炉	地盤の震れによる、ターピン建屋立柱の損傷。
107	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋立柱の損傷	5号炉	地盤の震れによる、ターピン建屋立柱の損傷。
108	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷	5号炉	地盤の震れによる、原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷。
109	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷	5号炉	地盤の震れによる、原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷。
110	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷	5号炉	地盤の震れによる、原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷。
111	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷	5号炉	地盤の震れによる、原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷。
112	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】危険機器ラッピング端面切りの損傷	5号炉	地盤の震れによる、ラッピング端面切りの損傷。
113	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷	5号炉	地盤の震れによる、原子炉底床部内作業用ターパーフォークの損傷。
114	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋(3階)建物内電線	1号炉	地盤の震れによる、ターピン建屋(3階)建物内電線の損傷。
115	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋(3階)建物内電線	1号炉	地盤の震れによる、ターピン建屋(3階)建物内電線の損傷。
116	鷹河弯(海面)	【豊岡市の地震】ターピン建屋(3階)建物内電線	1号炉	地盤の震れによる、ターピン建屋(3階)建物内電線の損傷。

地盤被害を含め、I～Vに該当しないものには、II～Vに該当するものに該当するものと定めた。

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考

原子力発電所における地震被害事例の要因整理(7/13)

地震被害に関する MCCI 質問の複数回答			
No.	地震被災 (発災原因)	件名	号炉
101	狭河渕(高岡)	地震被災とき及び発生原因の概要	地盤被災 発生原因
105	狭河渕(高岡)	【震害調査の結果】土壌変形箇所下層グレーティング上部骨材置換部の損傷	5号炉
106	狭河渕(高岡)	【震害調査の結果】板下地盤の内部に歪曲したターンバブルの左側に現れ	5号炉
107	狭河渕(高岡)	【震害調査の結果】板下地盤の内部に歪曲したターンバブルの左側に現れ	5号炉
108	狭河渕(高岡)	【震害調査の結果】壁面内に主張気配管、給水配管および配管構造の損傷	5号炉
109	狭河渕(高岡)	地震被災による原子炉建屋内の主張気配管、給水配管および配管構造の損傷	5号炉
110	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】ターンバブル下部土壌変形箇所付近	1号炉
111	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】土壌変形箇所付近	全号炉
112	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】社員用淋浴室の床板倒壊	全号炉
113	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】蒸気ターンビン中間軸受部の浮き上がり	3号炉
114	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】蒸気ターンビン中間軸受部の浮き上がり	2号炉
115	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】軸側排熱部高ハブシングル支持金具ホルターブレード	1号炉 2号炉 3号炉
116	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】軸用燃料ボルトにおけるゲート押さえの破損	3号炉
117	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】社員用淋浴室の床板倒壊	3号炉
118	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】社員用淋浴室の床板倒壊	全号炉
119	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】蒸気ターンビン中間軸受部の浮き上がり	1号炉 2号炉 3号炉
120	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】地盤被災箇所におけるゲート押さえの破損	3号炉
121	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】使用燃料キャスクレットにおけるゲー	3号炉
122	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】社員用シャンクスグレーチョン(4号)の浮き上がり	全号炉
123	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】西側廊下の床板倒壊	1号炉
124	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】燃焼炉機械室内の床板倒壊	3号炉
125	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】燃焼炉機械室内の床板倒壊	3号炉
126	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】地盤被災箇所の浮き上がり	2号炉
127	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】モリタリゴブスト(チャムル)6.6	全号炉
128	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】燃焼炉機械出入力装置の破損	1号炉
129	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】モリタリゴブスト(チャムル)6.6	1号炉
130	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】床下防音室内部に設けられた開口部の外	1号炉
131	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】切子ガラス容器内部に窓の開口部の外	2号炉 3号炉
132	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】燃焼炉機械室内の床板倒壊	2号炉
133	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】燃焼炉機械室内の床板倒壊	2号炉
134	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】社員用浴室熱湯器倒壊	2号炉
135	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】穴井クレーン吊掛熱湯器等の倒壊	2号炉
136	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】穴井クレーン吊掛熱湯器等の倒壊	3号炉
137	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】女川原子力発電所1号炉、2号炉、3号炉、4号炉の床板倒壊	1号炉
138	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】主蒸気ターンバブルの倒壊	3号炉
139	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】主蒸気ターンバブルの倒壊	2号炉
140	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】主蒸気ターンバブルの倒壊	2号炉
141	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】1号機原子炉建屋 天井クレーン吊掛熱湯器等の倒壊	1号炉
142	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】原子炉建屋熱湯器ハッチ蓋の浮き上がり	-
143	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】燃焼炉機械室の床板倒壊	-
144	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】1号機原子炉建屋 天井クレーン吊掛熱湯器等の倒壊	-
145	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】津波による床面は電気炉建屋の倒壊	-
146	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】津波による床面は電気炉建屋の倒壊	全号炉
146-1	東北地方 太平洋沖 (女)	水タンクの爆発	-

原子力発電所における地震被害事例の要因整理(7/17)

地震被害事象における発生要因の要因			
No.	対象地盤 (発災原因)	件名	号炉
76	陸河渕 (浜田)	非常用ディーゼル発電機(人掛式)消音器の吸音材 カバー固定金具の外れによる漏水	2号炉
77	陸河渕 (浜田)	漏れタックルの裏地材の支錠外れによる漏水	その他
78	陸河渕 (浜田)	275kV開閉所壁面の床板剥離・火災報知装置による漏水	その他
79	陸河渕 (浜田)	275kV開閉所内設置するスピーカーの脱落	その他
80	陸河渕 (浜田)	非常用ディーゼル発電機(人掛式)消音器の吸音材 カバー固定金具の外れによる床板シール材の音化	3号炉
81	陸河渕 (浜田)	ターンバブルの保護材のずれ	4号炉
82	陸河渕 (浜田)	低圧ターンバブルの接触点	4号炉
83	陸河渕 (浜田)	総合セイ中間弁(○)の床面に漏れ	4号炉
84	陸河渕 (浜田)	余電機器送電系用バスドア・支持部材の後縁板の キーフレーム	4号炉
85	陸河渕 (浜田)	2号ダクトからの空気の微少な漏れ	4号炉
86	陸河渕 (浜田)	制御機ブランホールの接触点について	4号炉
87	陸河渕 (浜田)	非常用ディーゼル発電機(人掛式)消音器の吸音材 カバー固定金具等の外れによる漏水	4号炉
88	陸河渕 (浜田)	ターンバブルストラスト輸送摩耗トリップ警報点灯	5号炉
89	陸河渕 (浜田)	ターンバブルストラスト装置まわりのテッ キフレート取り付け用ネジが折れ	5号炉
90	陸河渕 (浜田)	発電機回路断路器装置の留め板	5号炉

原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (7/13)

地震被害に関する MCCI 質問の複数回答			
No.	対象地盤 (発災原因)	件名	号機
117	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】蒸気ターンビン中間軸受部の浮き上がり	3号機
118	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】蒸気ターンビン中間軸受部の損傷	2号機
119	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】絶縁軸動機ハウジング取扱員ボルトの浮き上がり	1号機 2号機 3号機
120	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】地盤被災による原子炉建屋内に主張気配管及び給水配管	1号機 2号機 3号機
121	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】地盤被災による原子炉建屋内に主張気配管及び給水配管	1号機 2号機 3号機
122	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】地盤被災による原子炉建屋内に主張気配管及び給水配管	1号機 2号機 3号機
123	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】地盤被災による原子炉建屋内に主張気配管及び給水配管	1号機 2号機 3号機
124	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】地盤被災による原子炉建屋内に主張気配管及び給水配管	1号機 2号機 3号機
125	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】地盤被災による原子炉建屋内に主張気配管及び給水配管	1号機 2号機 3号機
126	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】地盤被災による原子炉建屋内に主張気配管及び給水配管	1号機 2号機 3号機
127	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】モリタリゴブスト(チャムル)6.6	全号機
128	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】燃焼炉機械出入力装置の破損	1号機
129	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】モリタリゴブスト(チャムル)6.6	1号機
130	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】床下防音室内部に設けられた開口部の外	1号機
131	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】切子ガラス容器内部に窓の開口部の外	2号機 3号機
132	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】燃焼炉機械室内の床板倒壊	2号機
133	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】モリタリゴブスト(チャムル)6.6	2号機
134	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】社員用浴室熱湯器倒壊	2号機
135	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】穴井クレーン吊掛熱湯器等の倒壊	2号機
136	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】穴井クレーン吊掛熱湯器等の倒壊	3号機
137	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】原子炉建屋内床板の浮き上がり	1号機
138	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】主蒸気ターンバブルの倒壊	3号機
139	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】主蒸気ターンバブルの倒壊	2号機
140	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】主蒸気ターンバブルの倒壊	2号機
141	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】1号機原子炉建屋 天井クレーン吊掛熱湯器等の倒壊	1号機
142	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】原子炉建屋熱湯器ハッチ蓋の浮き上がり	-
143	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】燃焼炉機械室の床板倒壊	-
144	東北地方 太平洋沖 (女)	【震日本大震災調査】1号機原子炉建屋 天井クレーン吊掛熱湯器等の倒壊	-
145	東北地方 太平洋沖 (女)	津波による床面は電気炉建屋の倒壊	-
146	東北地方 太平洋沖 (女)	津波による床面は電気炉建屋の倒壊	全号機
146-1	東北地方 太平洋沖 (女)	水タンクの爆発	-

地盤被災発生要因：I - 地盤の不等沈下による相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生要因：I - 地盤のひび割れによる相移 II - 建物間の相対変位による相移 III - 地盤のひび割れによる相移 IV - 脱刃斜面の崩落 V - 使用済燃料ブールスコッシングによる相移 VI - 他の（地盤のひび割れによる相移）

地盤被災事象及早急に発生要因の概要

地盤被災発生

原子力発電所における地震被害事例の要因整理(8/13)

地震被害に関するMCR機器の復旧状況				
No.	対象機器 (発電所)	件名	名前	地震被害 発生原因
130	東北地方 太平洋沖 (宮城)	【東日本大震災関連】駆動用歯車は最後熱器割れ	2号炉	地震により、乾燥用歯車熱器の歯ミリ性のき裂による絶縁破損の発生。
131	東北地方 太平洋沖 (宮城)	【東日本大震災関連】ス井クレーン漏電遮断装置等の損傷	2号炉	地震の影響により、電子制御装置の漏電遮断装置等の損傷。
132	東北地方 太平洋沖 (宮城)	【東日本大震災関連】ス井クレーン漏電遮断装置等の損傷	3号炉	地震の影響により、電子制御装置の漏電遮断装置等の損傷。
133	東北地方 太平洋沖 (宮城)	【東日本大震災関連】電子セラミック部品のクラック	1号炉	地震により、電子セラミック部品のクラックによる絶縁破損の発生。
134	東北地方 太平洋沖 (宮城)	【東日本大震災関連】熱交換器の気密測定サンプル配管ボンブ破裂	1号炉	地震により、熱交換器の気密測定サンプル配管ボンブ破裂による漏出。
135	東北地方 太平洋沖 (宮城)	【東日本大震災関連】駆動用燃料ブール小ゲート取付けボルトの位置ミス	1号炉	地震の影響により、駆動用燃料ブール小ゲート取付けボルトの位置ミスによる漏出。
136	東北地方 太平洋沖 (宮城)	【東日本大震災関連】水処理施設構造材の損傷	—	地震の影響により、水処理施設構造材の損傷。
137	東北地方 太平洋沖 (宮城)	【東日本大震災関連】熱水による蒸気室隔壁の損傷	—	地震により、熱水による蒸気室隔壁の損傷。

地震被害発生要因： I： 地震の下支地による損傷。 II： 建物間の相対変位による損傷。 III： 地震の振れによる施設の損傷・軋刺・落下等 IV： 間接斜面の崩落 V： 使用済燃料ブールスローランプによる漏水 VI： その他の（地震の振れによる蓄積効果、漏水が伴わない I～V以外の要因）

原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (8/17)

No.	対象機器 (発電所)	件名	場所	地震被害発生要因の概要
91	鶴川発電所 (茨城)	原子炉格納容器の爆発防止装置入口部へ向い側の漏洩端子の爆発端子が発生した。	5号炉	地震により、原子炉格納容器の爆発防止装置入口部へ向い側の漏洩端子の爆発端子が発生した。
92	鶴川発電所 (茨城)	No.3純水タンク遮断部の引戻テープの剥れ	5号炉	地震により、No.3純水タンク遮断部の引戻テープが剥離したため、位相角計の先端に接触したため、位相角計の先端に接触した。
93	鶴川発電所 (茨城)	ターピン駆動用角栓の損傷	5号炉	地震の振れによりターピン駆動用角栓の先端に接触したため、位相角計の先端がクラック。
94	鶴川発電所 (茨城)	原子炉建屋2階 放射能測定装置(3m×5cm程度) 上止モルタルの剥離が発生した。	5号炉	原子炉建屋2階 放射能測定装置(3m×5cm程度)上止モルタルの剥離が発生した。
95	鶴川発電所 (茨城)	ターピン建屋内放射能測定装置(3m×5cm程度) 上止モルタルの剥離が発生した。	5号炉	地震の影響により、主ターピン建屋内放射能測定装置(3m×5cm程度)上止モルタルの剥離が発生した。
96	鶴川発電所 (茨城)	化学分析室内の放射能測定装置の固定ボルトの脱落 引き上り	5号炉	地震の影響により、化学分析室内の放射能測定装置の固定ボルトが脱落した。
97	鶴川発電所 (茨城)	余電機ラバホルダ等の接触面について	5号炉	地震の影響により、余電機ラバホルダ等の接触面およびコネクタ表面に茶色の変色が発生した。
98	鶴川発電所 (茨城)	ターピン建屋内の蛍光灯不点について	5号炉	地震の影響により、蛍光灯不点が発生した。
99	鶴川発電所 (茨城)	常用用データレジスト金具等の外れ 引き上り	5号炉	原子炉建屋上部放射能測定装置(3m×5cm程度)上止モルタルの剥離が発生した。
100	鶴川発電所 (茨城)	ターピン建屋内のビス・栓の発見	5号炉	地震の影響により、放射能測定装置(3m×5cm程度)上止モルタルの剥離が発生した。
101	鶴川発電所 (茨城)	ターピン建屋内放射能測定装置のフレームの一部 損傷	5号炉	地震の影響により、放射能測定装置のフレームの一部が損傷し、フレームから離れた。
102	鶴川発電所 (茨城)	原子炉格納容器内の最終結果	5号炉	地震の影響により、原子炉格納容器の最終結果。
103	鶴川発電所 (茨城)	発電機組立子固定ナットの隙間の拡大	5号炉	地震の影響により、原子炉格納容器の最終結果。

地震被害発生要因： I： 地震の下支地による損傷。 II： 建物間の相対変位による損傷。 III： 地震の振れによる施設の損傷・軋刺・落下等 IV： 間接斜面の崩落 V： 使用済燃料ブールスローランプによる漏水 VI： その他の（地震の振れによる蓄積効果、漏水が伴わない I～V以外の要因）

原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (8/13)

No.	対象機器 (発電所)	件名	名前	地震被害発生要因の概要
146-2	東北地方 太平洋沖 (宮城)	No.1純水タンクのフレキシブル管部から漏水	その他の	No.1純水タンクのランク配管と外部配管を連結するフレキシブルの管部部分から漏水した。
146-3	東北地方 太平洋沖 (宮城)	No.2純水タンクの底部損傷及び漏水	その他の	No.2純水タンクの底部が損傷しており、漏水が多くないものの継続して漏水した。
146-4	東北地方 太平洋沖 (宮城)	純水タンクの漏水	その他の	純水タンクについて漏出は少くないが発生した。
146-5	東北地方 太平洋沖 (宮城)	純水タンクの底部損傷及び漏水	その他の	純水タンクの底部が損傷しており、漏水多くないものの継続して漏水した。
146-6	東北地方 太平洋沖 (宮城)	純水タンクの漏水	その他の	純水タンクについて漏出は少くないが発生した。
146-7	東北地方 太平洋沖 (宮城)	安佐若狭浜西岸灌漑渠部分からの漏水	その他の	安佐若狭浜西岸灌漑渠部分からの漏水
146-8	東北地方 太平洋沖 (宮城)	原子炉建屋内放射能測定装置(3m×5cm程度) の設置	その他の	原子炉建屋内放射能測定装置(3m×5cm程度)の設置
146-9	東北地方 太平洋沖 (宮城)	原子炉建屋内放射能測定装置(3m×5cm程度) の設置	その他の	原子炉建屋内放射能測定装置(3m×5cm程度)の設置
146-10	東北地方 太平洋沖 (宮城)	原子炉建屋内放射能測定装置(3m×5cm程度) の設置	その他の	原子炉建屋内放射能測定装置(3m×5cm程度)の設置
146-11	東北地方 太平洋沖 (宮城)	静子の底面	その他の	静子の底面
146-12	東北地方 太平洋沖 (宮城)	*静子本体の入出水バルブの底面及び静子の底面	その他の	*静子本体の入出水バルブの底面及び静子の底面

地震被害発生要因： I： 地震の下支地による損傷。 II： 建物間の相対変位による損傷。 III： 地震の振れによる施設の損傷・軋刺・落下等 IV： 間接斜面の崩落 V： 使用済燃料ブールスローランプによる漏水 VI： その他の（地震の振れによる蓄積効果、漏水が伴わない I～V以外の要因）

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																			
<u>原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (9/13)</u>																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地盤被害に関するMOCIA部門の検討内容</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>対象地盤 (発電所)</th> <th>件名</th> <th>号炉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>138</td><td>中越沖(海蛇)</td><td>【中越沖地震】上陸で海 岩手県(北側斜面)等</td><td>その他</td> </tr> <tr> <td>139</td><td>中越沖(海蛇)</td><td>【中越沖地震】則園町東側斜面 部滑り出し</td><td>その他</td> </tr> <tr> <td>140</td><td>鶴岡湾(海蛇)</td><td>【鶴岡湾の地震】底水湛まわりの地盤沈下等</td><td>1号炉</td> </tr> <tr> <td>141</td><td>鶴岡湾(海蛇)</td><td>【鶴岡湾の地震】差戻及び底面のひびき</td><td>その他</td> </tr> </tbody> </table> <p>地盤被害発生要因： I : 地盤の不等沈下による損傷 II : 建物間の相対変位による損傷 III : 地震の揺れによる施設の損傷・転倒・落下等 IV : 周辺斜面の崩落 V : 使用済燃料プールスロッシングによる底水 VI : その他(地盤の搖れによる警報信令等、施設の損傷を伴わないI~V以外の要因)</p>	地盤被害に関するMOCIA部門の検討内容				No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉	138	中越沖(海蛇)	【中越沖地震】上陸で海 岩手県(北側斜面)等	その他	139	中越沖(海蛇)	【中越沖地震】則園町東側斜面 部滑り出し	その他	140	鶴岡湾(海蛇)	【鶴岡湾の地震】底水湛まわりの地盤沈下等	1号炉	141	鶴岡湾(海蛇)	【鶴岡湾の地震】差戻及び底面のひびき	その他	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地盤被害に関するMOCIA部門の検討内容</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>対象地盤 (発電所)</th> <th>件名</th> <th>号炉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104</td><td>駿河湾 (浜岡)</td><td>ター・ビン開放点検の結果</td><td>5号炉</td> </tr> <tr> <td>105</td><td>駿河湾 (浜岡)</td><td>主要要素上部グレーティングと相分離母線端との接触点</td><td>5号炉</td> </tr> <tr> <td>106</td><td>駿河湾 (浜岡)</td><td>原子炉給水器内作業用ターネーブルの接觸点</td><td>5号炉</td> </tr> <tr> <td>107</td><td>駿河湾 (浜岡)</td><td>原子炉機器冷却水系の配管および灌水栓部の接觸点</td><td>5号炉</td> </tr> <tr> <td>108</td><td>駿河湾 (浜岡)</td><td>タービン運動給水ポンプ・ターベース部のラバー・シム変形</td><td>5号炉</td> </tr> <tr> <td>109</td><td>駿河湾 (浜岡)</td><td>原子炉建屋内の主蒸気系配管・給水系配管および配管支接構造物の点検結果</td><td>5号炉</td> </tr> <tr> <td>110</td><td>駿河湾 (浜岡)</td><td>発電機・シール・リング油切りの接觸点</td><td>5号炉</td> </tr> <tr> <td>111</td><td>東北地方 (東海第二)</td><td>原子炉建屋の容器機器ハッチ蓋への止め金具破損</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>112</td><td>東北地方 (東海第二)</td><td>格納容器空気計測系システム・昇圧ボンブ異音</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>113</td><td>東北地方 (東海第二)</td><td>使用済燃料プールハート取付けボルトの位置ズレ</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>114</td><td>東北地方 (東海第二)</td><td>地盤による水處理装置構材の損傷</td><td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>地盤被害発生要因： I : 地盤の不等沈下による損傷 II : 建物間の相対変位による損傷 III : 地震の揺れによる施設の損傷・転倒・落下等 IV : 建物表面の崩落 V : 使用済燃料プットスロッシングによる底水 VI : その他(地盤の搖れによる警報信令等、施設の損傷を伴わないI~V以外の要因)</p>	地盤被害に関するMOCIA部門の検討内容				No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉	104	駿河湾 (浜岡)	ター・ビン開放点検の結果	5号炉	105	駿河湾 (浜岡)	主要要素上部グレーティングと相分離母線端との接触点	5号炉	106	駿河湾 (浜岡)	原子炉給水器内作業用ターネーブルの接觸点	5号炉	107	駿河湾 (浜岡)	原子炉機器冷却水系の配管および灌水栓部の接觸点	5号炉	108	駿河湾 (浜岡)	タービン運動給水ポンプ・ターベース部のラバー・シム変形	5号炉	109	駿河湾 (浜岡)	原子炉建屋内の主蒸気系配管・給水系配管および配管支接構造物の点検結果	5号炉	110	駿河湾 (浜岡)	発電機・シール・リング油切りの接觸点	5号炉	111	東北地方 (東海第二)	原子炉建屋の容器機器ハッチ蓋への止め金具破損	—	112	東北地方 (東海第二)	格納容器空気計測系システム・昇圧ボンブ異音	—	113	東北地方 (東海第二)	使用済燃料プールハート取付けボルトの位置ズレ	—	114	東北地方 (東海第二)	地盤による水處理装置構材の損傷	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">地盤被害に関するMOCIA部門の検討内容</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>対象地盤 (発電所)</th> <th>件名</th> <th>号炉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>147</td><td>中越沖(海蛇)</td><td>【中越沖地震】土捨地盤(北側斜面)等</td><td>その他</td> </tr> <tr> <td>148</td><td>中越沖(海蛇)</td><td>【中越沖地震】則園町東側斜面一部滑り出し</td><td>その他</td> </tr> <tr> <td>149</td><td>鶴岡湾(海蛇)</td><td>【鶴岡湾の地震】底水湛まわりの地盤沈下等</td><td>1号機</td> </tr> <tr> <td>150</td><td>駿河湾(浜岡)</td><td>【駿河湾の地震】底水および底面のひびき</td><td>その他</td> </tr> <tr> <td>150-1</td><td>東北地方 (福島第一)</td><td>東庄町用配管連絡管分岐の漏水</td><td>その他</td> </tr> <tr> <td>150-2</td><td>東北地方 (福島第一)</td><td>沿岸の大規模な崩落による底の森番No.27底盤の崩壊</td><td>その他</td> </tr> <tr> <td>150-3</td><td>東北地方 (福島第一)</td><td>原子炉建屋西側斜面の塗装及び上鉄剥れ</td><td>5号機</td> </tr> <tr> <td>150-4</td><td>東北地方 (福島第一)</td><td>沿岸付近の道路の崩落</td><td>その他</td> </tr> </tbody> </table> <p>地盤被害発生要因： I : 地盤の揺れによる土捨地盤斜面の一部崩落 II : 地震の揺れによる周囲地盤剥離による底面のひび割れ III : 地盤の揺れにより底面に地盤沈下が発生した。IV : 地盤の揺れにより土捨地盤斜面の一部剥離。V : 地震の揺れによる周囲地盤剥離による底面のひび割れ。VI : 地盤の揺れにより地盤沈下が発生した。</p>	地盤被害に関するMOCIA部門の検討内容				No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉	147	中越沖(海蛇)	【中越沖地震】土捨地盤(北側斜面)等	その他	148	中越沖(海蛇)	【中越沖地震】則園町東側斜面一部滑り出し	その他	149	鶴岡湾(海蛇)	【鶴岡湾の地震】底水湛まわりの地盤沈下等	1号機	150	駿河湾(浜岡)	【駿河湾の地震】底水および底面のひびき	その他	150-1	東北地方 (福島第一)	東庄町用配管連絡管分岐の漏水	その他	150-2	東北地方 (福島第一)	沿岸の大規模な崩落による底の森番No.27底盤の崩壊	その他	150-3	東北地方 (福島第一)	原子炉建屋西側斜面の塗装及び上鉄剥れ	5号機	150-4	東北地方 (福島第一)	沿岸付近の道路の崩落	その他
地盤被害に関するMOCIA部門の検討内容																																																																																																																						
No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉																																																																																																																			
138	中越沖(海蛇)	【中越沖地震】上陸で海 岩手県(北側斜面)等	その他																																																																																																																			
139	中越沖(海蛇)	【中越沖地震】則園町東側斜面 部滑り出し	その他																																																																																																																			
140	鶴岡湾(海蛇)	【鶴岡湾の地震】底水湛まわりの地盤沈下等	1号炉																																																																																																																			
141	鶴岡湾(海蛇)	【鶴岡湾の地震】差戻及び底面のひびき	その他																																																																																																																			
地盤被害に関するMOCIA部門の検討内容																																																																																																																						
No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉																																																																																																																			
104	駿河湾 (浜岡)	ター・ビン開放点検の結果	5号炉																																																																																																																			
105	駿河湾 (浜岡)	主要要素上部グレーティングと相分離母線端との接触点	5号炉																																																																																																																			
106	駿河湾 (浜岡)	原子炉給水器内作業用ターネーブルの接觸点	5号炉																																																																																																																			
107	駿河湾 (浜岡)	原子炉機器冷却水系の配管および灌水栓部の接觸点	5号炉																																																																																																																			
108	駿河湾 (浜岡)	タービン運動給水ポンプ・ターベース部のラバー・シム変形	5号炉																																																																																																																			
109	駿河湾 (浜岡)	原子炉建屋内の主蒸気系配管・給水系配管および配管支接構造物の点検結果	5号炉																																																																																																																			
110	駿河湾 (浜岡)	発電機・シール・リング油切りの接觸点	5号炉																																																																																																																			
111	東北地方 (東海第二)	原子炉建屋の容器機器ハッチ蓋への止め金具破損	—																																																																																																																			
112	東北地方 (東海第二)	格納容器空気計測系システム・昇圧ボンブ異音	—																																																																																																																			
113	東北地方 (東海第二)	使用済燃料プールハート取付けボルトの位置ズレ	—																																																																																																																			
114	東北地方 (東海第二)	地盤による水處理装置構材の損傷	—																																																																																																																			
地盤被害に関するMOCIA部門の検討内容																																																																																																																						
No.	対象地盤 (発電所)	件名	号炉																																																																																																																			
147	中越沖(海蛇)	【中越沖地震】土捨地盤(北側斜面)等	その他																																																																																																																			
148	中越沖(海蛇)	【中越沖地震】則園町東側斜面一部滑り出し	その他																																																																																																																			
149	鶴岡湾(海蛇)	【鶴岡湾の地震】底水湛まわりの地盤沈下等	1号機																																																																																																																			
150	駿河湾(浜岡)	【駿河湾の地震】底水および底面のひびき	その他																																																																																																																			
150-1	東北地方 (福島第一)	東庄町用配管連絡管分岐の漏水	その他																																																																																																																			
150-2	東北地方 (福島第一)	沿岸の大規模な崩落による底の森番No.27底盤の崩壊	その他																																																																																																																			
150-3	東北地方 (福島第一)	原子炉建屋西側斜面の塗装及び上鉄剥れ	5号機																																																																																																																			
150-4	東北地方 (福島第一)	沿岸付近の道路の崩落	その他																																																																																																																			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017. 12. 20 版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																												
<p style="text-align: center;"><u>原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (15/17)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>対象地震 (発震所)</th> <th>件名</th> <th>号炉</th> <th>地盤被害 発生要因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>157</td> <td>鰐河瀬 (浜岡)</td> <td>補助変圧器過電流トリップ</td> <td>5号炉</td> <td>地震の振動でトリップ後点が接触したことににより、保護继電器が誤動作した。</td> </tr> <tr> <td>158</td> <td>鰐河瀬 (浜岡)</td> <td>制御機器動機機モード制御ユニットの放障害報点灯について</td> <td>5号炉</td> <td>地震の影響により、保護装置が誤動作したことを測定するRC&IS制御装置が、電源元である補助変電機のトリップにより瞬時電圧低下となり、制御機器モード制御装置モータ制御装置が一時停止したことにより、RC&IS制御装置が誤動作した。</td> </tr> <tr> <td>159</td> <td>鰐河瀬 (浜岡)</td> <td>原子炉建屋区域区分の変更</td> <td>5号炉</td> <td>原子炉建屋区域区分を測定したことから、7Ba/cm²を超過した場合炉内を本体に拡張したため変更した。原因は、原子炉建屋区域区分を測定していくと放射性物質の濃度が高くなることにより、事業者管理規則(No.138)を超過したため、原子炉建屋区域区分を変更した。</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>鰐河瀬 (浜岡)</td> <td>計測制御系電圧定電圧切替装置のハンバー ターナー(電源による電源切替装置、通常→手動)</td> <td>5号炉</td> <td>地震時に所内電源電圧が上昇したことにより、装置への交流電圧上昇が発生したため予備電源へ切り替えた。</td> </tr> <tr> <td>161</td> <td>鰐河瀬 (浜岡)</td> <td>原子炉建屋5階放射線監視装置内燃料交換エリ ア換気ホースモード指示表示の上昇</td> <td>5号炉</td> <td>地震時に燃料棒表面の放射性物質を含む燃焼等が、ブール水に逆滲透ルーラー表面からの放射線量率が上昇したため、燃料エリア換気装置モード指示表示が点灯した。</td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>鰐河瀬 (浜岡)</td> <td>燃料ブール水の放射能の上昇</td> <td>5号炉</td> <td>燃料ブール水の放射能が通常値の50倍程度に上昇した。原因は他事象(No.183)と同様。</td> </tr> <tr> <td>163</td> <td>鰐河瀬 (浜岡)</td> <td>原子炉建屋3階放射線監視装置内燃料ブール水 却浄化システムの放射線モード指示表示の上昇</td> <td>5号炉</td> <td>燃料ブール水却浄化系ボア室の放射線モード指示が上昇した。原因は他事象(No.183)と同様。</td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>鰐河瀬 (浜岡)</td> <td>非常用ガス吸理系(B)放射線モニタ下限点灯</td> <td>5号炉</td> <td>地震発生時に備蓄貯蔵庫に接続する電圧の瞬時に低下により、モニタ指示燈が一時的に点滅した。</td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>鰐河瀬 (浜岡)</td> <td>非常用ディーゼル発電機(B)排気消音器の吸音材 カバー固定金具等の切れ</td> <td>5号炉</td> <td>原子炉建屋屋上(放射線監視区域外)に設置している非常用ディーゼル発電機(B)排気消音器の吸音材カバー固定金具の一部が外れ、一部カバーが脱落した。監査結果によると金具の底と地震の際にによる海水浸入のため、非常用ディーゼル発電機2号機に付属する海水ポンプが起動した。</td> </tr> <tr> <td>166</td> <td>東北地方 (東海第一)</td> <td>非常用ディーゼル発電機2号機海水ポンプの自動 停止について</td> <td>—</td> <td>取扱口の蓋に海水が詰まっている海水ポンプの蓋の打ち抜き、左側のポンプ蓋の蓋の打ち抜き、右側のポンプ蓋の蓋の打ち抜き、DC22Vが使用不能となった。</td> </tr> <tr> <td>167</td> <td>東北地方 (東海第一)</td> <td>125kVA蓄電池2号室における溢水について</td> <td>—</td> <td>地盤に付着する海水の静電容量により当該サンプルの漏洩が発生したことで、当該サンプルとの差が大きくなることによりサンプル内を満たす海水がアンカール側に逆流したため、ドレンアンクネルから床面に溢水した。</td> </tr> <tr> <td>168</td> <td>東北地方 (東海第一)</td> <td>東海第一発電所 固体廃棄物貯蔵用サイトへカ ブール水箱敷</td> <td>—</td> <td>廃棄物処理施設体廃棄物貯蔵用サイトへカブル水が溢水した。</td> </tr> <tr> <td>169</td> <td>東北地方 (東海第一)</td> <td>D/W床及び機器ドレンサンプレベルスイッチの地盤 —</td> <td>地盤により原子炉自動停止および各機器隔離を止めることで、機器内に海水が流入して、機器内に海水が漏入した。</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>東北地方 (東海第一)</td> <td>T/D機器ドレンサンプルからの水漏れ</td> <td>—</td> <td>ターンシングル機器ドレンサンプル(右)電源が喪失した状態で、電源供給ボンプシール水が漏入したことから、水漏れが発生した。</td> </tr> <tr> <td>171</td> <td>東北地方 (東海第一)</td> <td>主要工具、起動変速器(2A)、(2B)放圧管からの地 盤油漏れ</td> <td>—</td> <td>地盤により主要工具および起動変速器(2A)、(2B)内の絶縁油の油面が変動したことから、放圧管より絶縁油が漏入した。</td> </tr> </tbody> </table> <p>地盤変動が生じ、地盤の沈没や浮揚が生じたことによる溢水。V: 開引画面の引致。N: 地盤の崩壊による開引。II: 傷物開引和対策実績による開引。III: 地盤の崩壊による開引。IV: 使用高熱精ビットソフタリングによる溢水。VI: 地盤の崩壊による開引。</p>	No.	対象地震 (発震所)	件名	号炉	地盤被害 発生要因	157	鰐河瀬 (浜岡)	補助変圧器過電流トリップ	5号炉	地震の振動でトリップ後点が接触したことににより、保護继電器が誤動作した。	158	鰐河瀬 (浜岡)	制御機器動機機モード制御ユニットの放障害報点灯について	5号炉	地震の影響により、保護装置が誤動作したことを測定するRC&IS制御装置が、電源元である補助変電機のトリップにより瞬時電圧低下となり、制御機器モード制御装置モータ制御装置が一時停止したことにより、RC&IS制御装置が誤動作した。	159	鰐河瀬 (浜岡)	原子炉建屋区域区分の変更	5号炉	原子炉建屋区域区分を測定したことから、7Ba/cm ² を超過した場合炉内を本体に拡張したため変更した。原因は、原子炉建屋区域区分を測定していくと放射性物質の濃度が高くなることにより、事業者管理規則(No.138)を超過したため、原子炉建屋区域区分を変更した。	160	鰐河瀬 (浜岡)	計測制御系電圧定電圧切替装置のハンバー ターナー(電源による電源切替装置、通常→手動)	5号炉	地震時に所内電源電圧が上昇したことにより、装置への交流電圧上昇が発生したため予備電源へ切り替えた。	161	鰐河瀬 (浜岡)	原子炉建屋5階放射線監視装置内燃料交換エリ ア換気ホースモード指示表示の上昇	5号炉	地震時に燃料棒表面の放射性物質を含む燃焼等が、ブール水に逆滲透ルーラー表面からの放射線量率が上昇したため、燃料エリア換気装置モード指示表示が点灯した。	162	鰐河瀬 (浜岡)	燃料ブール水の放射能の上昇	5号炉	燃料ブール水の放射能が通常値の50倍程度に上昇した。原因は他事象(No.183)と同様。	163	鰐河瀬 (浜岡)	原子炉建屋3階放射線監視装置内燃料ブール水 却浄化システムの放射線モード指示表示の上昇	5号炉	燃料ブール水却浄化系ボア室の放射線モード指示が上昇した。原因は他事象(No.183)と同様。	164	鰐河瀬 (浜岡)	非常用ガス吸理系(B)放射線モニタ下限点灯	5号炉	地震発生時に備蓄貯蔵庫に接続する電圧の瞬時に低下により、モニタ指示燈が一時的に点滅した。	165	鰐河瀬 (浜岡)	非常用ディーゼル発電機(B)排気消音器の吸音材 カバー固定金具等の切れ	5号炉	原子炉建屋屋上(放射線監視区域外)に設置している非常用ディーゼル発電機(B)排気消音器の吸音材カバー固定金具の一部が外れ、一部カバーが脱落した。監査結果によると金具の底と地震の際にによる海水浸入のため、非常用ディーゼル発電機2号機に付属する海水ポンプが起動した。	166	東北地方 (東海第一)	非常用ディーゼル発電機2号機海水ポンプの自動 停止について	—	取扱口の蓋に海水が詰まっている海水ポンプの蓋の打ち抜き、左側のポンプ蓋の蓋の打ち抜き、右側のポンプ蓋の蓋の打ち抜き、DC22Vが使用不能となった。	167	東北地方 (東海第一)	125kVA蓄電池2号室における溢水について	—	地盤に付着する海水の静電容量により当該サンプルの漏洩が発生したことで、当該サンプルとの差が大きくなることによりサンプル内を満たす海水がアンカール側に逆流したため、ドレンアンクネルから床面に溢水した。	168	東北地方 (東海第一)	東海第一発電所 固体廃棄物貯蔵用サイトへカ ブール水箱敷	—	廃棄物処理施設体廃棄物貯蔵用サイトへカブル水が溢水した。	169	東北地方 (東海第一)	D/W床及び機器ドレンサンプレベルスイッチの地盤 —	地盤により原子炉自動停止および各機器隔離を止めることで、機器内に海水が流入して、機器内に海水が漏入した。	170	東北地方 (東海第一)	T/D機器ドレンサンプルからの水漏れ	—	ターンシングル機器ドレンサンプル(右)電源が喪失した状態で、電源供給ボンプシール水が漏入したことから、水漏れが発生した。	171	東北地方 (東海第一)	主要工具、起動変速器(2A)、(2B)放圧管からの地 盤油漏れ	—	地盤により主要工具および起動変速器(2A)、(2B)内の絶縁油の油面が変動したことから、放圧管より絶縁油が漏入した。
No.	対象地震 (発震所)	件名	号炉	地盤被害 発生要因																																																																											
157	鰐河瀬 (浜岡)	補助変圧器過電流トリップ	5号炉	地震の振動でトリップ後点が接触したことににより、保護继電器が誤動作した。																																																																											
158	鰐河瀬 (浜岡)	制御機器動機機モード制御ユニットの放障害報点灯について	5号炉	地震の影響により、保護装置が誤動作したことを測定するRC&IS制御装置が、電源元である補助変電機のトリップにより瞬時電圧低下となり、制御機器モード制御装置モータ制御装置が一時停止したことにより、RC&IS制御装置が誤動作した。																																																																											
159	鰐河瀬 (浜岡)	原子炉建屋区域区分の変更	5号炉	原子炉建屋区域区分を測定したことから、7Ba/cm ² を超過した場合炉内を本体に拡張したため変更した。原因は、原子炉建屋区域区分を測定していくと放射性物質の濃度が高くなることにより、事業者管理規則(No.138)を超過したため、原子炉建屋区域区分を変更した。																																																																											
160	鰐河瀬 (浜岡)	計測制御系電圧定電圧切替装置のハンバー ターナー(電源による電源切替装置、通常→手動)	5号炉	地震時に所内電源電圧が上昇したことにより、装置への交流電圧上昇が発生したため予備電源へ切り替えた。																																																																											
161	鰐河瀬 (浜岡)	原子炉建屋5階放射線監視装置内燃料交換エリ ア換気ホースモード指示表示の上昇	5号炉	地震時に燃料棒表面の放射性物質を含む燃焼等が、ブール水に逆滲透ルーラー表面からの放射線量率が上昇したため、燃料エリア換気装置モード指示表示が点灯した。																																																																											
162	鰐河瀬 (浜岡)	燃料ブール水の放射能の上昇	5号炉	燃料ブール水の放射能が通常値の50倍程度に上昇した。原因は他事象(No.183)と同様。																																																																											
163	鰐河瀬 (浜岡)	原子炉建屋3階放射線監視装置内燃料ブール水 却浄化システムの放射線モード指示表示の上昇	5号炉	燃料ブール水却浄化系ボア室の放射線モード指示が上昇した。原因は他事象(No.183)と同様。																																																																											
164	鰐河瀬 (浜岡)	非常用ガス吸理系(B)放射線モニタ下限点灯	5号炉	地震発生時に備蓄貯蔵庫に接続する電圧の瞬時に低下により、モニタ指示燈が一時的に点滅した。																																																																											
165	鰐河瀬 (浜岡)	非常用ディーゼル発電機(B)排気消音器の吸音材 カバー固定金具等の切れ	5号炉	原子炉建屋屋上(放射線監視区域外)に設置している非常用ディーゼル発電機(B)排気消音器の吸音材カバー固定金具の一部が外れ、一部カバーが脱落した。監査結果によると金具の底と地震の際にによる海水浸入のため、非常用ディーゼル発電機2号機に付属する海水ポンプが起動した。																																																																											
166	東北地方 (東海第一)	非常用ディーゼル発電機2号機海水ポンプの自動 停止について	—	取扱口の蓋に海水が詰まっている海水ポンプの蓋の打ち抜き、左側のポンプ蓋の蓋の打ち抜き、右側のポンプ蓋の蓋の打ち抜き、DC22Vが使用不能となった。																																																																											
167	東北地方 (東海第一)	125kVA蓄電池2号室における溢水について	—	地盤に付着する海水の静電容量により当該サンプルの漏洩が発生したことで、当該サンプルとの差が大きくなることによりサンプル内を満たす海水がアンカール側に逆流したため、ドレンアンクネルから床面に溢水した。																																																																											
168	東北地方 (東海第一)	東海第一発電所 固体廃棄物貯蔵用サイトへカ ブール水箱敷	—	廃棄物処理施設体廃棄物貯蔵用サイトへカブル水が溢水した。																																																																											
169	東北地方 (東海第一)	D/W床及び機器ドレンサンプレベルスイッチの地盤 —	地盤により原子炉自動停止および各機器隔離を止めることで、機器内に海水が流入して、機器内に海水が漏入した。																																																																												
170	東北地方 (東海第一)	T/D機器ドレンサンプルからの水漏れ	—	ターンシングル機器ドレンサンプル(右)電源が喪失した状態で、電源供給ボンプシール水が漏入したことから、水漏れが発生した。																																																																											
171	東北地方 (東海第一)	主要工具、起動変速器(2A)、(2B)放圧管からの地 盤油漏れ	—	地盤により主要工具および起動変速器(2A)、(2B)内の絶縁油の油面が変動したことから、放圧管より絶縁油が漏入した。																																																																											

原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (17/17)

No.	対象施設 (発電所)	件名	号炉	地盤被害 発生要因
186	東北地方 (福島第一)	各種ポンスマーターの海水による機能喪失	2号炉	各種ポンスマーターの内部へ海水が浸水し絶縁抵抗が低下したことにより使用不能となった。
187	東北地方 (福島第一)	電源盤の海水による機能喪失	3号炉	海水が電源盤の内部へ海水が浸水し絶縁抵抗が低下したことにより電源供給が不能となつた。
188	東北地方 (福島第一)	各種ポンスマーターの海水による機能喪失	3号炉	各種ポンスマーターの内部へ海水が浸水し絶縁抵抗が低下したことにより使用不能となつた。
189	東北地方 (福島第一)	電源盤の海水による機能喪失	4号炉	海水が電源盤の内部へ海水が浸水し絶縁抵抗が低下したことにより電源供給が不能となつた。
190	東北地方 (福島第一)	各種ポンスマーターの海水による機能喪失	4号炉	各種ポンスマーターの内部へ海水が浸水し絶縁抵抗が低下したことにより使用不能となつた。

地盤害発生要因:
 I：地盤の不安定による倒壊・Ⅱ：地盤の沈下による地盤沈下等、Ⅲ：地盤の振動による地盤振動等、Ⅳ：周辺斜面の崩壊・斜傾・落石等、V：地盤の振動による浸水・VI：その他（地盤の振動による漏洩や漏水等）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																
<p style="text-align: center;"><u>添付資料3-2</u></p> <p>福島第二原子力発電所における地震被害事例の要因整理(1/13)</p> <table border="1" data-bbox="184 422 968 550"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>件名</th> <th>号炉</th> <th>地震被害事象および要因の箇目</th> <th>地図該当箇所 発生要因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>【人手不足地震】本業者入設前の水素注入設備より全般的に地盤化下 同辺岸底底下。</td> <td>4号炉</td> <td>本業者入設者が会社に地盤化下 エアード: 法一水素注入設備</td> <td>下線は要因相当箇所</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>【人手不足地震】同辺岸底底下、 その他の 地震によりトレーニング用訓練室が延焼、危険あり</td> <td></td> <td></td> <td>I</td> </tr> </tbody> </table> <p>地震被害要因図：I：地盤の不等底下による損傷 II：建物間の衝突変位による損傷 III：地盤の振れによる施設の損傷・転倒・落下等 IV：隅辺斜面の崩落 V：使用清燃料ブルースコッショングによる溢水 VI：その他の（地盤の振れによる警報充信等、施設の損傷を伴わないI～V以外の要因等）</p> <p style="text-align: center;">東北地方太平洋沖地震時の女川原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (1/4)</p> <table border="1" data-bbox="1063 550 1899 1718"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>件名</th> <th>号炉</th> <th>地震被害事象および要因の箇目</th> <th>地図該当箇所 発生要因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>地震発生要因III</td> <td></td> <td>高圧電源装置(6-1A)内での断路器開閉下に設置部が、地盤による運動で大きく傾れにため、当該レバ断路器が破壊され、高圧電源装置が溶け、発火が発生し 内蔵機器が故障した。火災により、圧力容器内のガスが漏洩する。</td> <td>下線は要因相当箇所</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>燃料交換機入力装置底座地盤</td> <td>1号炉</td> <td>燃料交換機入力装置底座地盤により、主蒸気管が安全弁(C)の位置検出スイッチが正規位置から下方へ傾かに至ったため、開閉ランプ表示不良が発生</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>主蒸気管が安全弁(C)の位置検出スイッチの操作不良</td> <td>1号炉</td> <td>地盤の振れにより、主蒸気管が安全弁(C)の位置検出スイッチが正規位置から下方へ傾かに至ったため、開閉ランプ表示不良が発生</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>制御機動系ハシリンク支持金具サポートへのずれ、 金具が脱落</td> <td>1号炉 3号炉</td> <td>地盤の影響により、制御機動系ハシリンク支持金具サポートへのずれ、 金具が脱落した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>原子炉冷却剂内循環への留め具の外れ、 原子炉冷却剂内循環への留め具の外れ、</td> <td>1号炉</td> <td>地盤の振れにより、原子炉冷却剂内循環への留め具が脱落して、留め具が廻所を離れた。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>天井クレーン運送床板等の損傷</td> <td>1号炉 2号炉</td> <td>天井クレーン運送床板等の損傷により、原子炉冷却剂内循環への留め具が脱落した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>高圧電源盤しわ断路器の投入不可</td> <td>1号炉</td> <td>高圧電源盤しわ断路器が地盤の振動により傾き、投入手切栓を切入するためインタークローラーが正常位置から外れられたため投入不可となった。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>女川原子力発電1号原子炉遮天井クレーン走行部の損傷</td> <td>1号炉</td> <td>地盤の影響により、遮天井クレーン走行部が地盤の振動により傾き、走行部の間隔が狭くなり、走行部が脱落した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>蒸気タービン中间部受基盤地盤の振傷</td> <td>2号炉</td> <td>地盤の影響により、蒸気タービン中间部受基盤地盤が移動したことで門形脚を支撐するようシヤーブルート中间脚受箱が倒壊する平板に力が加わり、ソーラー</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>起動用原子炉冷却油槽丸</td> <td>2号炉</td> <td>起動用原子炉冷却油槽丸が地盤の振動により傾き、起動用原子炉冷却油槽丸が倒壊した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>原子炉冷却器管外への漏れ、留め具の変形</td> <td>2号炉 3号炉</td> <td>地盤の影響により、原子炉冷却器管外への漏れ、留め具の変形が発生した。また、3号炉原子炉冷却器管外への漏れ、留め具の変形が発生した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>地下1階電気ステップバック廻へい張の系統装置の破損</td> <td>2号炉</td> <td>地盤の影響により、原子炉冷却器管下側間に2台ある電動スティックバック廻へい張の系統装置が破壊され、</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>補助ギア(人)蒸気注入装置部の損傷</td> <td>2号炉</td> <td>補助ギア(人)蒸気注入装置部に地盤による荷重がかかるに移動したことで基礎脚が脱落した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>蒸気タービン中间脚受箱の歪形が引き出され</td> <td>2号炉</td> <td>地盤の振れにより、蒸気タービン中间脚受箱が移動したことで基礎脚が脱落した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>2号機タービン取外部引込口の損傷</td> <td>2号炉</td> <td>2号機タービン取外部引込口の損傷が発生した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>2号機蒸気タービン動翼受箱</td> <td>2号炉</td> <td>地盤の影響により、2号機蒸気タービン動翼受箱が脱落した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>蒸気タービン中间脚受箱の引き上り</td> <td>3号炉</td> <td>地盤の振れにより、蒸気タービン中间脚受箱が移動し中間脚受箱にこびが加わったことで、タービン中间脚受箱に浮き上がりおよび傾斜が付いた。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>使用清燃料ブルースコッショングによるダーベルトの脱落</td> <td>3号炉</td> <td>地盤の振れにより、使用清燃料ブルースコッショング(No. およDN-2)において、ブルースコッショングが倒壊する原因のうち3箇のスパンが倒壊した。</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>天井クレーン走行部等のずれ</td> <td>3号炉</td> <td>原子炉冷却剂内循環走行部等が地盤の振動により、走行ルートと走行基準との接触面が馬鹿切がずれ、爆発が発生した。</td> <td>III</td> </tr> </tbody> </table> <p>地震被害要因図：I：地盤の不等底下による損傷 II：建物間の衝突変位による損傷 III：地盤の振れによる施設の損傷・転倒・落下等 IV：隅辺斜面の崩落 V：使用清燃料ブルースコッショングによる溢水 VI：その他の（地盤の振れによる警報充信等、施設の損傷を伴わないI～V以外の要因等）</p> <p style="text-align: center;"><u>添付資料 2-2</u></p>	No.	件名	号炉	地震被害事象および要因の箇目	地図該当箇所 発生要因	1	【人手不足地震】本業者入設前の水素注入設備より全般的に地盤化下 同辺岸底底下。	4号炉	本業者入設者が会社に地盤化下 エアード: 法一水素注入設備	下線は要因相当箇所	2	【人手不足地震】同辺岸底底下、 その他の 地震によりトレーニング用訓練室が延焼、危険あり			I	No.	件名	号炉	地震被害事象および要因の箇目	地図該当箇所 発生要因	1	地震発生要因III		高圧電源装置(6-1A)内での断路器開閉下に設置部が、地盤による運動で大きく傾れにため、当該レバ断路器が破壊され、高圧電源装置が溶け、発火が発生し 内蔵機器が故障した。火災により、圧力容器内のガスが漏洩する。	下線は要因相当箇所	2	燃料交換機入力装置底座地盤	1号炉	燃料交換機入力装置底座地盤により、主蒸気管が安全弁(C)の位置検出スイッチが正規位置から下方へ傾かに至ったため、開閉ランプ表示不良が発生	III	3	主蒸気管が安全弁(C)の位置検出スイッチの操作不良	1号炉	地盤の振れにより、主蒸気管が安全弁(C)の位置検出スイッチが正規位置から下方へ傾かに至ったため、開閉ランプ表示不良が発生	III	4	制御機動系ハシリンク支持金具サポートへのずれ、 金具が脱落	1号炉 3号炉	地盤の影響により、制御機動系ハシリンク支持金具サポートへのずれ、 金具が脱落した。	III	5	原子炉冷却剂内循環への留め具の外れ、 原子炉冷却剂内循環への留め具の外れ、	1号炉	地盤の振れにより、原子炉冷却剂内循環への留め具が脱落して、留め具が廻所を離れた。	III	6	天井クレーン運送床板等の損傷	1号炉 2号炉	天井クレーン運送床板等の損傷により、原子炉冷却剂内循環への留め具が脱落した。	III	7	高圧電源盤しわ断路器の投入不可	1号炉	高圧電源盤しわ断路器が地盤の振動により傾き、投入手切栓を切入するためインタークローラーが正常位置から外れられたため投入不可となった。	III	8	女川原子力発電1号原子炉遮天井クレーン走行部の損傷	1号炉	地盤の影響により、遮天井クレーン走行部が地盤の振動により傾き、走行部の間隔が狭くなり、走行部が脱落した。	III	9	蒸気タービン中间部受基盤地盤の振傷	2号炉	地盤の影響により、蒸気タービン中间部受基盤地盤が移動したことで門形脚を支撐するようシヤーブルート中间脚受箱が倒壊する平板に力が加わり、ソーラー	III	10	起動用原子炉冷却油槽丸	2号炉	起動用原子炉冷却油槽丸が地盤の振動により傾き、起動用原子炉冷却油槽丸が倒壊した。	III	11	原子炉冷却器管外への漏れ、留め具の変形	2号炉 3号炉	地盤の影響により、原子炉冷却器管外への漏れ、留め具の変形が発生した。また、3号炉原子炉冷却器管外への漏れ、留め具の変形が発生した。	III	12	地下1階電気ステップバック廻へい張の系統装置の破損	2号炉	地盤の影響により、原子炉冷却器管下側間に2台ある電動スティックバック廻へい張の系統装置が破壊され、	III	13	補助ギア(人)蒸気注入装置部の損傷	2号炉	補助ギア(人)蒸気注入装置部に地盤による荷重がかかるに移動したことで基礎脚が脱落した。	III	14	蒸気タービン中间脚受箱の歪形が引き出され	2号炉	地盤の振れにより、蒸気タービン中间脚受箱が移動したことで基礎脚が脱落した。	III	15	2号機タービン取外部引込口の損傷	2号炉	2号機タービン取外部引込口の損傷が発生した。	III	16	2号機蒸気タービン動翼受箱	2号炉	地盤の影響により、2号機蒸気タービン動翼受箱が脱落した。	III	17	蒸気タービン中间脚受箱の引き上り	3号炉	地盤の振れにより、蒸気タービン中间脚受箱が移動し中間脚受箱にこびが加わったことで、タービン中间脚受箱に浮き上がりおよび傾斜が付いた。	III	18	使用清燃料ブルースコッショングによるダーベルトの脱落	3号炉	地盤の振れにより、使用清燃料ブルースコッショング(No. およDN-2)において、ブルースコッショングが倒壊する原因のうち3箇のスパンが倒壊した。	III	19	天井クレーン走行部等のずれ	3号炉	原子炉冷却剂内循環走行部等が地盤の振動により、走行ルートと走行基準との接触面が馬鹿切がずれ、爆発が発生した。	III
No.	件名	号炉	地震被害事象および要因の箇目	地図該当箇所 発生要因																																																																																																															
1	【人手不足地震】本業者入設前の水素注入設備より全般的に地盤化下 同辺岸底底下。	4号炉	本業者入設者が会社に地盤化下 エアード: 法一水素注入設備	下線は要因相当箇所																																																																																																															
2	【人手不足地震】同辺岸底底下、 その他の 地震によりトレーニング用訓練室が延焼、危険あり			I																																																																																																															
No.	件名	号炉	地震被害事象および要因の箇目	地図該当箇所 発生要因																																																																																																															
1	地震発生要因III		高圧電源装置(6-1A)内での断路器開閉下に設置部が、地盤による運動で大きく傾れにため、当該レバ断路器が破壊され、高圧電源装置が溶け、発火が発生し 内蔵機器が故障した。火災により、圧力容器内のガスが漏洩する。	下線は要因相当箇所																																																																																																															
2	燃料交換機入力装置底座地盤	1号炉	燃料交換機入力装置底座地盤により、主蒸気管が安全弁(C)の位置検出スイッチが正規位置から下方へ傾かに至ったため、開閉ランプ表示不良が発生	III																																																																																																															
3	主蒸気管が安全弁(C)の位置検出スイッチの操作不良	1号炉	地盤の振れにより、主蒸気管が安全弁(C)の位置検出スイッチが正規位置から下方へ傾かに至ったため、開閉ランプ表示不良が発生	III																																																																																																															
4	制御機動系ハシリンク支持金具サポートへのずれ、 金具が脱落	1号炉 3号炉	地盤の影響により、制御機動系ハシリンク支持金具サポートへのずれ、 金具が脱落した。	III																																																																																																															
5	原子炉冷却剂内循環への留め具の外れ、 原子炉冷却剂内循環への留め具の外れ、	1号炉	地盤の振れにより、原子炉冷却剂内循環への留め具が脱落して、留め具が廻所を離れた。	III																																																																																																															
6	天井クレーン運送床板等の損傷	1号炉 2号炉	天井クレーン運送床板等の損傷により、原子炉冷却剂内循環への留め具が脱落した。	III																																																																																																															
7	高圧電源盤しわ断路器の投入不可	1号炉	高圧電源盤しわ断路器が地盤の振動により傾き、投入手切栓を切入するためインタークローラーが正常位置から外れられたため投入不可となった。	III																																																																																																															
8	女川原子力発電1号原子炉遮天井クレーン走行部の損傷	1号炉	地盤の影響により、遮天井クレーン走行部が地盤の振動により傾き、走行部の間隔が狭くなり、走行部が脱落した。	III																																																																																																															
9	蒸気タービン中间部受基盤地盤の振傷	2号炉	地盤の影響により、蒸気タービン中间部受基盤地盤が移動したことで門形脚を支撐するようシヤーブルート中间脚受箱が倒壊する平板に力が加わり、ソーラー	III																																																																																																															
10	起動用原子炉冷却油槽丸	2号炉	起動用原子炉冷却油槽丸が地盤の振動により傾き、起動用原子炉冷却油槽丸が倒壊した。	III																																																																																																															
11	原子炉冷却器管外への漏れ、留め具の変形	2号炉 3号炉	地盤の影響により、原子炉冷却器管外への漏れ、留め具の変形が発生した。また、3号炉原子炉冷却器管外への漏れ、留め具の変形が発生した。	III																																																																																																															
12	地下1階電気ステップバック廻へい張の系統装置の破損	2号炉	地盤の影響により、原子炉冷却器管下側間に2台ある電動スティックバック廻へい張の系統装置が破壊され、	III																																																																																																															
13	補助ギア(人)蒸気注入装置部の損傷	2号炉	補助ギア(人)蒸気注入装置部に地盤による荷重がかかるに移動したことで基礎脚が脱落した。	III																																																																																																															
14	蒸気タービン中间脚受箱の歪形が引き出され	2号炉	地盤の振れにより、蒸気タービン中间脚受箱が移動したことで基礎脚が脱落した。	III																																																																																																															
15	2号機タービン取外部引込口の損傷	2号炉	2号機タービン取外部引込口の損傷が発生した。	III																																																																																																															
16	2号機蒸気タービン動翼受箱	2号炉	地盤の影響により、2号機蒸気タービン動翼受箱が脱落した。	III																																																																																																															
17	蒸気タービン中间脚受箱の引き上り	3号炉	地盤の振れにより、蒸気タービン中间脚受箱が移動し中間脚受箱にこびが加わったことで、タービン中间脚受箱に浮き上がりおよび傾斜が付いた。	III																																																																																																															
18	使用清燃料ブルースコッショングによるダーベルトの脱落	3号炉	地盤の振れにより、使用清燃料ブルースコッショング(No. およDN-2)において、ブルースコッショングが倒壊する原因のうち3箇のスパンが倒壊した。	III																																																																																																															
19	天井クレーン走行部等のずれ	3号炉	原子炉冷却剂内循環走行部等が地盤の振動により、走行ルートと走行基準との接触面が馬鹿切がずれ、爆発が発生した。	III																																																																																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																									
<p style="text-align: center;">東北地方太平洋沖地震時の女川原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (2/4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>件名</th> <th>号炉</th> <th>地盤被害 発生因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>燃料交換装置室内の地上操作装置下 燃料交換機の地盤ケーブルの脱線</td> <td>3号炉</td> <td>燃料交換装置室内の地上操作装置が、地盤の影響により机上から床面に落し、電子部品が損傷した。</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>燃焼室燃焼室ケーブルの脱線</td> <td>3号炉</td> <td>燃焼室燃焼室ケーブル、支持具、生産の温水ヒヤクパイプから脱落した。</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>使用燃料料斗ポンプポンプの一部破壊</td> <td>3号炉</td> <td>燃料室に接続しているポンプポンプの一部が倒壊して、ポンプポンプから脱落した。</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>3号炉底水ポンプポンプの一部破壊</td> <td>3号炉</td> <td>地盤の影響により、ポンプポンプの一部が倒壊して、ポンプポンプが停止した。</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>土壤・瓦礫过滤器の脱線</td> <td>その他</td> <td>地盤・津波の影響により、土壤・瓦礫过滤器の一部に地盤が侵入した。</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>当社ミニタングステンターポン(4馬)の停電および伝送回線停止に伴う欠測</td> <td>その他</td> <td>地盤・津波の影響により、土壤・瓦礫过滤器の一部に地盤が侵入したが、ミニタングステンターポン(4馬)が欠測した。</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>モニタリングボット(チャネル5)監視変換器の故障に伴う指示不良</td> <td>その他</td> <td>地盤の影響でモニタリングボット(チャネル5)監視変換器の故障が発生した。</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>土壤斜線2号経路選択器の一部損壊</td> <td>その他</td> <td>地盤の影響により地盤斜線2号経路選択器一部に地盤が発生した。</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>固体廃棄物貯蔵所コンクリート壁の剥離</td> <td>その他</td> <td>固体廃棄物貯蔵所の壁および天井は、地盤の影響により構造的に剥離したが、天井は半倒壊ではなく、一体構造となつていたことから、壁には地盤が付着してしまった。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">地盤被害発生要因：I・地盤の影響による地盤の変形、II・地盤間の相対変位による地盤の変形、III・地盤の挿れによる地盤の変形、IV・地盤表面の加速度、V・地盤表面の加速度、VI・その他の地盤の影響による地盤の変形</td> </tr> </tbody> </table>	No.	件名	号炉	地盤被害 発生因	20	燃料交換装置室内の地上操作装置下 燃料交換機の地盤ケーブルの脱線	3号炉	燃料交換装置室内の地上操作装置が、地盤の影響により机上から床面に落し、電子部品が損傷した。	21	燃焼室燃焼室ケーブルの脱線	3号炉	燃焼室燃焼室ケーブル、支持具、生産の温水ヒヤクパイプから脱落した。	22	使用燃料料斗ポンプポンプの一部破壊	3号炉	燃料室に接続しているポンプポンプの一部が倒壊して、ポンプポンプから脱落した。	23	3号炉底水ポンプポンプの一部破壊	3号炉	地盤の影響により、ポンプポンプの一部が倒壊して、ポンプポンプが停止した。	24	土壤・瓦礫过滤器の脱線	その他	地盤・津波の影響により、土壤・瓦礫过滤器の一部に地盤が侵入した。	25	当社ミニタングステンターポン(4馬)の停電および伝送回線停止に伴う欠測	その他	地盤・津波の影響により、土壤・瓦礫过滤器の一部に地盤が侵入したが、ミニタングステンターポン(4馬)が欠測した。	26	モニタリングボット(チャネル5)監視変換器の故障に伴う指示不良	その他	地盤の影響でモニタリングボット(チャネル5)監視変換器の故障が発生した。	27	土壤斜線2号経路選択器の一部損壊	その他	地盤の影響により地盤斜線2号経路選択器一部に地盤が発生した。	28	固体廃棄物貯蔵所コンクリート壁の剥離	その他	固体廃棄物貯蔵所の壁および天井は、地盤の影響により構造的に剥離したが、天井は半倒壊ではなく、一体構造となつていたことから、壁には地盤が付着してしまった。	地盤被害発生要因：I・地盤の影響による地盤の変形、II・地盤間の相対変位による地盤の変形、III・地盤の挿れによる地盤の変形、IV・地盤表面の加速度、V・地盤表面の加速度、VI・その他の地盤の影響による地盤の変形			
No.	件名	号炉	地盤被害 発生因																																									
20	燃料交換装置室内の地上操作装置下 燃料交換機の地盤ケーブルの脱線	3号炉	燃料交換装置室内の地上操作装置が、地盤の影響により机上から床面に落し、電子部品が損傷した。																																									
21	燃焼室燃焼室ケーブルの脱線	3号炉	燃焼室燃焼室ケーブル、支持具、生産の温水ヒヤクパイプから脱落した。																																									
22	使用燃料料斗ポンプポンプの一部破壊	3号炉	燃料室に接続しているポンプポンプの一部が倒壊して、ポンプポンプから脱落した。																																									
23	3号炉底水ポンプポンプの一部破壊	3号炉	地盤の影響により、ポンプポンプの一部が倒壊して、ポンプポンプが停止した。																																									
24	土壤・瓦礫过滤器の脱線	その他	地盤・津波の影響により、土壤・瓦礫过滤器の一部に地盤が侵入した。																																									
25	当社ミニタングステンターポン(4馬)の停電および伝送回線停止に伴う欠測	その他	地盤・津波の影響により、土壤・瓦礫过滤器の一部に地盤が侵入したが、ミニタングステンターポン(4馬)が欠測した。																																									
26	モニタリングボット(チャネル5)監視変換器の故障に伴う指示不良	その他	地盤の影響でモニタリングボット(チャネル5)監視変換器の故障が発生した。																																									
27	土壤斜線2号経路選択器の一部損壊	その他	地盤の影響により地盤斜線2号経路選択器一部に地盤が発生した。																																									
28	固体廃棄物貯蔵所コンクリート壁の剥離	その他	固体廃棄物貯蔵所の壁および天井は、地盤の影響により構造的に剥離したが、天井は半倒壊ではなく、一体構造となつていたことから、壁には地盤が付着してしまった。																																									
地盤被害発生要因：I・地盤の影響による地盤の変形、II・地盤間の相対変位による地盤の変形、III・地盤の挿れによる地盤の変形、IV・地盤表面の加速度、V・地盤表面の加速度、VI・その他の地盤の影響による地盤の変形																																												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017. 12. 20 版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																	
<p>東北地方太平洋沖地震時の女川原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (3/4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>件名</th> <th>号炉</th> <th>地盤被害 地盤被害箇所 発生要因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>屋外重油ターフの倒壊</td> <td>1号炉</td> <td>津波の影響により、母子機炉がタイヤ用の重油貯蔵タンクの周囲、重油移送パイプの漏水、油の輸送管の爆破が発生した。</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>非常用ディーゼル発電機(△)界磁回路の損傷</td> <td>1号炉</td> <td>非常用ディーゼル発電機(△)界磁回路の損傷により、界磁回路が断続する事で、出力が減少し、出力供給当面止りが発生した。 ・ターブル6-1Aで発生した火災の影響で、出力供給当面止りが発生した。 ・この原因により、界磁回路に入れた断路器が開閉する事で、界磁回路の損傷が発生した。</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>1,2,3号炉海水口モニターの津波による海水および噴水</td> <td>1号炉 2号炉 3号炉</td> <td>津波により建屋内に設置の測定・データ伝送設備が、水没・破壊した。 火災が発生して津波遮蔽施設による船室や足場の影響により、制御電気装置が後退されている当該やへ装置用制御</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>油槽や断器の油漏れ喪失、</td> <td>1号炉</td> <td>油槽の電線が断続したことにより、制御電気装置と、警報が発生した。 2号炉の油槽も、1号炉と同様に、油槽が断続した。4月7日の全廻り上り、甲子、宮生、宮正2循環、1号炉の内蔵装置1循環の運転が動作した。運転が動作した際は、油槽の漏れにより圧力容器内の油温が変動し、内圧力が上昇したことによる。</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>変圧器運転時の油面変動に伴う動作</td> <td>1号炉</td> <td>1号炉の油槽の火災に伴う油漏流が、水位差計器内部の品目、本体を経由して電源ユニットを断線させたが電源が無くなり、ま</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>油槽水位計排水管不具</td> <td>1号炉</td> <td>う施設が津波で水位計排水管を洗浄した。</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>125V直生主母線盤の地絡(計2件発見)</td> <td>1号炉</td> <td>以下の負荷において地絡が発生した。 1.BOアシシニアータ盤 2.所内維持保険 3.原子炉アシニアータ盤 4.CVRボンベ運動装置 5.電気能匠は保護装置 6.1号炉配管接続されているため、火災により地絡が地絡したもの。</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>1号燃焼水モニター試験運用時の津波による浸水および地盤</td> <td>1号炉</td> <td>上記長時間は、いずれも津波による津波によるM-06-1号配管接続されているため、火災により地絡が地絡したもの。 津波により建屋内に設置の測定・データ伝送装置が、水没・破壊した。</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>原子炉燃焼水系統熱交換器(△)室、高圧火栓スフレイ排熱冷却水系統 換熱室および海水ポンプ室への浸水</td> <td>2号炉</td> <td>津波の影響により海水ポンプ室から海水が侵入し、RCW熱交換器(△)室、HFCV熱交換器室が浸水した。その結果、RCWポンプ(△) (△)およびHFCVポンプ(△)が浸水の影響で自動停止し、続いて冷却水の供給がなくなりD/G(B), D/G(H)が自動停止した。</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>125V直生主母線盤の地絡</td> <td>2号炉</td> <td>以下の負荷について地絡が発生した。 1.原子炉燃焼水系、原子炉燃焼水系水系(△)制御回路 2.非放射性レーン法、溶液放散装置系回路 3.除塵装置系回路 4.放射性レーン法、溶液放散装置系回路</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>変圧器運転時の油面変動に伴う動作(計2件発見)</td> <td>2号炉</td> <td>3月11日の地震により主変圧器1循環、所内変圧器1循環、補助ボンバー用変圧器2循環の運転が停止した。また、4月7日の全廻り上り主変圧器油槽、補助変圧器油槽、所外変圧器油槽、補助ボンバー用変圧器2循環の運転が動作した。運転が動作した際は、油槽の油面が変動し、内圧力が上昇した。</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>高圧火栓スフレイ系圧力抑制装置投入、自動化の全開動作不能</td> <td>3号炉</td> <td>地震が津波により圧力容器室の一年生の水位を割り、内圧力が上昇したが、高圧火栓スフレイ系圧力抑制装置投入を行ったが、高圧火栓スフレイ系圧力抑制装置投入が出来ず、これが地盤により当該手が自動化の開閉を行</td> </tr> </tbody> </table> <p>地盤被害発生要因： I：地盤の震度による地盤の損傷 II：建物間の相対変位による地盤 III：地盤の震度による施設の損傷・倒壊 IV：使用済燃料ピストロランダによる海水 V：周辺斜面の崩落 VI：その他（地盤の溢れによる</p>	No.	件名	号炉	地盤被害 地盤被害箇所 発生要因	29	屋外重油ターフの倒壊	1号炉	津波の影響により、母子機炉がタイヤ用の重油貯蔵タンクの周囲、重油移送パイプの漏水、油の輸送管の爆破が発生した。	30	非常用ディーゼル発電機(△)界磁回路の損傷	1号炉	非常用ディーゼル発電機(△)界磁回路の損傷により、界磁回路が断続する事で、出力が減少し、出力供給当面止りが発生した。 ・ターブル6-1Aで発生した火災の影響で、出力供給当面止りが発生した。 ・この原因により、界磁回路に入れた断路器が開閉する事で、界磁回路の損傷が発生した。	31	1,2,3号炉海水口モニターの津波による海水および噴水	1号炉 2号炉 3号炉	津波により建屋内に設置の測定・データ伝送設備が、水没・破壊した。 火災が発生して津波遮蔽施設による船室や足場の影響により、制御電気装置が後退されている当該やへ装置用制御	32	油槽や断器の油漏れ喪失、	1号炉	油槽の電線が断続したことにより、制御電気装置と、警報が発生した。 2号炉の油槽も、1号炉と同様に、油槽が断続した。4月7日の全廻り上り、甲子、宮生、宮正2循環、1号炉の内蔵装置1循環の運転が動作した。運転が動作した際は、油槽の漏れにより圧力容器内の油温が変動し、内圧力が上昇したことによる。	33	変圧器運転時の油面変動に伴う動作	1号炉	1号炉の油槽の火災に伴う油漏流が、水位差計器内部の品目、本体を経由して電源ユニットを断線させたが電源が無くなり、ま	34	油槽水位計排水管不具	1号炉	う施設が津波で水位計排水管を洗浄した。	35	125V直生主母線盤の地絡(計2件発見)	1号炉	以下の負荷において地絡が発生した。 1.BOアシシニアータ盤 2.所内維持保険 3.原子炉アシニアータ盤 4.CVRボンベ運動装置 5.電気能匠は保護装置 6.1号炉配管接続されているため、火災により地絡が地絡したもの。	36	1号燃焼水モニター試験運用時の津波による浸水および地盤	1号炉	上記長時間は、いずれも津波による津波によるM-06-1号配管接続されているため、火災により地絡が地絡したもの。 津波により建屋内に設置の測定・データ伝送装置が、水没・破壊した。	37	原子炉燃焼水系統熱交換器(△)室、高圧火栓スフレイ排熱冷却水系統 換熱室および海水ポンプ室への浸水	2号炉	津波の影響により海水ポンプ室から海水が侵入し、RCW熱交換器(△)室、HFCV熱交換器室が浸水した。その結果、RCWポンプ(△) (△)およびHFCVポンプ(△)が浸水の影響で自動停止し、続いて冷却水の供給がなくなりD/G(B), D/G(H)が自動停止した。	38	125V直生主母線盤の地絡	2号炉	以下の負荷について地絡が発生した。 1.原子炉燃焼水系、原子炉燃焼水系水系(△)制御回路 2.非放射性レーン法、溶液放散装置系回路 3.除塵装置系回路 4.放射性レーン法、溶液放散装置系回路	39	変圧器運転時の油面変動に伴う動作(計2件発見)	2号炉	3月11日の地震により主変圧器1循環、所内変圧器1循環、補助ボンバー用変圧器2循環の運転が停止した。また、4月7日の全廻り上り主変圧器油槽、補助変圧器油槽、所外変圧器油槽、補助ボンバー用変圧器2循環の運転が動作した。運転が動作した際は、油槽の油面が変動し、内圧力が上昇した。	40	高圧火栓スフレイ系圧力抑制装置投入、自動化の全開動作不能	3号炉	地震が津波により圧力容器室の一年生の水位を割り、内圧力が上昇したが、高圧火栓スフレイ系圧力抑制装置投入を行ったが、高圧火栓スフレイ系圧力抑制装置投入が出来ず、これが地盤により当該手が自動化の開閉を行
No.	件名	号炉	地盤被害 地盤被害箇所 発生要因																																																	
29	屋外重油ターフの倒壊	1号炉	津波の影響により、母子機炉がタイヤ用の重油貯蔵タンクの周囲、重油移送パイプの漏水、油の輸送管の爆破が発生した。																																																	
30	非常用ディーゼル発電機(△)界磁回路の損傷	1号炉	非常用ディーゼル発電機(△)界磁回路の損傷により、界磁回路が断続する事で、出力が減少し、出力供給当面止りが発生した。 ・ターブル6-1Aで発生した火災の影響で、出力供給当面止りが発生した。 ・この原因により、界磁回路に入れた断路器が開閉する事で、界磁回路の損傷が発生した。																																																	
31	1,2,3号炉海水口モニターの津波による海水および噴水	1号炉 2号炉 3号炉	津波により建屋内に設置の測定・データ伝送設備が、水没・破壊した。 火災が発生して津波遮蔽施設による船室や足場の影響により、制御電気装置が後退されている当該やへ装置用制御																																																	
32	油槽や断器の油漏れ喪失、	1号炉	油槽の電線が断続したことにより、制御電気装置と、警報が発生した。 2号炉の油槽も、1号炉と同様に、油槽が断続した。4月7日の全廻り上り、甲子、宮生、宮正2循環、1号炉の内蔵装置1循環の運転が動作した。運転が動作した際は、油槽の漏れにより圧力容器内の油温が変動し、内圧力が上昇したことによる。																																																	
33	変圧器運転時の油面変動に伴う動作	1号炉	1号炉の油槽の火災に伴う油漏流が、水位差計器内部の品目、本体を経由して電源ユニットを断線させたが電源が無くなり、ま																																																	
34	油槽水位計排水管不具	1号炉	う施設が津波で水位計排水管を洗浄した。																																																	
35	125V直生主母線盤の地絡(計2件発見)	1号炉	以下の負荷において地絡が発生した。 1.BOアシシニアータ盤 2.所内維持保険 3.原子炉アシニアータ盤 4.CVRボンベ運動装置 5.電気能匠は保護装置 6.1号炉配管接続されているため、火災により地絡が地絡したもの。																																																	
36	1号燃焼水モニター試験運用時の津波による浸水および地盤	1号炉	上記長時間は、いずれも津波による津波によるM-06-1号配管接続されているため、火災により地絡が地絡したもの。 津波により建屋内に設置の測定・データ伝送装置が、水没・破壊した。																																																	
37	原子炉燃焼水系統熱交換器(△)室、高圧火栓スフレイ排熱冷却水系統 換熱室および海水ポンプ室への浸水	2号炉	津波の影響により海水ポンプ室から海水が侵入し、RCW熱交換器(△)室、HFCV熱交換器室が浸水した。その結果、RCWポンプ(△) (△)およびHFCVポンプ(△)が浸水の影響で自動停止し、続いて冷却水の供給がなくなりD/G(B), D/G(H)が自動停止した。																																																	
38	125V直生主母線盤の地絡	2号炉	以下の負荷について地絡が発生した。 1.原子炉燃焼水系、原子炉燃焼水系水系(△)制御回路 2.非放射性レーン法、溶液放散装置系回路 3.除塵装置系回路 4.放射性レーン法、溶液放散装置系回路																																																	
39	変圧器運転時の油面変動に伴う動作(計2件発見)	2号炉	3月11日の地震により主変圧器1循環、所内変圧器1循環、補助ボンバー用変圧器2循環の運転が停止した。また、4月7日の全廻り上り主変圧器油槽、補助変圧器油槽、所外変圧器油槽、補助ボンバー用変圧器2循環の運転が動作した。運転が動作した際は、油槽の油面が変動し、内圧力が上昇した。																																																	
40	高圧火栓スフレイ系圧力抑制装置投入、自動化の全開動作不能	3号炉	地震が津波により圧力容器室の一年生の水位を割り、内圧力が上昇したが、高圧火栓スフレイ系圧力抑制装置投入を行ったが、高圧火栓スフレイ系圧力抑制装置投入が出来ず、これが地盤により当該手が自動化の開閉を行																																																	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
	<p align="center">東北地方太平洋沖地震時の女川原子力発電所における地震被害事例の要因整理 (4/4)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>件名</th> <th>発生要因</th> <th>地盤被害</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41</td> <td>変圧器油圧弁の油面変動二牛動作</td> <td>3月11日の地震により主変圧器油圧弁の油面が変動した。また、4月7日の余震により、主変圧器4回所、所内変圧器1回所の過圧弁が動作した。過圧弁が動作した系は、地震の直前により変圧器内の絶縁油の油面が変動し、内部圧力が上昇したため。</td> <td>VI</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>燃料取替エア放料装置モニタ（A）記録計の指示不良</td> <td>燃料取替エア放料装置モニタ（A）指示計に一時的な変動が確認されたが、差異が確認されたため、差異が確認されただけで、差異が確認されたことが指摘された。</td> <td>VI</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>125%過流主給水装置の始活（計4台発見）</td> <td>以下の箇所において地盤被害が発生した。 1. 高圧側水ポンプ（A）制御回路 2. 高圧側水ポンプ（B）制御回路 3. 給水装置制御回路</td> <td>VI</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>当社モニタリングステーション（4局）の停電および送電回線停止による欠陥</td> <td>その他の地盤・土壌の影響により、付帯送電回線の配電盤および送電盤が損傷したことによる原因である。また、3段の地盤は除電遮断装置が本体にようりが発生したことによる原因である。</td> <td>III, IV</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>海水温度センシング装置による基盤構造の浸水</td> <td>その他の地盤により、脱水栓水口に逆流が発生している海水温度センシング装置が水没したため、データ伝送機能が故障した。</td> <td>VI</td> </tr> </tbody> </table> <p>地盤被害を要因とするものには、I：地盤の不等化による傾倒、II：地盤開裂による倒壊・堆積・落下等、IV：地盤の膨張による地盤の膨脹・堆積、V：地盤の崩壊による漏水、VI：その他（地盤の沈れによる管破裂等、風浪の底を伴わない1～4以外の内因）がある。</p>	No.	件名	発生要因	地盤被害	41	変圧器油圧弁の油面変動二牛動作	3月11日の地震により主変圧器油圧弁の油面が変動した。また、4月7日の余震により、主変圧器4回所、所内変圧器1回所の過圧弁が動作した。過圧弁が動作した系は、地震の直前により変圧器内の絶縁油の油面が変動し、内部圧力が上昇したため。	VI	42	燃料取替エア放料装置モニタ（A）記録計の指示不良	燃料取替エア放料装置モニタ（A）指示計に一時的な変動が確認されたが、差異が確認されたため、差異が確認されただけで、差異が確認されたことが指摘された。	VI	43	125%過流主給水装置の始活（計4台発見）	以下の箇所において地盤被害が発生した。 1. 高圧側水ポンプ（A）制御回路 2. 高圧側水ポンプ（B）制御回路 3. 給水装置制御回路	VI	44	当社モニタリングステーション（4局）の停電および送電回線停止による欠陥	その他の地盤・土壌の影響により、付帯送電回線の配電盤および送電盤が損傷したことによる原因である。また、3段の地盤は除電遮断装置が本体にようりが発生したことによる原因である。	III, IV	45	海水温度センシング装置による基盤構造の浸水	その他の地盤により、脱水栓水口に逆流が発生している海水温度センシング装置が水没したため、データ伝送機能が故障した。	VI		
No.	件名	発生要因	地盤被害																								
41	変圧器油圧弁の油面変動二牛動作	3月11日の地震により主変圧器油圧弁の油面が変動した。また、4月7日の余震により、主変圧器4回所、所内変圧器1回所の過圧弁が動作した。過圧弁が動作した系は、地震の直前により変圧器内の絶縁油の油面が変動し、内部圧力が上昇したため。	VI																								
42	燃料取替エア放料装置モニタ（A）記録計の指示不良	燃料取替エア放料装置モニタ（A）指示計に一時的な変動が確認されたが、差異が確認されたため、差異が確認されただけで、差異が確認されたことが指摘された。	VI																								
43	125%過流主給水装置の始活（計4台発見）	以下の箇所において地盤被害が発生した。 1. 高圧側水ポンプ（A）制御回路 2. 高圧側水ポンプ（B）制御回路 3. 給水装置制御回路	VI																								
44	当社モニタリングステーション（4局）の停電および送電回線停止による欠陥	その他の地盤・土壌の影響により、付帯送電回線の配電盤および送電盤が損傷したことによる原因である。また、3段の地盤は除電遮断装置が本体にようりが発生したことによる原因である。	III, IV																								
45	海水温度センシング装置による基盤構造の浸水	その他の地盤により、脱水栓水口に逆流が発生している海水温度センシング装置が水没したため、データ伝送機能が故障した。	VI																								