

東海再処理施設の安全対策に係る廃止措置計画認可変更申請対応について

令和 3 年 3 月 18 日
再処理廃止措置技術開発センター

○ 令和 3 年 3 月 18 日 面談の論点

- 資料 1 再処理施設の内部火災に対する防護について
- 資料 2 分離精製工場(MP)等のその他外部事象に関する評価について
- 資料 3 防火帯の設置工事について
(再処理施設に関する設計及び工事の計画)
- 資料 4 令和 3 年 2 月 10 日申請の廃止措置計画変更認可申請書の技術的内容
に関する質問への回答
- その他

以上

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及び
ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の
内部火災対策について

令和 3 年 3 月 18 日

再処理廃止措置技術開発センター

[] : 内容を修正又は加筆した箇所

目 次

1. 概要	1
1.1 火災防護の基本方針	1
2. 基本事項	2
2.1 火災の発生防止	
2.1.1 施設内の火災発生防止	
2.1.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用	
2.1.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止	
2.2 火災の感知及び消火	
2.2.1 火災感知設備及び消火設備	
2.2.2 消火設備の自然現象に対する考慮	
2.2.3 消火設備の破損、誤動作又は誤操作による影響	
2.3 火災の影響軽減	
2.3.1 火災の影響軽減のための対策	
2.3.2 火災影響評価	
3. 火災防護対策のまとめ	

添付資料 1 系統分離対策の検討について（高放射性廃液貯蔵場（HAW））

添付資料 2 系統分離対策の検討について（ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟）

添付資料 3 火災影響評価について

1. 概要

本資料は、「再処理施設の技術基準に関する規則」(以下「再処理技術基準規則」という。) の第十一条に照らして、廃止措置段階にある再処理施設の高放射性廃液貯蔵場 (HAW) 及びガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟について、火災により重要な安全機能 (閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能) を損なわないよう、火災区画に対して、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を行うことを説明するものである。

1.1 火災防護の基本方針

廃止措置計画変更認可申請（令和 2 年 8 月 7 日申請）に示した再処理施設の火災防護対策の基本的な考え方従い、高放射性廃液貯蔵場 (HAW) 及びガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟について、火災により重要な安全機能 (閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能) を損なわないよう、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」(以下「火災防護審査基準」という。) を参考に、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。

2. 基事情報

(1) 火災防護対象設備

高放射性廃液貯蔵場 (HAW) 及びガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟では高放射性廃液を取り扱うことから、高放射性廃液の蒸発乾固を防止するための崩壊熱除去機能及び高放射性廃液の閉じ込め機能 (以下「重要な安全機能」といふ。) を担う第 2-1 表及び第 2-2 表に示す設備及び系統について、火災に対して重要な安全機能を維持する。なお、これらの設備及び系統には、その機能の維持に必要な電気・計装制御設備を含むものとする。

上記は、別添 6-1-2-1 「再処理施設の廃止措置を進めていく上での地震対策の基本的考え方」と同様である。

(2) 火災防護計画

核燃料サイクル工学研究所では、現在、消防法第 8 条第 1 項及び第 36 条に基づき、消防計画を定めている。消防計画では、人を防護すること、被害の軽減を目的とし、計画を遂行するための体制、責任の所在、責任者の権限、消防用設備の維持管理及び点検・整備、教育訓練、防火対策等について定めている。

一方、再処理施設の高放射性廃液貯蔵場 (HAW) 及びガラス固化技術開発施

設（TVF）ガラス固化技術開発棟を対象として、火災防護審査基準を参考に重要な安全機能に係る系統及び機器の防護を目的に、火災の発生防止、火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づく火災防護対策、運営管理のための手順、機器、組織体制等について火災防護計画に定める。

（3）火災区画の設定

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟について、耐火隔壁、耐火シール、耐火扉等、並びに天井及び床（以下、「耐火壁」という。）により囲まれ、他の区画と分離されている区画を、火災区画として設定した。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の火災区画を第2-1図に、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災区画を第2-2図に示す。

第2-1表 火災に対して安全機能を維持する設備及び系統（高放射性廃液貯蔵場（HAW））[1/2]

設備・系統	電気・計装制御等
高放射性廃液を閉じ込める機能	
高放射性廃液を内蔵する系統及び機器	
高放射性廃液貯槽	V31, V32, V33, V34, V35, V36
中間貯槽	V37, V38
分配器	D12, D13
水封槽	V206, V207
ドリップトレイ	U001, U002, U003, U004, U005, U006, U008, U201, U202
高放射性廃液を内蔵する系統及び機器を設置するセル	
高放射性廃液貯蔵セル	R001, R002, R003, R004, R005, R006
中間貯蔵セル	R008
分配器セル	R201, R202
槽類換気系統及び機器	
洗净塔	T44
除湿器	H46
電気加熱器	H471, H472, H481, H482
フィルタ	F4611, F4621, F4613, F4623
よう素フィルタ	F465, F466
冷却器	H49
排風機	K463, K464
セル換気系統及び機器	
セル換気系フィルタユニット	F033, F034, F035, F036, F037, F038, F039, F040
セル換気系排風機	K103, K104

第 2-1 表 火災に対して安全機能を維持する設備及び系統（高放射性廃液貯蔵場（HAW））[2/2]

設備・系統	電気・計装制御等
崩壊熱除去機能	
一次系冷却水系統及び機器	
熱交換器	H314, H315, H324, H325, H334, H335, H344, H345, H354, H355, H364, H365
一次系の送水ポンプ	P3161, P3162, P3261, P3262, P3361, P3362, P3461, P3462, P3561, P3562, P3661, P3662
一次系の予備循環ポンプ	P3061, P3062
ガンマポット	V3191, V3192, V3291, V3292, V3391, V3392, V3491, V3492, V3591, V3592, V3691, V3692
二次系冷却水系統及び機器	
二次系の送水ポンプ	P8160, P8161, P8162, P8163
冷却塔	H81, H82, H83
浄水ポンプ	P761, P762
浄水槽	V76
事故対応設備	
緊急放出系統	
水封槽	V41, V42
緊急放出系フィルタユニット	F480

第2-2表 火災に対して安全機能を維持する設備及び系統（ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟）【1/3】


設備・系統	電気・計装制御等
高放射性廃液を閉じ込める機能 高放射性廃液を内蔵する系統及び機器 受入槽 G11V10 回収液槽 G11V20 水封槽 G11V30 濃縮器 G12E10 濃縮液槽 G12V12 濃縮液供給槽 G12V14 気液分離器 G12D1442 溶融炉 G21ME10 ポンプ G11P1021 ドリップトレイ（固化セル） G04U001	スチームジェット G04J0011, G04J0012, G04J0013, G04J0014 セル内ドリップトレイ液面上限警報 G04LA+001a, G04LA+001b トランスマッタラック TR21, TR11.1, TR11.2, TR12.1, TR12.2, TR12.3, TR12.4, TR43.2 工程制御盤 DC 工程監視盤(1)～(3) CP 変換器盤 TX1, TX2 計装設備分電盤 DP6, DP8 重要系動力分電盤 VFP1 一般系動力分電盤 VFP2, VFP3 電磁弁分電盤 SP2 高圧受電盤（第11変電所） 低圧動力配電盤（第11変電所） 無停電電源装置 低圧照明配電盤（第11変電所） 直流電源装置（第11変電所）
高放射性廃液を内蔵する系統及び機器を設置するセル 固化セル R001	
(溶融ガラスを閉じ込める機能) A台車 G51M118A	ガラス固化体取扱設備操作盤 LP22.1 重量計盤 LP22.3, LP22.3-1 流下ノズル加熱停止回路 G21P0-10.5 A台車の定位置操作装置 G51Z0+118.1, Z0+118.2 A台車の重量上限操作装置 G51W0+118

第2-2表 火災に対して安全機能を維持する設備及び系統（ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟）[2/3]


設備・系統	電気・計装制御等	
高放射性廃液を閉じ込める機能（続き）		
槽類換気系統及び機器		
冷却器	G11H11, G11H21, G12H13, G41H20, G41H22, G41H30, G41H32, G41H70, G41H93	換気系動力分電盤 VFV1
凝縮器	G12H11	
デミスター	G12D1141, G41D23, G41D33, G41D43,	純水貯槽 ポンプ G85V20 G85P21, G85P22
スクラッパ	G41T10	
ベンチュリスクラッパ	G41T11	
吸收塔	G41T21	
洗浄塔	G41T31	
加熱器	G41H24, G41H34, G41H44, G41H80, G41H81, G41H84, G41H85	
ルテニウム吸着塔	G41T25, G41T35, G41T45, G41T82, G41T83	
ヨウ素吸着塔	G41T86, G41T87	
フィルタ	G41F26, G41F36, G41F46, G41F27, G41F37, G41F47, G41F88, G41G89	
排風機	G41K50, G41K51, G41K60, G41K61, G41K90, G41K91, G41K92	
セル換気系統及び機器		
フィルタ	G07F80. 1～F80. 10, G07F81. 1～F81. 10, G07F82. 1～F82. 4, G07F83. 1, G07F83. 2, G07F84. 1～F84. 4, G07F86, G07F87,	
排風機	G07F88, G07F89, G07F90, G07F91, G07F92, G07F93, G07K50, G07K51, G07K52, G07K54, G07K55, G07K56, G07K57, G07K58, G07K59	
第二付属排気筒		
セル冷却系統・冷却水系統及び機器		
インセルクーラ	G43H10～H19	
冷凍機	G84H10, G84H20	
冷却器	G84H30, G84H40	
ポンプ	G84P32, G84P42	
膨張水槽	G84V31, G84V41	

第2-2表 火災に対して安全機能を維持する設備及び系統（ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟）【3/3】


設備・系統	電気・計装制御等
崩壊熱除去機能 冷却水（重要系）系統及び機器 冷却器 G83H30, G83H40 ポンプ G83P12, G83P22, G83P32, G83P42 冷却塔 G83H10, G83H20 膨張水槽 G83V11, G83V21, G83V31, G83V41	高圧受電盤（第11変電所） 低圧動力配電盤（第11変電所） 無停電電源装置 低圧照明配電盤（第11変電所） 直流電源装置（第11変電所） 重要系動力分電盤 VFP1 工程制御盤 DC 操作盤 LP22.1 現場制御盤 LP22.3, LP22.3-1 電磁弁分電盤（2） SP2 工程監視盤（1）～（3） CP 計装設備分電盤 DP6, DP8 一般系動力分電盤 VFP2, VFP3
事故対処設備 固化セル換気系（圧力放出系） 排風機 G43K35, G43K36 フィルタ G43F30, G43F31, G43F32, G43F33, G43F34	圧力上限緊急操作回路 G43PP+001.7




第 2-1 図 高放射性廃液貯蔵場 (HAW) の火災区画[1/6]




第 2-1 図 高放射性廃液貯蔵場 (HAW) の火災区画[2/6]




第 2-1 図 高放射性廃液貯蔵場 (HAW) の火災区画[3/6]




第 2-1 図 高放射性廃液貯蔵場 (HAW) の火災区画 [4/6]




第 2-1 図 高放射性廃液貯蔵場 (HAW) の火災区画[5/6]




第 2-1 図 高放射性廃液貯蔵場 (HAW) の火災区画[6/6]




第2-2図 ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災区画[1/6]




第2-2図 ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災区画[2/6]




第 2-2 図 ガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟の火災区画[3/6]



第2-2図 ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災区画[4/6]



第2-2図 ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災区画[5/6]



第2-2図 ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災区画[5/6]

2.1 火災の発生防止

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟について、火災により重要な安全機能（閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能）を損なわないよう、火災の発生防止として以下に示す対策を講じる。

2.1.1 施設内の火災発生防止

(1) 発火性物質及び引火性物質に対する火災の発生防止

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区画には、漏えい防止及び拡大防止、配置上の考慮、換気、防爆及び貯蔵のそれぞれを考慮した火災の発生防止対策を講じる。発火性又は引火性物質としては、消防法で定められる危険物又は少量危険物として取り扱うもののうち、「潤滑油」、「燃料油」に加え、塗料、溶剤等（以下「有機溶媒等」という。）、「分析試薬」を対象とする。有機溶媒及び分析試薬については、少量ではあるが可燃性及び引火性試薬を取り扱うため、保管及び取扱いに係る火災の発生防止対策を講じる。

なお、その他の発火性又は引火性物質として、可燃性ガスである「水素」、「プロパン」等が挙げられるが、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟にこれらを取り扱う区画はない。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟における発火性又は引火性物質の保有状況は以下の通りである。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）には、潤滑油を内包する機器が設置されているが、他の発火性物質又は引火性物質は保管していない。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の潤滑油を内包する機器を第2-3表に示す。

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、潤滑油を内包する機器が設置されている。また、設備のメンテナンス等で使用するため、潤滑油等を専用の置場を設定して保管するとともに、分析に用いる分析試薬を専用の金属製の保管箱に保管している。なお、ガラス固化技術開発施設（TVF）の固化セル（R001）には、潤滑油を内包する機器として、固化セルクレーン、両腕型マニプレータ（BSM）、パワーマニプレータ、台車が設置されている。

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の潤滑油を内包する機器を第2-4表に示す。固化セル内の潤滑油を内包する機器を第2-5表、配置概略図を第2-3図に示す。

①漏えいの防止、拡大防止

発火性物質又は引火性物質を内包する設備については、漏えいの防止対策及び拡大防止対策を講じることが求められている。

漏えいの防止対策として、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟に設置されている、発火性物質又は引火性物質である潤滑油を内包する機器（以下「油内包機器」という。）は、溶接構造又はシール構造を採用しており、油内包機器からの漏えいを防止している。

また、拡大防止対策としては、油内包機器の日常巡視点検により漏えいの有無を確認し、漏えいを確認した場合はただちに拭き取り及び金属製の受皿による回収を行い、油の拡大を防止した後、速やかに機器の保守作業を実施する。

さらに、油内包機器のうち潤滑油の内包量が多い高放射性廃液貯蔵場（HAW）の空気圧縮機（油内包量：53 L）並びにガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の空気圧縮機（油内包量：35 L）、冷凍機（油内包量：50 L）及び排風機（油内包量：14.4 L）については、漏えい油の漏えい面積を制限し、火災の影響を軽減するためオイルパンを設置する。

固化セル内の油内包機器から、潤滑油が漏えいした場合については、固化セルの床に設置されたドリップトレイにより所定の場所に集約されるとともに、漏えい検知装置により検知が可能である。

また、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟で保管している少量危険物については、火災源となることを防止する観点から、鋼製のキャビネット等に保管し、漏えい防止及び拡大防止を行う。

②配置上の考慮

油内包機器の火災により、重要な安全機能を有する機器が損なわれることのないよう、油内包機器と重要な安全機能を有する機器との間は、耐火壁、隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮が必要であるが、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、油内包機器と重要な安全機能を有する機器が、同一区域内に配置されている火災区画がある。

これらの火災区画について、機器を他の火災区画に移設することや、機器間に隔壁を設置することがスペースの制約から困難であることから、潤滑油の内包量が多い油内包機器に対し漏えい油の漏えい面積を制限するためオイルパンを設置する。

なお、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟に保管してい

る少量危険物については、金属製のキャビネット等に収納して保管し、火災源とならないよう対策する。

③換気

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟において、油内包機器を設置している火災区画は、建家換気系により常時換気されており、潤滑油が漏えいした場合においても気体状の発火性物質又は引火性物質が滞留しない設計となっている。

④防爆

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、潤滑油を内包する機器（空気圧縮機、冷凍機等）が設置されているが、潤滑油の機器の外部への漏えいを想定しても、引火点（第4石油類：200°C以上）は、発火性物質又は引火性物質である潤滑油を内包する機器を設置する室内温度よりも十分高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性の蒸気となることはない。このため、油内包機器を設置する火災区画においても、防爆型の電気・計装品は使用していない。また、防爆を目的とした電気設備の接地は行っていない。

⑤貯蔵

高放射性廃液貯蔵場（HAW）には、発火性物質又は引火性物質である潤滑油、燃料油及び有機溶媒等を貯蔵していない。

ガラス固化技術開発施設（TVF）には、発火性物質又は引火性物質である燃料油は貯蔵していないが、設備のメンテナンス等で使用するため、必要な量の潤滑油等を専用の置場を設定して保管している。また、分析に用いる分析試薬として、必要な量を専用の金属製の保管箱で保管している。

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の滞留に係る対策

①可燃性の蒸気

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の油内包機器が設置されている火災区画は、潤滑油が機器の外部へ漏えいしても、引火点が室内温度よりも十分高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性蒸気が発生するおそれはない。

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟において、分析試薬として有機溶媒を使用する場合は、建家の換気及び局所排気によって有機溶媒の滞留を防止している。

なお、火災区画における現場作業において、有機溶媒等を使用する場合は、必要量以上を持ち込まない運用とするとともに、可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は、使用する場所において、換気の措置を行い、可燃性蒸気の滞留を防止している。また、火災の発生を防止するため、火災区画における火気作業については、核燃料サイクル工学研究所の消防計画に基づき作業手順を定め実施している。

②可燃性の微粉

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆燃性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し、浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような可燃性の微粉を発生する設備はなく、可燃性の微粉が滞留するおそれはない。

（3）火花を発生する設備や高温の設備等に係る対策

発火源となるおそれのある設備については、災害の発生を防止するため、以下の対策を講じている。

なお、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、火花を発生する設備や高温の設備等を設置しているが、高放射性廃液貯蔵場（HAW）には、該当する設備はない。

①火花の発生を伴う設備

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、火花の発生を伴う設備として溶接機及びレーザ切断装置がある。

溶接機はTIG自動溶接方式であり、アークは安定しており、スパッタはほとんど生じない。また、溶接機は固化セル内に設置され、周辺には可燃性物質がなく、高線量エリアのため作業員入域に伴う可燃性物質の保管もないため、火花が発火源とはならない。さらに、溶接機の運転を行う際は、複数のITVカメラで溶接機の周囲を監視しており、可燃性物質を溶接機に近接させないことで、発火源とならないよう対策を行っている。

レーザ切断装置は、固化セル内に設置され、周辺には可燃性物質がなく、高線量エリアのため作業員入域に伴う可燃性物質の保管もないため、火花が発火源とはならない。さらに、レーザ切断機の運転を行う際は、ITVカメラでレーザ切断機の周囲を監視して、可燃性物質を近接させないことで、発火源とならないよう対策を行っている。

②高温となる設備

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、高温となる設備としてガラス溶融炉がある。ガラス溶融炉は、炉内表面が耐火材で覆われており、耐火材の耐久温度を超えて使用されることはないとため、過熱によりガラス溶融炉が損傷し、内包された溶融ガラスが漏れ出る事により火災に至るおそれはない。また、ガラス溶融炉は固化セル内に設置され、周辺には可燃性物質がなく、ガラス溶融炉は発火源にはならない。

(4) 水素を内包する設備に係る対策

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、水素を内包する設備は設置していない。

(5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟において、高放射性廃液の放射線分解による水素は、安全系の圧縮空気系から貯槽内に空気を供給（水素掃気）し、発生する水素の濃度を可燃限界濃度未満に抑制するとともに、槽類換気系排風機による排気等により排出している。

(6) 過電流による過熱の防止

電気系統は、機器の損壊、故障及びその他の異常を検知した場合には、遮断機等により故障箇所を隔離し、故障の影響を局所化できる設計となっている。具体的、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の電気系統には、「電気設備技術基準」に基づき、過電圧遮電器、過電流遮電器等の保護遮電器と遮断器を設置し、故障機器系統の早期遮断を行い、過負荷や短絡に起因する過熱、焼損等による電気火災を防止している。

2.1.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用

火災の発生を防止するため、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能を有する機器は、原則として以下に示すとおり、不燃性材料又は難燃性材料を使用している。

(1) 主要な構造材

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能を有する機器のうち、機器、配管、ダクト、ケーブルトレイ、電線管及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物の主要な構造材は、火災の発生防止を考慮し、金属材料又はコンクリートを使用している。

(2) 変圧器及び遮断器

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能に係る電源設備の変圧器及び遮断器について、絶縁油を内包していない乾式を使用している。

(3) ケーブル

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能に係るケーブルは、難燃性ケーブルを使用している。なお、ケーブルについては、国内規格及び IEEE 規格に適合した難燃性ケーブルを使用する設計である。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の重要な安全機能に係る系統に使用しているケーブルを第 2-6 表に示す。

本ケーブルについては、施設建設当時のケーブル燃焼試験の記録はないものの、ケーブルの材質が、他の先行施設で延焼性及び自己消火性を確認しているケーブルと同じ材質（絶縁体：架橋ポリエチレン、シース：難燃ビニル）であることから、同等の性能を有するものと考えられる。他の先行施設で延焼性及び自己消火性を確認した結果を参考に示す。しかし、型式等による難燃性の違いや、環境条件等を踏まえた経年劣化を考慮し、今後、余剰のケーブル等を使用した燃焼試験を実施した上で、延焼性及び自己消火性を確認し、十分な性能を有することが確認できなかった場合は、別途対策を検討し、必要に応じて変更申請を行う。

なお、高放射性廃液貯蔵場（HAW）の系統分離対策として、電線管に収納して敷設するケーブルには、実証試験により延焼性（米国電気電子工学学会規格 IEEE383-1974 垂直トレイ燃焼試験相当）及び自己消火性（UL1581 (Fourth Edition) 1080VW-1 UL 垂直燃焼試験）を確認したケーブルを使用する設計とする。

また、当該ケーブルは専用の電線管に収納するとともに、電線管の両端は電線管外部からの酸素供給防止を行うことを目的とし、耐火性を有するシール材による処置を行う。概要図を第 2-4 図に示す。

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能に係る系統に使用しているケーブルを第 2-7 表に示す。

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能に係る系統に使用しているケーブルについても同様の調査を行い、IEEE383に基づく垂直トレイ燃焼試験により延焼性を確認していることを、施設建設当時のケーブル燃焼試験の記録によって確認している。UL1581 に関する燃焼試験の記録は

ないものの、ケーブルの材質が、他の先行施設で自己消火性を確認しているケーブルと同じ材質（絶縁体：架橋ポリエチレン、シース：難燃ビニル）であることから、同等の性能を有するものと考えられる。しかし、型式等による難燃性の違いや、環境条件等を踏まえた経年劣化を考慮し、今後、余剰のケーブル等を使用した燃焼試験を実施した上で、延焼性及び自己消火性を確認し、十分な性能を有することが確認できなかった場合は、別途対策を検討し、必要に応じて変更申請を行う。

(4) 換気設備のフィルタ

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能等のうち、換気設備のフィルタは、ガラス繊維等の難燃性材料を使用している。

(5) 保温材

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の施設内の配管、ダクト等に施工している保温材は、金属、ロックウール又はグラスウール等、平成12年建設省告示第1400号に定められたもの、または建築基準法で不燃材料として定められたものを使用している。

(6) 建屋内装材

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の建物内装材は、建築基準法に基づく不燃性材料を使用している。

2.1.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止

(1) 落雷による火災の発生防止

落雷による火災の発生を防止するため、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、建築基準法及び消防法に基づき、日本産業規格に準拠した避雷設備を設置している。

(2) 地震による火災の発生防止

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の建家は、廃止措置計画用設計地震動に対して耐震性を有するよう地盤改良を行う（別冊1-12参照）。また、重要な安全機能に係る系統及び機器は、廃止措置計画用設計地震動に対して耐震性を有することを確認している（別添6-1-2-3参照）。ガラス固化技術開発施設（TVF）の建家、重要な安全機能に係る系統及び機器は、廃止措置計画用設計地震動に対して耐震性を有することを確認している（別添6-1-2-4参照）。

整理中

第2-3表 潤滑油を内包する機器（高放射性廃液貯蔵場（HAW））

設置区画	機器番号	機器名称	潤滑油量	備考
A021	P562	地下浸透水ポンプ	0.2 L	
A023	P561	地下浸透水ポンプ	50 g	
A221	AC126	A221 室エアハンドリングユニット	0.1 L	
	AC127	A221 室エアハンドリングユニット	0.1 L	
A321	FC114	A321 室ファンコイル	0.1 L	
	FC115	A321 室ファンコイル	0.1 L	
	FC116	A321 室ファンコイル	0.1 L	
A421	P65	真空ポンプ	8g	
	K463	排風機	68 g (1.5 L)	
	K464	排風機	68 g (1.5 L)	
	FC111	A421 室ファンコイル	0.1 L	
	FC110	A421 室ファンコイル	0.1 L	
A422	FC112	A422 室ファンコイル	0.1 L	
	FC113	A422 室ファンコイル	0.1 L	
	k 103	セル排風機	0.1 L	
	K104	セル排風機	0.1 L	
A423	H90	冷凍機	3.5 L	
	H91	冷凍機	3.5 L	
	P901	冷水循環ポンプ	0.2 L	
	P911	冷水循環ポンプ	0.2 L	
	P921	冷水循環ポンプ	0.2 L	
	P931	冷水循環ポンプ	0.2 L	
G341	P3161	一次冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G342	P3162	一次冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G343	P3261	一次系冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G344	P3262	一次系冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G345	P3361	一次冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G346	P3362	一次冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G347	P3461	一次冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G348	P3462	一次冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G349	P3561	一次冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G350	P3562	一次冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G351	P3661	一次系冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G352	P3662	一次系冷却水循環ポンプ	0.5 L	
G353	P3061	予備循環ポンプ	0.5 L	
	P3062	予備循環ポンプ	0.5 L	
	K63	プロワ	42g (0.7 L)	
	K64	プロワ	42g (0.7 L)	
G354	K105	循環送風機	0.1 L	
	K106	循環送風機	0.1 L	
G445	P113	冷水循環ポンプ	0.1 L	
	P114	冷水循環ポンプ	0.1 L	
G446	AC120	G446 エアハンドリングユニット	0.1 L	
	AC125	G446 エアハンドリングユニット	0.1 L	

整理中

設置区画	機器番号	機器名称	潤滑油量	備考
	K101	給気送風機	0.1 L	
	K102	給気送風機	0.1 L	
G447	P711	水酸化ナトリウムポンプ	自己潤滑	
G447	P721	硝酸ポンプ	0.5 L	
	P722	硝酸ポンプ	自己潤滑	
	P731	純水ポンプ	自己潤滑	
	P732	純水ポンプ	自己潤滑	
	P771	洗浄液循環ポンプ	自己潤滑	
G448	K60	空気圧縮機	53 L	オイルパン設置対象機器
	K61	空気圧縮機	53 L	オイルパン設置対象機器
G542	K110	チラーユニット	14 L	
	K111	チラーユニット	14 L	
	K112	チラーユニット	14 L	
W462	AC128	W462 室エアハンドリングユニット	0.1 L	
	AC129	W462 室エアハンドリングユニット	0.1 L	
屋上	H81	冷却塔	3 L	
	H82	冷却塔	3 L	
	H83	冷却塔	3 L	
	P8160	二次系冷却水循環ポンプ	0.5 L	
	P8161	二次系冷却水循環ポンプ	0.5 L	
	P8162	二次系冷却水循環ポンプ	0.5 L	
	P8163	二次系冷却水循環ポンプ	0.5 L	
	P761	浄水ポンプ	0.2 L	
	P762	浄水ポンプ	0.2 L	
	AC115	エアハンドリングユニット	0.1 L	
	AC116	エアハンドリングユニット	0.1 L	
	AC117	エアハンドリングユニット	0.1 L	
	P108	冷却水循環ポンプ	0.1 L	
	P109	冷却水循環ポンプ	0.1 L	

整理中

第2-4表 潤滑油を内包する機器（ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟）

設置区画	機器番号	機器名称	潤滑油量	備考
A011	G41K50	溶融炉換気系排風機	14.4 L	オイルパン設置対象機器
A011	G41K51	溶融炉換気系排風機	14.4 L	オイルパン設置対象機器
A011	G41K60	貯槽換気系排風機	14.4 L	オイルパン設置対象機器
A011	G41K61	貯槽換気系排風機	14.4 L	オイルパン設置対象機器
A011	G41K90	工程換気系排風機	1.4 L	オイルパン設置対象機器
A011	G41K91	工程換気系排風機	1.4 L	オイルパン設置対象機器
A011	G41K92	工程換気系排風機	1.4 L	オイルパン設置対象機器
A012	G43K35	圧力放出系排風機	0.128 L	
A012	G43K36	圧力放出系排風機	0.128 L	
A012	G51M901	クレーン	1.5 L	
A010	G22P11	ポンプ	60 L	
A018	G51M902	クレーン	0 L	
A018	G51M903	クレーン	0 L	
A016	G71P8023	ポンプ	1.7 L	
A016	G71P8024	ポンプ	1.7 L	
A016	G71P8025	ポンプ	1.7 L	
A013	G04P005	ポンプ	1.7 L	
A014	G04P004	ポンプ	1.7 L	
W161	G01P13	ポンプ	0 L	
W161	開発棟 4	浸水防止扉制御盤（油圧ユニット）	60 L	
W164	開発棟 1	浸水防止扉制御盤（油圧ユニット）	100 L	
A112	G51M904	クレーン	0 L	
G144	G51M907	クレーン	0 L	
R101	G51M117	台車	0 L	
R101	G51M155	クレーン	110 L	
R101	G51M160	パワーマニプレータ	24.13 L	
A116	G51M115	台車	0 L	
A116	G51M912	ジブクレーン	7.6 L	
A114	G51M905	クレーン	1.5 L	
R102	G22M12	除染装置	8.15 L	
R102	G22M60	検査台&スミヤ	170 g	
R102	G51M158	ホイスト	1.25 L	
R102	G51M161	パワーマニプレータ	0 L	
R102	G51M156	クレーン	2.85 L	
R102	G51M758	気密扉	0.15 L	
A221	G51M153	クレーン	300 L	
W362	G84H10	冷凍機	94 L	オイルパン設置対象機器
W362	G84H20	冷凍機	94 L	オイルパン設置対象機器

整理中

設置区画	機器番号	機器名称	潤滑油量	備考
W362	G86K10	空気圧縮機	35 L	オイルパン設置対象機器
W362	G86K20	空気圧縮機	35 L	オイルパン設置対象機器
W360	G07CH101	冷凍機	50 L	
W360	G07CH102	冷凍機	50 L	
A311	G07K50	排風機	1.89 L	
A311	G07K51	排風機	1.89 L	
A311	G07K52	排風機	1.89 L	
A311	G07K54	排風機	0.98 L	
A311	G07K55	排風機	0.98 L	
A311	G07K56	排風機	0.81 L	
A311	G07K57	排風機	0.81 L	
A311	G07K58	排風機	0.98 L	
A311	G07K59	排風機	0.98 L	
A311		エアスニファブロワ	3.1L	
A311		エアスニファブロワ	3.1L	
屋上	G83P12	ポンプ	2.15 L	
屋上	G83P22	ポンプ	2.15 L	
屋上	G83P52	ポンプ	2.85 L	
屋上	G83P53	ポンプ	2.85 L	

※固化セル (R001) の潤滑油を内包する機器については、第 4-3 表に示す。

整理中

第2-5表 固化セル内の潤滑油を内包する機器

機器番号	機器名称	部位	潤滑油量
G51M100	固化セルクレーン	走行装置 サイクロ減速機 (HM2-863B)	5.5 L
		横行装置 サイクロ減速機 (HM2-863B)	5.5 L
		主巻減速機 (HS-7191)	23 L
		補巻減速機	1.8 L
G51M100	固化セルクレーン	走行装置 サイクロ減速機 (HM2-863B)	5.5 L
		横行装置 サイクロ減速機 (HM2-863B)	5.5 L
		主巻減速機 (HS-7191)	23 L
		補巻減速機	1.8 L
G51M120	両腕型ミニプレーティ	横行駆動ユニット減速機 (LGU146-3MBE, 4MEE, 4MEF, 4MEF20)	1.6 L
		昇降駆動ユニット減速機 (LGU200-4MTZ25, 5MTZ25)	4.4 L
		ワイヤドラムウォーム減速機 (HGT-4758-MD)	4.9 L
G51M121	両腕型ミニプレーティ	横行駆動ユニット減速機 (LGU146-3MBE, 4MEE, 4MEF, 4MEF20)	1.6 L
		昇降駆動ユニット減速機 (LGU200-4MTZ25, 5MTZ25)	4.4 L
		ワイヤドラムウォーム減速機 (HGT-4758-MD)	4.9 L
G51M162	パワーミニプレーティ	走行駆動部 減速機	1.2 L
		横行駆動部 減速機	0.8 L
		テレスコ昇降駆動部 減速機 (ED70RW)	20 L
		補助ホイスト 減速機	2.1 L
G51M118	台車	救援装置 減速機 (ED8B20U-L)	1.9 L
		ラック取替用送り装置 駆動装置 ウォーム減速機 (TM22E10A) の	0.7 L
		A 台車駆動部 駆動装置 サイクロ 減速機 (HM05-18409A)	5.8 L

第 2-6 表 重要な安全機能に係る系統に使用しているケーブル
(高放射性廃液貯蔵場 (HAW))

区分	ケーブル型式	ケーブル名称
高压ケーブル	6kV FR-CV	6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
低压ケーブル	FR-CV	600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
制御ケーブル	FR-CVV	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル

第 2-7 表 重要な安全機能に係る系統に使用しているケーブル
(ガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟)

区分	ケーブル型式	ケーブル名称
高压ケーブル		
低压ケーブル	FP-CV	600V 架橋ポリエチレン絶縁難燃ビニルシース電力ケーブル
制御ケーブル	FP-CVV	制御用ビニル絶縁難燃性ビニルシースケーブル

(参考)

東京電力柏崎・刈羽原子力発電所安全審査資料 拠粹

表1 自己消火性の実証試験結果 (1/2)

・火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用するケーブル

区分	No.	絶縁体	シース	UL 垂直燃焼試験				試験日
				最大残炎時間(秒)	表示旗の損傷(%)	綿の損傷	合否	
高圧 ケーブル	1	架橋 ポリエチレン	難燃ビニル	1	0	無	合格	2013.8.30
	2	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	0	0	無	合格	2013.6.26
	3	EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	1	0	無	合格	2013.8.30
低圧 ケーブル	4	難燃架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	1	0	無	合格	2013.7.18
	5	難燃架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	1	0	無	合格	2013.8.30
	6	難燃 EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	0	0	無	合格	2013.6.26
	8	シリコンゴム	ガラス編組	0	0	無	合格	2013.8.30
	9	ETFE*1	難燃特殊 耐熱ビニル	3	0	無	合格	2014.5.23
	10	ETFE*1	難燃クロロ ブレンゴム	1	0	無	合格	2014.6.26
	11	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	1	0	無	合格	2013.7.18
同軸 ケーブル	12	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	2	0	無	合格	2013.9.20
	13	耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	1	0	無	合格	2013.9.20
	14	耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン	ノンハログン難燃 架橋ポリエチレン	0	0	無	合格	2013.7.18
	15	架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	4	0	無	合格	2013.6.20
	16	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	0	0	無	合格	2013.6.26
	17	FRP*2	難燃ビニル	0	0	無	合格	2014.5.23
光ファイバ ケーブル	18	難燃 FRP*2	難燃特殊 耐熱ビニル	1	0	無	合格	2014.1.20

*1 四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂

*2 光ファイバケーブルには絶縁体がないため、中央支持材を記載

(参考)

東京電力柏崎・刈羽原子力発電所安全審査資料 抜粋

表3 延焼性の実証試験結果 (1/2)

・火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用するケーブル

区分	No.	絶縁体	シーズ	耐延焼性試験			試験日
				シーズ 損傷距離 (mm)	(参考) 残炎時間 (秒)	合否 ^{*3}	
高圧 ケーブル	1	架橋 ポリエチレン	難燃ビニル	1,150	465	合格	1999.9.23
	2	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	650	265	合格	1979.2.20
	3	EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	740	1,055	合格	1982.7.6
低圧 ケーブル	4	難燃架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	1,120	0	合格	1984.9.19
	5	難燃架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	810	0	合格	1982.5.24
	6	難燃 EPゴム	難燃クロロ ブレンゴム	850	0	合格	1979.3.16
	7	ノンハロゲン 難燃 EPゴム	ノンハロゲン難燃 架橋ポリエチレン	570	0	合格	1994.6.16
	8	シリコンゴム	ガラス編組	300	0	合格	1982.4.22
	9	ETFE ^{*2}	難燃特殊 耐熱ビニル	330	0	合格	1982.4.28
	10	ETFE ^{*2}	難燃クロロ ブレンゴム	440	0	合格	1982.5.12
	11	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	1,800mm 以上	—	不合格 ^{*1}	2013.9.20
	12	耐放射線性架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	1,800mm 以上	—	不合格 ^{*1}	2013.9.20
	13	耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	1,800mm 以上	—	不合格 ^{*1}	2013.9.20
同軸 ケーブル ^{*3}	14	耐放射線性架橋 発泡ポリエチレン	ノンハロゲン難燃 架橋ポリエチレン	1,300	120	合格	2013.9.20
	15	架橋 ポリエチレン	難燃架橋 ポリエチレン	1,070	0	合格	2014.7.9
	16	架橋 ポリエチレン	難燃特殊 耐熱ビニル	1,730	0	合格	2014.7.15

*1 同軸ケーブルは、扱う信号（微弱パルス又は微弱電流）の特性上、ノイズ等の軽減を目的とした不燃性（金属）の電線管に敷設している。これらのうち、IEE Std 383-1974 垂直トレイ燃焼試験に合格していないケーブルについては、電線管両端を耐火性のコーティング材で埋めることで、延焼防止を図っている。

*2 四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂

*3 電気学会技術報告（II部）第139号では、「3回の試験のいずれにおいても、ケーブルはバーナー消火後自己消火し、かつケーブルのシーズおよび絶縁体の最大損傷長が1,800mm未満である場合には、そのケーブルは合格とする。」としている。

TVF で使用しているケーブル (FP-CV) の燃焼試験結果

平成 2年 9月 18日
R-1100530-B

動力炉核燃料開発事業団 御中
(ガラス固化技術開発棟電気設備工事)

御立会検査成績書

製造番号	サ イ ズ	数 量
628-60983	600V FP-CV 1×600mm ²	2, 163m
628-60973	600V FP-CV 1×800mm ²	1, 247m

昭和電線電機
電力事業
品質保証部 品質保証室

承 認	調 査	担 当
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

客先 動力炉核燃料開発事業部

提出仕様書No S-15663778

品名 600V FP-CV 1×600 mm²

ケーブル試験記録書
(御立会検査)

昭和電線電纜(株)
検査日 平成2年9月18日
記録No _____


製造番号	構 造 試 験						電 気 試 験				
	導 体		絶縁体		シ ー ス		仕 上		耐 電 壓	絶縁抵抗	導体抵抗
	外 径	平均厚さ	最 小 厚 さ	平 均 厚 さ	最 小 厚 さ	外 径	A C	20°C	20°C	Ω/km	Ω/km
628-60983	mm	mm	mm	mm	mm	mm	V/min	MΩ・km	MΩ・km	Ω/km	Ω/km
線心数×サイズ 1×600 mm ²											
ドラム番号	約29.5	2.70以上	2.40以上	1.98以上	1.87以上	約41	350/V	800以上	0.0308以下		
DKY121(NPP) (T-3)	規 格										
条長(m)	実 测	29.6	3.20	2.70	2.20	2.10	40.4	良	1400	0.0300	
139	表 示	表面印刷(SDD SWC SHOWA 1990 ナンバー) : 良						卷付加熱	400 mm円筒1/2巻付		
	引張試験	加熱試験	耐油試験	加熱变形試験	酸素指数試験						
	引張強さ kg/mm ²	伸び %	引張強さ 伸び	引張強さ 伸び	荷重 kg	減少率 %	酸素指数	120°C	規格	ひび割れのないこと	
絶縁体	規 格 1.02以上	200以上	80以上	80以上	-	-	4490	400以下	18以上	ト レ イ	180未満
シース	規 格 1.02以上	120以上	85以上	80以上	60以上	1020	500以下	27以上	27以上	試 験	実測
	実 测									耐寒試験	規格
										-15°C	実測

垂直トレイ試験


平成2年9月18日

品名		600V FP-cV $1 \times 600\text{mm}^2$	←	←
試料番号		1	2	3
炎の経過	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	50	60	60
高さ	60	60	50	
時間	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	50	50	50
一分	40	50	50	
損焼長さ(m)	純縁体 シース	220 390	400 450	400
残炎時間(分秒)	24秒	16秒	0秒	
規格	バーナー消火後自己消火し			
判定	合格			

デンビー

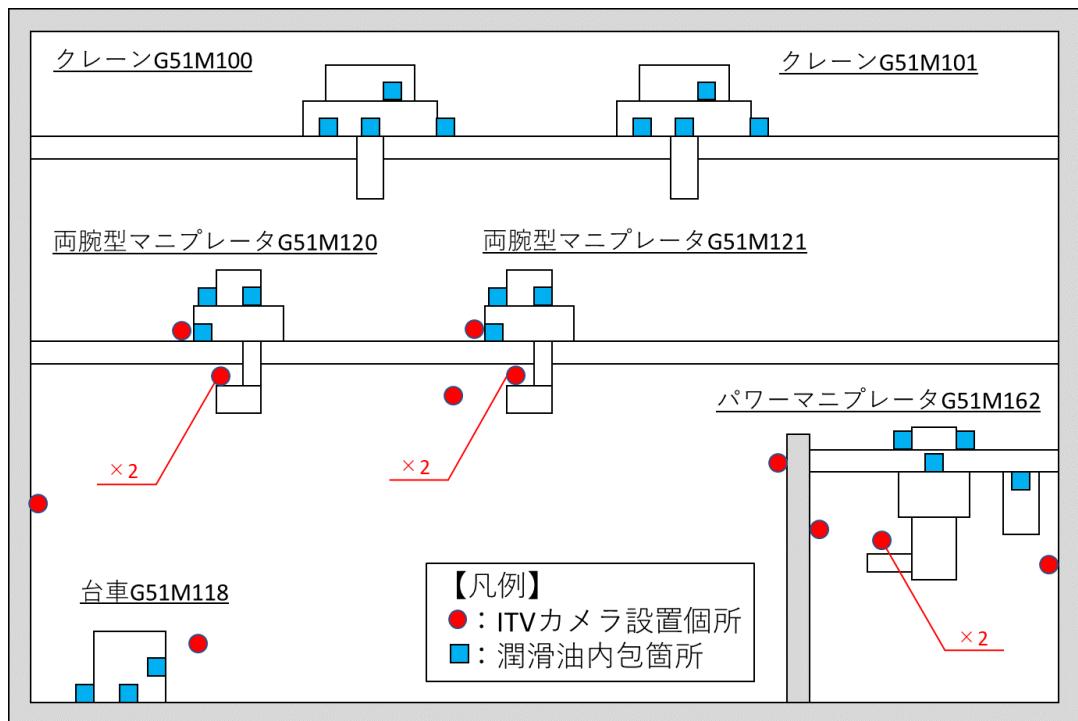

第2-3図 固化セル内の潤滑油を内包する機器の概略配置図

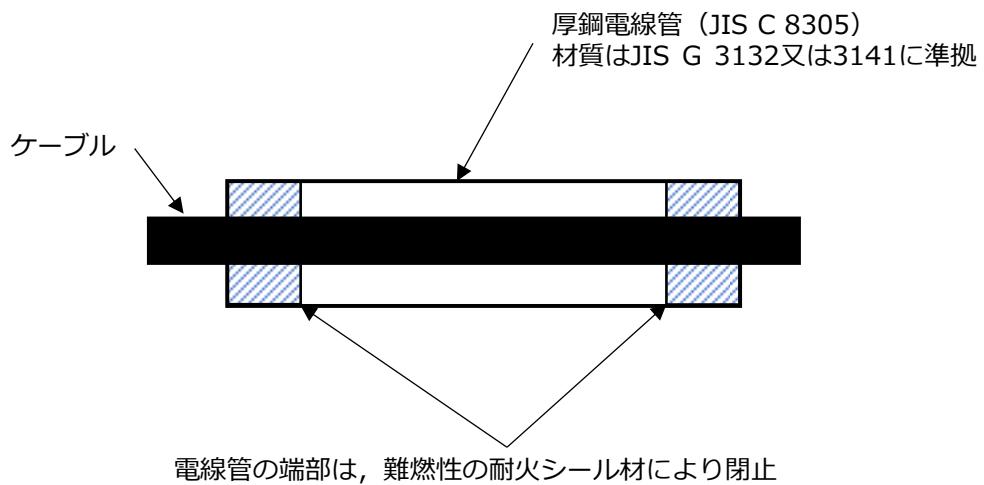

第 2-4 図 ケーブルの敷設方法 概略図

2.2 火災の感知・消火

2.2.1 火災感知設備及び消火設備

火災感知設備及び消火設備は、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能を有する機器に対して火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行えるよう以下の対策を講じる。

(1) 火災感知設備

①固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等の設置

現在、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には消防法に基づき、火災感知器を1系統のみ設置している。設置されている火災感知器はいずれも非アナログ式かつ感知器固有の信号を発するものではなく、火災の警戒範囲を示す火災警戒区域線に囲まれた範囲で火災の発生場所を特定できるものである。

また、セル内（高線量区域）は可燃物がなく、消防による設置緩和の許可を受け火災感知器を設置していない。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の火災感知器の設置場所を第2-1図に示す。

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災感知器の設置場所を第2-2図に示す。

火災防護審査基準においては、各火災区域における環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を検知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等を設置することが要求されているため、以下の考え方に基づき、感知器等の追加が重要な安全機能を有する機器に対して火災の影響を限定する合理的な方法であると判断された火災区画については、固有の信号を発する異なる感知方式の感知器を追加設置する。

a. 火災感知器を追加設置する火災区画

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟で発生する火災としては、潤滑油を内包する機器及び仮置可燃物等からの発煙を伴う火災が想定される。

互いに相違する系列の重要な安全機能を有する系統・機器が同一の火災区画内に設置されている火災区画については、火災に至った場合に重要な安全機能が喪失する可能性があるため、早期に火災を検知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等を追加設置する。

追加設置する火災感知器については、火災感知器の型式ごとの特徴や電力会社等の先行事例を参考にして、設置する区画の環境条件を考慮して、

アナログ式の熱感知器又は熱感知カメラを選定する。屋外については、煙や熱が拡散することから、非アナログ式の熱感知カメラ等とする。

b. 火災感知器を追加設置しない火災区域

上記以外の火災区画については、以下の理由から感知器の追加を実施せず、既設の消防法に基づき設置している火災感知器で対応する。

- ・重要な安全機能を有する機器、油内包機器及び仮置可燃物等が設置されていない火災区画については、不要な可燃性物質を持ち込まない可燃性物質管理を行うことにより、通常時における火災の発生及び人による火災の発生のおそれがないことから、異なる感知器の組み合わせは行わず、消防法に基づき設置している煙感知器により対応する。
- ・重要な安全機能を有する機器が設置されている火災区画であっても、互いに相違する系列が3時間以上の耐火能力を有する壁で分離されている区画については、一方が火災により損傷した場合でも、他方の機器が影響を受けることはないため、異なる感知器の組み合わせは行わず、消防法に基づき設置している煙感知器により対応する。
- ・重要な安全機能を有する機器が設置されているセルのうち、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の固化セルについては、クレーンの駆動部等の潤滑油など、少量の可燃性物質が存在する。固化セル内には熱源として、ガラス溶融炉、溶接機及びレーザ解体設備が存在するが、いずれも高さ方向に10m以上の離隔距離があることに加え、クレーン等の動的機器が接近しすぎることがないよう複数のITVカメラにより監視しており、また潤滑油の漏えいにより過負荷が生じた場合は異常警報により検知できる。さらに、セル換気設備により除熱されていることから、潤滑油が発火点に至るおそれはない。また、高線量となるセル内においては、放射線による故障に伴う火災感知器の誤作動が生じるおそれがある。これらのことから、固化セルについては感知器を設置しない。なお、クレーン等の動的機器を使用する際は、セル内に設置されたITVカメラで常時監視しており、火災に進展するおそれのある油の漏えいが生じた場合は、映像により確認ができる。また、ガラス固化技術開発施設（TVF）の運転停止期間中でクレーン等の機器を使用していない場合は、定期的な監視により潤滑油の漏えいの有無を確認する。

②消防法に基づく感知器の設置

現在、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟に設置されている火災感知器は、消防法施工規則（昭和36年自治省令第6号）第23条第4項に従って設置されている。

③電源の確保

火災感知設備は、外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう、蓄電池（1時間警戒後、10分作動）を設け、火災感知の機能を失わないよう対策を行っている。

④火災感知設備の監視

現在、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟に設置されている火災感知器は、それぞれの建家に係る運転員が常駐している分離精製工場（MP）中央制御室又ガラス固化技術開発施設（TVF）に設置された火災受信器盤の表示及び警報により監視できる設計となっている。

なお、現在設置されているものは、作動した感知器を特定できる受信機ではないが、警戒範囲を示す警報を運転員が確認した後、現場に赴き、火災の発生場所を特定し、消火器又は消火栓による消火活動を開始するまでを短時間で実施することが可能である。

（2）消火設備

①高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、消防法に則り、施設内に消火設備として、消火器及び屋内消火栓を設置している。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の消火設備の配置図を第2-1図に示す。

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の消火設備の配置図を第2-2図に示す。

a. 火災に対する二次的影響の考慮

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟内の消火設備は、重要な安全機能を有する系統及び機器に火災の二次的影響が及ばないよう適切に配置している。また、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟において、他区域への煙の二次的影響が想定される箇所には防火ダンパーが設置されている。

b. 想定される火災に応じた容量の消火剤の確保

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟に設置している消火設備のうち、消火器については、消防法施行規則第六条～第八条に基づき延床面積又は床面積から算出される必要量を配備している。

また、屋内消火栓については、消防法施行令に基づき設置されており、消火水は十分な容量を有する再処理施設内の浄水貯槽から供給される。

c. 消火栓の配置上の考慮

火災区画内に設置する屋内消火栓は、火災区画内の消火活動（セルを除く）に対処できるよう、消防法施行令第十一條（屋内消火栓設備に関する基準）に準拠し、水平距離が25m以下となるよう設置しており、人が立ち入って消火活動を行う全ての火災区画において、消火活動が可能である。

d. 移動式消火設備の配備

核燃料サイクル工学研究所には、火災時の消火活動のため、移動式消火設備として、水槽付き消防ポンプ自動車（3台）及び化学消防自動車（1台）を配備している。

移動式消火設備を第2-5図に示す。

e. 消火設備の電源の確保

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟へ消火水を供給する浄水ポンプは、通常運転時は商用電源から受電しているが、商用電源が喪失した場合は、自動的に中間開閉所に設置している非常用発電機から給電される電源構成となっている。

f. 消火設備の警報

消火水を供給する浄水ポンプが停止し浄水圧力が低下した場合には、運転員が常駐している再処理ユーティリティ施設制御室において故障警報が吹鳴するとともに、分離精製工場（MP）中央制御室において注意灯が点灯し、故障を検知できる。

g. 独立性の確保

消火用水の水源として、浄水貯槽（ $2400\text{ m}^3 \times 2$ 基）を設置しており、双方からの消火用水の供給が可能な構造となっている。また、浄水ポンプは

3基（常用1基、追従機1基、予備機1基）設置されており、1基故障時には自動的に予備機が起動する。このため、動的機器の単一故障により同時に機能を喪失することはない。

h. 重要な安全機能を有する系統及び機器に対する自動消火設備又固定消火設備の設置

火災防護審査基準により、重要な安全機能を有する系統及び機器が設置されている火災区画であって、かつ火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難となる区画については、自動消火設備又は手動操作による固定消火設備の設置が要求されているが、以下の理由から、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置しない。

・重要な安全機能を有する系統及び機器が設置されているセルは、人の立入が困難であることから、可燃性物質がある場合は消火困難となる可能性がある。しかし、高放射性廃液貯蔵場（HAW）のセル内は可燃物がなく、火災に至るおそれはない。

・重要な安全機能を有する系統及び機器が設置されているセルのうち、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の固化セル内には、油内包機器に該当するクレーンが存在するため、自動消火設備の適用が可能か検討した。

水系自動消火設備については、固化セル内に設置されている動的機器や遠隔保守用の両腕型マニピレータに影響を及ぼすおそれがある。また、固化セル内は作業員が立ち入ることができないため、消火用のノズルや配管、制御ケーブル等を設置する場合は、工事のための専用の遠隔設備や治具の設計及び製作の必要があり、工事が長期に及ぶため現実的ではない。

ガス系自動消火設備については、固化セルへの給気経路上に消火ガスを放出するユニットを追加する方法を検討したが、固化セルの容量（約4200m³）に対して必要なガスボンベを設置する物理的な空間を確保することが困難である。また、固化セル内の換気設備は、低風量換気システムが採用されており、ただちに消火ガスを固化セル内へ拡散・充满させることは困難である。加えて、固化セル内に消火ガスを放出することにより、固化セル内が正圧になり、閉じ込め機能を損なうおそれがある。

以上の検討から、固化セルに対し自動消火設備等を設置することは、物理的・技術的に困難である。なお、2.1.1.(1).①に示した通り、固化セル内では、その環境条件から火災に至るおそれはない。加えて、クレーンを使用する際は、原則として重要な安全機能を有する系統及び機器（インセルクーラ等）に近接することのないよう運用し、やむを得ず近接する場合は、固化セル内に設置されたITVカメラでの監視及び電流値の変動の確認を強化している。万一、火災に進展するおそれのある油の漏えいが生じた場合は、クレーンを固化セル中央の待機位置に移動し、他の機器に近接させない処置を行うことにより、重要な安全機能を有する系統及び機器への火災の影響を防止することができる。

・上記以外の火災区画については、取り扱う可燃性物質の量が小さいこと、消火に当たり扉を開放することで隣室からの消火が可能であること、再処理施設は動的閉じ込め設計としており、換気設備により常時換気されていることにより、消火困難な区域とならないため、消防法又は建築基準法に基づく消火設備（消火器、屋内消火栓）による消火活動が可能である。また、屋外の火災区画については、火災による煙は待機中に拡散されることから、消火困難な区域とならない。ただし、万一の火災による煙の影響を考慮し、消火活動における煙の影響をより軽減するため、可搬式排煙機及びサーモグラフィを配備する。

i. 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する系統及び機器に対する自動消火設備又固定消火設備の設置

同上。

j. 照明器具等の確保

停電時には、非常用発電機からの給電による非常灯の点灯により現場への移動、消火設備の操作が可能である。また、運転員が駐在する分離精製工場(MP)中央制御室及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟制御室には、停電時の作業に対応できるよう、現場への移動時間10～20分及び消防法の消火継続時間20分を考慮し、2時間以上の容量の蓄電池を内蔵する可搬式照明器具(投光機、ヘッドライト)を配備している。

②水を使用する消火設備

再処理施設内に浄水を供給している浄水供給設備(浄水ポンプ、浄水貯槽)

は、再処理施設内の北東に位置する資材庫に設置されている。

浄水は、資材庫の浄水貯槽から共同溝内の浄水配管又は埋設配管を通して、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟を含む再処理施設内の各建家へ供給されており、用途の一つとして消防用水に使用される。

a. 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮

消防用水の水源として、浄水貯槽（ $2400\text{ m}^3 \times 2$ 基）を設置しており、双方からの消防用水の供給が可能な構造となっている。また、浄水ポンプは 3 基（常用 1 基、追従機 1 基、予備機 1 基）設置されており、1 基故障時には自動的に予備機が起動する。このため、動的機器の单一故障により同時に機能を喪失することはない。

また、浄水ポンプは 2 系統の商用電源からの給電となっており、一方の系統が停電した場合であっても、他方の系統の浄水ポンプによって消防用水の供給を継続できる。

さらに、万一、非常用発電機から給電できない場合の消防設備のバックアップとして、核燃料サイクル工学研究所内に移動式消防設備である消防ポンプ車を配備している。

浄水設備の概略系統図を第 2-6 図に示す。

b. 2 時間の最大放水量の確保

水を使用する消防設備（屋内消火栓）の必要流量について、消防法にて要求されている必要流量（ $130\text{ L/min} \times 2$ 基）を確保できる性能（定格流量 $172.8\text{ m}^3/\text{h}$ ）を有した浄水ポンプを 3 基設置していることから、消防に必要な流量を確保できる。

また、消防用水量は、消防法にて要求されている 2 時間の放水に必要な水量 31.2 m^3 ($130\text{ L/min} \times 120\text{ min} \times 2$ 系統) に対して、十分な容量（ $2400\text{ m}^3 \times 2$ 基）を確保している。

c. 消火栓の優先供給

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟へ浄水を供給している浄水貯槽は、再処理施設内の他施設と共有の設備であるが、他施設へ消防水を供給した場合においても、必要な量を確保できるよう十分な容量（ $2400\text{ m}^3 \times 2$ 基）を有しており、共用によって安全性を損なわない。

一部の施設（LWSF, LWTF, UC 等）を除き、消防用水とプロセス用工業用

水を共用しているが、单一火災であれば、他施設への浄水の供給を制限する必要はなく、高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟へ必要な量の消火用水を供給可能である。万一、消火用水の供給量が不足した場合は、他施設の各設備への供給を遮断し一時的に制限する措置により、消火用水を優先して供給することが可能である。

d. 管理区域からの放出消火剤の流出防止

高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の管理区域内には床ドレンが設置されており、管理区域内で放出した消火水が管理区域外へ流出することはない。

③ガス消火設備作動時の警報について

高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟には、ガス消火設備は設置されていない。

2.2.2 消火設備の自然現象に対する考慮

(1) 凍結

消火用水を供給している浄水配管は主に共同溝内に敷設されている。共同溝内の気温は年間を通して28~49°C(参考値:2019年度)であることから、共同溝内の浄水配管が凍結することはない。なお、一部共同溝外に敷設されている浄水配管があるが、浄水配管が地上に露出している箇所については、凍結防止のため保温材を施工しており、その他の箇所は地中に埋設されている。

(2) 風水害

浄水貯槽及び浄水ポンプは建家内に設置されていることから、風水害により著しく機能が阻害されることはない。万一、浄水ポンプが水没等による影響で使用できない場合においても、移動式消火設備(水槽付き消防ポンプ自動車、化学消防自動車)により消火水を供給することができる。

(3) 地震

浄水設備(貯槽、ポンプ及び配管)はいずれも耐震Cクラスに相当する設備であり、廃止措置計画用設計地震動に対して健全性を維持できないおそれがある。万一、地震により浄水設備が損傷し、十分な消火用水の供給が行えなくなった場合は、配備している消防ポンプ車により消火用水の供給を行うこととしている。

また、地震時の地盤変位により、消火用水を建家へと供給する配管が破断した場合においても、消火活動を行うことができるよう、移動式消火設備である消防

ポンプ車及び消防ホースを配備している。

2.2.3 消火設備の破損、誤動作又は誤操作による影響

消火設備の破損、誤動作又は誤操作による溢水の影響について「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」に基づき、評価を実施している。




水槽付き消防ポンプ自動車



化学消防自動車

第 2-5 図 移動式消火設備

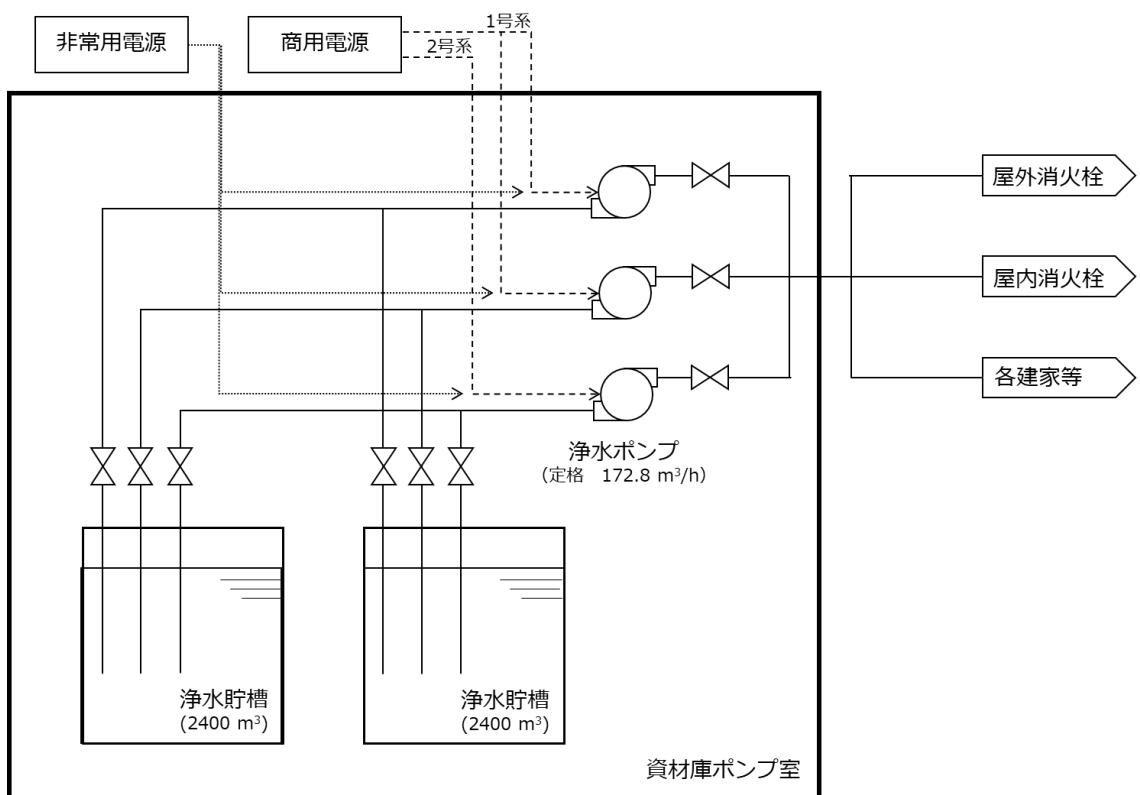

第 2-6 図 淨水設備の概略系統図

2.3 火災の影響軽減

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟は、火災により重要な安全機能を損なわないよう、重要な安全機能に係る系統及び機器を設置する火災区画及び隣接する火災区画における火災による影響に対し、火災の影響軽減のための対策を講じる。

2.3.1 火災の影響軽減のための対策

(1) 火災区画の分離

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟における重要な安全機能に係る系統及び機器が設置される火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁（コンクリート壁、防火扉）により他の火災区画と分離する。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の各部屋を区画するコンクリート壁は、150 mm以上の厚さを有しており、3時間以上の耐火性能を有している。

防火扉については、電力会社等の先行事例（3時間耐火性能実証試験）を踏まえると、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の防火扉は同等の板厚（1.6mm）を有することから、3時間以上の耐火性能を有している。

(2) 重要な安全機能に係る系統、機器の系統分離

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟に設置されている防護対象設備に対し、内部火災により重要な安全機能が損なわれることを防止するため、防護対象設備又は当該設備が設置された火災区画に対し、火災防護審査基準に示された以下のいずれかの系統分離の要件を満たすことが可能か検討した。

- a. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間が3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離されていること。
- b. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間の水平距離が6 m以上あり、かつ、火災感知器及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。
- c. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルにつ

いて、互いの系列間が 1 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離されており、かつ、火災感知器及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。

なお、重要な安全機能を担う防護対象設備に対し、上記に示した要件に準じた系統分離を行うことが困難又は合理的でない場合においては、可能な範囲での系統分離及び感知・消火設備の拡充を行うとともに、代替策としての有効性を確認した上で、事故対処設備等により閉じ込め及び崩壊熱除去に必要な安全機能が維持できるようにする。

火災に対する系統分離対策の考え方について、高放射性廃液貯蔵場（HAW）に対する検討内容を第 2-8 表に示す。ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟に対しても同様の考え方をもとに検討を行った。以下にその結果をまとめるとする。

①高放射性廃液貯蔵場（HAW）における検討

高放射性廃液貯蔵場（HAW）における防護対象設備について、系統分離が可能か検討を行った（添付資料 1 参照）。その結果、高放射性廃液貯蔵場（HAW）における防護対象設備の系統分離について、給電ケーブルに対しては、一方の系統のケーブルを 1 時間耐火相当の電線管に収納すること、及び敷設ルートの見直しを行うことにより系統分離対策が可能であるが、他の系統分離がなされていない機器に対しては火災防護審査基準に示されたいずれかの対策を講じることは物理的・技術的に困難であることが分かった。

②ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟における検討

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟における防護対象設備について、系統分離が可能か検討を行った（添付資料 2 参照）。その結果、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟における防護対象設備の系統分離について、給電ケーブルに対しては、一方の系統のケーブルラックに 1 時間耐火能力を有する耐火ラッピング材を施工することにより系統分離対策が可能であるが、他の系統分離がなされていない機器に対しては火災防護審査基準に示されたいずれかの対策を講じることは物理的・技術的に困難であることが分かった。

③要求事項に対応するための方法、又は代替策

上記の各施設における検討結果を踏まえ、火災防護審査基準の要求事項に

対応するための方法、又は代替策について以下に示す。

火災の発生防止対策として、防護対象設備と同一火災区画内に保守資材等の可燃物が保管されている場合は、原則として他の区画へ保管場所を変更することとし、やむを得ず同一火災区画内に保管する場合は、鋼製の保管庫にて保管することで、火災源とならないよう管理する。また、火災区画内における現場作業において、保守資材等の可燃物、引火性物質及び発火性物質を使用する場合は、必要量以上を持ち込まない運用とともに、使用時以外は金属製のケースに収納する等の対策を講じる。

また、給電ケーブルについては、いずれの施設においても 1 時間耐火相当の電線管、耐火ラッピング材等により一方の系統を分離するとともに、貫通部を有する盤については、耐火パテ等により閉止する処置を行う。なお、仮に両系統のケーブルが損傷した場合においても、速やかに復旧が行えるよう、予備ケーブルを配備する。

さらに、火災が生じた場合に早期に感知、消火を行えるように、防護対象設備が設置されている火災区画のうち、火災防護審査基準に示された系統分離の要件を満たしていない区画に対して、火災感知方法の多様化及び消火用資機材（消火器、防火服等）の追加配備を行うとともに、運転員が火災を感知後、現場に赴き火災の発生場所を特定し、消火活動を開始するまでの対応に係る訓練の充実を図る。

これらの対策により、万一火災が生じた場合であっても、防護対象設備にただちに延焼することではなく、迅速に感知及び消火を行うことで、重要な安全機能を両系統同時に喪失することはないと考えている。

加えて、万一、いずれかの防護対象設備において 2 つの系統が同時に機能喪失した場合を想定したとしても、重大事故（蒸発乾固）に至るまでは時間裕度があることから、火災の発生源を特定して当該火災区画内を確実に消火し、防護対象設備の被害状況を把握した上で、損傷した防護対象設備の予備品への交換、又は事故対処設備として配備している資機材による機能回復を実施するために十分な時間裕度がある。

以上のことから、防護対象設備の系統分離の代替策として、上記の対応及び感知器の多様化及び消火用資機材の追加配備を行った上で、万一、内部火災により防護対象設備が機能を喪失した場合は、予備ケーブル等の予備品により機能回復を図るとともに、並行して事故対処設備により重要な安全機能を維持できるよう、事故対処に係る作業エリア、アクセスルート及び資機材

に対し、火災の影響を受けないよう対策を講じる。

(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に係る系統、機器の系統分離
同上。

(4) 換気設備に対する火災の影響軽減対策

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟は、汚染区域を常時負圧にすることで閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込めを採用しているため、一部を除き防火ダンパを設置していない。

このため、火災区画の動的閉じ込めにより他の火災区画に熱的影響をおよぼすおそれがないことについて、火災区画における火災の他の火災区画への熱的影響を評価し問題がないことを確認している。

また、換気設備のフィルタについて、ガラス纖維等の難燃性材料を使用している。

(5) 運転員が常駐する火災区画の煙に対する影響軽減対策

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の制御室については、運転員が駐在していない。また、制御室で火災が発生した場合には、消火に当たり扉を開放することで隣室からの消火が可能なこと、換気設備による排煙が可能であるため、有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できるが、万一の火災による煙の影響を考慮し、消火活動における煙の影響をより軽減するため、可搬式排煙機及びサーモグラフィを配備する。

ガラス固化技術開発施設（TVF）の制御室については、運転員が常駐していることから、火災が発生した場合には早期に検知し、消火することが可能である。また、制御室で火災が発生した場合には、消火に当たり扉を開放することで隣室からの消火が可能なこと、換気設備による排煙が可能であるため、有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できるが、万一の火災による煙の影響を考慮し、消火活動における煙の影響をより軽減するため、可搬式排煙機及びサーモグラフィを配備する。

(6) 油タンクに対する火災の影響軽減対策

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟には、油タンクは設置していない。

2.3.2 火災影響評価

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災防護対策について、「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参照に、内部火災が発生した場合においても、重要な安全機能を損なわないことについて確認する。内部火災影響評価の結果、重要な安全機能に影響を及ぼすおそれがある場合には、火災防護対策の強化を図る。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災影響評価を添付資料3に示す。

以上より、再処理施設内の火災によって、重要な安全機能が機能喪失しないことを火災影響評価により確認した。

第2-8表 系統分離に係る要求事項に対する施設の現状を踏まえた対応（高放射性廃液貯蔵場）

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」要求事項	東海再処理施設の現状 (高放射性廃液貯蔵場)	要求事項に対する施設の現状を踏まえたより難い事情	対応策
<p>2.3.1 (2)原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うために、火災区画内または隣接火災区画間の延焼を防止する設計であること。</p> <p>具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。</p> <p>a. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて互いの系列間に3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離されていること。</p> <p>b. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間の水平距離が6m以上あり、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。この場合、水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないこと。</p> <p>c. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間に1時間の耐火能力を有する隔壁等で分離されており、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。</p>	<p>(電源盤)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第6変電所の電源盤（高圧配電盤、低圧配電盤）は、互いに相違する系列が同一の火災区画内に並んで設置されている。 ・動力分電盤は、互いに相違する系列が同一の火災区画内に設置されており、耐火能力を有する隔壁等で分離されておらず、離隔距離も6m以内である。 ・電源盤については盤筐体が1時間の耐火能力を有する厚みの鋼板であり、一方で盤内火災が生じた場合でもただちに延焼することはない。 <p>例① 電源盤等</p>	<p>要求事項を満たすためには、a～cのいずれかの対策を講じる必要があるが、施設の現状を踏まえると、以下の理由からより難い。</p> <p>(電源盤)</p> <p>第6変電所の電源盤等について要求事項を満たすためには、a.一方の系統を他の火災区画に移設する、b.室内での電源盤の移動により、互いの電源盤の間に6mの間隔を設ける、又はc.室内での電源盤の移動により、互いの電源盤の間に隙間を設け、隔壁を設置する必要がある。それぞれの対策について、適応が可能か検討した結果を以下に示す。</p> <p>対策a 他の火災区画への移設による対応の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源盤の設置に必要なスペースは、幅約310cm、奥行約200cm、高さ約240cmであり、廊下(G449)には平面的には移設可能であることを確認した。しかし、設備の保守作業や作業員及び資材の動線について検討した結果、壁と盤の隙間が20～50cm程度しかなく、通路及び保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった。 ・また、現在、電源盤が設置されている電気室以外の火災区画に、一方の系統を移設する場合、移設先の区画内に溢水源（水系配管）がないことが望ましいが、現状適した区画はないことが分かった。そのため、電源盤を移設する際は、溢水対策として堰や被水防止板の設置が必要となるが、堰や被水版を設置するために必要なクリアランスが確保できず、施工が困難である。 <p>対策b 室内での移動による離隔距離確保の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源盤が設置されている電気室は一辺が約9.5mの区画である。しかし、電源盤1基あたりの奥行が約2mであることを考慮すると、電源盤間の水平距離を6m確保することはできないことが分かった。 <p>対策c 電源盤間に隙間を設け隔壁等を設置する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧配電盤、低圧配電盤はいずれも異なる系統の電源盤が隣接して設置されており、耐火能力を有する耐火壁を設置する物理的な空間が確保できないことが分かった。加えて、一方の電源盤の設置場所を移動し、電源盤間に耐火壁を設置するための隙間を設けることを想定した場合は、既設の無停電電源設備盤と近接することとなり、無停電電源設備盤の開閉や引き出しての保守作業が困難となる。 ・また、電気室では異なる系列の高圧配電盤及び低圧配電盤が向かい合って設置されており、これらの分離も必要である。電気室中央には隔壁等の設置が可能な空間があるものの、設備の保守作業や作業員及び資材の動線について検討した結果、通路及び保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった。 <p>以上より、審査基準に示された対策に基づいて系統分離を行うことは困難である。</p>	<p>各火災区画内に設置されている可燃物、発火性物質及び引火性物質については取り除くことを基本とし、取り除くことができない場合は金属製のキャビネットで保管することとし、火災源とならないよう対策したうえで、以下の個別の対応を行う。</p> <p>(電源盤)</p> <p>施設の現状を踏まえ、審査基準の要求事項に対応するための方策、又は代替策について、以下に示す。</p> <p>既設の電源盤については、盤筐体が1時間の耐火能力を有する厚みの鋼板で構成されており、盤内火災が生じた場合でもただちに延焼しないことから、1時間以内に感知、消火を行えるように、感知器の多様化及び消火設備の追加設置を行う。</p> <p>なお、電源盤間の貫通部については、耐火シール材による閉止措置を行い、延焼の影響を低減させる。</p> <p>さらに、仮に両系統の電源盤等が損傷を受けた場合においても、事故対処設備により重要な安全機能を維持することとし、事故対処に係る作業エリア、アクセスルート及び資機材に対し、火災の影響を受けないよう対策を講じる。</p> <p>例① 電源盤等の対策</p>

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」要求事項	東海再処理施設の現状 (高放射性廃液貯蔵場)	要求事項に対する施設の現状を踏まえたより難い事情	対応策
	<p>(ケーブル)</p> <ul style="list-style-type: none"> 互いに相違する系列について個別のケーブルを有しているが、同一のケーブルラック上に敷設されている（下記②、③参照）。 	<p>(ケーブル)</p> <p>ケーブルについて要求事項を満たすためのそれぞれの対策について、適応が可能か検討した結果を以下に示す。</p> <p>対策 a 他の火災区画への移設による対応の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 現状、互いに相違する系列のケーブルが同一のケーブルラック上に敷設されているが、一方の系統のケーブルを異なる火災区画に移設することは可能であると考えている。しかし、互いに相違する系列の重要な安全機能を有する電源盤、機器等が同一の火災区画内に設置されている箇所については、ケーブルについても同一の火災区画内に設置せざるを得ない。ケーブルについて、対策 a により完全に系統分離する場合は、電源盤等についても火災区画を分離する必要があるが、前述の理由から困難である。 <p>対策 b 室内での移動による離隔距離確保の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 互いに相違する系列のケーブルが同時に存在する火災区画の大半は廊下が占めている。しかし、廊下は幅約 2.2 m 程度であることから、ケーブル間の水平距離を 6 m 確保することはできないことが分かった。 <p>対策 c 電源盤間に隙間を設け隔壁等を設置する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 一方の系統のケーブルをケーブルラック上から外し、1 時間の耐火能力相当の厚鋼電線管に収納することは可能であると考えている。 <p>以上より、審査基準に示された対策に基づいて系統分離を行う場合、対策 a 及び対策 c を組み合わせて実施することが合理的であると考える。</p>	<p>(ケーブル)</p> <p>施設の現状を踏まえ、審査基準の要求事項に対応するための方法、又は代替策について、以下に示す。</p> <p>同一のケーブルラック上からの分離及び 1 時間の耐火能力相当の確保を目的として、一方の系統をケーブルラックから外し 1 時間耐火相当の厚みを有する電線管内に収納することで、同一のケーブルラックに 2 系統が混在しないよう対策する（下記②、③参照）。</p> <p>電線管の敷設時は 2 つの系統が異なる火災区画を通る給電ルートとなるよう考慮する。やむを得ず、2 つの系統が同一区画内を通過する電気室については 1 時間以内に感知、消火を行えるように、感知器の多様化及び消火設備の追加設置を行う。</p> <p>さらに、仮に両系統のケーブルが損傷した場合においても、復旧が行えるよう、予備ケーブルを配備する。</p>
	<p>(機器)</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要な安全機能を有する機器のうち、槽類排風機等の機器は、互いに相違する系列が同一の火災区画内に設置されており、耐火能力を有する隔壁等で分離されておらず、離隔距離も 6m 以内である。 電源切替盤は、両系統共用の盤となっている。 <p>例② 排風機等</p>	<p>(機器)</p> <p>機器について要求事項を満たすためのそれぞれの対策について、適応が可能か検討した結果を以下に示す。</p> <p>対策 a 他の火災区画への移設による対応の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> いずれの機器についても廊下（G449）には平面的には移設可能であることを確認した。しかし、設備の保守作業や作業員及び資材の動線について検討した結果、壁と機器の隙間が 20~50 cm 程度しかなく、通路及び保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった。 ポンプ等については、冷却水の漏えい時の対策として移設先に堰の設置が必要となるが、堰を設置するために必要なクリアランスが確保できず、施工が困難である。 <p>対策 b 室内での移動による離隔距離確保の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 建家換気系排風機が設置されている火災区画は長辺が約 9.5 m であるが、排風機 2 基分の奥行と保守作業に必要な空間を考慮すると、機器間の水平距離を 6 m 確保することはできない。同様に、予備循環ポンプが設置されている火災区画は長辺が約 6.8 m であることから、予備循環ポンプ 2 基分の奥行と保守作業に必要な空間を考慮すると、機器間の水平距離を 6 m 確保することはできないことが分かった。 	<p>(機器)</p> <p>施設の現状を踏まえ、審査基準の要求事項に対応するための方法、又は代替策について、以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 隔壁等で分離されておらず、離隔距離も十分ではないが、火災影響評価により、一方の系統が燃焼した場合であっても、他方の機器に影響がないことを確認している。 潤滑油等を多量に内包する機器については、拡大防止対策として、燃焼面積を抑制するためのオイルパンを設置する。 電源切替盤内は、系統ごとに端子台や遮断機等が分かれて設置されていることから、盤内で鉄板等を用いた系統分離を行う。 <p>これらのことから、火災が生じた場合でもただちに延焼しないことから、1 時間以内に感知、消火を行えるように、感知器の多様化及び消火用資機材（消火器、防火服等）の追加配備を行う。</p> <p>さらに、仮に両系統の電源盤等が損傷を受けた場合においても、事故対応設備により重要な安全機能を維持することとし、事故対応に係る作業エリア、アクセスルート及び資機材に対し、火災の影響を受けないよう対策を講じる。</p>

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」要求事項	東海再処理施設の現状 (高放射性廃液貯蔵場)	要求事項に対する施設の現状を踏まえたより難い事情	対応策
		<p>・槽類換気系排風機が設置されている火災区画は、長辺が約 20 m あり空間容積が比較的大きい区画である。しかし、同一火災区内に多数のフィルタ等の設備が設置されており、一方の系統の排風機を移設した場合、他の機器の保守作業への影響を検討した結果、周囲の機器の保守作業に支障が生じるとともに、通路のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった。</p> <p>対策 c 機器間に隙間を設け隔壁等を設置する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予備循環ポンプ及び槽類換気系排風機については、機器間に 1 m 程度の隙間があるため、平面的には 1 時間の耐火能力を有する隔壁が設置可能である。しかし、設備の保守作業への影響について検討した結果、機器が隣接しており間が狭隘であるため、保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった。 ・建家換気系排風機については、互いに相違する系列の機器が近接して設置されていることに加え、機器間に換気ダクトが敷設されており、耐火能力を有する耐火壁を設置する物理的な空間が確保できないことが分かった <p>以上より、審査基準に示された対策に基づいて系統分離を行うことは困難である。</p>	<p>例② 排風機等の対策</p>
	<p>(機器)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要な安全機能を有する機器のうち、1次冷却水ポンプは、互いに相違する系列が 3 時間以上の耐火能力を有する壁で分離されている（下記②参照）。 <p>例③ 1次冷却水ポンプ</p>	<p>(機器)</p> <p>1次冷却水ポンプは、互いに相違する系列が異なる火災区画に設置されていることから、a. の要件を満たしており、追加の対策等は実施しない。</p>	<p>例③ 1次冷却水ポンプの対策</p>

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」要求事項	東海再処理施設の現状 (高放射性廃液貯蔵場)	要求事項に対する施設の現状を踏まえたより難い事情	対応策
	<p>(火災感知設備)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高放射性廃液貯蔵場（HAW）屋内に、消防法に則り、火災感知器（煙感知器）を1系統のみ設置している。 ・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器は設置していない。 	<p>(火災感知設備)</p> <p>施設内全エリアに渡り、火災報知器の二重化を行う場合、工期が長期間に及ぶことに加え、ケーブル等の施設内の設備が煩雑になるおそれがある。また、火災源や防護対象機器がない区画もあることから、全エリアに感知器を追加設置することは合理的ではない。これらのことから、以下の場所については二重化を行わない。</p> <p>①重要な安全機能を有する機器、油内包機器及び仮置可燃物等が設置されていない火災区画については、不要な可燃性物質を持ち込まない可燃性物質管理を行うことにより、通常時における火災の発生及び人による火災の発生のおそれがないことから、異なる感知器の組み合わせは行わず、消防法に基づき設置している煙感知器により対応する。</p> <p>②重要な安全機能を有する機器が設置されている火災区画であっても、互いに相違する系列が3時間以上の耐火能力を有する壁で分離されている区画については、一方が火災により損傷した場合でも、他方の機器が影響を受けることはないため、異なる感知器の組み合わせは行わず、消防法に基づき設置している煙感知器により対応する。</p> <p>既設の感知器は、作動した感知器を特定できる受信機ではないが、建家及び火災区画の規模が大きくなく、警戒範囲を示す警報を運転員が確認した後、現場に赴き、火災の発生場所を特定するまでを短時間で実施することが可能である。</p> <p>また、電気系統（ケーブル、電源盤）については、保護継電器及び遮断器を設置しており、地絡、短絡等が発生した場合には早期に感知することができる。</p>	<p>(火災感知設備)</p> <p>施設の現状を踏まえ、審査基準の要求事項に対応するための方法、又は代替策について、以下に示す。</p> <p>潤滑油を内包する機器及び仮置可燃物等からの発煙を伴う火災に適した煙感知器を各区画に設置しており、既設の設備で対応が可能であるが、以下の場所については火災を早期に感知し影響を軽減するため対策を行う。</p> <p>①互いに相違する系列の重要な安全機能を有する系統・機器が同一の火災区画内に設置されている火災区画については、火災に至った場合に重要な安全機能が喪失する可能性があるため、早期に火災を検知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等を追加設置する。</p> <p>・異なる感知方式の感知器として、上記の区画の環境条件や想定される火災の特性を考慮して、熱感知器、火災監視カメラ等を追加で設置することを検討している。</p> <p>警報を確認した運転員がただちに現場に赴き、火災の発生場所を特定し消火活動を開始できるよう実施体制を整備する。また、定期的に訓練を実施し、対応の習熟を図る。</p>
	<p>(消火設備)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防法に則り、消火器及び屋内消火栓を設置している。 ・自動消火設備が設置されている区画はない。 	<p>(消火設備)</p> <p>機器について要求事項を満たすための対策について、適応が可能か検討した結果を以下に示す。</p> <p>・系統分離を1時間の耐火能力を付加する方法で実施する場合、併せて火災感知器及び自動消火設備の設置が必要であるが、自動消火設備に使用するボンベ及び機器等を新たに設置するスペースがない。</p> <p>・自動消火を行うに当たり、該当区画をダンパ等により遮断する必要があるが、各区画の既設換気ダクト等に専用のダンパではなく、ダンパの新設に必要なスペースもないことから、困難である。また、工事に伴い換気設備が停止する可能性もあり、閉じ込めの観点から保安上のリスクが高い。</p>	<p>(消火設備)</p> <p>施設の現状を踏まえ、審査基準の要求事項に対応するための方法、又は代替策について、以下に示す。</p> <p>・自動消火設備の設置が困難であることから、警報を確認した運転員がただちに現場に赴き、火災の発生場所を特定し消火活動を実施する。</p> <p>・重要な安全機能を有する機器が設置されている区画の近辺に消火用資機材（消火器、防火服等）を追加で配備し、消火活動を迅速に行えるよう対策する。</p> <p>・重要な安全機能を有する機器が設置されている区画のうち、電源盤が設置されている電気室については、喪失時の影響が大きいことから、既製品のパッケージ型自動消火設備の設置を検討中。</p> <p>万一、内部火災により防護対象設備が機能を喪失した場合は、予備ケーブル等の予備品により機能回復を図るとともに、並行して事故対処設備により重要な安全機能を維持できるよう、事故対処に係る作業エリア、アクセスルート及び資機材に対し、火災の影響を受けないよう対策を講じる。</p>

第2-9表 系統分離に係る要求事項に対する施設の現状を踏まえた対応（ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟）

整理中

3. 火災防護対策のまとめ

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災防護対策（発生防止、感知及び消火、影響軽減）について、整理した。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の火災防護対象設備に対する火災防護対策を整理した結果を第3-1表に示す。

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災防護対象設備に対する火災防護対策を整理した結果を第3-2表に示す。

検討した対策の全体像は以下の通りである。

- ・防火区画にある可燃物に対しては鋼製容器に保管し管理を徹底し、ケーブルについては延焼性・自己消火性を持った難燃ケーブルを使用することで火災発生のリスクを低減する
- ・重要な設備のある防火区画には火災検知を確実にできるようにするための対策（感知の多様化）を講じる。併せて、検知とともに速やかな消火活動を行えるよう体制（訓練等によるソフト対策の強化、消火器等の充実、局所自動消火設備の導入）を整える。
- ・さらに延焼した場合においても重要な安全機能として冗長性を持たせた系列が同時に機能喪失しないように系列間に耐火能力を持つ隔壁等を設けることとしたものの、既存施設であることから物理的に審査ガイドの求める厳密な系統分離対策を講じることが困難であったことから、可能な範囲で耐火能力を持つ隔壁等による分離を講じる一方で、万が一、全ての系列が機能喪失した場合を想定し、可搬型設備や予備電源ケーブル等を使用した事故対処により蒸発乾固事象に至るまでに高放射性廃液の崩壊熱除去に必要な機能を復旧させる。なお、事故対処による対応の適切性は、崩壊熱除去機能の喪失から蒸発乾固事象に至るまでの時間余裕が十分長いこと（高放射性廃液貯蔵場（HAW）において最短で約77時間、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟において最短で約57時間）による。

第3-1表 高放射性廃液貯蔵場（HAW）の火災防護対策の整理表

安全機能	防護対象設備	火災区画	同一火災区内の異なる系列の有無	火災区画内の火災源	火災発生防止対策	火災の検知方法	消火方法	影響軽減対策	
								火災区画間	系統分離
閉じ込め	高放射性廃液貯槽（セル含む）	R001～R006	無	無	—	—※	—	・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁	—
	ドリップトレイ								
	スチームジェット								
	洗浄塔								
	除湿器								
	中間貯槽（セル含む）								
	ドリップトレイ								
	スチームジェット								
	水封槽								
	分配器（セル含む）								
電気加熱器	ドリップトレイ	R007	無	無	—	—※	—	・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁	—
	電気加熱器								
	フィルタ（槽類換気系）								
	ヨウ素フィルタ								
	冷却器								
	排風機（槽類換気系）（272K463, 272K464）								
	動力ケーブル								
	フィルタ（セル換気系）								
	電磁弁	A421	有	<ul style="list-style-type: none"> ・潤滑油を内包する機器（排風機） ・過電流、漏電等 ・同一火災区内の可燃物（資材） 	<ul style="list-style-type: none"> ・油内包機器の漏えい防止措置（シール構造） ・難燃性のケーブルの使用 ・可燃物等の鋼製保管庫による保管★ 	<ul style="list-style-type: none"> ・煙感知器（全域） ・火災感知方法の多様化（熱感知器、火災カメラ等）を検討している★ 	<ul style="list-style-type: none"> ・手動消火（消火器、屋内消火栓） ・消火用資材（消火器、防火服等）の追加配備★ ・消火活動の対応に係る訓練の充実★ 	<ul style="list-style-type: none"> ・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁 	<ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルについては、一方の系統を1時間耐火相当の電線管に収納する（電源設備の項目参照）★ ・機器については、必要な物理的な空間が確保できず、審査基準に示された方法に基づいて系統分離を行うことは困難である（別添資料1参照） ・左記の発生防止、感知・消火に係る対策により、火災の発生・拡大を防止するが、万一、2系統が同時に喪失した場合であっても、蒸発乾固に至るまでは時間裕度があり、事故対処設備により安全機能の維持が可能である。
	排風機（セル換気系）（272K103, 272K104）								
	動力ケーブル								
	漏えい検知装置								
	ransミッタック								
崩壊熱除去	1次冷却水ポンプ（272P3161）	G341	無	<ul style="list-style-type: none"> ・潤滑油を内包する機器（ポンプ） ・過電流、漏電等 	<ul style="list-style-type: none"> ・油内包機器の漏えい防止措置（シール構造） ・難燃性のケーブルの使用 	<ul style="list-style-type: none"> ・煙感知器（全域） 	<ul style="list-style-type: none"> ・手動消火（消火器、屋内消火栓） 	<ul style="list-style-type: none"> ・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁 	<ul style="list-style-type: none"> ・異なる系列は異なる火災区画に設置
	熱交換器（272H314）								
	ガンマポット（272V3191）								
	1次冷却水ポンプ（272P3162）								
	熱交換器（272H315）								
1次冷却水ポンプ（272P3261）	ガンマポット（272V3192）	G342	無	<ul style="list-style-type: none"> ・潤滑油を内包する機器（ポンプ） ・過電流、漏電等 	<ul style="list-style-type: none"> ・油内包機器の漏えい防止措置（シール構造） ・難燃性のケーブルの使用 	<ul style="list-style-type: none"> ・煙感知器（全域） 	<ul style="list-style-type: none"> ・手動消火（消火器、屋内消火栓） 	<ul style="list-style-type: none"> ・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁 	<ul style="list-style-type: none"> ・異なる系列は異なる火災区画に設置
	熱交換器（272H324）								
	ガンマポット（272V3291）								
	1次冷却水ポンプ（272P3262）								
1次冷却水ポンプ（272P3262）	熱交換器（272H325）	G343	無	<ul style="list-style-type: none"> ・潤滑油を内包する機器（ポンプ） ・過電流、漏電等 	<ul style="list-style-type: none"> ・油内包機器の漏えい防止措置（シール構造） ・難燃性のケーブルの使用 	<ul style="list-style-type: none"> ・煙感知器（全域） 	<ul style="list-style-type: none"> ・手動消火（消火器、屋内消火栓） 	<ul style="list-style-type: none"> ・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁 	<ul style="list-style-type: none"> ・異なる系列は異なる火災区画に設置
	ガンマポット（272V3292）								

安全機能	防護対象設備	火災区画	同一火災区画 内の異なる系列の有無	火災区画内の火災源	火災発生防止対策	火災の検知方法	消火方法	影響軽減対策	
								火災区画間	系統分離
1 次冷却水ポンプ(272P3361) 熱交換器(272H334) ガンマポット(272V3391)	G345	無		・潤滑油を内包する機器(ポンプ) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域)	・手動消火(消火器、屋内消火栓)	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	・異なる系列は異なる火災区画に 設置
1 次冷却水ポンプ(272P3362) 熱交換器(272H335) ガンマポット(272V3392)	G346	無		・潤滑油を内包する機器(ポンプ) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域)	・手動消火(消火器、屋内消火栓)	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	・異なる系列は異なる火災区画に 設置
1 次冷却水ポンプ(272P3461) 熱交換器(272H344) ガンマポット(272V3491)	G347	無		・潤滑油を内包する機器(ポンプ) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域)	・手動消火(消火器、屋内消火栓)	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	・異なる系列は異なる火災区画に 設置
1 次冷却水ポンプ(272P3462) 熱交換器(272H345) ガンマポット(272V3492)	G348	無		・潤滑油を内包する機器(ポンプ) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域)	・手動消火(消火器、屋内消火栓)	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	・異なる系列は異なる火災区画に 設置
1 次冷却水ポンプ(272P3561) 熱交換器(272H354) ガンマポット(272V3591)	G349	無		・潤滑油を内包する機器(ポンプ) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域)	・手動消火(消火器、屋内消火栓)	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	・異なる系列は異なる火災区画に 設置
1 次冷却水ポンプ(272P3562) 熱交換器(272H355) ガンマポット(272V3592)	G350	無		・潤滑油を内包する機器(ポンプ) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域)	・手動消火(消火器、屋内消火栓)	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	・異なる系列は異なる火災区画に 設置
1 次冷却水ポンプ(272P3661) 熱交換器(272H364) ガンマポット(272V3691)	G351	無		・潤滑油を内包する機器(ポンプ) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域)	・手動消火(消火器、屋内消火栓)	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	・異なる系列は異なる火災区画に 設置
1 次冷却水ポンプ(272P3662) 熱交換器(272H365) ガンマポット(272V3692)	G352	無		・潤滑油を内包する機器(ポンプ) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域)	・手動消火(消火器、屋内消火栓)	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	・異なる系列は異なる火災区画に 設置
1 次系予備送水ポンプ(272P3061) 1 次系予備送水ポンプ(272P3062) 動力ケーブル	G353	有		・潤滑油を内包する機器(ポンプ) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域) ・火災感知方法の多様化 (熱感知器、火災カメラ等)を検討している★	・手動消火(消火器、屋内消火栓) ・消火用資材(消火器、防火服等) の追加配備★ ・消火活動の対応に係る訓練の充実★	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	<p>・ケーブルについては、一方の系統を1時間耐火相当の電線管に収納する(電源設備の項目参照)★ •機器については、必要な物理的な空間が確保できず、審査基準に基づいた系統分離を行うことは困難である(別添資料1参照) •左記の発生防止、感知・消火に係る対策により、火災の発生・拡大を防止するが、万一、2系統が同時に喪失した場合であっても、蒸発乾固に至るまでは時間裕度があり、事故対処設備により安全機能の維持が可能である。</p>
2 次冷却水ポンプ(272P8160) 2 次冷却水ポンプ(272P8161) 2 次冷却水ポンプ(272P8162) 2 次冷却水ポンプ(272P8163) 冷却塔(272H81) 冷却塔(272H82) 冷却塔(272H83) 浄水ポンプ(272P761) 浄水ポンプ(272P762) 浄水貯槽(272V76) 動力ケーブル	屋上	有		・潤滑油を内包する機器(ポンプ、冷却塔) ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置 (シール構造) ・難燃性のケーブルの使用	・熱感知カメラ(局所) の設置を検討している★	・手動消火(消火器、屋内消火栓) ・消火用資材(消火器、防火服等) の追加配備★ ・消火活動の対応に係る訓練の充実★	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	<p>・ケーブルについては、一方の系統を1時間耐火相当の電線管に収納する(電源設備の項目参照)★ •機器については、必要な物理的な空間が確保できず、審査基準に基づいた系統分離を行うことは困難である(別添資料1参照) •左記の発生防止、感知・消火に係る対策により、火災の発生・拡大を防止するが、万一、2系統が同時に喪失した場合であっても、蒸発乾固に至るまでは時間裕度があり、事故対処設備により安全機能の維持が可能である。</p>
電源設備	W461	有		・過電流、漏電等	・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器(全域) ・火災感知方法の多様化 (熱感知器、火災カメラ等)を検討している★	・手動消火(消火器、屋内消火栓) ・自動消火設備(パッケージ型ハロン消火設備)★(検討中) ・消火用資材(消火器、防火服等) の追加配備★	・3時間以上の耐火能力を有する 耐火壁	<p>・機器については、必要な物理的な空間が確保できず、審査基準に基づいた系統分離を行うことは困難である(別添資料1参照)</p>

安全機能	防護対象設備	火災区画	同一火災区画内の異なる系列の有無	火災区画内の火災源	火災発生防止対策	火災の検知方法	消火方法	影響軽減対策	
								火災区画間	系統分離
						・消火活動の対応に係る訓練の充実★			・盤筐体の厚みから 1 時間以上の耐火性能を有する。 ・電源盤間の貫通部については、耐火シール材による閉止措置を行い、延焼の影響を低減させる★ ・左記の発生防止、感知・消火に係る対策により、火災の発生・拡大を防止するが、万一、2 系統が同時に喪失した場合であっても、蒸発乾固に至るまでは時間裕度があり、事故対処設備により安全機能の維持が可能である。
動力分電盤 (HM1) 動力分電盤 (HM2) 動力ケーブル (A 系列) 動力ケーブル (B 系列)	G355	有	・過電流、漏電等	・難燃性のケーブルの使用	・煙感知器（全域） ・火災感知方法の多様化（熱感知器、火災カメラ等）を検討している★	・手動消火（消火器、屋内消火栓） ・自動消火設備（パッケージ型ハロン消火設備）★（検討中） ・消火用資材（消火器、防火服等）の追加配備★ ・消火活動の対応に係る訓練の充実★	・3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁	・機器については、必要な物理的な空間が確保できず、審査基準に示された方法に基づいて系統分離を行うことは困難である（別添資料 1 参照） ・盤筐体の厚みから 1 時間以上の耐火性能を有する。 ・ケーブルについては、一方の給電ケーブルを 1 時間耐火相当の厚鋼電線管（端部は耐熱シール）に収納★	
動力ケーブル (A 系列) 動力ケーブル (B 系列)	G341～G352	無	・潤滑油を内包する機器（ポンプ） ・過電流、漏電等	・油内包機器の漏えい防止措置（シール構造） ・難燃性のケーブルの使用 ・可燃物等の鋼製保管庫による保管★	・煙感知器（全域） ・同一火災区画内に A/B 系列ケーブルが敷設されている箇所については、火災感知方法の多様化（熱感知器、火災カメラ等）を検討している★	・手動消火（消火器、屋内消火栓） ・同一火災区画内に A/B 系列ケーブルが敷設されている箇所については、・消火用資材（消火器、防火服）の配備★ ・消火活動の対応に係る訓練の充実★	・火災区画の貫通部は 3 時間以上の耐火能力を有するシール	・基本的に A/B 系列ケーブルは、3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離された異なる火災区画に敷設★ ・同一火災区画内に A/B 系列ケーブルが敷設されている箇所については、A 系列ケーブルは鋼製の電線管（端部は耐熱シール）に個別に収納★	
	G353	有	・潤滑油を内包する機器（ポンプ） ・過電流、漏電等						
	G356	無	・同一火災区画内の可燃物（保守資材） ・過電流、漏電等						
	G358	有	・同一火災区画内の可燃物（保守資材） ・過電流、漏電等						
	A421	有	・潤滑油を内包する機器（排風機） ・同一火災区画内の可燃物（保守資材） ・過電流、漏電等						
	A422	有	・潤滑油を内包する機器（排風機） ・過電流、漏電等						
	G447	有							
	G449	有	・同一火災区画内の可燃物（保守資材） ・過電流、漏電等						
	屋上	有	・潤滑油を内包する機器（ポンプ、冷却塔） ・過電流、漏電等						
電気・計装	制御室内設置盤（プロセス No. 1～5）	G441	無	・同一火災区画内の可燃物（保守資材） ・過電流、漏電等	・難燃性のケーブルの使用 ・可燃物等の鋼製保管庫による保管★	・煙感知器（全域） ・火災感知方法の多様化（熱感知器、火災カメラ等）を検討している★	・手動消火（消火器、屋内消火栓） ・消火用資材（消火器、防火服等）の追加配備★ ・消火活動の対応に係る訓練の充実★	・3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁	—
事故対処	水封槽 (272V41) 水封槽 (272V42)	R007	有	無	—	—※	—	・3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁	—
	緊急放出系フィルタ	A421	無	・潤滑油を内包する機器（排風機） ・同一火災区画内の可燃物（保守資材）	・漏えい防止（シール構造） ・可燃物等の鋼製保管庫による保管★	・煙感知器（全域） ・火災感知方法の多様化（熱感知器、火災カメラ等）を検討している★	・手動消火（消火器、屋内消火栓） ・消火用資材（消火器、防火服等）の追加配備★ ・消火活動の対応に係る訓練の充実★	・3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁	—
	緊急電源接続盤	G449	無	・同一火災区画内の可燃物（保守資材） ・過電流、漏電等	・難燃性のケーブルの使用 ・可燃物等の鋼製保管庫による保管★	・煙感知器（全域） ・火災感知方法の多様化（熱感知器、火災カメラ等）を検討している★	・手動消火（消火器、屋内消火栓） ・消火用資材（消火器、防火服等）の追加配備★ ・消火活動の対応に係る訓練の充実★	・3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁	—

★：新たに設ける対策

※セル内は可燃物が無く、消防による設置緩和の許可を受け、火災感知器を設置していない。

第3-2表 ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟(TVF)の火災防護対策の整理表

安全機能	防護対象設備	火災区画	同一火災区内の異なる系列の有無	火災区画内の火災源	火災発生防止対策	火災の検知方法	消火方法	影響軽減対策	
								火災区画間	系統分離
閉じ込め	受入槽 (G11V10)	R001							
	回収液槽 (G11V20)	R001							
	水封槽 (G11V30)	R001							
	濃縮器 (G12E10)	R001							
	濃縮液槽 (G12V12)	R001							
	濃縮液供給槽 (G12V14)	R001							
	気液分離器 (G12D1442)	R001							
	溶融炉 (G21ME10)	R001							
	ポンプ (G12P1021)	R001							
	ドリップトレイ (G04U001)	R001							
	スチームジェット (G04J0011)								
	スチームジェット (G04J0012)								
	スチームジェット (G04J0013)								
	スチームジェット (G04J0014)								
	ransミッタラック	A025							
	固化セル	—							
	A台車 (G51M118A)	R001							
	冷却器 (G11H11)	R001							
	冷却器 (G11H12)	R001							
	冷却器 (G12H13)	R001							
	冷却器 (G41H20)	R001							
	冷却器 (G41H22)	R001							
	冷却器 (G41H30)	R001							
	冷却器 (G41H32)	R001							
	冷却器 (G41H70)	A011							
	冷却器 (G41H93)	A011							
	濃縮器 (G12H11)	R001							
	デミスター (G12D1141)	R001							
	デミスター (G41D23)	R001							
	デミスター (G41D33)	R001							
	デミスター (G41D43)	R001							
	スクラッパ (G41T10)	R001							
	ベンチュリスクラッパ (G41T11)	R001							
	吸収塔 (G41T21)	R001							
	洗净塔 (G41T31)	R001							
	加熱器 (G41H24)	R001							
	加熱器 (G41H34)	R001							
	加熱器 (G41H44)	R001							
	加熱器 (G41H80)	A012							
	加熱器 (G41H81)	A012							
	加熱器 (G41H84)	A012							
	加熱器 (G41H85)	A012							
	ルテニウム吸着塔 (G41T25)	R001							
	ルテニウム吸着塔 (G41T35)	R001							
	ルテニウム吸着塔 (G41T45)	R001							
	ルテニウム吸着塔	A012							

整理中

安全機能	防護対象設備	火災区画	同一火災区画内の異なる系列の有無	火災区画内の火災源	火災発生防止対策	火災の検知方法	消火方法	影響軽減対策	
								火災区画間	系統分離
	(G41T82)								
	ルテニウム吸着塔 (G41T83)	A012							
	ヨウ素吸着塔 (G41T86)	A012							
	ヨウ素吸着塔 (G41T87)	A012							
	フィルタ (G41F26)	R001							
	フィルタ (G41F36)	R001							
	フィルタ (G41F46)	R001							
	フィルタ (G41F27)	R001							
	フィルタ (G41F37)	R001							
	フィルタ (G41F47)	R001							
	フィルタ (G41F88)	A012							
	フィルタ (G41F89)	A012							
	排風機 (G41K50)	A011							
	排風機 (G41K51)	A011							
	排風機 (G41K60)	A011							
	排風機 (G41K61)	A011							
	排風機 (G41K90)	A011							
	排風機 (G41K91)	A011							
	排風機 (G41K92)	A011							
	純水貯槽 (G85V20)	W360							
	ポンプ (G85P21)	W360							
	ポンプ (G85P22)	W360							
	フィルタ (G07F80.1～F80.10)	A211			整理中				
	フィルタ (G07F81.1～F81.10)	A211							
	フィルタ (G07F82.1～F82.4)	A211							
	フィルタ (G07F83.1, F83.2)	A211							
	フィルタ (G07F84.1～F84.4)	A211							
	フィルタ (G07F86)	A018							
	フィルタ (G07F87)	A018							
	フィルタ (G07F88)	A221							
	フィルタ (G07F89)	A122							
	フィルタ (G07F90)	A211							
	フィルタ (G07F91)	A110							
	フィルタ (G07F92)	R103							
	フィルタ (G07F93)	A110							
	排風機 (G07K50)	A311							
	排風機 (G07K51)	A311							
	排風機 (G07K52)	A311							
	排風機 (G07K54)	A311							
	排風機 (G07K55)	A311							
	排風機 (G07K56)	A311							
	排風機 (G07K57)	A311							
	排風機 (G07K58)	A311							
	排風機 (G07K59)	A311							
	インセルクーラ (G43H10～H19)	R001							
	冷凍機 (G84H10)	W362							
	冷凍機 (G84H20)	W362							
	冷却器 (G84H30)	A022							
	冷却器 (G84H40)	A022							
	ポンプ (G84P32)	A022							

安全機能	防護対象設備	火災区画	同一火災区画内の異なる系列の有無	火災区画内の火災源	火災発生防止対策	火災の検知方法	消火方法	影響軽減対策	
								火災区画間	系統分離
	ポンプ (G84P42)	A022							
	膨張水槽 (G84V31)	A211							
	膨張水槽 (G84V41)	A211							
崩壊熱除去	冷却器 (G83H30)	A022							
	冷却器 (G83H40)	A022							
	ポンプ (G83P12)	屋上							
	ポンプ (G83P22)	屋上							
	ポンプ (G83P32)	A022							
	ポンプ (G83P42)	A022							
	冷却塔 (G83H10)	屋上							
	冷却塔 (G83H20)	屋上							
	膨張水槽 (G83V11)	屋上							
	膨張水槽 (G83V21)	屋上							
	膨張水槽 (G83V31)	A211							
	膨張水槽 (G83V41)	A211							
電源設備	高圧受電盤	W260, W261							
	低圧動力配電盤	W260, W261							
	無停電電源装置	W363							
	低圧照明配電盤								
	直流電源装置	W260, W261							
	重要系動力分電盤 (VFP1)	A018							
	電磁弁分電盤 (SP2)	G142							
	計装設備分電盤 (DP6, 8)	G142							
	一般系動力分電盤 (VFP2)	A028							
	一般系動力分電盤 (VFP3)	W362							
電気・計装	工程制御盤 (DC)	G240							
	操作盤 (LP22. 1)								
	現場制御盤 (LP22. 3)	A018							
	工程監視盤 (CP)	G240							
	排風機 (G43K35)	A012							
事故対処	排風機 (G43K36)	A012							
	フィルタ (G43F30)	A023							
	フィルタ (G43F31)	A023							
	フィルタ (G43F32)	R001							
	フィルタ (G43F33)	A011							
	フィルタ (G43F34)	A011							

整理中

系統分離対策の検討について
(高放射性廃液貯蔵場 (HAW))

1. はじめに

高放射性廃液貯蔵場 (HAW) 及びガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟は、火災により重要な安全機能を損なわないよう、重要な安全機能に係る系統及び機器を設置する火災区画及び隣接する火災区画における火災による影響に対し、火災の影響軽減のための対策を講じる必要がある。

そのため、高放射性廃液貯蔵場 (HAW) の重要な安全機能に係る系統、機器について火災防護審査基準に示された以下に示すいずれかの系統分離対策の適用が可能か検討した。

- a. 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
- b. 水平距離 6 m 以上の離隔距離の確保、火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
- c. 1 時間の耐火隔壁による分離、火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離

検討を行う対象としては、防護対象設備のうち内部火災により機能に影響を受けるおそれのある①電源設備、②動的設備（排風機、ポンプ等）及び③ケーブルとした。その他の設備（配管、塔槽類、フィルタユニット等）は火災の影響を受けない不燃材料で構成されることから対象外とする。

2. 系統分離対策の検討の結果

①電源設備

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の電源設備（第6変電所の高圧配電盤、低圧配電盤）は、互いに相違する系列が同一の火災区画内に並んで設置されており、耐火能力を有する隔壁等で分離されておらず、離隔距離も6m以内である。

第6変電所の電源盤等について、いずれかの系統分離対策の適用が可能か検討した結果を以下に示す。

・対策 a 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列の電源盤を3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、一方の系統の電源盤を区画外の場所へ移設する方法が挙げられる。電源盤の移設先の候補としては、空間容積が大きく、かつ他の機器等が設置されていない近隣の廊下（G449）を選定した。

電源盤の設置に必要なスペースは、幅約310cm、奥行約200cm、高さ約240cmであり、廊下（G449）には平面的には移設可能であることを確認した。しかし、設備の保守作業や作業員及び資材の動線について検討した結果、壁と盤の隙間が20~50cm程度しかなく、通路及び保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-1参照）。

また、現在、電源盤が設置されている電気室以外の火災区画に、一方の系統を移設する場合、移設先の区画内に溢水源（水系配管）がないことが望ましいが、現状適した区画はないことが分かった。そのため、電源盤を移設する際は、溢水対策として堰や被水防止板の設置が必要となるが、堰や被水版を設置するために必要なクリアランスが確保できず、施工が困難である。

・対策 b 6m以上の離隔距離の確保

互いに相違する系列の電源盤を6m以上離隔する方法として、それぞれの電源盤を電気室の両端に設置した場合に、十分な水平距離を確保することが可能か検討した。

電源盤が設置されている電気室は一辺が約9.5mの区画である。しかし、電源盤1基あたりの奥行が約2mであることを考慮すると、電源盤間の水平距離を6m確保することはできないことが分かった（図-2参照）。

・対策 c 1時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列の電源盤を1時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、異なる系統の電源盤の間に耐火壁を設置することが可能か検討した。

高圧配電盤、低圧配電盤はいずれも異なる系統の電源盤が隣接して設置されており、耐火能力を有する耐火壁を設置する物理的な空間が確保できないことが分かった。加えて、

一方の電源盤の設置場所を移動し、電源盤間に耐火壁を設置するための隙間を設けることを想定した場合は、既設の無停電電源設備盤と近接することとなり、無停電電源設備盤の開閉や引き出しての保守作業が困難となる。

また、電気室では異なる系列の高圧配電盤及び低圧配電盤が向かい合って設置されており、これらの分離も必要である。電気室中央には隔壁等の設置が可能な空間があるものの、設備の保守作業や作業員及び資材の動線について検討した結果、通路及び保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-3 参照）。

以上の検討の結果、電源設備に対し審査基準に示された系統分離対策を行うことは物理的・技術的に困難であることが分かった。

②重要な安全機能に係る機器

重要な安全機能を有する機器のうち、1次冷却水ポンプは、互いに相違する系列が3時間以上の耐火能力を有する壁で分離されており、火災防護審査基準に示された系統分離対策aの要件を満たしている。

重要な安全機能を有する機器のうち、排風機（槽類換気系/建家換気系）及び予備循環ポンプ等の機器は、互いに相違する系列が同一の火災区画内に設置されており、耐火能力を有する隔壁等で分離されておらず、離隔距離も6m以内である。

系統分離がなされていない機器について、いずれかの系統分離対策の適用が可能か検討した結果を以下に示す。

・対策a 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列の排風機を3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、一方の系統の排風機を区画外の場所へ移設する方法が挙げられる。排風機の移設先の候補としては、空間容積が大きく、かつ他の機器等が設置されていない近隣の廊下（G449）を選定した。

対象となる機器の設置に必要なスペースは、最も大きい排風機（K103）で幅約250cm、奥行約200cmであり、いずれの機器についても廊下（G449）には平面的には移設可能であることを確認した。しかし、設備の保守作業や作業員及び資材の動線について検討した結果、壁と機器の隙間が20～50cm程度しかなく、通路及び保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-4 参照）。

また、予備循環ポンプについては、冷却水の漏えい時の対策として移設先に堰の設置が必要となるが、堰を設置するために必要なクリアランスが確保できず、施工が困難である。

- ・対策 b 6 m 以上の離隔距離の確保

互いに相違する系列の機器を 6 m 以上離隔する方法として、それぞれの機器の間に十分な水平距離を確保することが可能か検討した。

建家換気系排風機が設置されている火災区画は長辺が約 9.5 m であるが、排風機 2 基分の奥行と保守作業に必要な空間を考慮すると、機器間の水平距離を 6 m 確保することはできない（図-5 参照）。同様に、予備循環ポンプが設置されている火災区画は長辺が約 6.8 m であることから、予備循環ポンプ 2 基分の奥行と保守作業に必要な空間を考慮すると、機器間の水平距離を 6 m 確保することはできないことが分かった。

槽類換気系排風機が設置されている火災区画は、長辺が約 20 m あり空間容積が比較的大きい区画である。しかし、同一火災区画内に多数のフィルタ等の設備が設置されており、一方の系統の排風機を移設した場合の、他の機器の保守作業への影響を検討した結果、周囲の機器の保守作業に支障が生じるとともに、通路のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-6 参照）。

- ・対策 c 1 時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列の機器を 1 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、異なる系統の機器の間に耐火壁を設置することが可能か検討した。

予備循環ポンプ及び槽類換気系排風機については、機器間に 1 m 程度の隙間があるため、平面的には 1 時間の耐火能力を有する隔壁が設置可能である。しかし、設備の保守作業への影響について検討した結果、機器が隣接しており間が狭隘であるため、保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった。

建家換気系排風機については、互いに相違する系列の機器が近接して設置されていることに加え、機器間に換気ダクトが敷設されており、耐火能力を有する耐火壁を設置する物理的な空間が確保できないことが分かった（図-7 参照）。

以上の検討の結果、重要な安全機能に係る機器に対し審査基準に示された系統分離対策を行うことは物理的・技術的に困難であることが分かった。

③ケーブル

互いに相違する系列について個別の給電ケーブルを有しているが、同一のケーブルラック上に敷設されており、系統分離はされていない。

ケーブルに対し、いずれかの系統分離対策の適用が可能か検討した結果を以下に示す。

- ・対策 a 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列のケーブルを3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、一方の系統のケーブルを区画外の場所へ移設する方法が挙げられる。

現状、互いに相違する系列のケーブルが同一のケーブルラック上に敷設されているが、一方の系統のケーブルを異なる火災区画に移設することは可能であると考えている。しかし、互いに相違する系列の重要な安全機能を有する電源盤、機器等が同一の火災区画内に設置されている箇所については、ケーブルについても同一の火災区画内に設置せざるを得ない（図-8 参照）。ケーブルについて、対策 a により完全に系統分離する場合は、電源盤等についても火災区画を分離する必要があるが、前述の理由から困難である。

- ・対策 b 6 m 以上の離隔距離の確保

互いに相違するケーブルの機器を6 m 以上離隔する方法として、それぞれのケーブルの間に十分な水平距離を確保することが可能か検討した。

互いに相違する系列のケーブルが同時に存在する火災区画の大半は廊下が占めている。しかし、廊下は幅約2.2 m程度であることを考慮すると、ケーブル間の水平距離を6 m 確保することはできないことが分かった（図-9 参照）。

- ・対策 c 1時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列のケーブルを1時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、異なる系統のケーブルの間に隔壁等を設置することが可能か検討した。

現状、互いに相違する系列のケーブルが同一のケーブルラック上に敷設されているため、耐火能力を有する耐火壁を設置する物理的な空間が確保できないことが分かった。しかし、一方の系統のケーブルをケーブルラック上から外し、1時間の耐火能力相当の厚鋼電線管に収納することは可能であると考えている。また、ケーブルの敷設ルート上に設置されている電源切替盤についても、一方の系統のケーブルを1時間の耐火能力を有する厚みの鋼板で構成される新規の切替盤を設置し移設することが可能であると考えている。

以上の検討の結果、審査基準に示された対策に基づいて系統分離を行う場合、対策 a 及び対策 c を組み合わせて実施することが、実現性の観点から妥当であると考える。

3. 要求事項に対応するための方法、又は代替策の考え方


上記の検討結果を踏まえ、審査基準の要求事項に対応するための方法、又は代替策に係る考え方を以下に示す。

- ・火災の発生防止対策として、防護対象設備と同一火災区画内に保守資材等の可燃物が保管されている場合は、原則として他の区画へ保管場所を変更し、やむを得ず同一火災区画内に保管する場合は、鋼製の保管庫にて保管することで、火災源とならないよう管理する。また、火災区画内における現場作業において、保守資材等の可燃物、引火性物質及び発火性物質を使用する場合は、必要量以上を持ち込まない運用とする。
- ・万一、防護対象設備が設置されている火災区画において内部火災が発生した場合であっても、既設の電源盤については、盤筐体が1時間の耐火能力を有する厚みの鋼板で構成されており、ただちに延焼はしない。
- ・排風機及びポンプ等についても、主要な構造材に不燃性材料又は難燃性材料を使用しており、ただちに延焼はしない。
- ・ケーブルについては、同一のケーブルラック上からの分離及び1時間の耐火能力相当の確保を目的として、一方の系統をケーブルラックから外し1時間耐火相当の厚みを有する電線管内に収納することで、ただちに延焼はしない。同様に、両系統が共存している切替盤についても、一方の系統を1時間の耐火能力を有する切替盤に移設する。
- ・これらのことから、延焼するまでの間に感知、消火を行えるよう、感知器の多様化及び消火用資機材（消火器、防火服等）の追加配備を行う。なお、電源盤間の貫通部については、耐火シール材による閉止措置を行い、延焼の影響を低減させる。さらに、仮に両系統のケーブルが損傷した場合においても、速やかに復旧が行えるよう、予備ケーブルを配備する。
- ・仮にいずれかの防護対象設備において2つの系統が同時に機能喪失した場合を想定しても、重大事故（蒸発乾固）に至るまでは時間裕度（約77時間）があることから、火災の発生源を特定して当該火災区画内を確実に消火し、防護対象設備の被害状況を把握した上で、損傷した防護対象設備の予備品への交換、又は事故対処設備として配備している資機材による機能回復を実施するために十分な時間裕度がある。
- ・以上のことから、防護対象設備の系統分離の代替策として、上記の対応及び感知器の多様化及び消火用資機材の追加配備を行った上で、万一、内部火災により防護対象設備が機能を喪失した場合は、予備ケーブル等の予備品により機能回復を図るとともに、並行して事故対処設備により重要な安全機能を維持できるようにすることが、実現性の観点から妥当と考えた。
- ・なお、本代替策の妥当性については、対応手順を整理した上で、訓練等を通じて消火活動並びに予備品又は事故対処設備による機能回復に要する時間を評価し、重大事故（蒸発乾固）に至るまでの時間内に対処可能であることを確認する。

【対策a 他の火災区画への移設】※高圧配電盤の例


- ・廊下等の開けた空間であれば平面的には設置可能である。
- ・その場合、機器と壁との隙間が狭く、通路及びメンテナンスエリアが確保できない。
- ・電気室以外は水系配管が敷設されており、堰や被水防止版が必要となるが設置するスペースがない。

別図-1 電源盤に対する系統分離の検討①



【対策b 室内での離隔距離の確保】※高圧配電盤の例

- ・仮に高圧配電盤を火災区画の両端に設置した場合であっても、電源盤間の水平距離を6 m確保することはできない。

- 
- 【対策c 室内での隔壁等の設置】**
- ・耐火壁を設置した場合、盤のメンテナンスエリアと干渉し、作業が困難となる。
 - ・耐火壁を設置した場合、電気室への機器等の搬出入が困難となる。

別図-3 電源盤に対する系統分離の検討③

【対策a 他の火災区画への移設】※排風機の例

- ・廊下等の開けた空間であれば平面的には設置可能である。
- ・その場合、機器と壁との隙間が狭く、通路及びメンテナンスエリアが確保できない。

別図-4 機器に対する系統分離の検討①

【対策b 室内での離隔距離の確保】※建家換気系排風機の例

- ・仮に排風機を火災区画の両端に設置した場合であっても、機器間の水平距離を6 m確保することはできない。

別図-5 電源盤に対する系統分離の検討②

【対策b 室内での離隔距離の確保】※槽類換気系排風機の例

- ・排風機が設置されている部屋は長辺20 mであるが、メンテナンスを要する機器が多数設置されており、一方の排風機を離隔距離6 mの位置に移設した場合、他の機器のメンテナンスエリアと干渉する。

別図-6 電源盤に対する系統分離の検討③



【対策c 室内での隔壁等の設置】

- ・耐火壁を設置した場合、機器のメンテナンスエリアと干渉し、作業が困難となる。
- ・一部の機器は、機器間に耐火壁を施工するスペースがない。

: 通路、メンテナンスエリア


: 耐火壁等

別図-7 機器に対する系統分離の検討④

【対策a 他の火災区画への移設】

- ・図のように、可能な限り両系統の敷設ルートが重ならないようにすることを検討している。
- ・ただし、分電盤や予備ポンプ等の2系統が同時に存在する区画については、ケーブルの分離はできない。

別図-8 ケーブルに対する系統分離の検討①



【対策b 室内での離隔距離の確保】

- 廊下で2系統のケーブルが混在しているが、廊下の幅は約2.2 mであり、ケーブル間の水平距離を6 m確保することはできない。

別図-9 ケーブルに対する系統分離の検討②

系統分離対策の検討について
(ガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟)

1. はじめに

高放射性廃液貯蔵場 (HAW) 及びガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟は、火災により重要な安全機能を損なわないよう、重要な安全機能に係る系統及び機器を設置する火災区画及び隣接する火災区画における火災による影響に対し、火災の影響軽減のための対策を講じる必要がある。

そのため、ガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能に係る系統、機器について火災防護審査基準に示された以下に示すいずれかの系統分離対策の適用が可能か検討した。

- a. 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
- b. 水平距離 6 m 以上の離隔距離の確保、火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
- c. 1 時間の耐火隔壁による分離、火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離

検討を行う対象としては、防護対象設備のうち内部火災により機能に影響を受けるおそれのある①電源設備、②動的設備（排風機、ポンプ等）及び③ケーブルとした。その他の設備（配管、塔槽類、フィルタユニット等）は火災の影響を受けない不燃材料で構成されることから対象外とする。

2. 系統分離対策の検討の結果

①電源設備

ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の電気室は、系列ごとに異なる部屋となっているため、電源盤（高圧配電盤、低压配電盤）は、互いに相違する系列が3時間以上の耐火能力を有する壁で分離されており、火災防護審査基準に示された系統分離対策aの要件を満たしている。

②重要な安全機能に係る機器

重要な安全機能を有する機器のうち、排風機（槽類換気系/建家換気系）、冷却水循環ポンプ及び冷凍機等の機器は、互いに相違する系列が同一の火災区画内に設置されており、耐火能力を有する隔壁等で分離されておらず、離隔距離も6m以内である。

系統分離がなされていない機器について、いずれかの系統分離対策の適用が可能か検討した結果を以下に示す。

・対策a 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列の機器を3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、一方の系統の機器を区画外の場所へ移設する方法が挙げられる。重要な安全機能を有する機器は用途や汚染の有無に応じてアンバー区域又はホワイト区域に設置されている。そのため、アンバー区域に設置されている機器は近隣のアンバー区域へ、ホワイト区域に設置されている機器は近隣のホワイト区域へ移設が可能か検討した。

【アンバー区域】

槽類換気系排風機（G41K50/K51/K60/K61/K90/K91/K92）は2系統計7基の排風機が同一の火災区画に設置されており、機器の移設により系統ごとに火災区画を分離する場合は、最低でも3基の排風機を他の火災区画へ移設する必要がある。排風機の移設先の候補としては、近隣の火災区画の中から、比較的空間容積が大きい除染試薬室（A010）、廃棄処理室（A012）及び保守区域（A018）を選定した。

対象となる機器の設置に必要なスペースは、最も大きい排風機（K80/91）で幅約160cm、奥行約160cm、高さ約110cmであり、除染試薬室（A010）、廃棄処理室（A012）及び保守区域（A018）には平面的には移設可能であることを確認した。しかし、設備の保守作業や作業員及び資材の動線について検討した結果、除染試薬室（A010）及び廃棄処理室（A012）については、移設可能な空間が通路中央部分に該当するため、通路及び保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-1及び図-2参照）。また、保守区域（A018）については、アンバー区域に設置されている各設備の保守作業や更新作業に伴う機器の移動に使用する空間であることから、機器を移設することは他の設備の保守作業に支障を及ぼすおそれがある（別図-3参照）。

ポンプ（G83P32/P42, G84P32/P42）は2系統計4基のポンプが同一の火災区画に設置されており、機器の移設により系統ごとに火災区画を分離する場合は、2基のポンプを他の火災区画へ移設する必要がある。ポンプの移設先の候補としては、近隣の火災区画の中から、比較的空間容積が大きい保守区域（A028）を選定した。保守区域（A028）は大きく3つのエリアからなっており、それぞれのエリアに対してポンプの移設が可能か検討した。

ポンプの設置に必要なスペースは、幅約160cm、奥行約160cm、高さ約110cmであり、保守区域（A028）のどのエリアであっても平面的には移設可能であることを確認した。しかし、保守区域（A028）の北側のエリアについては、空間容積の約半分がサポート及び配管等で占有されており、ポンプに付帯する配管及び堰を考慮した場合、通路のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-4参照）。

保守区域（A028）の南側のエリアについては、周囲に各種電源盤、分電盤及び制御盤等の電気設備が設置されており、ポンプ及び付帯配管を移設する場合、溢水対策としてこれらの電気設備への堰及び被水防止版の設置が必要となる。ポンプ自身に付帯する配管及び堰を考慮した場合、電気設備に対して、堰や被水版を設置するために必要なクリアランスが確保できず、施工が困難である（図-5参照）。

保守区域（A028）の東側のエリアについては、ポンプに付帯する配管の経路を考慮した場合、上部に既設配管が多数存在しており、新たに配管を敷設するために必要なクリアランスが確保できないことが分かった。また、このエリアは、シビアアクシデント対策として、配管分岐室から各貯槽への直接給水等を実施する際に、組立水槽やポンプ等の設置を行う空間となっており、ポンプの移設はこれらの作業に支障を及ぼすおそれがある（図-6参照）。

建家換気系排風機（G07K50/K51/K52/K54/K55/K56/K57/K58/K59）は2系統計9基の排風機が同一の火災区画に設置されており、機器の移設により系統ごとに火災区画を分離する場合は、最低でも4基の排風機を他の火災区画へ移設する必要がある。排風機の設置に必要なスペースは、1基あたり幅約3m、奥行約2m、高さ約2.7mであり、付帯するダクトも径が約1~2mであることから、当該機器が設置されている建家内において、4基を設置できる物理的な空間が確保できないことが分かった。

【ホワイト区域】

冷凍機（G84H10/H20）の移設先の候補としては、近隣の火災区画の中から、比較的空間容積が大きい給気室（W360）を選定した。

冷凍機の設置に必要なスペースは、幅約4.2m、奥行約2.7m、高さ約2.7mであり、給気室（W360）には平面的には移設可能であることを確認した。しかし、給気室内には空

調機、送風機及びコイルユニット等の大型の設備及びそれらの整備用資機材等が保管されており、一方の系統の冷凍機を移設した場合の、他の機器の保守作業への影響を検討した結果、周囲の機器の保守作業に支障が生じるとともに、通路のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-7 参照）。

ポンプ（G85P21/P22）の移設先の候補としては、近隣の火災区画の中から、比較的空間容積が大きいユーティリティ室（W362）を選定した。

純水ポンプは小型の機器であるため、ユーティリティ室（W362）には平面的には移設可能であることを確認した。しかし、ユーティリティ室内には空気圧縮機、脱湿機等の大型の設備が設置されており、他の機器への保守作業に影響がないポンプの移設先を検討した結果、通路及び搬出入用の物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-8 参照）。

- ・対策 b 6 m 以上の離隔距離の確保

互いに相違する系列の機器を 6 m 以上離隔する方法として、それぞれの機器の間に十分な水平距離を確保することが可能か検討した。

槽類換気系排風機（G41K50/K51/K60/K61/K90/K91/K92）が設置されている火災区画には、同一の区画内に 7 基の排風機が設置されており、排風機 1 基あたりの奥行が約 1.5 m であることを考慮すると、すべての排風機間の水平距離を 6 m 確保することはできない（図-9 参照）。

ポンプ（G83P32/P42, G84P32/P42）が設置されている火災区画は長辺が約 40 m あり、平面的にはすべてのポンプ間の水平距離を 6 m 確保することができる。しかし、移設可能な空間が通路中央部分に該当するため、付帯配管及び堰の設置等を考慮した場合の作業員及び資材の動線について検討した結果、通路のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-10 参照）。

建家換気系排風機（G07K50/K51/K52/K54/K55/K56/K57/K58/K59）が設置されている火災区画は、長辺が約 24 m、短辺が約 14 m 程度の空間容積が比較的大きい区画である。しかし、排風機は幅約 3 m、奥行約 2 m、高さ約 2.7 m であることを考慮すると、すべての排風機間の水平距離を 6 m 確保することはできない。また、下階から接続している換気ダクト（3 系統）及び付属排気筒へ接続する換気ダクトは径が約 1~2 m であり、仮に排風機の設置位置を変更する場合、これらのダクトを敷設し直す必要があり、ダクト同士が干渉するおそれがあることが分かった。

冷凍機（G84H10/H20）が設置されている火災区画は長辺が約22m程度の空間容積が比較的大きい区画である。しかし、同一火災区内には空気圧縮機、脱湿機等の大型の設備が設置されており、一方の系統の冷凍機を他方の冷凍機から6m以上離隔する場合、周囲のその他の機器と干渉するため、物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-11参照）。

ポンプ（G85P21/P22）が設置されている火災区画は長辺が約37m程度の空間容積が比較的大きい区画である。しかし、同一火災区内には空調機、送風機及びコイルユニット等の大型の設備が設置されており、他の機器への保守作業に影響がないポンプの移設先を検討した結果、通路及び搬出入用のための空間に干渉することが分かった（図-12参照）。

- ・対策c 1時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列の機器を1時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、異なる系統の機器の間に耐火壁を設置することが可能か検討した。

槽類換気系排風機（G41K50/K51/K60/K61/K90/K91/K92）、ポンプ（G83P32/P42、G84P32/P42）及び冷凍機（G84H10/H20）については、機器間に50cm～1m程度の隙間があるため、平面的には1時間の耐火能力を有する隔壁が設置可能である。しかし、設備の保守作業への影響について検討した結果、機器が隣接しており間が狭隘であるため、保守作業のための物理的な空間が確保できなくなることが分かった（図-13参照）。

ポンプ（G85P21/P22）及び建家換気系排風機

（G07K50/K51/K52/K54/K55/K56/K57/K58/K59）については、互いに相違する系列の機器が近接して設置されており、耐火能力を有する耐火壁を設置する物理的な空間が確保できないことが分かった（図-14参照）。

以上の検討の結果、重要な安全機能に係る機器に対し審査基準に示された系統分離対策を行うことは物理的・技術的に困難であることが分かった。

③ケーブル

互いに相違する系列について個別の給電ケーブルを有しているが、異なるケーブルラック上に敷設されている。しかし、両系統のケーブルラックが同一火災区内で近接して設置されており、系統分離はなされていない。

ケーブルに対し、いずれかの系統分離対策の適用が可能か検討した結果を以下に示す。

- ・対策a 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列のケーブルを3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、一方の系統のケーブルを区画外の場所へ移設する方法が挙げられる。

現状、互いに相違する系列のケーブルが別々のケーブルラック上に敷設されており、一方の系統のケーブルを異なる火災区画に移設することは可能であると考えている。しかし、互いに相違する系列の重要な安全機能を有する機器等が同一の火災区画内に設置されている箇所については、ケーブルについても同一の火災区画内に設置せざるを得ない（図-15参照）。ケーブルについて、対策aにより完全に系統分離する場合は、機器等についても火災区画を分離する必要があるが、前述の理由から困難である。

また、ガラス固化技術開発施設は、ガラス固化処理計画に基づき、今後、1回/年（6か月程度）の頻度でガラス固化処理運転を実施することを計画しており、ガラス固化処理計画に基づき運転停止期間中は次回運転へ向けた各設備の点検及び整備を実施する。そのため、安全機能を有するケーブルの移設等の広範囲に渡る工事に割ける時間が限られており、工事を実施する場合はガラス固化処理計画に影響が生じるおそれがある。

・対策b 6m以上の離隔距離の確保

互いに相違するケーブルの機器を6m以上離隔する方法として、それぞれのケーブルの間に十分な水平距離を確保することが可能か検討した。

互いに相違する系列のケーブルが同時に存在する火災区画は多岐にわたり、区画の幅は約5m～15m程度である。このことから、一部の火災区画ではケーブル間の水平距離を6m確保できるが、全ての火災区画で離隔距離を確保することはできない。

・対策c 1時間以上の耐火能力を有する隔壁等

互いに相違する系列のケーブルを1時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する方法として、異なる系統のケーブルの間に隔壁等を設置することが可能か検討した。

現状、互いに相違する系列のケーブルが異なるケーブルラック上に敷設されているものの、ケーブルラック間の隙間は20cm程度であり、耐火能力を有する耐火壁を設置する物理的な空間が確保できないことが分かった。しかし、一方の系統のケーブルラックに対し、1時間の耐火能力を有する隔壁等（50mm程度の厚みの耐火ラッピング）を施工することは可能であると考えている。

以上の検討の結果、審査基準に示された対策に基づいて系統分離を行う場合、対策cにより実施することが、実現性の観点から妥当であると考える。

3. 要求事項に対応するための方法、又は代替策の考え方


上記の検討結果を踏まえ、審査基準の要求事項に対応するための方法、又は代替策に係る考え方を以下に示す。

- ・火災の発生防止対策として、防護対象設備と同一火災区画内に保守資材等の可燃物が保管されている場合は、原則として他の区画へ保管場所を変更し、やむを得ず同一火災区内に保管する場合は、鋼製の保管庫にて保管することで、火災源とならないよう管理する。また、火災区画内における現場作業において、保守資材等の可燃物、引火性物質及び発火性物質を使用する場合は、必要量以上を持ち込まない運用とする。
- ・万一、防護対象設備が設置されている火災区画において内部火災が発生した場合であっても、排風機及びポンプ等は主要な構造材に不燃性材料又は難燃性材料を使用しており、ただちに延焼はしない。
- ・ケーブルについては、一方の系統のケーブルラックに対し1時間耐火能力を有するラッピングを施工することで、系統分離を実施する。
- ・これらのことから、延焼するまでの間に感知、消火を行えるよう、感知器の多様化及び消火用資機材（消火器、防火服等）の追加配備を行う。さらに、仮に両系統のケーブルが損傷した場合においても、速やかに復旧が行えるよう、予備ケーブルを配備する。
- ・仮にいずれかの防護対象設備において2つの系統が同時に機能喪失した場合を想定したとしても、重大事故（蒸発乾固）に至るまでは時間裕度（約56時間）があることから、火災の発生源を特定して当該火災区画内を確実に消火し、防護対象設備の被害状況を把握した上で、損傷した防護対象設備の予備品への交換、又は事故対処設備として配備している資機材による機能回復を実施するために十分な時間裕度がある。
- ・以上のことから、防護対象設備の系統分離の代替策として、上記の対応及び感知器の多様化及び消火用資機材の追加配備を行った上で、万一、内部火災により防護対象設備が機能を喪失した場合は、予備ケーブル等の予備品により機能回復を図るとともに、並行して事故対処設備により重要な安全機能を維持できるようにすることが、実現性の観点から妥当と考えた。
- ・なお、本代替策の妥当性については、対応手順を整理した上で、訓練等を通じて消火活動並びに予備品又は事故対処設備による機能回復に要する時間を評価し、重大事故（蒸発乾固）に至るまでの時間内に対処可能であることを確認する。

【対策a 他の火災区画への移設】

- ・廊下等の開けた空間であれば平面的には設置可能である。
- ・通路中央部分への設置となるため、付帯配管及びメンテナンスエリアを考慮した場合、通路が確保できなくなる。

別図-1 槽類換気系排風機に対する系統分離の検討①



【対策a 他の火災区画への移設】

- ・廊下等の開けた空間であれば平面的には設置可能である。
- ・通路中央部分への設置となるため、付帯配管及びメンテナンスエリアを考慮した場合、通路が確保できなくなる。

別図-2 槽類換気系排風機に対する系統分離の検討②

【対策a 他の火災区画への移設】

- ・保守区域は比較的広く平面的には設置可能である。
- ・電源盤、マニプレータ及びレーザ解体設備等の点検に保守区域を使用するため、保守区域に機器を新たに設置することはできない。

別図-3 槽類換気系排風機に対する系統分離の検討③ (1/2)

【対策a 他の火災区画への移設】


- ・保守区域は比較的広く平面的には設置可能である。
- ・各設備の保守点検及び作業に伴う資材の搬出入に使用するため、保守区域に機器を新たに設置することはできない。

別図-3 槽類換気系排風機に対する系統分離の検討③ (2/2)

【対策a 他の火災区画への移設】

- ・廊下等の開けた空間であれば平面的には設置可能である。
- ・通路中央部分への設置となるため、付帯配管及び堰を考慮した場合、通路及びメンテナンスエリアが確保できなくなる。

別図-4 ポンプに対する系統分離の検討①



【対策a 他の火災区画への移設】

- ・廊下等の開けた空間であれば平面的には設置可能である。
- ・通路中央部分への設置となるため、付帯配管及び堰を考慮した場合、通路及びメンテナンスエリアが確保できなくなる。
- ・南側の保守区域には、電源盤、分電盤及び制御盤等の電気設備が多数設置されている。ポンプを移設する際は、電気設備に対する堰や被水防止版が必要となるが設置するスペースがない。

別図-5 ポンプに対する系統分離の検討②

【対策a 他の火災区画への移設】

- ・廊下等の開けた空間であれば平面的には設置可能である。
- ・既設配管が多数存在しており、新たに配管を敷設するためのクリアランスの確保が難しい。
- ・シビアアクシデント対策で当該スペースを使用することを想定しており、組立水槽や仮設ポンプの設置の備え、空間を開けておくことが望ましい。

別図-6 ポンプに対する系統分離の検討③

【対策a 他の火災区画への移設】


- ・廊下等の開けた空間であれば平面的には設置可能である。
- ・他の空調機、コイルユニット等の大型の機器が多数設置されており、冷凍機を移設した場合、他の機器のメンテナンスエリアと干渉することに加え、通路が確保できない。

別図-7 冷凍機に対する系統分離の検討

【対策a 他の火災区画への移設】

- ・廊下等の開けた空間であれば平面的には設置可能である。
- ・他の機器が多数設置されており、空きスペースに設置した場合、機器や壁との間が狭く、通路や搬入扉付近の搬出入スペースが確保できない。


別図-8 ポンプに対する系統分離の検討



【対策b 室内での離隔距離の確保】

- ・仮に排風機を部屋の隅に設置した場合であっても、離隔距離が十分得られるのは5基が限界であり、すべての排風機（7基）の水平距離を6 m確保することはできない。

別図-9 槽類換気系排風機に対する系統分離の検討



【対策b 室内での離隔距離の確保】

- ・平面的にはポンプ間の水平距離を6 m以上確保することが可能であるが、その場合ポンプの設置個所は通路上となる。
- ・ポンプを移設する場合は、新たに堰等の設置が必要であり、通路等が確保できなくなる。

別図-10 ポンプに対する系統分離の検討

【対策b 室内での離隔距離の確保】

- 当該火災区画の長辺は29.5 mあるが、空気圧縮機等の他の機器が多数設置されており、一方の冷凍機を離隔距離6 mの位置に移設しようとした場合、他の機器と干渉する。

別図-11 冷凍機に対する系統分離の検討

【対策b 室内での離隔距離の確保】

- ・当該火災区画は比較的広い区画であるが、送風機、空調機等の他の機器が多数設置されており、一方のポンプを離隔距離6 mの位置に移設しようとした場合、他の機器のメンテナンスエリアと干渉する。
- ・また、通路上に設置することになり、動線の確保が困難となる。

別図-12 ポンプに対する系統分離の検討



耐火壁と既設配管が干渉するおそれ



スペースが狭く、メンテナンスが困難となる


写真追而

【対策c 室内での隔壁等の設置】

- ・50 cm～1 m程度の隙間があり、平面的には耐火壁等の設置は可能である。
- ・耐火壁を設置した場合、機器のメンテナンスエリアと干渉し、作業が困難となる。

 : 通路、メンテナンスエリア : 耐火壁等

別図-13 機器に対する系統分離の検討

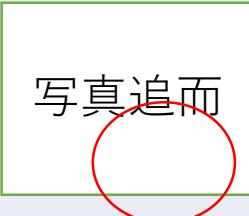

写真追而

スペースが狭く、メンテナンスが困難となる



【対策c 室内での隔壁等の設置】

- ・機器間の隙間が20 cm程度であり、耐火壁等の設置は困難である。

 : 通路、メンテナンスエリア

 : 耐火壁等

別図-14 機器に対する系統分離の検討

【対策a 他の火災区画への移設】

- ・可能な限り両系統の敷設ルートが重ならないように移設することは可能であると考えているが、仮にケーブル移設を行ったとしても、防護対象設備が2系統同時に存在する区画については、ケーブルの分離はできない。

別図-15 ケーブルに対する系統分離の検討

添付資料 3

火災影響評価について

1. 概要

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟において内部火災が生じたとしても、高放射性廃液の蒸発乾固事象に至らないような火災防護対策が講じられていることを確認するために、内部火災影響評価ガイドに基づく評価を行った。

2. 影響評価のフロー

内部火災による火災影響評価は、内部火災影響評価ガイドを参照して実施した。

火災影響評価のフローを第1図に示す。

火災影響評価は「内部火災影響評価ガイド」に基づき、「火災区域/区画の設定」、「情報及びデータの収集・整理」、「スクリーニング」、「火災伝搬評価」及び「防護対策強化」のステップで実施した。

3. 区域/区画の設定

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災区画については、3.2項で設定した。

4. 及びデータの収集・整理

(1) 機器リストの作成

火災区域内に設置されている機器の配置に係る情報を設計図書及び現場ウォークダウンにより収集した。

内部火災に対して安全機能を維持すべき対象設備は、3.1項で示した崩壊熱除去機能及び閉じ込め機能を担う設備、これらの設備に係るケーブルとした。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の火災防護対象機器の設置区画を第2表に示す。

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災防護対象機器の設置区画を第3表に示す。

(2) 火災源の識別と等価時間

火災区域の耐火壁の耐火能力を当該火災区画内の可燃性物質の量と火災区画の面積に基づき、火災の継続時間を示す指標に相当する等価時間を用いて評価した。

①火災源の識別

考慮すべき火災源は、内部火災影響評価ガイドに基づき以下のとおり設定した。火災区内の火災源については、現場ウォークダウンにより確認した。

- ・固定火災源（電気盤、空気圧縮機、ポンプ、電動機等）

- ・漏えい油
- ・ケーブル
- ・仮置可燃物

②等価時間の算定

火災区画内の可燃性物質が保守的に全て燃焼した場合の火災荷重と燃焼率から、各火災区画の等価時間（潜在的火災継続時間）を求め、耐火壁の耐火能力を評価した。

なお、隣接する区画からの火災影響も評価するため、境界情報及び隣接室内の可燃性物質の等価時間について整理した。

等価時間の算定は、内部火災影響評価ガイド（6.3.2）に従って、以下の式を用いて算出した。

$$\begin{aligned}\text{等価時間(h)} &= \text{火災荷重} / \text{燃焼率} \\ &= \text{発熱量} / \text{火災区画の面積} / \text{燃焼率}\end{aligned}$$

ここで、

$$\text{火災荷重} = \text{発熱量} / \text{火災区画の面積}$$

燃焼率：単位時間単位面積当たりの発熱量 ($908,095 \text{ kJ/m}^2 / \text{h}$)

発熱量：火災区画内の総発熱量 (kJ)

$$= \text{可燃性物質の量} \times \text{熱含有量}$$

可燃性物質の量：火災区画内の各種可燃性物質の量 (m^3 又は kg)

火災区画の面積：火災区画の床面積 (m^2)

(3) 火災の感知手段の把握

火災区画内に設置されている火災感知設備の形式、個数等について確認した。

(4) 火災の消火手段の把握

火災区画に設置されている消火設備、消火手段（自動、手動）を確認した。高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）に設置されている消火設備は、屋外消火栓及び粉末消火器であり手動である。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の火災感知設備及び消火設備の設置場所は第3-1図、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の火災感知設備及び消火設備の設置場所の設置場所は第3-2図に示す。

(5) 火災区域特性表の作成

上記（1）～（4）の情報に基づき、火災区域特性表を作成した。

例として高放射性廃液貯蔵場（HAW）の火災区域特性表を別表1に示す。

5. 区画のスクリーニング

火災影響評価を効率的に実施するため、火災区域ごとに、全可燃性物質の燃焼及び全機器の機能喪失を想定しても重要な安全機能に影響が及ばない火災区域を抽出した。抽出した火災区画は、引き続き実施した火災伝播評価の対象から除外した（スクリーニング）。

スクリーニングには、6.3.3項で作成した火災区画特性表を利用した。

スクリーニングの流れとしては、まず、火災区画での全可燃性物質の燃焼による隣接火災区画への火災伝播の可能性について検討した（(1) 火災伝播の可能性評価）。

次に、評価対象火災区画及びそこからの火災伝播の可能性のある隣接区間を併せた火災区画について、全機器の機能喪失を仮定した場合に重要な安全機能への影響の有無を確認した（(2) 安全機能維持の確認）。これには、機器自体に加えて、機器の支援（サポート）系である電源系統及び計測制御系統の機器の機能喪失も併せて考慮した。

（1）火災伝播の可能性評価

火災源となる可能性のある施設内の全ての区画について、隣接区画への火災伝播の可能性について評価した。

火災区画内の可燃性物質の量から等価火災時間を計算し、隣接区画との境界の耐火能力（耐火時間）と比較し、等価火災時間が耐火時間より長い場合は隣接区画への火災伝播が発生する可能性があるものとした。

火災区画を構成する壁の耐火能力については、JEAG4607-2010では、耐火壁の厚さと耐火時間との関係についての参考資料としてNFPA Handbook 12th Editionの例が示されており、この中で普通骨材15cm程度であれば3時間耐火強度に相当するとしていることに基づき、火災区画を構成する壁の厚さはいずれも15cm以上である場合には、3時間耐火能力を有するものとした。

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の一部の区画（G355, G356, G358, G441, G449, W461, W462）において等価火災時間が3時間を超える結果となったが、これらの区画の境界では、等価時間が耐火時間より長かったものの、耐火時間はいずれも3時間であり、当該区画及び隣接区画に火災検知設備及び消火設備が設置されていること、既設の火災検知器に加えて、追加で火災検知器等を設置し早期検知を図るとともに、運転員が火災検知を確認後に消火活動を開始するまでの対応に係る消火訓練の充実を図る等の対策を行うことを考慮して、上記の境界での火

災伝播は発生させない対応とする。

(2) 重要な安全機能の維持の確認

全火災区画について、保守的に各火災区画内の全機器が機能喪失した場合を想定し、安全機能への影響の有無を確認した。

内部火災影響評価ガイドに従い、重要な安全機能を維持するためには、必要な安全機能を達成するための手段（成功パス）が、少なくとも1つ確保されている必要があることから、当該区画内の全機器の機能喪失を仮定した場合に安全機能が全て喪失しない（成功パスが一つ以上ある）ことが確認された場合には、当該区画はスクリーンアウトした。

スクリーンアウトされなかった火災区画を詳細な火災影響評価の対象とした。

6. 影響範囲の評価

5. スクリーニングされなかった火災区画を対象に、当該火災区画における個別の可燃性物質の発火の可能性を想定し、当該火災区画の重要な安全機能に係る機器への影響を火災影響評価により評価した。

火災影響評価で想定する火災は、JEAG4607-2010 及び内部火災影響評価ガイド等を参考に、電気盤やポンプ等（固定火災源）における内部火災、漏えい油火災、ケーブル火災、仮置可燃物の火災とした。

(1) 評価手順

火災区画内において火災源となる可燃性物質を特定し、火災源の発熱速度（HRR : Heat Release Rate）、火災源の影響範囲（ZOI : Zone of Influence）、高温ガス層の温度等を求め、ターゲット損傷の有無を評価した。評価には、FDT^sコード（及びケーブル火災の影響範囲については IEEE384 の分離距離）を使用した。

(2) 火災区画の特定

スクリーニングされなかった火災区画を対象に区画情報（幅、長さ等）、周辺状況（空気温度等）、換気条件等を整理した。

(3) 火災源の特定

火災区画内に存在する火災源の情報を整理した。整理にあたっては、6.3.3 項で作成した火災区画特性表を利用した。

①固定火災源

固定火災源としては、電気盤、空気圧縮機、ポンプ、モータ、接続箱等の電気

機器の補機内部火災（補機内部油火災及びモータ内絶縁物火災）を想定した。JEAG4607に準拠し、火災により当該機器は損傷するが、他への影響はないものとする。

②漏えい油

補機からの漏えい油については、内部火災影響評価ガイド等を参考に以下のとおり算出した。

- ・燃焼油量：内包油量の 10 %
- ・燃焼面積：プールの深さ 0.7 mm ($1.4 \text{ m}^2/\text{L}$) として設定
(95 L 以下の漏えい)
オイルパン等により漏えいが限定される場合には、その面積を燃焼面積とした。
- ・HRR：火災力学ツール (FDT^S) に基づき算出

③ケーブル

高放射性廃液貯蔵場 (HAW) 及びガラス固化技術開発施設 (TVF) の重要な安全機能に係るケーブルについては、難燃性ケーブルを使用しているが、冗長化された両系統のケーブルが米国電気電子工学会 (IEEE) 規格 384 に定められる分離距離を満足していない箇所がある。このため、火災影響評価では冗長化されたケーブルは、火災影響を受けることを前提に、互いに相違する系列を電線管及び耐火隔壁により分離する。

④仮置可燃物

仮置可燃物については、内部火災影響評価ガイド等を参考に以下のとおり算出した。

- ・燃焼面積：仮置可燃物の寸法データに基づき設定
- ・火災源の高さ：仮置可燃物の高さ
- ・HRR：142 kW
(内部火災影響評価ガイドに示された仮置可燃性物質のスクリーニング用 HRR)

(4) ターゲットの特定

ターゲットは、3.1 項で示した崩壊熱除去機能及び閉じ込め機能を担う設備、これらの設備に係るケーブルとした。

(5) 火災源の影響範囲の設定

火災区画ごとにターゲットに損傷を与える影響範囲 (ZOI:Zone of Influence) を評価した。

影響範囲 (ZOI) は、FDT^s の計算モデルに基づき、以下の影響について評価した。

火災影響範囲 (ZOI) の概念図を第2図に示す。

- ・火災の直接の影響（火炎の到達する火災源からの範囲）
- ・火炎プルームの影響（損傷基準の温度以上となる火災源からの範囲）
- ・火炎による輻射の影響（損傷基準の熱輻射以上となる火災源からの範囲）
- ・火炎による高温ガス層の影響（損傷基準の温度以上となるか否か）

(6) 損傷基準の設定

ターゲットに対する損傷基準としては、内部火災影響評価ガイドに基づき、電気盤及び補機の損傷は最も脆弱な部分である内包されているケーブルの損傷で代表するものとし、熱硬化性（難燃）ケーブルに対する温度及び輻射熱の基準を用いた。

ただし、潤滑油を内包する補機については、潤滑油の発火温度が 250 °C～350 °C とされていることから、保守的にこれより低い熱可塑性（非難燃）ケーブルに対する温度及び輻射熱の基準を用いた。使用した損傷基準を以下に示す。

電気盤及び補機（内包油なし）の損傷基準

- ・温度：330 °C
- ・熱輻射：11 kW/m²

補機（内包油あり）の損傷基準

- ・温度：205 °C
- ・熱輻射：6 kW/m²

(7) 評価結果

火災区画内の火災源ごとにターゲットの損傷の有無を以下に従い評価した。

- ・ターゲットに損傷を与える火災源がない場合には、火災源機器のみが損傷するものとする。
- ・ターゲットがいずれかの損傷範囲 (ZOI) 内にあれば、ターゲットは損傷するものとする。

7. 対策強化

火災影響評価結果を踏まえ、内部火災により高放射性廃液貯蔵場 (HAW) 及びガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟の重要な安全機能（閉じ

込め機能及び崩壊熱除去機能)が損なわれることを防止するため、以下の防護対策強化を行う。

(1) 高放射性廃液貯蔵場 (HAW)


- ・ 火災区画内の仮置可燃物が燃焼した場合に火災防護対象設備及びケーブルに影響がある区画の仮置可燃物については、防火性能を有する鋼製のキャビネットに収納する。また、施設内で可燃物を保管する場合は、原則として、防火性能を有する鋼製のキャビネットに収納する。鋼製のキャビネット以外で保管する場合は、火災影響評価により設定した火災区画ごとに可燃物の量を管理するとともに、発火源や火災防護対象設備との適切な分離距離を保てるよう、火災影響評価結果の影響範囲を参考に可燃物の位置を管理する。
- ・ 冗長化された系統が同一盤内もしくは隣接している盤において、盤内火災が発生した場合には、両系統が同時損傷するおそれがあると評価された電源盤については、万一、盤内火災が生じた場合でもただちに延焼することではなく、感知、消火が可能と考えている。なお、電源盤間にある貫通部については、耐火性のシール材による閉止措置を行い、延焼の影響を低減させる。
- ・ 潤滑油を多量に内包する機器(空気圧縮機)については、火災発生時に高温ガスが発生し、他の区画に影響を及ぼすおそれがあることから、漏えい油火災発生時の燃焼面積を抑えるため、オイルパンを設置する。

(2) ガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟

- ・ 火災区画内の仮置可燃物が燃焼した場合に火災防護対象設備及びケーブルに影響がある区画の仮置可燃物については、防火性能を有する鋼製のキャビネットに収納する。上記以外に、施設内で可燃物を保管する場合は、原則として、防火性能を有する鋼製のキャビネットに収納する。鋼製のキャビネット以外で保管する場合は、火災影響評価により設定した火災区画ごとに可燃物の量を管理するとともに、発火源や火災防護対象設備との適切な分離距離を保てるよう、火災影響評価結果の影響範囲を参考に可燃物の位置を管理する。
- ・ 冗長化された系統が同一盤内もしくは隣接している盤において、盤内火災が発生した場合には、両系統が同時損傷するおそれがあると評価された電源盤については、万一、盤内火災が生じた場合でもただちに延焼することではなく、感知、消火が可能と考えている。なお、電源盤間にある貫通部については、耐火性のシール材による閉止措置を行い、延焼の影

響を低減させる。

- 潤滑油を多量に内包する機器については、漏えい油火災の発生を想定した場合の重要な安全機能を有する機器への影響評価結果を踏まえ、影響がある機器（冷凍機、空気圧縮機、排風機）に対して、漏えい油の燃焼面積を制限するためオイルパンを設置する。

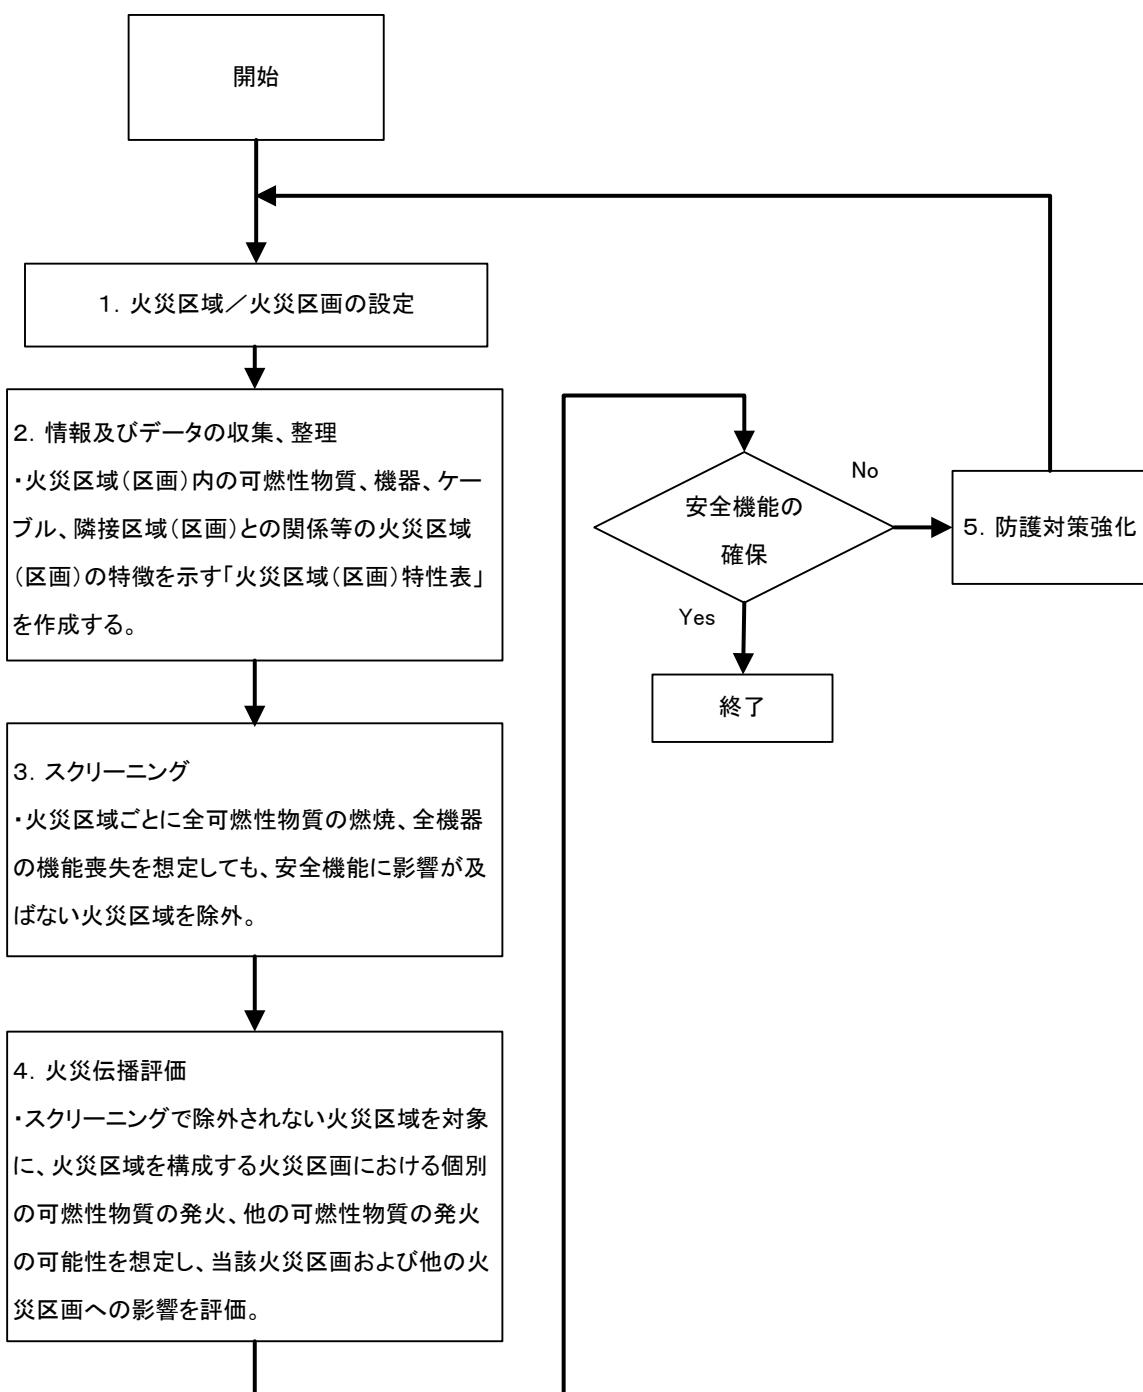

第1図　火災影響評価フロー

第1表 火災防護対象機器の設置区画（高放射性廃液貯蔵場（HAW））

系統等	閉じ込め機能 及び崩壊熱除去機能を有する施設	機器番号	設置場所	
高放射性廃液を閉じ込める機能	高放射性廃液を内蔵する系統及び機器	高放射性廃液貯槽	V31～V36	R001～R006
		中間貯槽	V37、 V38	R008
		分配器	D12、 D13	R201、 R202
		水封槽	V206、 V207	R008
		ドリップトレイ	U001～U006 U008、 U201、 U202	R001～R006 R008、 R201、 R202
	高放射性廃液を内蔵する系統及び機器を設置するセル	高放射性廃液貯蔵セル	R001～R006	—
		中間貯蔵セル	R008	—
		分配器セル	R201、 R202	—
	槽類換気系統及び機器	洗浄塔	T44	R007
		除湿器	H46	R007
		電気加熱器	H471、 H472 H481、 H482	A421
		フィルタ	F4611、 F4621 F4613、 F4623	A421
		よう素フィルタ	F465、 F466	A421
		冷却器	H49	A421
		排風機	K463、 K464	A421
	セル換気系統及び機器	セル換気系フィルタ	F033～F040	A322
		セル換気系排風機	K103、 K104	A422
電気・計装制御等	スチームジェット	J0011, J0013, J0021, J0023, J0031, J0033, J0041, J0043, J0051, J0053, J0061, J0063, J0081, J0083	—	
	漏えい検知装置	LA+001～006, LA+008 FA+201、 FA+202	G444	
	電磁弁	W503, W504	A422	
	トランスマッタラック	LA+001～006, LA+008 FA+201、 FA+202	G444	
	主制御盤	No. 1～5	G441	
	高圧受電盤（第6変電所）	DX	W461	
	低压配電盤（第6変電所）	DY	W461	
	動力分電盤	HM-1, HM-2	G355	

系統等		閉じ込め機能 及び崩壊熱除去機能を有する施設		機器番号	設置場所	
		ケーブル				
崩壊熱除去機能	設備・ 系統等	一次系冷却水系統及び機器	熱交換器	H314, H315～H364, H365	G341～G352	
			一次系の送水ポンプ	P3161, P3162～P3661, P3662	G341～G352	
			一次系の予備循環ポンプ	P3061、P3062	G353	
			ガンマポット	V3191, V3192～V3691, V3692	G341～G352	
	電気・ 計装制御等	二次系冷却水系統及び機器	二次系の送水ポンプ	P8160～P8163	屋上	
			冷却塔	H81, H82, H83	屋上	
			浄水ポンプ	P761、P762	屋上	
			浄水貯槽	V76	屋上	
事故対処設備		主制御盤	No. 1～4	G441		
		高圧受電盤（第6変電所）	DX	W461		
		低圧配電盤（第6変電所）	DY	W461		
		動力分電盤	HM-1, HM-2	G355		
		ケーブル				
		緊急放出系	水封槽	V41、V42	R007	
			緊急放出系フィルタ	F480	A421	
		電源供給系	緊急電源接続盤		G449	


第2表 火災防護対象機器の設置区画（ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟）

系統等	閉じ込め機能 及び崩壊熱除去機能を有する施設	機器番号	設置場所	
高放射性廃液を閉じ込める機能	高放射性廃液を内蔵する系統及び機器	受入槽	G11V10	R001
		回収液槽	G11V20	R001
		水封槽	G11V30	R001
		濃縮器	G12E10	R001
		濃縮液槽	G12V12	R001
		濃縮液供給槽	G12V14	R001
		気液分離器	G12D1442	R001
		溶融炉	G21ME10	R001
		ポンプ	G11P1021	R001
		ドリップトレイ (固化セル)	G04U001	R001
高放射性廃液を閉じ込める機能	高放射性廃液を内蔵する系統及び機器を設置するセル	固化セル	R001	-
	溶融ガラスを閉じ込む機能	A台車	G51M118A	R001
高放射性廃液を閉じ込める機能	槽類換気系統及び機器	冷却器	G11H11, G11H21 G12H13, G41H20 G41H22, G41H30 G41H32	R001
		冷却器	G41H70, G41H93	A011
		凝縮器	G12H11	R001
		デミスター	G12D1141, G41D23 G41D33, G41D43	R001
		スクラッパ	G41T10	R001
		ベンチュリスクラッパ	G41T11	R001
		吸収塔	G41T21	R001
		洗净塔	G41T31	R001
		加熱器	G41H24, G41H34 G41H44	R001
		加熱器	G41H80, G41H81 G41H84, G41H85	A012
		ルテニウム吸着塔	G41T25, G41T35 G41T45	R001, A012

系統等	閉じ込め機能 及び崩壊熱除去機能を有する施設	機器番号	設置場所	
高放射性廃液を閉じ込める機能	セル換気系統及び機器	G41T82, G41T83,		
		よう素吸着塔	G41T86, G41T87 A012	
		フィルタ	G41F26, G41F36 R001	
			G41F46, G41F27 R001	
			G41F37, G41F47 R001	
			G41F88, G41F89 A012	
		排風機	G41K50, G41K51 A011	
			G41K60, G41K61	
			G41K90, G41K91	
			G41K92	
		フィルタ	G07F80. 1～F80. 10 A211	
			G07F81. 1～F81. 10 A211	
			G07F82. 1～F82. 4 A211	
			G07F83. 1, G07F83. 2 A211	
			G07F84. 1～G07F84. 4 A211	
			G07F86, G07F87 A018	
			G07F88, G07F89 A012	
			G07F90 A211	
		排風機	G07F91, G07F93 A110	
			G07F92 R103	
		第二付属排気筒	G07K50, G07K51 A311	
			G07K52, G07K54	
	設備・系統		G07K55, G07K56	
			G07K57, G07K58	
			G07K59	
	セル冷却系統・冷却水系統及び機器			
		インセルクーラー R001		
		冷凍機 W362		
		冷却器 A022		
		ポンプ A022		
	電気・計装制御等	膨張水槽	G84V31, G84V41 A211	
		スチームジェット	G04J0011, G04J0012 R001	
			G04J0013, G04J0014	
		安全保護回路	G43PP+001. 7 A011	
		セル内ドリップトレイ液面上限警報	G04LA+001a, G04LA+001b A024	
		トランスマッタラック	TR21 A024	
			TR11. 1, TR11. 2 A025	
			TR12. 1, TR12. 2 A024	
			TR12. 3, TR12. 4 A024	
		工程制御盤	TR43. 2 A024	
			DC G240	
		工程監視盤(1)～(3)	CP G240	

系統等	閉じ込め機能 及び崩壊熱除去機能を有する施設		機器番号	設置場所	
高放射性廃液を閉じ込める機能	変換器盤	TX1, TX2	G241		
	計装設備分電盤	DP6 DP8	W363 G142		
	重要系動力分電盤	VFP1	A018		
	一般系動力分電盤	VFP2 VFP3	A028 W362		
	電磁弁分電盤	SP2	G142		
電気・計装制御等	高压受電盤（第11変電所）		W260, W261		
	低压動力配電盤（第11変電所）		W260, W261		
	無停電電源装置		W363		
	低压照明配電盤（第11変電所）		W260, W261		
	直流電源装置（第11変電所）		W260, W261		
	ガラス固化体取扱設備操作盤	LP22.1	G240		
	重量計盤	LP22.3, LP22.3-1	A018		
	流加ノズル加熱停止回路	G21P0-10.5	A018		
	A台車の定位置操作装置	G51Z0+118.1, Z0+118.2	A018		
	A台車の重量上限操作装置	G51W0+118	A018		
	換気用動力分電盤	VFV1	A311		
	純水貯槽	G85V20	W360		
	ポンプ（純水設備）	G85P21, G85P22	W360		
崩壊熱除去機能	設備・系統	冷却水（重 要系）系統 及び機器	冷却器	G83H30, G83H40	A022
			ポンプ	G83P12, G83P22 G83P32, G83P42	屋上 A022
			冷却塔	G83H10, G83H20	屋上
			膨張水槽	G83V11, G83V21 G83V31, G83V41	屋上 A211
崩壊熱除去機能	電気・計装制御等	高压受電盤（第11変電所）		W260, W261	
		低压動力配電盤（第11変電所）		W260, W261	
		無停電電源装置		W363	
		低压照明配電盤（第11変電所）		W260, W261	
		直流電源装置（第11変電所）		W260, W261	
		重要系動力分電盤	VFP1	A018	
		一般系動力分電盤	VFP2 VFP3	A028 W362	
		工程制御盤	DC	G240	

系統等	閉じ込め機能 及び崩壊熱除去機能を有する施設	機器番号	設置場所
	操作盤	LP22. 1	G240
	現場制御盤	LP22. 3, LP22. 3-1	A018
	電磁弁分電盤 (2)	SP2	G142
	工程監視盤 (1) ~ (3)	CP	G240
	計装設備分電盤	DP6 DP8	W363 G142
事故 対 処 設 備	固化セル 換気系	排風機	G43K35, G43K36
		フィルタ	G43F30, G43F31 G43F32 G43F33, G43F34
	電源供給 系	緊急電源接続盤	A221

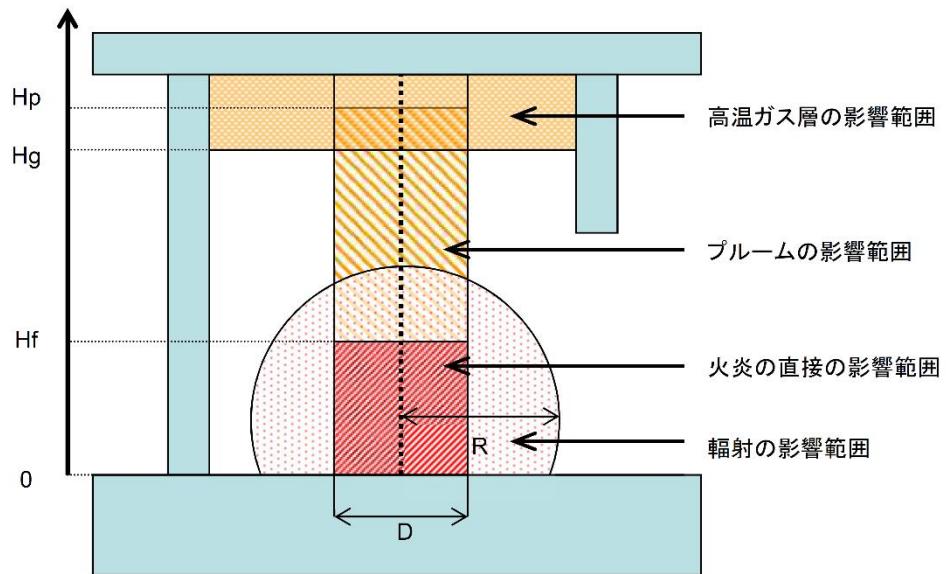

Hf : 火炎の高さ

Hp : プルームの損傷範囲の高さ

Hg : 高温ガス層の損傷範囲の高さ

R : 輻射の損傷範囲の高さ

D : 火炎の直径

- * プルームの損傷範囲内、高温ガス層の影響範囲内の温度は、いずれもターゲットの損傷温度以上である。
- * 輻射の影響範囲内では輻射熱流束がターゲットの損傷熱流束以上である。

第2図 火災影響評価範囲（ZOI）の評価モデルの概念図

（「内部火災影響評価ガイド」　抜粋）

別表-1 火災区画特性表

火災区画	A021 & A023				
1 火災区画の説明					
火災区画名称	地下保守区域及びポンプ室				
建屋名	高放射性廃液貯蔵場				
火災区域名	A021 & A023				
床面積 [m ²]	22.7				
燃焼率 [kJ/m ² /h]	908,095				
2 火災区画の火災シナリオの説明					
火災による安全機能への影響はない。					
3 火災区画の火災ハザード(火災源)					
可燃性物質	可燃物量 [L or 基 or kg]	単位熱量 [kJ/L or kJ/基 or kJ/kg]	発熱量 [kJ]	火災荷重 [kJ/m ²]	等価時間 [h]
潤滑油	0.4	43,171	17,268	—	—
紙	3	1,551,000	4,653,000	—	—
ケーブル	一式	25,568	23,343,946	—	—
	合計		28,014,214	1,234,106	1.36
4 火災区画にある防火設備					
火災検知の手段	主要な消火設備	消火方法	消火設備のバックアップ	耐火壁の耐火時間 [h]	3
5 火災区画に隣接する火災区画と火災の伝播					
隣接する火災区画	火災伝搬経路	耐火壁の耐火時間 [h]	火災区画の消火方法	伝搬先の消火方法	
R011	壁	3	手動	手動	
R006	壁	3	手動	手動	
R003	壁	3	手動	手動	
A022	防火扉	3	手動	手動	
R010	壁	3	手動	手動	
A124	防火扉	3	手動	手動	
6 火災により影響を受ける機器					
機器名	機器タイプ	機器ID	安全機能		
7 火災により影響を受けるケーブルと関連設備					
ケーブルの種類	ケーブルレイ	ケーブル番号	機器番号	機器名称	安全機能
8 火災により安全機能を損なう機器					
安全機能	機器ID	機器名称			
9 火災区画にある火災源機器数					
火災源	機器数				
地下浸透ポンプ(P561)	1				
地下浸透ポンプ(P562)	1				
サンプリングユニット(β-1)	1				
ケーブル	一式				

分離精製工場(MP)等のその他外部事象に関する評価について

令和3年3月18日
再処理廃止措置技術開発センター

1. 概要

高放射性廃液貯蔵場(HAW), ガラス固化技術開発施設(TVF) ガラス固化技術開発管理棟及びそれらに関連する施設以外の分離精製工場(MP)等の施設(以下「分離精製工場(MP)等」という。)については、設計地震動及び設計津波に対し、有意に放射性物質を建家外に流出させないことを基本とした措置を講ずることとしている。地震・津波と比較し施設への影響は小さいと想定されるが、その他の外部事象についても同様の方針で評価を実施しており、評価結果の概要を以下に示す。

2. 評価結果の概要

1) 竜巻

①荷重に対する建家の構造健全性

風圧力及び気圧差の荷重並びに設計飛来物(鋼製材:長さ4.2m×幅0.3m×高さ0.2m, 135kg)による衝撃荷重と各階の建家保有水平耐力の比較により評価を行い、放射性物質を貯蔵するセル等が維持されることを確認している。ウラン貯蔵所(U03)の屋根について風圧力の荷重等が保有水平耐力を上回ったが、容器は堅牢であり、バードケージ内に収納していることから建家外への有意な放射性物質の放出はない。

②設計飛来物に対する建家の構造健全性の検討

セル等の壁・天井は、設計飛来物によるコンクリートの貫通限界厚さ(水平方向:269mm, 鉛直方向:191mm)以上であること、または、建家の外壁等の厚さを考慮し、設計飛来物がコンクリートを貫通することはないことを確認している。

一部、コンクリートの貫通限界厚さ以下の場所に保管等され、損傷の可能性が否定できないものとして、第一低放射性固体廃棄物貯蔵場(1LASWS)等の低放射性固体廃棄物容器、ウラン貯蔵所(U03)及び分離精製工場(MP)の三酸化ウラン容器、分析所(CB)のグローブボックスの一部があるが、人が立入りできる区域であることから修復や養生等の対応が可能である。また、コンクリートの裏面剥離による貯槽の損傷を想定した場合においても、壁は貫通せず、建家内は負圧である。このため建家外への有意な放射性物質の放出はない。

2) 火山

屋根の許容堆積荷重と降下火碎物が堆積した場合の荷重との比較により評価を行った。降下火碎物が堆積した場合の荷重については、東海第二原子力発電所における敷地周辺の地質調査から赤城鹿沼テフラの分布状況が敷地及び敷地近傍での最大の層厚が20cmであること、降下火碎物シミュレーションの不確かさを考慮した場合の最大の層厚が約20cmであること、降下火碎物の分布事例による検討結果の層厚が最大で約23cmであることから、現実的な評価として層厚は23cm、湿潤密度は1.5g/cm³とした(なお、HAW・TVFについては、地質調査での敷地周辺30kmの範囲の最大45cm等から保守的に設定した

設計上考慮する降下火碎物の層厚 50 cm で評価)。

屋根の許容堆積荷重は降下火碎物が堆積した場合の荷重を上回っていること、屋根の許容堆積荷重が十分でない一部の施設については、屋根の直下に損傷が想定される放射性物質を貯蔵する機器等がないことから、建家外への有意な放射性物質の放出はない。

3) 外部火災

以下の外部火災に対し、各建家の外壁は維持されることから建家外への有意な放射性物質の放出はない。

① 森林火災

HAW・TVF の森林火災影響評価の結果から、再処理施設敷地境界付近の施設の危険距離(コンクリート外壁の温度が 200°C となる距離)を算出し、各施設と森林の離隔距離との比較により評価した。危険距離 6 m に対し、各施設と森林の離隔距離は 7 m 程度確保できることを確認している。

② 近隣工場

HAW・TVF の評価で、各石油類貯蔵施設の危険距離が離隔距離を十分下回っていることを確認している。

③ 屋外貯蔵施設

HAW・TVF の評価で算出された各屋外貯蔵施設の危険距離と各施設の離隔距離の比較により評価を行い、離隔距離が確保されていることを確認している。一部、離隔距離が不足する施設のうち、低放射性濃縮廃液貯蔵施設 (LWSF) については対象の屋外貯蔵施設 (LWTF 用灯油タンク) が HAW・TVF の防火帯の設置に伴い移動予定であること、第三低放射性廃液蒸発処理施設 (Z) 及び焼却施設 (IF) についてはコンクリート外壁の温度は約 260°C であり、火災後の残存強度を確保する場合の限界とされる 450°C を十分下回ることを確認している。

④ 航空機落下

建家毎に航空機落下確率 10^{-7} (回／年) に相当する面積から離隔距離を評価した。危険距離 15 m (自衛隊機または米軍機：基地-訓練空域間往復時) に対し、標的面積が大きく離隔距離の短い MP においても約 54 m であり、離隔距離が確保されていることを確認している。

3. まとめ

分離精製工場 (MP) 等について、地震・津波以外の外部事象の影響評価を実施した結果、一部対策 (外部火災に係る LWTF 用灯油タンクの移動) の実施により、施設内で保有する放射性物質は機器・セル等・建家のいずれかで保持され、建家外への有意な放出のないことを確認した。

以上

防火帯の設置工事について (再処理施設に関する設計及び工事の計画)

【概要】

○令和2年8月7日及び令和2年10月30日に申請した「再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書」(それぞれ、令和2年9月25日及び令和3年1月14日に認可)において示した計画に従い、高放射性廃液貯蔵場(HAW)、ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟及び第二付属排気筒を外部からの衝撃(森林火災)による損傷から防護するため、防火帯を設置することから、本工事の概要について示す。

令和3年3月18日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

防火帯設置工事の概要

1. 概要

令和2年8月7日に申請した「再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書」（令和2年9月25日認可）の別添6-1-4-8「高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の森林火災影響評価に関する説明書」及び令和2年10月30日に申請した「再処理施設 廃止措置計画変更認可申請書」（令和3年1月14日認可）の別紙6-1-4-8-6-2「防火帯の詳細と防火帯内の施設の防火について」において示した計画に従い、防火帯を設置する。

2. 設計

2.1 設計条件

防火帯とは、防護対象設備への外部火災の延焼被害を食い止めるために防護対象設備を囲むように設けられる、可燃物のない帶状の区域であり、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）のうち、森林火災の防護対象施設への延焼防止のために設置する。

防護対象施設は、高放射性廃液貯蔵場（HAW）、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟、第二付属排気筒とする。また、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟における高放射性廃液の蒸発乾固の発生を防止するため、必要な事故対処設備を防火帯の内側に配備する。

2.2 設計仕様

防火帯を設定する位置を図-1に示す。防火帯は、防火带上に可燃物が無く、防護対象施設を取り囲むように帶状に設定する。また、防火帶外縁から外側の植生状況に応じて必要防火帯幅を確保するとともに、防護対象施設と防火帶外縁までの距離が危険距離以上となるように離隔距離を確保する。

- a. 防火帯は防護する建家周囲を切れ目なく囲む帶状の区域とすること。
- b. 以下の必要防火帯幅以上を確保すること。

- 風上（防火帶外縁方向）に樹木がある場合 : 21 m
(防火帶の南側及び南西隅部)

- 風上（防火帶外縁方向）に樹木がない場合 : 9 m
(上記以外)

- c. 高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の外壁と防火帶外縁の距離は、以下の危険距離（防護する建家外壁と火炎の離隔距離として最低限必要な距離）以上を確保すること。

高放射性廃液貯蔵場 (HAW)	: 14 m
ガラス固化技術開発施設 (TVF) ガラス固化技術開発棟	: 13 m
第二付属排気筒	: 19 m

3. 工事の方法

工事のフローを図-2に、工事の工程を表-1に示す。工事の工程については、防火帯の設置工事範囲に事故対処設備配備場所地盤補強工事及び津波漂流物防護柵の設置工事が含まれるため、これらの工事の完了に合わせて令和5年3月までに実施する。

3.1 工事の方法及び手順

既設の舗装道路を防火帯として設定する。防火帯とする道路上及び近傍に街路樹等がある場合は伐採する。舗装の範囲が必要な防火帯幅に満たない箇所においては、道路周辺の未舗装箇所にモルタル吹付又はアスファルト舗装を行い、草木の育成を防止してメンテナンスフリーとする。防火帯予定範囲に存在する既設の可燃物（屋外タンク貯蔵所1基、自転車置場、喫煙所）は撤去する。

上記の様に設定した防火帯が識別可能なように、防火带上に標識の設置又はマーキングを行う。

3.2 検査

(1) 外観検査

- ・防火帯が、防護対象施設を取り囲むように帶状に設定されていることを確認する。
- ・防火帯として区画され標識されていることを確認する。
- ・防火带上には可燃物が無いこと、アスファルト舗装やモルタル吹付により不燃帯化していることを確認する。

(2) 寸法検査

- ・防火帯幅が必要防火帯幅以上確保されていることを確認する。
- ・防護対象施設から防火帶外縁までの最短距離がそれぞれの施設における危険距離を上回っていることを確認する。




図-1 防火帯の位置

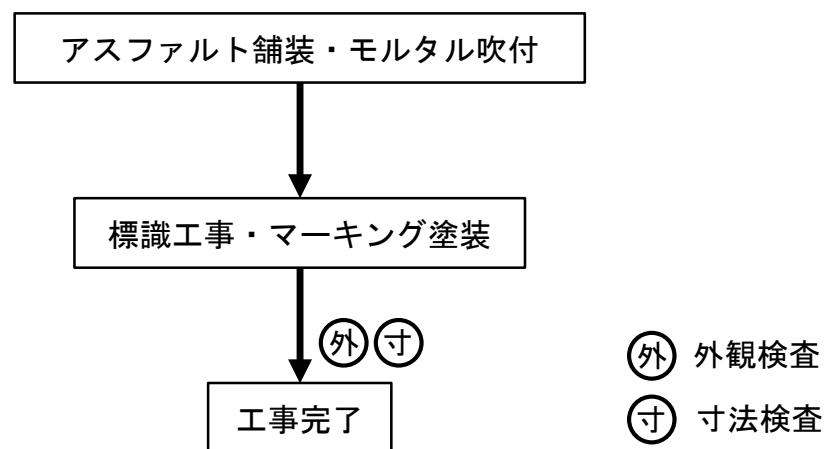


図-2 防火帯の設置に係る工事フロー

表-1 防火帯の設置に係る工事工程表

	令和4年度												備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
防火帯 設置 工事													
工事(※)													

※ 工事工程は他の安全対策工事との調整に基づき変更する可能性がある。

令和 3 年 2 月 10 日申請の廃止措置計画変更認可申請書の技術的内容に関する質問への回答

(質問)

令和 3 年 2 月 10 日に申請した廃止措置計画変更認可申請のうち、別冊 1-24 「再処理施設に関する設計及び工事の計画（津波漂流物防護柵の設置工事）」の別添・2 「津波漂流物防護柵の耐震及び耐津波に係る計算書」に示された、支柱及び基礎杭に地震力が作用した場合の評価における許容応力度（引張・圧縮 277.5 N/mm^2 、せん断 157.5 N/mm^2 ）の根拠について説明すること。

(回答)

漂流物防護柵の支柱及び基礎杭に使用している鋼種は SKK490 であり、耐震設計では設計地震力による荷重が作用した場合においても支柱及び基礎杭に発生する応力が弾性範囲に収まるように設計している。

設計で用いた許容応力度引張・圧縮 277.5 N/mm^2 、せん断 157.5 N/mm^2 ）は表-1、表-2 に示す道路橋示方書・同解説（日本道路協会）に基づき設定したものである。表-1 の許容応力度は降伏点の下限値である 315 N/mm^2 を安全率 1.7 で割った値（せん断に対してはさらに $\sqrt{3}$ で割る）である。設計で用いる鋼材の許容応力度に対しては、同示方書に従い、作用する荷重の組合せに応じた割増係数を乗じて求めている。すなわち、

$$\text{引張・圧縮} : 185 \text{ N/mm}^2 \times 1.5 = 277.5 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{せん断} : 105 \text{ N/mm}^2 \times 1.5 = 157.5 \text{ N/mm}^2$$

表-1

表-4.4.1 構造用鋼材の許容応力度 (N/mm^2)

区分	応力 度の 種類	鋼材記号			
		SS 400	SM 490	SM 490Y	SM 570
	SM 400				
	SMA 400W	SKK 490			
	SKK 400				
	SKY 400	SKY 490			
母材部	引張	140	185	210	255
	圧縮	140	185	210	255
	せん断	80	105	120	145
溶接部	全断面溶込みグルーブ溶接	引張	140	185	210
		圧縮	140	185	210
		せん断	80	105	120
溶接部	すみ肉溶接、部分溶込みグルーブ溶接	せん断			
現場溶接部	引張				
	圧縮				
	せん断				

注) SS400 は溶接構造に用いてはならない。

表-2

表-4.1.1 許容応力度の割増係数

荷重の組合せ	割増係数	
	鉄筋コンクリート構造	無筋コンクリート構造
1) 主荷重(P) + 主荷重に相当する特殊荷重(PP)	1.00	1.00
2) 主荷重(P) + 主荷重に相当する特殊荷重(PP) + 温度変化の影響(T)	1.15	1.15
3) 主荷重(P) + 主荷重に相当する特殊荷重(PP) + 風荷重(W)	1.25	1.25
4) 主荷重(P) + 主荷重に相当する特殊荷重(PP) + 温度変化の影響(T) + 風荷重(W)	1.35	1.35
5) 主荷重(P) + 主荷重に相当する特殊荷重(PP) + 制動荷重(BK)	1.25	1.25
6) 主荷重(P) + 主荷重に相当する特殊荷重(PP) + 衝突荷重(CO)	1.50	1.70
7) 活荷重及び衝撃以外の主荷重 + 地震の影響(EQ)	1.50	1.50
8) 施工時荷重(ER)の組合せ	完成後の応力度が著しく低くなる場合 完成後の応力度が許容応力度と同程度になる場合	
	1.50	1.50
	1.25	1.25

(出典) 「道路橋示方書・同解説」(日本道路協会、平成 24 年 3 月)

東海再処理施設の安全対策に係る面談スケジュール(案)

令和3年3月18日
再処理廃止措置技術開発センター

面談項目 (下線 : 次回変更申請案件 青字 : 監視チーム会合コメント対応)		令和3年							
		2月				3月			
		1~5	~12	~19	~26	1~5	~12	~19	~26
安全対策									
地震による損傷の防止	○TVF 設備耐震補強工事 -設計及び工事の計画							▼11	
津波による損傷の防止	○TVF 一部外壁補強工事 -設計及び工事の計画 ○引き波による漂流物侵入防止対策 -設計及び工事の計画							▼5	▽23
事故対処	○事故対処設備配備場所地盤補強工事 -設計及び工事の計画 ○審査ガイドとの適合性				▼19				
外部からの衝撃による損傷の防止	竜巻	○TVF 建家の竜巻対策工事 -設計及び工事の計画						▼11	
	火山								
	外部火災	○外部火災対策工事(防火帯の設置) -設計及び工事の計画							▽18

▽面談、△監視チーム会合

面談項目 (下線 : 次回変更申請案件 青字 : 監視チーム会合コメント)		令和3年							
		2月				3月			
		1~5	~12	~19	~26	1~5	~12	~19	~26
内部火災	○火災影響評価 ○防護対策の検討 ○TVF 内部火災対策工事 -設計及び工事の計画	▼4		▼18	▼25		▼11	▼18	
溢水	○溢水影響評価 ○溢水源の特定と対策の検討 ○TVF 溢水対策工事 -設計及び工事の計画			▼18	▼25	▼2	▼5	◆9	▼23
制御室	○その他火災の影響評価 ○パラメータ監視設備工事 -設計及び工事の計画								▼23
その他施設の安全対策	○その他施設の津波防護 -津波流入経路、廃棄物等流出経路に係る各建家のウォーターダウン -放射性物質の流出の恐れのある施設に関する詳細評価 -廃棄物等の建家外流出のおそれに対する対応方針 -対策の内容、対策の評価	▼4		▼19	▼25	▼2	▼5	◆9	▼18 ▼23
その他									
廃止措置計画の既変更申請案件の補正	○TVF 保管能力増強 ○LWTF のセメント固化設備及び硝酸根分解設備の設置								▼23
保安規定変更申請									
その他設計及び工事の計画	○TVF3 号溶融炉の製作 ○ガラス固化技術開発施設(TVF)の槽類 換気系排風機の一部更新			▼18					▼23
その他	○TVFの状況				▼25	▼2	▼5	◆9	

▽面談、◇監視チーム会合