

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添1-042-01 改01(比)
提出年月日	2022年3月24日

先行審査プラントの記載との比較表

(VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する
説明書)

2022年3月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

<u>実線</u>	・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）
<u>波線</u>	・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■	・前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。

相違No.	相違理由
①	島根 2号機は、VI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に記載
②	炉心の形状等が異なる

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p><u>VI-1-2-2</u> 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書</p>	

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要 1 2. 基本方針 1 3. 脆性破壊防止に対する設計 2 4. 評価対象と評価方法 2 5. 記号の説明 5 6. 最低使用温度に基づく評価 6 6.1 評価箇所 6 6.2 最低使用温度 6 7. 関連温度に基づく評価 7 7.1 評価箇所 7 7.2 関連温度の要求値 7 7.3 応力拡大係数の計算 7 7.3.1 最大仮想欠陥 7 7.3.2 応力拡大係数の計算 7 7.4 中性子照射による関連温度の移行量 8 7.5 計算結果 9 7.5.1 応力拡大係数の計算結果 9 7.5.2 関連温度の要求値の計算結果 9 8. 上部棚吸収エネルギーの評価 10 8.1 評価箇所 10 8.2 上部棚吸収エネルギーの評価方法 10 8.3 上部棚吸収エネルギーの計算 10 8.3.1 上部棚吸収エネルギー減少率の推定 10 8.3.2 上部棚吸収エネルギー調整値の算出 11 8.4 上部棚吸収エネルギーの評価結果 11 9. 結論 12 付録1 中性子照射による関連温度移行量 26 </p> <p>・資料構成の相違 【柏崎7】 島根2号機は、VI-5 「計算機プログラム(解 析コード)の概要」に記 載 (以下、①の相違)</p>	

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>図表目次</p> <p>図6-1 破壊靶性評価箇所 13 図7-1 最大仮想欠陥形状 14</p> <p>表4-1 重大事故シーケンスの影響確認 15 表6-1 最低使用温度に基づく評価箇所 18 表7-1 関連温度の評価箇所 19 表7-2 原子炉圧力容器の40定格負荷相当年数の運転期間中の 中性子束及び中性子照射量 21 表7-3 応力拡大係数及び関連温度の要求値の計算結果 22 表8-1 国内USE予測式の適用範囲及び評価対象の諸元 24 表8-2 上部棚吸収エネルギーの評価結果 25</p>	

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
	<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。) 第14条第2項及び第54条第1項第1号並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(以下「解釈」という。)に基づき、設計基準対象施設としての原子炉圧力容器の破壊靱性及び想定される重大事故等が発生した場合に、原子炉圧力容器が重大事故等時に対処するために流路としての機能を有効に発揮できることを確認するため、破壊靱性に対する評価について説明するものである。あわせて、技術基準規則第17条第1項第1号及び第55条第1項第2号並びにそれらの解釈に対して、原子炉圧力容器の材料が適切であることを説明する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎 7】 	
	<p>今回、設計基準対象施設としての原子炉圧力容器の材料については、昭和60年12月25日付け60資庁第11431号にて認可された工事計画から変更はないが、各供用状態及び試験状態の脆性破壊に対する評価結果に影響を及ぼす脆化予測法が改定されたため、改めて設計基準対象施設としての原子炉圧力容器の破壊靱性に対する評価について説明する。また、重大事故等対処設備としての原子炉圧力容器の破壊靱性に対する評価について説明する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎 7】 ・適用規格の相違 【東海第二】 <p>島根2号機は、建設時に、脆性破壊に対する詳細な評価手法が規定されており、当該評価手法(脆化予測法)が改定され、より高精度になったため、改めて評価結果を説明している</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎 7】 	

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2. 基本方針</p> <p>原子炉圧力容器に使用する材料は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において使用される圧力、温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な破壊靭性を有する設計とする。</p> <p>原子炉圧力容器に使用する材料は、中性子照射の影響を考慮し適切な破壊靭性を維持できるよう、保安規定に監視試験片の評価結果に基づき原子炉冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定することを定めて、原子炉圧力容器の脆性破壊を防止するよう管理する。</p> <p>原子炉圧力容器に使用する材料は、重大事故等時における温度、圧力及び荷重に対して適切な破壊靭性を有する設計とし、かつ、重大事故等時における温度、放射線、荷重その他の使用条件において重大事故等時に対処するために流路としての機能を有效地に發揮することができる設計とする。</p> <p>原子炉圧力容器の脆性破壊防止以外の温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して健全性を維持することについては、VI-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に示している。</p> <p>原子炉圧力容器の材料に対して施設時の評価として、中性子照射が及ぼす影響を評価することから、評価時期については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の32に、発電用原子炉の運転できる期間が40年と定められていることを考慮し、40定格負荷相当年数を想定して、評価を実施する。</p> <p>なお、原子炉圧力容器の炉心領域部の中性子照射による影響評価については、監視試験片によって計画的に評価を行うとともに、施設後40定格負荷相当年数の運転期間後以降の評価については、高経年化対策として実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎 7】 ・炉型の相違 【柏崎 7】 ・炉型の相違 【柏崎 7】 ・炉型の相違 【柏崎 7】 ・炉型の相違 【柏崎 7】
		<p>3. 脆性破壊防止に対する設計</p> <p>技術基準規則第17条を踏まえ、原子炉圧力容器に使用する材料は、強度と靭性に優れる低合金鋼の鋼板及び鍛鋼品で構成し、原子炉冷却材と接触する原子炉圧力容器内面部分はステンレス鋼及び高ニッケル合金で内張りし、耐食性を向上させた設計とする。原子炉圧力容器は脆性破壊防止の観点から、原子炉冷却材の最低温度を設定し、適切な温度で使用する。また、中性子照射脆化が予想される材料に関しては、材料中のCu及びNi含有量が多いほど</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎 7】 ・炉型の相違 【柏崎 7】 ・管理項目の相違

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>ど中性子照射脆化に与える影響が大きいことから、材料調達時に各元素の含有量を管理する。</p> <p>また、技術基準規則第55条を踏まえ、重大事故等対処設備としての原子炉圧力容器の材料は、重大事故等時の原子炉圧力容器の使用温度が崩壊熱による原子炉冷却材の加熱により設計基準対象施設としての最低使用温度を下回らず、想定される使用条件に対して適切な破壊靭性を有する設計とする。</p> <p>4. 評価対象と評価方法</p> <p>原子炉圧力容器に使用する材料は、発電用原子力設備規格（設計・建設規格 J S M E S N C 1 -2005(2007年追補版含む。)）（日本機械学会）（以下「設計・建設規格」という。）に基づいて、評価対象となる材料を抽出する。評価対象となる材料は、原子炉圧力容器を構成する材料のうち、耐圧部を構成する材料であり、かつ、設計・建設規格 PVB-2311に示される脆性破壊が生じにくい板厚、断面積、外径及び指定材料等の条件により、破壊靭性試験が必要となる材料をすべて抽出し、評価を行う。この抽出により、最低使用温度に対して<u>スタッドボルト及び閉止フランジ用ボルト</u>、関連温度に対して耐圧部を構成する材料、上部棚吸収エネルギーに対して炉心領域材料が評価対象となる。</p> <p>技術基準規則第14条及び第54条への適合性を確認するため、技術基準規則第14条の解釈に示される原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法 JEAC4206-2007（日本電気協会）（以下「JEAC4206」という。）、原子炉構造材の監視試験方法 JEAC4201-2007（日本電気協会）、原子炉構造材の監視試験方法 JEAC4201-2007[2010年追補版]（日本電気協会）及び原子炉構造材の監視試験方法 JEAC4201-2007[2013年追補版]（日本電気協会）（以下「JEAC4201」という。）の手法を用いて、原子炉圧力容器の脆性破壊に対する評価を行う。</p> <p>JEAC4206 第2章 クラス1機器の規定により、破壊靭性試験を行う場合に必要とされる試験条件、すなわち最低使用温度を明確にすること、並びに関連温度の要求値及びJEAC4201の規定により、上部棚吸収エネルギーが供用期間中の破壊靭性の要求を満足することを示す。また、重大事故等が発生した場合に、原子炉圧力容器が重大事故等時に対処するために流路と</p>	<p>【東海第二】</p> <p>温度変化率は熱サイクル疲労の観点での管理項目であることから、島根2号機は、最低温度により脆性破壊防止に対する管理を実施している</p> <p>・炉型の相違 【柏崎7】</p> <p>・炉型の相違 【柏崎7】</p> <p>・評価箇所の相違 【東海第二、柏崎7】</p> <p>島根2号機は、予備ノズルの閉止フランジ用ボルトについて、最低使用温度に基づく評価を実施している</p> <p>・炉型の相違 【柏崎7】</p>

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>しての機能を有効に発揮できることを示す。</p> <p>破壊靱性の評価は、JEAC4206のFB-2000で規定されるように、最低使用温度以下の衝撃試験結果を判定基準と対比し評価する方法、JEAC4206のFB-4000並びに附属書A及び附属書Fで規定されるように、応力拡大係数と運転状態における材料の温度より求められる関連温度を用いて評価する方法、また、JEAC4201のSA-3440で規定されるように、高温時における靱性を示す上部棚吸収エネルギーの減少率を予測し、設計寿命末期における上部棚吸収エネルギーを評価する方法に区分される。</p> <p>したがって、原子炉圧力容器の材料で破壊靱性試験を要求される箇所に対し、最低使用温度を基準とする評価箇所と関連温度を基準とする評価箇所を区別して評価を行い、加えて炉心領域材料について上部棚吸収エネルギーの評価を行う。なお、関連温度を用いての評価は、供用期間中の耐圧・漏えい試験及び供用状態A及びB（耐圧・漏えい試験を除く）の運転条件において、原子炉圧力容器の材料の脆性破壊防止の観点で破壊靱性上最も厳しい運転条件が、低温高圧の運転管理となる耐圧・漏えい試験時であるため、供用状態A及びBの評価は耐圧・漏えい試験での評価で代表する。</p> <p>供用状態C及び供用状態Dについては、JEAC4206の解説-附属書A-3120より、健全性評価上最も問題となる事象はPTS事象^{*1}である。沸騰水型原子炉圧力容器では相当運転期間での中性子照射量が低いこと、炉圧は蒸気温度の低下に伴い低下することからPTS事象は発生しない。そのため、供用状態C及び供用状態Dにおいては脆性破壊に対して厳しくなる事象はなく、<u>供用状態A及びBの評価と同様に、耐圧・漏えい試験時に対する評価</u>で代表される。</p> <p>また、重大事故等時について炉心損傷防止対策の有効性評価における重大事故シーケンス及び格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスを表4-1に示す。表4-1より重大事故等時の温度・圧力条件は従来想定されている設計基準事象に包絡される。このことから、原子炉圧力容器の重大事故等対処設備としての破壊靱性に対する評価は、7章に示す設計基準事象における評価で代表できる。</p> <p>具体的な破壊靱性の評価方法は、原子炉圧力容器の耐圧部材料に使用される低合金鋼がフェライト鋼であり、脆性破壊が懸念される材料であることから、評価においては破壊力学を適用する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎7】
			<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎7】
			<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎7】

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>破壊力学では、欠陥の先端近傍の応力場の強さを応力拡大係数で表し、応力拡大係数が破壊靱性を超えると破壊すると判断する。原子炉圧力容器の材料の評価に当たっては、保守的に欠陥が存在するものと仮定し、欠陥の先端に生じる欠陥の進展力（応力拡大係数）を、供用期間中に想定される圧力・温度条件等から算出する。破壊靱性については、落重試験及び衝撃試験から得られる関連温度（R T NDT）及び金属温度と関数の関係にあることから、関連温度を用いて各温度の破壊靱性を算出する。</p> <p>また、経年劣化事象により破壊靱性の低下が懸念される部位については、供用期間中における劣化を考慮した評価を行う。軽水炉における材料の破壊靱性の低下を伴う劣化事象としては、熱時効と中性子照射脆化が挙げられる。熱時効については、原子炉圧力容器の材料である低合金鋼に対する影響を、財団法人発電設備技術検査協会の研究^{*2}において検証されており、有意な劣化事象ではない。一方、中性子照射脆化については、J E A C 4 2 0 1において監視試験の対象となる中性子照射量 10^{17}n/cm^2 ($E > 1 \text{MeV}$) 以上となる炉心領域が含まれるため、考慮が必要である。</p> <p>中性子照射脆化は、中性子照射量及び材料の化学成分 (Cu, Ni, P) に依存し、中性子照射量及びこれら化学成分の含有量が多いほど脆化は大きい傾向にある。原子炉圧力容器を構成する各部位の材料については、板材と鍛造材の違いはあるものの、すべて低合金鋼を使用しており、化学成分に有意な差はない。一方、供用期間中に原子炉圧力容器の材料が受ける中性子照射量については、炉心領域のうち、炉心の有効高さを直接囲む<u>円筒孔 3 及び円筒孔 4</u> の内表面が最も多く、$2.8 \times 10^{18} \text{n/cm}^2$ ($E > 1 \text{MeV}$) 程度であるのに対し、それ以外の部位では $5 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ ($E > 1 \text{MeV}$) 程度以下であり、円筒孔 3 及び円筒孔 4 とそれ以外の部位では 5 倍以上の差がある。したがって、中性子照射脆化を考慮した破壊靱性の評価は、当該事象が懸念される円筒孔 3 及び円筒孔 4 について実施する。</p> <p>なお、円筒孔 3 及び円筒孔 4 の溶接部は母材と同等以上の靱性を持つことを確認した施工法を用いて溶接を行うため、評価においては母材を対象とする。</p> <p>中性子照射量を考慮する位置は、内表面及び表面からの仮想欠陥深さ $1/4 t$ (内表面から $1/4 t$ 部) とする。</p> <p>注記*1: P T S (加圧熱衝撃)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎 7】 ・設備の相違 【東海第二、柏崎 7】 島根 2号機は、燃料本数は少ないが、炉心と原子炉圧力容器内表面との距離が近いため、中性子照射量が多い ・評価対象の相違 【柏崎 7】 島根 2号機は、炉心領域の円筒孔に溶接部があるが、母材を対象として評価を実施する旨を

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>加圧下の原子炉圧力容器内で急激な冷却が生じると、原子炉圧力容器内外間の温度差により高い引張応力が容器内面に発生し、これと内圧による膜応力が重畠して高い引張応力が容器内面に発生する現象。</p> <p>*2 : プラント長寿命化技術開発 低合金鋼・ステンレス鋼等腐食環境材料試験(低合金鋼・ステンレス鋼) (BWR) (昭和 62 年度～平成 4 年度のまとめ) (平成 5 年 3 月 財団法人 発電設備技術検査協会)</p>	記載している

5. 記号の説明

記号	記号の説明	単位
a	欠陥の深さ	mm
f	原子炉圧力容器内表面から深さ a における中性子照射量補正係数で、JEAC4206の附属書Fの附属書図 F-4200-1で有限要素法のデータを結んだ曲線により得られる値	n/cm ²
F (a / r _n)		—
K ₁	供用状態における材料の応力と応力係数との積 (以下「応力拡大係数」という。)	MPa·√m
K _{IC}	JEAC4206の附属書Aにより規定される静的破壊靭性値	MPa·√m
K _{Ip}	一次応力による応力拡大係数	MPa·√m
K _{Iq}	二次応力による応力拡大係数	MPa·√m
ℓ	欠陥の長さ	mm
M _m	JEAC4206の附属書Fの附属書図 F-3100-1により得られる膜応力の応力補正係数	√m
M _b	JEAC4206の附属書FのF-3100に示される曲げ応力の応力補正係数 (M _m の $\frac{2}{3}$ の値)	√m
R _{TNDT}	JEAC4206のFB-2000及び附属書Aにより規定される関連温度	°C
ΔR _{TNDT}	関連温度の移行量	°C
r _i	ノズルの内半径	mm
r _c	ノズルコーナーの曲率半径	mm
r _n	ノズルのみかけの半径	mm
S _F	安全係数	—
T	供用状態における材料の温度	°C
t	板厚	mm
U _{SE}	上部棚吸収エネルギー	J
ΔU _{SE}	上部棚吸収エネルギー減少率	%
φ _c	原子炉圧力容器内表面から深さ a における中性子束	n/(cm ² ·s)
σ	胴及び鏡部の周方向応力	MPa
σ _{m1}	一次膜応力	MPa
σ _{m2}	二次膜応力	MPa
σ _{b1}	一次曲げ応力	MPa
σ _{b2}	二次曲げ応力	MPa

6. 最低使用温度に基づく評価

6.1 評価箇所

JEAC4206のFB-2400の規定により、最低使用温度以下の温度で衝撃試験を行う箇所を表6-1及び図6-1に示す。

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>6.2 最低使用温度</p> <p>表 6-1 に示した箇所の最低使用温度を同表中に示す。最低使用温度は、昭和 60 年 12 月 25 日付け 60 資庁第 11431 号にて認可された工事計画の添付書類 IV-3-1-1 「原子炉圧力容器の応力解析の方針」に示す原子炉圧力容器の運転条件をもとに、原子炉の運転状態又は試験状態において原子炉圧力容器の内外にて接する流体の最低温度を考慮して定めた。</p> <p>7. 関連温度に基づく評価</p> <p>7.1 評価箇所</p> <p>J E A C 4 2 0 6 の FB-2100 の規定により、関連温度に基づいた評価を行う箇所を表 7-1(1), 表 7-1(2) 及び図 6-1 に示す。</p> <p>7.2 関連温度の要求値</p> <p>原子炉圧力容器に欠陥を想定した場合、欠陥に発生する応力拡大係数 K_I が、J E A C 4 2 0 6 の附属書 A の A-3222 に基づく静的破壊靭性値 K_{IC} を超えなければ脆性破壊は生じない。</p> <p>K_{IC} は関連温度 RT_{NDT} を基準とした温度の関数として示される。</p> $K_{IC} = 36.48 + 22.78 \exp[0.036(T - RT_{NDT})]$ <p>ここで、関連温度 RT_{NDT} を関連温度の要求値として計算するため、上式を RT_{NDT} についての式とする。</p> <p>(関連温度)</p> $RT_{NDT} = T - \frac{1}{0.036} \ln\left(\frac{K_I - 36.48}{22.78}\right)$ <p>K_I が K_{IC} を超えない RT_{NDT} の最大値として、関連温度の要求値を定義すると以下の式により求められる。</p> <p>(関連温度の要求値)</p> $RT_{NDT} \leq T - \frac{1}{0.036} \ln\left(\frac{K_I - 36.48}{22.78}\right)$ <p>応力拡大係数 K_I の計算は、J E A C 4 2 0 6 の附属書 A 及び附属書 F により、7.3節に示すように行う。</p> <p>7.3 応力拡大係数の計算</p> <p>7.3.1 最大仮想欠陥</p> <p>応力拡大係数の計算に用いる最大仮想欠陥は、脛及び鏡部にあっては、板厚の 1/4 倍の深さ、板厚の 1.5 倍の長さの表面欠陥を用いる。ただし、板厚 t が $t < 100.0 \text{mm}$ の場合、100.0 mm 厚断面に</p>	<p>・炉型の相違 【柏崎 7】</p>

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>対する欠陥を用いる。</p> <p>ノズル部にあっては、ノズルが取り付く部分の胴及び鏡部板厚の1/4倍の深さの欠陥を用いる。ただし、最大仮想欠陥の大きさは胴部の最大仮想欠陥寸法を超えないものとする。</p> <p>図7-1に最大仮想欠陥の形状を示す。</p> <p>7.3.2 応力拡大係数の計算</p> <p>応力拡大係数は、材料に欠陥の存在を想定した場合、過渡時の温度・圧力変化による欠陥の進展力を係数で表す。</p> <p>耐圧・漏えい試験における応力拡大係数は、有限要素法又は理論式より算出した膜応力及び曲げ応力をもとに算出する。解析コードは「ASHSD2-B」又は「NOPS」である。</p> <p>なお、解析コード「ASHSD2-B」及び「NOPS」の検証及び妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。</p> <p>(1) 形状不連続部を含めた胴及び鏡部</p> <p>形状不連続部を含めた胴及び鏡部の応力拡大係数の計算は次式による。</p> $K_I = S_F \cdot K_{I_p} + K_{I_q}$ <p>(a) 一次応力に対する安全係数 $S_F = 1.5$ (耐圧・漏えい試験における係数)</p> <p>(b) 一次応力に対する応力拡大係数 $K_{I_p} = M_m \cdot \sigma_{m1} + M_b \cdot \sigma_{b1}$ M_mは、JEAC4206の附属書Fの附属書図F-3100-1により得られる。 M_bは、M_mの2/3の値。</p> <p>(c) 二次応力に対する応力拡大係数 $K_{I_q} = M_m \cdot \sigma_{m2} + M_b \cdot \sigma_{b2}$</p> <p>(2) ノズル部</p> <p>ノズル部の応力拡大係数の計算は次式による。</p> $K_I = \frac{S_F \cdot F(a/r_n) \cdot \sigma \cdot \sqrt{\pi \cdot a}}{\sqrt{1000}}$ <p>ここで、 $S_F = 1.5$ $r_n = r_i + 0.29 \cdot r_c$</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・資料構成の相違 【柏崎7】 ①の相違 ・炉型の相違 【柏崎7】 ・炉型の相違 【柏崎7】

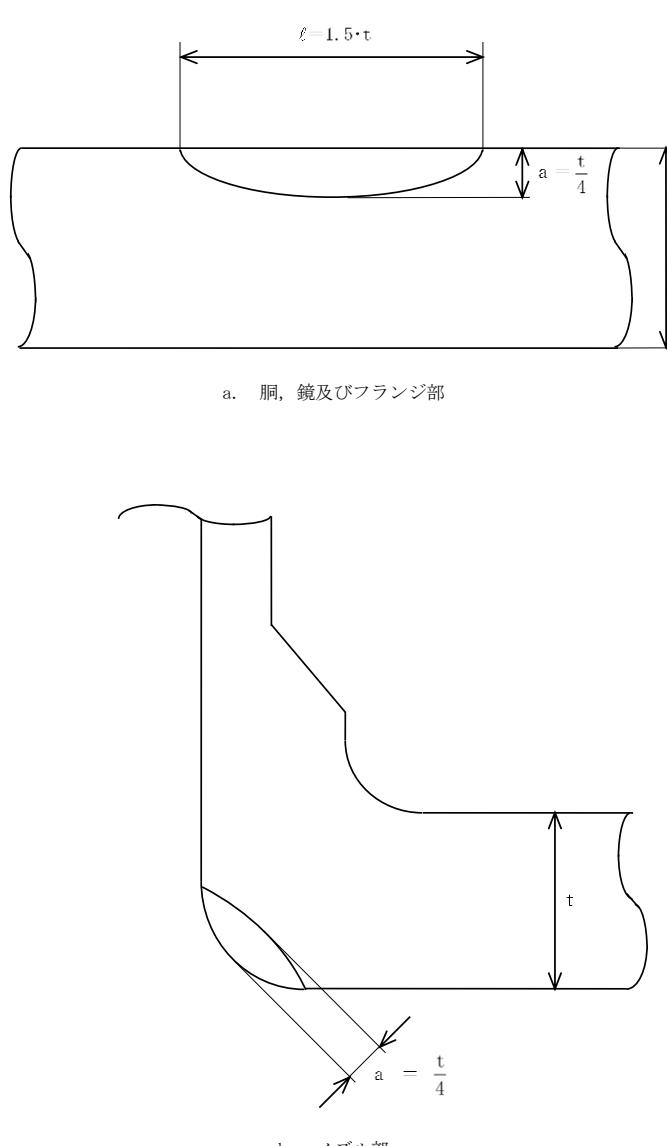
東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>7.4 中性子照射による関連温度の移行量</p> <p>炉心領域材料は、中性子照射による脆化を受けると予想されることから、中性子照射による関連温度の移行量 ΔR_{NDT}を見込む。</p> <p>中性子束及び中性子照射量は、<u>第2回監視試験</u>の結果から得られた値を評価に用いる。</p> <p>40定格負荷相当年数の運転期間中に材料が受ける中性子照射量は、原子炉圧力容器の<u>円筒胴3</u>及び<u>円筒胴4</u>の内表面、板厚の1/4t部の値を算出する。各位置における最大中性子束を解析コード「DORT」を用いて算出し、リードファクタ*及び照射期間を用いて、中性子照射量を算出する。</p> <p><u>注記*</u>：監視試験片の照射位置における中性子束の、原子炉容器内表面あるいは他の位置における最大中性子束に対する比で表す。</p> <p>なお、評価に用いる解析コード「DORT」の検証及び妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p> <p>算出した中性子束及び中性子照射量を表7-2に示す。</p> <p>内表面から深さ1/4t位置での中性子束 ϕ_c は以下となる。</p> $\phi_c = 1.64 \times 10^9 n / (cm^2 \cdot s)$ <p>中性子照射量 f は、中性子束 ϕ_c に40定格負荷相当年数を乗することにより求める。</p> $f = 1.64 \times 10^9 \times (40 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60) = 2.07 \times 10^{18} n/cm^2$ <p>付録1より、炉心領域材料の化学成分を用いて、安全側に中性子照射による関連温度の移行量を、$\Delta R_{NDT} = 26.3^\circ\text{C}$とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運転期間の相違 【東海第二、柏崎7】 島根2号機は、第2回監視試験まで実施している ・資料構成の相違 【東海第二】 リードファクタに対する注記のため、島根2号機は、当該箇所に記載 ・設備の相違 【東海第二、柏崎7】 炉心の形状等が異なる (以下、②の相違) ・評価結果の相違 【東海第二、柏崎7】 ・評価結果の相違 【東海第二、柏崎7】 ・資料構成の相違 【東海第二】 島根2号機は、前段に記載
		<p>7.5 計算結果</p> <p>7.5.1 応力拡大係数の計算結果</p> <p>応力拡大係数の計算結果を表7-3(1)及び表7-3(2)に示す。</p> <p>表7-3(1)には<u>胴</u>及び<u>鏡部</u>に対する計算結果を、表7-3(2)にはノズル部に対する計算結果を示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎7】

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
	<p>7.5.2 関連温度の要求値の計算結果</p> <p>応力拡大係数及び耐圧試験の温度より、7.2 節に示した関係を満足する関連温度の要求値を求めた結果を、胴及び鏡部に対して表 7-3(1)に、ノズル部に対して表 7-3(2)に示す。また、同表中に使用する材料の実測値を示す。</p> <p>なお、表 7-3(1)及び表 7-3(2)において使用した耐圧試験温度 <u>55°C</u>は、中性子照射による関連温度の移行量を設計段階で予測し、これをもとに定めた温度であり、昭和 60 年 12 月 25 日付け 60 資 <u>第 11431 号にて認可された工事計画の添付書類IV-3-1-1-1「原子炉圧力容器の応力解析の方針」の原子炉圧力容器の運転条件に示される。</u></p> <p>8. 上部棚吸収エネルギーの評価</p> <p>8.1 評価箇所</p> <p>J E A C 4 2 0 6 の FB-2200 の規定により、上部棚吸収エネルギーの評価は、中性子照射による脆化を受けると予想される炉心領域材料について行う。評価を行う箇所を図 6-1 に示す。</p> <p>8.2 上部棚吸収エネルギーの評価方法</p> <p>上部棚吸収エネルギーは、高温時における鋼材の粘り強さ（韌性）の程度を示す指標であり、中性子照射が進むと低下する。</p> <p>上部棚吸収エネルギーの要求値は、J E A C 4 2 0 6 の FB-4200において、68J 以上と規定されており、J E A C 4 2 0 1 の附属書 B の B-3100 に基づき、供用期間中の中性子照射を考慮しても、原子炉圧力容器内表面から $1/4\text{ t}$ 位置において、上部棚吸収エネルギー調整値が 68J 以上であることを確認する。</p> <p>上部棚吸収エネルギーの算出に当たっては、評価対象の材料中の元素含有量、中性子照射量及び温度について、J E A C 4 2 0 1 の附属書 B で国内 U S E 予測式の適用範囲として規定されており、今回の評価に用いる材料、中性子照射量及び温度については、すべて適用範囲を満足しているため、国内 U S E 予測式を用いる。表 8-1 に国内 U S E 予測式の適用範囲及び評価対象の諸元を示す。</p> <p>8.3 上部棚吸収エネルギーの計算</p> <p>8.3.1 上部棚吸収エネルギー減少率の推定</p> <p>中性子照射による上部棚吸収エネルギーの減少率 (ΔU_{SE} (%)) を、次式を用いて推定する。</p>	<p>7.5.2 関連温度の要求値の計算結果</p> <p>応力拡大係数及び耐圧試験の温度より、7.2 節に示した関係を満足する関連温度の要求値を求めた結果を、胴及び鏡部に対して表 7-3(1)に、ノズル部に対して表 7-3(2)に示す。また、同表中に使用する材料の実測値を示す。</p> <p>なお、表 7-3(1)及び表 7-3(2)において使用した耐圧試験温度 <u>55°C</u>は、中性子照射による関連温度の移行量を設計段階で予測し、これをもとに定めた温度であり、昭和 60 年 12 月 25 日付け 60 資 <u>第 11431 号にて認可された工事計画の添付書類IV-3-1-1-1「原子炉圧力容器の応力解析の方針」の原子炉圧力容器の運転条件に示される。</u></p> <p>8. 上部棚吸収エネルギーの評価</p> <p>8.1 評価箇所</p> <p>J E A C 4 2 0 6 の FB-2200 の規定により、上部棚吸収エネルギーの評価は、中性子照射による脆化を受けると予想される炉心領域材料について行う。評価を行う箇所を図 6-1 に示す。</p> <p>8.2 上部棚吸収エネルギーの評価方法</p> <p>上部棚吸収エネルギーは、高温時における鋼材の粘り強さ（韌性）の程度を示す指標であり、中性子照射が進むと低下する。</p> <p>上部棚吸収エネルギーの要求値は、J E A C 4 2 0 6 の FB-4200において、68J 以上と規定されており、J E A C 4 2 0 1 の附属書 B の B-3100 に基づき、供用期間中の中性子照射を考慮しても、原子炉圧力容器内表面から $1/4\text{ t}$ 位置において、上部棚吸収エネルギー調整値が 68J 以上であることを確認する。</p> <p>上部棚吸収エネルギーの算出に当たっては、評価対象の材料中の元素含有量、中性子照射量及び温度について、J E A C 4 2 0 1 の附属書 B で国内 U S E 予測式の適用範囲として規定されており、今回の評価に用いる材料、中性子照射量及び温度については、すべて適用範囲を満足しているため、国内 U S E 予測式を用いる。表 8-1 に国内 U S E 予測式の適用範囲及び評価対象の諸元を示す。</p> <p>8.3 上部棚吸収エネルギーの計算</p> <p>8.3.1 上部棚吸収エネルギー減少率の推定</p> <p>中性子照射による上部棚吸収エネルギーの減少率 (ΔU_{SE} (%)) を、次式を用いて推定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 7】</p> <p>材料成分が異なるため、中性子照射による関連温度の移行量が異なる</p>

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		$\Delta U_{SE} = C_o + [CF_U] \cdot [FF_U]_{(f)} + MU$ <p>ここで、 C_o : 係数 (定数) -0.95 $[CF_U]$: 化学成分による係数 $[CF_U] = 5.23 + 9.36 \cdot \left\{ 0.5 + 0.5 \cdot \tanh \left(\frac{Cu - 0.087}{0.034} \right) \right\} \times (1 + 0.59 \cdot Ni)$ $[FF_U]_{(f)}$: 中性子照射量 f による係数 $[FF_U]_{(f)} = f^{(0.349 - 0.068 \cdot \log f)}$ Cu : 銅の含有量 (mass%) <input type="text"/> % Ni : ニッケルの含有量 (mass%) <input type="text"/> % f : 40定格負荷相当年数での原子炉圧力容器内表面から1/4 t 位置の中性子照射量 0.207 ($\times 10^{19} n/cm^2$, $E > 1MeV$) MU : マージン (%) 13.8% $MU = 2\sigma_{\Delta U}$ ($\sigma_{\Delta U}$はΔU_{SE}に関する標準偏差 : 6.9%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二, 柏崎 7】 ②の相違
		<p>8.3.2 上部棚吸収エネルギー調整値の算出</p> <p>8.3.1 項にて推定した上部棚吸収エネルギーの減少率 (ΔU_{SE}) 及び照射前の上部棚吸収エネルギー (U_{SE} (初期値)) を用いて、上部棚吸収エネルギー調整値 (U_{SE} (調整値)) を、次式を用いて算出する。</p> <p>評価に当たっては、初期条件確認試験の結果を U_{SE} (初期値) として U_{SE} (調整値) の算出を行う。</p> $U_{SE} (\text{調整値}) = U_{SE} (\text{初期値}) \times (1 - \Delta U_{SE} / 100)$ <p>U_{SE} (調整値) : 照射後の上部棚吸収エネルギー (J) U_{SE} (初期値) : 照射前の上部棚吸収エネルギー (J) : <u>212J</u></p> <p>8.4 上部棚吸収エネルギーの評価結果</p> <p>供用期間中の中性子照射を考慮した、上部棚吸収エネルギー調整値の計算結果を表 8-2 に示す。</p> <p>表 8-2 より、40 定格負荷相当年数での上部棚吸収エネルギー調整値は、JEAC4206 に規定される要求値の 68J 以上を満足している。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・試験結果の相違 【東海第二, 柏崎 7】

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>9. 結論</p> <p>原子炉圧力容器の材料に対して、JEAC4206 第2章 クラス1機器の規定により破壊靱性の評価を必要とされる箇所について、JEAC4206のFB-2000により最低使用温度以下の温度で衝撃試験を行う箇所は流体の最低温度を考慮した最低使用温度を定めるとともに、JEAC4206のFB-4000並びに附属書A及び附属書Fにより関連温度を決定する必要のある箇所については関連温度の要求値を示し、JEAC4206のFB-2100により求めた関連温度が要求値を満足することを確認した。</p> <p>また、設計寿命末期における上部棚吸収エネルギー調整値が、JEAC4206のFB-4200に規定されている要求値、68J以上を満足することを確認した。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違 【柏崎7】

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>島根原子力発電所 2号機</p> <p>(島根 2号機の予備ノズル (N18) は、炉内構造物が運転中の冷却水の流動に伴う振動に対して健全性が維持されることを確認するために実施する振動測定用の計測装置を炉内に挿入するために設置したものであるが、先行プランとの実績を踏まえ、当該振動測定は実施不要と判断したことから、予備ノズルの使用実績はない。)</p> <p>注記 *1：最低使用温度を基準とする評価箇所 *2：関連温度を基準とする評価箇所 *3：上部棚吸収エネルギーの評価箇所</p> <p>図 6-1 破壊靭性評価箇所</p>	<p>（島根 2号機の予備ノズル (N18) は、炉内構造物が運転中の冷却水の流動に伴う振動に対して健全性が維持されることを確認するために実施する振動測定用の計測装置を炉内に挿入するために設置したものであるが、先行プランとの実績を踏まえ、当該振動測定は実施不要と判断したことから、予備ノズルの使用実績はない。）</p> <p>・評価箇所の相違 【東海第二、柏崎 7】</p>

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		 <p>a. 脳、鏡及びフランジ部</p> <p>b. ノズル部</p>	<p>• 炉型の相違 【柏崎 7】</p>

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考										
表4-1(1) 重大事故シーケンスの影響確認			<ul style="list-style-type: none"> ・有効性評価シナリオの相違 【東海第二、柏崎7】 有効性評価のシナリオの相違により、事象の概要及び考察が異なる 										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>重大事故 シーケンス等</th><th>事象の概要及び考察</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>高圧・低圧注水 機能喪失 (給水喪失) [TQUV]</td><td>給水喪失により、原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。 その後、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>2</td><td>高圧注水・減圧 機能喪失 (給水喪失) [TQUX]</td><td>給水喪失により、原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。 その後、代替自動減圧機能により、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）2弁による自動減圧が行われ、残留熱除去系（低圧注水モード）により注水される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>3</td><td>全交流 動力電源喪失 [TB]</td><td>全交流動力電源喪失又は全電源喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系又は高圧原子炉代替注水系が運転開始して原子炉水位は維持される。 原子炉隔離時冷却系又は高圧原子炉代替注水系停止後に、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系（可搬型）により注水する。また、常設代替交流電源設備による交流電源の供給を開始して、残留熱除去系（低圧注水モード）により注水する。 本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> </tbody> </table>		重大事故 シーケンス等	事象の概要及び考察	1	高圧・低圧注水 機能喪失 (給水喪失) [TQUV]	給水喪失により、原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。 その後、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	2	高圧注水・減圧 機能喪失 (給水喪失) [TQUX]	給水喪失により、原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。 その後、代替自動減圧機能により、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）2弁による自動減圧が行われ、残留熱除去系（低圧注水モード）により注水される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	3	全交流 動力電源喪失 [TB]	全交流動力電源喪失又は全電源喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系又は高圧原子炉代替注水系が運転開始して原子炉水位は維持される。 原子炉隔離時冷却系又は高圧原子炉代替注水系停止後に、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系（可搬型）により注水する。また、常設代替交流電源設備による交流電源の供給を開始して、残留熱除去系（低圧注水モード）により注水する。 本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	
	重大事故 シーケンス等	事象の概要及び考察											
1	高圧・低圧注水 機能喪失 (給水喪失) [TQUV]	給水喪失により、原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。 その後、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。											
2	高圧注水・減圧 機能喪失 (給水喪失) [TQUX]	給水喪失により、原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。 その後、代替自動減圧機能により、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）2弁による自動減圧が行われ、残留熱除去系（低圧注水モード）により注水される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。											
3	全交流 動力電源喪失 [TB]	全交流動力電源喪失又は全電源喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系又は高圧原子炉代替注水系が運転開始して原子炉水位は維持される。 原子炉隔離時冷却系又は高圧原子炉代替注水系停止後に、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系（可搬型）により注水する。また、常設代替交流電源設備による交流電源の供給を開始して、残留熱除去系（低圧注水モード）により注水する。 本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。											

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
表4-1(2) 重大事故シーケンスの影響確認			<ul style="list-style-type: none"> ・有効性評価シナリオの相違 <p>【東海第二、柏崎7】</p> <ul style="list-style-type: none"> 有効性評価のシナリオの相違により、事象の概要及び考察が異なる
		重大事故 シーケンス等	事象の概要及び考察
		4	<p>崩壊熱除去 機能喪失 (取水機能喪失) [TW]</p> <p>全交流動力電源喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系が運転開始して原子炉水位は維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6弁を手動開放させ、残留熱除去系（低圧注水モード）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</p>
		5	<p>崩壊熱除去 機能喪失 (残留熱除去系 機能喪失) [TW]</p> <p>給水喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系（常設）による注水継続により原子炉水位が維持される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</p>
		6	<p>原子炉停止 機能喪失 [ATWS]</p> <p>主蒸気隔離弁誤閉止の発生後、原子炉スクラムに失敗する。主蒸気隔離弁が閉止されると原子炉圧力が上昇し、原子炉圧力高信号で代替原子炉再循環ポンプトリップ機能により再循環ポンプ2台がトリップする。主蒸気隔離弁の閉止により、タービン駆動給水ポンプはトリップするが、電動機駆動給水ポンプが自動起動して給水が継続される。圧力上昇の挙動は、設計熱サイクルで想定している「過大圧力」に包絡される。</p>

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考												
表 4-1(3) 重大事故シーケンスの影響確認			<ul style="list-style-type: none"> ・有効性評価シナリオの相違 【東海第二、柏崎7】有効性評価のシナリオの相違により、事象の概要及び考察が異なる 												
表 6-1 最低使用温度に基づく評価箇所			<ul style="list-style-type: none"> ・評価箇所の相違 【東海第二、柏崎7】島根2号機は、予備ノズルの閉止フランジ用ボルトについて、最低使用温度に基づく評価を実施している 												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>重大事故シーケンス等</th><th>事象の概要及び考察</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 LOCA 時注水機能喪失(中小破断) [SE]</td><td>外部電源喪失及び LOCA 発生により原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。その後、逃がし安全弁(自動減圧機能付き)6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系(常設)による注水を開始する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>8 格納容器バイパス [ISLOCA]</td><td>ISLOCA 時は、残留熱除去系(低圧注水モード)の注水配管の破断を想定し、破断口からの冷却材流出による水位低下により、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、逃がし安全弁(自動減圧機能付き)6弁を手動開放させ、高圧炉心スプレイ系の注水継続により原子炉水位が維持される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>9 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損)</td><td>大破断 LOCA により原子炉水位は低下し、炉心が損傷・溶融する。その後、低圧原子炉代替注水系(常設)や残留熱代替除去系による注水を開始し、溶融炉心を冷却することで、原子炉圧力容器は破損しない。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>10 水素燃焼</td><td></td></tr> <tr> <td>11 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用、溶融炉心・コンクリート相互作用</td><td>原子炉圧力容器が破損するシーケンスであり、原子炉圧力容器の破壊非性に対する評価は不要である。</td></tr> </tbody> </table>	重大事故シーケンス等	事象の概要及び考察	7 LOCA 時注水機能喪失(中小破断) [SE]	外部電源喪失及び LOCA 発生により原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。その後、逃がし安全弁(自動減圧機能付き)6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系(常設)による注水を開始する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	8 格納容器バイパス [ISLOCA]	ISLOCA 時は、残留熱除去系(低圧注水モード)の注水配管の破断を想定し、破断口からの冷却材流出による水位低下により、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、逃がし安全弁(自動減圧機能付き)6弁を手動開放させ、高圧炉心スプレイ系の注水継続により原子炉水位が維持される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	9 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損)	大破断 LOCA により原子炉水位は低下し、炉心が損傷・溶融する。その後、低圧原子炉代替注水系(常設)や残留熱代替除去系による注水を開始し、溶融炉心を冷却することで、原子炉圧力容器は破損しない。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	10 水素燃焼		11 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用、溶融炉心・コンクリート相互作用	原子炉圧力容器が破損するシーケンスであり、原子炉圧力容器の破壊非性に対する評価は不要である。	
重大事故シーケンス等	事象の概要及び考察														
7 LOCA 時注水機能喪失(中小破断) [SE]	外部電源喪失及び LOCA 発生により原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。その後、逃がし安全弁(自動減圧機能付き)6弁を手動開放させ、低圧原子炉代替注水系(常設)による注水を開始する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。														
8 格納容器バイパス [ISLOCA]	ISLOCA 時は、残留熱除去系(低圧注水モード)の注水配管の破断を想定し、破断口からの冷却材流出による水位低下により、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、逃がし安全弁(自動減圧機能付き)6弁を手動開放させ、高圧炉心スプレイ系の注水継続により原子炉水位が維持される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。														
9 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損)	大破断 LOCA により原子炉水位は低下し、炉心が損傷・溶融する。その後、低圧原子炉代替注水系(常設)や残留熱代替除去系による注水を開始し、溶融炉心を冷却することで、原子炉圧力容器は破損しない。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。														
10 水素燃焼															
11 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用、溶融炉心・コンクリート相互作用	原子炉圧力容器が破損するシーケンスであり、原子炉圧力容器の破壊非性に対する評価は不要である。														

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考																																				
		<p style="text-align: center;"><u>表 7-1(1) 関連温度の評価箇所</u> <u>(胴及び鏡部)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>評価箇所</th> <th>材料</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上鏡1</td> <td>SQV2A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>上鏡2</td> <td>SQV2A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>円筒胴1</td> <td>SQV2A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>円筒胴2</td> <td>SQV2A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>円筒胴3</td> <td>SQV2A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>円筒胴4</td> <td>SQV2A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>下鏡1</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>下鏡2</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>上ぶたフランジ</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>胴体フランジ</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> </tbody> </table>	評価箇所	材料	備考	上鏡1	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$	上鏡2	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$	円筒胴1	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$	円筒胴2	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$	円筒胴3	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$	円筒胴4	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$	下鏡1	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	下鏡2	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	上ぶたフランジ	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	胴体フランジ	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	<ul style="list-style-type: none"> ・評価箇所の相違 【東海第二、柏崎 7】 			
評価箇所	材料	備考																																					
上鏡1	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
上鏡2	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
円筒胴1	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
円筒胴2	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
円筒胴3	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
円筒胴4	SQV2A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
下鏡1	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
下鏡2	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
上ぶたフランジ	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
胴体フランジ	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
		<p style="text-align: center;"><u>表 7-1(2) 関連温度の評価箇所</u> <u>(ノズル部)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>評価箇所</th> <th>材料</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再循環水出口ノズル (N1)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>再循環水入口ノズル (N2)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>主蒸気ノズル (N3)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>給水ノズル (N4)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>低圧炉心スプレイノズル (N5)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>低圧注水ノズル (N6)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>上ぶたスプレイノズル (N7)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>計測及びベントノズル (N8)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>ジェットポンプ計測ノズル (N9)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイノズル (N16)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> <tr> <td>予備ノズル (N18)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>$t \geq 16\text{mm}$</td> </tr> </tbody> </table>	評価箇所	材料	備考	再循環水出口ノズル (N1)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	再循環水入口ノズル (N2)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	主蒸気ノズル (N3)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	給水ノズル (N4)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	低圧炉心スプレイノズル (N5)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	低圧注水ノズル (N6)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	上ぶたスプレイノズル (N7)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	計測及びベントノズル (N8)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	ジェットポンプ計測ノズル (N9)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	高圧炉心スプレイノズル (N16)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	予備ノズル (N18)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$	<ul style="list-style-type: none"> ・評価箇所の相違 【東海第二、柏崎 7】
評価箇所	材料	備考																																					
再循環水出口ノズル (N1)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
再循環水入口ノズル (N2)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
主蒸気ノズル (N3)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
給水ノズル (N4)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
低圧炉心スプレイノズル (N5)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
低圧注水ノズル (N6)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
上ぶたスプレイノズル (N7)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
計測及びベントノズル (N8)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
ジェットポンプ計測ノズル (N9)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
高圧炉心スプレイノズル (N16)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					
予備ノズル (N18)	SFVQ1A	$t \geq 16\text{mm}$																																					

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考																																																														
		表7-2 原子炉圧力容器の40定格負荷相当年数の運転期間中の 中性子束及び中性子照射量	・設備の相違 【東海第二、柏崎7】 ②の相違																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>部位</th> <th>中性子束 [n/(cm²·s), E > 1MeV]</th> <th>中性子照射量 [n/cm², E > 1MeV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内表面</td> <td>2.19×10^9</td> <td>0.28×10^{19}</td> </tr> <tr> <td>1/4t</td> <td>1.64×10^9</td> <td>0.207×10^{19}</td> </tr> </tbody> </table>	部位	中性子束 [n/(cm ² ·s), E > 1MeV]	中性子照射量 [n/cm ² , E > 1MeV]	内表面	2.19×10^9	0.28×10^{19}	1/4t	1.64×10^9	0.207×10^{19}	・評価結果の相違 【東海第二、柏崎7】																																																					
部位	中性子束 [n/(cm ² ·s), E > 1MeV]	中性子照射量 [n/cm ² , E > 1MeV]																																																															
内表面	2.19×10^9	0.28×10^{19}																																																															
1/4t	1.64×10^9	0.207×10^{19}																																																															
		表7-3(1) 応力拡大係数及び関連温度の要求値の計算結果 (胴 及び鏡部)	・評価結果の相違 【東海第二、柏崎7】																																																														
		耐圧試験 (最高使用圧力以下) T=55°C a=t/4																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価箇所</th> <th rowspan="2">材料</th> <th rowspan="2">応力拡大係数 K_I (MPa·√m)</th> <th colspan="2">関連温度 (°C)</th> </tr> <tr> <th>要求値</th> <th>実測値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上鏡1</td> <td>SQV2A</td> <td>56.4</td> <td>58.7</td> <td>-49</td> </tr> <tr> <td>上鏡2</td> <td>SQV2A</td> <td>101.3</td> <td>25.9</td> <td>-44</td> </tr> <tr> <td>円筒胴1</td> <td>SQV2A</td> <td>97.1</td> <td>27.8</td> <td>-39</td> </tr> <tr> <td>円筒胴2</td> <td>SQV2A</td> <td>87.3</td> <td>32.7</td> <td>-44</td> </tr> <tr> <td>円筒胴3</td> <td>SQV2A</td> <td>87.3</td> <td>6.4*</td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>円筒胴4</td> <td>SQV2A</td> <td>87.3</td> <td>6.4*</td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>下鏡1</td> <td>SFVQ1A</td> <td>44.8</td> <td>82.9</td> <td>-34</td> </tr> <tr> <td>下鏡2</td> <td>SFVQ1A</td> <td>84.9</td> <td>34.0</td> <td>-29</td> </tr> <tr> <td>上ぶたフランジ</td> <td>SFVQ1A</td> <td>101.3</td> <td>25.9</td> <td>-34</td> </tr> <tr> <td>胴体フランジ</td> <td>SFVQ1A</td> <td>97.1</td> <td>27.8</td> <td>-29</td> </tr> </tbody> </table>	評価箇所	材料	応力拡大係数 K _I (MPa·√m)	関連温度 (°C)		要求値	実測値	上鏡1	SQV2A	56.4	58.7	-49	上鏡2	SQV2A	101.3	25.9	-44	円筒胴1	SQV2A	97.1	27.8	-39	円筒胴2	SQV2A	87.3	32.7	-44	円筒胴3	SQV2A	87.3	6.4*	-40	円筒胴4	SQV2A	87.3	6.4*	-40	下鏡1	SFVQ1A	44.8	82.9	-34	下鏡2	SFVQ1A	84.9	34.0	-29	上ぶたフランジ	SFVQ1A	101.3	25.9	-34	胴体フランジ	SFVQ1A	97.1	27.8	-29	(円筒胴3,4の関連温 度要求値の算出過程) 【応力拡大係数より求 まる関連温度の要求値】 -【中性子照射による関 連温度移行量】 $=32.7°C - 26.3°C = 6.4°C$					
評価箇所	材料	応力拡大係数 K _I (MPa·√m)				関連温度 (°C)																																																											
			要求値	実測値																																																													
上鏡1	SQV2A	56.4	58.7	-49																																																													
上鏡2	SQV2A	101.3	25.9	-44																																																													
円筒胴1	SQV2A	97.1	27.8	-39																																																													
円筒胴2	SQV2A	87.3	32.7	-44																																																													
円筒胴3	SQV2A	87.3	6.4*	-40																																																													
円筒胴4	SQV2A	87.3	6.4*	-40																																																													
下鏡1	SFVQ1A	44.8	82.9	-34																																																													
下鏡2	SFVQ1A	84.9	34.0	-29																																																													
上ぶたフランジ	SFVQ1A	101.3	25.9	-34																																																													
胴体フランジ	SFVQ1A	97.1	27.8	-29																																																													
		注記* : 中性子照射による関連温度の移行量を含めた値	・評価結果の相違 【東海第二、柏崎7】																																																														
		表7-3(2) 応力拡大係数及び関連温度の要求値の計算結果 (ノ ズル部)																																																															
		耐圧試験 (最高使用圧力以下) T=55°C a=t/4																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価箇所</th> <th rowspan="2">材料</th> <th rowspan="2">応力拡大係数 K_I (MPa·√m)</th> <th colspan="2">関連温度 (°C)</th> </tr> <tr> <th>要求値</th> <th>実測値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再循環水出口ノズル (N1)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>151.9</td> <td>9.9</td> <td>-45</td> </tr> <tr> <td>再循環水入口ノズル (N2)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>133.4</td> <td>14.7</td> <td>-39</td> </tr> <tr> <td>主蒸気ノズル (N3)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>151.0</td> <td>10.1</td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>給水ノズル (N4)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>136.0</td> <td>14.0</td> <td>-39</td> </tr> <tr> <td>低圧炉心スプレイノズル (N5)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>135.0</td> <td>14.3</td> <td>-44</td> </tr> <tr> <td>低圧注水ノズル (N6)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>124.5</td> <td>17.4</td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>上ぶたスプレイノズル (N7)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>77.6</td> <td>38.5</td> <td>-39</td> </tr> <tr> <td>計測及びペントノズル (N8)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>67.3</td> <td>46.6</td> <td>-49</td> </tr> <tr> <td>ジェットポンプ計測ノズル (N9)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>98.8</td> <td>27.0</td> <td>-39</td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイノズル (N16)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>135.0</td> <td>14.3</td> <td>-39</td> </tr> <tr> <td>予備ノズル (N18)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>77.6</td> <td>38.5</td> <td>-44</td> </tr> </tbody> </table>	評価箇所	材料	応力拡大係数 K _I (MPa·√m)	関連温度 (°C)		要求値	実測値	再循環水出口ノズル (N1)	SFVQ1A	151.9	9.9	-45	再循環水入口ノズル (N2)	SFVQ1A	133.4	14.7	-39	主蒸気ノズル (N3)	SFVQ1A	151.0	10.1	-40	給水ノズル (N4)	SFVQ1A	136.0	14.0	-39	低圧炉心スプレイノズル (N5)	SFVQ1A	135.0	14.3	-44	低圧注水ノズル (N6)	SFVQ1A	124.5	17.4	-40	上ぶたスプレイノズル (N7)	SFVQ1A	77.6	38.5	-39	計測及びペントノズル (N8)	SFVQ1A	67.3	46.6	-49	ジェットポンプ計測ノズル (N9)	SFVQ1A	98.8	27.0	-39	高圧炉心スプレイノズル (N16)	SFVQ1A	135.0	14.3	-39	予備ノズル (N18)	SFVQ1A	77.6	38.5	-44	
評価箇所	材料	応力拡大係数 K _I (MPa·√m)				関連温度 (°C)																																																											
			要求値	実測値																																																													
再循環水出口ノズル (N1)	SFVQ1A	151.9	9.9	-45																																																													
再循環水入口ノズル (N2)	SFVQ1A	133.4	14.7	-39																																																													
主蒸気ノズル (N3)	SFVQ1A	151.0	10.1	-40																																																													
給水ノズル (N4)	SFVQ1A	136.0	14.0	-39																																																													
低圧炉心スプレイノズル (N5)	SFVQ1A	135.0	14.3	-44																																																													
低圧注水ノズル (N6)	SFVQ1A	124.5	17.4	-40																																																													
上ぶたスプレイノズル (N7)	SFVQ1A	77.6	38.5	-39																																																													
計測及びペントノズル (N8)	SFVQ1A	67.3	46.6	-49																																																													
ジェットポンプ計測ノズル (N9)	SFVQ1A	98.8	27.0	-39																																																													
高圧炉心スプレイノズル (N16)	SFVQ1A	135.0	14.3	-39																																																													
予備ノズル (N18)	SFVQ1A	77.6	38.5	-44																																																													

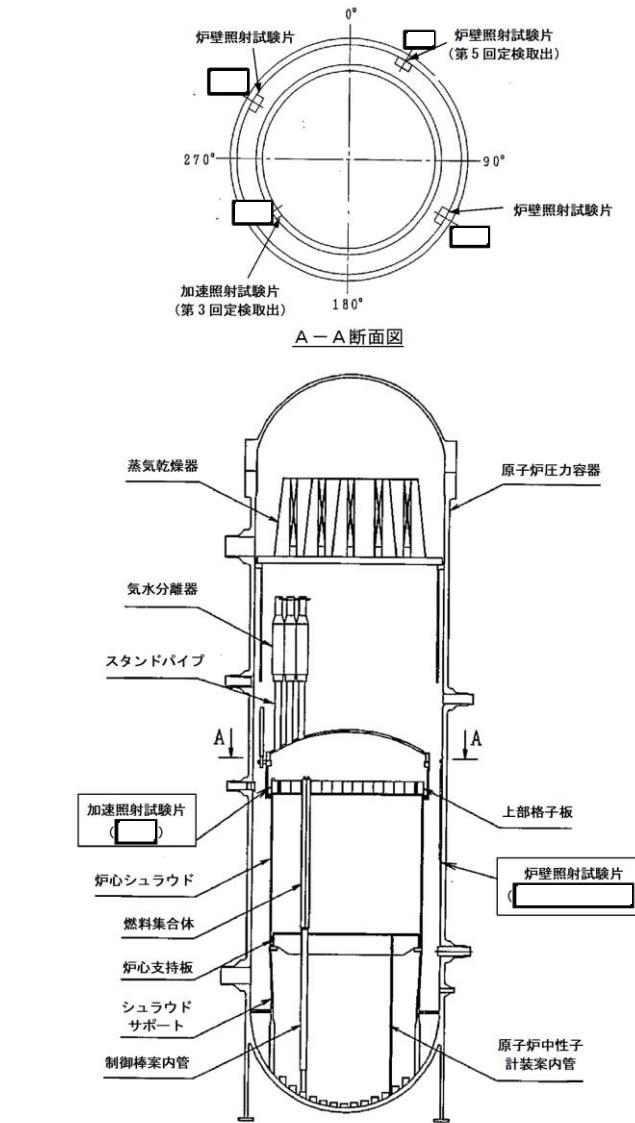
東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考																								
表 8-1 国内U S E 予測式の適用範囲及び評価対象の諸元																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>適用範囲 (J E A C 4 2 0 1)</th><th colspan="2">評価対象の諸元</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料のCu含有量 (mass%)</td><td>0.25 以下</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td>*1</td></tr> <tr> <td>材料のNi含有量 (mass%)</td><td>0.5~1.0</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td>*1</td></tr> <tr> <td>材料のP含有量 (mass%)</td><td>0.020 以下</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td>*1</td></tr> <tr> <td>中性子照射量 (n/cm², E > 1MeV)</td><td>1.0 × 10¹⁷~1.2 × 10²⁰</td><td colspan="2" style="text-align: center;">表7-2参照</td></tr> <tr> <td>公称照射温度 (°C)</td><td>274~310</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td>*2</td></tr> </tbody> </table>				項目	適用範囲 (J E A C 4 2 0 1)	評価対象の諸元		材料のCu含有量 (mass%)	0.25 以下	<input type="checkbox"/>	*1	材料のNi含有量 (mass%)	0.5~1.0	<input type="checkbox"/>	*1	材料のP含有量 (mass%)	0.020 以下	<input type="checkbox"/>	*1	中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)	1.0 × 10 ¹⁷ ~1.2 × 10 ²⁰	表7-2参照		公称照射温度 (°C)	274~310	<input type="checkbox"/>	*2
項目	適用範囲 (J E A C 4 2 0 1)	評価対象の諸元																									
材料のCu含有量 (mass%)	0.25 以下	<input type="checkbox"/>	*1																								
材料のNi含有量 (mass%)	0.5~1.0	<input type="checkbox"/>	*1																								
材料のP含有量 (mass%)	0.020 以下	<input type="checkbox"/>	*1																								
中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)	1.0 × 10 ¹⁷ ~1.2 × 10 ²⁰	表7-2参照																									
公称照射温度 (°C)	274~310	<input type="checkbox"/>	*2																								
<p>注記 *1 : 材料調達時における試験による実測値</p> <p>*2 : ダウンカマの原子炉冷却材温度の公称値</p>																											
表 8-2 上部棚吸収エネルギーの評価結果																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価箇所</th><th colspan="3">上部棚吸収エネルギー(J)</th></tr> <tr> <th>U S E (初期値)</th><th>U S E (調整値)</th><th>要求値 (必要下限値)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心領域 材料</td><td>212</td><td>178</td><td>68</td></tr> </tbody> </table>				評価箇所	上部棚吸収エネルギー(J)			U S E (初期値)	U S E (調整値)	要求値 (必要下限値)	炉心領域 材料	212	178	68													
評価箇所	上部棚吸収エネルギー(J)																										
	U S E (初期値)	U S E (調整値)	要求値 (必要下限値)																								
炉心領域 材料	212	178	68																								
• 評価結果の相違 【東海第二, 柏崎 7】																											

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>付録1 中性子照射による関連温度移行量</p> <p>J E A C 4 2 0 1により、関連温度移行量の予測値を求める。</p> <p>J E A C 4 2 0 1によると、関連温度の移行量の予測値は評価対象の材料中の元素含有量、中性子照射量、中性子束及び温度について、J E A C 4 2 0 1-2007 の附属書Bで国内脆化予測法の適用範囲として規定されており、今回の評価に用いる材料、中性子照射量、中性子束及び温度については、すべて適用範囲を満足しているため、国内脆化予測法を用いる。付表-1に国内脆化予測法の適用範囲及び評価対象の諸元を示す。</p> $\Delta R_{TNDT} \text{予測値} = \Delta R_{TNDT} \text{計算値} + M_R$ <p>ここで、</p> <p>ΔR_{TNDT}計算値：J E A C 4 2 0 1のB-2100②に規定される手順により、附属書表 B-2100-2 を用いて計算する、関連温度の移行量の計算値(°C)</p> <p>M_R：J E A C 4 2 0 1のB-2100③に規定されるマージン 22(°C)</p> <p>ΔR_{TNDT}の計算においては以下のパラメータを使用する。</p> <p>ϕ_c：計算に使用する中性子束 (n/(cm²·s))</p> <p>Cu：銅の含有量 (mass%)</p> <p>Ni：ニッケルの含有量 (mass%)</p> <p>上式により、以下の値に対して関連温度の移行量を求める。材料の化学成分は、材料調達時における試験による実測値を用いて算出する。</p> $\phi_c = 1.64 \times 10^9 \text{ (n/(cm}^2\cdot\text{s})$ $\text{Cu} \leq \boxed{} \text{ (mass\%)} \quad \text{Ni} \leq \boxed{} \text{ (mass\%)}$ <p>上式に対して関連温度の移行量は、4.3°Cと求まる。</p> <p>ただし、中性子照射による関連温度の移行量は、マージン 22°Cを見込んで、26.3°Cとして関連温度の検討を行う。</p> <p>なお、中性子照射による関連温度の移行量を監視するために、付図-1に示す位置に監視試験片を取り付けている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二、柏崎 7】 ②の相違 ・評価結果の相違 【東海第二、柏崎 7】 ・評価結果の相違 【東海第二、柏崎 7】 	

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考																					
付表-1 国内脆化予測法の適用範囲及び評価対象の諸元																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>適用範囲 (JEAC4201)</th><th>評価対象の諸元</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料のCu含有量 (mass%)</td><td>0.25 以下</td><td>[] *1</td></tr> <tr> <td>材料のNi含有量 (mass%)</td><td>0.5~1.1</td><td>[] *1</td></tr> <tr> <td>材料のP含有量 (mass%)</td><td>0.025 以下</td><td>[] *1</td></tr> <tr> <td>中性子照射量 (n/cm², E > 1MeV)</td><td>$1.0 \times 10^{17} \sim 1.3 \times 10^{20}$</td><td>表7-2参照</td></tr> <tr> <td>中性子束 (n/(cm²·s), E > 1MeV)</td><td>$1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^{12}$</td><td>表7-2参照</td></tr> <tr> <td>公称照射温度 (°C)</td><td>270~290</td><td>[] *2</td></tr> </tbody> </table>	項目	適用範囲 (JEAC4201)	評価対象の諸元	材料のCu含有量 (mass%)	0.25 以下	[] *1	材料のNi含有量 (mass%)	0.5~1.1	[] *1	材料のP含有量 (mass%)	0.025 以下	[] *1	中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.3 \times 10^{20}$	表7-2参照	中性子束 (n/(cm ² ·s), E > 1MeV)	$1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^{12}$	表7-2参照	公称照射温度 (°C)	270~290	[] *2		
項目	適用範囲 (JEAC4201)	評価対象の諸元																						
材料のCu含有量 (mass%)	0.25 以下	[] *1																						
材料のNi含有量 (mass%)	0.5~1.1	[] *1																						
材料のP含有量 (mass%)	0.025 以下	[] *1																						
中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.3 \times 10^{20}$	表7-2参照																						
中性子束 (n/(cm ² ·s), E > 1MeV)	$1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^{12}$	表7-2参照																						
公称照射温度 (°C)	270~290	[] *2																						

注記*1：材料調達時における試験による実測値

*2：ダウンカマの原子炉冷却材温度の公称値

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		 <p>付図一 監視試験片取付図</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二、柏崎 7】</p>

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			<ul style="list-style-type: none">・資料構成の相違【柏崎 7】①の相違

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			<ul style="list-style-type: none">・資料構成の相違【柏崎 7】①の相違

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018.10.23版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.10.12版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			<ul style="list-style-type: none">・資料構成の相違【柏崎 7】①の相違