

福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋カバー解体に伴う実施計画の扱いについて

2020年9月2日




東京電力ホールディングス株式会社


- 建屋カバーはガレキ撤去等を行うために上部（柱，梁，屋根・壁パネル）を解体済みであり、大型カバーと干渉する下部の解体に向けて計画を進めている。
- 本資料は、建屋カバーの解体について措置を講ずべき事項に沿って補足するもの。

■ 解体完了範囲


■ 今回解体範囲

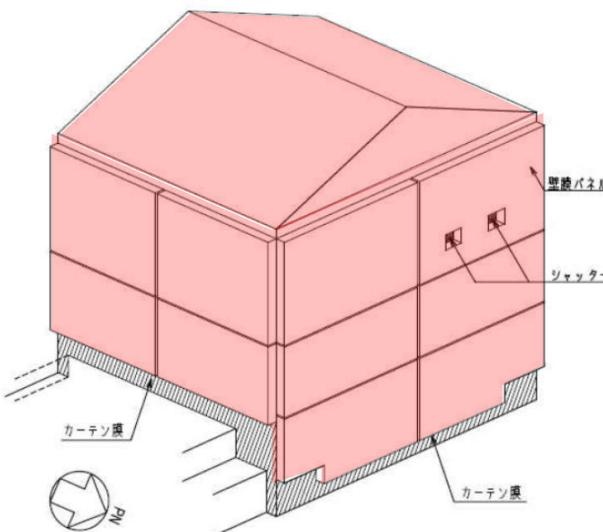

建屋カバーアイソメ図

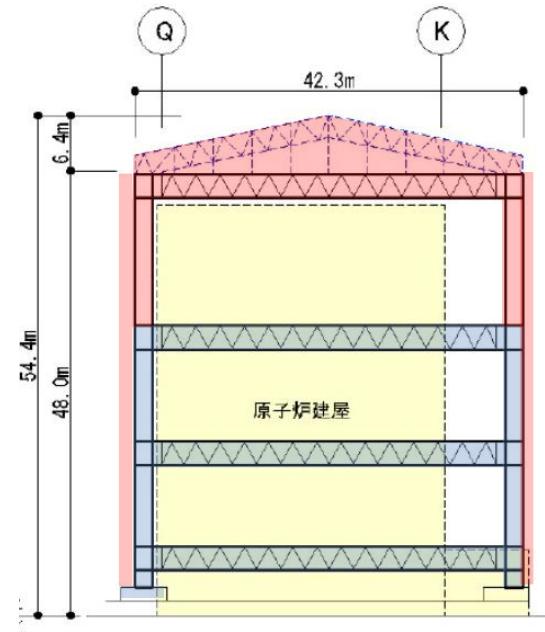

建屋カバー軸組図

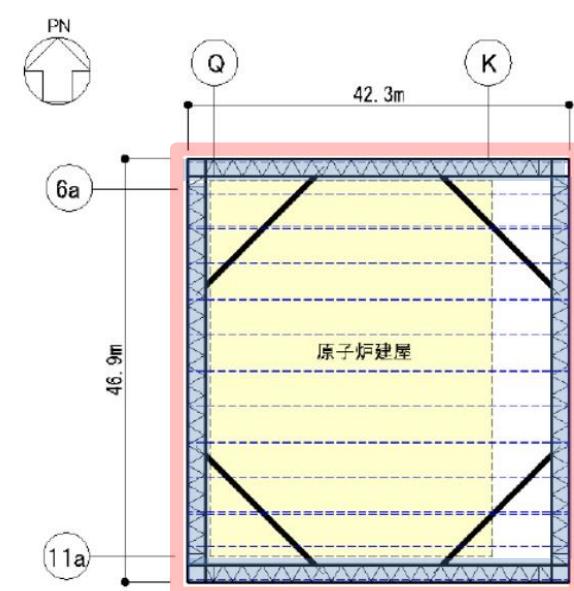


建屋カバー平面図

■ 建屋カバー状況写真



建屋カバー竣工時（撮影年：2011）

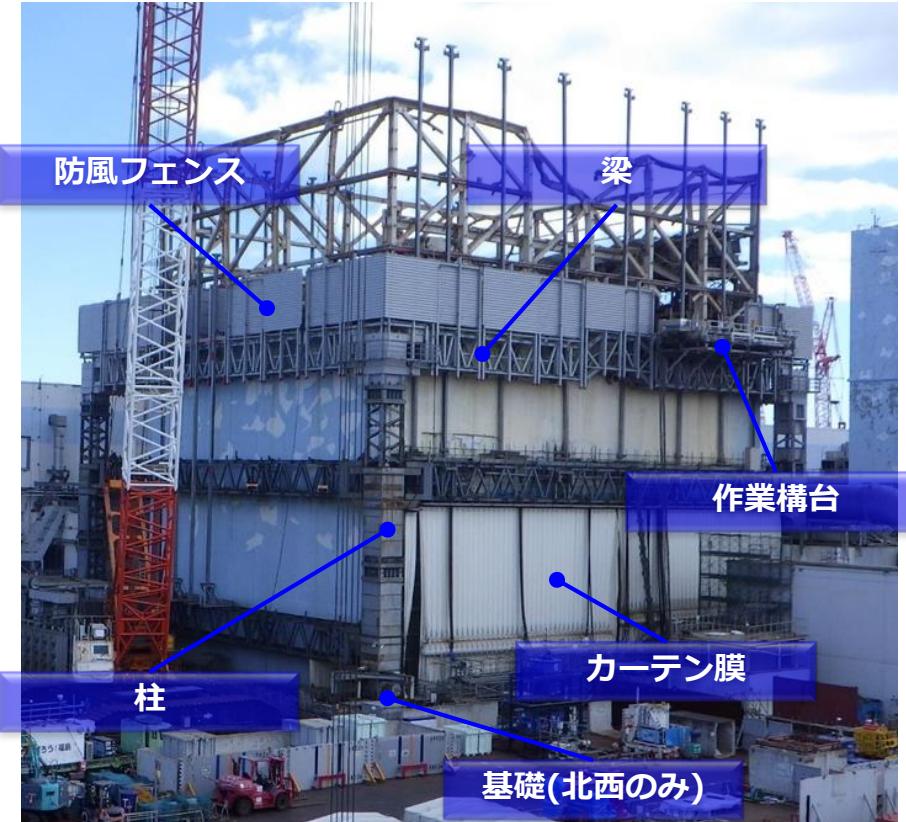

建屋カバーの現状と解体範囲（撮影日：2020.3.15）

: 今回解体範囲

■ スケジュール

- オペフロガレキ落下防止・緩和対策後、建屋カバー解体を開始する。

	2020年度			2021年度	
	7月	8月	9月	下期	上期
関連作業				オペフロガレキ落下防止・緩和対策	
建屋カバー解体				準備作業 建屋カバー解体 小割解体	

■ 措置を講ずべき事項について


- 既認可（実施計画Ⅱ-2-11添付資料8_2号機原子炉建屋作業エリアの整備に伴う干渉物撤去について）と今回の作業内容との比較を以下に示す。
- 詳細は、次項以降に記載。

措置	既認可	今回計画
① 解体作業における留意事項	<ul style="list-style-type: none"> 解体に伴う稼働設備への影響 稼働中設備の防護等 火災リスクの低減 	・既認可と同様
② 廃液の移送	・廃液移送作業の留意事項	・該当なし
③ 放射性物質の飛散抑制対策	<ul style="list-style-type: none"> 作業開始前の飛散防止剤散布 作業中の散水 作業完了後の飛散防止剤散布 飛散が確認された場合の対策 	<ul style="list-style-type: none"> 実施しない 既認可と同様（鉄骨部及びカーテン膜に対しては実施しない） 実施しない 既認可と同様
④ 放射性物質の環境影響	・敷地境界への影響	・既認可と同様
⑤ 廃棄物の保管	<ul style="list-style-type: none"> 保管数量 保管方法 	<ul style="list-style-type: none"> 保管数量はp.8記載の通り 既認可と同様
⑥ 作業員の被ばく線量の管理	・被ばく線量低減策	・既認可と同様

① 解体作業における留意事項


■ 解体方法

- 建屋カバーは嵌合接合（嵌め込み式）されているため、吊り上げることで解体可能。
- 玉掛け後、クレーンにより吊り上げ解体する。
- 吊り降ろした部材は低線量エリアへ移動し小割した後、瓦礫として適切に保管する。

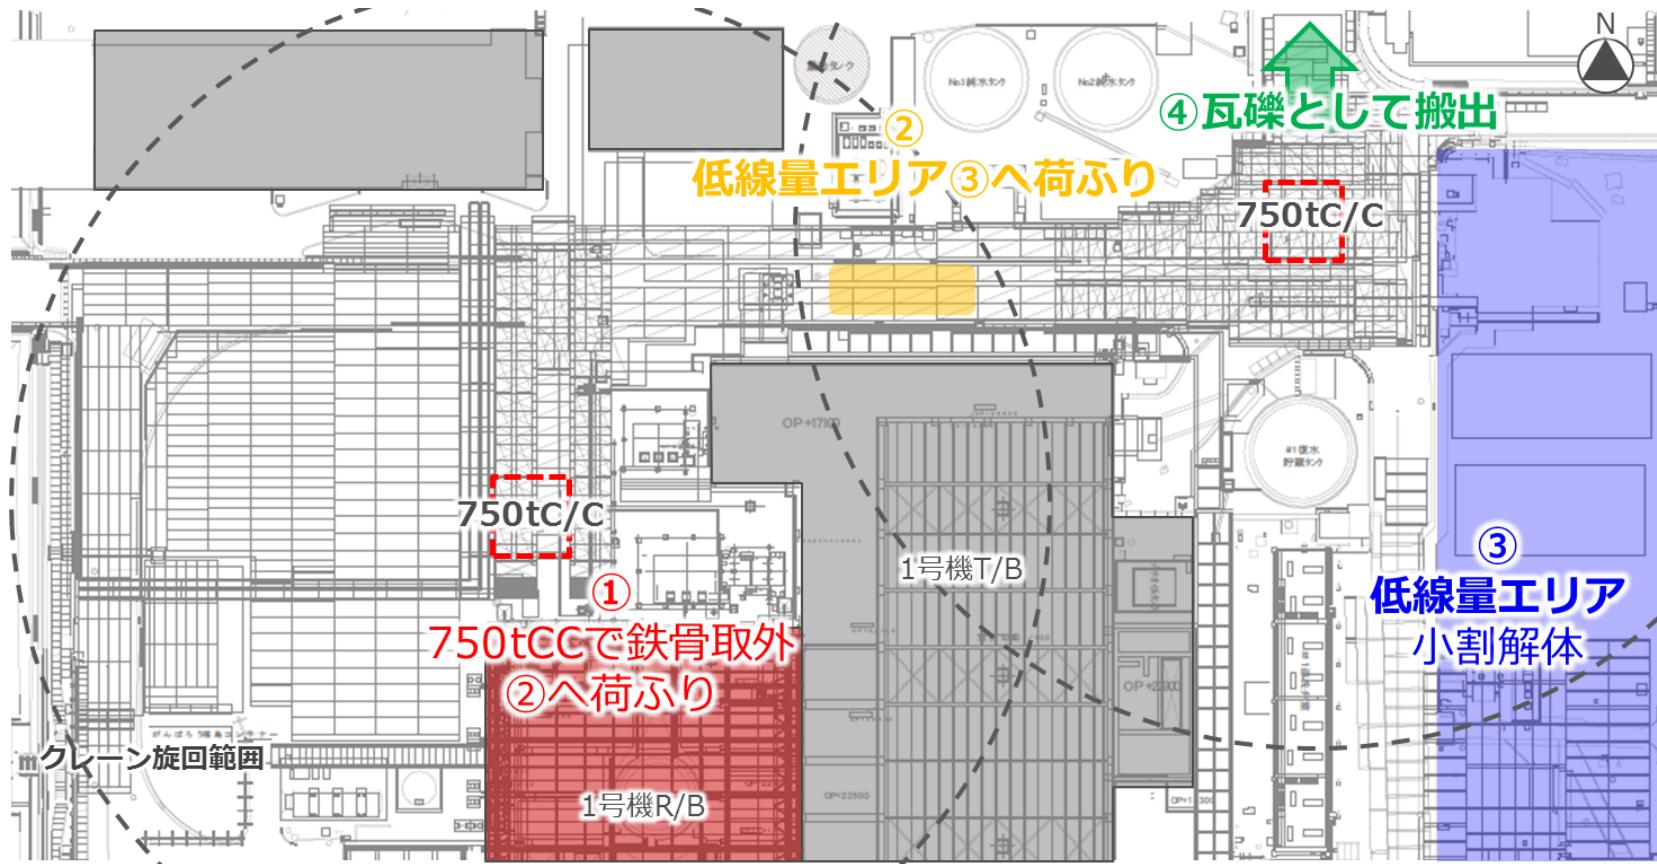

③ 放射性物質の飛散抑制対策

- 作業中は構内の下記ダストモニタにより、作業中のダスト濃度を監視する。
- 作業中に警報が発報した場合は、作業を中断し作業エリアに散水または飛散防止剤の散布を行う。
- 建屋カバーは事故後に設置され、上部の解体ではダスト濃度の有意な上昇は無かったことから、作業開始前及び完了後の飛散防止剤の散布は実施しない。また、ダスト飛散の恐れが低い鉄骨部およびカーテン膜に対して作業中の散水は実施しない。

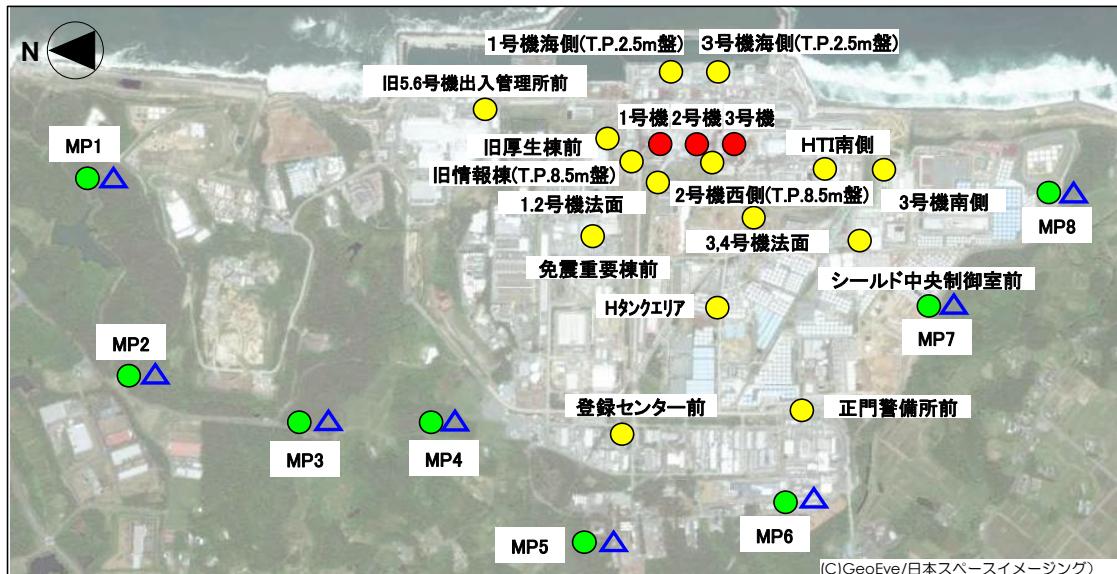

●オペフロダストモニタ ●構内ダストモニタ ●△敷地境界モニタリングポスト

ダストモニタ配置状況


- 建屋カバー上部の解体で得られた測定値を既認可（実施計画Ⅱ-2-11添付資料8_2号機原子炉建屋作業エリアの整備に伴う干渉物撤去について）における1~4号機共用ボイラ建屋（以下、ボイラ建屋）の評価値と比較した。
- 建屋カバー上部の表面汚染密度はボイラ建屋に対して十分に低く、建屋カバー上部と下部では汚染状況に大きな違いないと考えられることから、敷地境界における年間被ばく線量の管理目標値に与える影響は非常に少ないと判断する。

対象	表面汚染密度 (Bq/cm ²)
建屋カバー	7.6E+0
ボイラ建屋	1.4E+4


- 建屋カバーの解体に伴い発生する廃棄物は約1,080m³
(金属類約760m³, コンクリート約250m³ , 可燃物約70m³)
- 実施計画Ⅲ章第3編の廃棄物発生量予測に計上済み。
- 実施計画Ⅲ章3編2.1.1 放射性固体廃棄物等の管理に従い保管する。

- 放射線業務従事者が立ち入る場所の外部放射線に係る線量率を把握し、作業時間等を管理することで、作業時の被ばく線量が法令に定められた線量限度を超えないようとする。
- 本工事における具体的な対策は以下のとおり。
 - ・ 遠隔操作設備の利用による被ばく低減
 - ・ 路盤面の整備による線量低減
 - ・ 待機場所（低線量エリア）の活用による被ばく低減
 - ・ 必要に応じた遮へいベスト等の保護具着用による被ばく低減

- オペフロ全体を大型カバーで覆い、カバー内のガレキ撤去用天井クレーンや解体重機にてガレキ撤去を行う。
- ガレキ撤去後、オペフロの除染・遮へいを行い、燃料取扱設備(燃料取扱機、クレーン)を設置する。

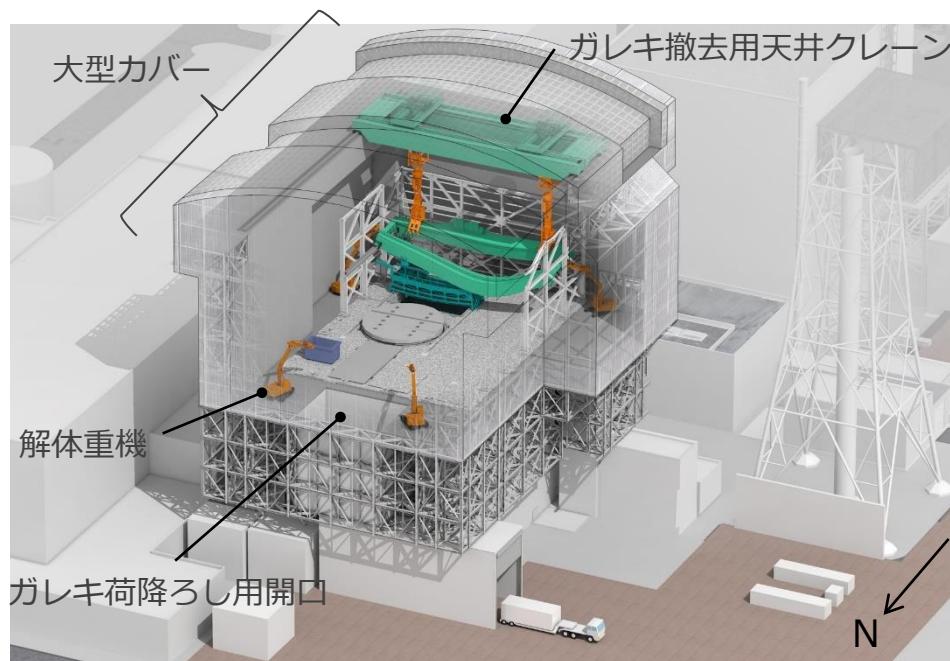

ガレキ撤去時のイメージ図

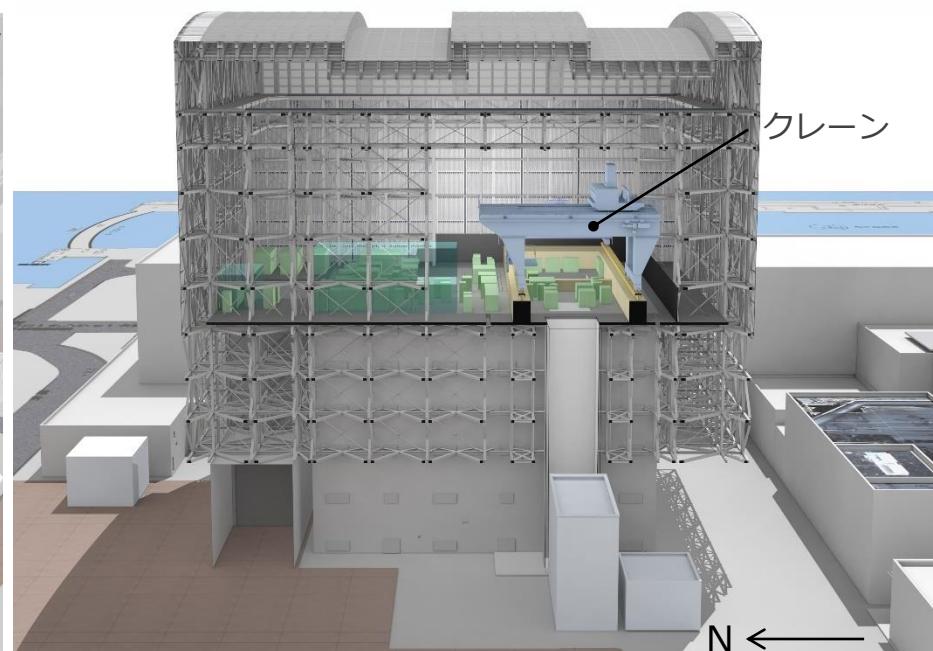

燃料取り出し時のイメージ図※

※パース作成上、図示されていない設備有り(ガレキ撤去用天井クレーン、燃料取扱機等)



写真 建屋力バー梁解体状況（撮影日：2017.3.31）

3. 放射性気体廃棄物の処理・管理（1）

- 表面線量率や表面積から、気中へ放出する総放出量を保守的な値を用いて概略評価した結果、敷地境界における年間被ばく線量の管理目標値に与える影響は非常に少ないと判断する。

<影響評価>

建屋解体に伴う放射性物質の飛散量を評価し、管理目標値である0.03mSv/年に相当する1年間の1~4号機原子炉建屋からのCs134,137の総放出量 $8.8E+10$ [Bq]との比較を行うことで、敷地境界における年間被ばく線量の管理目標値への影響を評価する。

<評価フロー>

解体部材の表面線量率[mSv/h]

表面汚染密度へ換算 (FGR-12)

解体部材の表面汚染密度[Bq/m²]

解体建屋の表面積考慮

解体対象建屋の総放射能量[Bq]

気中移行割合を考慮した放出量[Bq]

建屋名	構造	表面積 (m ²)	表面線量率 (mSv/h)	表面汚染密度 (Bq/m ²)	総放射能量 (Bq)	放出量 (Bq)	放出量比 (%)
今回	ボイラ建屋	鉄骨造	1,322	0.34	1.4E+08	1.9E+11	1.9E+08

※ 解体対象建屋の表面線量率は複数点測定した中の最大値を採用

解体着手前の詳細調査で、今回の線量測定結果と大きな差異があった場合には、今回の評価結果に影響が無いことを確認する上記の評価に、粉じんの飛散抑制策（飛散防止剤散布、解体作業時の散水）の抑制効果は見込みず、安全側に評価する