

志賀原子力発電所2号炉 敷地の地質・地質構造について

補足資料

2022年3月14日
北陸電力株式会社

余白

目次

補足資料1. 1－1

文献調査 1.1-1- 1
------	----------------

補足資料1. 2－1

敷地の地形に関する調査 1.2-1- 1
（1）航空レーザ計測仕様 1.2-1- 2
（2）敷地の地形に関する文献調査 1.2-1- 4

補足資料1. 3－1

調査手法 1.3-1- 1
（1）反射法・VSP探査 1.3-1- 2

補足資料2. 1－1

露頭調査結果 2.1-1- 1
（1）1・2号機基礎掘削面 2.1-1- 3
（2）重要な安全機能を有する施設の基礎地盤面等 2.1-1- 7
（3）海岸部 2.1-1- 31
（4）防潮堤基礎掘削法面 2.1-1- 33
（4）-1 既往スケッチ・写真データの整理 2.1-1- 35
（4）-2 トレンチ(①～⑧)再掘削調査 2.1-1- 76
（4）-3 岩盤未確認部の周辺地質の確認 2.1-1- 99

補足資料2. 1－2

取水路建設時のグラウトの影響範囲について 2.1-2- 1
----------------------	----------------

補足資料2. 2－1

破砕部周辺の岩石名についての2017.3.10審査会合前後における対応関係 2.2-1- 1
---------------------------------------	----------------

補足資料2. 2－2

固結した破砕部と岩盤の針貫入試験結果 2.2-2- 1
--------------------	----------------

補足資料2. 3－1

破砕部の幅と長さの関係 2.3-1- 1
-------------	----------------

補足資料2. 3－2

断層端部の調査結果 2.3-2- 1
（1）S-1端部の調査結果 2.3-2- 2
（2）S-2・S-6端部の調査結果 2.3-2- 9
（3）S-4端部の調査結果 2.3-2- 18
（4）S-5端部の調査結果 2.3-2- 23
（5）S-7端部の調査結果 2.3-2- 27
（6）S-8端部の調査結果 2.3-2- 33
（7）S-9端部の調査結果 2.3-2- 41
（8）B-1端部の調査結果 2.3-2- 45
（9）B-2端部の調査結果 2.3-2- 51
（10）B-3端部の調査結果 2.3-2- 55
（11）K-1端部の調査結果 2.3-2- 61
（12）K-2端部の調査結果 2.3-2- 65
（13）K-3端部の調査結果 2.3-2- 71
（14）K-4端部の調査結果 2.3-2- 76
（15）K-5端部の調査結果 2.3-2- 79
（16）K-6端部の調査結果 2.3-2- 83
（17）K-7端部の調査結果 2.3-2- 87
（18）K-8端部の調査結果 2.3-2- 91
（19）K-9端部の調査結果 2.3-2- 95
（20）K-10端部の調査結果 2.3-2- 99
（21）K-11端部の調査結果 2.3-2- 103
（22）K-12端部の調査結果 2.3-2- 107
（23）K-13端部の調査結果 2.3-2- 110
（24）K-24端部の調査結果 2.3-2- 113

目次

補足資料2. 3-3

断層分布(陸域)の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 1
(1) S-1とB-1の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 3
(2) S-1とS-4の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 8
(3) S-1とS-9の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 15
(4) S-1とB-2の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 20
(5) S-1とS-2・S-6の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 25
(6) S-2・S-6とS-8の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 31
(7) S-2・S-6とB-2の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 37
(8) S-2・S-6とS-7の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 42
(9) S-2・S-6とS-9の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 47
(10) S-2・S-6とB-3の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 52
(11) S-4とS-5の水平方向・深度方向のデータ 2.3-3- 57
(12) S-4とB-1の水平方向のデータ 2.3-3- 64

補足資料2. 3-4

取水路沿いの調査における破砕部の抽出結果 2.3-4- 1
----------------------	----------------

補足資料2. 4-1

破砕部性状一覧表 2.4-1- 1
(1) S-1～B-3の性状一覧表 2.4-1- 2
(2) K-1～K-26の性状一覧表 2.4-1- 55
(3) 取水路沿いの追加調査で確認された幅3cm以上の破砕部(K-1～K-26以外)性状一覧表 2.4-1- 152
(4) 各断層の走向・傾斜データのシュミットネットへの投影 2.4-1- 172

補足資料2. 4-2

X線回折分析結果 2.4-2- 1
(1) 2号機建設以前の調査 2.4-2- 2
(2) 2号機建設以後の調査 2.4-2- 20
(3) 第671回審査会合以降の調査 2.4-2- 80
(4) 第849回審査会合以降の調査 2.4-2- 124

補足資料2. 5-1

運動方向調査結果 2.5-1- 1
(1) 最新面及び変位センスの認定方法について 2.5-1- 2
(2) 条線観察結果 2.5-1- 4
(2)-1 S-1の条線観察結果 2.5-1- 5
(2)-2 S-2・S-6の条線観察結果 2.5-1- 92
(2)-3 S-4の条線観察結果 2.5-1-121
(2)-4 S-5の条線観察結果 2.5-1-137
(2)-5 S-7の条線観察結果 2.5-1-142
(2)-6 S-8の条線観察結果 2.5-1-157
(2)-7 S-9の条線観察結果 2.5-1-166
(2)-8 B-1の条線観察結果 2.5-1-171
(2)-9 B-2の条線観察結果 2.5-1-177
(2)-10 B-3の条線観察結果 2.5-1-182
(2)-11 K-2の条線観察結果 2.5-1-226
(2)-12 K-4の条線観察結果 2.5-1-236
(2)-13 K-5の条線観察結果 2.5-1-239
(2)-14 K-12の条線観察結果 2.5-1-242
(2)-15 K-13の条線観察結果 2.5-1-248
(2)-16 K-14の条線観察結果 2.5-1-252
(2)-17 K-15の条線観察結果 2.5-1-261
(2)-18 K-16の条線観察結果 2.5-1-265
(2)-19 K-17の条線観察結果 2.5-1-271
(2)-20 K-18の条線観察結果 2.5-1-335
(2)-21 K-19の条線観察結果 2.5-1-341
(2)-22 K-20の条線観察結果 2.5-1-345
(2)-23 K-21の条線観察結果 2.5-1-348
(2)-24 K-22の条線観察結果 2.5-1-351
(2)-25 K-23の条線観察結果 2.5-1-356
(2)-26 K-25の条線観察結果 2.5-1-361
(2)-27 K-26の条線観察結果 2.5-1-364

目次

(3) 露頭観察・コア観察・研磨片観察・薄片観察結果 2.5-1-186	(4) 断層の運動方向調査結果(取水路) 2.5-1-291
(3)-1 S-1の研磨片観察結果 2.5-1-187	(4)-1 K-2の運動方向調査結果 2.5-1-292
(3)-2 S-1の薄片観察結果 2.5-1-190	(4)-2 K-12の運動方向調査結果※	
(3)-3 S-2・S-6の露頭観察結果(会合部) 2.5-1-197	(4)-3 K-13の運動方向調査結果※	
(3)-4 S-2・S-6の薄片観察結果 2.5-1-199	(4)-4 K-14の運動方向調査結果 2.5-1-306
(3)-5 S-4のコア観察結果 2.5-1-207	(4)-5 K-15の運動方向調査結果※	
(3)-6 S-4の薄片観察結果 2.5-1-210	(4)-6 K-16の運動方向調査結果 2.5-1-323
(3)-7 S-7の薄片観察結果 2.5-1-213	(4)-7 K-17の運動方向調査結果※	
(3)-8 S-8の薄片観察結果 2.5-1-217	(4)-8 K-18の運動方向調査結果※	
(3)-9 B-3の薄片観察結果 2.5-1-222	(4)-9 K-19の運動方向調査結果※	
(3)-10 K-1の研磨片観察結果 2.5-1-273	(4)-10 K-20の運動方向調査結果※	
(3)-11 K-2の研磨片観察結果 2.5-1-275	(4)-11 K-21の運動方向調査結果 2.5-1-363
(3)-12 K-3の研磨片観察結果 2.5-1-277	(4)-12 K-22の運動方向調査結果 2.5-1-367
(3)-13 K-4の研磨片観察結果 2.5-1-279	(4)-13 K-23の運動方向調査結果 2.5-1-375
(3)-14 K-4の薄片観察結果 2.5-1-281	(4)-14 K-25の運動方向調査結果※	
(3)-15 K-5の薄片観察結果 2.5-1-285	(4)-15 K-26の運動方向調査結果 2.5-1-385
		(5) 各断層の粘土状破碎部の運動方向 (Tangent-lineation diagram) 2.5-1-391
		(6) コア写真 2.5-1-395

目次

補足資料5. 2-1

敷地の安山岩に関する調査結果 5.2-1- 1
(1) 薄片観察結果 5.2-1- 2
(2) K-Ar年代分析結果 5.2-1- 5
(3) 化学分析結果 5.2-1- 25

補足資料5. 2-2

変質鉱物に関する調査結果 5.2-2- 1
(1) 試料採取位置 5.2-2- 2
(2) XRD分析(粘土分濃集)結果 (I/S混合層の構造判定, 八面体シート構造判定) 5.2-2- 26
(3) 粘土鉱物のEPMA分析(定量)結果 5.2-2- 55
(4) 粘土鉱物のCEC分析, XAFS分析結果 5.2-2- 87
(5) XRD分析結果(白色鉱物(オパールCT)) 5.2-2- 93
(6) XRD分析結果(白色鉱物(フィリプサイト)) 5.2-2- 111
(7) 変質鉱物の生成環境の検討結果 5.2-2- 120
(9) 粘土鉱物のK-Ar年代分析の信頼性確認 5.2-2- 122
(10) 敷地周辺の変質に関する調査結果 5.2-2- 136
(11) 敷地深部の変質に関する調査結果 5.2-2- 145
(12) 変質鉱物と第四系との関係に関する調査結果 5.2-2- 158

補足資料5. 2-3

鉱物脈法に関する調査結果(S-1) 5.2-3- 1
(1) 薄片観察 5.2-3- 2
(1)-1 H-6.6-1孔 5.2-3- 3
(1)-2 H-6.7孔 5.2-3- 6
(1)-3 岩盤調査坑No.25切羽 5.2-3- 11
(1)-4 H-6.5-2孔 5.2-3- 16
(1)-5 K-10.3SW孔 5.2-3- 30

補足資料5. 2-4

鉱物脈法に関する調査結果(S-2・S-6) 5.2-4- 1
(1) 薄片観察 5.2-4- 2
(1)-1 K-6.2-2孔 5.2-4- 3
(1)-2 F-8.5' 孔 5.2-4- 6
(1)-3 E-8.5-2孔 5.2-4- 8

補足資料5. 2-5

鉱物脈法に関する調査結果(S-4) 5.2-5- 1
(1) 薄片観察 5.2-5- 2
(1)-1 E-8.50''' 孔 5.2-5- 3
(1)-2 E-8.60孔 5.2-5- 9
(1)-3 E-11.1SE-2孔 5.2-5- 11

補足資料5. 2-6

鉱物脈法に関する調査結果(S-5) 5.2-6- 1
(1) 薄片観察 5.2-6- 2
(1)-1 R-8.1-1-3孔 5.2-6- 3
(1)-2 R-8.1-1-2孔 5.2-6- 5
(1)-3 H-5.4-4E孔 5.2-6- 8

目次

補足資料5. 2-7

鉤物脈法に関する調査結果(S-7) 5.2-7- 1
(1) 薄片観察 5.2-7- 2
(1)-1 H-5.4-1E孔 5.2-7- 3
(1)-2 H-5.7' 孔 5.2-7- 5

補足資料5. 2-8

鉤物脈法に関する調査結果(S-8) 5.2-8- 1
(1) 薄片観察 5.2-8- 2
(1)-1 F-6.75孔 5.2-8- 3

補足資料5. 2-9

鉤物脈法に関する調査結果(K-2, K-3) 5.2-9- 1
(1) 薄片観察(K-2) 5.2-9- 2
(1)-1 H-1.1-87孔 5.2-9- 3
(1)-2 H-1.1孔 5.2-9- 7
(1)-3 K-2露頭 a地点 5.2-9- 28
(2) 薄片観察(K-3) 5.2-9- 34
(2)-1 M-2.2孔 5.2-9- 35
(2)-2 N-2.3-1孔, K-3露頭 a地点 5.2-9- 37
(3) 岩石の延性的な変形が生じる温度環境に関する考察 5.2-9- 47

補足資料5. 2-10

鉤物脈法に関する調査結果(K-14) 5.2-10- 1
(1) 薄片観察 5.2-10- 2
(1)-1 H'- -1.3孔 5.2-10- 3
(1)-2 H- -0.3-80孔 5.2-10- 17

補足資料5. 2-11

鉤物脈法に関する調査結果(K-18) 5.2-11- 1
(1) 薄片観察 5.2-11- 2
(1)-1 H-0.2-75孔 5.2-11- 3

補足資料5. 2-12

鉤物脈法に関する調査結果(鉤物組成, 運動方向等) 5.2-12- 1
(1) X線回折分析結果 5.2-12- 2
(2) 条線観察結果 5.2-12- 50
(2)-1 S-1の条線観察結果 5.2-12- 51
(2)-2 S-2・S-6の条線観察結果 5.2-12- 56
(2)-3 S-4の条線観察結果 5.2-12- 61
(2)-4 S-5の条線観察結果 5.2-12- 65
(2)-5 S-7の条線観察結果 5.2-12- 69
(2)-6 S-8の条線観察結果 5.2-12- 77
(2)-7 K-2の条線観察結果 5.2-12- 80
(2)-8 K-14の条線観察結果 5.2-12- 83
(2)-9 K-18の条線観察結果 5.2-12- 86
(3) コア写真 5.2-12- 89
(4) 注入現象の検討 5.2-12- 104

補足資料5. 2-13

鉤物脈法に関する調査結果(福浦断層) 5.2-13- 1
(1) 露頭調査 5.2-13- 2
(1)-1 大坪川右岸トレンチ 5.2-13- 3
(2) 薄片観察 5.2-13- 5
(2)-1 FK-1孔 5.2-13- 6
(2)-2 大坪川ダム右岸トレンチ 5.2-13- 8
(2)-3 大坪川ダム右岸北道路 5.2-13- 12
(2)-4 大坪川ダム右岸南道路 5.2-13- 14
(3) EPMA分析(定量) 5.2-13- 16
(3)-1 FK-1孔 5.2-13- 17

目次

補足資料5. 3-1

上載地層法に用いる地層に関する調査結果 5.3-1- 1
(1) 地質調査結果 5.3-1- 2
(1)-1 中位段丘 I 面 敷地北方ピット 5.3-1- 3
(1)-2 中位段丘 I 面 安部屋表土はぎ 5.3-1- 8
(1)-3 現海岸 敷地北方の礫浜・敷地前面海岸・ 敷地南方の砂浜 5.3-1- 13
(1)-4 古期扇状地 生神南部 5.3-1- 20
(1)-5 開析谷 事務本館前トレンチ 5.3-1- 24
(1)-6 開析谷 S-2・S-6 No.1トレンチ 5.3-1- 28
(1)-7 現河床 神川本流・支流・小浦川 5.3-1- 32
(1)-8 中位段丘 I 面 S-2・S-6 No.2トレンチ 5.3-1- 38
(1)-9 高位段丘 I a面 35m盤トレンチ 5.3-1- 46
(1)-10 高位段丘 I a面 駐車場南東方トレンチ 5.3-1- 53
(1)-11 高位段丘 I a面 えん堤左岸トレンチ 5.3-1- 60
(1)-12 高位段丘 I a面の縁辺斜面 駐車場南側法面 5.3-1- 65
(2) 火山灰分析結果 5.3-1- 69
(4) 遊離酸化鉄分析結果 5.3-1- 125
(6) H I a段丘堆積物の堆積年代に関する 海水準変動曲線と能登半島南西岸の隆起速度を 用いた検討 5.3-1- 133
(7) 古期斜面堆積物の被覆層 5.3-1- 138
(8) 石英粒子の起源 5.3-1- 140
(9) 礫種及び礫の形状の計測データ 5.3-1- 142
(10) 礫のクサリの程度に関する調査データ 5.3-1- 156

補足資料5. 3-2

上載地層法に関する調査結果(S-1) 5.3-2- 1
(1) 旧A・Bトレンチ 5.3-2- 2
(2) 掘削法面 5.3-2- 16
(3) 駐車場南側法面 5.3-2- 20
(4) えん堤左岸トレンチ 5.3-2- 24

補足資料5. 3-3

上載地層法に関する調査結果(S-2・S-6) 5.3-3- 1
(1) No.1トレンチ 5.3-3- 2
(2) 事務本館前トレンチ 5.3-3- 8
(3) S-2・S-6周辺の地形等に関する検討 (今後の課題④(1)) 5.3-3- 13
(4) 凸状地形に関する検討 5.3-3- 18
(5) S-2・S-6南方延長の連続性調査 (今後の課題④(2)(3)(4)) 5.3-3- 50

補足資料5. 3-4

上載地層法に関する調査結果(S-4) 5.3-4- 1
(1) 35m盤トレンチ 5.3-4- 2
(2) 35m盤法面 5.3-4- 8
(3) S-4トレンチ 5.3-4- 17

補足資料5. 3-5

過去の調査データ 5.3-5- 1
(1) 1号原子炉建屋底盤 5.3-5- 2
(2) 岩盤調査坑 5.3-5- 7
(3) SEM観察 5.3-5- 11


参考文献

..... 参-1

補足資料5. 2－2

変質鉱物に関する調査結果

(1) 試料採取位置

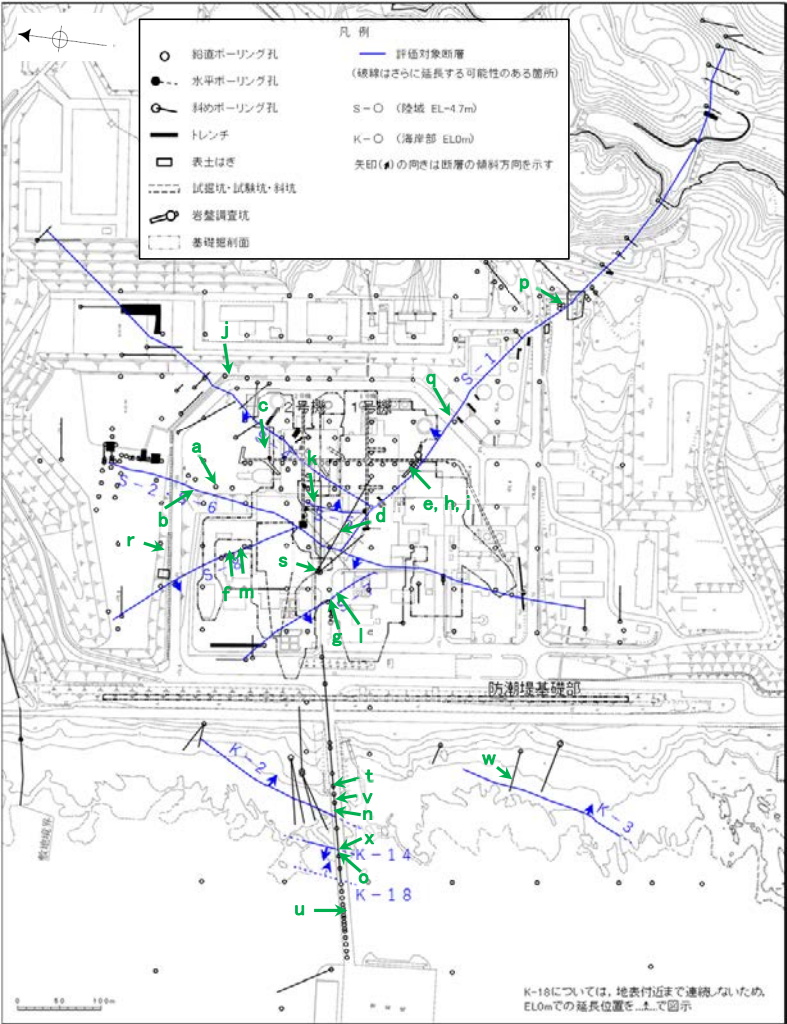

粘土鉱物(XRD分析(粘土分濃集)試料)

試料採取位置図

各試料の回折チャート(定方位(粘土分濃集))は補足資料5.2-2(2)

試料採取箇所 (XRD分析(粘土分濃集)試料)				
採取位置 (左位置図)			深度	標高
a	S-2・S-6	E-8.5+5”孔	9.30m	EL 11.82m
b		E-8.4’孔	31.70m	EL -10.61m
c	S-4	F-9.3-4孔	66.40m	EL -45.82m
d	非破碎部	H-6.5-2孔	81.90m	EL -59.10m
e	S-1	岩盤調査坑 No.27孔	0.25m	EL -16.45m
f	S-8	F-6.82-6孔	17.08m	EL -1.97m
g	S-7	H-5.5-2孔	19.33m	EL -3.75m
h	S-1	岩盤調査坑No.7-1孔	0.30m	EL -17.45m
i		岩盤調査坑No.16付近 (底盤面)		EL -17.90m
j	S-4	E-11.1SE-6孔	1.50m	EL 19.91m
k	S-5	R-8.1-1-3孔	22.24m	EL -11.12m
l	S-7	H-5.64-2孔	9.53m	EL 2.84m
m	S-8	F-6.80-2孔	18.69m	EL -5.83m
n	K-2	H-0.9-40孔	19.65m	EL -6.36m
o	K-14	H- -0.3-80孔	31.65m	EL -27.48m
p	非破碎部	M-12.5”孔	55.55m	EL -27.25m
q		K-10.8SW-1孔	49.80m	EL -18.88m
r		E-6.2孔	137.45m	EL -123.37m
s		H-6.5’孔	47.70m	EL -24.19m
t		H-1.1-80孔	43.45m	EL -36.01m
u		H- -1.80孔	48.30m	EL -44.66m
v		H-1.1孔	103.77m	EL -96.99m
w	K-3	M-2.2孔	48.74m	EL -31.45m
x	K-18	H-0.2-75孔	116.75m	EL -108.04m

試料a, c, d, g~x

試料b, e

試料f

XRD分析 測定諸元 装置:Rigaku RINT2500V Target: Cu(Kα) Voltage: 40kV Detector: SC Divergence Slit: 0.5° Receiving Slit: 0.15mm Step size: 0.02°	XRD分析 測定諸元 装置:Rigaku Ultima IV Target: Cu(Kα) Voltage: 40kV Detector: D/teX Ultra Divergence Slit: 0.5° Step size: 0.01°	XRD分析 測定諸元 装置:島津製作所 XRD-6100 Target: Cu(Kα) Voltage: 30kV Detector: SC Divergence Slit: 1.0° Receiving Slit: 0.30mm Step size: 0.02°
---	--	---

試料採取位置 一粘土鉱物, XRD分析(粘土分濃集)一

○ 試料採取位置

a. E-8.5+5”孔 深度9.30m付近

(深度) 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 (m)



粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離
によって粒径0.2~1.0 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

b. E-8.4’孔 深度31.70m付近

(深度) 31.0 31.2 31.4 31.6 31.8 32.0 (m)



粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径0.1~0.4 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

c. F-9.3-4孔 深度66.40m付近

(深度) 66.0 66.2 66.4 66.6 66.8 67.0 (m)



粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径0.2~2.0 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

d. H-6.5-2孔 深度81.90m付近

(深度) 81.44 81.64 81.84 82.04 82.24 82.44 (m)



粘土脈部分を採取し、水簸と遠心分離によって粒径
0.2~2.0 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料 5.2-2-4

○ 試料採取位置

e. 岩盤調査坑No.27孔 深度0.25m付近

(深度) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 (m)



粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径 $0.1\mu\text{m}$ 以下の粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

f. F-6.82-6孔 深度17.08m付近

(深度) 17.0 17.2 17.4 17.6 17.8 18.0 (m)



粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径 $0.2\sim 2.0\mu\text{m}$ の粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

g. H-5.5-2孔 深度19.33m付近

(深度) 19.0 19.2 19.4 19.6 19.8 20.0 (m)




粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径 $0.4\sim 1.0\mu\text{m}$ の粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

○ 試料採取位置

h. 岩盤調査坑No.7-1孔 深度0.30m付近

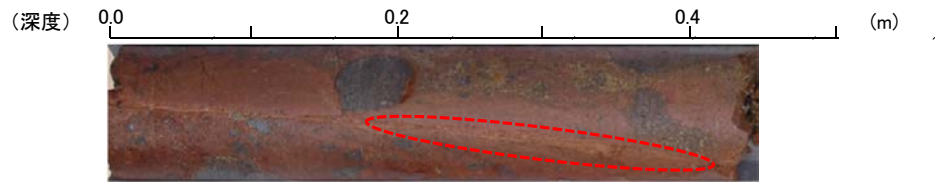

粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径0.2~1.0 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

i. 岩盤調査坑No.16付近



粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径0.2~0.4 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

j. E-11.1SE-6孔 深度1.50m付近




粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径0.2~2.0 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

k. R-8.1-1-3孔 深度22.24m付近

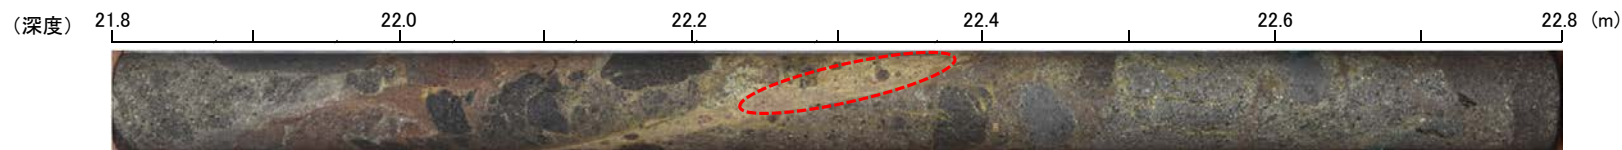

粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径0.2~1.0 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

試料採取位置 一粘土鉱物, XRD分析(粘土分濃集)一

l. H-5.64-2孔 深度9.53m付近



試料採取位置




粘土分を濃集した試料

m. F-6.80-2孔 深度18.69m付近




粘土分を濃集した試料

n. H-0.9-40孔 深度19.65m付近

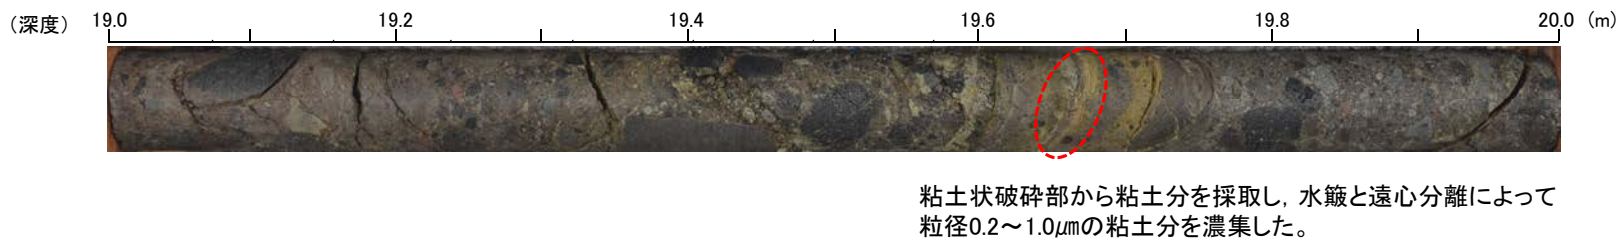

粘土分を濃集した試料

o. H- -0.3-80孔 深度31.65m付近

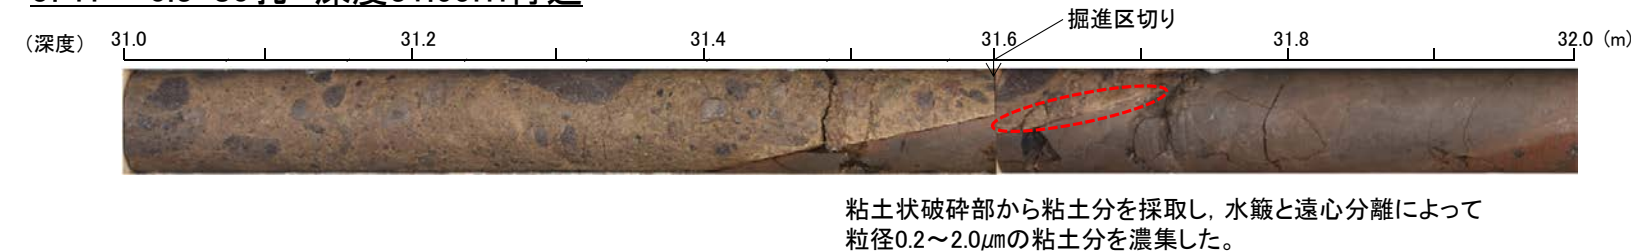

粘土分を濃集した試料


○ 試料採取位置

p. M-12.5”孔 深度55.55m付近

(深度) 55.0 55.2 55.4 55.6 55.8 56.0 (m)



粘土脈部分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径 $0.2\sim 2.0\mu\text{m}$ の粘土分を濃集した。

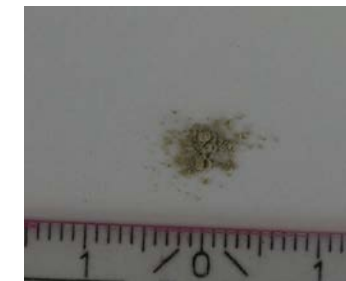

粘土分を濃集した試料

q. K-10.8SW-1孔 深度49.80m付近

(深度) 49.0 49.2 49.4 49.6 49.8 50.0 (m)



粘土脈部分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径 $0.2\sim 2.0\mu\text{m}$ の粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

r. E-6.2孔 深度137.45m付近

(深度) 137.0 137.2 137.4 137.6 137.8 138.0 (m)



粘土脈部分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径 $0.2\sim 2.0\mu\text{m}$ の粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

○ 試料採取位置

s. H-6.5' 孔 深度47.70m付近

(深度) 47.0 47.2 47.4 47.6 47.8 48.0 (m)



粘土脈部分を採取し、水簸と遠心分離によって粒径
0.4~1.0 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

t. H-1.1-80孔 深度43.45m付近

(深度) 43.0 43.2 43.4 43.6 43.8 50.0 (m)



粘土脈部分を採取し、水簸と遠心分離によって粒径
0.4~1.0 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

u. H- -1.80孔 深度48.30m付近

(深度) 48.0 48.2 48.4 48.6 48.8 49.0 (m)



オリーブ黄色の粘土脈部分を採取し、水簸と遠心分離
によって粒径0.4~1.0 μ mの粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

v. H-1.1孔 深度103.77m付近



粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径 $0.2\sim 2.0\mu\text{m}$ の粘土分を濃集した。

○ 試料採取位置



粘土分を濃集した試料

w. M-2.2孔 深度48.74m付近




固結した破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径 $0.2\sim 2.0\mu\text{m}$ の粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料


x. H-0.2-75孔 深度116.75m付近

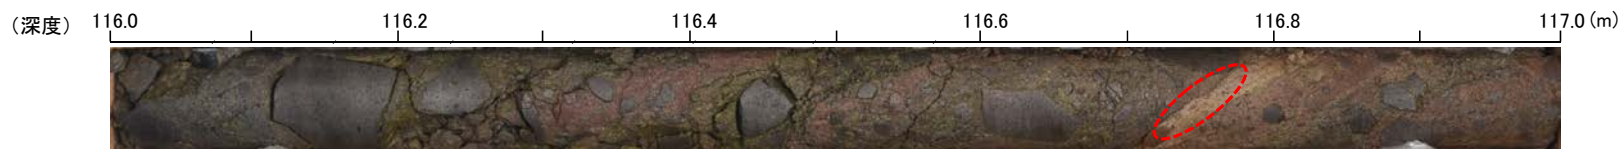

粘土状破碎部から粘土分を採取し、水簸と遠心分離によって
粒径 $0.2\sim 1.0\mu\text{m}$ の粘土分を濃集した。



粘土分を濃集した試料

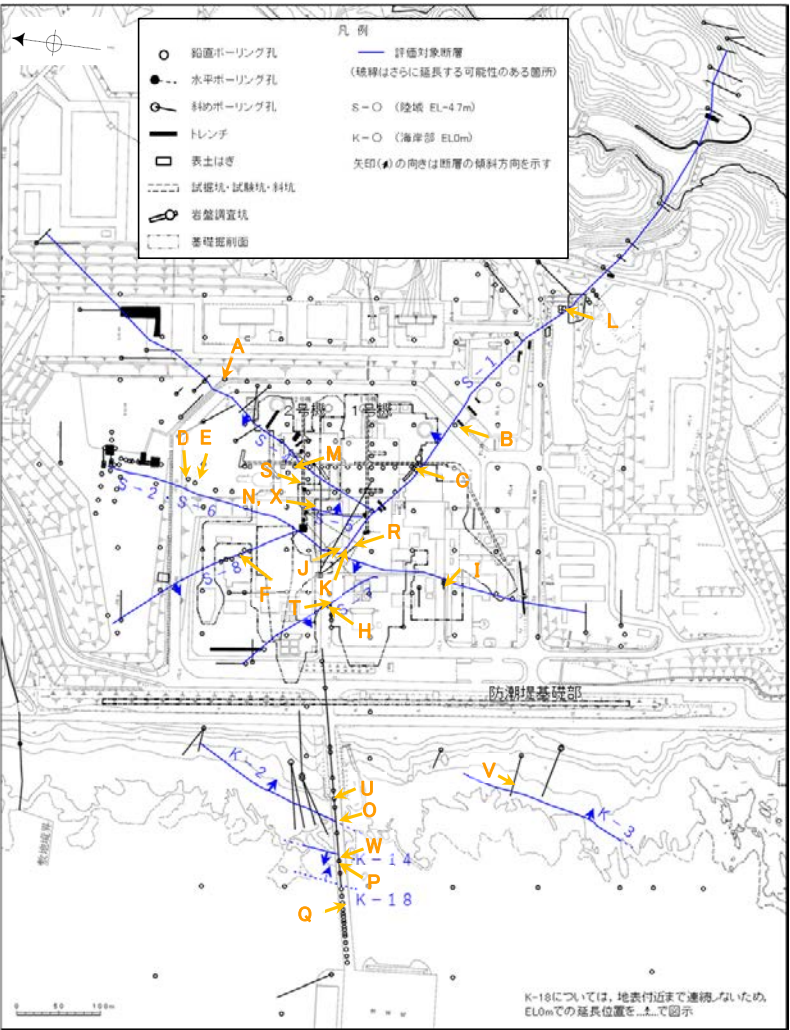

粘土鉱物(EPMA分析試料)

試料採取位置図

各試料のEPMA分析結果は補足資料5.2-2(3)

試料採取箇所 (EPMA分析試料)				
採取位置 (左位置図)			深度	標高
A	S-4	E-11.1SE-2孔	1.65m	EL 19.72m
B	S-1	K-10.3SW孔	27.81m	EL -6.17m
C		岩盤調査坑No.25切羽	(切羽面)	EL -17.60m
D	S-2・S-6	E-8.5-2孔	8.55m	EL 12.66m
E		F-8.5' 孔	8.50m	EL 12.63m
F	S-8	F-6.75孔	26.85m	EL -15.76m
H	S-7	H-5.7' 孔	14.35m	EL -3.26m
I	S-2・S-6	K-6.2-2孔	30.94m	EL -19.45m
J	S-1	H-6.5-2孔	70.70m	EL -49.50m
K		H-6.6-1孔	57.25m	EL -37.95m
L		M-12.5' 孔	49.96m	EL -21.66m
M	S-4	E-8.60孔	104.68m	EL -35.91m
N	S-5	R-8.1-1-3孔	22.24m	EL -11.12m
O	K-2	H-0.9-40孔	19.65m	EL -6.36m
P		H- -0.3-80孔	31.65m	EL -27.48m
Q	K-14	H' - -1.3孔	125.58m	EL -121.91m
R		非破砕部	81.80m	EL -59.02m
S	S-4	E-8.50''' 孔	111.95m	EL -39.83m
T	S-7	H-5.4-1E孔	24.16m	EL 4.80m
U	K-2	H-1.1孔	103.62m	EL -96.84m
V	K-3	M-2.2孔	48.74m	EL -31.45m
W	K-18	H-0.2-75孔	116.75m	EL -108.04m
X	S-5	R-8.1-1-2孔	23.46m	EL -12.38m

全試料


EPMA分析 測定諸元
装置: Jeol JXA-8230
加速電圧: 15kV
試料電流: 30nA
ビーム径: (定量) 1μm, (マッピング) 5μm
電子線照射時間: (定量) ピーク10s/BG5s, (マッピング) 5ms
主成分組成計算方法: ZAF補正法

試料採取位置 一粘土鉱物, EPMA分析一

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-12 再掲

○ 試料採取位置


A. E-11.1SE-2孔 深度1.65m付近

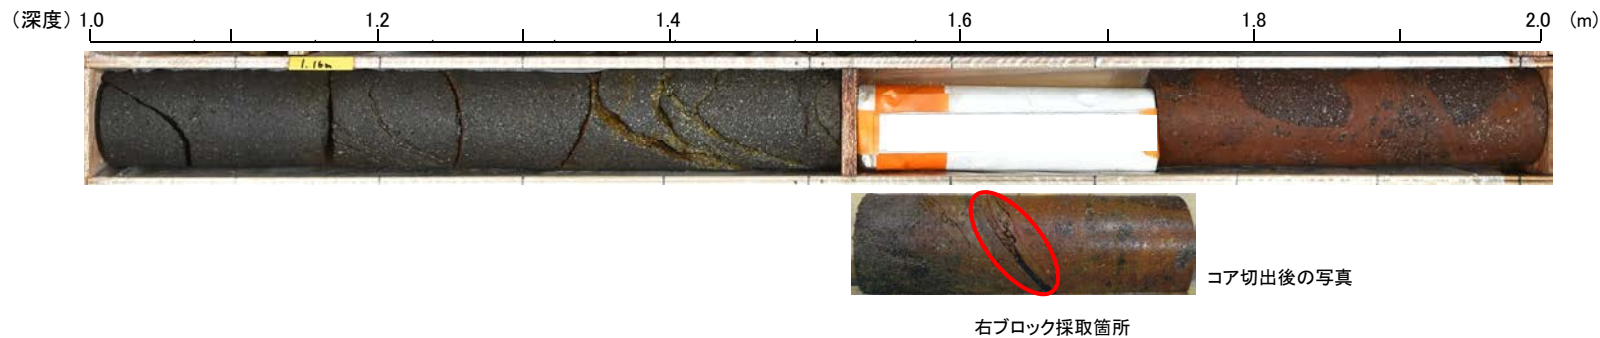

B. K-10.3SW孔 深度27.81m付近



C. 岩盤調査坑No.25切羽

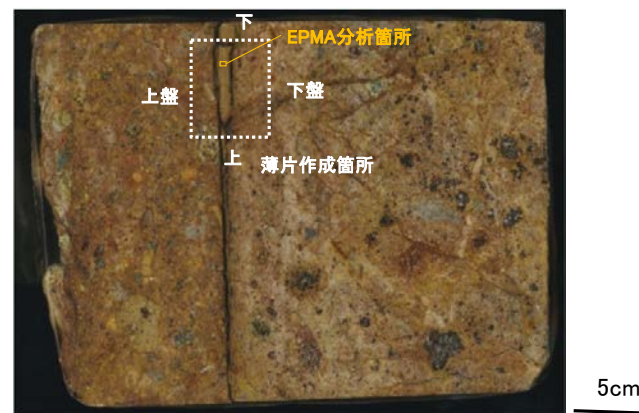

試料採取位置 一粘土鉱物, EPMA分析一

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-13 再掲

D. E-8.5-2孔 深度8.55m付近

(深度) 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 (m)



右ブロック採取箇所



5cm

ブロック写真

E. F-8.5' 孔 深度8.50m付近

(深度) 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 (m)



右ブロック採取箇所



5cm

ブロック写真

F. F-6.75孔 深度26.85m付近

(深度) 26.0 26.2 26.4 26.6 26.8 27.0 (m)



コア切出後の写真



右ブロック採取箇所



ブロック写真

○ 試料採取位置

H. H-5.7' 孔 深度14.35m付近


(深度) 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 15.0 (m)



コア切出後の写真



右研磨片作成箇所

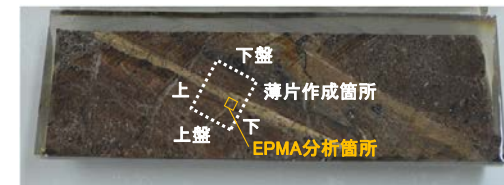

研磨片写真

10cm

I. K-6.2-2孔 深度30.94m付近

(深度) 30.5 30.7 30.9 31.1 31.3 31.5 (m)



右ブロック採取箇所

掘進区切り




ブロック写真

1cm

試料採取位置 一粘土鉱物, EPMA分析一

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-15 再掲

J. H-6.5-2孔 深度70.70m付近

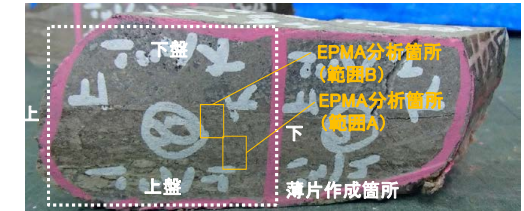

ブロック写真 1cm

K. H-6.6-1孔 深度57.25m付近



ブロック写真 1cm

L. M-12.5"孔 深度49.96m付近



ブロック写真 5cm

試料採取位置 一粘土鉱物, EPMA分析一

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-16 再掲

M. E-8.60孔 深度104.68m付近




○ 試料採取位置




ブロック写真 1cm

N. R-8.1-1-3孔 深度22.24m付近

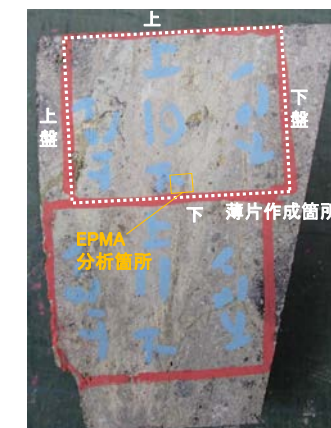

ブロック写真 1cm

O. H-0.9-40孔 深度19.65m付近

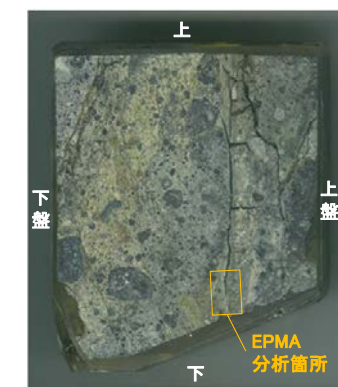

薄片チップ写真 1cm

試料採取位置 一粘土鉱物, EPMA分析一

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-17 再掲

P. H- -0.3-80孔 深度31.65m付近



○ 試料採取位置

※向かい合った反対の面で作成



ブロック写真

Q. H' - -1.3孔 深度125.58m付近



ブロック写真

R. H-6.5-2孔 深度81.80m付近



ブロック写真

試料採取位置 一粘土鉱物, EPMA分析一

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-18 再掲

S. E-8.50'''孔 深度111.95m付近

(深度) 111.0 111.2 111.4 111.6 111.8 112.0 (m)




コア切り出し後の写真



右ブロック採取箇所

○ 試料採取位置

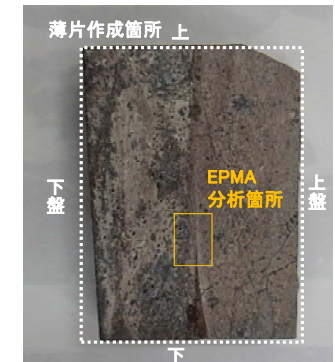

ブロック写真

T. H-5.4-1E孔 深度24.16m付近

(深度) 24.0 24.2 24.4 24.6 24.8 25.0 (m)



右ブロック採取箇所




ブロック写真

U. H-1.1孔 深度103.62m付近

(深度) 103.0 103.2 103.4 103.6 103.8 104.0 (m)




右ブロック採取箇所

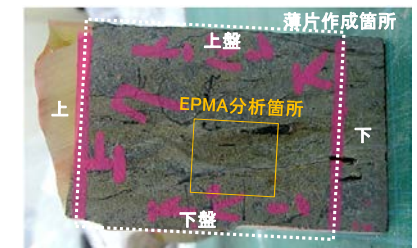

ブロック写真


V. M-2.2孔 深度48.74m付近

○ 試料採取位置

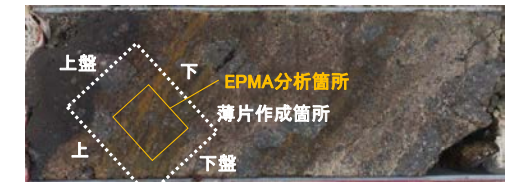


ブロック写真 1cm

W. H-0.2-75孔 深度116.75m付近

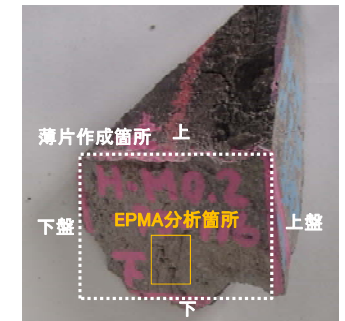


ブロック写真 1cm

X. R-8.1-1-2孔 深度23.46m付近

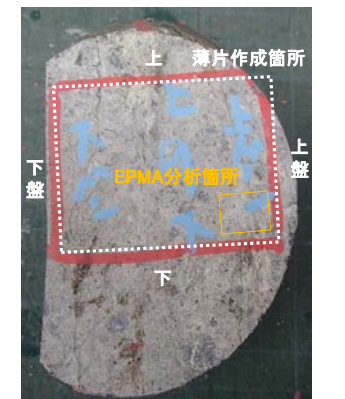

ブロック写真 1cm

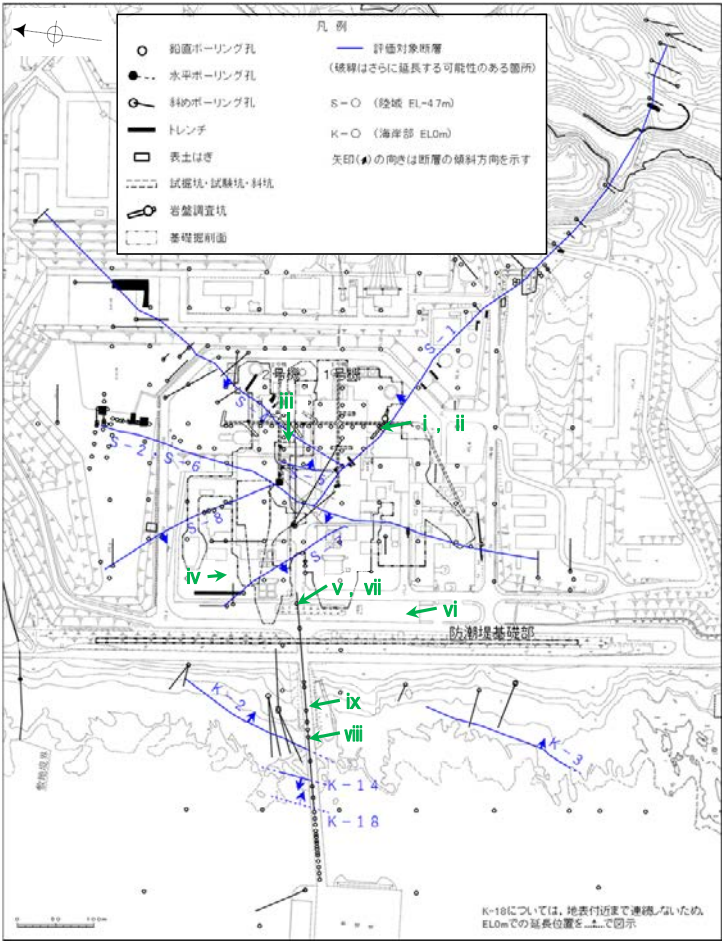

試料採取位置図

白色鉱物(オパールCT)確認箇所				
試料採取位置(左位置図)			深度	標高
i	非破碎部	岩盤調査坑No.30切羽	(切羽面)	EL -15.56m
ii	S-1	KR-13孔	2.47m	EL -16.75m
iii	非破碎部	H-6.4孔	112.95m	EL -68.78m
iv		F-4.9孔	136.57m	EL -125.44m
v		R-4.5孔	68.63m	EL -57.56m
vi		K-4.2孔	80.63m	EL -69.36m
vii		R-4.5孔	71.10m	EL -60.03m
viii	K-2	H-1.1孔	103.62m	EL -96.84m
ix	非破碎部	H-1.5-95孔	176.71m	EL -168.01m

各試料の回折チャートは補足資料5.2-2(5)

試料 ii 以外

XRD分析 測定諸元

装置:理学電気製 MultiFlex
Target: Cu (K α)
Monochromator: Graphite 湾曲
Voltage: 40KV
Current: 40mA
Detector: SC
Calculation Mode: cps
Divergency Slit: 1°
Scattering Slit: 1°
Receiving Slit: 0.3mm
Scanning Speed: 2° /min
Scanning Mode: 連続法
Sampling Range: 0.02°
Scanning Range: 2~61°

試料 ii

XRD分析 測定諸元

装置:島津製作所 XRD-6100
Target: Cu (K α)
Voltage: 30kV
Current: 20mA
Detector: SC
Scanning Speed: 2° /min
Divergence Slit: 1.0°
Receiving Slit: 0.30mm
Sampling Range: 0.02°

試料採取位置 ー白色鉱物(オパールCT)ー

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-21 再掲

i. 岩盤調査坑No.30切羽

←SW

NE→



白色鉱物の結晶部分を採取し、乾燥後に磨砕し粉末試料として、XRD分析を実施した。

採取した白色鉱物の状況



○ 試料採取位置

ii. KR-13孔 深度2.47m付近

(深度) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 (m)



白色鉱物の結晶部分を採取し、乾燥後に磨砕し粉末試料として、XRD分析を実施した。

採取した白色鉱物の状況



iii. H-6.4孔 深度112.95m付近

(深度) 112.0 112.2 112.4 112.6 112.8 113.0 (m)



白色鉱物の結晶部分を採取し、乾燥後に磨砕し粉末試料として、XRD分析を実施した。

採取した白色鉱物の状況



試料採取位置 ー白色鉱物(オパールCT)ー

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-22 再掲

iv. F-4.9孔 深度136.57m付近

(深度) 136.0 136.2 136.4 136.6 136.8 137.0 (m)



白色鉱物の結晶部分を採取し、
乾燥後に磨砕し粉末試料として、
XRD分析を実施した。

試料採取位置

採取した白色鉱物の状況



1cm

v. R-4.5孔 深度68.63m付近

(深度) 68.0 68.2 68.4 68.6 68.8 69.0 (m)



白色鉱物の結晶部分を採取し、
乾燥後に磨砕し粉末試料として、
XRD分析を実施した。

採取した白色鉱物の状況



1cm

vi. K-4.2孔 深度80.63m付近

(深度) 80.0 80.2 80.4 80.6 80.8 81.0 (m)



白色鉱物の結晶部分を採取し、
乾燥後に磨砕し粉末試料として、
XRD分析を実施した。


採取した白色鉱物の状況



1cm

vii. R-4.5孔 深度71.10m付近

(深度) 70.5 70.7 70.9 71.1 71.3 71.5 (m)



白色鉱物の結晶部分を採取し、
乾燥後に磨砕し粉末試料として、
XRD分析を実施した。

採取した白色鉱物の状況



1cm

試料採取位置 ー白色鉱物(オパールCT)ー

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-23 再掲

viii. H-1.1孔 深度103.62m付近


○ 試料採取位置

(深度) 103.0 103.2 103.4 103.6 103.8 104.0 (m)



薄片作成箇所

(単ニコル) 上

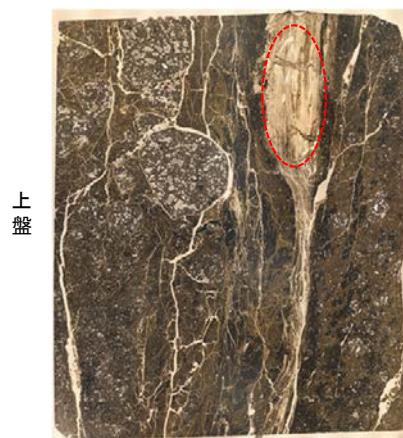

上盤

(直交ニコル) 上



下盤 上盤

白色鉱物部分を採取し、乾燥後に磨砕し粉末試料として、XRD分析を実施した。

採取した白色鉱物の状況



1cm

下

薄片写真(H-1.1_90R)

下

1cm

ix. H-1.5-95孔 深度176.71m付近

採取した白色鉱物の状況


(深度) 176.0 176.2 176.4 176.6 176.8 177.0 (m)



白色鉱物の結晶部分を採取し、乾燥後に磨砕し粉末試料として、XRD分析を実施した。



1cm

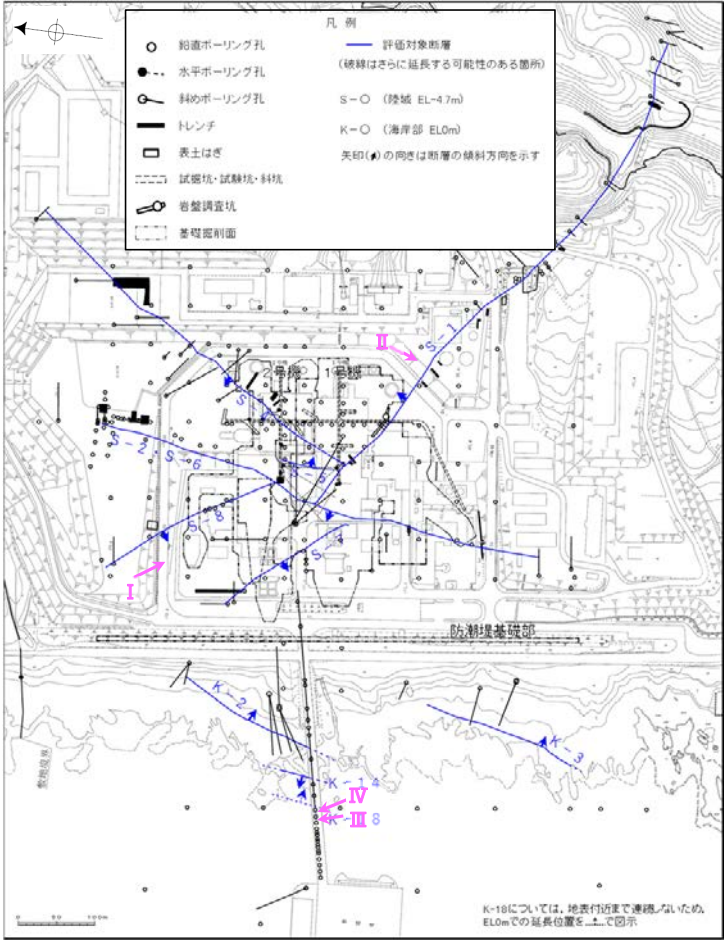

白色鉱物(フィリップサイト)分析試料

試料採取位置図

白色鉱物(フィリップサイト)確認箇所				
試料採取位置(左位置図)			深度	標高
I	S-2・S-6	E-5.7孔	170.73m	EL -158.08m
II	非破砕部	J-10.8SW-1孔	86.18m	EL -62.11m
III	K-14	H' - -1.3孔	125.58m	EL -121.91m
IV	非破砕部	H- -1.0孔	126.88m	EL -123.22m

各試料の回折チャートは補足資料5.2-2(6)

全試料

XRD分析 測定諸元

装置: 理学電気製 MultiFlex	Divergency Slit: 1°
Target: Cu (K α)	Scattering Slit: 1°
Monochromator: Graphite 湾曲	Receiving Slit: 0.3mm
Voltage: 40KV	Scanning Speed: 2° /min
Current: 40mA	Scanning Mode: 連続法
Detector: SC	Sampling Range: 0.02°
Calculation Mode: cps	Scanning Range: 2~61°

試料採取位置 ー白色鉱物(フィリップサイト)ー

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-25 再掲

I. E-5.7孔 深度170.73m付近

○ 試料採取位置

(深度) 170.0 170.2 170.4 170.6 170.8 171.0(m)



白色鉱物脈部分を採取し、
乾燥後に磨砕し粉末試料として、
XRD分析を実施した。

採取した白色鉱物の状況



II. J-10.8SW-1孔 深度86.18m付近

(深度) 85.5 85.7 85.9 86.1 86.3 86.5(m)



白色鉱物脈部分を採取し、
乾燥後に磨砕し粉末試料として、
XRD分析を実施した。

採取した白色鉱物の状況



III. H'-1.3孔 深度125.58m付近

(深度) 125.0 125.2 125.4 125.6 125.8 126.0(m)



白色鉱物脈部分を採取し、
乾燥後に磨砕し粉末試料として、
XRD分析を実施した。

採取した白色鉱物の状況



IV. H-1.0孔 深度126.88m付近

(深度) 126.5 126.7 126.9 127.1 127.3 127.5(m)



白色鉱物脈部分を採取し、
乾燥後に磨砕し粉末試料として、
XRD分析を実施した。


採取した白色鉱物の状況



(2) XRD分析(粘土分濃集)結果
(I/S混合層の構造判定, 八面体シート構造判定)

○敷地の粘土鉱物(試料a~x)のXRD分析結果を渡辺(1981)にプロットした位置は、イライト混合率10~35%部分に該当する。

試料採取箇所 (XRD分析(粘土分濃集)試料)			渡辺(1986, 1981)の図 へのプロット結果	
断層名	採取位置	標高	ライヒバイテ	イライト混合率
S-1	e 岩盤調査坑 No.27孔	EL -16.45m	R=0	20%程度
	h 岩盤調査坑No.7-1孔	EL -17.05m	R=0	20%程度
	i 岩盤調査坑No.16付近	EL -17.90m	R=0	10%程度
S-2・S-6	a E-8.5+5”孔	EL 11.82m	R=0	10%程度
	b E-8.4’孔	EL -10.61m	R=0	35%程度
S-4	c F-9.3-4孔	EL -45.82m	R=0	20%程度
	j E-11.1SE-6孔	EL 19.91m	R=0	15%程度
S-5	k R-8.1-1-3孔	EL -11.12m	R=0	10%程度
S-7	g H-5.5-2孔	EL -3.75m	R=0	15%程度
	l H-5.64-2孔	EL 2.84m	R=0	10%程度
S-8	f F-6.82-6孔	EL -1.97m	R=0	10%程度
	m F-6.80-2孔	EL -5.83m	R=0	15%程度
K-2	n H-0.9-40孔	EL -6.36m	R=0	20%程度
	v H-1.1孔	EL -96.99m	R=0	10%程度
K-3	w M-2.2孔	EL -31.45m	R=0	10%程度
K-14	o H- -0.3-80孔	EL -27.48m	R=0	15%程度
K-18	x H-0.2-75孔	EL -108.04m	R=0	20%程度
非破碎部の 粘土鉱物脈 (参考)	d H-6.5-2孔	EL -59.10m	R=0	10%程度
	p M-12.5”孔	EL -27.25m	R=0	10%程度
	q K-10.8SW-1孔	EL -18.88m	R=0	10%程度
	r E-6.2孔	EL -123.37m	R=0	20%程度
	s H-6.5’孔	EL -24.19m	R=0	35%程度
	t H-1.1-80孔	EL -36.01m	R=0	15%程度
	u H- -1.80孔	EL -44.66m	R=0	10%程度

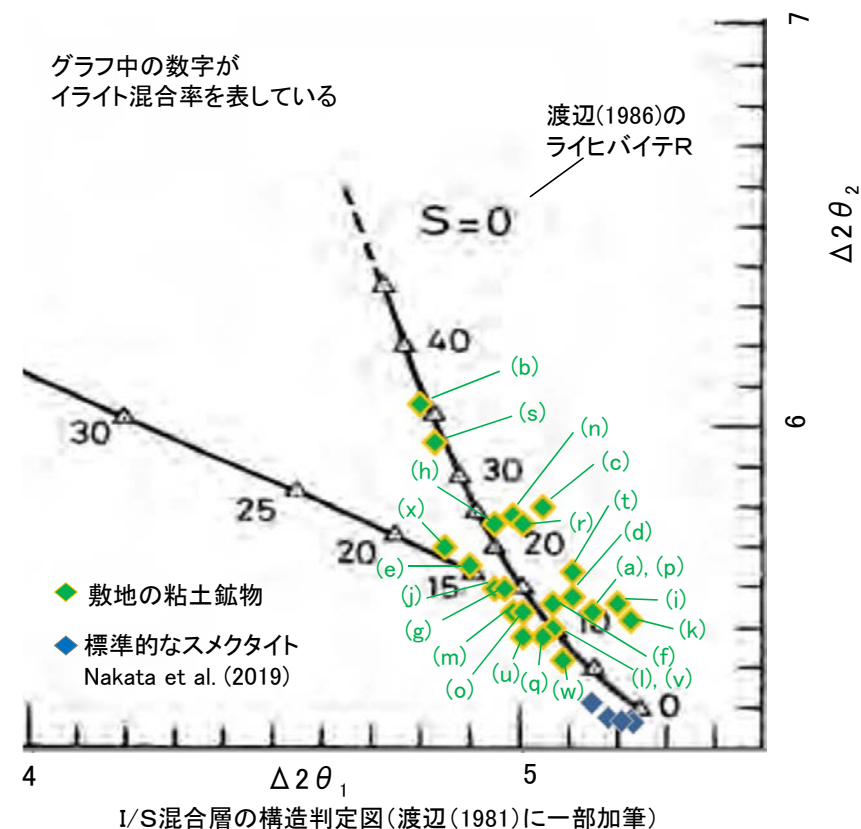

各試料の回折チャートは、次頁以降

試料a, c, d, g~x

XRD分析 測定諸元
装置:Rigaku RINT2500V
Target:Cu(Kα)
Voltage:40kV
Detector:SC
Divergence Slit:0.5°
Receiving Slit:0.15mm
Step size:0.02°


試料b, e

XRD分析 測定諸元
装置:Rigaku Ultima IV
Target:Cu(Kα)
Voltage:40kV
Detector:D/teX Ultra
Divergence Slit:0.5°
Step size:0.01°

試料f

XRD分析 測定諸元
装置:島津製作所 XRD-6100
Target:Cu(Kα)
Voltage:30kV
Detector:SC
Divergence Slit:1.0°
Receiving Slit:0.30mm
Step size:0.02°

渡辺(1986, 1981)によるI/S混合層の構造判定結果

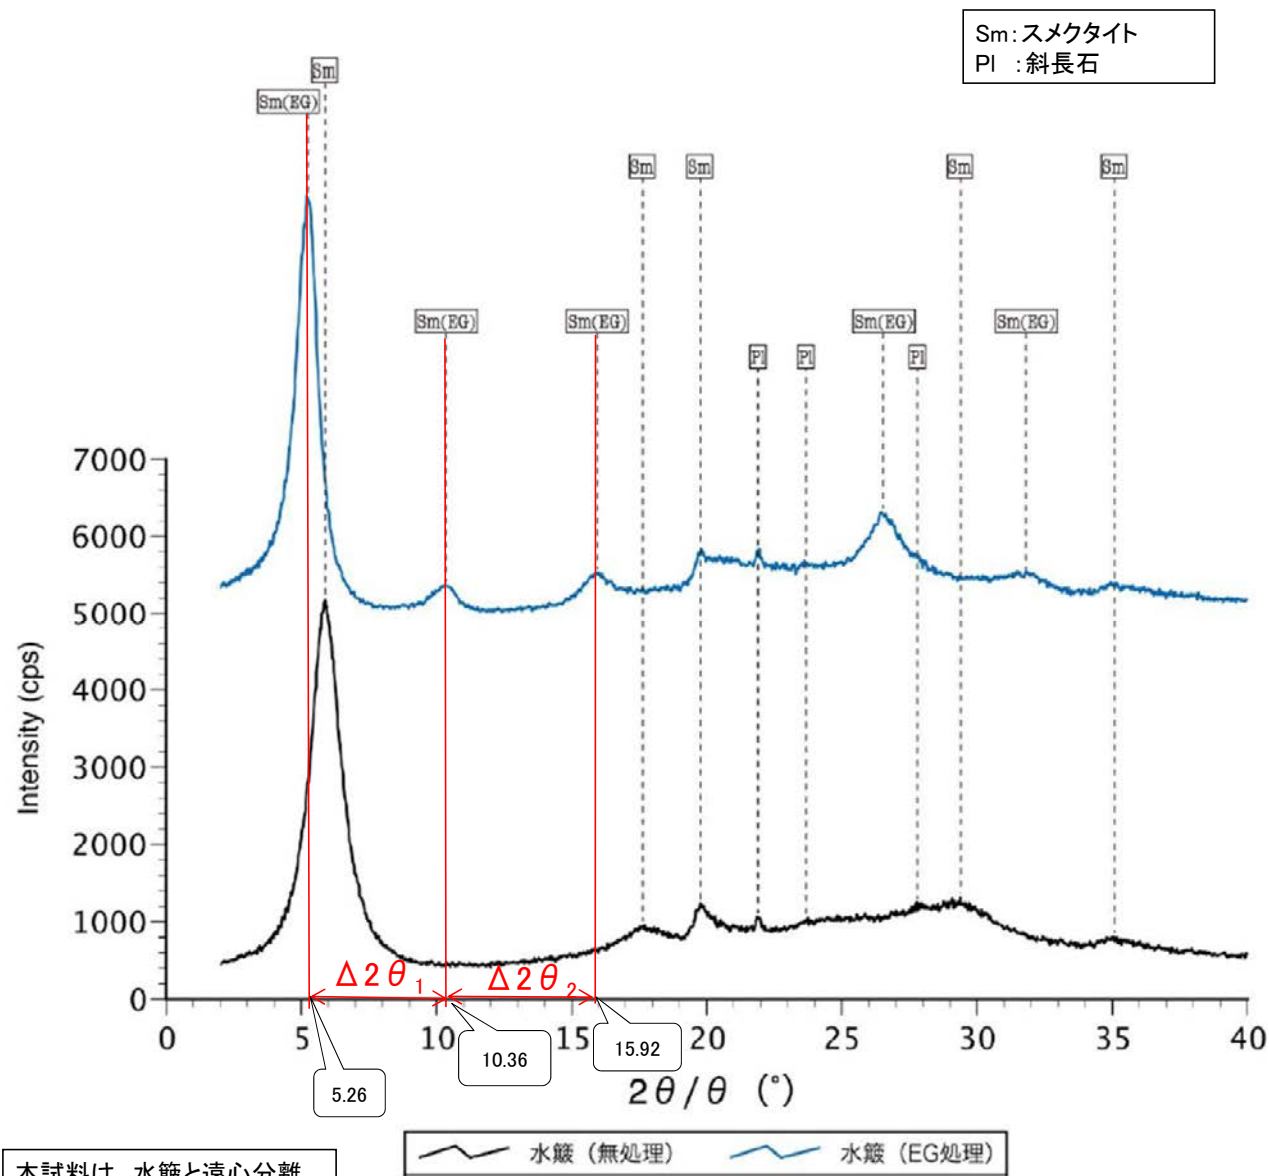

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2～1.0μmの粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.26°
②9～11°	10.36°
③16～18°	15.92°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.10°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.56°


I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合



① $5\sim 8^{\circ}$	5.21°
② $9\sim 11^{\circ}$	10.00°
③ $16\sim 18^{\circ}$	16.06°
$\Delta 2\theta_1$ (②-①)	4.79°
$\Delta 2\theta_2$ (③-②)	6.06°

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層 (R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが35%程度混合

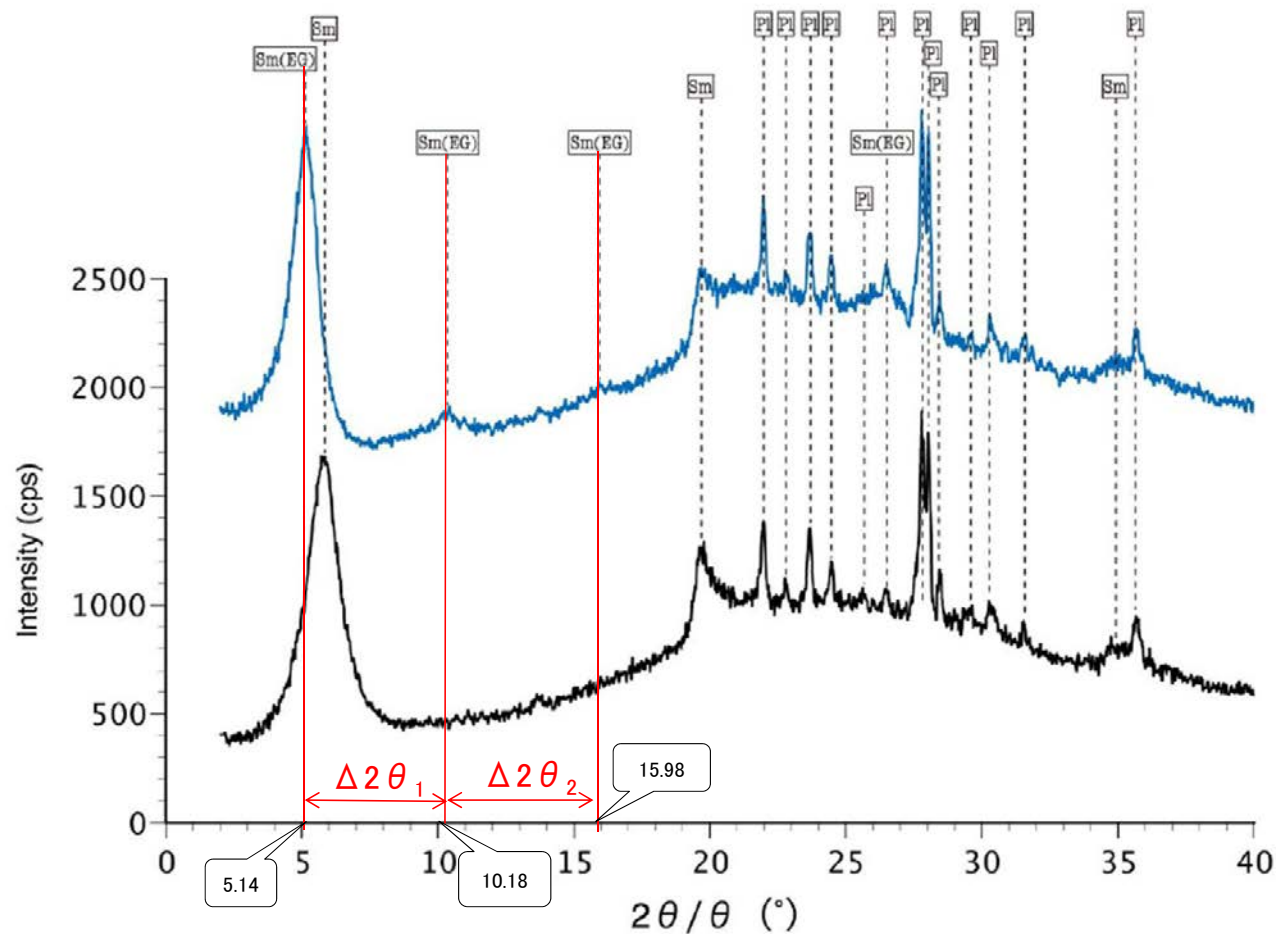Sm:スメクタイト
Pl:斜長石

本試料は、水簾と遠心分離
によって、粒径0.2~2.0μmの
粘土分を濃集している。

— 水簾 (無処理) — 水簾 (EG処理)


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.14°
②9~11°	10.18°
③16~18°	15.98°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.04°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.80°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが20%程度混合

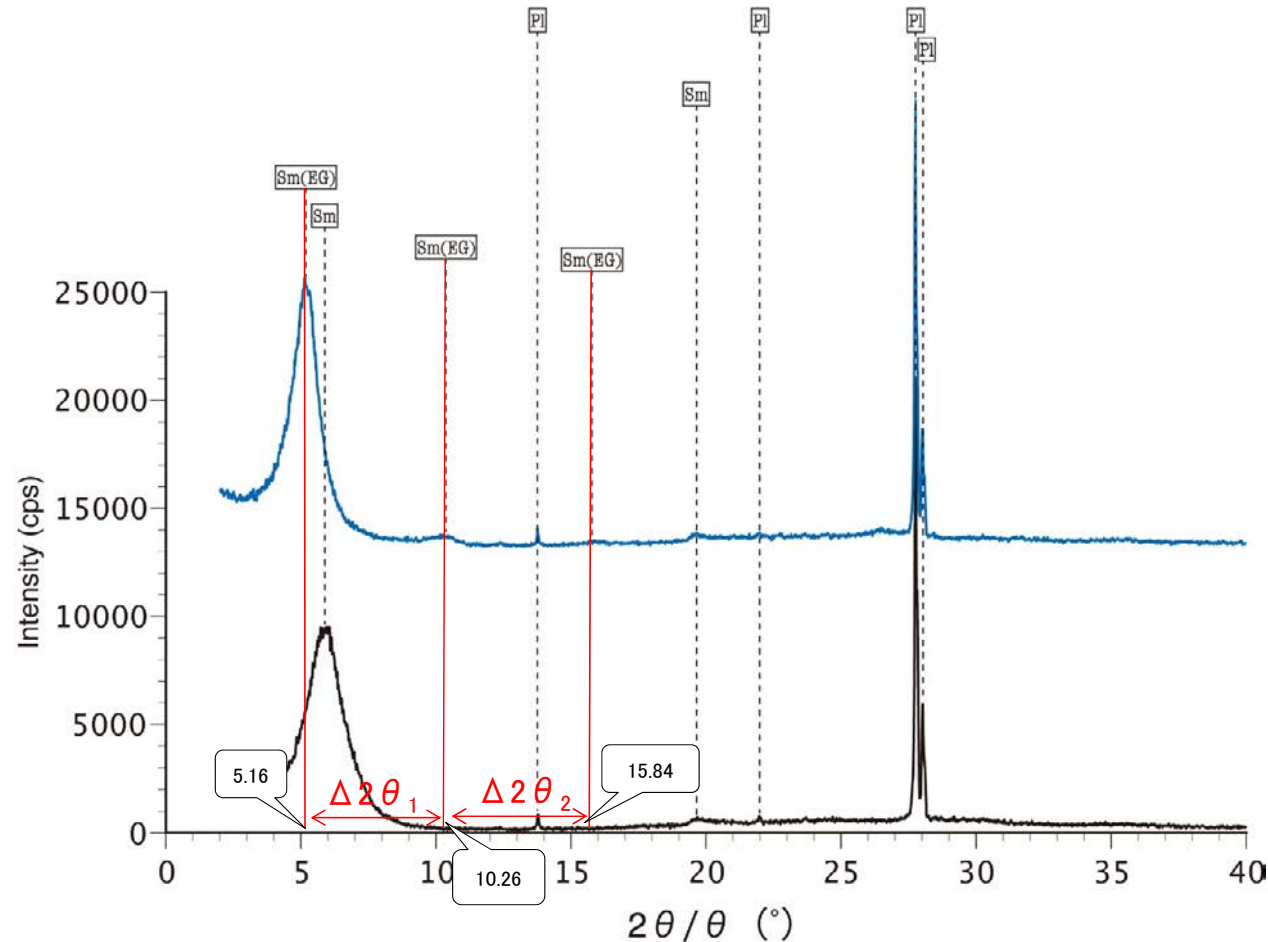Sm:スメクタイト
Pl:斜長石


本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2~2.0μmの粘土分を濃集している。

— 水簾 (無処理) — 水簾 (EG処理)


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.16°
②9~11°	10.26°
③16~18°	15.84°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.10°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.58°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

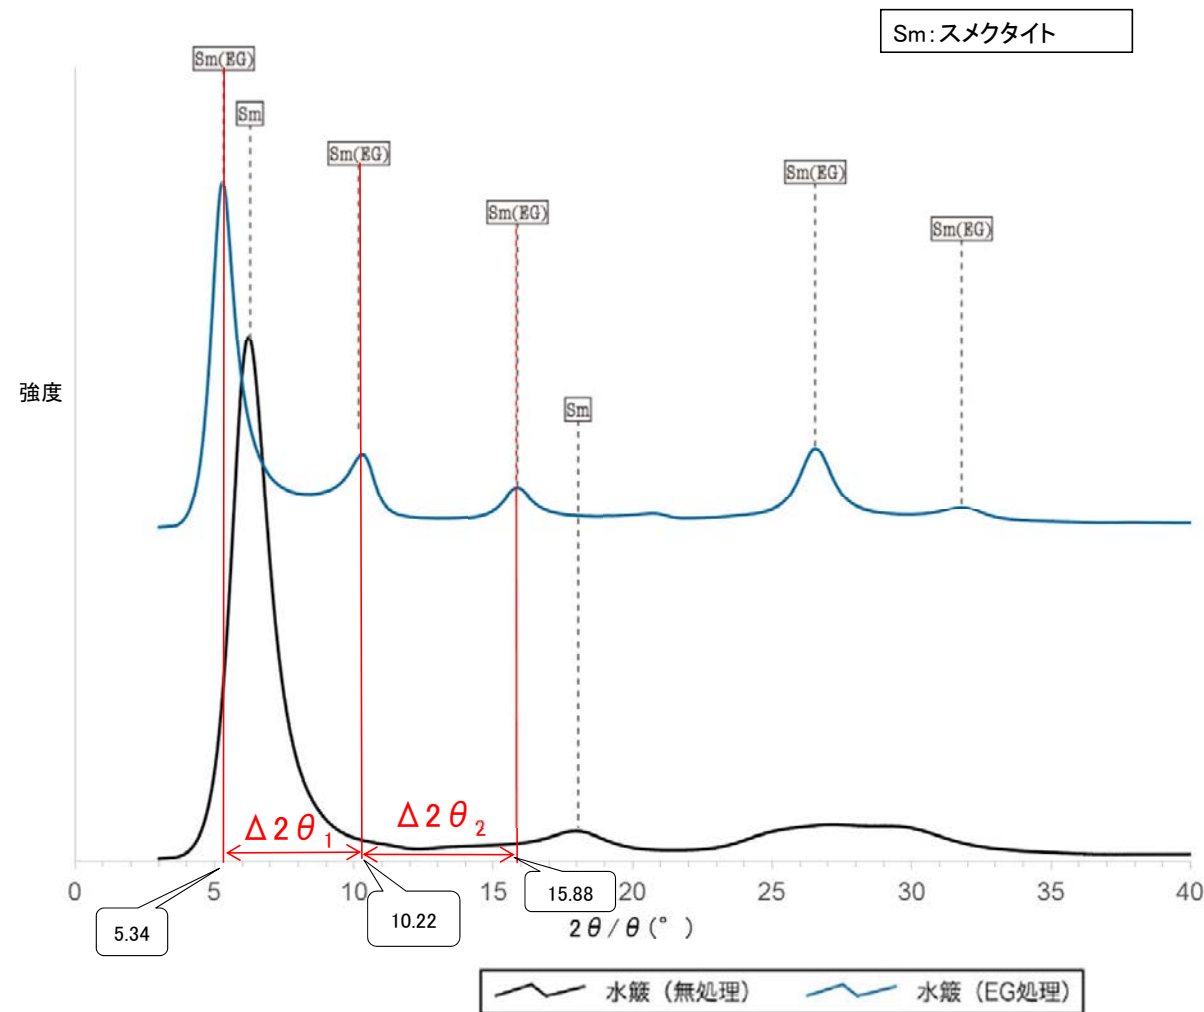

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.1μm以下の粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.34°
②9～11°	10.22°
③16～18°	15.88°
$\Delta 2\theta_1$ (②-①)	4.88°
$\Delta 2\theta_2$ (③-②)	5.66°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが20%程度混合

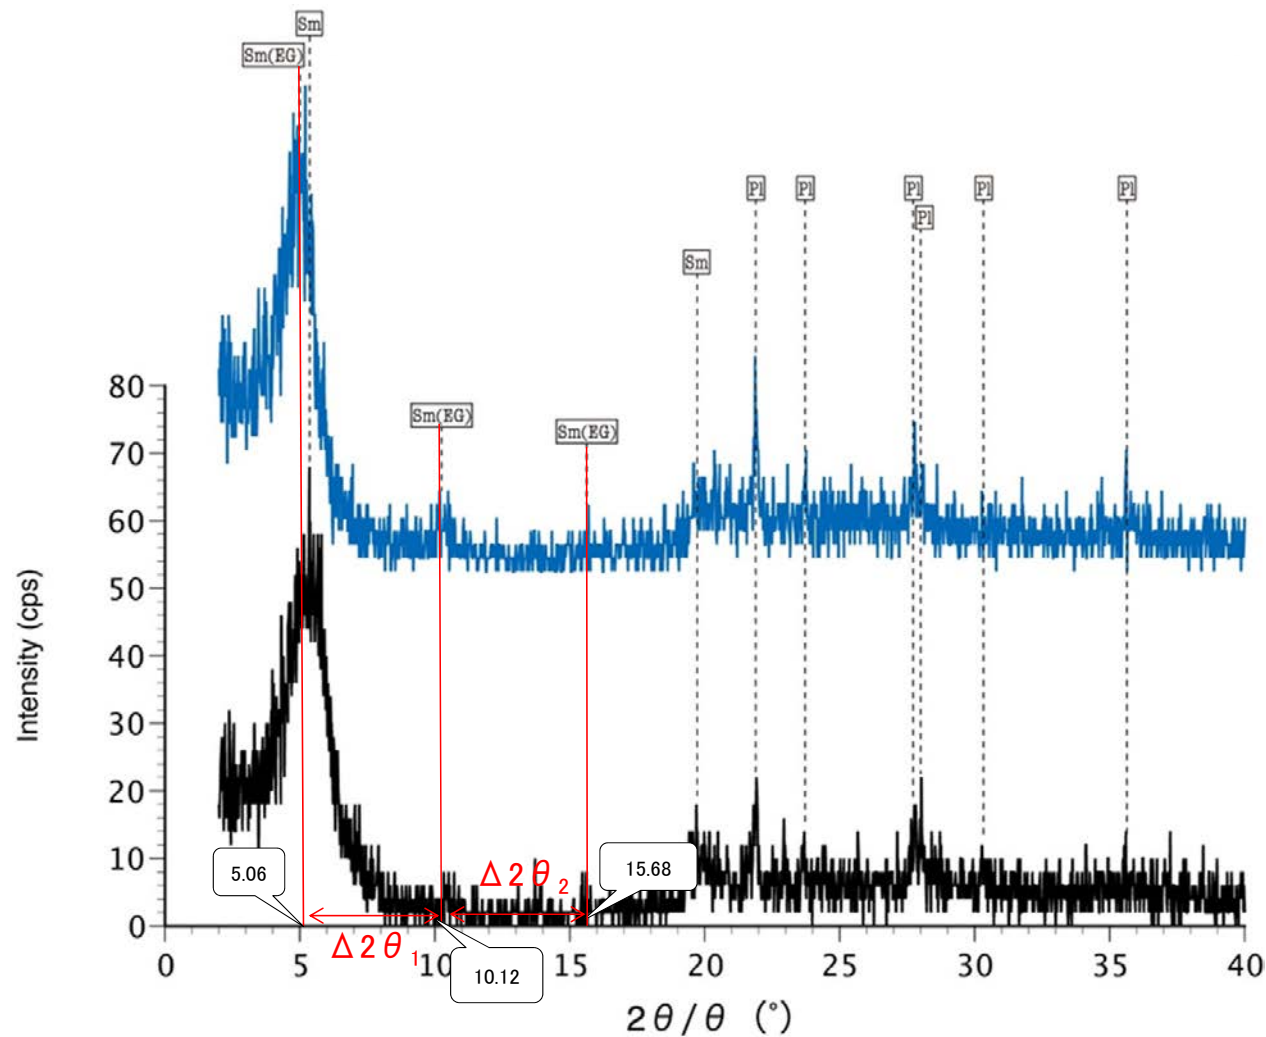Sm: スメクタイト
Pl: 斜長石

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径 $0.2 \sim 2.0 \mu\text{m}$ の粘土分を濃集している。

— 水簾 (無処理) — 水簾 (EG処理)


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

① $5 \sim 8^\circ$	5.06°
② $9 \sim 11^\circ$	10.12°
③ $16 \sim 18^\circ$	15.68°
$\Delta 2\theta_1$ (②-①)	5.06°
$\Delta 2\theta_2$ (③-②)	5.56°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

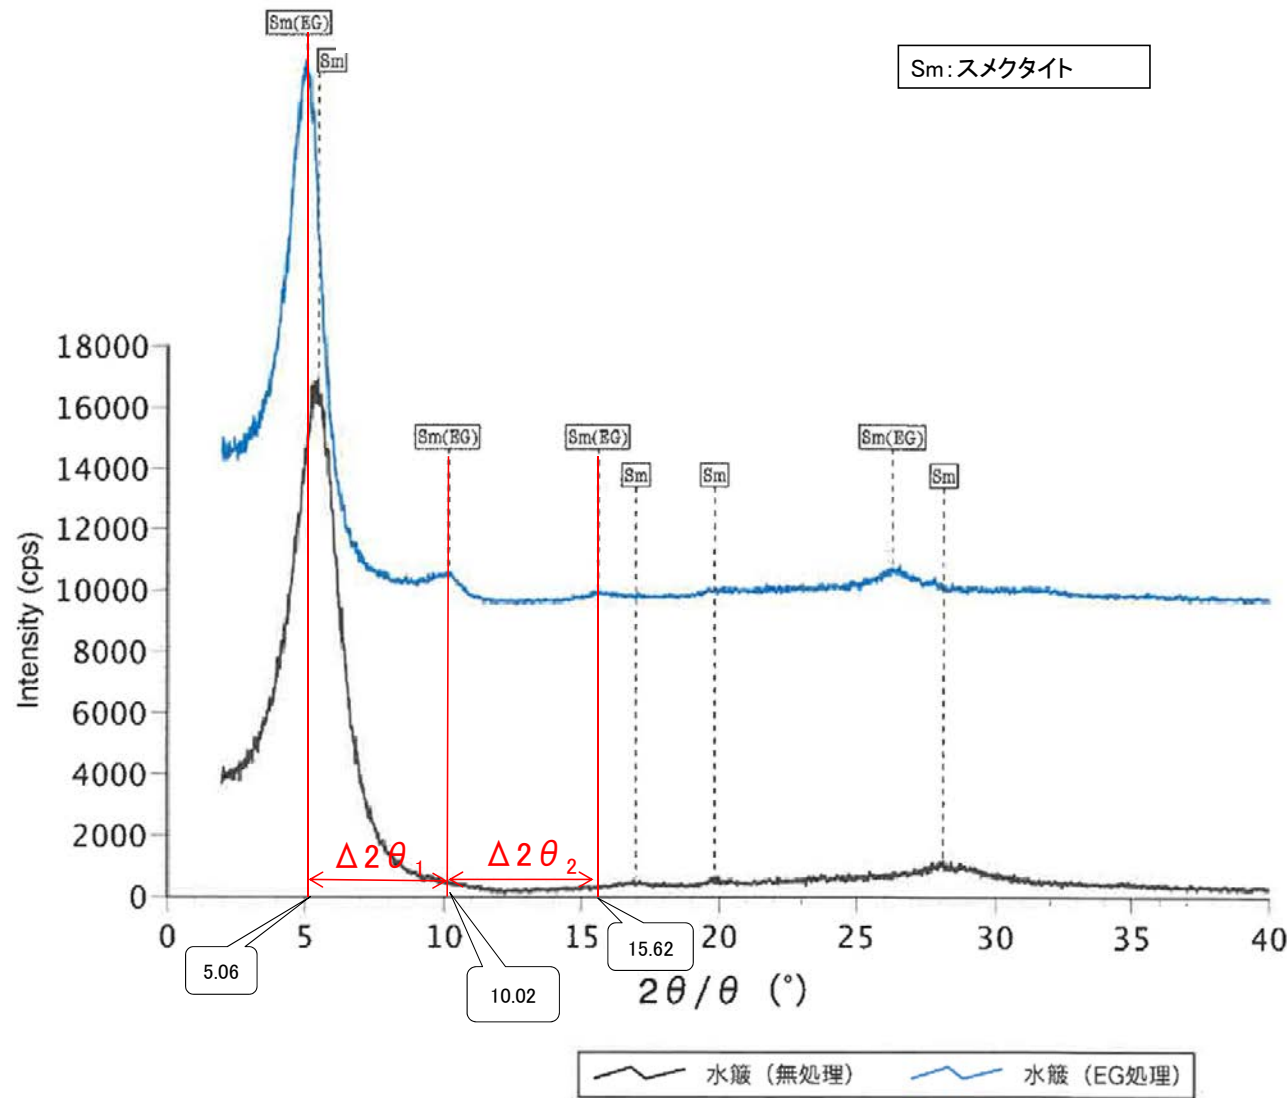

本試料は、水簾と遠心分離
によって、粒径0.4~1.0μmの
粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.06°
②9~11°	10.02°
③16~18°	15.62°
Δ2θ ₁ (②-①)	4.96°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.60°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが15%程度混合

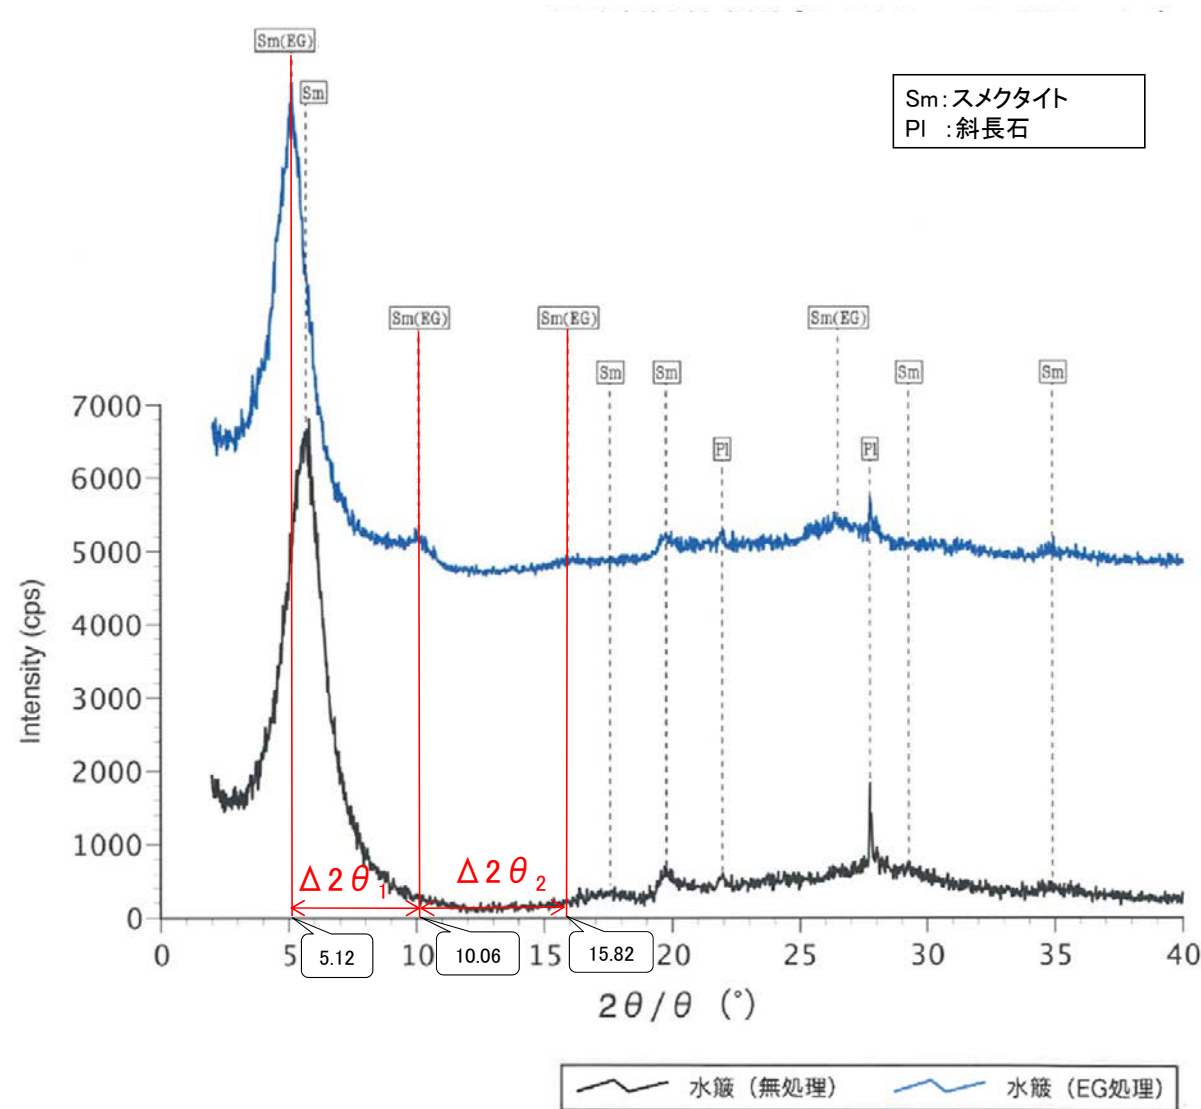

本試料は、水簾と遠心分離
によって、粒径0.2～1.0μmの
粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.12°
②9～11°	10.06°
③16～18°	15.82°
Δ2θ ₁ (②-①)	4.94°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.76°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが20%程度混合

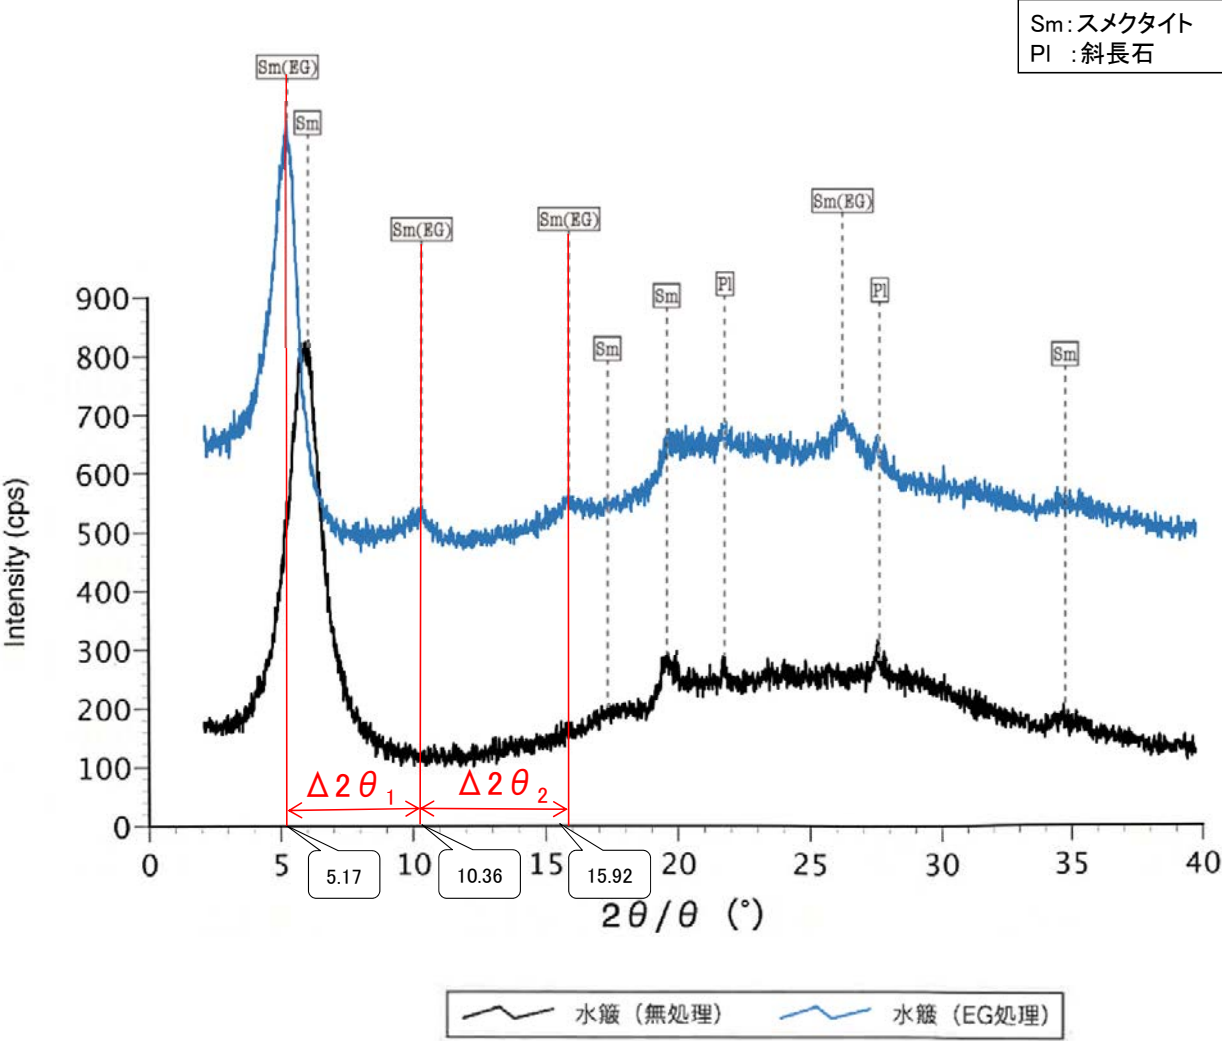

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2~0.4μmの粘土分を濃集している。

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)


EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.17°
②9~11°	10.36°
③16~18°	15.92°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.19°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.56°



I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

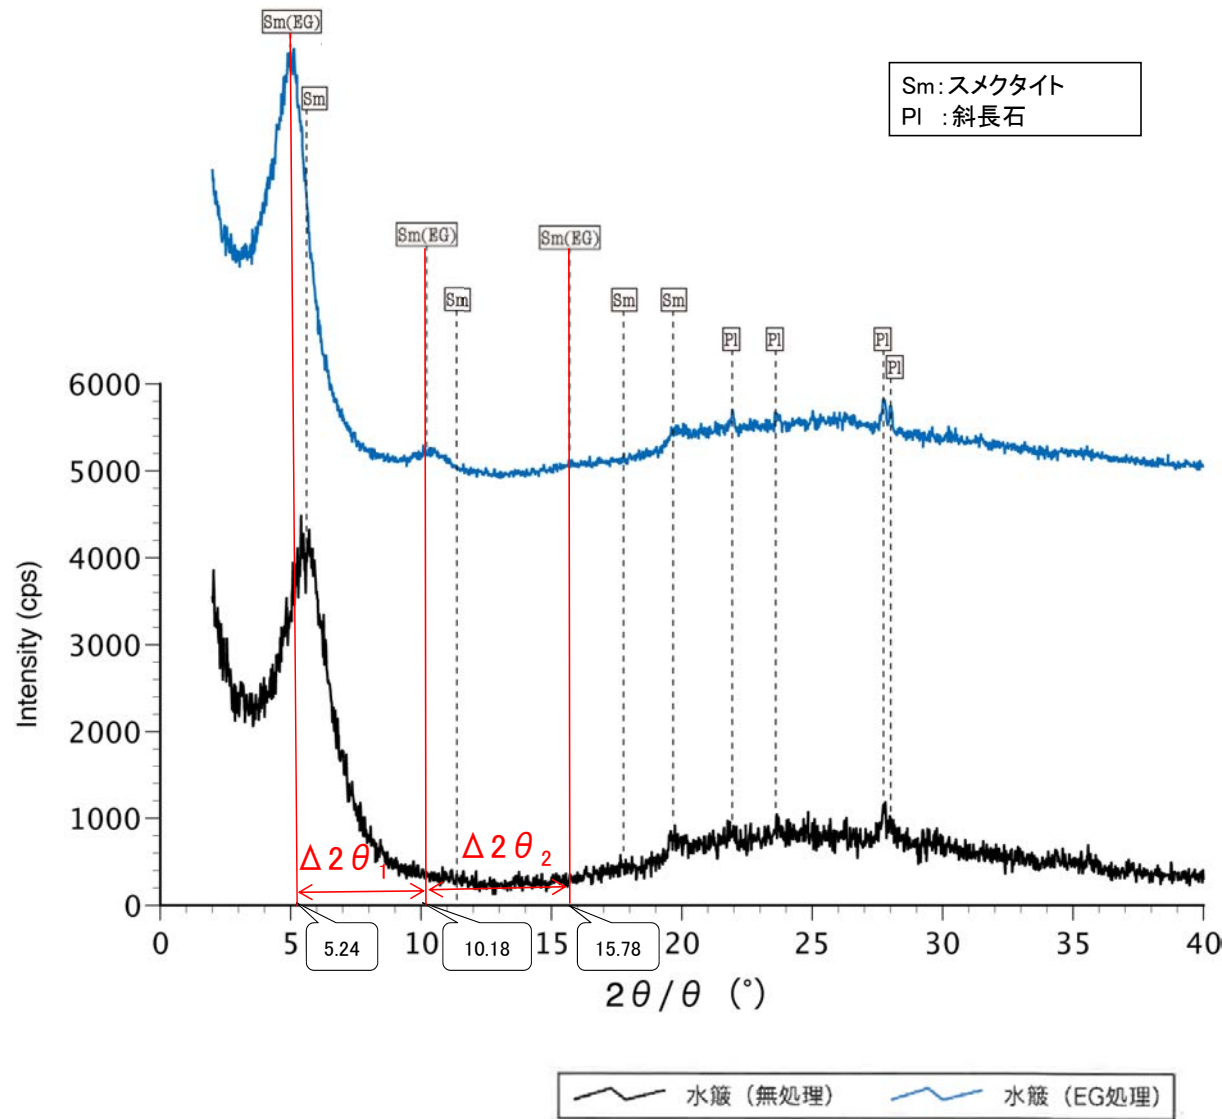

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2～2.0μmの粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.24°
②9～11°	10.18°
③16～18°	15.78°
$\Delta 2\theta_1$ (②-①)	4.94°
$\Delta 2\theta_2$ (③-②)	5.60°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが15%程度混合

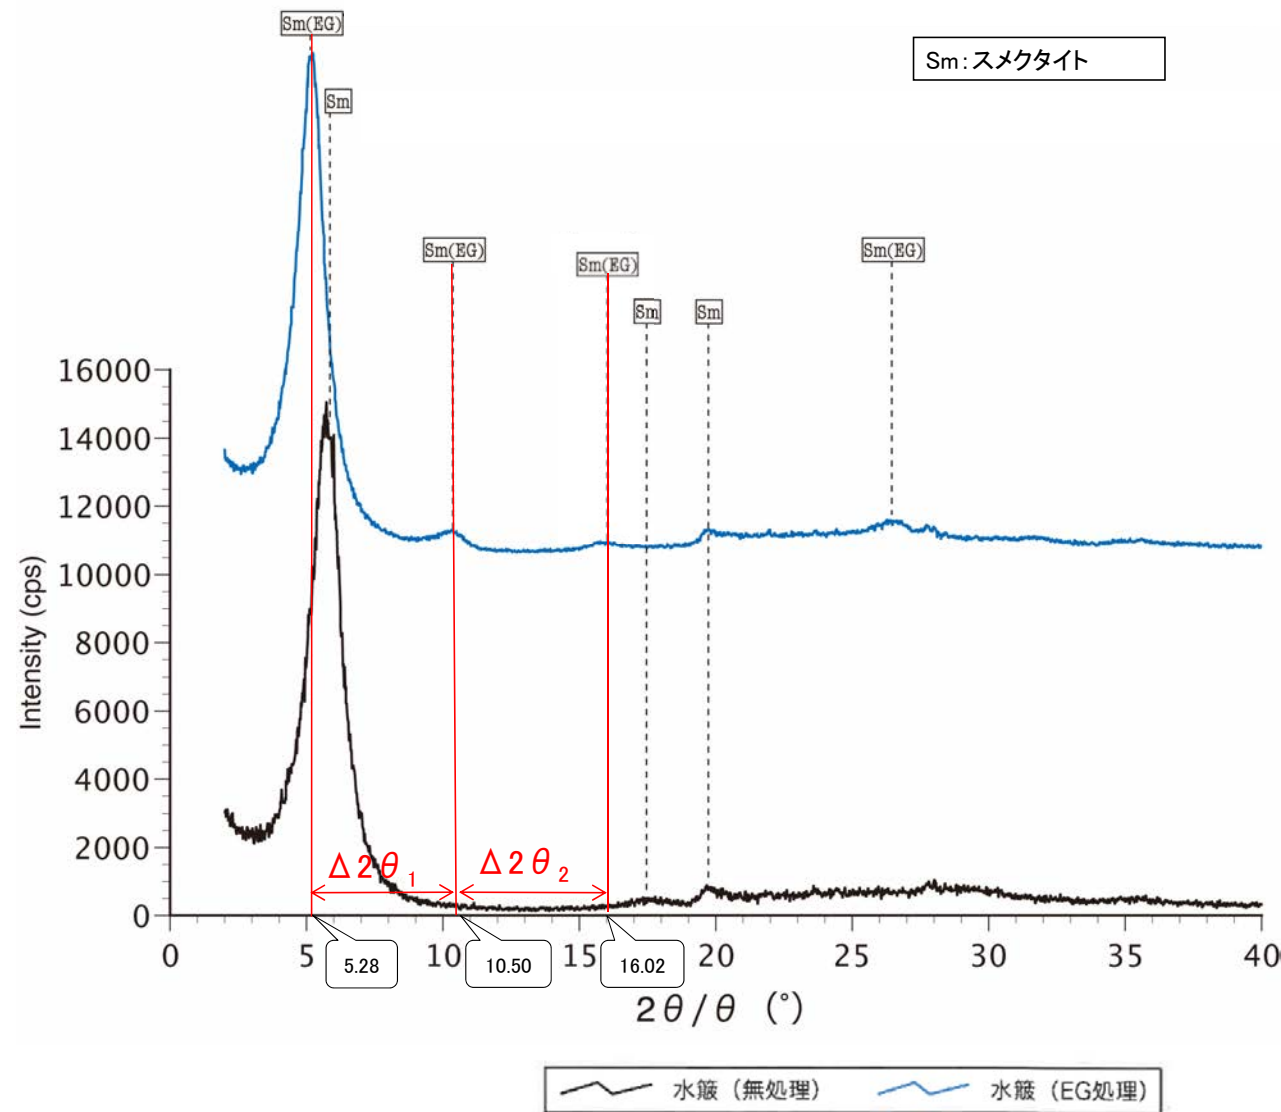

本試料は、水簾と遠心分離
によって、粒径0.2~1.0μmの
粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.28°
②9~11°	10.50°
③16~18°	16.02°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.22°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.52°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

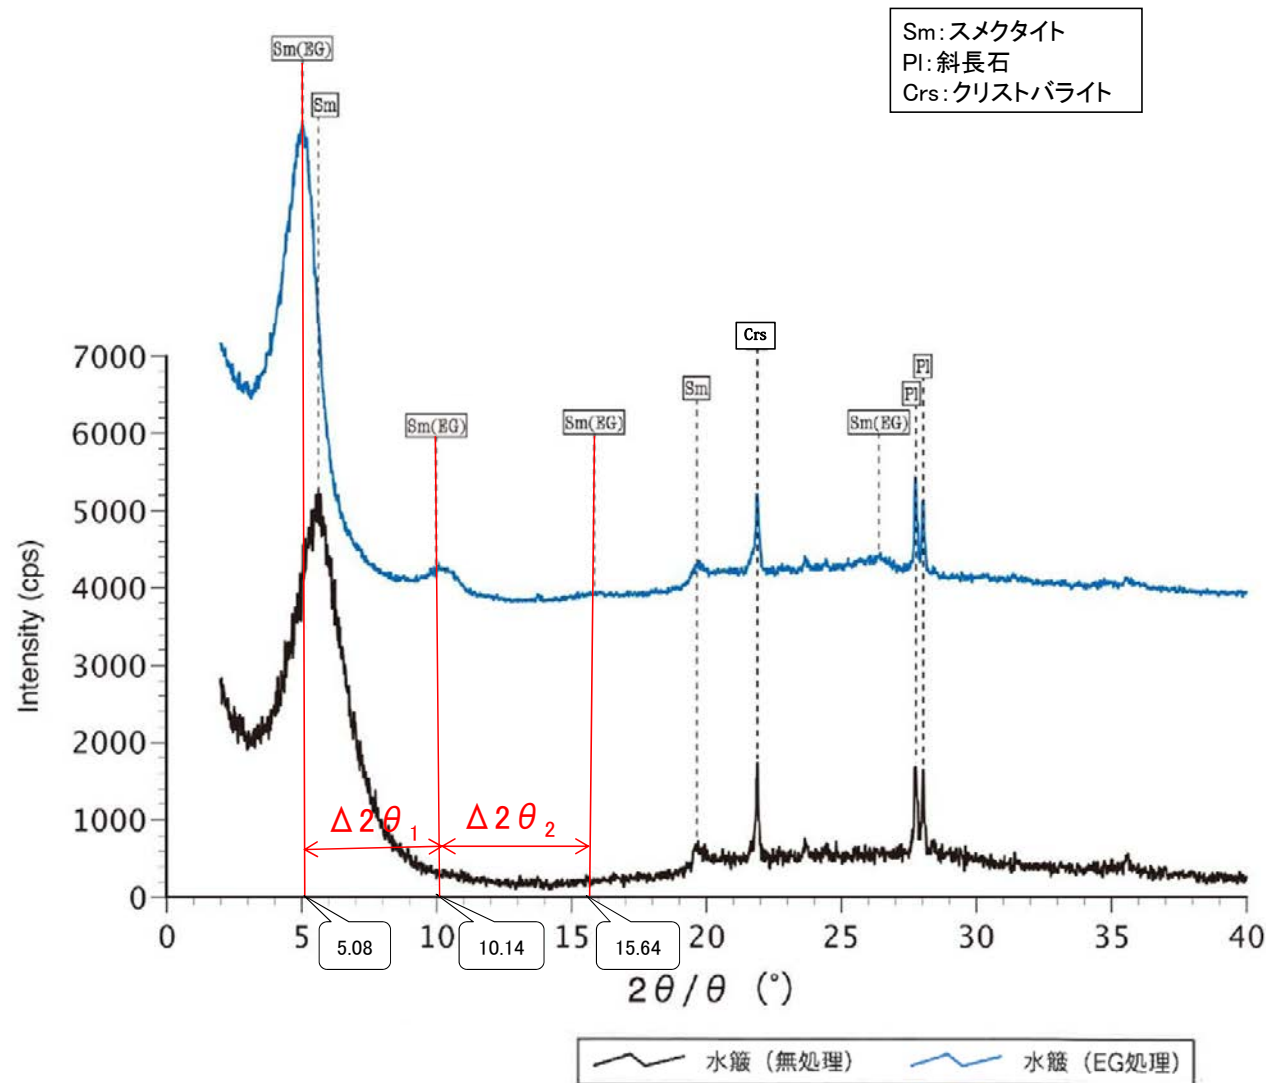

本試料は、水簾と遠心分離
によって、粒径0.2～2.0μmの
粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.08°
②9～11°	10.14°
③16～18°	15.64°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.06°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.50°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

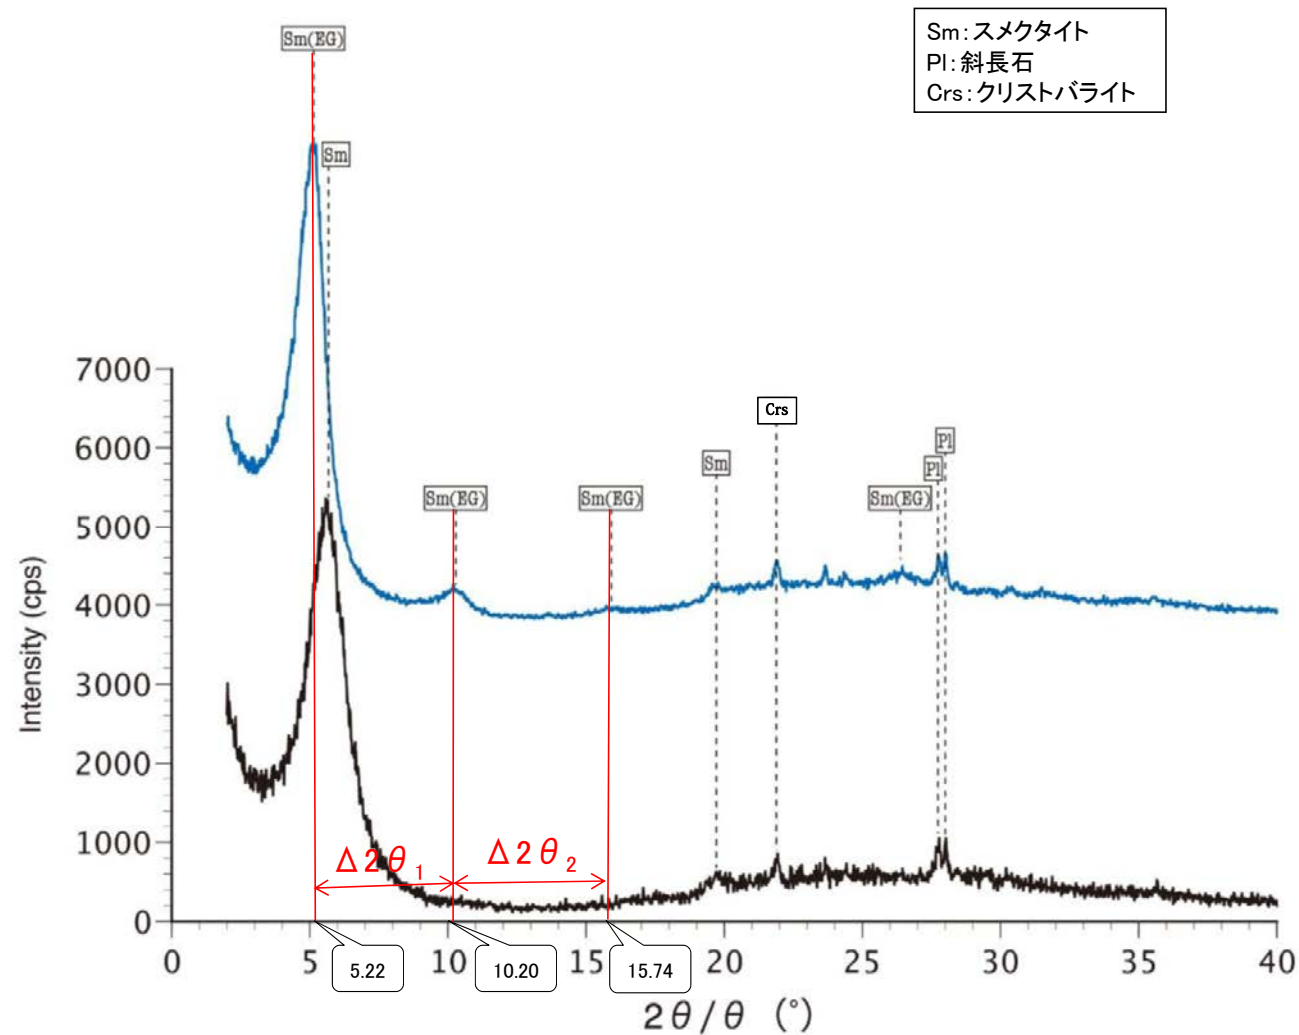

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2～2.0μmの粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.22°
②9～11°	10.20°
③16～18°	15.74°
Δ2θ ₁ (②-①)	4.98°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.54°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが15%程度混合

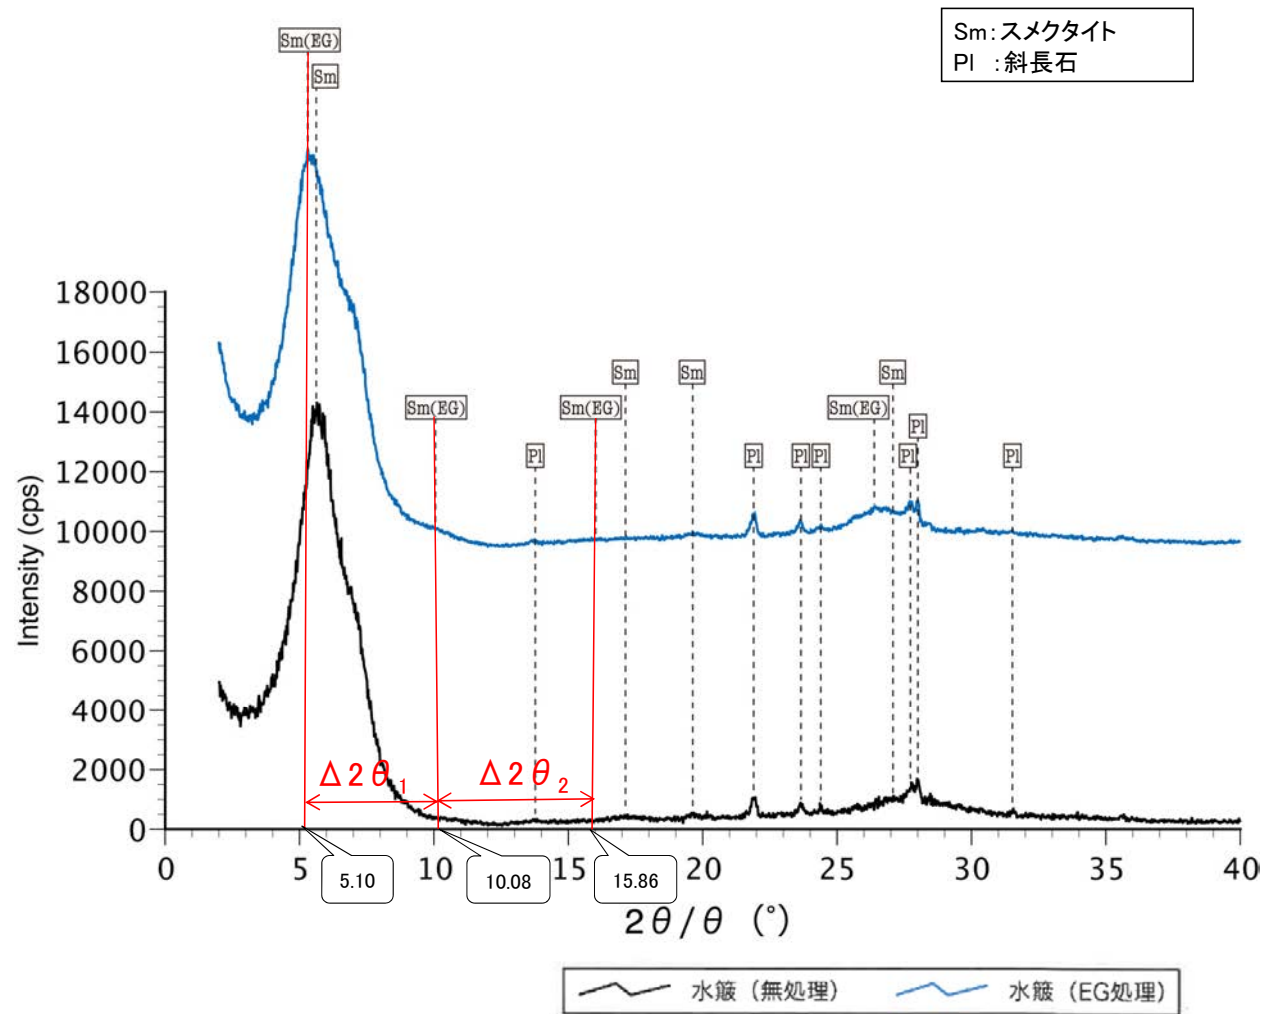

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2~1.0μmの粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.10°
②9~11°	10.08°
③16~18°	15.86°
Δ2θ ₁ (②-①)	4.98°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.78°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが20%程度混合

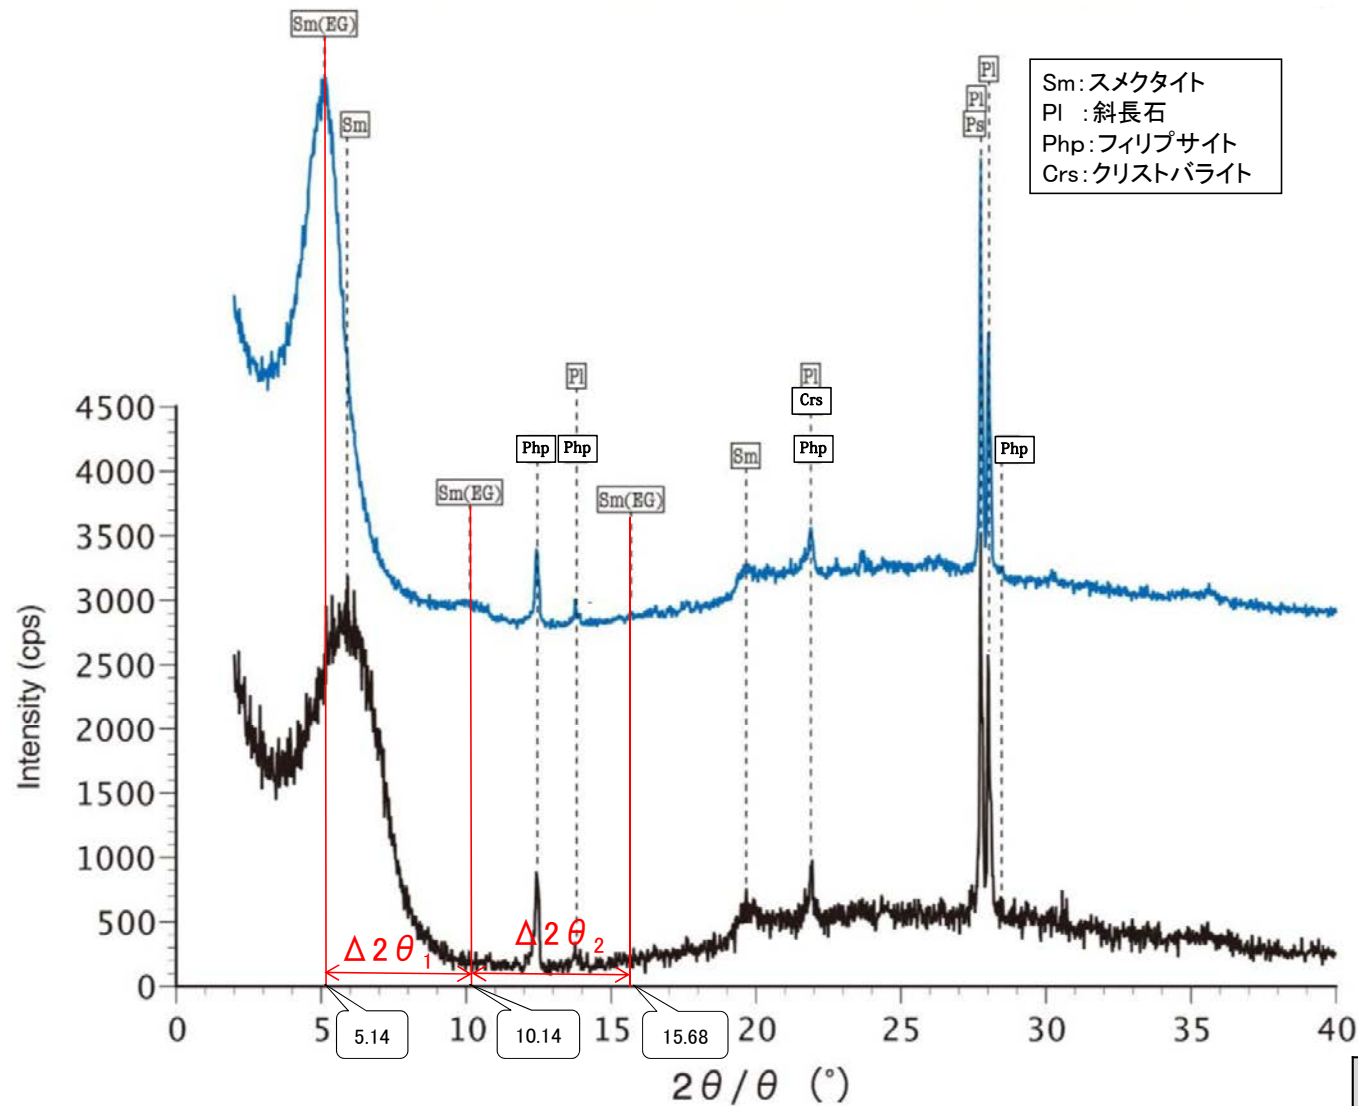

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2~2.0 μ mの粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.14°
②9~11°	10.14°
③16~18°	15.68°
$\Delta 2\theta_1$ (②-①)	5.00°
$\Delta 2\theta_2$ (③-②)	5.54°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが15%程度混合

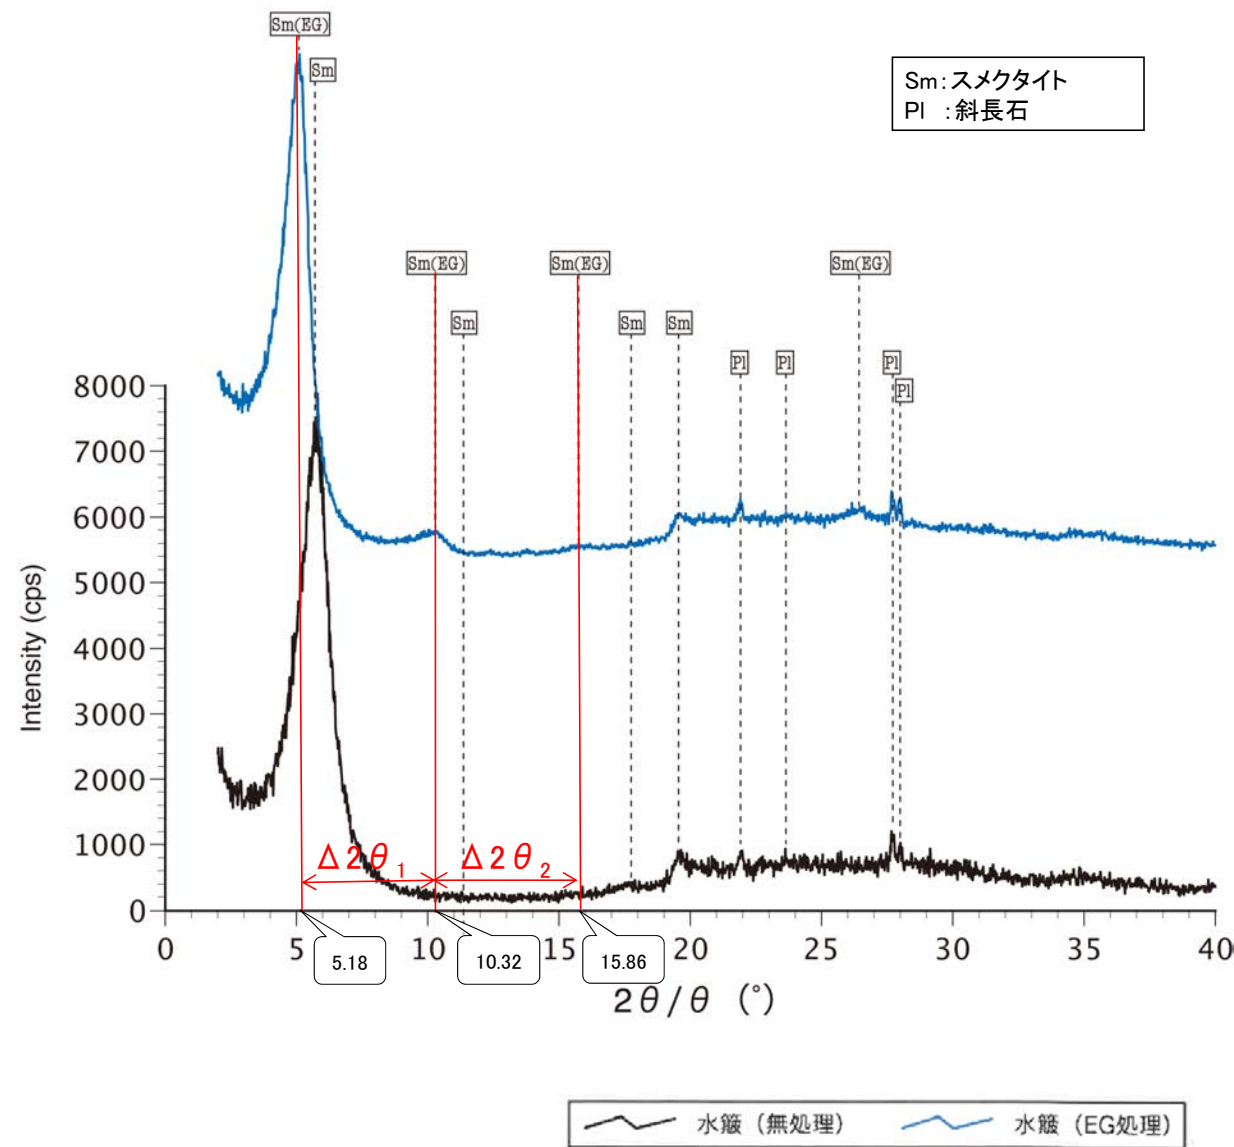


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.18°
②9～11°	10.32°
③16～18°	15.86°
$\Delta 2\theta_1$ (②-①)	5.14°
$\Delta 2\theta_2$ (③-②)	5.54°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

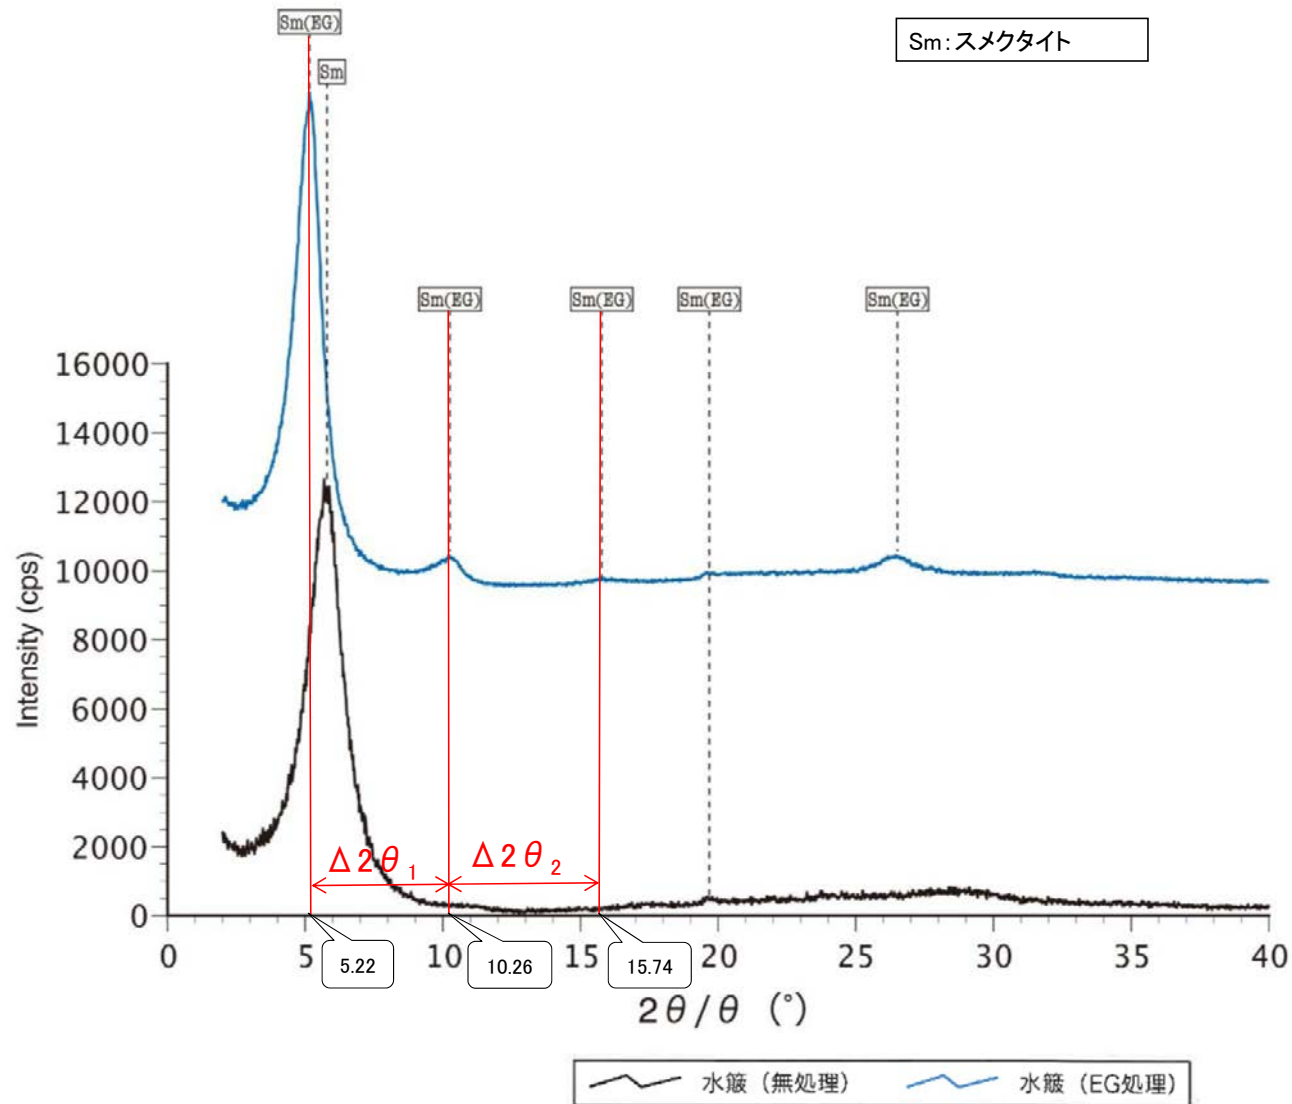

本試料は、水簾と遠心分離
によって、粒径0.2～2.0μmの
粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.22°
②9～11°	10.26°
③16～18°	15.74°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.04°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.48°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

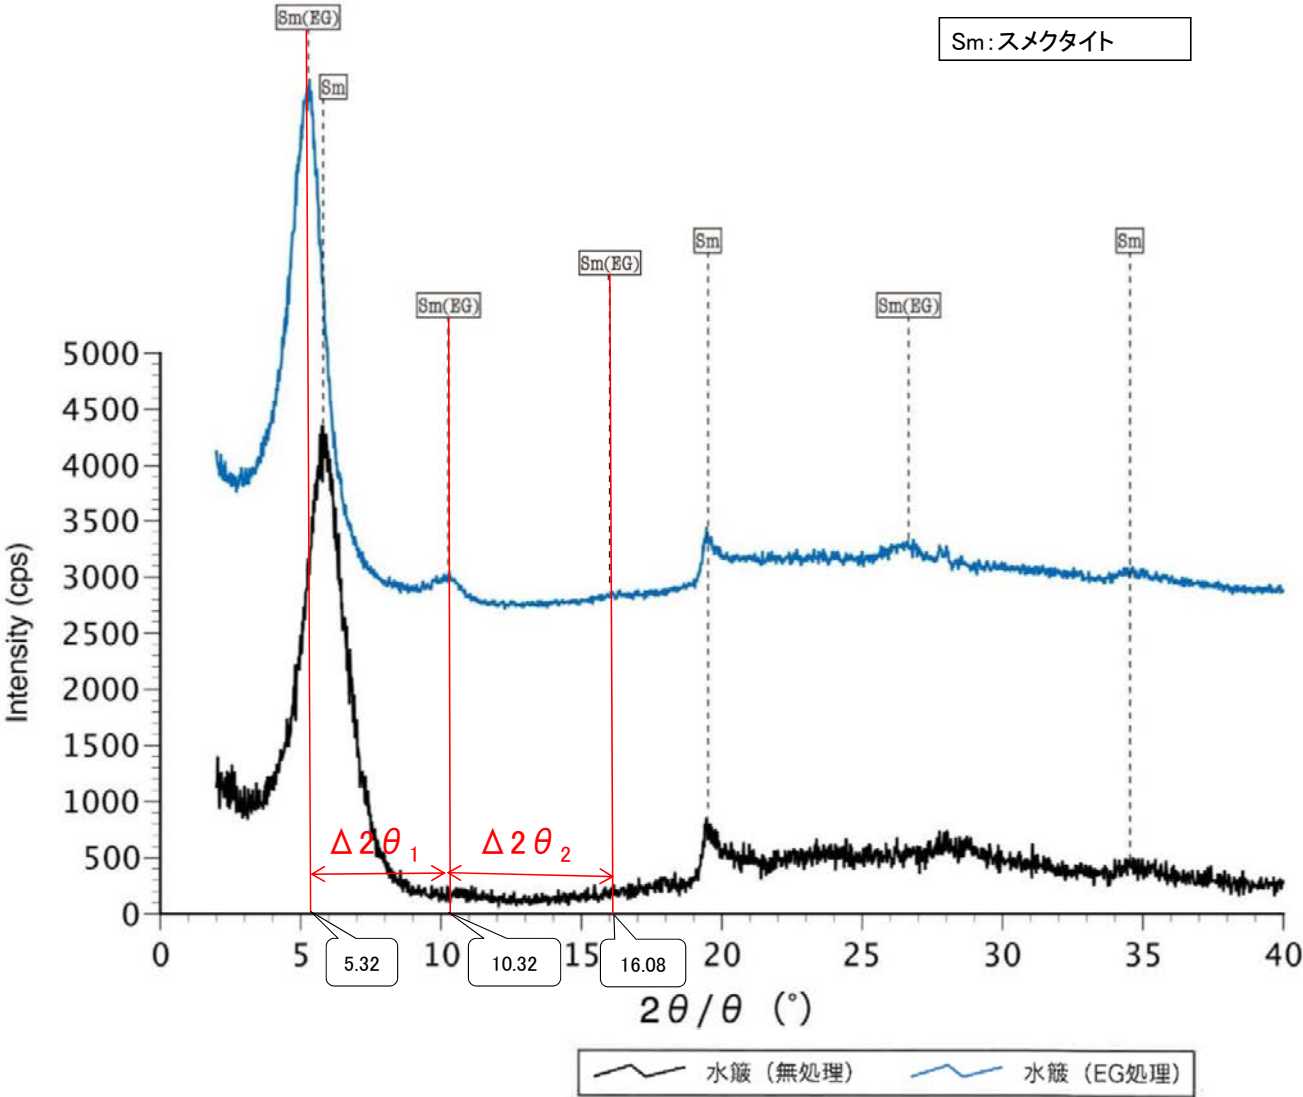

本試料は、水簾と遠心分離
によって、粒径0.2～2.0μmの
粘土分を濃集している。

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)


EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.32°
②9～11°	10.32°
③16～18°	16.08°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.00°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.76°



I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが20%程度混合

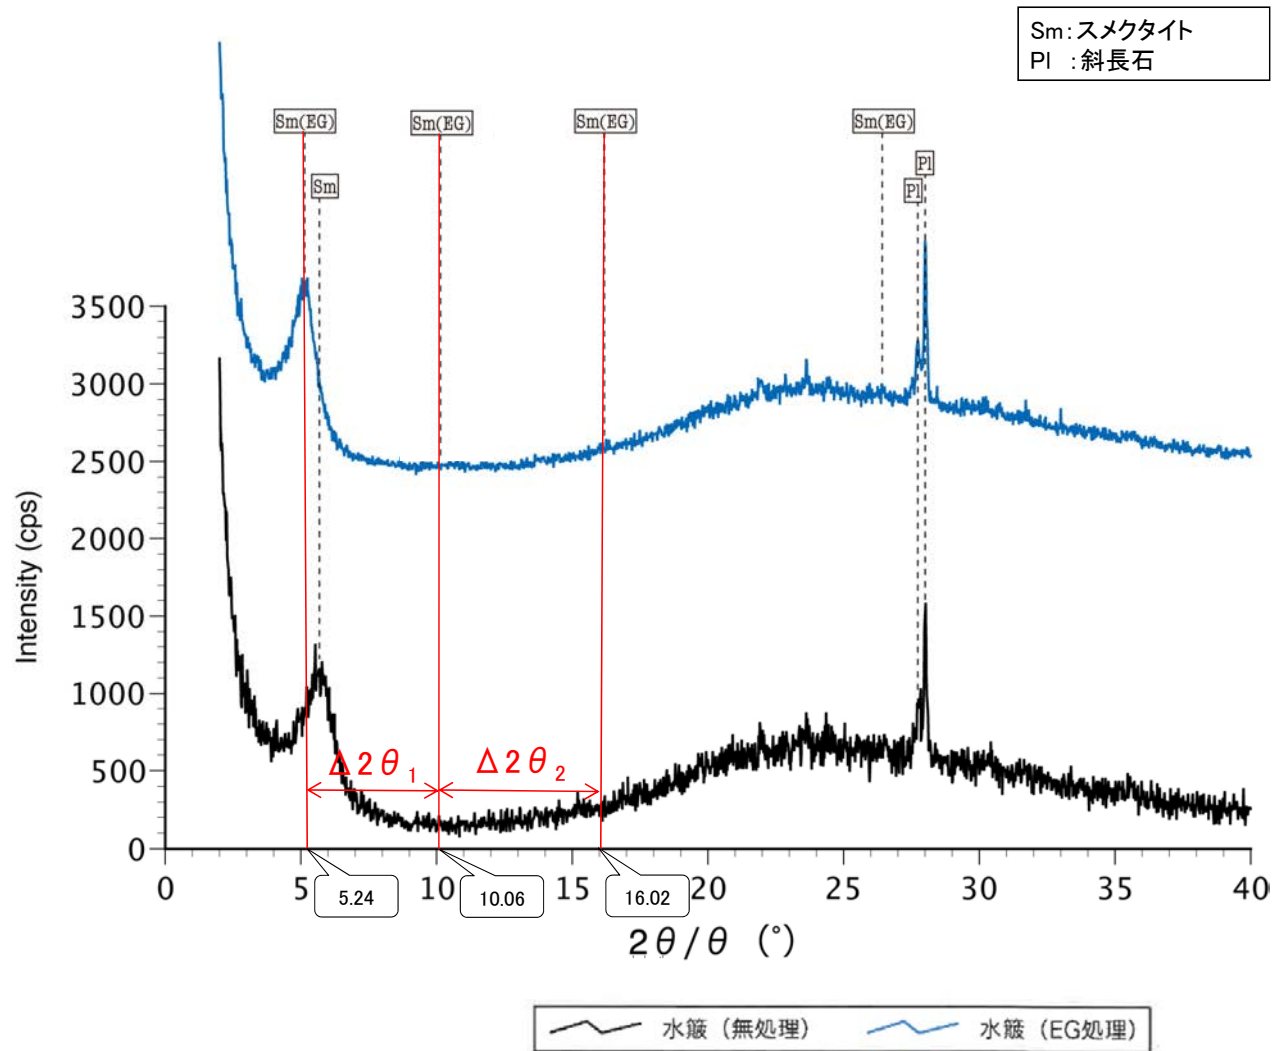

本試料は、水簾と遠心分離
によって、粒径0.2~2.0μmの
粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.24°
②9~11°	10.06°
③16~18°	16.02°
Δ2θ ₁ (②-①)	4.82°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.96°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが35%程度混合

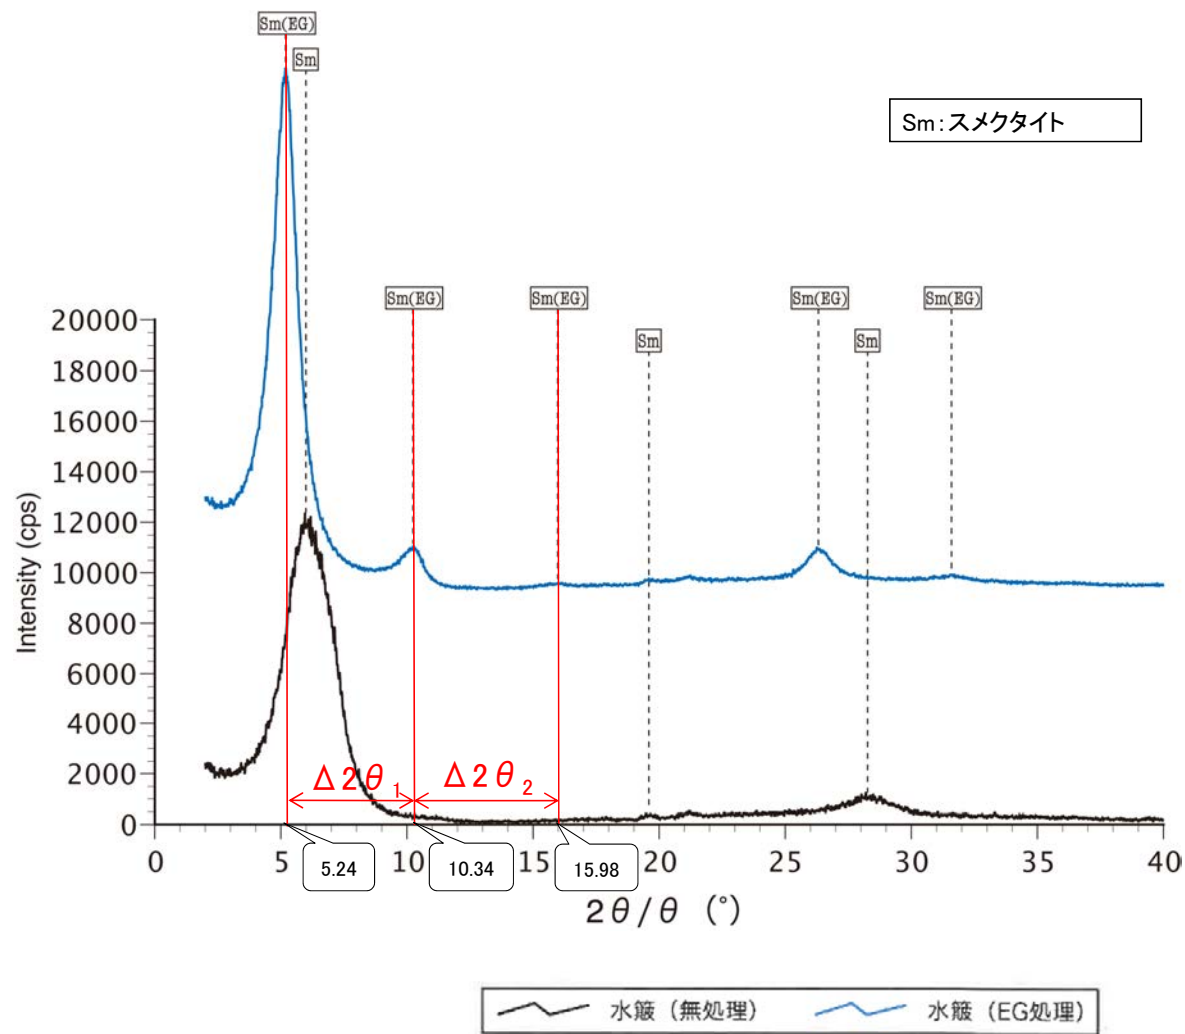

本試料は、水簾と遠心分離
によって、粒径0.2~0.4μmの
粘土分を濃集している。

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)


EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.24°
②9~11°	10.34°
③16~18°	15.98°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.10°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.64°



I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが15%程度混合

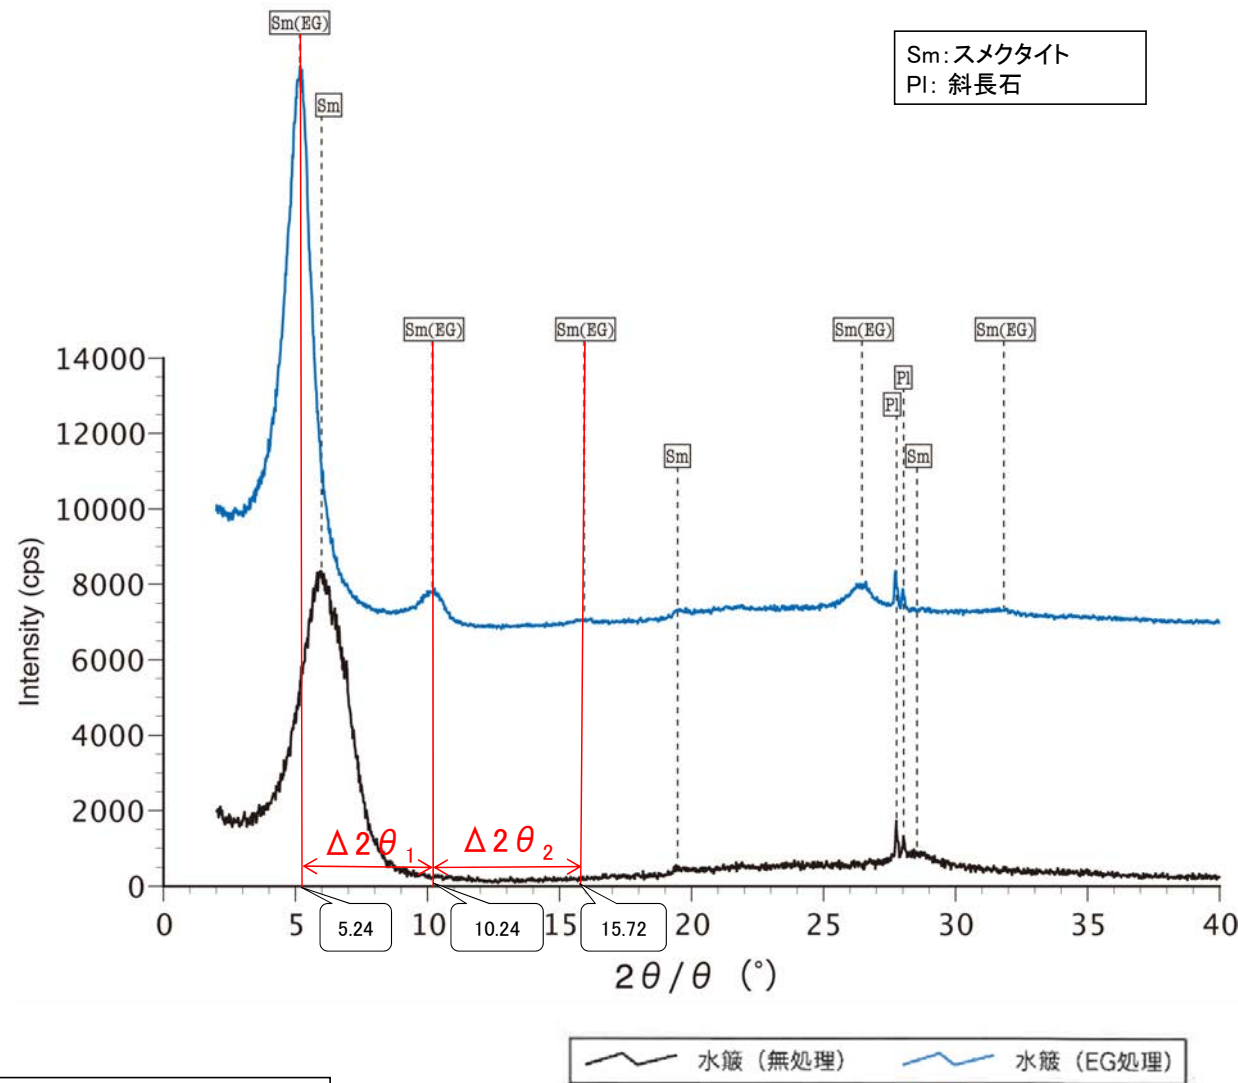

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2~2.0 μ mの粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.24°
②9~11°	10.24°
③16~18°	15.72°
$\Delta 2\theta_1$ (②-①)	5.00°
$\Delta 2\theta_2$ (③-②)	5.48°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

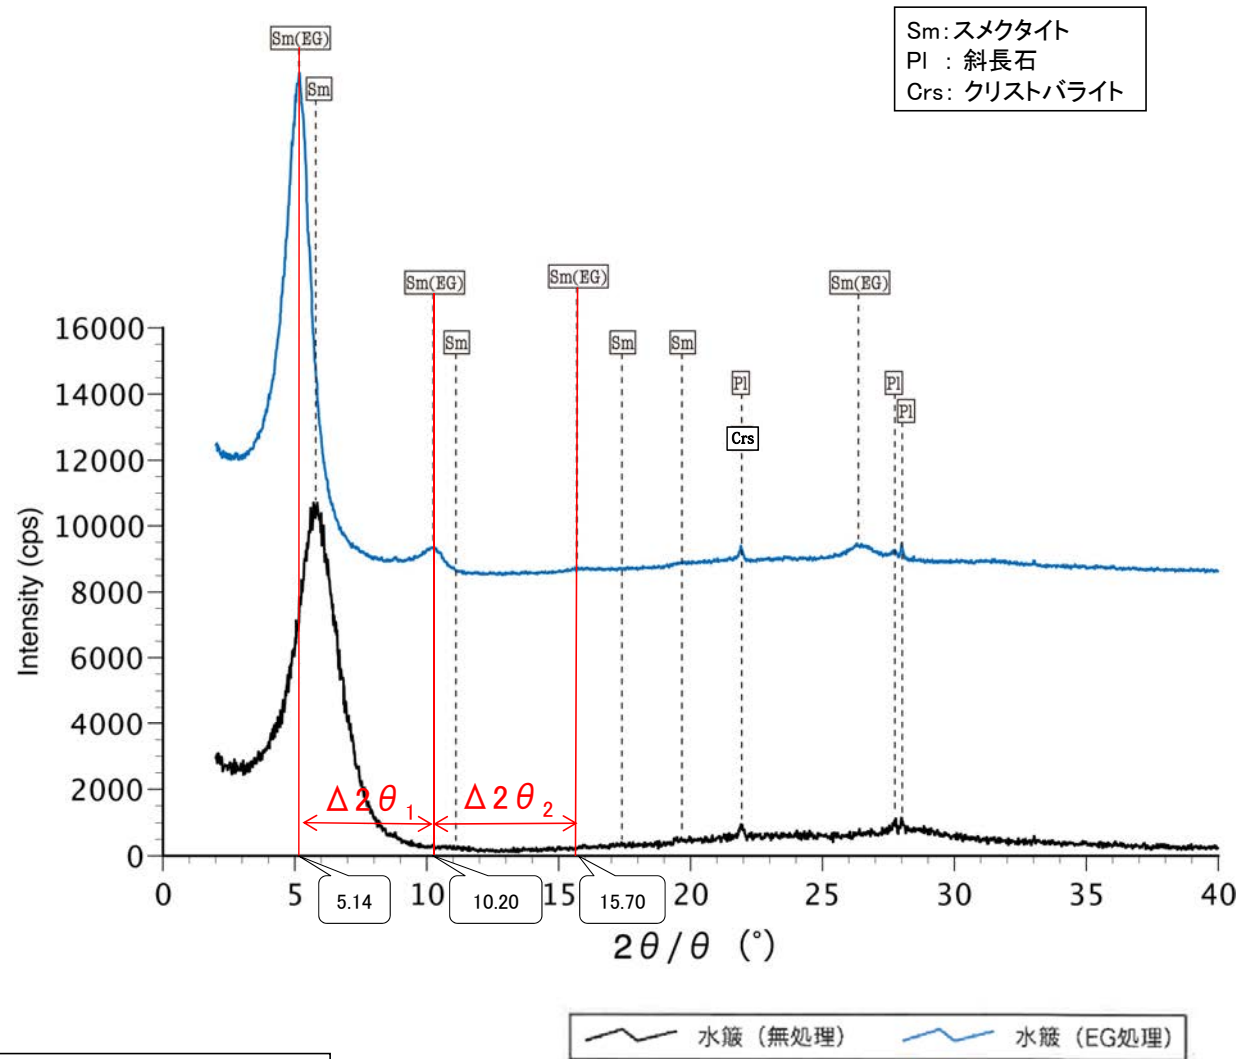

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2~2.0μmの粘土分を濃集している。


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.14°
②9~11°	10.20°
③16~18°	15.70°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.06°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.50°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

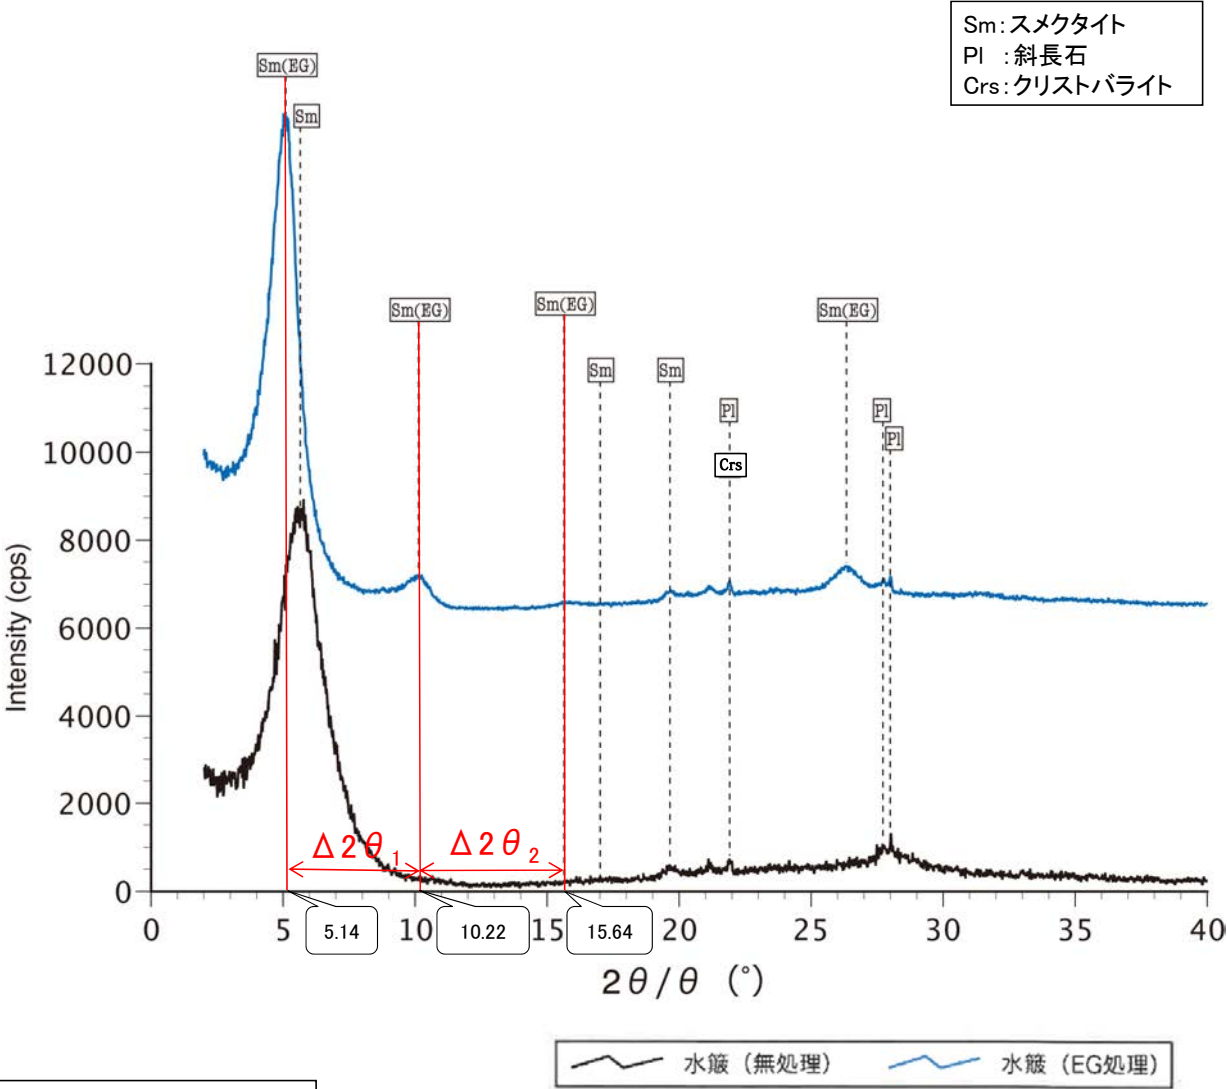

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2～2.0μmの粘土分を濃集している。

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)


EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5～8°	5.14°
②9～11°	10.22°
③16～18°	15.64°
Δ2θ ₁ (②-①)	5.08°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.42°



I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが10%程度混合

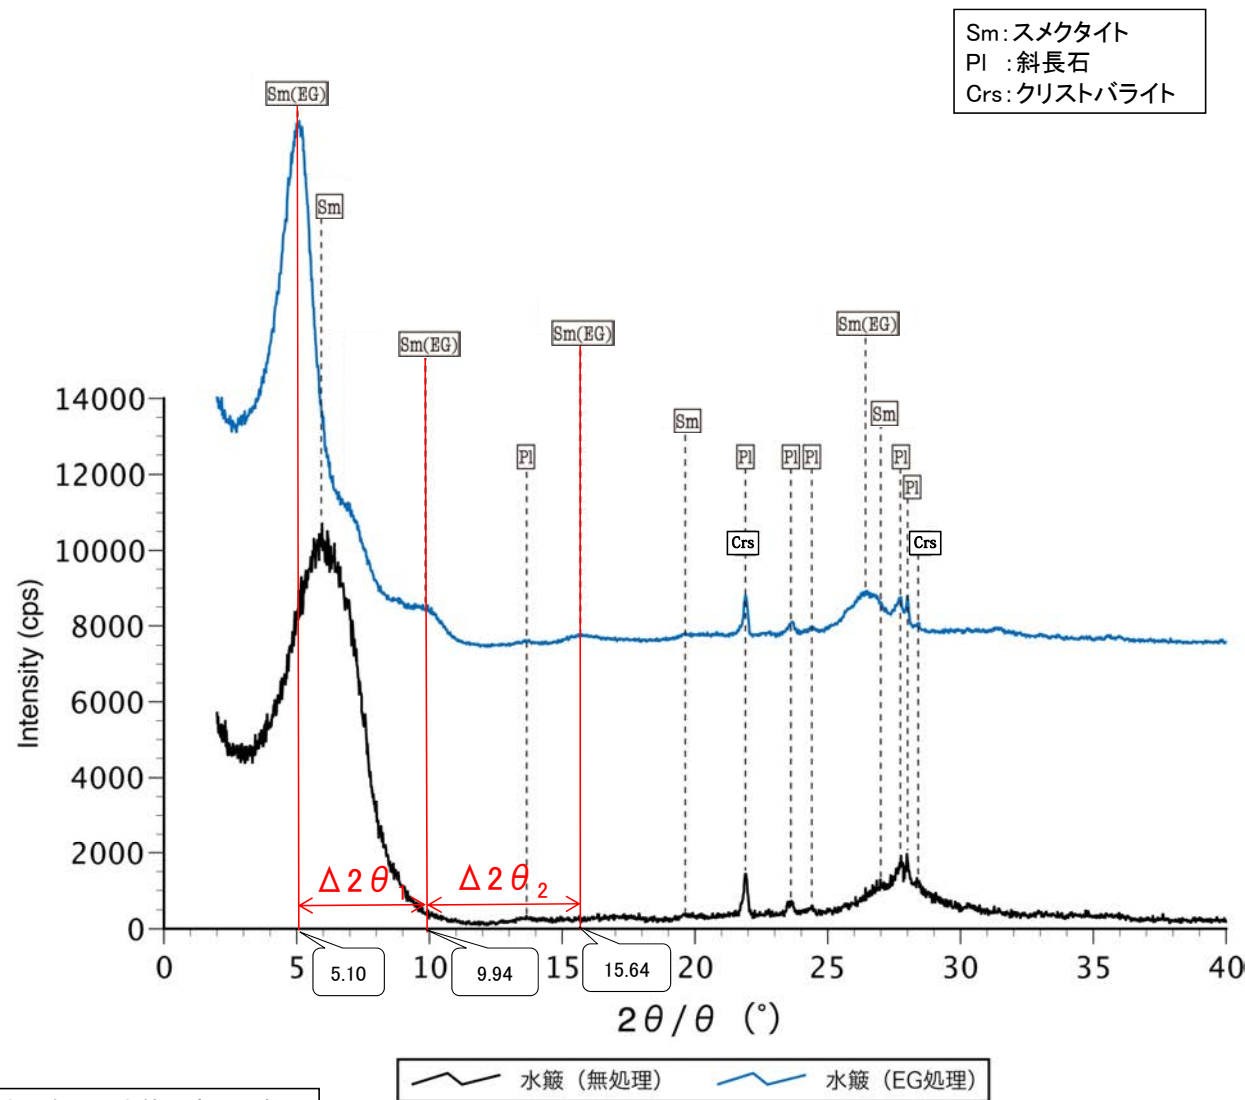

本試料は、水簾と遠心分離によって、粒径0.2~1.0μmの粘土分を濃集している。

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

EG処理スメクタイトのピーク回折角

①5~8°	5.10°
②9~11°	9.94°
③16~18°	15.64°
Δ2θ ₁ (②-①)	4.84°
Δ2θ ₂ (③-②)	5.70°

I/S混合層構造判定

渡辺(1986)による I/S混合層構造判定	I/S混合層(R=0)
渡辺(1981)による イライト混合割合	イライトが20%程度混合

○粘土鉱物の八面体シート構造を検討するため、粘土分を濃集した試料でXRD分析(不定方位)を実施し、d(060)ピーク位置により八面体シート構造を判定した。分析の結果、敷地の粘土鉱物は「2八面体型」の粘土鉱物と判断される。

【d(060)からの2八面体・3八面体の判定】

粘土鉱物学 (白水, 2010)	<p>・d(060)から、$b=6 \times d(060)$によって得られた“b値”は、層面方向の周期を示す値として用いることができる。</p> <p>2八面体型鉱物のd(060)の値は、一般のAl質では1.49～1.50 Åであるが、鉄を含む海緑石などでは1.52 Å近くまで大きくなる。</p> <p>3八面体型は1.52 Åよりも大で、Mg質は1.53～1.54 Å、鉄を多く含めば1.56 Å程度になる。</p>
粘土鉱物の判定のしかた (三條, 1992)	<p>・粘土鉱物の識別は、一般には単位構造の高さd(Å)をもとに粘土鉱物を確認する方法がとられ、大区分法として、プリズム反射(6軸方向)の周期による区別法が行われている。</p> <p>プリズム反射(060)が1.52 Å以下のものは、dioctahedral(2八面体型)、1.53 Å以上のものは、trioctahedral(3八面体型)として分けている。</p>

グループ		主要八面体陽イオン	代表的鉱物種	(060)のd(Å)
スメクタイト	2八面体型	Al	モンモリロナイト	1.49～1.5
		Fe ³⁺	ノントロナイト	1.51～1.52
	3八面体型	Mg, Fe	サポナイト	1.52～1.54
雲母	2八面体型	Al, Fe	イライト	1.48～1.50
		Fe ³⁺	海緑石	1.51
	3八面体型	Mg, Fe	黒雲母	1.54～1.56
緑泥石	3八面体型	Mg, Fe	クリノクロア	1.54
混合層鉱物	2八面体型	Al, Fe	イライト/スメクタイト混合層	1.50～1.51
	3八面体型	Mg, Fe	緑泥石/スメクタイト混合層	di:1.50 tri:1.54

d<1.52で2八面体、
d≥1.52で3八面体とする。




【敷地の粘土鉱物の判定】


試料採取位置	粒径	(060)のd(Å)	判定結果
岩盤調査坑 No.27孔 (試料e, S-1)	<0.1 μm	1.506	2八面体型
	<0.4 μm	1.507	
	<1 μm	1.510	
	<5 μm	1.508	
E-8.4' 孔 深度31.70m (試料b, S-2・S-6)	<0.1 μm	1.509	
	<0.4 μm	1.504	
	<1 μm	1.510	
	<5 μm	1.509	

・試料採取位置は、補足資料P.5.2-2-3
・各試料の回折チャートは、次頁、次々頁


粒径 $<0.1\mu\text{m}$

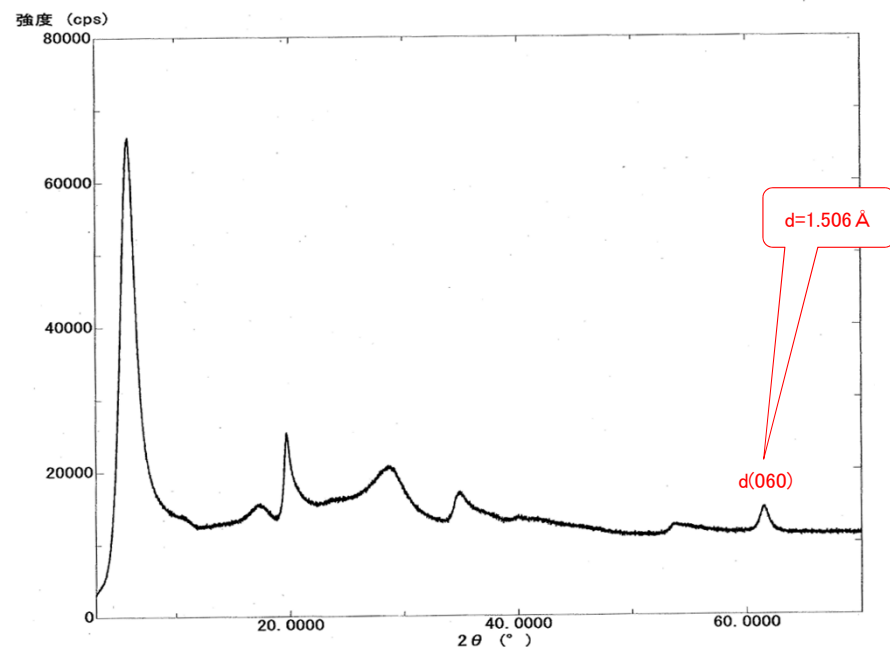


粒径 $<0.4\mu\text{m}$

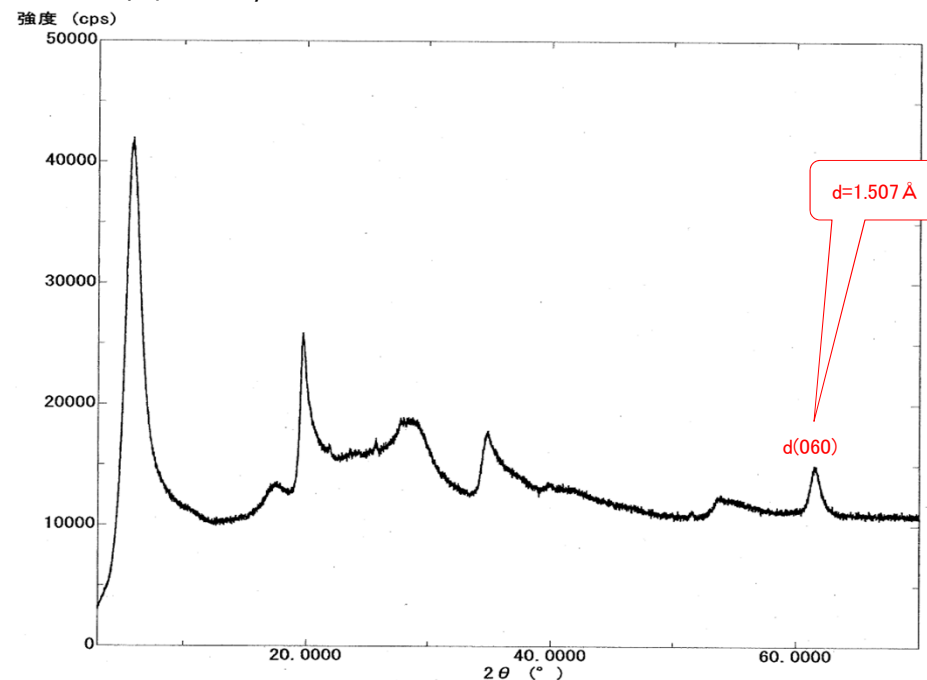


粒径 $<1\mu\text{m}$

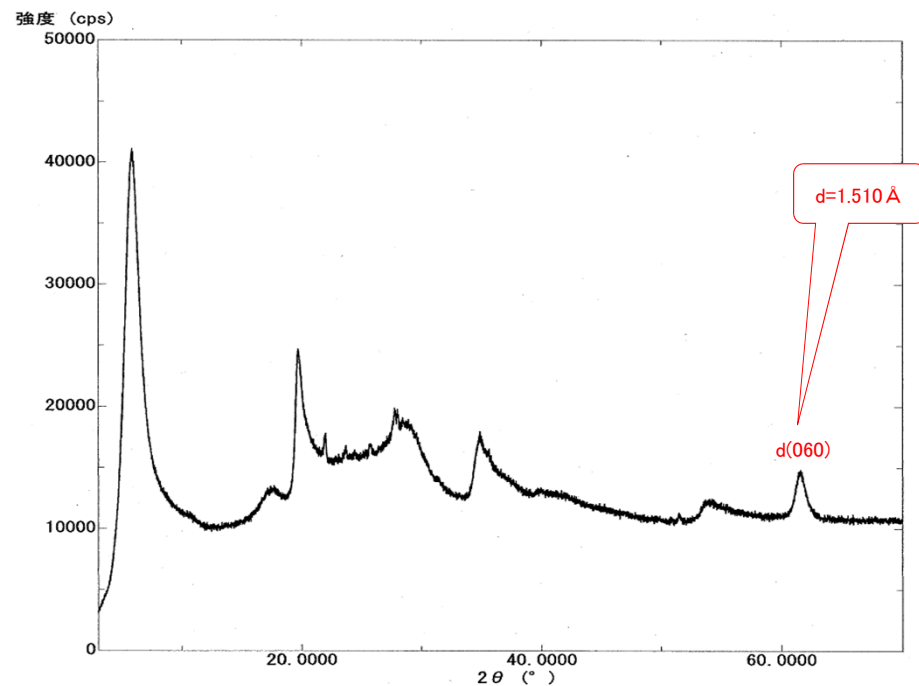


粒径 $<5\mu\text{m}$

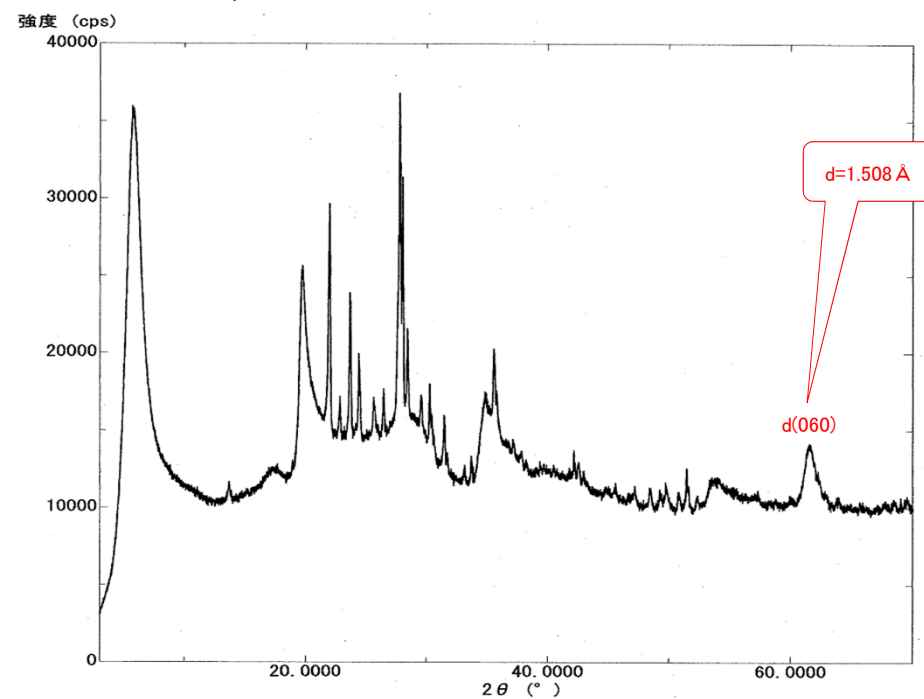


粒径 <0.1 μm

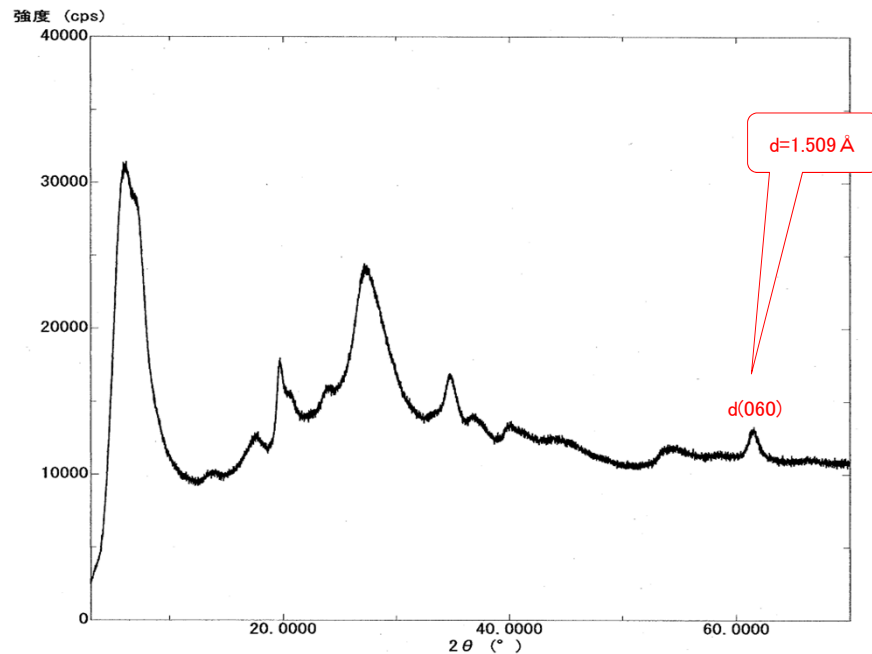


粒径 <0.4 μm

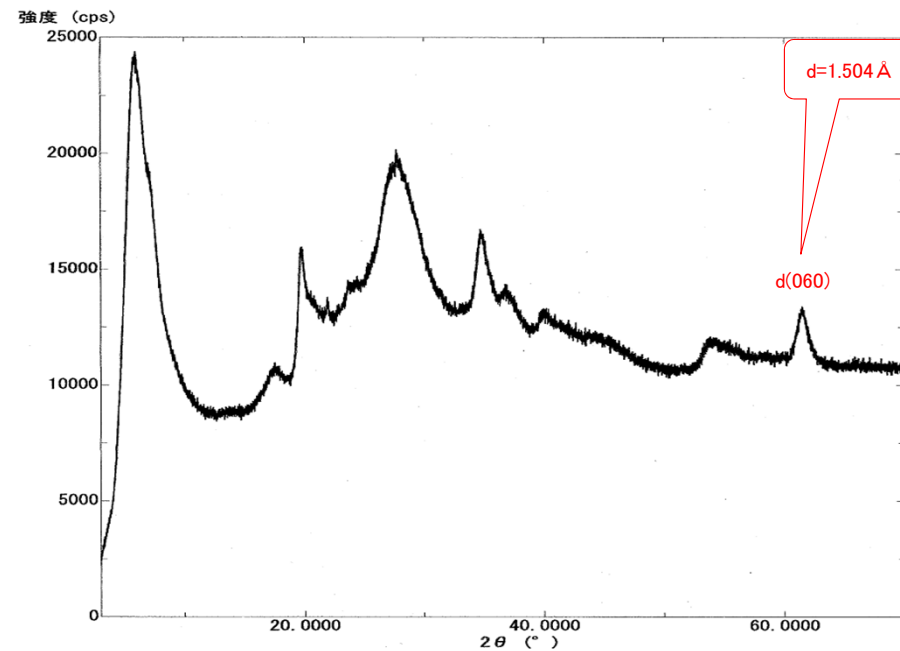

粒径 <1 μm

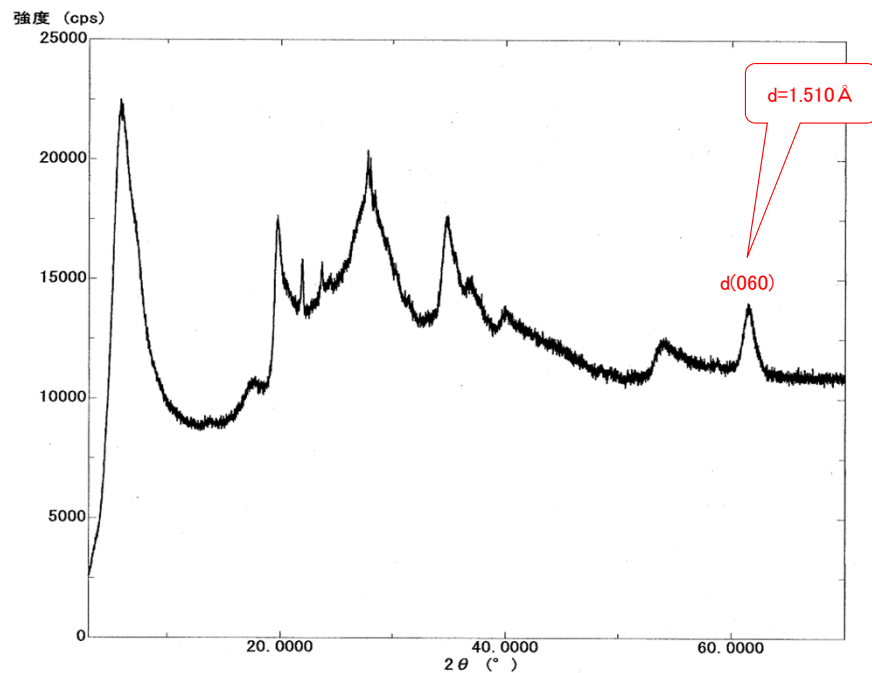

粒径 <5 μm

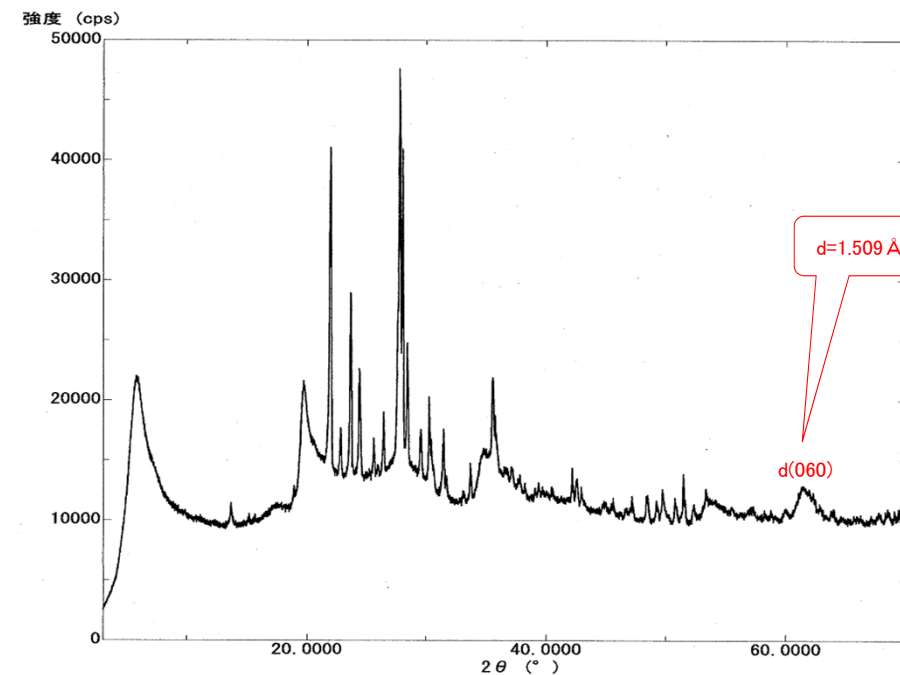


(3) 粘土鉱物のEPMA分析(定量)結果

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	48.73	47.61	51.39	45.29	45.28
TiO ₂	0.60	0.17	0.28	0.29	0.28
Al ₂ O ₃	16.91	15.58	11.05	13.68	11.15
TFe ₂ O ₃	9.60	10.24	11.76	11.32	9.58
MnO	0.02	0.04	0.04	0.04	0.08
MgO	2.88	3.80	4.71	2.60	4.72
CaO	2.14	1.01	1.80	1.93	1.14
Na ₂ O	0.90	0.14	0.08	0.35	0.11
K ₂ O	0.87	0.39	0.72	0.73	0.67
total	82.63	78.98	81.82	76.22	73.01

カリウムを含むことを確認した。

単ニコル

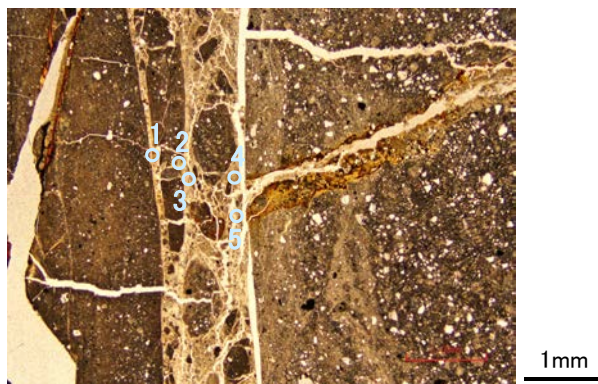


【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.17} Na _{0.13} K _{0.08})(Fe _{0.54} Al _{1.13} Mg _{0.32})(Si _{3.64} Al _{0.36})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.08} Na _{0.02} K _{0.04} Mg _{0.16})(Fe _{0.60} Al _{1.12} Mg _{0.28})(Si _{3.69} Al _{0.31})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.15} Na _{0.01} K _{0.07} Mg _{0.07})(Fe _{0.67} Al _{0.87} Mg _{0.46})(Si _{3.88} Al _{0.12})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.17} Na _{0.05} K _{0.08} Mg _{0.02})(Fe _{0.70} Al _{1.01} Mg _{0.29})(Si _{3.70} Al _{0.30})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.10} Na _{0.02} K _{0.07} Mg _{0.13})(Fe _{0.61} Al _{0.93} Mg _{0.46})(Si _{3.82} Al _{0.18})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

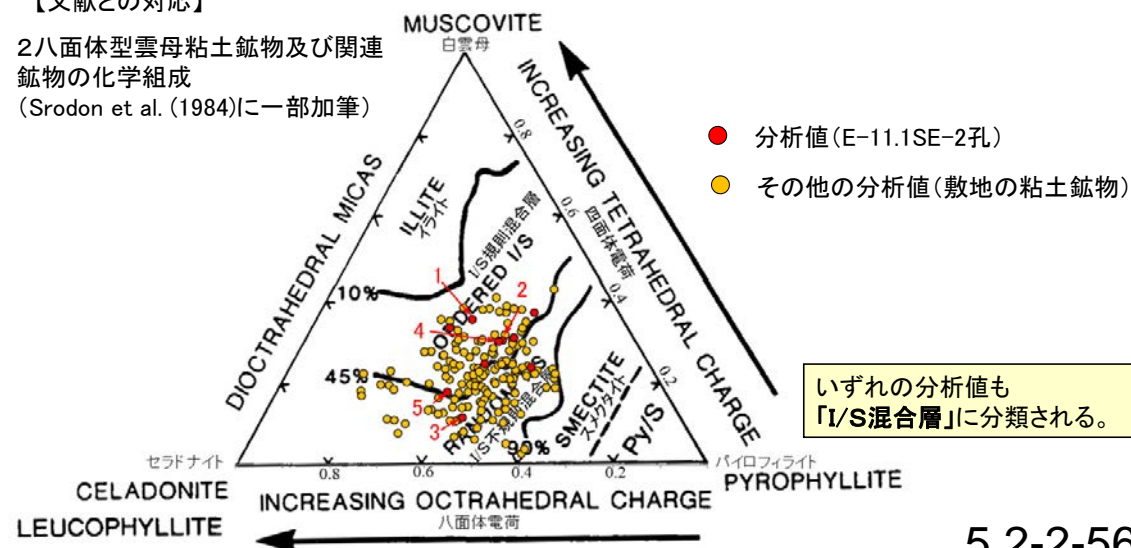
いずれの分析値も
「I/S混合層」に分類される。

直交ニコル

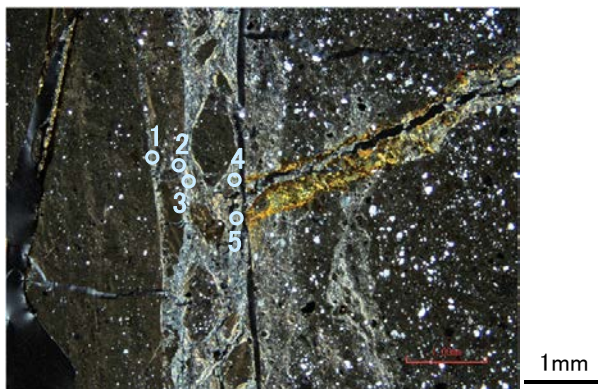


分析位置(分析範囲A)

単ニコル

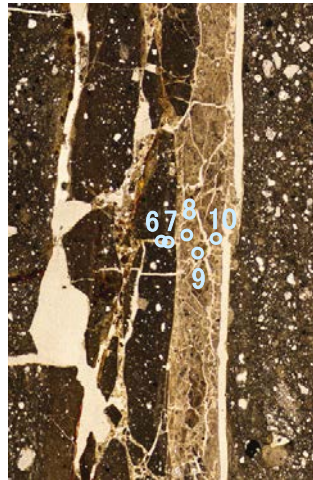

1mm

直交ニコル

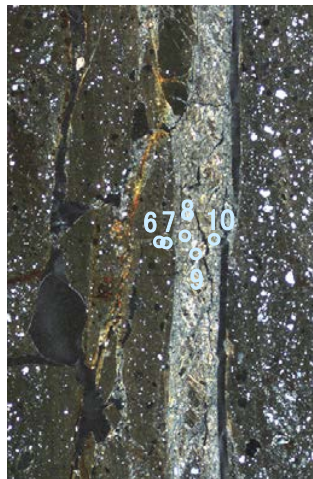

1mm

分析位置(分析範囲B)

【EPMA分析結果】

分析位置	6	7	8	9	10
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	43.65	46.01	47.87	51.58	47.32
TiO ₂	0.21	0.25	0.44	0.33	0.26
Al ₂ O ₃	15.87	15.53	16.66	19.20	12.62
TFe ₂ O ₃	10.20	7.57	7.89	6.22	12.07
MnO	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02
MgO	1.79	2.09	3.89	2.39	3.63
CaO	1.68	1.62	2.03	2.97	1.51
Na ₂ O	0.53	0.94	0.35	1.48	0.36
K ₂ O	0.30	0.57	1.01	1.54	0.58
total	74.27	74.60	80.14	85.72	78.37


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
6	(Ca _{0.15} Na _{0.09} K _{0.03} Mg _{0.04})(Fe _{0.64} Al _{1.18} Mg _{0.18})(Si _{3.63} Al _{0.37})O ₁₀ (OH) ₂
7	(Ca _{0.14} Na _{0.15} K _{0.06})(Fe _{0.47} Al _{1.26} Mg _{0.25})(Si _{3.76} Al _{0.24})O ₁₀ (OH) ₂
8	(Ca _{0.17} Na _{0.05} K _{0.10} Mg _{0.07})(Fe _{0.45} Al _{1.17} Mg _{0.38})(Si _{3.66} Al _{0.34})O ₁₀ (OH) ₂
9	(Ca _{0.23} Na _{0.21} K _{0.14})(Fe _{0.33} Al _{1.31} Mg _{0.25})(Si _{3.69} Al _{0.31})O ₁₀ (OH) ₂
10	(Ca _{0.13} Na _{0.06} K _{0.06} Mg _{0.08})(Fe _{0.72} Al _{0.93} Mg _{0.35})(Si _{3.75} Al _{0.25})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

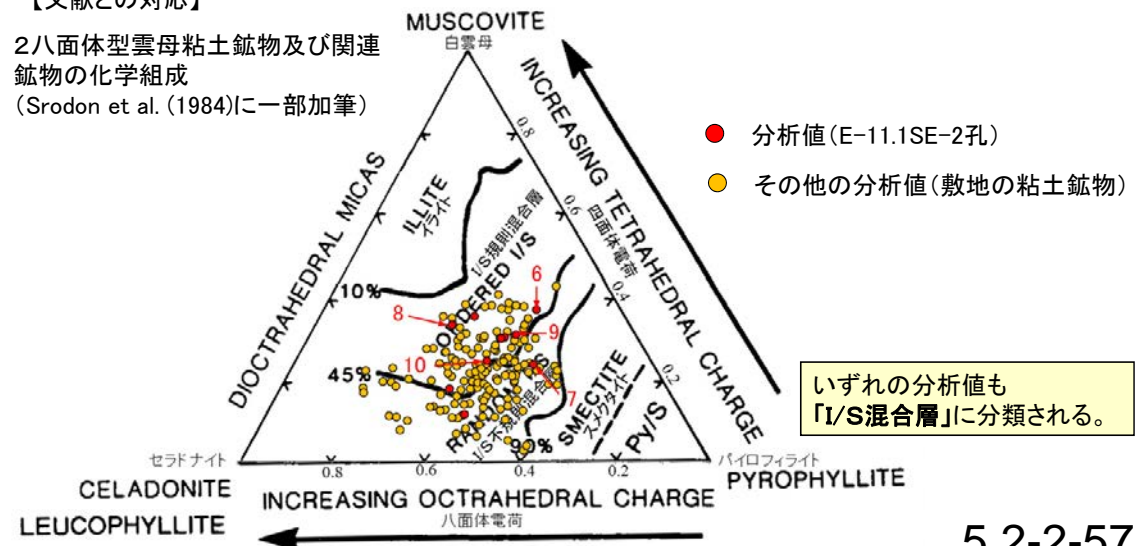


単ニコル

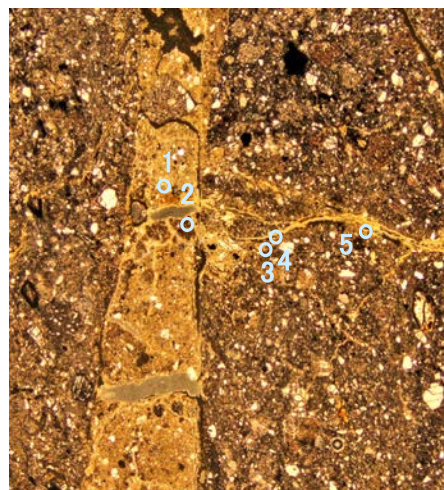

0.5mm

直交ニコル

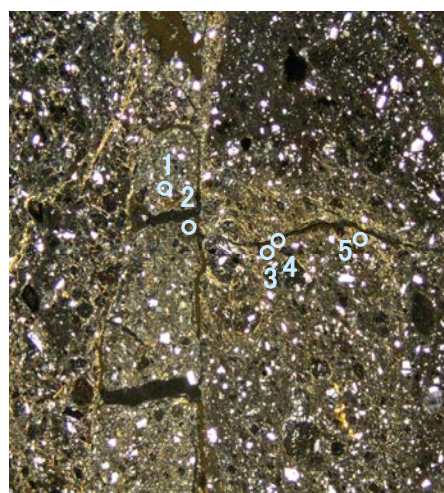

0.5mm

分析位置(分析範囲A)

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	44.89	46.74	49.02	50.94	45.01
TiO ₂	0.69	0.59	0.61	0.43	0.32
Al ₂ O ₃	10.92	11.59	10.23	13.53	8.24
TFe ₂ O ₃	10.90	12.21	19.74	15.14	18.81
MnO	0.03	0.05	0.01	0.03	0.18
MgO	2.53	1.76	2.39	2.02	3.79
CaO	2.50	2.74	1.74	2.98	1.64
Na ₂ O	1.19	1.83	0.22	1.14	0.05
K ₂ O	0.57	0.83	0.73	1.01	0.62
total	74.21	78.34	84.69	87.22	78.67


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
1	(Ca _{0.23} Na _{0.19} K _{0.06})(Fe _{0.69} Al _{0.87} Mg _{0.32})(Si _{3.79} Al _{0.21})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.24} Na _{0.29} K _{0.09})(Fe _{0.74} Al _{0.87} Mg _{0.21})(Si _{3.77} Al _{0.23})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.14} Na _{0.03} K _{0.07} Mg _{0.01})(Fe _{1.12} Al _{0.62} Mg _{0.26})(Si _{3.71} Al _{0.29})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.23} Na _{0.16} K _{0.09})(Fe _{0.83} Al _{0.86} Mg _{0.22})(Si _{3.70} Al _{0.30})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.14} Na _{0.01} K _{0.06} Mg _{0.10})(Fe _{1.16} Al _{0.48} Mg _{0.36})(Si _{3.69} Al _{0.31})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

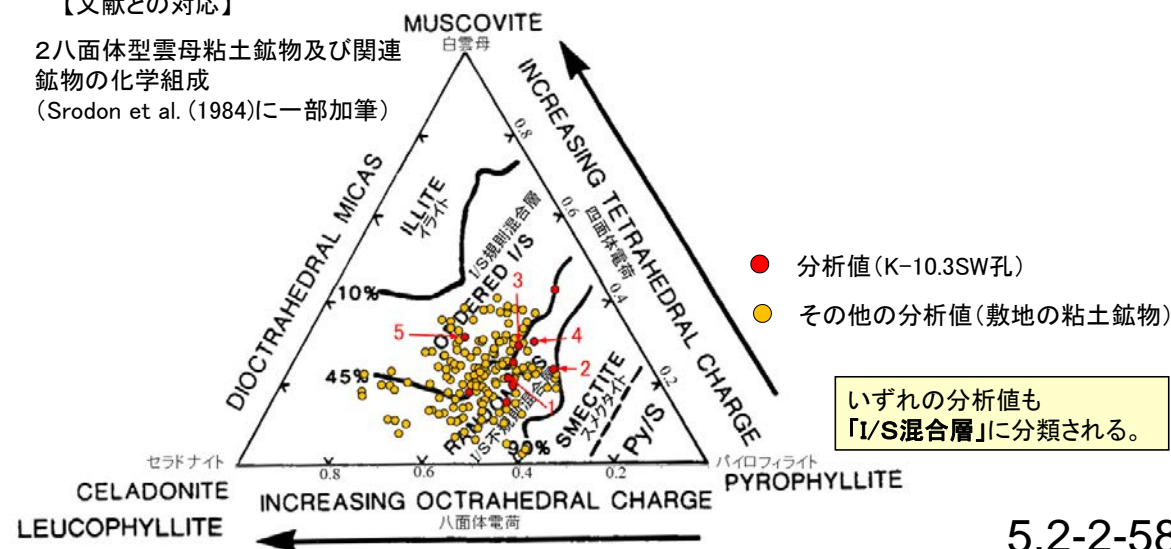


【EPMA分析結果】

分析位置	6	7	8	9	10
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	50.19	50.61	45.91	48.25	48.47
TiO ₂	0.52	0.30	0.53	0.46	0.89
Al ₂ O ₃	12.55	20.12	11.45	11.93	12.41
TFe ₂ O ₃	8.93	5.23	12.50	10.74	8.66
MnO	0.08	0.02	0.04	0.04	0.02
MgO	3.69	1.06	2.37	2.70	2.97
CaO	2.72	7.10	2.77	2.85	2.62
Na ₂ O	1.24	3.43	0.92	1.24	1.16
K ₂ O	2.14	0.43	0.54	1.26	0.40
total	82.06	88.29	77.02	79.47	77.60


カリウムを含むことを確認した。

単ニコル

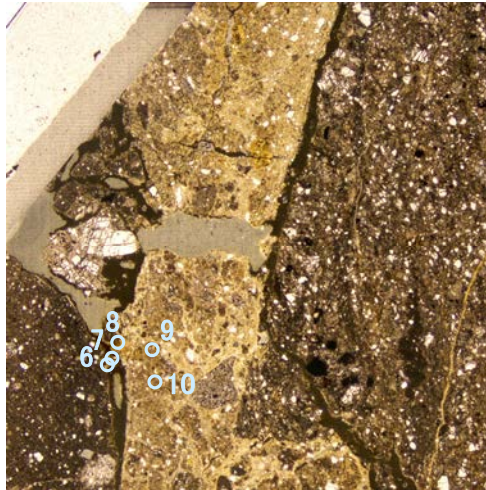

0.5mm

直交ニコル

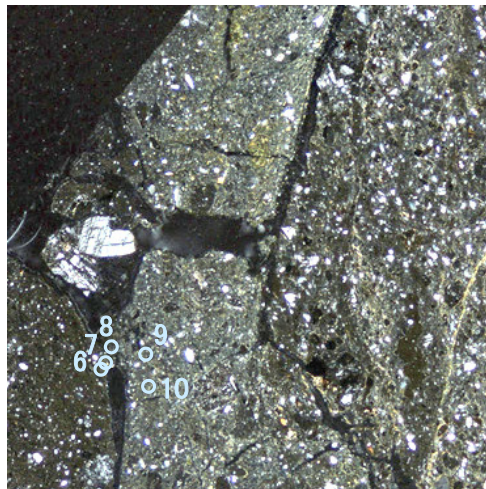

0.5mm


分析位置(分析範囲B)

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
6	(Ca _{0.22} Na _{0.18} K _{0.21})(Fe _{0.51} Al _{0.95} Mg _{0.42})(Si _{3.82} Al _{0.18})O ₁₀ (OH) ₂
7	(Ca _{0.54} Na _{0.47} K _{0.04})(Fe _{0.28} Al _{1.24} Mg _{0.11})(Si _{3.57} Al _{0.43})O ₁₀ (OH) ₂
8	(Ca _{0.24} Na _{0.15} K _{0.06})(Fe _{0.77} Al _{0.85} Mg _{0.29})(Si _{3.75} Al _{0.25})O ₁₀ (OH) ₂
9	(Ca _{0.24} Na _{0.19} K _{0.13})(Fe _{0.64} Al _{0.91} Mg _{0.32})(Si _{3.80} Al _{0.20})O ₁₀ (OH) ₂
10	(Ca _{0.22} Na _{0.18} K _{0.04})(Fe _{0.52} Al _{1.01} Mg _{0.35})(Si _{3.85} Al _{0.15})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

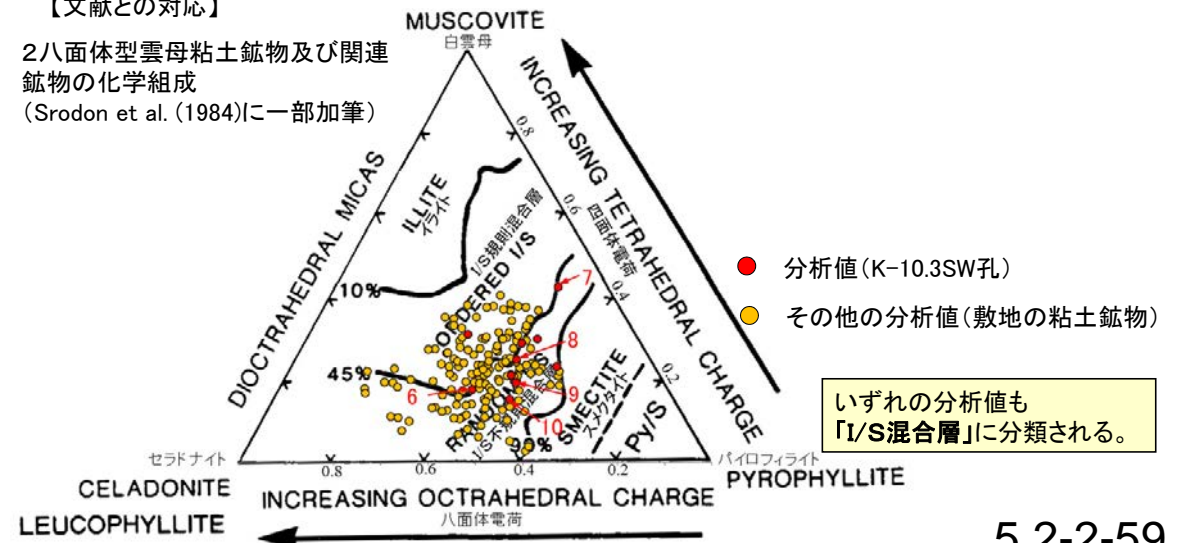

● 分析値(K-10.3SW孔)

● その他の分析値(敷地の粘土鉱物)

いずれの分析値も
「I/S混合層」に分類される。

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	48.50	48.32	48.48	45.99	49.61
TiO ₂	0.07	0.05	0.07	0.86	0.35
Al ₂ O ₃	2.96	2.75	2.99	10.76	12.03
TFe ₂ O ₃	22.53	21.78	23.23	13.42	12.65
MnO	0.13	0.00	0.08	0.11	0.09
MgO	4.47	4.56	4.31	3.37	3.89
CaO	0.76	0.75	0.69	0.94	1.09
Na ₂ O	0.08	0.09	0.07	0.39	0.41
K ₂ O	1.64	1.80	1.95	0.88	1.61
total	81.14	80.10	81.87	76.72	81.73

カリウムを含むことを確認した。





【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
1	(Ca _{0.07} Na _{0.01} K _{0.17} Mg _{0.09})(Fe _{1.37} Al _{0.19} Mg _{0.44})(Si _{3.91} Al _{0.09})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.07} Na _{0.01} K _{0.19} Mg _{0.09})(Fe _{1.34} Al _{0.20} Mg _{0.46})(Si _{3.94} Al _{0.06})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.06} Na _{0.01} K _{0.20} Mg _{0.09})(Fe _{1.40} Al _{0.17} Mg _{0.43})(Si _{3.89} Al _{0.11})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.08} Na _{0.06} K _{0.09} Mg _{0.03})(Fe _{0.83} Al _{0.80} Mg _{0.38})(Si _{3.76} Al _{0.24})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.09} Na _{0.06} K _{0.16} Mg _{0.05})(Fe _{0.73} Al _{0.88} Mg _{0.39})(Si _{3.80} Al _{0.20})O ₁₀ (OH) ₂




【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

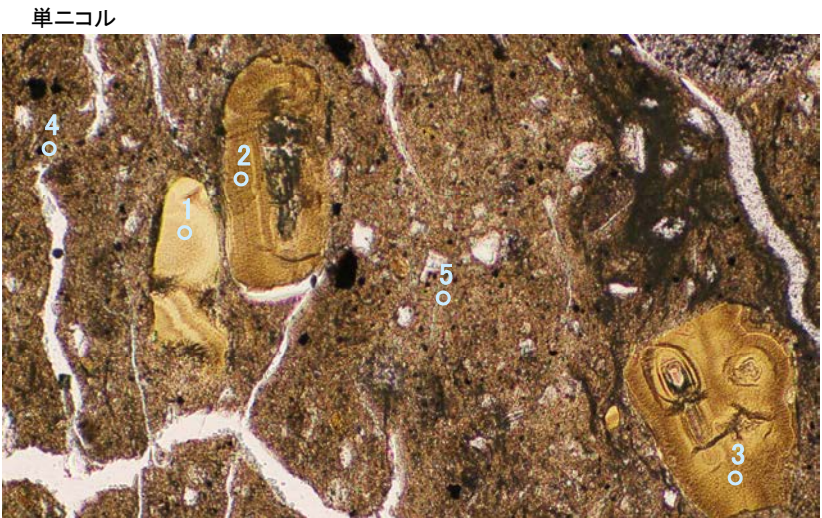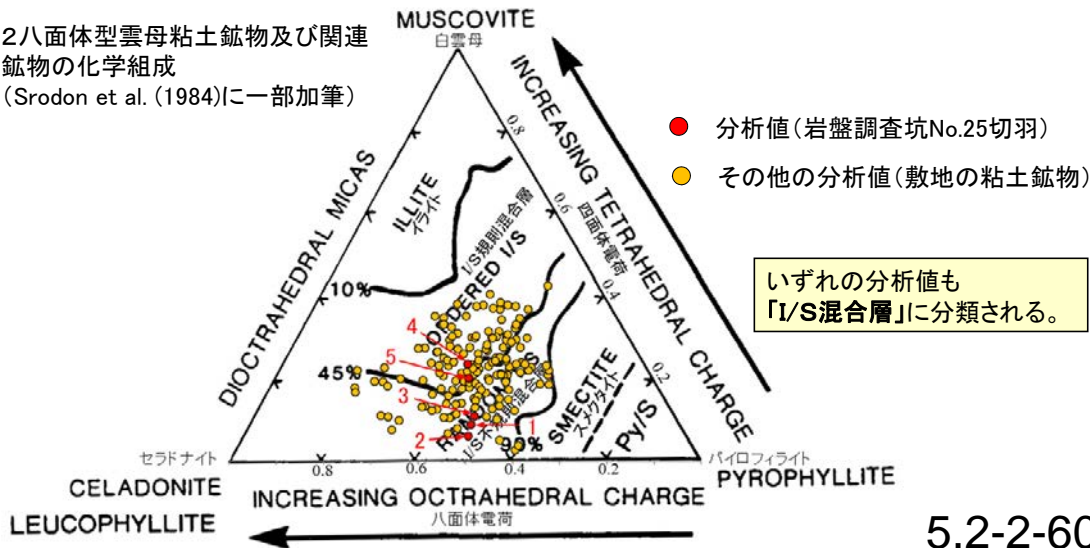


0.1mm

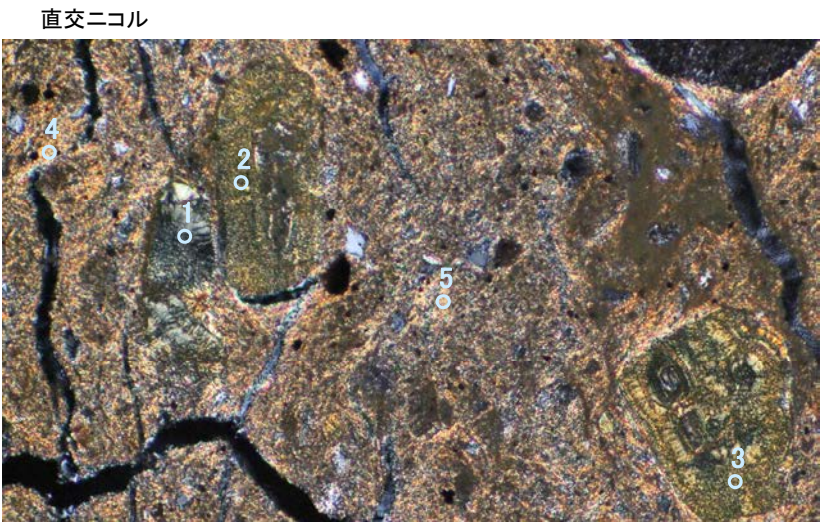

0.1mm


分析位置

単ニコル

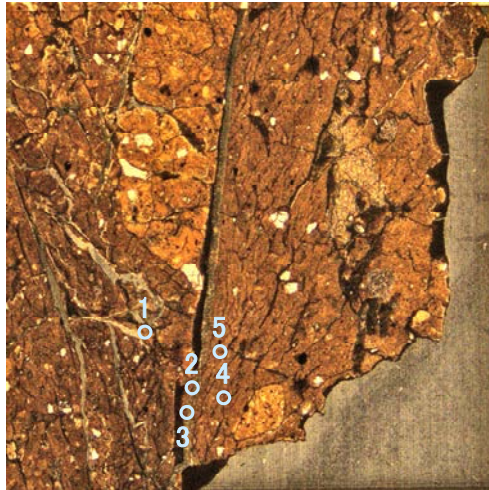

0.5mm

直交ニコル

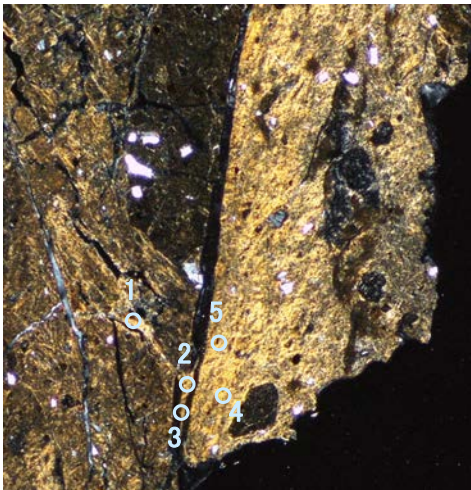

0.5mm

分析位置(分析範囲A)

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	48.78	45.53	51.65	49.16	50.02
TiO ₂	0.40	0.57	0.48	0.28	0.34
Al ₂ O ₃	15.42	16.80	16.14	16.15	15.57
TFe ₂ O ₃	8.92	9.23	10.37	8.25	8.73
MnO	0.01	0.01	0.04	0.00	0.01
MgO	3.31	2.89	3.24	2.55	2.82
CaO	1.22	1.36	1.83	2.14	2.09
Na ₂ O	0.12	0.06	0.39	0.67	0.81
K ₂ O	0.35	0.29	0.34	0.25	0.38
total	78.53	76.74	84.48	79.46	80.76


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.10} Na _{0.02} K _{0.03} Mg _{0.09})(Fe _{0.52} Al _{1.18} Mg _{0.30})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.12} Na _{0.01} K _{0.03} Mg _{0.10})(Fe _{0.55} Al _{1.21} Mg _{0.24})(Si _{3.63} Al _{0.37})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.14} Na _{0.05} K _{0.03} Mg _{0.04})(Fe _{0.57} Al _{1.13} Mg _{0.31})(Si _{3.75} Al _{0.25})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.18} Na _{0.10} K _{0.02})(Fe _{0.48} Al _{1.23} Mg _{0.29})(Si _{3.77} Al _{0.23})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.17} Na _{0.12} K _{0.04})(Fe _{0.50} Al _{1.17} Mg _{0.32})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

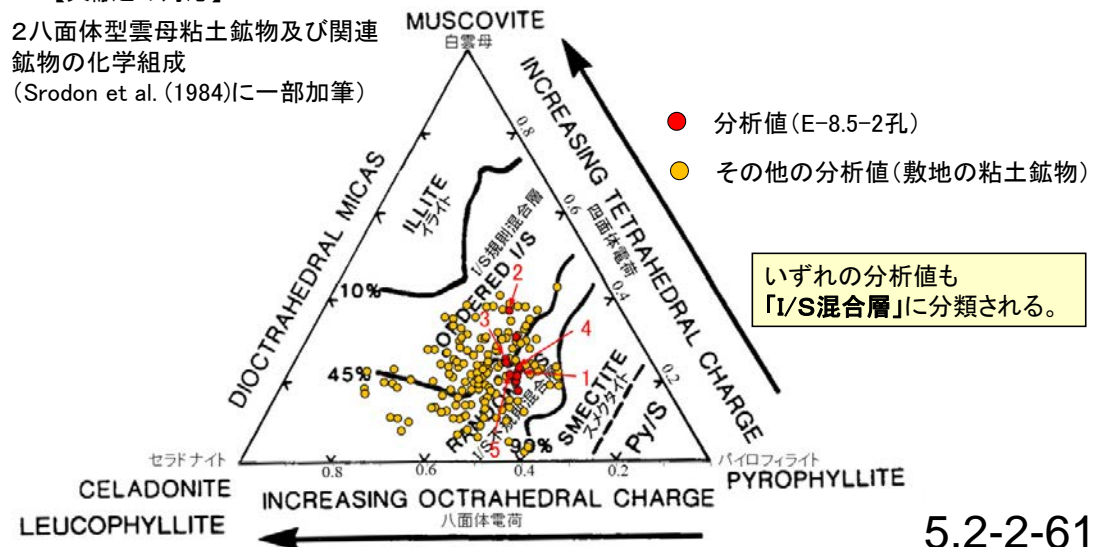


単ニコル

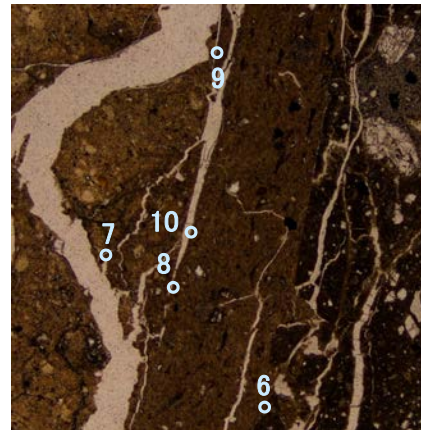

0.5mm

直交ニコル

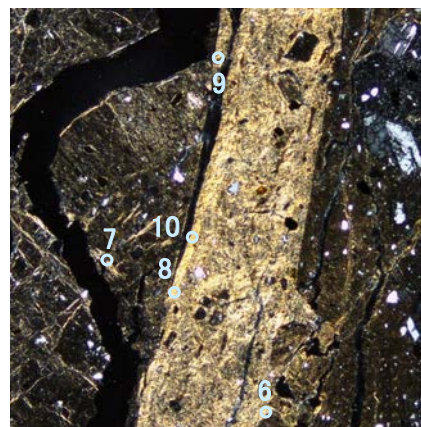

0.5mm

分析位置(分析範囲B)

【EPMA分析結果】

分析位置	6	7	8	9	10
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	48.90	53.28	50.47	51.73	52.39
TiO ₂	0.43	0.39	0.42	0.41	0.46
Al ₂ O ₃	15.20	16.28	18.08	15.42	16.10
TFe ₂ O ₃	9.66	9.61	8.89	9.22	9.82
MnO	0.00	0.03	0.02	0.00	0.02
MgO	3.25	3.72	3.39	3.59	3.54
CaO	1.50	1.36	1.37	1.32	1.28
Na ₂ O	0.40	0.21	0.10	0.13	0.24
K ₂ O	0.31	0.30	0.28	0.31	0.34
total	79.64	85.18	83.01	82.12	84.19


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
6	(Ca _{0.12} Na _{0.06} K _{0.03} Mg _{0.06})(Fe _{0.56} Al _{1.13} Mg _{0.31})(Si _{3.75} Al _{0.25})O ₁₀ (OH) ₂
7	(Ca _{0.10} Na _{0.03} K _{0.03} Mg _{0.08})(Fe _{0.52} Al _{1.17} Mg _{0.31})(Si _{3.80} Al _{0.20})O ₁₀ (OH) ₂
8	(Ca _{0.11} Na _{0.01} K _{0.03} Mg _{0.11})(Fe _{0.49} Al _{1.25} Mg _{0.26})(Si _{3.69} Al _{0.31})O ₁₀ (OH) ₂
9	(Ca _{0.10} Na _{0.02} K _{0.03} Mg _{0.08})(Fe _{0.51} Al _{1.17} Mg _{0.32})(Si _{3.82} Al _{0.18})O ₁₀ (OH) ₂
10	(Ca _{0.10} Na _{0.03} K _{0.03} Mg _{0.08})(Fe _{0.53} Al _{1.16} Mg _{0.31})(Si _{3.79} Al _{0.21})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

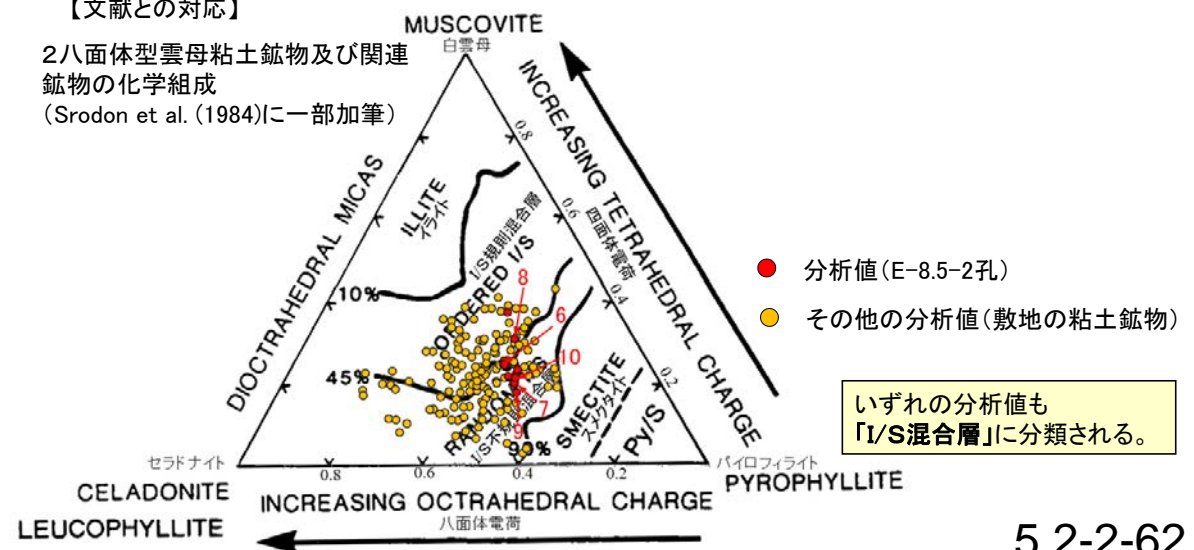


単ニコル

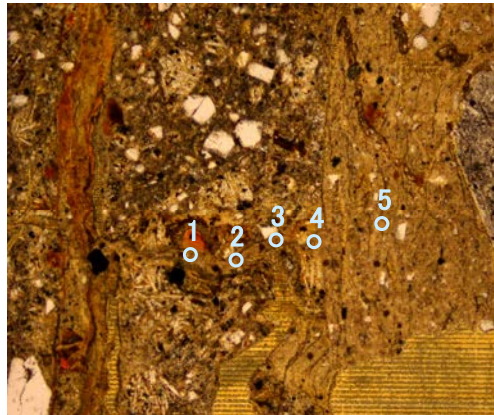

0.1mm

直交ニコル

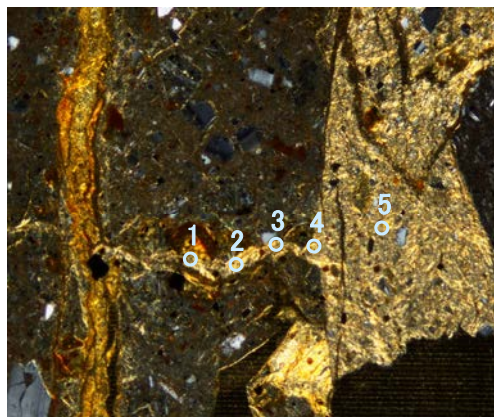

0.1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	46.88	48.94	49.85	51.69	46.72
TiO ₂	0.41	0.32	0.22	0.35	0.27
Al ₂ O ₃	16.90	15.86	17.53	16.95	15.62
TFe ₂ O ₃	10.76	12.26	10.68	11.58	12.00
MnO	0.05	0.07	0.03	0.06	0.07
MgO	3.19	3.07	3.02	3.27	2.77
CaO	1.21	1.25	1.41	1.28	1.26
Na ₂ O	0.12	0.14	0.26	0.17	0.13
K ₂ O	0.35	0.35	0.39	0.32	0.32
total	79.86	82.26	83.39	85.66	79.15


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
1	(Ca _{0.10} Na _{0.02} K _{0.03} Mg _{0.13})(Fe _{0.62} Al _{1.14} Mg _{0.23})(Si _{3.61} Al _{0.39})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.10} Na _{0.02} K _{0.03} Mg _{0.11})(Fe _{0.69} Al _{1.08} Mg _{0.23})(Si _{3.67} Al _{0.33})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.11} Na _{0.04} K _{0.04} Mg _{0.11})(Fe _{0.59} Al _{1.18} Mg _{0.23})(Si _{3.66} Al _{0.34})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.10} Na _{0.02} K _{0.03} Mg _{0.11})(Fe _{0.62} Al _{1.13} Mg _{0.24})(Si _{3.70} Al _{0.30})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.11} Na _{0.02} K _{0.03} Mg _{0.11})(Fe _{0.70} Al _{1.09} Mg _{0.21})(Si _{3.65} Al _{0.35})O ₁₀ (OH) ₂


【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

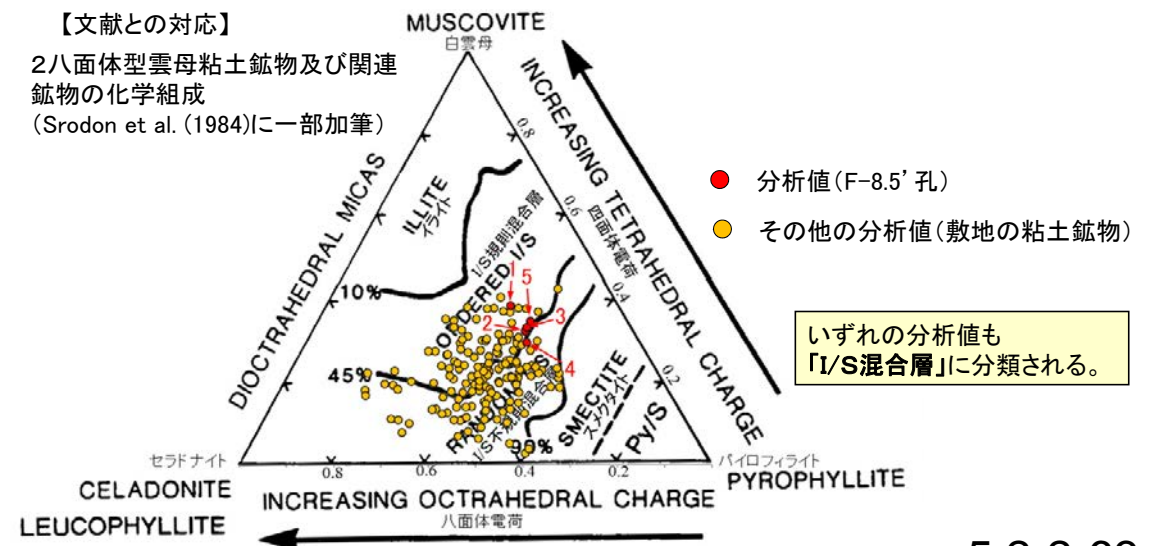


いずれの分析値も
「I/S混合層」に分類される。

単ニコル

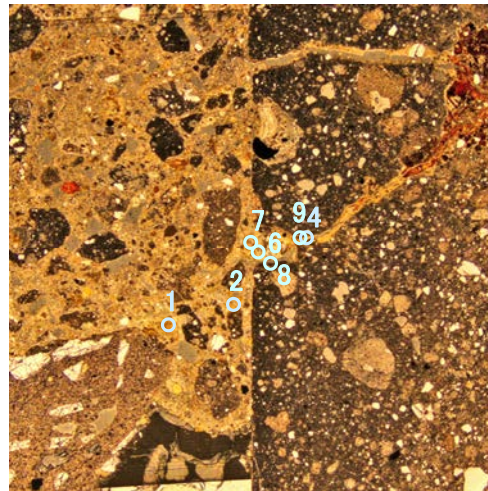

1mm

直交ニコル

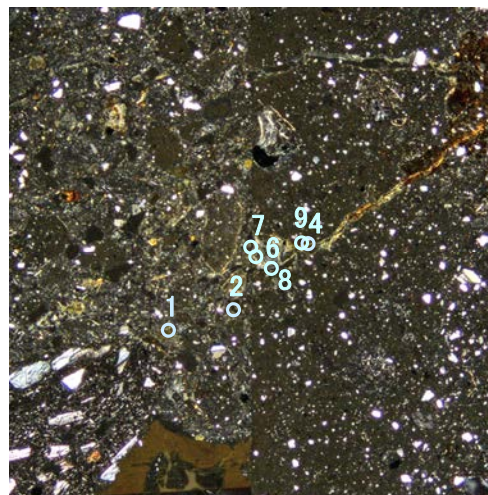

1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	4	6	7	8	9
[EPMA分析値 (%)]							
SiO ₂	44.41	45.39	47.02	44.90	46.12	50.01	43.01
TiO ₂	0.55	0.61	0.37	0.49	0.46	0.46	0.52
Al ₂ O ₃	13.73	14.13	12.46	9.17	10.91	13.23	8.77
TFe ₂ O ₃	11.51	8.53	11.53	13.73	13.06	10.29	16.74
MnO	0.06	0.04	0.02	0.03	0.02	0.06	0.00
MgO	2.23	2.87	1.83	3.78	2.25	2.01	2.18
CaO	3.38	2.70	2.80	1.30	2.64	3.19	1.79
Na ₂ O	0.87	0.56	0.92	0.26	0.69	1.86	0.47
K ₂ O	0.45	0.22	0.41	0.45	0.49	0.55	0.56
total	77.19	75.04	77.35	74.11	76.64	81.66	74.03


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式	位置	組成式
1	(Ca _{0.30} Na _{0.14} K _{0.05})(Fe _{0.71} Al _{0.94} Mg _{0.27})(Si _{3.62} Al _{0.38})O ₁₀ (OH) ₂	7	(Ca _{0.23} Na _{0.11} K _{0.05})(Fe _{0.81} Al _{0.84} Mg _{0.28})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.24} Na _{0.09} K _{0.02})(Fe _{0.53} Al _{1.09} Mg _{0.35})(Si _{3.72} Al _{0.28})O ₁₀ (OH) ₂	8	(Ca _{0.26} Na _{0.28} K _{0.05})(Fe _{0.59} Al _{1.00} Mg _{0.23})(Si _{3.81} Al _{0.19})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.24} Na _{0.14} K _{0.04})(Fe _{0.70} Al _{0.97} Mg _{0.22})(Si _{3.79} Al _{0.21})O ₁₀ (OH) ₂	9	(Ca _{0.17} Na _{0.08} K _{0.06})(Fe _{1.09} Al _{0.61} Mg _{0.28})(Si _{3.72} Al _{0.28})O ₁₀ (OH) ₂
6	(Ca _{0.12} Na _{0.04} K _{0.05} Mg _{0.07})(Fe _{0.88} Al _{0.72} Mg _{0.40})(Si _{3.80} Al _{0.20})O ₁₀ (OH) ₂		

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

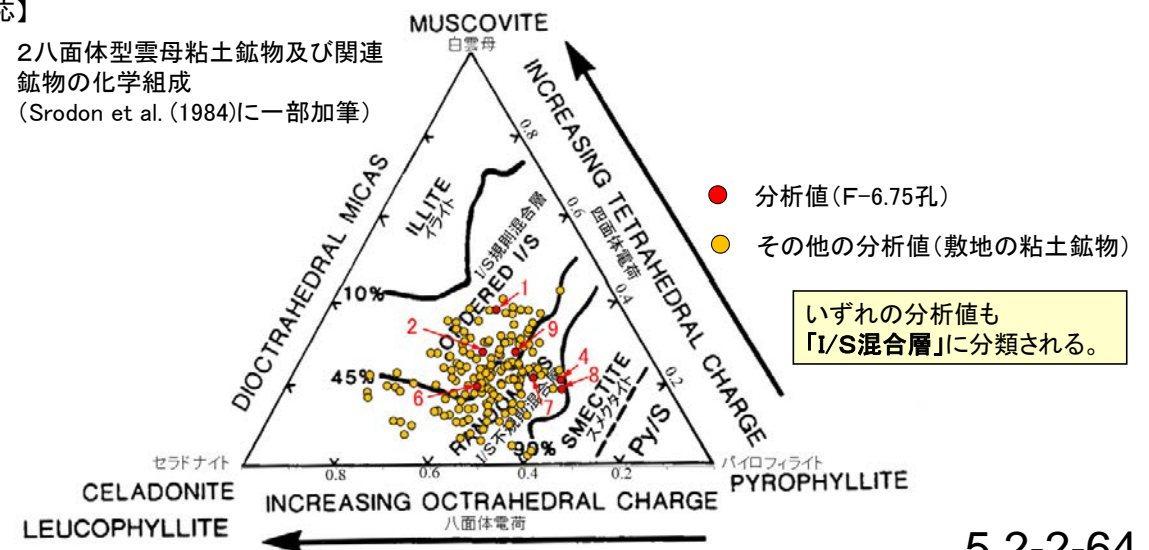


単ニコル

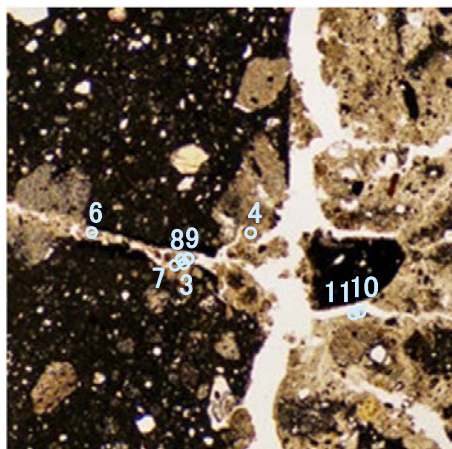

0.5mm

直交ニコル

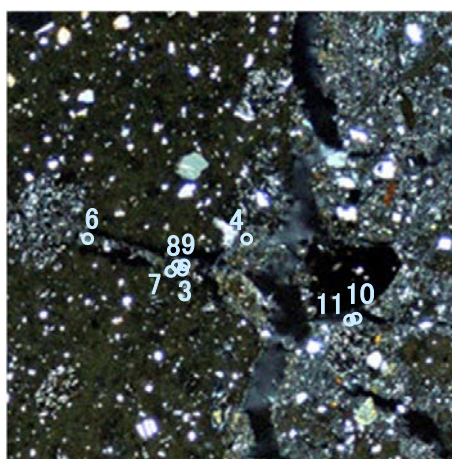

0.5mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	3	4	6	7	8	9	10	11
〔EPMA分析値 (%)〕								
SiO ₂	53.54	46.71	44.79	46.09	47.42	47.79	48.88	47.52
TiO ₂	0.30	0.37	0.63	0.45	0.64	0.66	0.73	0.68
Al ₂ O ₃	16.62	11.72	8.55	9.12	12.89	8.21	11.92	9.40
TF ₂ O ₃	6.81	6.00	11.48	7.99	8.07	9.57	11.71	12.85
MnO	0.15	0.18	0.07	0.37	0.07	0.19	0.06	0.08
MgO	2.85	3.30	3.61	3.90	3.17	4.46	3.13	4.27
CaO	4.51	2.78	1.55	2.13	2.38	2.69	2.13	1.47
Na ₂ O	2.64	1.74	0.47	0.77	1.32	0.49	0.54	0.21
K ₂ O	1.01	0.57	1.27	0.86	0.85	0.71	0.87	1.20
total	88.43	73.37	72.41	71.68	76.82	74.77	79.99	77.68


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式	位置	組成式
3	(Ca _{0.33} Na _{0.35} K _{0.09})(Fe _{0.51} Al _{1.05} Mg _{0.29})(Si _{3.70} Al _{0.30})O ₁₀ (OH) ₂	8	(Ca _{0.20} Na _{0.20} K _{0.09})(Fe _{0.69} Al _{0.93} Mg _{0.37})(Si _{3.74} Al _{0.26})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.25} Na _{0.28} K _{0.06})(Fe _{0.54} Al _{0.98} Mg _{0.41})(Si _{3.85} Al _{0.15})O ₁₀ (OH) ₂	9	(Ca _{0.23} Na _{0.08} K _{0.07} Mg _{0.04})(Fe _{0.85} Al _{0.66} Mg _{0.50})(Si _{3.87} Al _{0.13})O ₁₀ (OH) ₂
6	(Ca _{0.14} Na _{0.08} K _{0.14} Mg _{0.12})(Fe _{1.05} Al _{0.61} Mg _{0.33})(Si _{3.77} Al _{0.23})O ₁₀ (OH) ₂	10	(Ca _{0.17} Na _{0.08} K _{0.08} Mg _{0.09})(Fe _{0.97} Al _{0.77} Mg _{0.26})(Si _{3.70} Al _{0.30})O ₁₀ (OH) ₂
7	(Ca _{0.19} Na _{0.13} K _{0.09} Mg _{0.02})(Fe _{0.74} Al _{0.79} Mg _{0.47})(Si _{3.89} Al _{0.11})O ₁₀ (OH) ₂	11	(Ca _{0.12} Na _{0.03} K _{0.12} Mg _{0.18})(Fe _{1.10} Al _{0.59} Mg _{0.32})(Si _{3.72} Al _{0.28})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

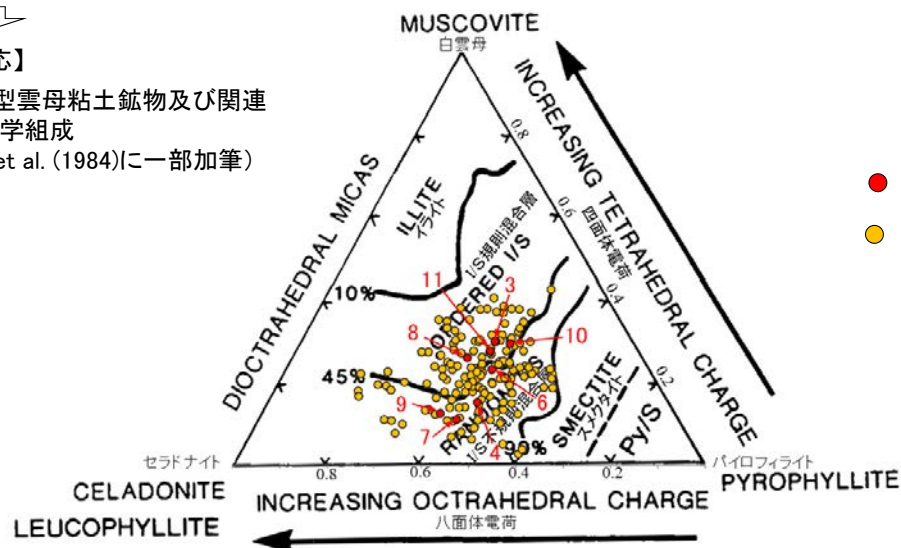

- 分析値(H-5.7' 孔)
- その他の分析値(敷地の粘土鉱物)

【EPMA分析結果】

分析位置	3	4	5	6	7	8	9
〔EPMA分析値 (%)〕							
SiO ₂	53.80	54.59	49.03	52.09	53.08	49.02	50.04
TiO ₂	0.64	0.66	0.89	1.06	1.01	1.39	1.32
Al ₂ O ₃	13.08	15.53	12.56	13.87	13.36	16.03	15.90
TFe ₂ O ₃	9.40	7.11	8.94	9.41	9.56	10.30	10.67
MnO	0.10	0.00	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07
MgO	4.82	3.85	4.97	5.13	4.23	3.66	3.67
CaO	1.01	3.01	1.56	0.96	1.25	0.99	1.01
Na ₂ O	0.60	1.78	0.48	0.67	1.58	0.69	0.69
K ₂ O	1.24	1.38	1.17	0.73	1.16	0.78	0.69
total	84.69	87.91	79.66	83.98	85.29	82.93	84.06


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式	位置	組成式
3	(Ca _{0.08} Na _{0.08} K _{0.11} Mg _{0.04})(Fe _{0.51} Al _{1.01} Mg _{0.48})(Si _{3.89} Al _{0.11}) O ₁₀ (OH) ₂	7	(Ca _{0.10} Na _{0.22} K _{0.11})(Fe _{0.52} Al _{0.98} Mg _{0.46})(Si _{3.84} Al _{0.16}) O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.23} Na _{0.24} K _{0.12})(Fe _{0.37} Al _{1.10} Mg _{0.40})(Si _{3.82} Al _{0.18}) O ₁₀ (OH) ₂	8	(Ca _{0.08} Na _{0.10} K _{0.07} Mg _{0.04})(Fe _{0.58} Al _{1.05} Mg _{0.37})(Si _{3.65} Al _{0.35}) O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.13} Na _{0.07} K _{0.12} Mg _{0.04})(Fe _{0.52} Al _{0.94} Mg _{0.54})(Si _{3.80} Al _{0.20}) O ₁₀ (OH) ₂	9	(Ca _{0.08} Na _{0.10} K _{0.06} Mg _{0.04})(Fe _{0.59} Al _{1.05} Mg _{0.37})(Si _{3.67} Al _{0.33}) O ₁₀ (OH) ₂
6	(Ca _{0.07} Na _{0.09} K _{0.07} Mg _{0.07})(Fe _{0.52} Al _{0.99} Mg _{0.49})(Si _{3.80} Al _{0.20}) O ₁₀ (OH) ₂		

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

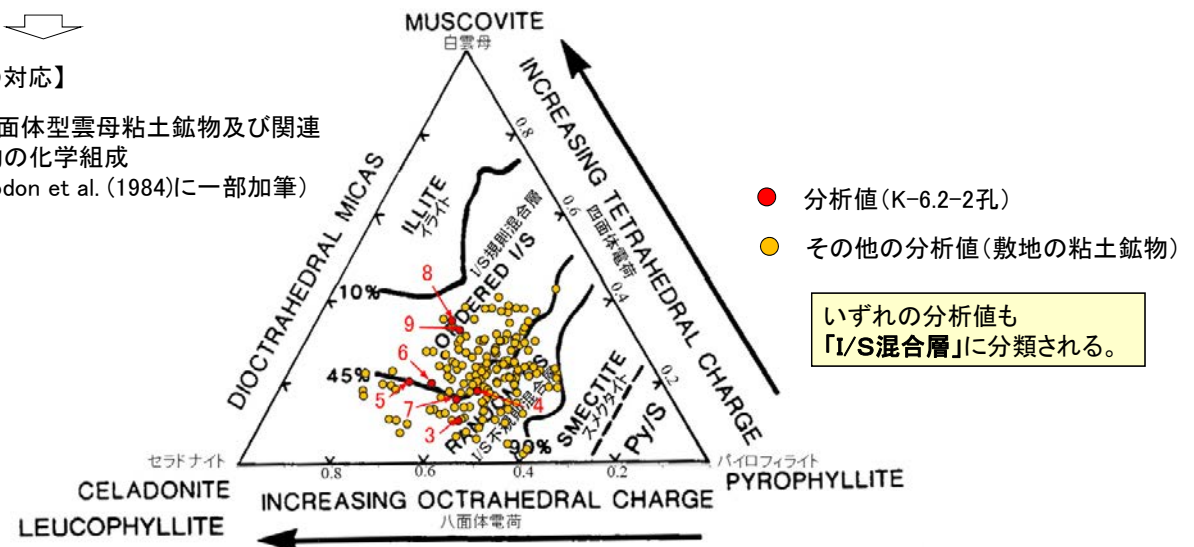


単ニコル

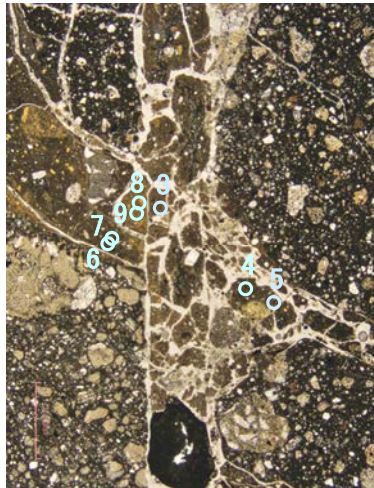

1mm

直交ニコル

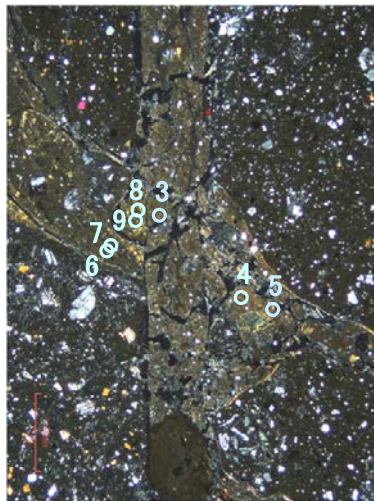

1mm

分析位置


H-6.5-2孔(深度70.70m)_分析範囲A —EPMA分析結果, 化学組成検討—

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	47.95	50.25	50.28	53.08	49.51
TiO ₂	0.58	0.34	0.85	0.52	0.41
Al ₂ O ₃	8.75	10.66	9.47	11.15	10.29
TFe ₂ O ₃	12.39	11.36	13.13	12.37	11.42
MnO	0.15	0.03	0.05	0.00	0.00
MgO	3.98	3.47	3.31	3.49	5.11
CaO	0.64	1.84	1.42	1.90	0.67
Na ₂ O	0.54	1.25	1.04	1.52	0.42
K ₂ O	1.71	1.63	1.61	2.37	2.28
total	76.69	80.82	81.15	86.41	80.10

カリウムを含むことを確認した。

単ニコル

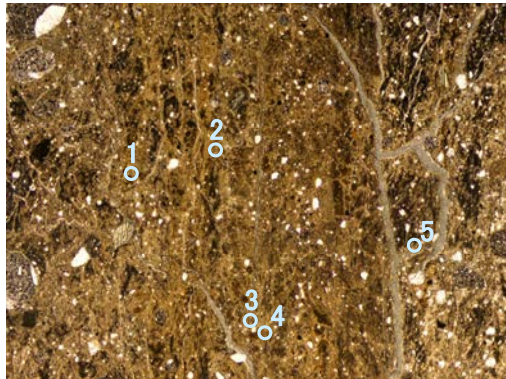


1mm

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
1	$(\text{Ca}_{0.06}\text{Na}_{0.09}\text{K}_{0.18}\text{Mg}_{0.01})(\text{Fe}_{0.76}\text{Al}_{0.76}\text{Mg}_{0.48})(\text{Si}_{3.92}\text{Al}_{0.08})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
2	$(\text{Ca}_{0.15}\text{Na}_{0.19}\text{K}_{0.16})(\text{Fe}_{0.66}\text{Al}_{0.86}\text{Mg}_{0.40})(\text{Si}_{3.89}\text{Al}_{0.11})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
3	$(\text{Ca}_{0.12}\text{Na}_{0.16}\text{K}_{0.16})(\text{Fe}_{0.77}\text{Al}_{0.76}\text{Mg}_{0.38})(\text{Si}_{3.90}\text{Al}_{0.10})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
4	$(\text{Ca}_{0.15}\text{Na}_{0.22}\text{K}_{0.22})(\text{Fe}_{0.68}\text{Al}_{0.83}\text{Mg}_{0.38})(\text{Si}_{3.87}\text{Al}_{0.13})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
5	$(\text{Ca}_{0.06}\text{Na}_{0.06}\text{K}_{0.23}\text{Mg}_{0.08})(\text{Fe}_{0.67}\text{Al}_{0.81}\text{Mg}_{0.52})(\text{Si}_{3.86}\text{Al}_{0.14})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$

【文献との対応】


2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

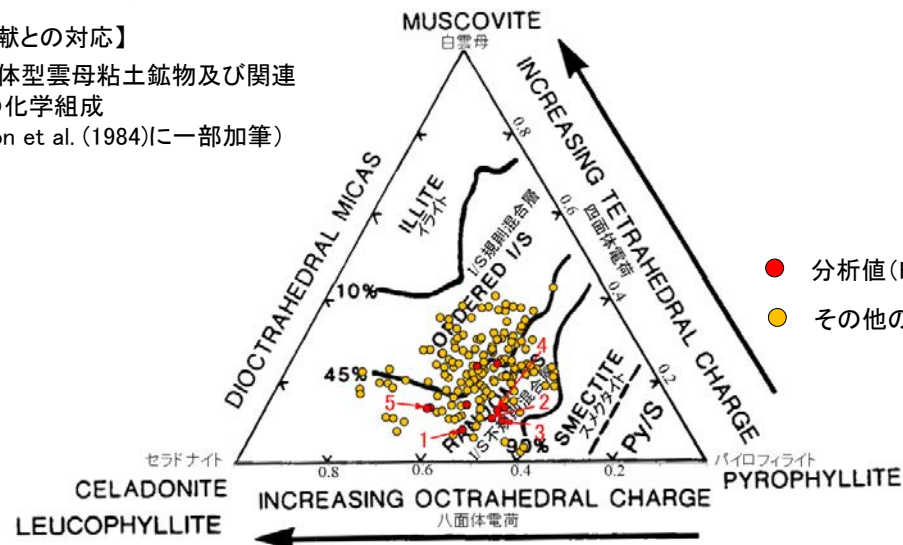

● 分析値(H-6.5-2孔(深度70.70m))
● その他の分析値(敷地の粘土鉱物)

いずれの分析値も
「I/S混合層」に分類される。

直交ニコル

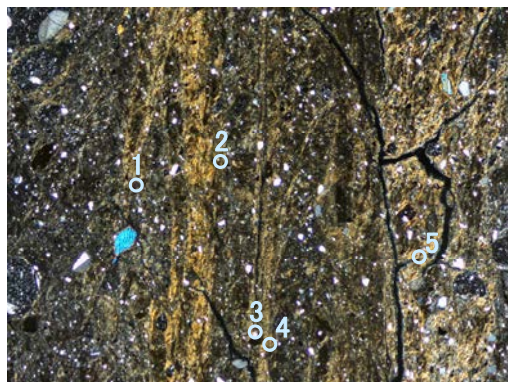


1mm

分析位置(拡大範囲A)

H-6.5-2孔(深度70.70m)_分析範囲B —EPMA分析結果, 化学組成検討—

【EPMA分析結果】

単ニコル

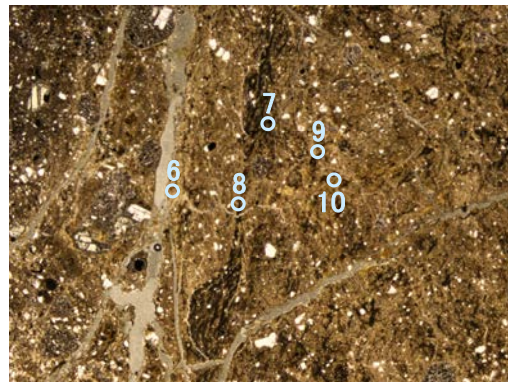

1mm

分析位置	6	7	8	9	10
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	52.84	47.83	51.16	51.25	48.10
TiO ₂	0.53	0.53	0.69	0.22	0.24
Al ₂ O ₃	15.47	10.11	13.13	5.05	10.16
TFe ₂ O ₃	9.13	12.26	12.44	20.43	11.21
MnO	0.00	0.05	0.05	0.00	0.04
MgO	3.04	3.98	3.35	5.37	3.00
CaO	3.87	1.00	1.74	1.18	1.91
Na ₂ O	1.56	0.58	1.22	0.87	2.86
K ₂ O	0.64	0.96	1.37	1.40	0.68
total	87.07	77.29	85.14	85.77	78.21

カリウムを含むことを確認した。


【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
6	$(\text{Ca}_{0.29}\text{Na}_{0.21}\text{K}_{0.06})(\text{Fe}_{0.49}\text{Al}_{1.05}\text{Mg}_{0.32})(\text{Si}_{3.76}\text{Al}_{0.24})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
7	$(\text{Ca}_{0.09}\text{Na}_{0.09}\text{K}_{0.10}\text{Mg}_{0.04})(\text{Fe}_{0.74}\text{Al}_{0.82}\text{Mg}_{0.44})(\text{Si}_{3.86}\text{Al}_{0.14})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
8	$(\text{Ca}_{0.14}\text{Na}_{0.17}\text{K}_{0.13})(\text{Fe}_{0.69}\text{Al}_{0.90}\text{Mg}_{0.37})(\text{Si}_{3.76}\text{Al}_{0.24})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
9	$(\text{Ca}_{0.10}\text{Na}_{0.13}\text{K}_{0.13}\text{Mg}_{0.08})(\text{Fe}_{1.16}\text{Al}_{0.32}\text{Mg}_{0.53})(\text{Si}_{3.87}\text{Al}_{0.13})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$
10	$(\text{Ca}_{0.16}\text{Na}_{0.45}\text{K}_{0.07})(\text{Fe}_{0.68}\text{Al}_{0.83}\text{Mg}_{0.36})(\text{Si}_{3.86}\text{Al}_{0.14})\text{O}_{10}(\text{OH})_2$

【文献との対応】


2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

直交ニコル

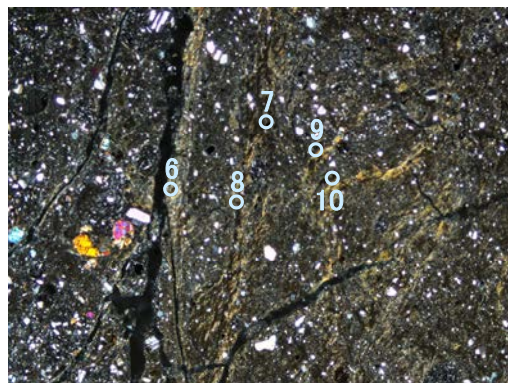

1mm


分析位置(拡大範囲B)

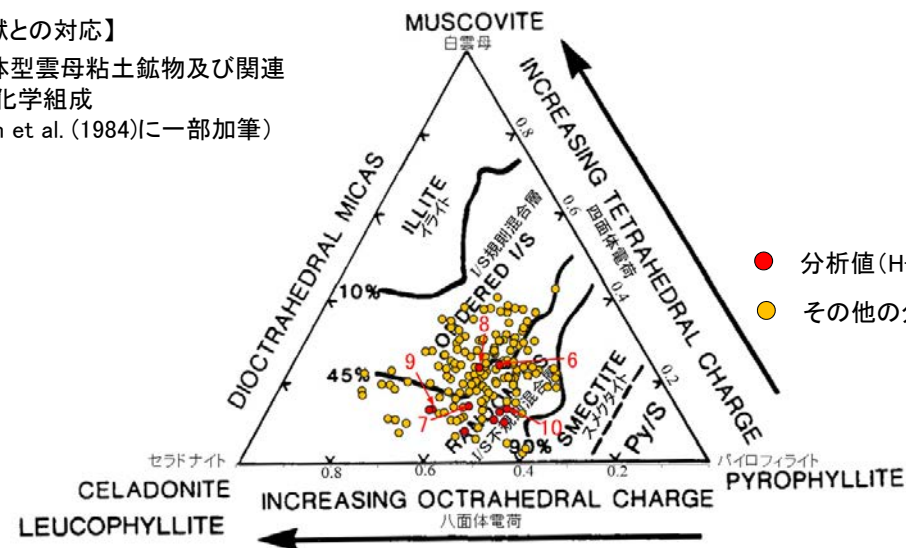

● 分析値(H-6.5-2孔(深度70.70m))
● その他の分析値(敷地の粘土鉱物)


いずれの分析値も
「I/S混合層」に分類される。

単ニコル

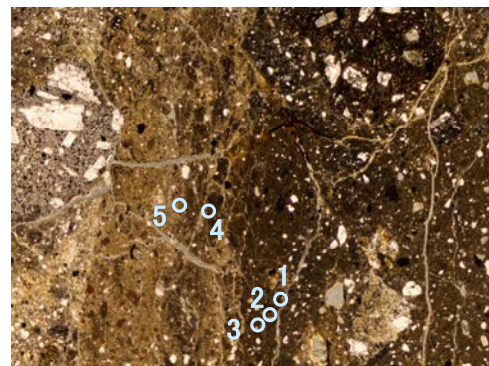

1mm

直交ニコル

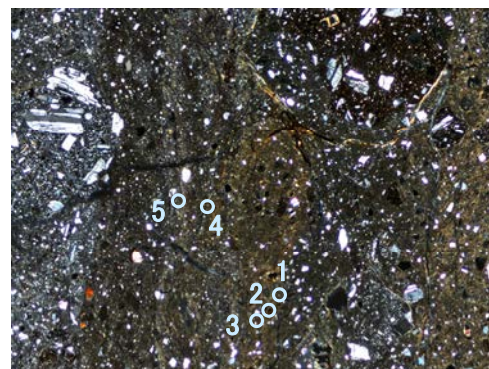

1mm

分析位置(分析範囲A)

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値(%)]					
SiO ₂	49.75	49.54	46.94	52.95	53.14
TiO ₂	0.47	0.63	0.68	0.59	0.50
Al ₂ O ₃	11.93	10.69	12.00	13.52	12.95
TFe ₂ O ₃	10.52	15.00	13.26	13.97	12.19
MnO	0.06	0.07	0.04	0.02	0.04
MgO	3.42	3.80	2.85	2.31	3.09
CaO	1.45	1.29	2.06	1.99	1.20
Na ₂ O	1.90	1.00	1.49	1.92	1.76
K ₂ O	1.34	1.24	1.03	0.99	0.89
total	80.83	83.24	80.35	88.26	85.76


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.12} Na _{0.28} K _{0.13})(Fe _{0.61} Al _{0.92} Mg _{0.39})(Si _{3.84} Al _{0.16})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.10} Na _{0.15} K _{0.12} Mg _{0.01})(Fe _{0.86} Al _{0.72} Mg _{0.42})(Si _{3.77} Al _{0.23})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.17} Na _{0.23} K _{0.10})(Fe _{0.79} Al _{0.81} Mg _{0.33})(Si _{3.70} Al _{0.30})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.15} Na _{0.27} K _{0.09})(Fe _{0.75} Al _{0.90} Mg _{0.24})(Si _{3.77} Al _{0.23})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.09} Na _{0.25} K _{0.08})(Fe _{0.66} Al _{0.95} Mg _{0.33})(Si _{3.85} Al _{0.15})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

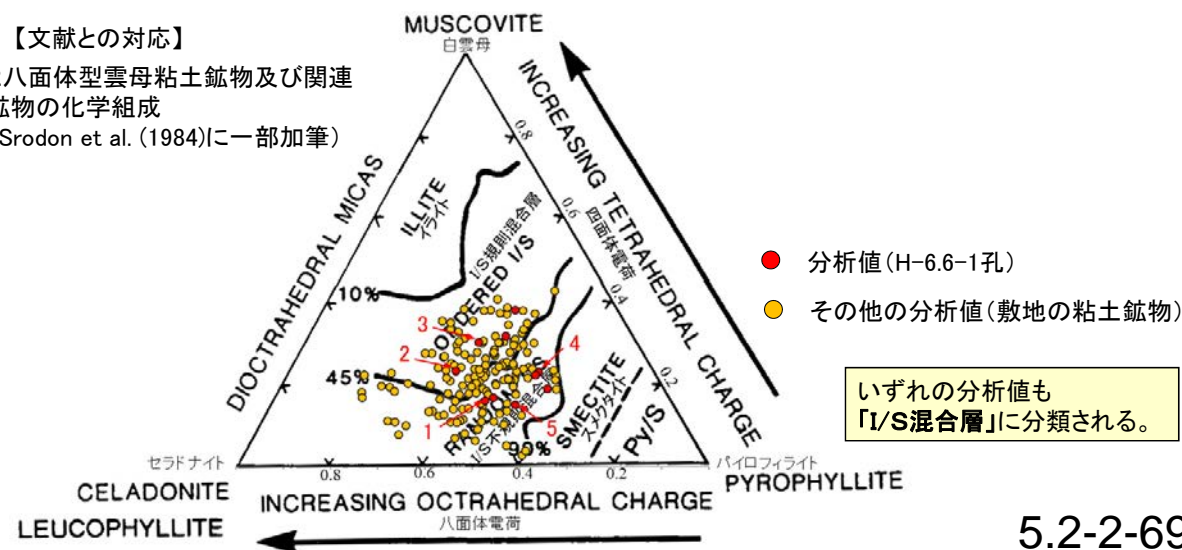


単ニコル

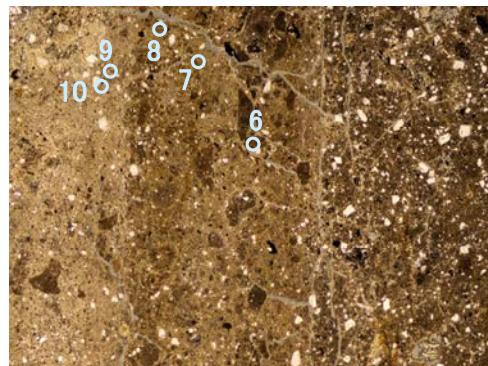

1mm

直交ニコル

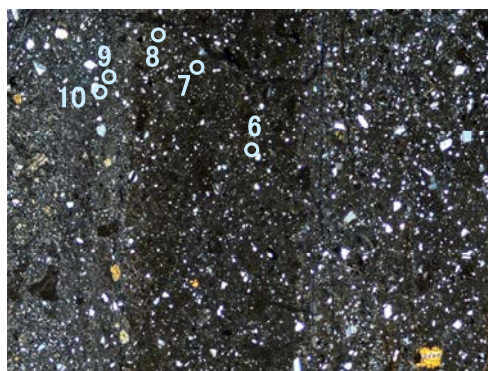

1mm

分析位置(分析範囲B)

【EPMA分析結果】

分析位置	6	7	8	9	10
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	49.25	46.55	50.13	47.39	45.22
TiO ₂	1.16	0.38	0.59	0.43	0.29
Al ₂ O ₃	13.61	17.39	15.10	12.27	15.67
TFe ₂ O ₃	9.16	5.92	7.92	9.80	5.69
MnO	0.52	0.41	0.09	0.01	0.03
MgO	2.14	1.89	2.27	3.09	2.23
CaO	1.58	3.69	3.11	1.44	4.34
Na ₂ O	1.70	3.05	1.91	1.07	1.79
K ₂ O	0.94	0.62	0.94	1.09	0.60
total	80.04	79.89	82.06	76.58	75.85


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
6	(Ca _{0.13} Na _{0.25} K _{0.09})(Fe _{0.53} Al _{1.05} Mg _{0.25})(Si _{3.81} Al _{0.19})O ₁₀ (OH) ₂
7	(Ca _{0.31} Na _{0.46} K _{0.06})(Fe _{0.35} Al _{1.21} Mg _{0.22})(Si _{3.62} Al _{0.38})O ₁₀ (OH) ₂
8	(Ca _{0.25} Na _{0.28} K _{0.09})(Fe _{0.45} Al _{1.12} Mg _{0.25})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂
9	(Ca _{0.12} Na _{0.17} K _{0.11})(Fe _{0.60} Al _{1.00} Mg _{0.37})(Si _{3.83} Al _{0.17})O ₁₀ (OH) ₂
10	(Ca _{0.38} Na _{0.28} K _{0.06})(Fe _{0.35} Al _{1.19} Mg _{0.27})(Si _{3.68} Al _{0.32})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】



2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

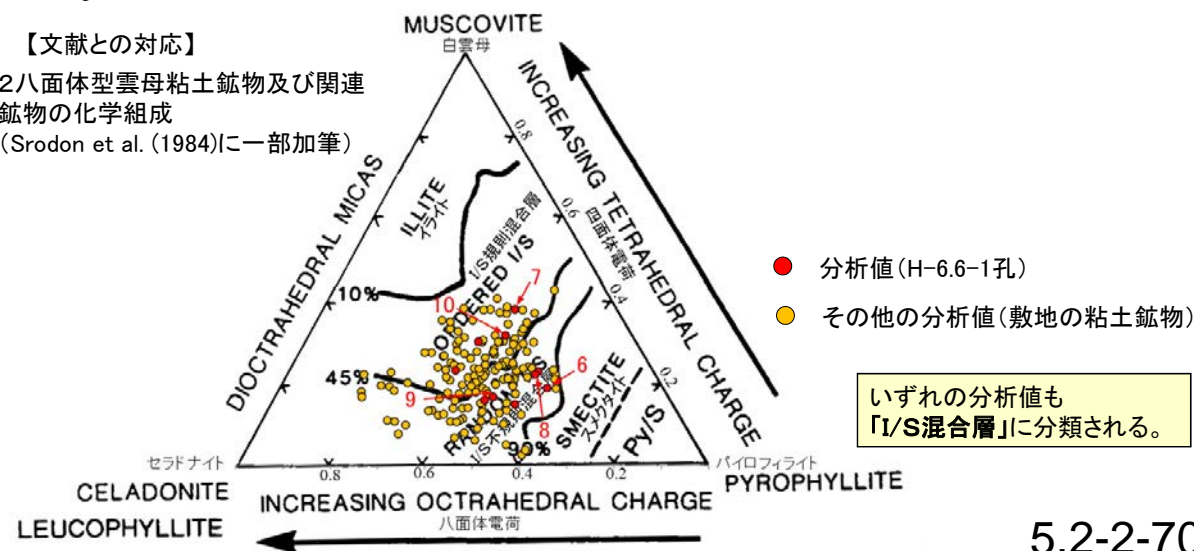

単ニコル

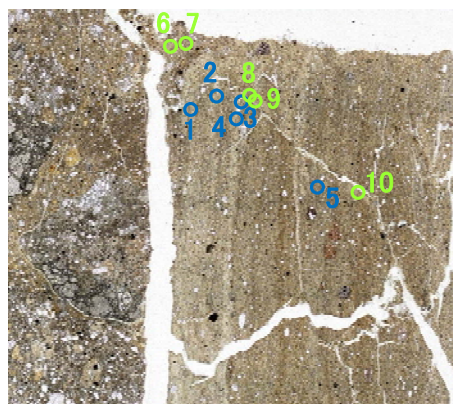

直交ニコル

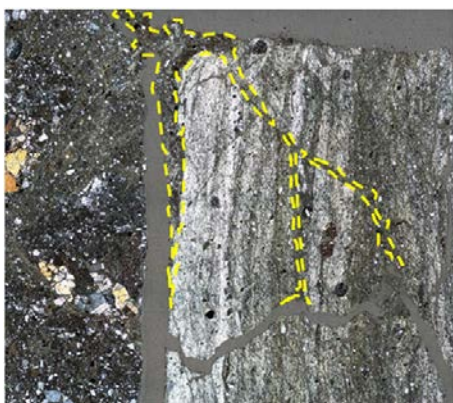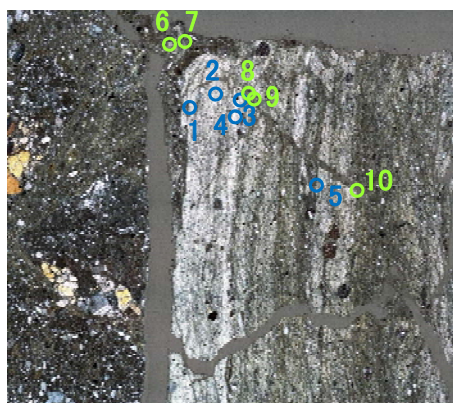

分析位置 (下は碎屑岩脈を加筆)

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[EPMA分析値 (%)]										
SiO ₂	43.67	48.23	49.82	53.10	49.11	51.31	49.22	48.87	49.79	49.28
TiO ₂	0.58	0.41	0.35	0.32	0.57	0.43	0.45	0.39	0.39	0.47
Al ₂ O ₃	8.56	10.15	10.50	9.35	14.55	10.68	11.89	9.13	12.15	12.58
TF ₂ O ₃	14.05	14.05	14.47	15.86	11.38	15.05	11.98	15.74	12.90	12.93
MnO	0.05	0.03	0.07	0.08	0.08	0.19	0.09	0.09	0.04	0.07
MgO	3.52	3.71	3.69	4.53	2.31	4.09	3.69	3.64	3.47	2.94
CaO	1.92	2.57	2.41	1.57	4.68	2.42	3.24	1.99	3.40	3.44
Na ₂ O	1.03	0.94	0.93	0.56	2.00	0.71	1.24	0.60	1.30	1.47
K ₂ O	2.35	3.23	3.07	3.40	1.45	0.34	0.94	1.49	2.50	1.49
total	75.72	83.31	85.31	88.76	86.12	85.22	82.74	81.93	85.94	84.66

碎屑岩脈中の粘土鉱物


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式	位置	組成式
1	(Ca _{0.18} Na _{0.17} K _{0.26})(Fe _{0.90} Al _{0.58} Mg _{0.45})(Si _{3.72} Al _{0.28})O ₁₀ (OH) ₂	6	(Ca _{0.19} Na _{0.10} K _{0.03} Mg _{0.01})(Fe _{0.84} Al _{0.72} Mg _{0.44})(Si _{3.79} Al _{0.21})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.21} Na _{0.14} K _{0.32})(Fe _{0.82} Al _{0.66} Mg _{0.43})(Si _{3.73} Al _{0.27})O ₁₀ (OH) ₂	7	(Ca _{0.26} Na _{0.18} K _{0.09})(Fe _{0.69} Al _{0.81} Mg _{0.42})(Si _{3.75} Al _{0.25})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.19} Na _{0.14} K _{0.30})(Fe _{0.82} Al _{0.68} Mg _{0.41})(Si _{3.75} Al _{0.25})O ₁₀ (OH) ₂	8	(Ca _{0.17} Na _{0.09} K _{0.15})(Fe _{0.92} Al _{0.64} Mg _{0.42})(Si _{3.80} Al _{0.20})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.12} Na _{0.08} K _{0.31})(Fe _{0.86} Al _{0.63} Mg _{0.49})(Si _{3.84} Al _{0.16})O ₁₀ (OH) ₂	9	(Ca _{0.27} Na _{0.19} K _{0.24})(Fe _{0.72} Al _{0.77} Mg _{0.38})(Si _{3.70} Al _{0.30})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.37} Na _{0.29} K _{0.14})(Fe _{0.63} Al _{0.89} Mg _{0.25})(Si _{3.62} Al _{0.38})O ₁₀ (OH) ₂	10	(Ca _{0.28} Na _{0.21} K _{0.14})(Fe _{0.73} Al _{0.81} Mg _{0.33})(Si _{3.70} Al _{0.30})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】


2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

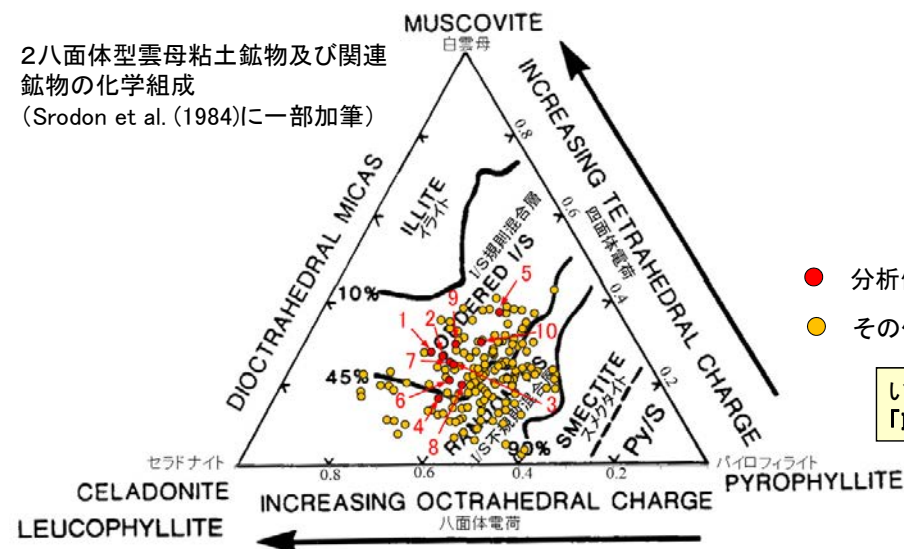

- 分析値(M-12.5”孔)
- その他の分析値(敷地の粘土鉱物)


いずれの分析値も
「I/S混合層」に分類される。

単ニコル

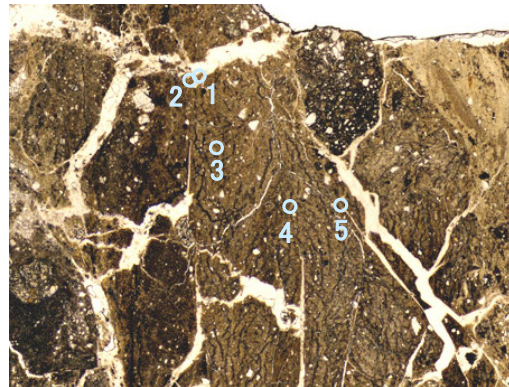

1mm

直交ニコル

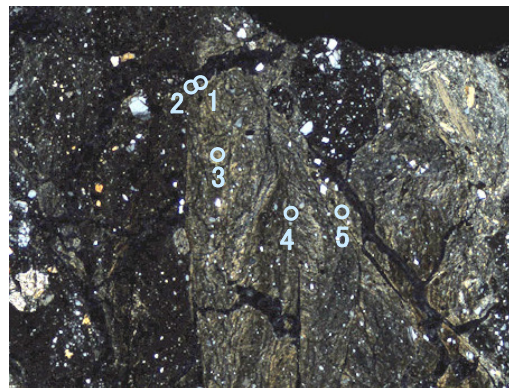

1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	51.73	49.34	52.14	52.03	50.10
TiO ₂	0.57	0.53	0.54	0.64	0.54
Al ₂ O ₃	15.44	17.80	16.89	15.03	14.44
TFe ₂ O ₃	10.37	8.53	9.33	10.88	10.82
MnO	0.12	0.19	0.12	0.08	0.08
MgO	2.95	2.24	2.78	2.99	3.06
CaO	3.20	4.86	4.01	3.17	2.37
Na ₂ O	0.90	1.49	1.36	1.30	0.94
K ₂ O	0.78	0.63	0.73	1.02	1.10
total	86.05	85.62	87.89	87.13	83.44


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.25} Na _{0.13} K _{0.07})(Fe _{0.56} Al _{1.04} Mg _{0.32})(Si _{3.73} Al _{0.27})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.38} Na _{0.21} K _{0.06})(Fe _{0.47} Al _{1.12} Mg _{0.24})(Si _{3.59} Al _{0.41})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.30} Na _{0.19} K _{0.07})(Fe _{0.50} Al _{1.09} Mg _{0.29})(Si _{3.68} Al _{0.32})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.24} Na _{0.18} K _{0.09})(Fe _{0.59} Al _{0.99} Mg _{0.32})(Si _{3.72} Al _{0.28})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.19} Na _{0.14} K _{0.10})(Fe _{0.61} Al _{1.00} Mg _{0.34})(Si _{3.74} Al _{0.26})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

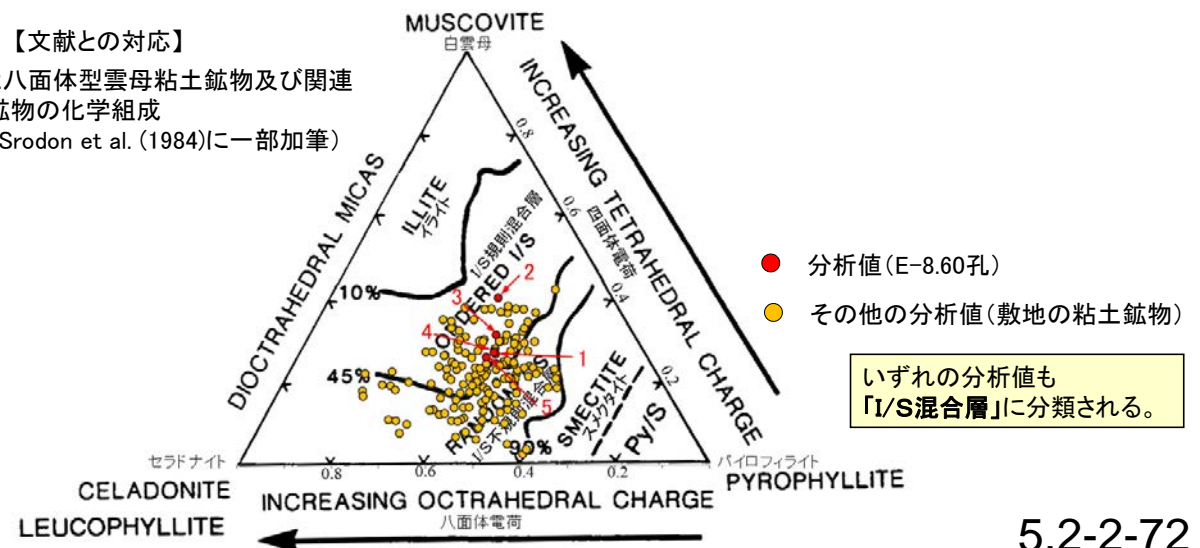


単ニコル

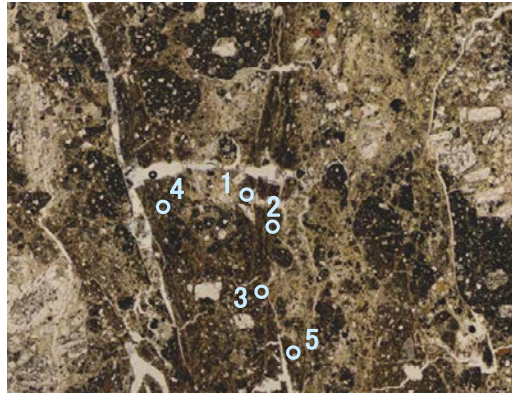

1mm

直交ニコル

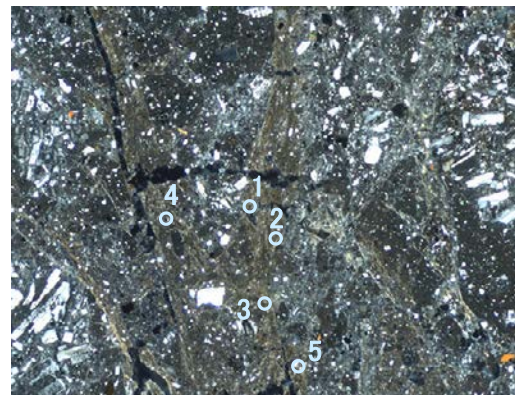

1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	53.42	51.59	52.73	51.24	48.25
TiO ₂	0.56	0.50	0.75	0.68	0.67
Al ₂ O ₃	13.86	15.17	14.59	13.53	13.34
TFe ₂ O ₃	10.42	9.49	12.76	10.83	10.46
MnO	0.01	0.04	0.05	0.01	0.00
MgO	4.03	3.28	3.94	3.57	3.37
CaO	1.82	2.62	2.09	2.03	1.79
Na ₂ O	0.28	0.92	0.73	0.44	0.35
K ₂ O	0.61	0.48	0.55	0.73	0.62
total	85.00	84.10	88.18	83.07	78.85


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.14} Na _{0.04} K _{0.06} Mg _{0.03})(Fe _{0.57} Al _{1.03} Mg _{0.41})(Si _{3.85} Al _{0.15})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.21} Na _{0.13} K _{0.04})(Fe _{0.52} Al _{1.08} Mg _{0.36})(Si _{3.77} Al _{0.23})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.16} Na _{0.10} K _{0.05} Mg _{0.02})(Fe _{0.68} Al _{0.93} Mg _{0.39})(Si _{3.72} Al _{0.28})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.16} Na _{0.06} K _{0.07})(Fe _{0.61} Al _{0.99} Mg _{0.40})(Si _{3.81} Al _{0.19})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.15} Na _{0.05} K _{0.06} Mg _{0.02})(Fe _{0.62} Al _{1.01} Mg _{0.38})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

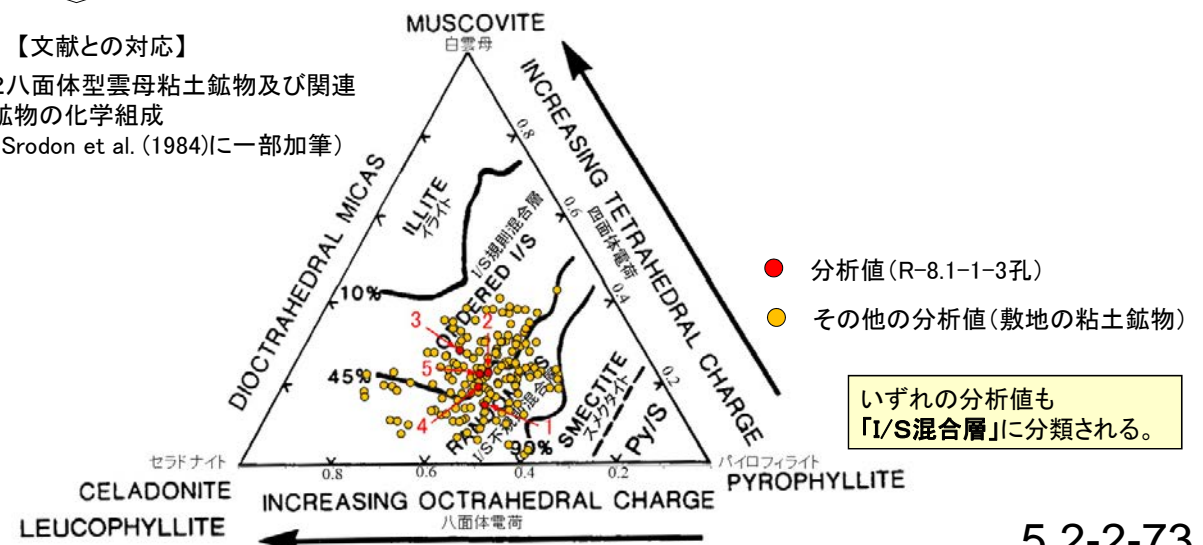


単ニコル

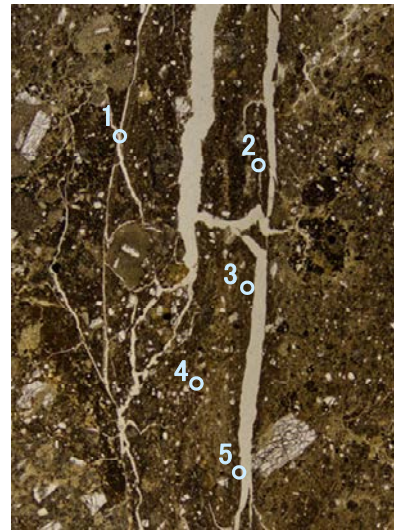

1mm

直交ニコル

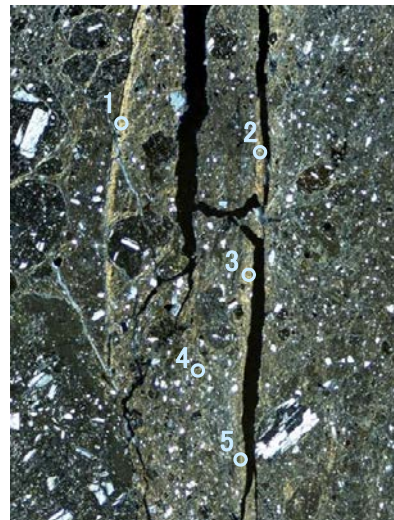

1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	48.68	53.28	48.15	52.61	51.37
TiO ₂	0.71	0.76	0.40	0.56	0.63
Al ₂ O ₃	11.07	13.58	12.38	10.92	13.02
TFe ₂ O ₃	11.00	12.15	11.85	13.98	11.89
MnO	0.01	0.01	0.03	0.00	0.02
MgO	4.13	3.60	3.13	3.82	3.42
CaO	0.51	0.64	0.70	0.49	0.49
Na ₂ O	1.10	1.93	1.47	1.60	1.82
K ₂ O	0.88	0.82	0.77	1.13	0.84
total	78.09	86.76	78.88	85.12	83.49


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.04} Na _{0.17} K _{0.09} Mg _{0.04})(Fe _{0.66} Al _{0.89} Mg _{0.45})(Si _{3.86} Al _{0.14}) O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.05} Na _{0.27} K _{0.07})(Fe _{0.65} Al _{0.95} Mg _{0.38})(Si _{3.81} Al _{0.19}) O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.06} Na _{0.22} K _{0.08} Mg _{0.02})(Fe _{0.70} Al _{0.95} Mg _{0.35})(Si _{3.80} Al _{0.20}) O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.04} Na _{0.23} K _{0.11} Mg _{0.01})(Fe _{0.77} Al _{0.81} Mg _{0.41})(Si _{3.87} Al _{0.13}) O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.04} Na _{0.26} K _{0.08})(Fe _{0.66} Al _{0.96} Mg _{0.38})(Si _{3.82} Al _{0.18}) O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

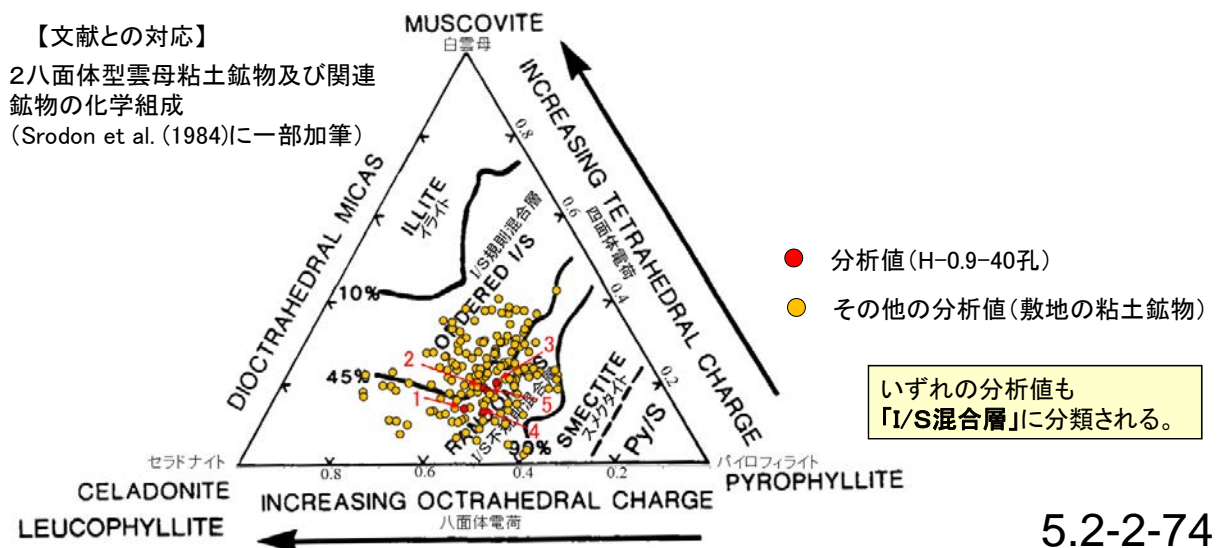


単ニコル

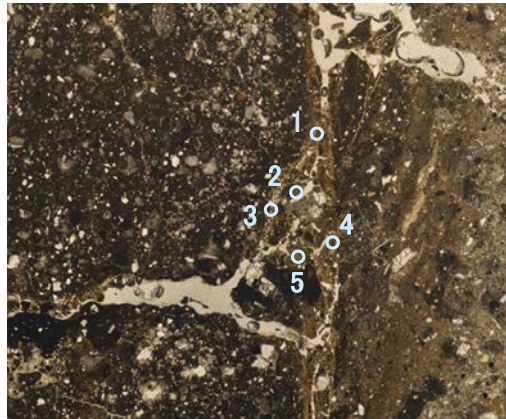

1mm

直交ニコル

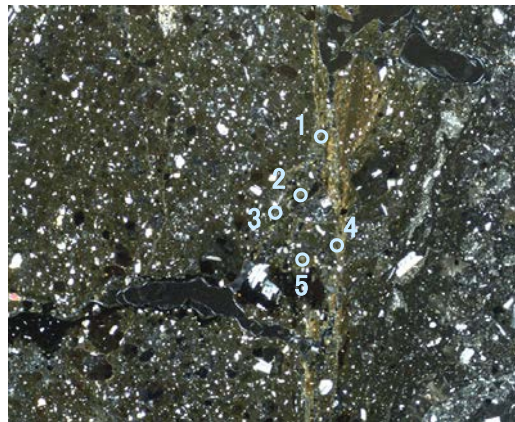

1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	46.71	49.39	48.95	44.23	52.32
TiO ₂	0.55	0.38	0.45	0.49	0.94
Al ₂ O ₃	10.61	11.65	10.60	9.86	13.66
TFe ₂ O ₃	14.17	14.62	15.29	16.03	10.29
MnO	0.17	0.20	0.20	0.32	0.06
MgO	2.17	1.86	2.39	1.95	3.48
CaO	2.43	0.95	1.18	0.76	1.11
Na ₂ O	1.20	2.54	3.01	1.24	2.78
K ₂ O	0.97	1.52	1.05	1.29	1.56
total	78.97	83.11	83.12	76.18	86.20


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.21} Na _{0.19} K _{0.10})(Fe _{0.86} Al _{0.76} Mg _{0.26})(Si _{3.76} Al _{0.24})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.08} Na _{0.38} K _{0.15})(Fe _{0.84} Al _{0.83} Mg _{0.21})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.10} Na _{0.45} K _{0.10})(Fe _{0.88} Al _{0.72} Mg _{0.27})(Si _{3.76} Al _{0.24})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.07} Na _{0.20} K _{0.14})(Fe _{1.01} Al _{0.70} Mg _{0.24})(Si _{3.72} Al _{0.28})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.09} Na _{0.39} K _{0.14})(Fe _{0.56} Al _{0.95} Mg _{0.38})(Si _{3.79} Al _{0.21})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

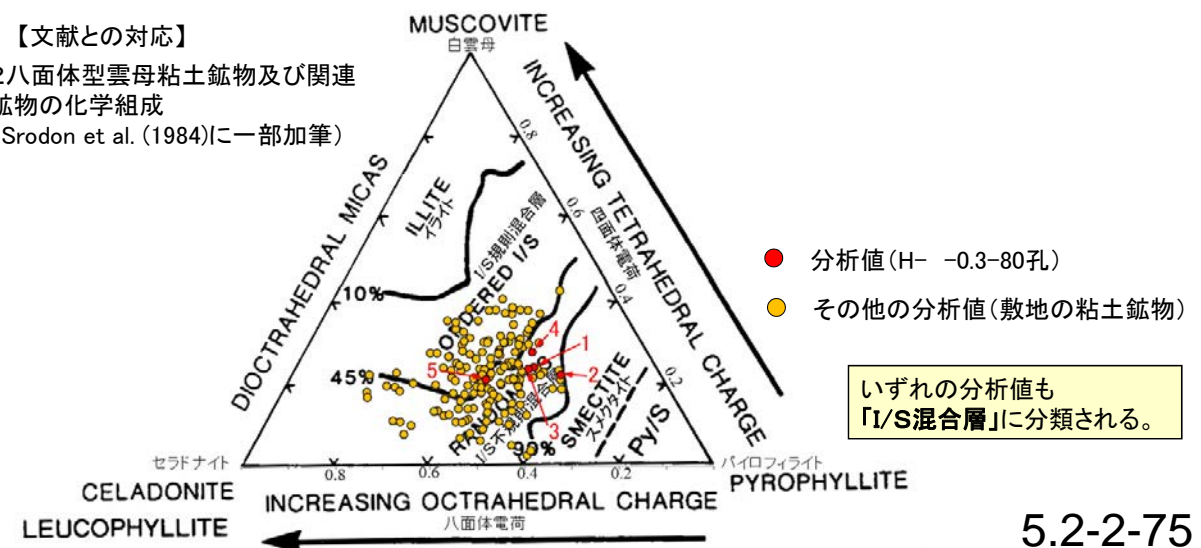


単ニコル

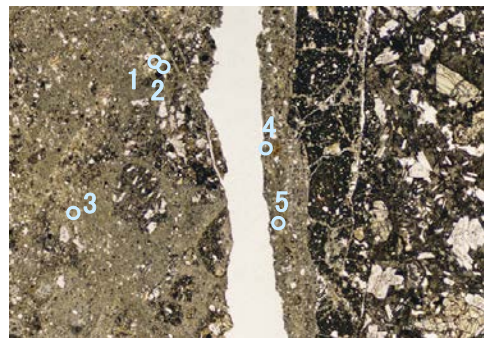

1mm

直交ニコル

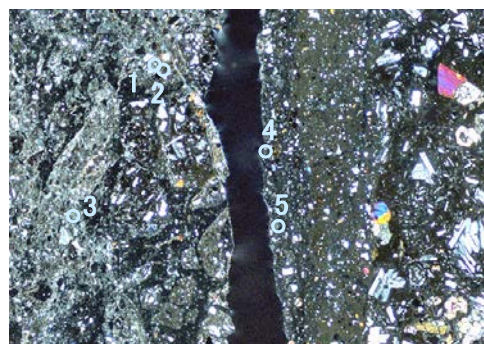

1mm

分析位置(分析範囲A)

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値(%)]					
SiO ₂	46.10	46.27	46.37	45.50	48.11
TiO ₂	0.49	1.83	0.70	0.41	0.56
Al ₂ O ₃	8.99	10.53	10.30	13.78	11.37
TFe ₂ O ₃	11.97	9.56	9.81	6.28	8.60
MnO	0.03	0.04	0.07	0.01	0.02
MgO	5.19	3.66	4.73	3.78	5.05
CaO	1.58	1.47	1.30	3.06	1.98
Na ₂ O	1.28	1.69	1.38	1.74	1.40
K ₂ O	1.93	1.82	1.78	1.18	1.94
total	77.57	76.85	76.43	75.74	79.02


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
1	(Ca _{0.14} Na _{0.20} K _{0.20} Mg _{0.02})(Fe _{0.74} Al _{0.64} Mg _{0.62})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.13} Na _{0.27} K _{0.19})(Fe _{0.59} Al _{0.80} Mg _{0.45})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.11} Na _{0.22} K _{0.19})(Fe _{0.61} Al _{0.80} Mg _{0.58})(Si _{3.81} Al _{0.19})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.27} Na _{0.28} K _{0.12})(Fe _{0.39} Al _{1.05} Mg _{0.46})(Si _{3.72} Al _{0.28})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.17} Na _{0.21} K _{0.20})(Fe _{0.51} Al _{0.86} Mg _{0.59})(Si _{3.80} Al _{0.20})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

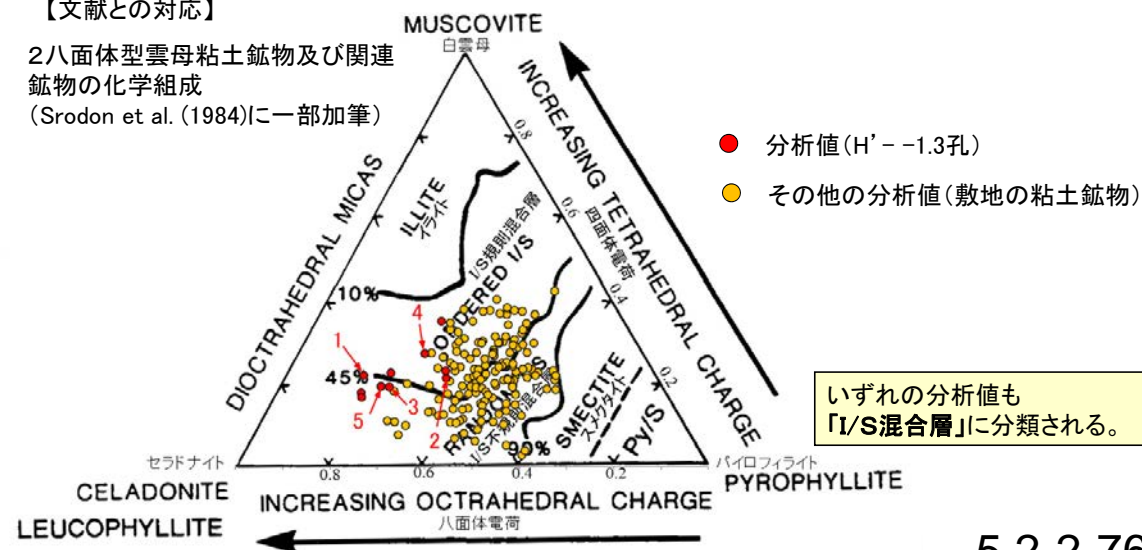

【EPMA分析結果】

分析位置	6	7	8	9	10
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	49.45	48.25	50.10	45.30	49.85
TiO ₂	0.50	0.77	0.50	0.56	0.60
Al ₂ O ₃	12.44	10.17	14.82	15.40	12.35
TFe ₂ O ₃	8.92	9.52	6.76	5.11	7.33
MnO	0.03	0.05	0.02	0.00	0.02
MgO	4.90	5.72	3.92	3.22	5.73
CaO	2.07	0.82	2.72	4.32	1.51
Na ₂ O	1.54	1.18	2.08	2.11	1.65
K ₂ O	2.37	2.46	1.24	1.32	1.76
total	82.21	78.95	82.17	77.35	80.79


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
6	(Ca _{0.17} Na _{0.23} K _{0.23})(Fe _{0.51} Al _{0.89} Mg _{0.56})(Si _{3.77} Al _{0.23})O ₁₀ (OH) ₂
7	(Ca _{0.07} Na _{0.18} K _{0.25} Mg _{0.03})(Fe _{0.57} Al _{0.78} Mg _{0.65})(Si _{3.83} Al _{0.17})O ₁₀ (OH) ₂
8	(Ca _{0.22} Na _{0.30} K _{0.12})(Fe _{0.38} Al _{1.08} Mg _{0.44})(Si _{3.77} Al _{0.23})O ₁₀ (OH) ₂
9	(Ca _{0.37} Na _{0.33} K _{0.14})(Fe _{0.31} Al _{1.10} Mg _{0.39})(Si _{3.64} Al _{0.36})O ₁₀ (OH) ₂
10	(Ca _{0.12} Na _{0.24} K _{0.17} Mg _{0.01})(Fe _{0.42} Al _{0.93} Mg _{0.64})(Si _{3.82} Al _{0.18})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

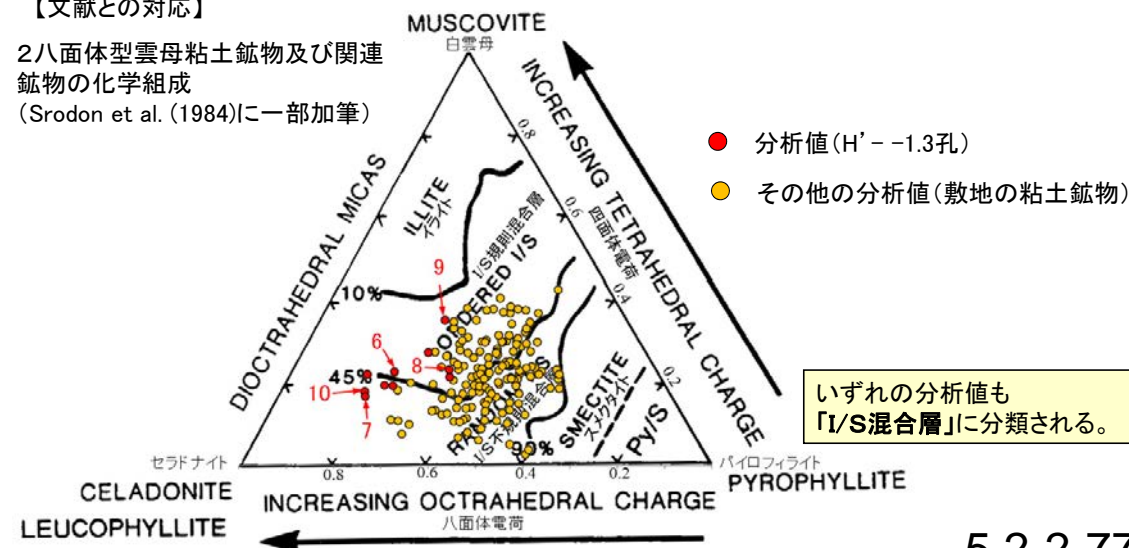


単ニコル

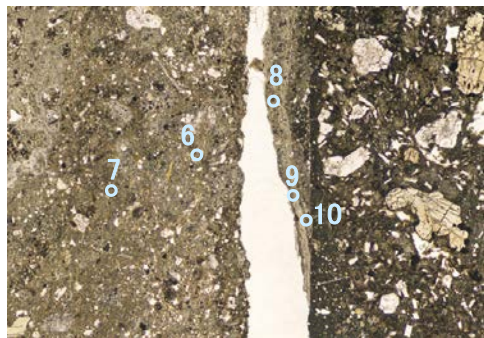

1mm


直交ニコル

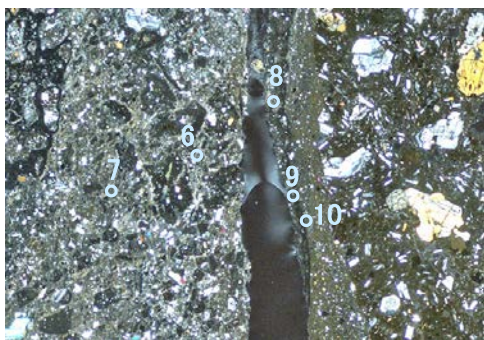

1mm

分析位置(分析範囲B)

単ニコル

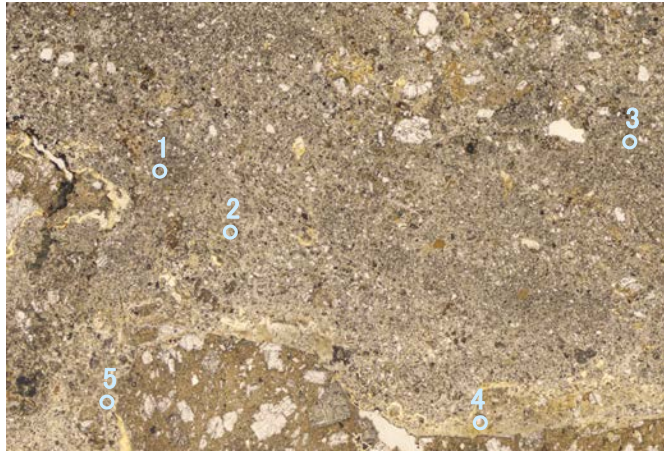

2mm

直交ニコル



2mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	48.89	49.72	53.54	51.67	49.30
TiO ₂	0.46	0.28	0.44	0.47	0.45
Al ₂ O ₃	11.72	13.54	17.19	15.47	13.22
TFe ₂ O ₃	11.16	10.93	8.67	9.92	11.44
MnO	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01
MgO	5.00	3.43	3.93	3.87	4.33
CaO	0.70	1.53	0.77	0.83	0.71
Na ₂ O	0.21	0.55	0.30	0.38	0.28
K ₂ O	0.69	0.73	0.79	0.62	0.63
total	78.85	80.74	85.65	83.26	80.38


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.06} Na _{0.03} K _{0.07} Mg _{0.14})(Fe _{0.66} Al _{0.90} Mg _{0.44})(Si _{3.82} Al _{0.18})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.13} Na _{0.08} K _{0.07} Mg _{0.04})(Fe _{0.63} Al _{1.02} Mg _{0.35})(Si _{3.80} Al _{0.20})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.06} Na _{0.04} K _{0.07} Mg _{0.10})(Fe _{0.46} Al _{1.22} Mg _{0.31})(Si _{3.79} Al _{0.21})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.07} Na _{0.05} K _{0.06} Mg _{0.09})(Fe _{0.55} Al _{1.12} Mg _{0.33})(Si _{3.79} Al _{0.21})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.06} Na _{0.04} K _{0.06} Mg _{0.13})(Fe _{0.66} Al _{0.97} Mg _{0.37})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

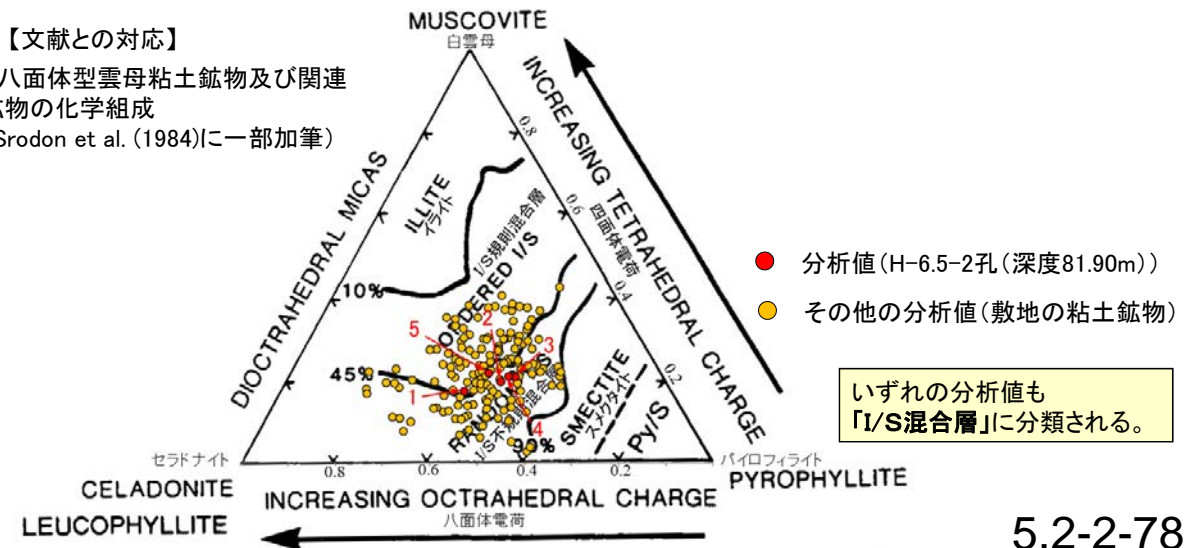


単ニコル

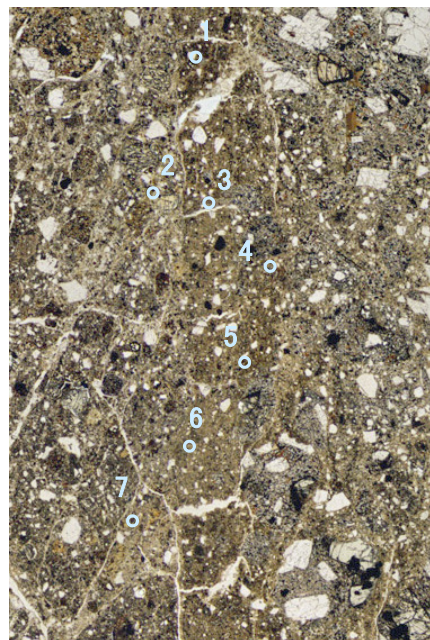

1mm

直交ニコル

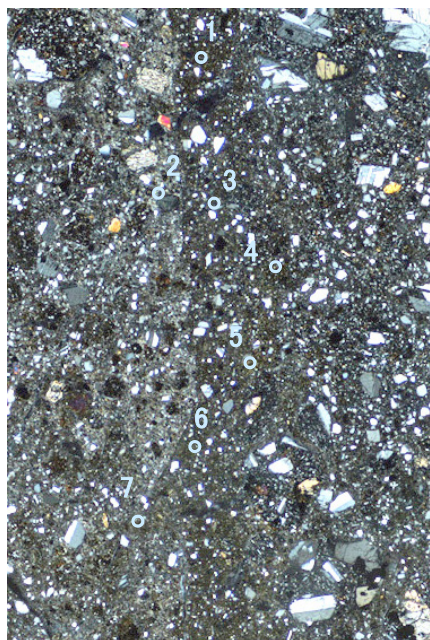

1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5	6	7
[EPMA分析値 (%)]							
SiO ₂	48.04	48.52	46.66	44.72	46.93	46.01	51.67
TiO ₂	0.60	0.55	0.61	0.40	0.70	0.57	0.68
Al ₂ O ₃	14.26	13.22	14.02	14.85	11.04	12.90	15.85
TFe ₂ O ₃	7.89	10.81	8.17	8.64	15.05	9.29	8.38
MnO	0.03	0.00	0.02	0.02	0.13	0.14	0.02
MgO	3.41	3.71	3.18	1.69	2.64	2.39	3.27
CaO	2.39	2.89	2.91	4.90	2.18	3.16	2.93
Na ₂ O	0.68	0.72	1.36	1.93	0.88	1.24	1.14
K ₂ O	0.41	0.48	0.58	0.32	0.57	0.63	0.27
total	77.69	80.89	77.50	77.48	80.11	76.33	84.20


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.20} Na _{0.10} K _{0.04})(Fe _{0.47} Al _{1.11} Mg _{0.40})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.24} Na _{0.11} K _{0.05})(Fe _{0.63} Al _{0.93} Mg _{0.43})(Si _{3.73} Al _{0.27})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.25} Na _{0.21} K _{0.06})(Fe _{0.49} Al _{1.04} Mg _{0.38})(Si _{3.72} Al _{0.28})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.42} Na _{0.30} K _{0.03})(Fe _{0.53} Al _{1.04} Mg _{0.20})(Si _{3.62} Al _{0.38})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.18} Na _{0.13} K _{0.06})(Fe _{0.90} Al _{0.74} Mg _{0.31})(Si _{3.71} Al _{0.29})O ₁₀ (OH) ₂
6	(Ca _{0.28} Na _{0.20} K _{0.07})(Fe _{0.57} Al _{0.99} Mg _{0.29})(Si _{3.75} Al _{0.25})O ₁₀ (OH) ₂
7	(Ca _{0.23} Na _{0.16} K _{0.02})(Fe _{0.46} Al _{1.12} Mg _{0.35})(Si _{3.76} Al _{0.24})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】


2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984))に一部加筆)

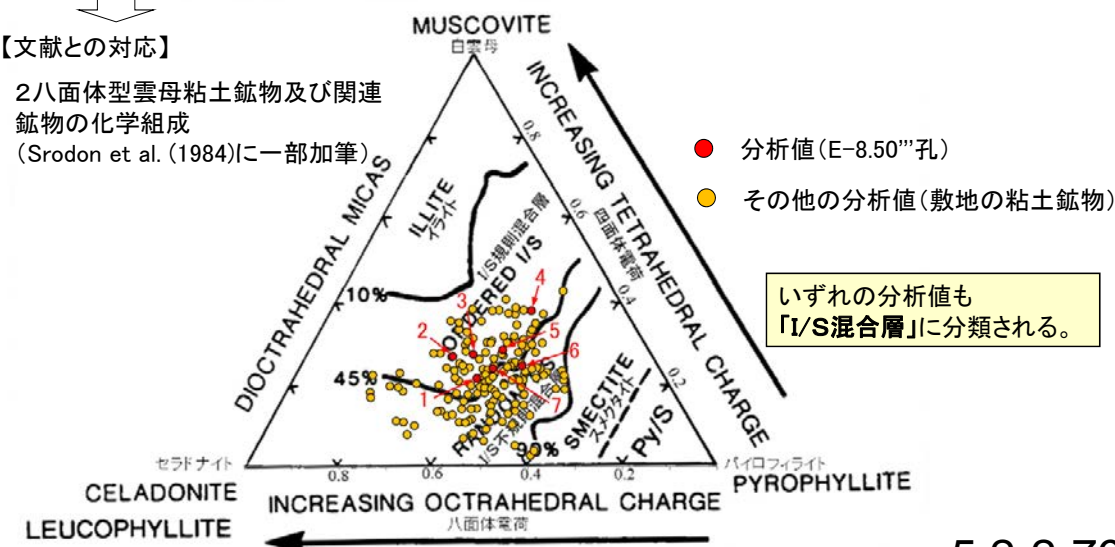

単ニコル

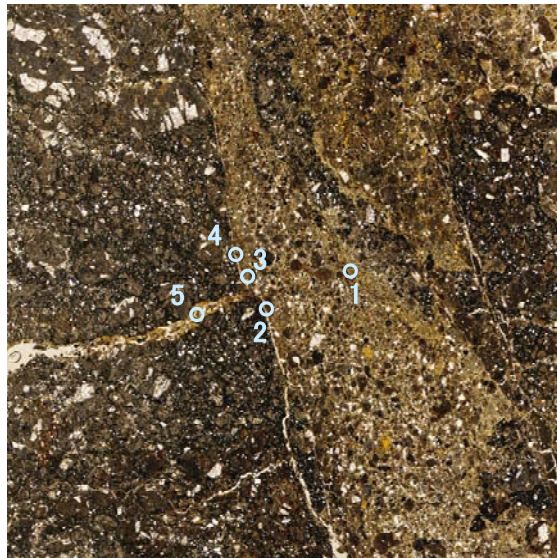

直交ニコル

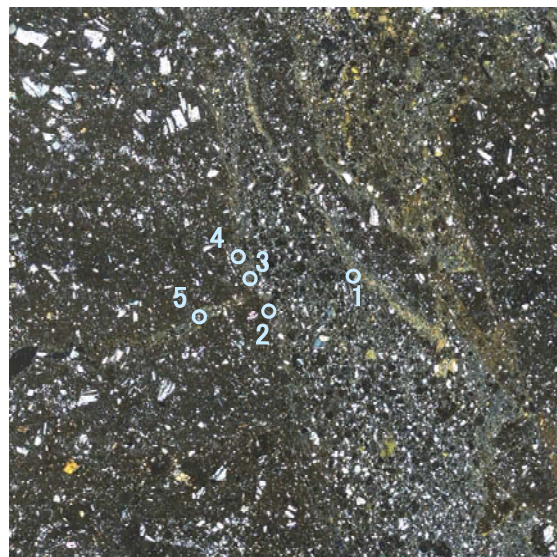

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	45.71	46.19	45.64	47.94	47.90
TiO ₂	0.74	1.17	0.68	0.73	0.80
Al ₂ O ₃	11.19	10.99	10.16	10.39	11.31
TFe ₂ O ₃	11.45	15.34	13.79	16.99	12.99
MnO	0.07	0.00	0.02	0.04	0.02
MgO	3.01	2.71	3.32	2.57	3.28
CaO	2.34	1.80	1.98	1.66	1.80
Na ₂ O	0.66	0.42	0.31	0.38	0.51
K ₂ O	0.59	0.56	0.64	0.48	0.64
total	75.76	79.18	76.54	81.18	79.26


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
1	(Ca _{0.21} Na _{0.11} K _{0.06})(Fe _{0.71} Al _{0.86} Mg _{0.37})(Si _{3.77} Al _{0.23})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.15} Na _{0.07} K _{0.06})(Fe _{0.92} Al _{0.73} Mg _{0.32})(Si _{3.69} Al _{0.31})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.17} Na _{0.05} K _{0.07})(Fe _{0.85} Al _{0.74} Mg _{0.40})(Si _{3.76} Al _{0.24})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.14} Na _{0.06} K _{0.05})(Fe _{1.00} Al _{0.70} Mg _{0.30})(Si _{3.74} Al _{0.26})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.15} Na _{0.08} K _{0.06})(Fe _{0.77} Al _{0.83} Mg _{0.39})(Si _{3.78} Al _{0.22})O ₁₀ (OH) ₂


【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

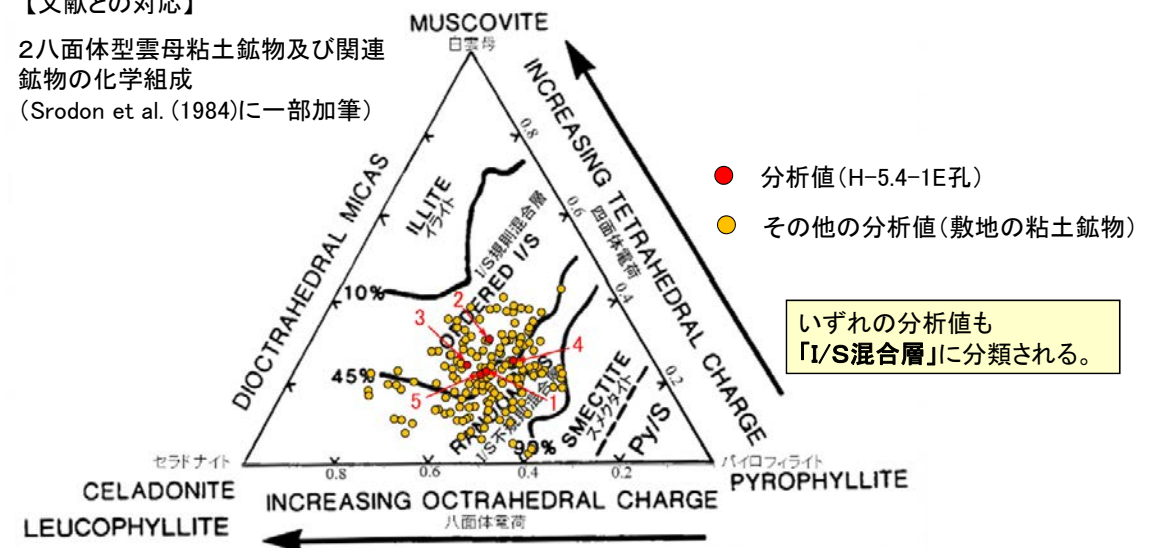


いずれの分析値も
「I/S混合層」に分類される。

単ニコル

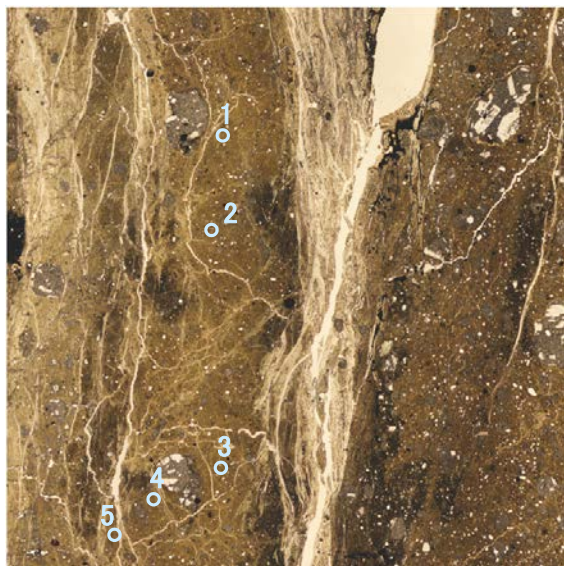

1mm

直交ニコル

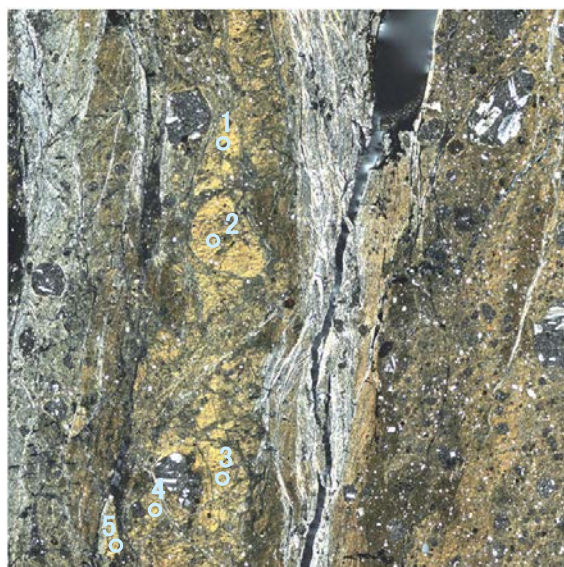

1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	48.45	52.09	55.55	51.49	50.13
TiO ₂	0.13	0.44	0.26	0.32	0.31
Al ₂ O ₃	10.17	8.36	9.64	8.08	8.30
TFe ₂ O ₃	12.17	13.72	13.73	13.65	12.13
MnO	0.07	0.05	0.02	0.05	0.03
MgO	2.80	3.25	3.80	4.42	3.23
CaO	0.53	0.75	0.64	0.38	0.45
Na ₂ O	1.26	1.62	2.07	1.42	1.49
K ₂ O	4.24	3.62	3.71	3.97	4.65
total	79.82	83.91	89.41	83.77	80.73


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.05} Na _{0.19} K _{0.43})(Fe _{0.73} Al _{0.83} Mg _{0.33})(Si _{3.87} Al _{0.13})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.06} Na _{0.24} K _{0.35})(Fe _{0.78} Al _{0.71} Mg _{0.37})(Si _{3.96} Al _{0.04})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.05} Na _{0.29} K _{0.34})(Fe _{0.73} Al _{0.76} Mg _{0.40})(Si _{3.95} Al _{0.05})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.03} Na _{0.21} K _{0.39})(Fe _{0.78} Al _{0.66} Mg _{0.50})(Si _{3.93} Al _{0.07})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.04} Na _{0.23} K _{0.47})(Fe _{0.72} Al _{0.75} Mg _{0.38})(Si _{3.97} Al _{0.03})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

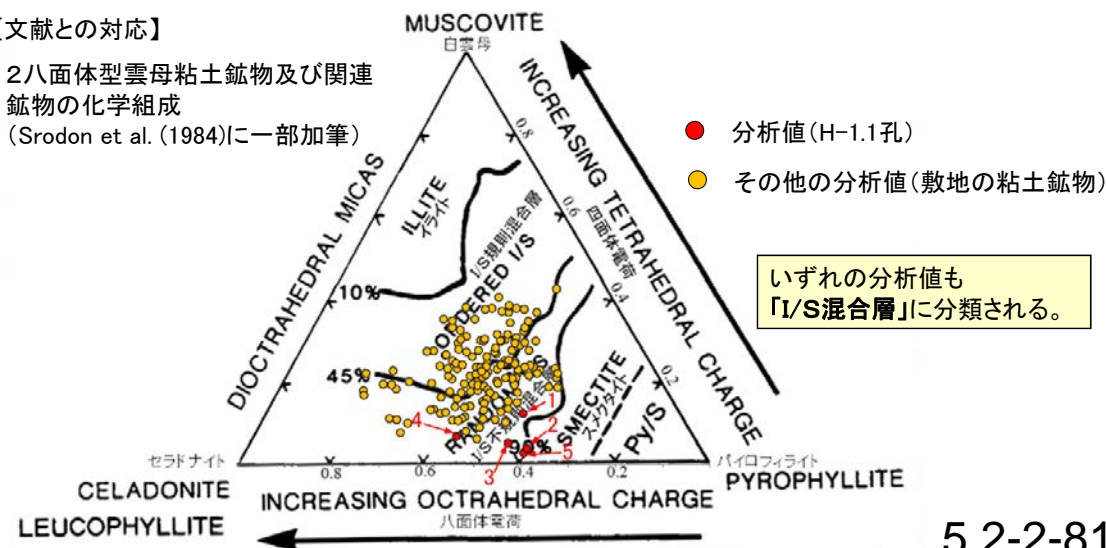


単ニコル

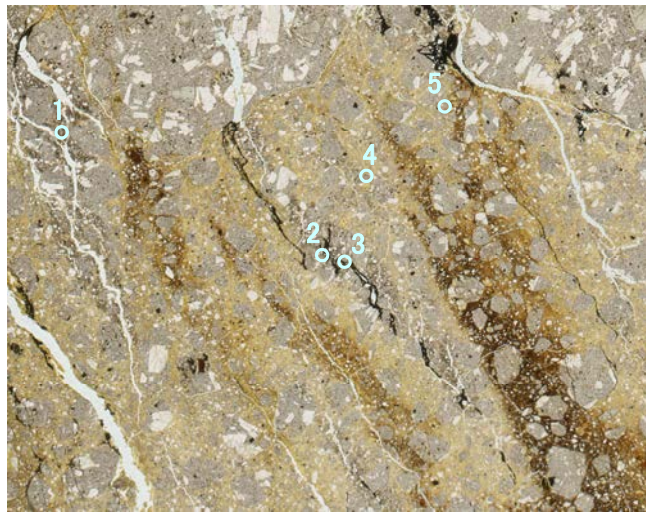

1mm

直交ニコル

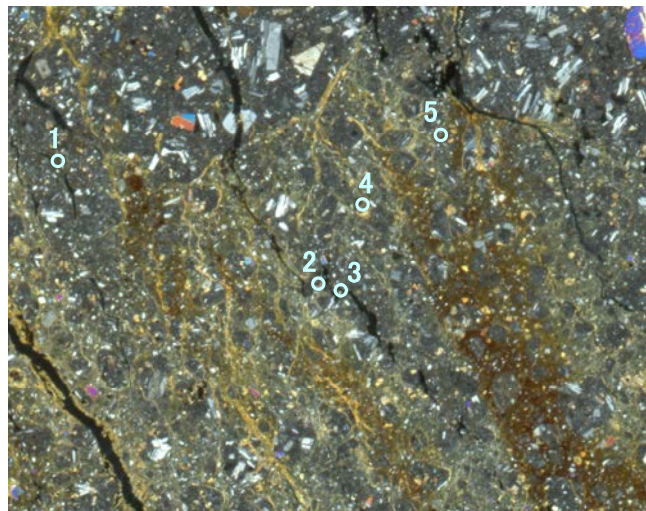

1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
〔EPMA分析値 (%)〕					
SiO ₂	47.69	50.21	48.49	49.78	49.91
TiO ₂	0.22	0.14	0.06	0.13	0.06
Al ₂ O ₃	2.89	2.23	4.71	2.09	1.61
TF ₂ O ₃	19.73	22.22	19.17	22.32	22.18
MnO	0.61	0.83	0.48	0.66	0.85
MgO	5.42	6.33	4.11	6.01	6.00
CaO	0.68	0.43	0.74	0.52	0.69
Na ₂ O	1.86	1.11	1.71	1.10	1.23
K ₂ O	1.10	0.98	1.63	0.98	0.96
total	80.19	84.48	81.10	83.59	83.47


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】


位置	組成式
1	(Ca _{0.06} Na _{0.29} K _{0.11} Mg _{0.04})(Fe _{1.21} Al _{0.17} Mg _{0.62})(Si _{3.89} Al _{0.11})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.04} Na _{0.17} K _{0.10} Mg _{0.12})(Fe _{1.30} Al _{0.09} Mg _{0.61})(Si _{3.89} Al _{0.11})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.06} Na _{0.27} K _{0.17})(Fe _{1.16} Al _{0.34} Mg _{0.49})(Si _{3.89} Al _{0.11})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.04} Na _{0.17} K _{0.10} Mg _{0.11})(Fe _{1.32} Al _{0.09} Mg _{0.59})(Si _{3.90} Al _{0.10})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.06} Na _{0.19} K _{0.10} Mg _{0.09})(Fe _{1.31} Al _{0.07} Mg _{0.62})(Si _{3.92} Al _{0.08})O ₁₀ (OH) ₂

【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

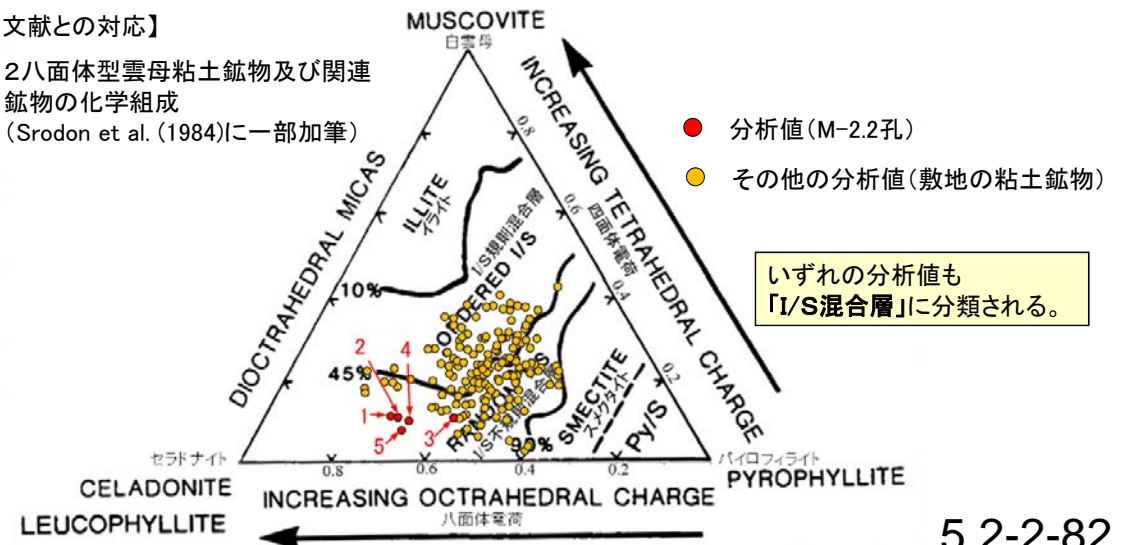


単ニコル

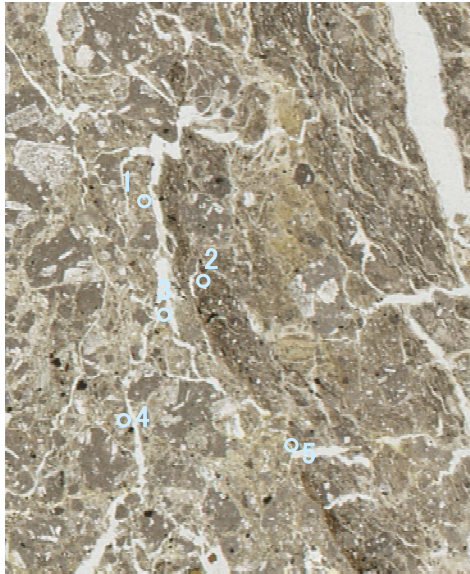

1mm

直交ニコル

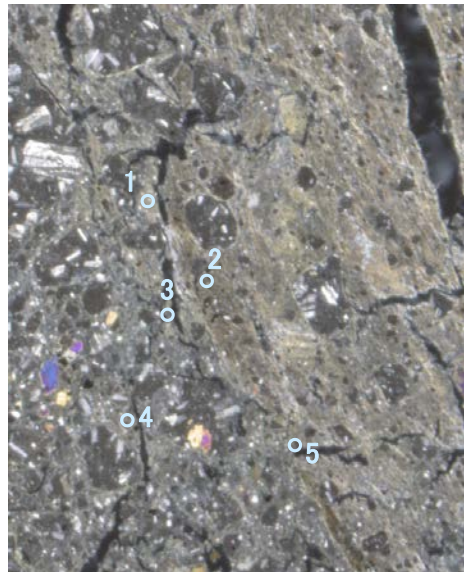

1mm

分析位置

【EPMA分析結果】

分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	49.72	44.96	45.46	49.28	47.53
TiO ₂	0.07	0.23	0.28	0.25	0.11
Al ₂ O ₃	12.64	6.96	6.51	6.86	5.72
TFe ₂ O ₃	8.65	14.32	15.38	16.57	23.56
MnO	0.01	0.23	0.00	0.00	0.12
MgO	4.01	5.28	3.72	4.82	2.68
CaO	4.66	0.61	1.00	0.71	0.23
Na ₂ O	2.33	1.25	2.11	1.47	2.45
K ₂ O	0.95	1.48	1.12	1.19	0.99
total	83.04	75.31	75.59	81.14	83.40


カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
1	(Ca _{0.38} Na _{0.34} K _{0.09})(Fe _{0.49} Al _{0.89} Mg _{0.45})(Si _{3.76} Al _{0.24})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.06} Na _{0.21} K _{0.16} Mg _{0.09})(Fe _{0.91} Al _{0.51} Mg _{0.57})(Si _{3.82} Al _{0.18})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.09} Na _{0.35} K _{0.12})(Fe _{0.98} Al _{0.51} Mg _{0.47})(Si _{3.86} Al _{0.14})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.06} Na _{0.22} K _{0.12} Mg _{0.06})(Fe _{0.96} Al _{0.51} Mg _{0.51})(Si _{3.88} Al _{0.12})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.02} Na _{0.37} K _{0.10})(Fe _{1.40} Al _{0.29} Mg _{0.31})(Si _{3.75} Al _{0.25})O ₁₀ (OH) ₂


【文献との対応】

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984))に一部加筆)

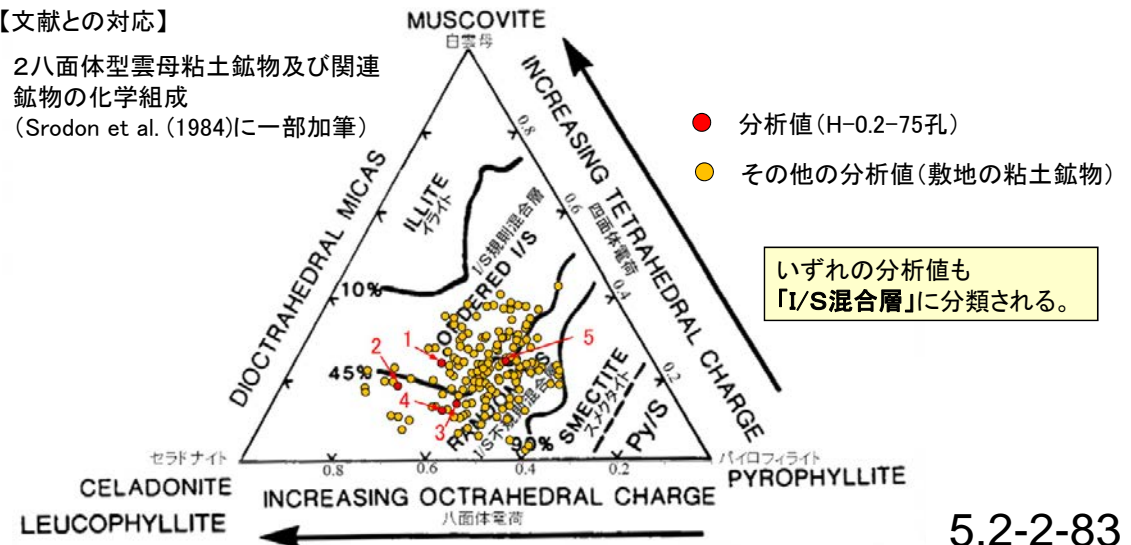

R-8.1-1-2孔_分析範囲 —EPMA分析結果, 化学組成検討—

単ニコル

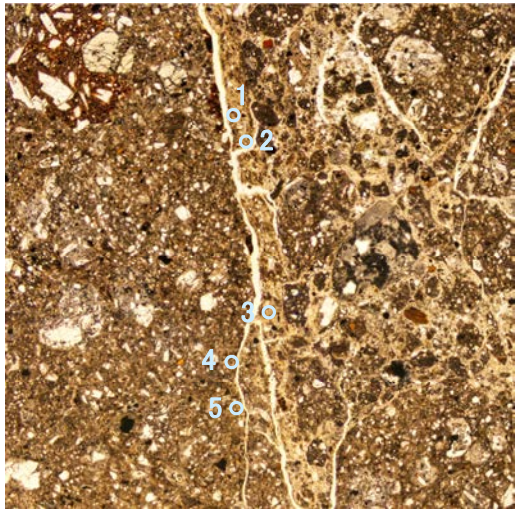

【EPMA分析結果】


分析位置	1	2	3	4	5
[EPMA分析値 (%)]					
SiO ₂	48.27	49.61	47.40	48.57	47.59
TiO ₂	0.33	0.34	0.31	0.55	0.34
Al ₂ O ₃	13.77	18.25	18.28	14.67	15.38
TFe ₂ O ₃	8.60	7.64	6.66	10.76	12.52
MnO	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01
MgO	3.65	3.00	2.18	3.79	3.42
CaO	1.86	4.69	2.71	1.94	1.85
Na ₂ O	0.17	0.61	0.89	0.40	0.20
K ₂ O	0.30	0.37	0.96	0.76	0.55
total	76.95	84.53	79.39	81.43	81.86

カリウムを含むことを確認した。

【EPMA分析結果に基づく組成式】

位置	組成式
1	(Ca _{0.16} Na _{0.03} K _{0.03} Mg _{0.05})(Fe _{0.51} Al _{1.11} Mg _{0.38})(Si _{3.82} Al _{0.18})O ₁₀ (OH) ₂
2	(Ca _{0.37} Na _{0.09} K _{0.03})(Fe _{0.42} Al _{1.18} Mg _{0.33})(Si _{3.62} Al _{0.38})O ₁₀ (OH) ₂
3	(Ca _{0.22} Na _{0.13} K _{0.09})(Fe _{0.39} Al _{1.31} Mg _{0.25})(Si _{3.65} Al _{0.35})O ₁₀ (OH) ₂
4	(Ca _{0.16} Na _{0.06} K _{0.07} Mg _{0.05})(Fe _{0.62} Al _{1.01} Mg _{0.38})(Si _{3.69} Al _{0.31})O ₁₀ (OH) ₂
5	(Ca _{0.15} Na _{0.03} K _{0.05} Mg _{0.10})(Fe _{0.72} Al _{1.00} Mg _{0.29})(Si _{3.62} Al _{0.38})O ₁₀ (OH) ₂


直交ニコル

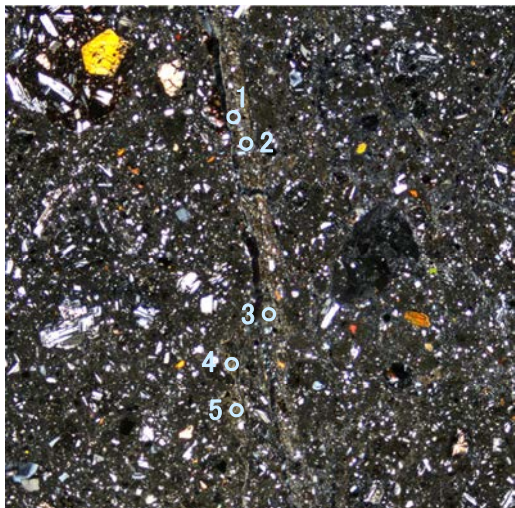

分析位置

【文献との対応】



2八面体型雲母粘土鉱物及び関連
鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

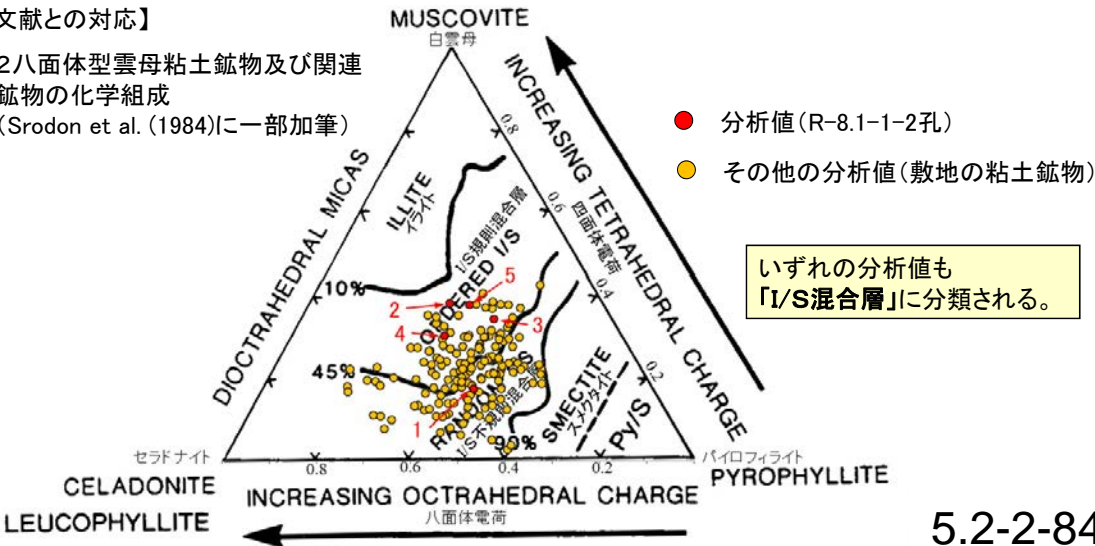

いずれの分析値も
「I/S混合層」に分類される。


- 三角ダイアグラム検討に用いる分析値は、分析値への二次的な変質や不純物等の影響を確認している。
- 分析に用いた全EPMA分析試料は、薄片観察や元素マッピング結果により、粘土鉱物への二次的な変質等の影響がないことを確認した。
- また、三角ダイアグラム検討に用いる全EPMA分析値(154点)について、文献に基づき設定した基準を用いて、定量分析値への不純物等の影響を確認した(右下図)。全ての分析値が、三角ダイアグラム検討に用いる基準「Totalの値70～90%かつ Fe_2O_3 の割合25%未満」を満たしている(基準の設定根拠は次頁)。

【粘土鉱物への二次的な変質等の影響確認】

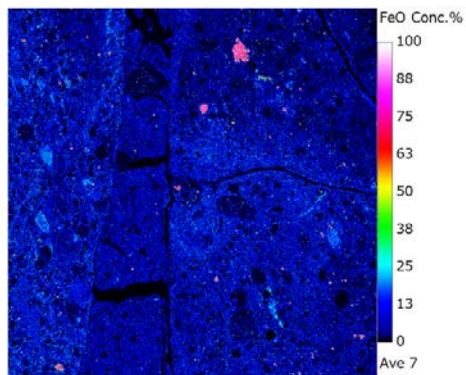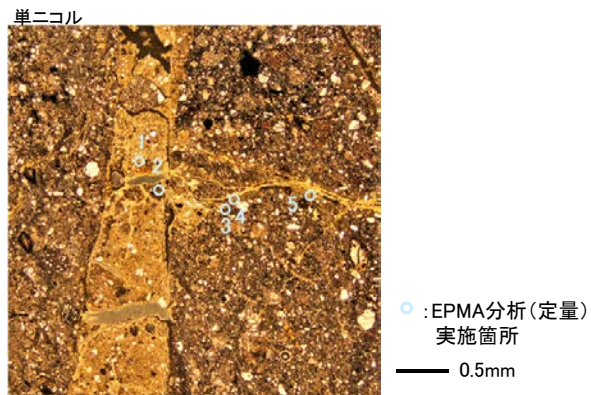

粘土鉱物に二次的な変質等は認められない。

【基準に基づく定量分析値の確認】

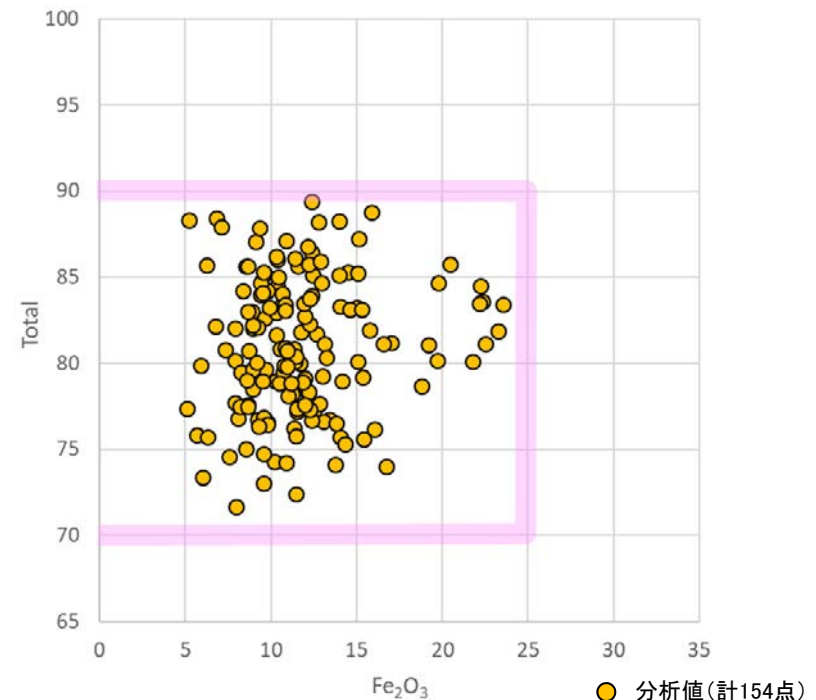

基準による分析値の確認結果(今回の検討に用いた全分析値)

いずれの分析値も三角ダイアグラム検討に用いる基準
「Totalの値70～90%かつ Fe_2O_3 の割合25%未満」を満たしている。

三角ダイアグラム検討に用いる分析値の基準

- 三角ダイアグラム検討に用いる分析値の基準は、日本粘土学会編(2009)に記載の2八面体型スメクタイトの化学組成を参考に設定した。
- 敷地の粘土鉱物のEPMA分析値のTotalの値が100%とならない要因としては、粘土鉱物に含まれるH₂Oの存在が考えられる。
- 日本粘土学会編(2009)に記載の2八面体型スメクタイトの化学組成分析結果を参考に、Feの割合を最大で概ね25%、H₂Oを除いたTotalの値を70~90%と評価し、三角ダイアグラム検討に用いる基準を「Totalの値70~90%かつFe₂O₃の割合25%未満」と設定した。

日本粘土学会編(2009)

表 2.8.1 2八面体型スメクタイトの化学組成と化学構造式

	1	2	3	9	10	C1	C2	W1	W2	4	5	6	7	8
SiO ₂	53.98	51.14	50.72	55.80	59.30	61.77	62.23	64.80	62.00	47.38	53.12	51.66	39.92	42.40
Al ₂ O ₃	15.97	19.76	18.12	28.60	36.11	19.85	21.03	24.54	23.42	21.27	0.36	8.13	5.37	5.60
Fe ₂ O ₃	0.95	0.85	2.41	0.41	0.50	1.95	1.75	1.27	3.74	10.66	29.69	14.08	29.46	32.53
FeO	0.19	-	1.02	-	-	0.48	0.56	0.32	-	-	0.51	0.28	-	-
MgO	4.47	3.22	4.29	2.03	0.10	5.56	5.70	1.60	0.93	0.42	2.49	4.21	0.93	0.32
CaO	2.30	1.62	0.80	2.23	0.02	1.89	0.00	0.00	0.68	0.78	1.51	0.15	2.46	-
Na ₂ O	0.13	0.04	3.00	0.09	3.98	0.07	0.65	0.40	0.72	0.12	-	1.21	-	-
K ₂ O	0.12	0.11	0.62	0.48	0.11	0.09	0.00	0.60	2.63	0.08	0.30	0.71	-	5.14
H ₂ O ⁺	9.12	7.99	6.87	9.70	-	7.72	7.38	6.71	5.21	9.08	-	6.74	7.00	-
H ₂ O ⁻	13.06	14.81	11.90	*	-	*	*	*	*	9.60	12.5 [#]	10.13	14.38	14.03 [#]
Total(%) ^a	100.62	99.75	99.90	99.60	100.12 ^b	99.14	99.22	100.48	99.65	99.39	100.05	98.40	99.88	100.02
Si	4.00	3.88	3.85	3.65	3.48	3.91	3.86	3.96	3.92	3.56	4.00	3.97	3.50	3.46
Al	0.00	0.12	0.15	0.35	0.52	0.09	0.14	0.04	0.08	0.44	0.00	0.03	0.50	0.38
Σ	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00**
Al	1.48	1.64	1.46	1.85	1.98	1.38	1.39	1.72	1.66	1.45	0.03	0.74	0.03	0.14
Fe ³⁺	0.05	0.05	0.13	0.02	0.02	0.09	0.08	0.06	0.18	0.60	1.70	0.81	2.02	1.84
Fe ²⁺	-	-	0.06	-	-	0.02	0.03	0.02	-	-	-	0.03	-	-
Mg	0.52	0.36	0.45	0.20	0.01	0.54	0.55	0.15	0.09	0.05	0.27	0.48	-	0.02
Σ	2.05	2.05	2.10	2.07	2.01	2.01	2.04	1.96	1.95	2.10	2.00	2.08	2.05	2.00
Ca/2	0.39	0.20	0.03	0.31	-	-	-	-	-	0.13	0.12	0.01	0.35	-
Na	0.02	0.02	0.42	0.01	0.50	-	-	-	-	0.02	-	0.18	0.02	-
K	-	-	0.02	0.04	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.07	-	0.56
LLC	0.37	0.33	0.36	0.34	0.50	0.60	0.59	0.34	0.34	0.19	0.27	0.27	0.35	0.56

LLC: 層間電荷, a: TiO₂, MnO, P₂O₅等の微量成分を含む, b: H₂O⁺/を除外した総計, *: 105°C乾燥試料,

: H₂O⁺とH₂O⁻の両者の計, **: Fe²⁺を0.16含む

1. Kerr et al. (1950): montmorillonite; altered rhyolitic and andesitic tuff, Santa Rita, New Mex., U.S.A.
 2. Ross and Hendricks (1945): montmorillonite; nests penetrating a shale, Montmorillon, France.
 3. Alietti and Alietti (1962): montmorillonite; Lower Miocene bentonite marl, Germano, Italy.
 4. Oyawoye and Hirst (1964): iron-rich montmorillonite; hydrothermal vein in granite, Ropp, northern Nigeria.
 5. Eggleton (1977): iron-rich montmorillonite; altered hedenbergite, Silurian limestone, Giralang, Canberra, Australia.
 6. Aoki et al. (1974): iron-rich montmorillonite; marine sediment at the northeastern Pacific.
 7. Kerr et al. (1950): nontronite; alteration of basalt, Manito, Washington, U.S.A.
 8. Besson et al. (1983): nontronite; potassium saturated for analysis, Garfield, Washington, U.S.A.
 9. Heystek (1962): beidellite; hydrothermally altered rock, Castle Mountain, Ivanpah, Calif., U.S.A.
 10. Weir and Gree-Kelly (1962): beidellite; Gouge clay, Black Jack Mine, Beidell, Colo., U.S.A.
- C1 and C2: After Grim and Kulbicki (1961) Cheto type montmorillonites, (C1: Cheto, Ariz., U.S.A.; C2: Otay, Calif., U.S.A.)
W1 and W2: After Grim and Kulbicki (1961) Wyoming type montmorillonites, W1: Hojun, Gunma, Japan; W2: Tala, Heras, Mendoza, Argentina.

三角ダイアグラム検討
に用いる基準

Fe(Fe₂O₃)の割合は、最大で
概ね25%とする。

H₂Oを除いたTotalの割合は、
70~90%程度とする。

日本粘土学会編(2009)に記載の2八面体型スメクタイトのうち、
モンモリロナイト(montmorillonite)の値を参考とした。

日本粘土学会編(2009)に一部加筆

(4) 粘土鉱物のCEC分析, XAFS分析結果

【岩盤調査坑No.24～25付近】

○カリウム全量の定量結果に比べて、交換性カリウムは十分に小さい。

<CEC分析結果>

容積(ml)	24.81
質量(g)	0.3062

	Fe	Mn	Mg	Ca	Na	K
測定結果 (mg/L)	0.04	<0.01	62.9	70.9	2.63	13.5

	Mg	Ca	Na	K
陽イオン量 (cmol/kg)	41.9	28.7	0.9	2.8
重量比 (wt.%)	0.51	0.57	0.02	0.11

CEC 陽イオン交換容量
74.3 (cmol/kg)

代表的な層状ケイ酸塩鉱物の陽イオン交換容量		
タイプ	鉱物種名(過剰電荷量の範囲*)	陽イオン交換容量 (CEC, cmol _c kg ⁻¹)
1:1	カオリナイト(～0)	2～15
1:1	アンティゴライト(～0)	—
2:1	パイロフィライト(～0)	—
2:1	タルク(～0)	<1
2:1	モンモリロナイト(-0.2～-0.6)	80～150
2:1	バイデライト(-0.2～-0.6)	—
2:1	ノントロナイト(-0.2～-0.6)	—
2:1	サボナイト(-0.2～-0.6)	—
2:1	ヘクトライト(-0.2～-0.6)	—
2:1	2/8面体バーミキュライト(-0.6～-0.9)	10～150
2:1	3/8面体バーミキュライト(-0.6～-0.9)	100～200
2:1	イライト(-0.6～-0.9)	10～40

*半単位胞あたりの値。

日本粘土学会編(2009)を編纂

<湿式分析結果>

カリウム全量 定量結果 (wt.%)	0.69
--------------------------	------

①カリウム全量(wt.%) 湿式化学分析	②交換性カリウム(wt.%) CEC分析	試料中のカリウム全量のうち 非交換性カリウムの割合 (①-②)/①
0.69	0.11	84%

【岩盤調査坑No.27孔】

○カリウム全量の定量結果に比べて、交換性カリウムは十分に小さい。

<CEC分析結果>

容積(ml)	24.85
質量(g)	0.1507

	Fe	Mn	Mg	Ca	Na	K
測定結果 (mg/L)	0.03	<0.01	31.1	33.5	0.81	5.24

	Mg	Ca	Na	K
陽イオン量 (cmol/kg)	42.2	27.6	0.6	2.2
重量比 (wt.%)	0.51	0.55	0.01	0.09

CEC 陽イオン交換容量
72.5 (cmol/kg)

<EDS分析結果(参考)>

	Fe	Mn	Mg	Ca	Na	K
重量比 (wt.%)	11.88	0.10	3.48	0.84	0.11	0.64

<湿式分析結果>

カリウム全量 定量結果 (wt.%)	0.50
--------------------------	------

①カリウム全量(wt.%) 湿式化学分析	②交換性カリウム(wt.%) CEC分析	試料中のカリウム全量のうち 非交換性カリウムの割合 (①-②)/①
0.50	0.09	82%

代表的な層状ケイ酸塩鉱物の陽イオン交換容量		
タイプ	鉱物種名(過剰電荷量の範囲*)	陽イオン交換容量 (CEC, cmol _c kg ⁻¹)
1:1	カオリナイト(〜0)	2〜15
1:1	アンティゴライト(〜0)	—
2:1	パイロフィライト(〜0)	—
2:1	タルク(〜0)	<1
2:1	モンモリロナイト(-0.2〜-0.6)	80〜150
2:1	バイデライト(-0.2〜-0.6)	—
2:1	ノントロナイト(-0.2〜-0.6)	—
2:1	サボナイト(-0.2〜-0.6)	—
2:1	ヘクトライト(-0.2〜-0.6)	—
2:1	2八面体バーミキュライト(-0.6〜-0.9)	10〜150
2:1	3八面体バーミキュライト(-0.6〜-0.9)	100〜200
2:1	イライト(-0.6〜-0.9)	10〜40

*半単位胞あたりの値。

日本粘土学会編(2009)を編纂

【E-8.5+5”孔】

○カリウム全量の定量結果に比べて、交換性カリウムは十分に小さい。

<CEC分析結果>

容積(ml)	24.98
質量(g)	0.3015

	Fe	Mn	Mg	Ca	Na	K
測定結果 (mg/L)	0.02	0.01	45.1	110	4.59	9.52

	Mg	Ca	Na	K
陽イオン量 (cmol/kg)	30.7	45.5	1.7	2.0
重量比 (wt.%)	0.37	0.91	0.04	0.08

CEC 陽イオン交換容量
79.9 (cmol/kg)

代表的な層状ケイ酸塩鉱物の陽イオン交換容量

タイプ	鉱物種名(過剰電荷量の範囲*)	陽イオン交換容量 (CEC, cmol _c kg ⁻¹)
1:1	カオリナイト(〜0)	2〜15
1:1	アンティゴライト(〜0)	—
2:1	パイロフィライト(〜0)	—
2:1	タルク(〜0)	<1
2:1	モンモリロナイト(-0.2〜 -0.6)	80〜150
2:1	バイデライト(-0.2〜 -0.6)	—
2:1	ノントロナイト(-0.2〜 -0.6)	—
2:1	サボナイト(-0.2〜 -0.6)	—
2:1	ヘクトライト(-0.2〜 -0.6)	—
2:1	2/8面体バーミキュライト(-0.6〜 -0.9)	10〜150
2:1	3/8面体バーミキュライト(-0.6〜 -0.9)	100〜200
2:1	イライト(-0.6〜 -0.9)	10〜40

*半単位胞あたりの値。

日本粘土学会編(2009)を編纂

<湿式分析結果>

カリウム全量 定量結果 (wt.%)	0.42
--------------------------	------

①カリウム全量(wt.%) 湿式化学分析	②交換性カリウム(wt.%) CEC分析	試料中のカリウム全量のうち 非交換性カリウムの割合 (①-②)/①
0.42	0.08	81%

【H-1.3-88孔】

○カリウム全量の定量結果に比べて、交換性カリウムは十分に小さい。

<CEC分析結果>

容積(ml)	24.65
質量(g)	0.0509

	Fe	Mn	Mg	Ca	Na	K
測定結果 (mg/L)	<0.01	0.01	7.52	2.77	8.30	4.10

	Mg	Ca	Na	K
陽イオン量 (cmol/kg)	30.0	6.7	17.5	5.1
重量比 (wt.%)	0.36	0.13	0.40	0.20

CEC 陽イオン交換容量
59.2 (cmol/kg)

代表的な層状ケイ酸塩鉱物の陽イオン交換容量

タイプ	鉱物種名(過剰電荷量の範囲*)	陽イオン交換容量 (CEC, cmol _c kg ⁻¹)
1:1	カオリナイト(〜0)	2〜15
1:1	アンティゴライト(〜0)	—
2:1	パイロフィライト(〜0)	—
2:1	タルク(〜0)	<1
2:1	モンモリロナイト(-0.2〜 -0.6)	80〜150
2:1	バイデライト(-0.2〜 -0.6)	—
2:1	ノントロナイト(-0.2〜 -0.6)	—
2:1	サボナイト(-0.2〜 -0.6)	—
2:1	ヘクトライト(-0.2〜 -0.6)	—
2:1	2/8面体バーミキュライト(-0.6〜 -0.9)	10〜150
2:1	3/8面体バーミキュライト(-0.6〜 -0.9)	100〜200
2:1	イライト(-0.6〜 -0.9)	10〜40

*半単位胞あたりの値。

日本粘土学会編(2009)を編纂


<湿式分析結果>

カリウム全量 定量結果 (wt.%)	0.75
--------------------------	------

①カリウム全量(wt.%) 湿式化学分析	②交換性カリウム(wt.%) CEC分析	試料中のカリウム全量のうち 非交換性カリウムの割合 (①-②)/①
0.75	0.20	74%

—XAFS(ザフス:X線吸収微細構造 X-ray Absorption Fine Structure)とは (雨宮(2008)より抜粋)—

- XAFS分光法は、試料によるX線の吸収強度をX線エネルギーの関数として測定するものである。
- XAFSは内殻電子の励起を対象とする。内殻準位は元素によってほぼ固有のエネルギーを有するため、それぞれの元素の内殻電子がちょうど真空準位まで励起されるようなX線のエネルギーにおいて、X線吸収スペクトルは急激な立ち上がりを示す(吸収端)。
- XAFSは吸収端後(高エネルギー側)に現れるピークや周期的な波打ち構造のことを指しており、これらを解析することによって、以下のような情報を得ることができる。
 - 1) 吸収端に対応する原子(吸収原子)の周辺にどのような原子が、いくつ、どの方向に、どのくらいの原子間距離で存在しているか。
 - 2) 吸収原子と周辺の原子との原子間距離が、どの程度の分布を持っているか。
 - 3) 吸収原子の付近の電子状態がどのようになっているか。

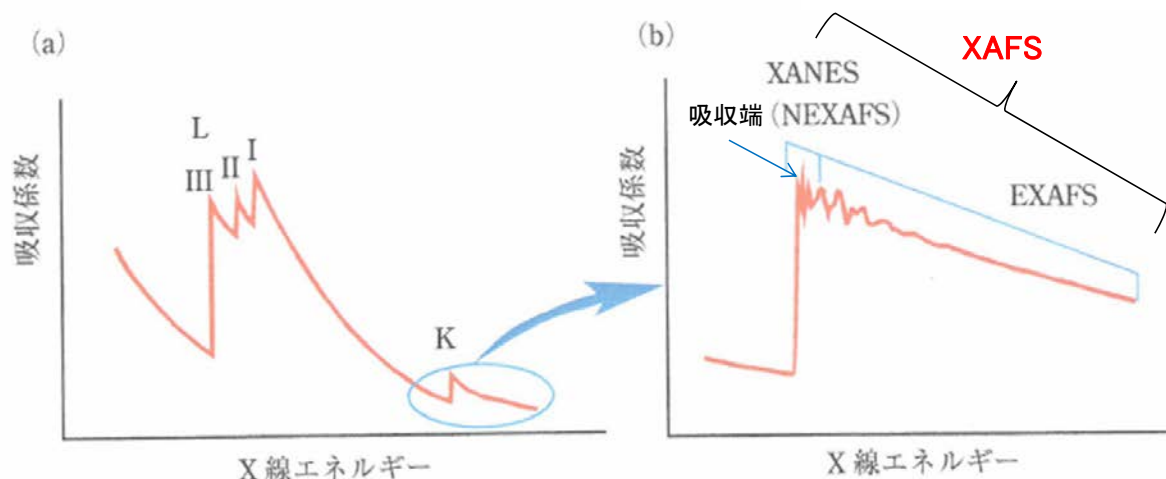

(a) X線吸収スペクトルの模式図および(b) K吸収端の拡大図

- XANES (X線吸収端近傍構造, X-ray Absorption Near Edge Structure)
⇒ 吸収端付近の大きく波打つ構造
- EXAFS (広域X線吸収微細構造, Extended X-ray Absorption Fine Structure)
⇒ エネルギーの高い領域ある小さいながら緩やかな波打ち構造
- XAFSは、XANESとEXAFSの総称。


日本XAFS研究会(2017)に一部加筆

■分析内容


- 場所: 高エネルギー加速器研究機構(KEK)(つくば市)
- 分析装置: BL-9A
- 分析試料: ①イライト標準試料(Imt-2)
②敷地の粘土鉱物(試料e, 岩盤調査坑No.27孔)
③カリウム置換したスメクタイト標準試料(Wyoming)
④硝酸カリウム溶液
- 分析のポイント: カリウム原子周りの分子構造(カリウム原子周りの水和の有無, H_2O の配位状況)

(5) XRD分析結果(白色鉱物(オパールCT))

○クリストバライトとトリディマイトのピークが見られるため、この白色鉱物脈には、オパールCTが含まれる。

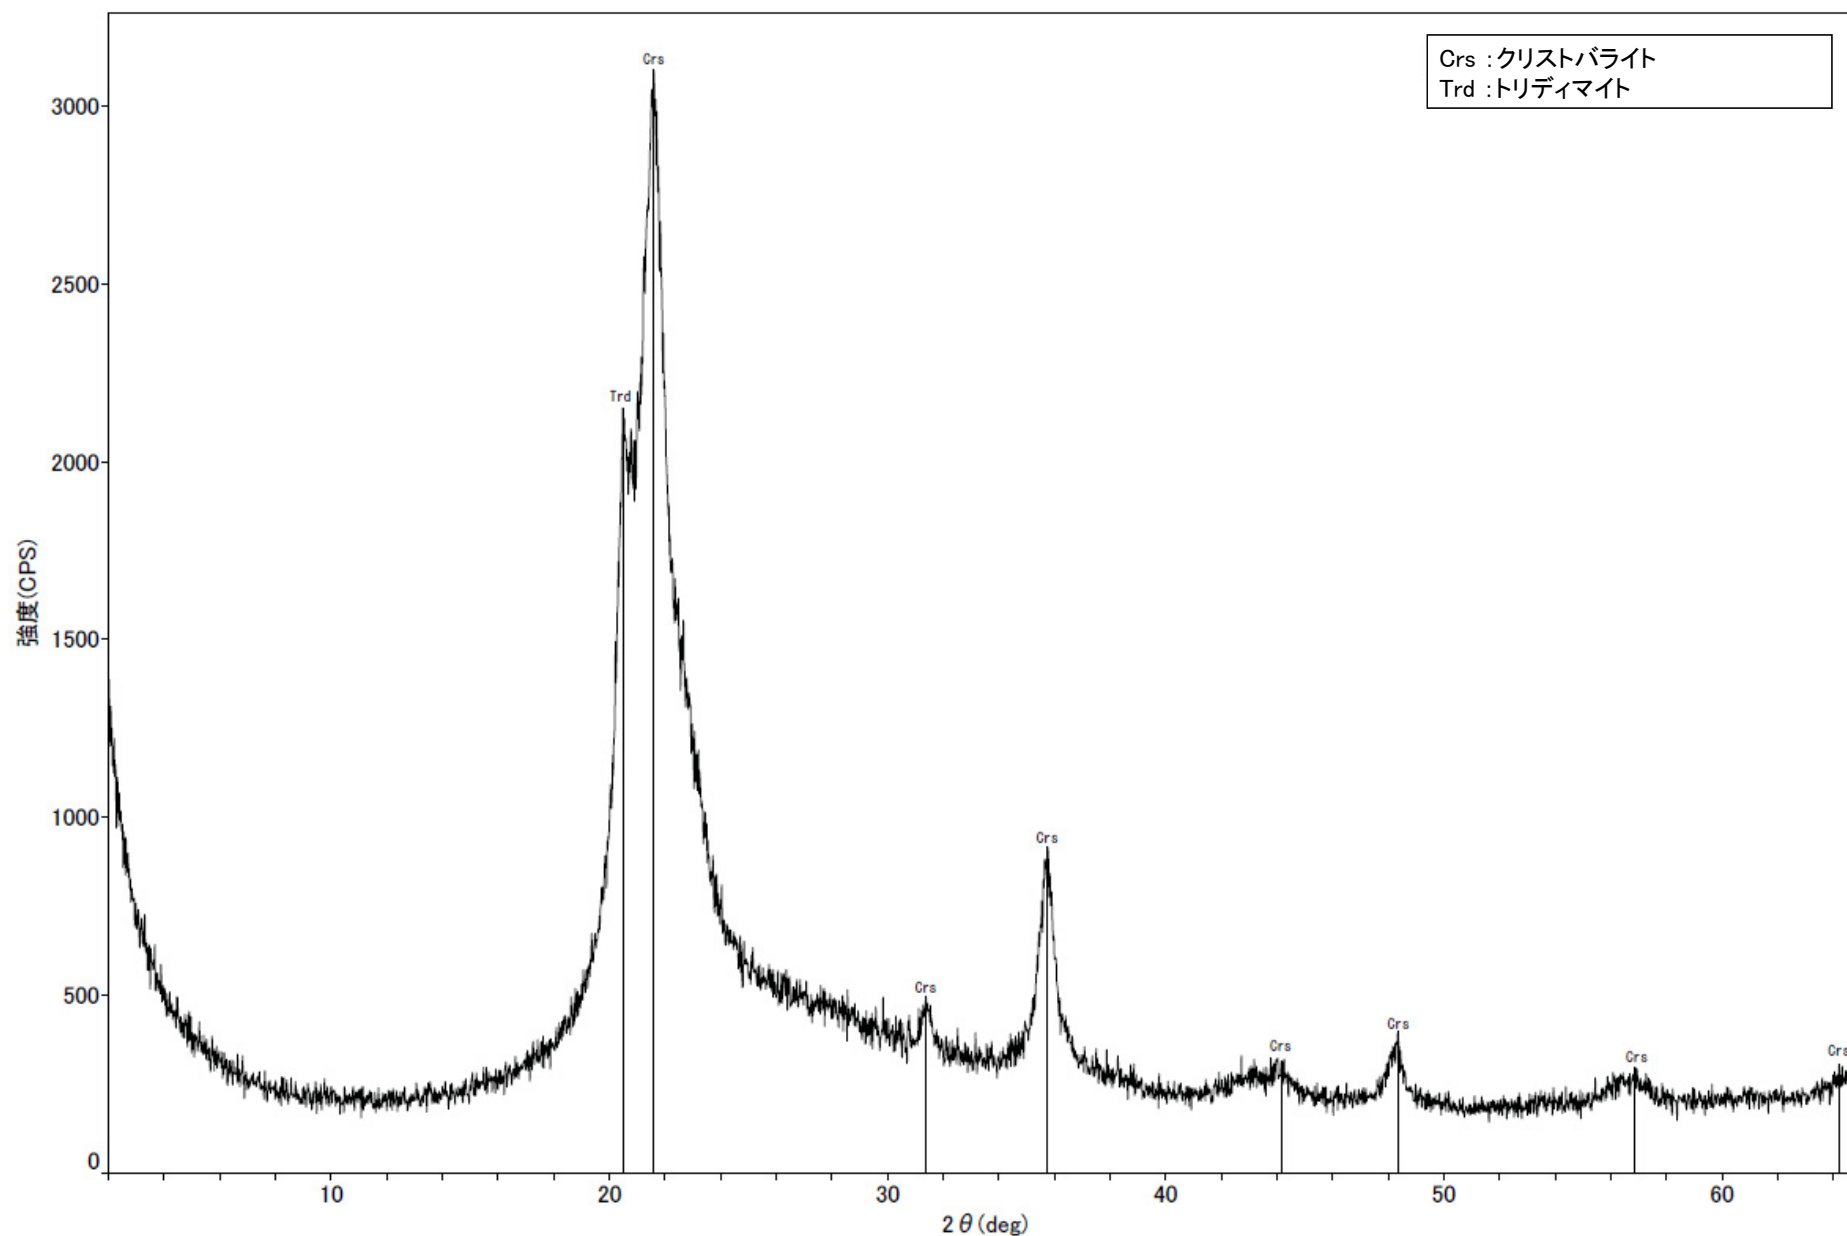


回折チャート

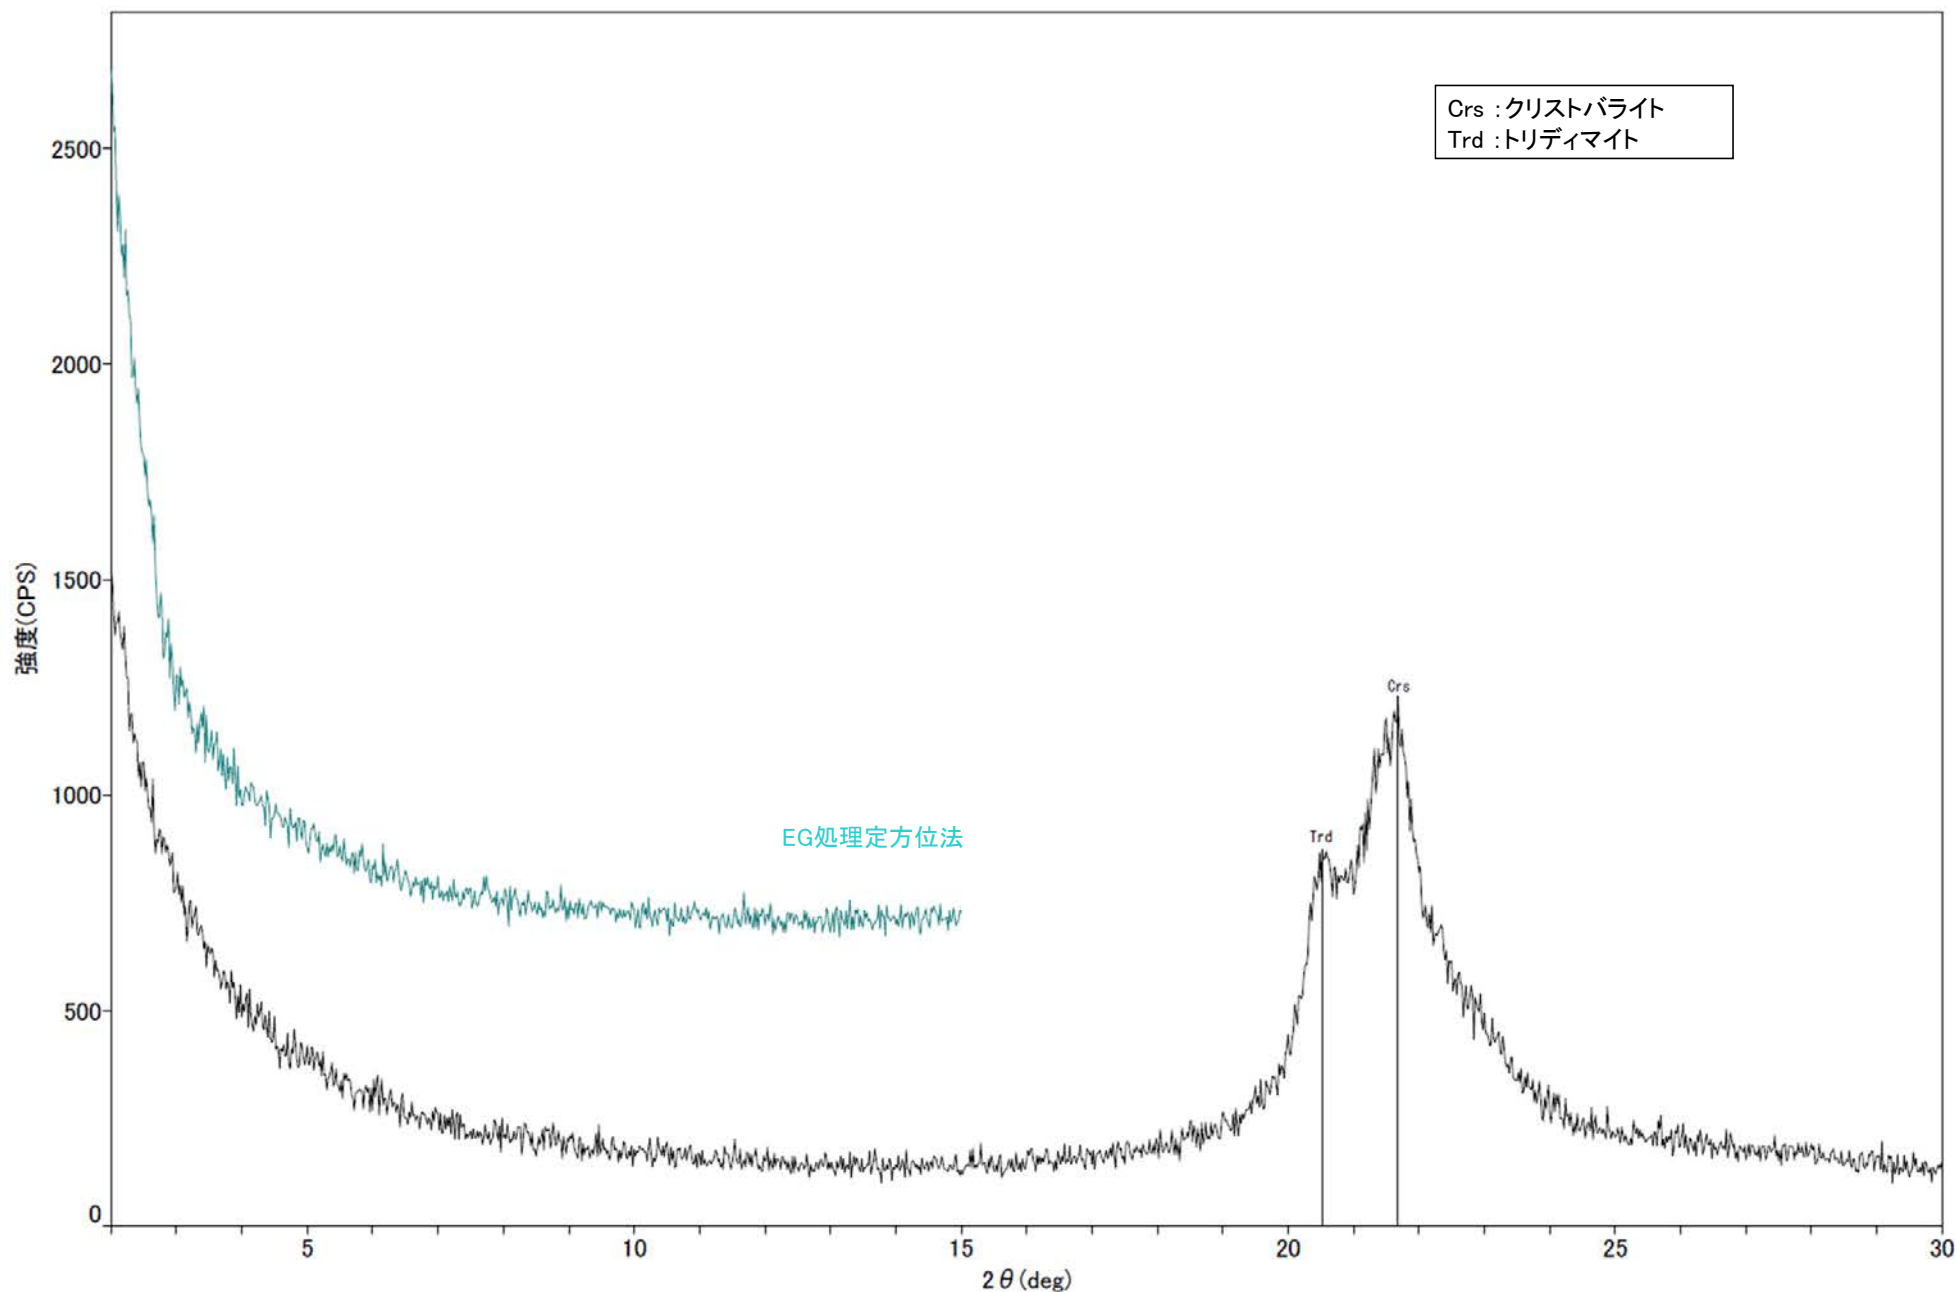


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

○クリストバライトとトリディマイトのピークが見られるため、この白色鉱物脈には、オパールCTが含まれる。

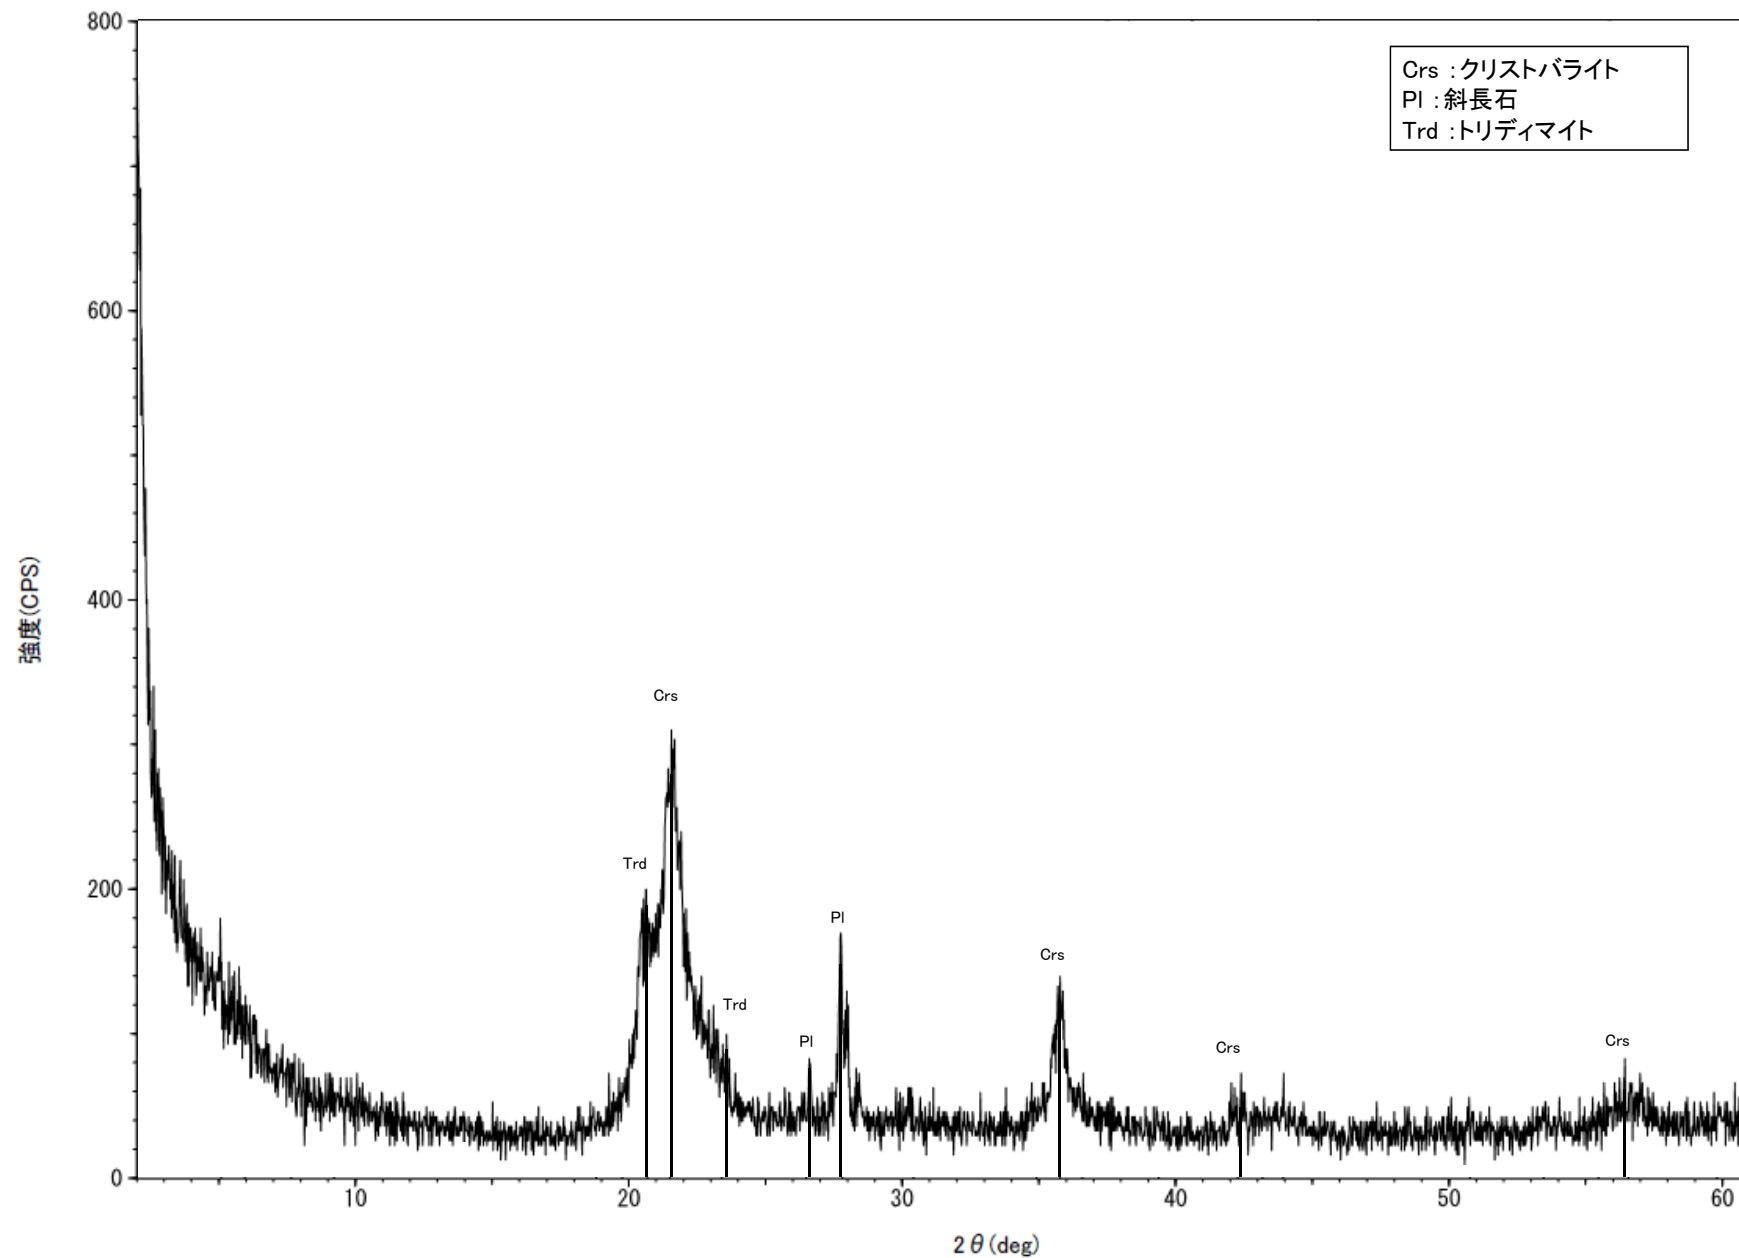


回折チャート

○クリストバライトとトリディマイトのピークが見られるため、この白色鉬物脈には、オパールCTが含まれる。

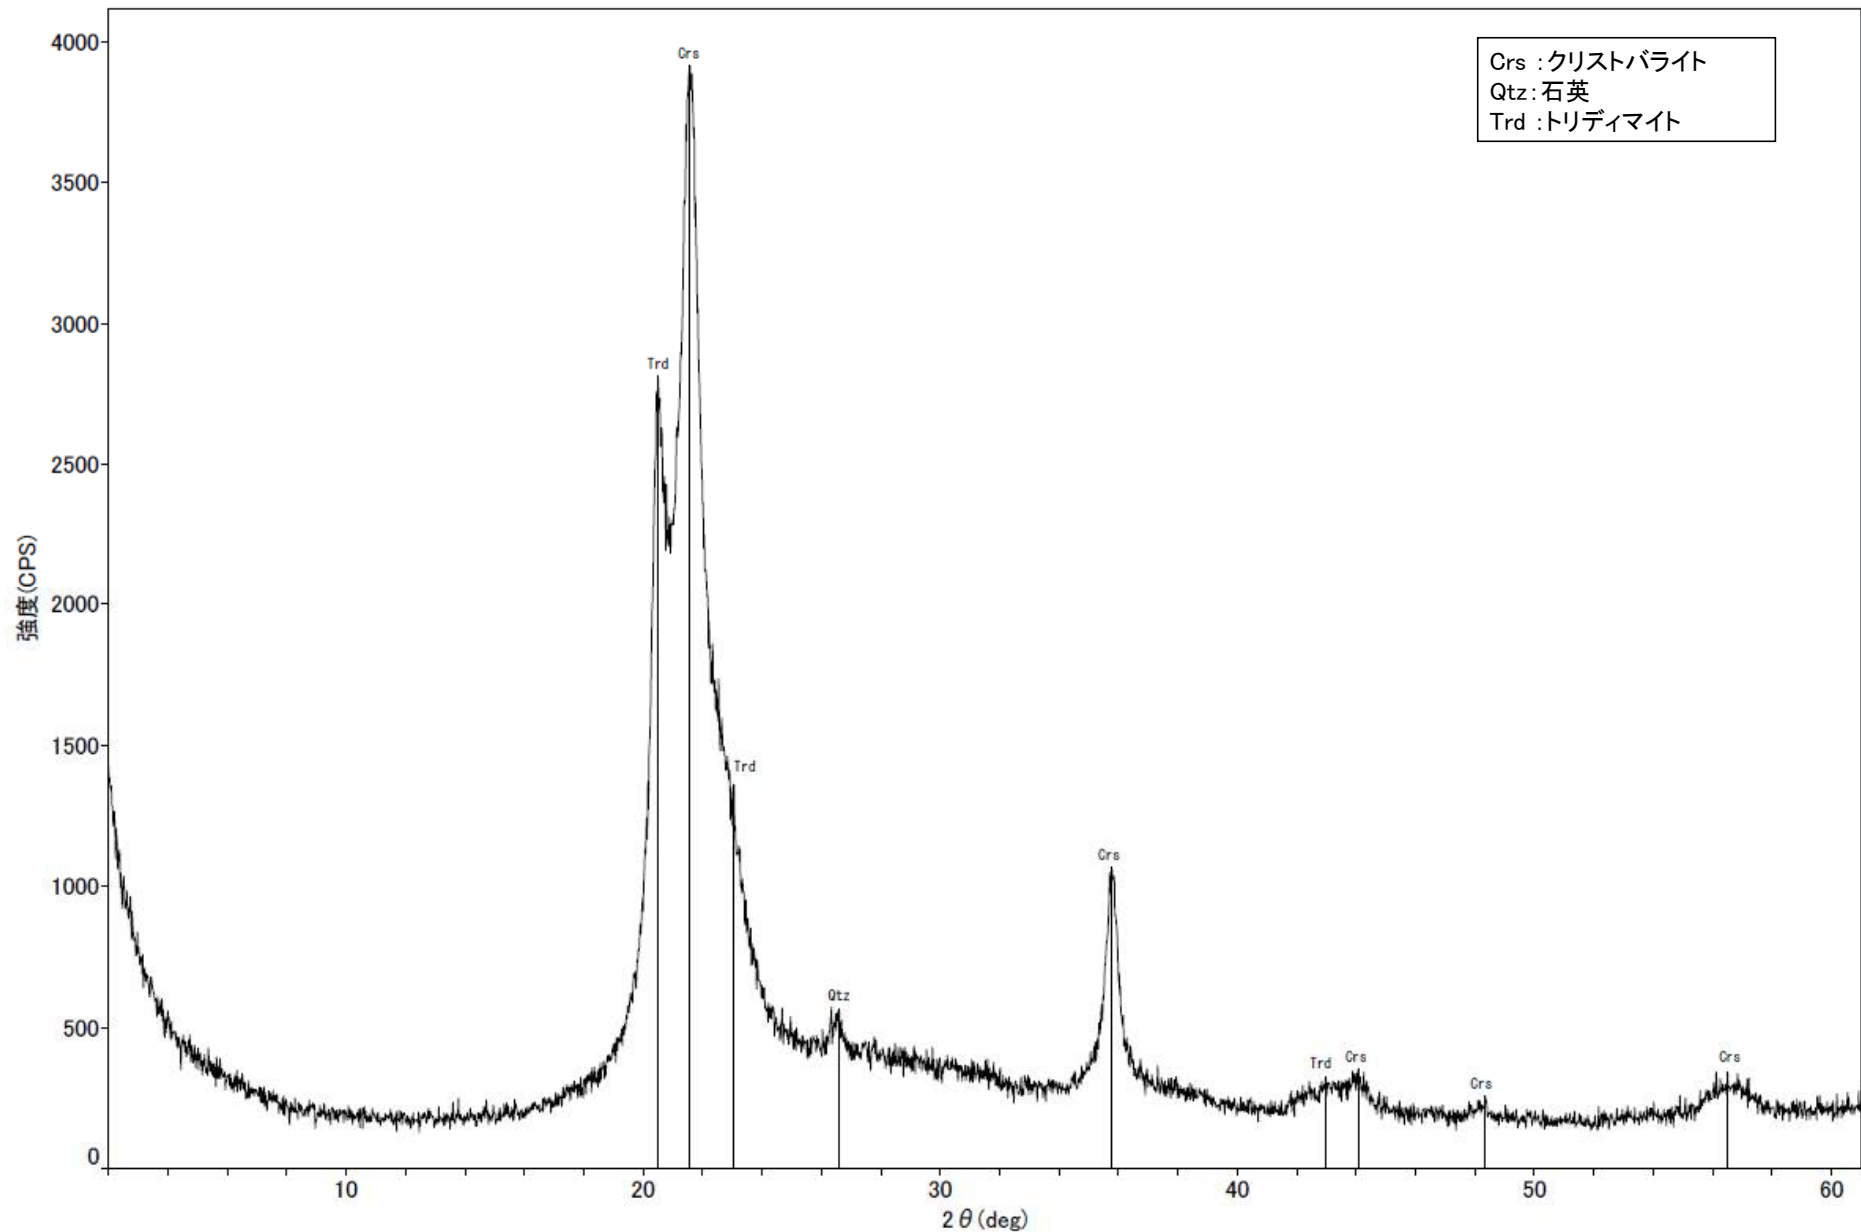



回折チャート

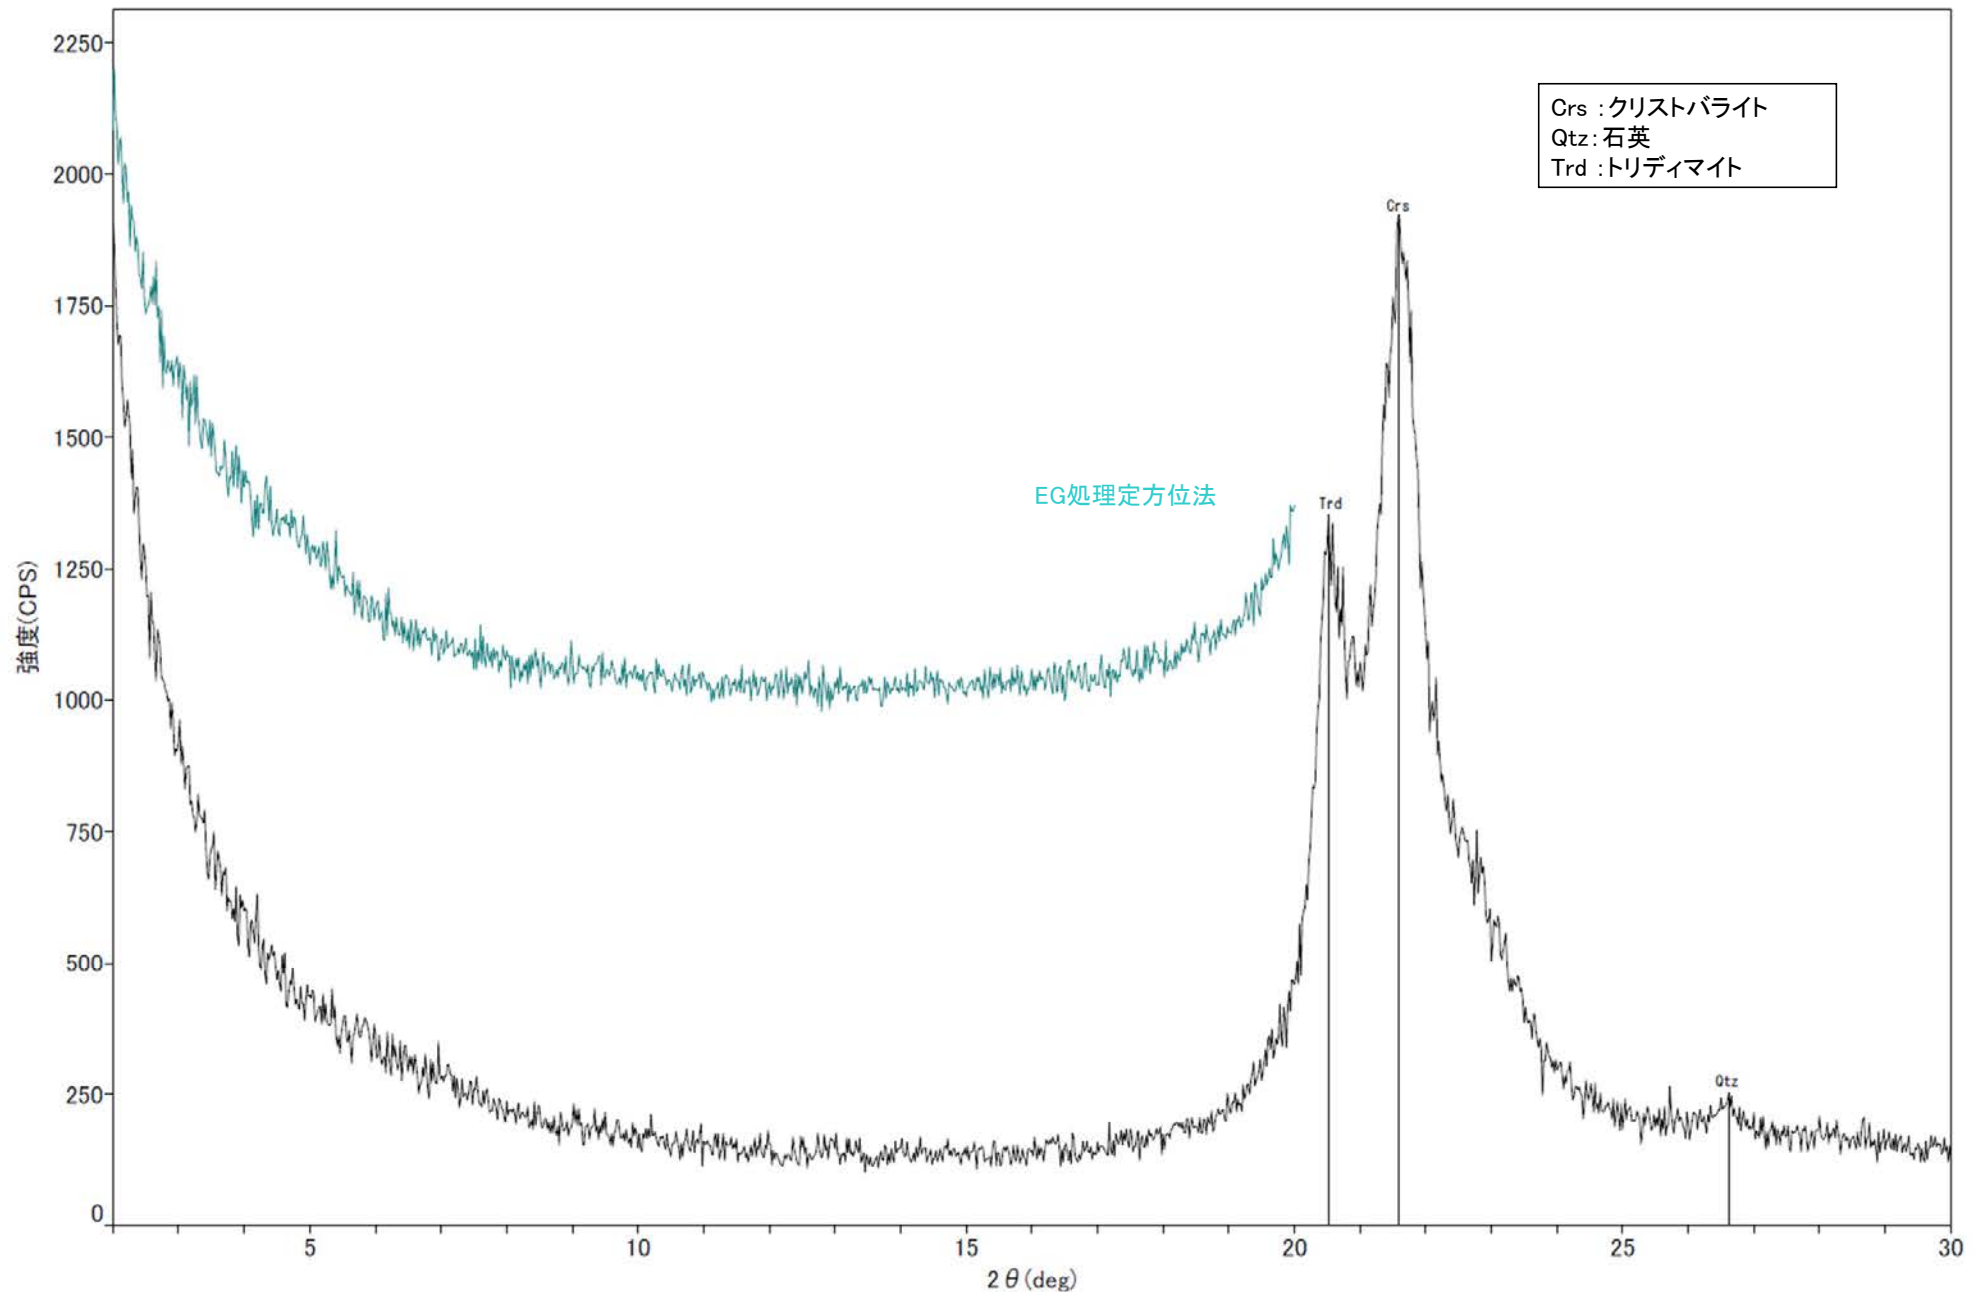

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)


○クリストバライトとトリディマイトのピークが見られるため、この白色鉬物脈には、オパールCTが含まれる。

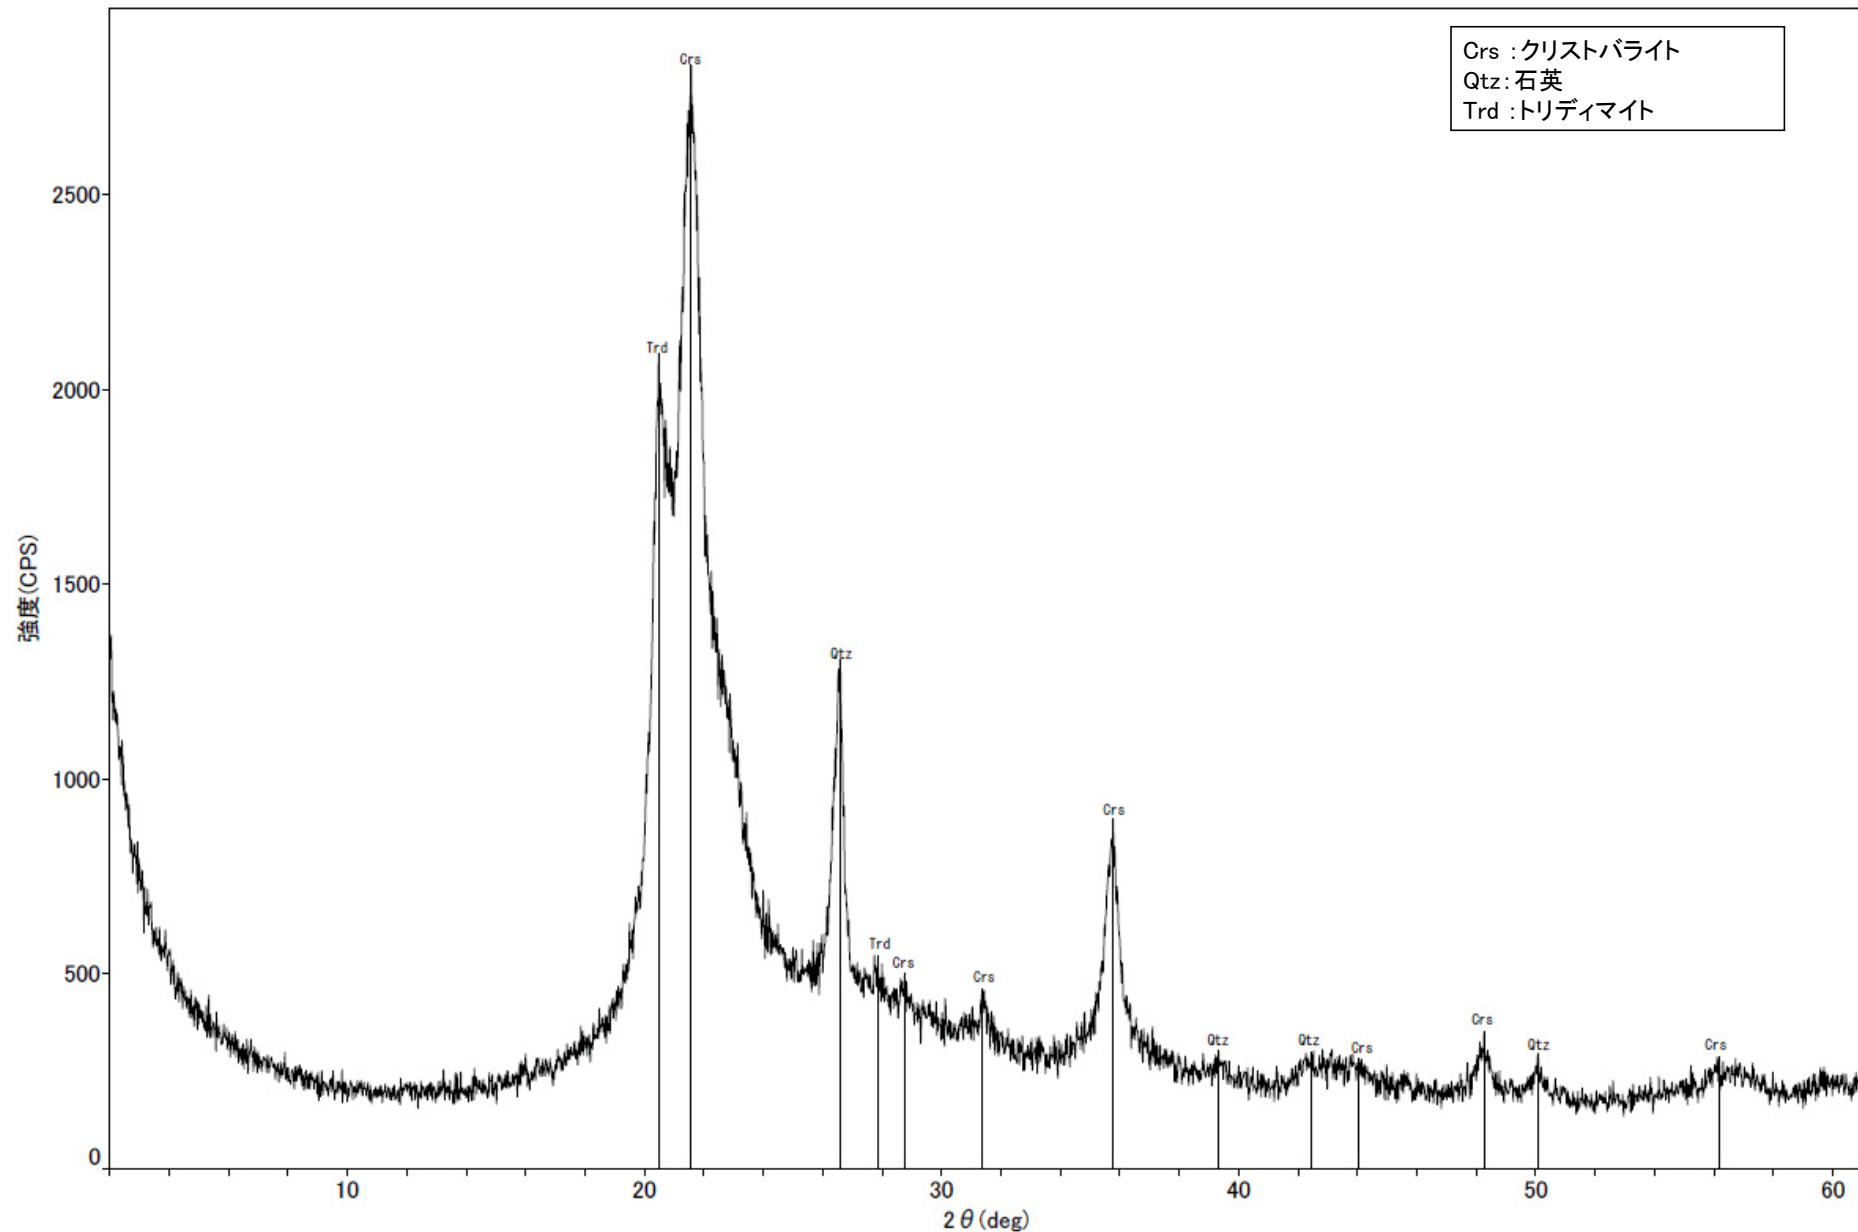


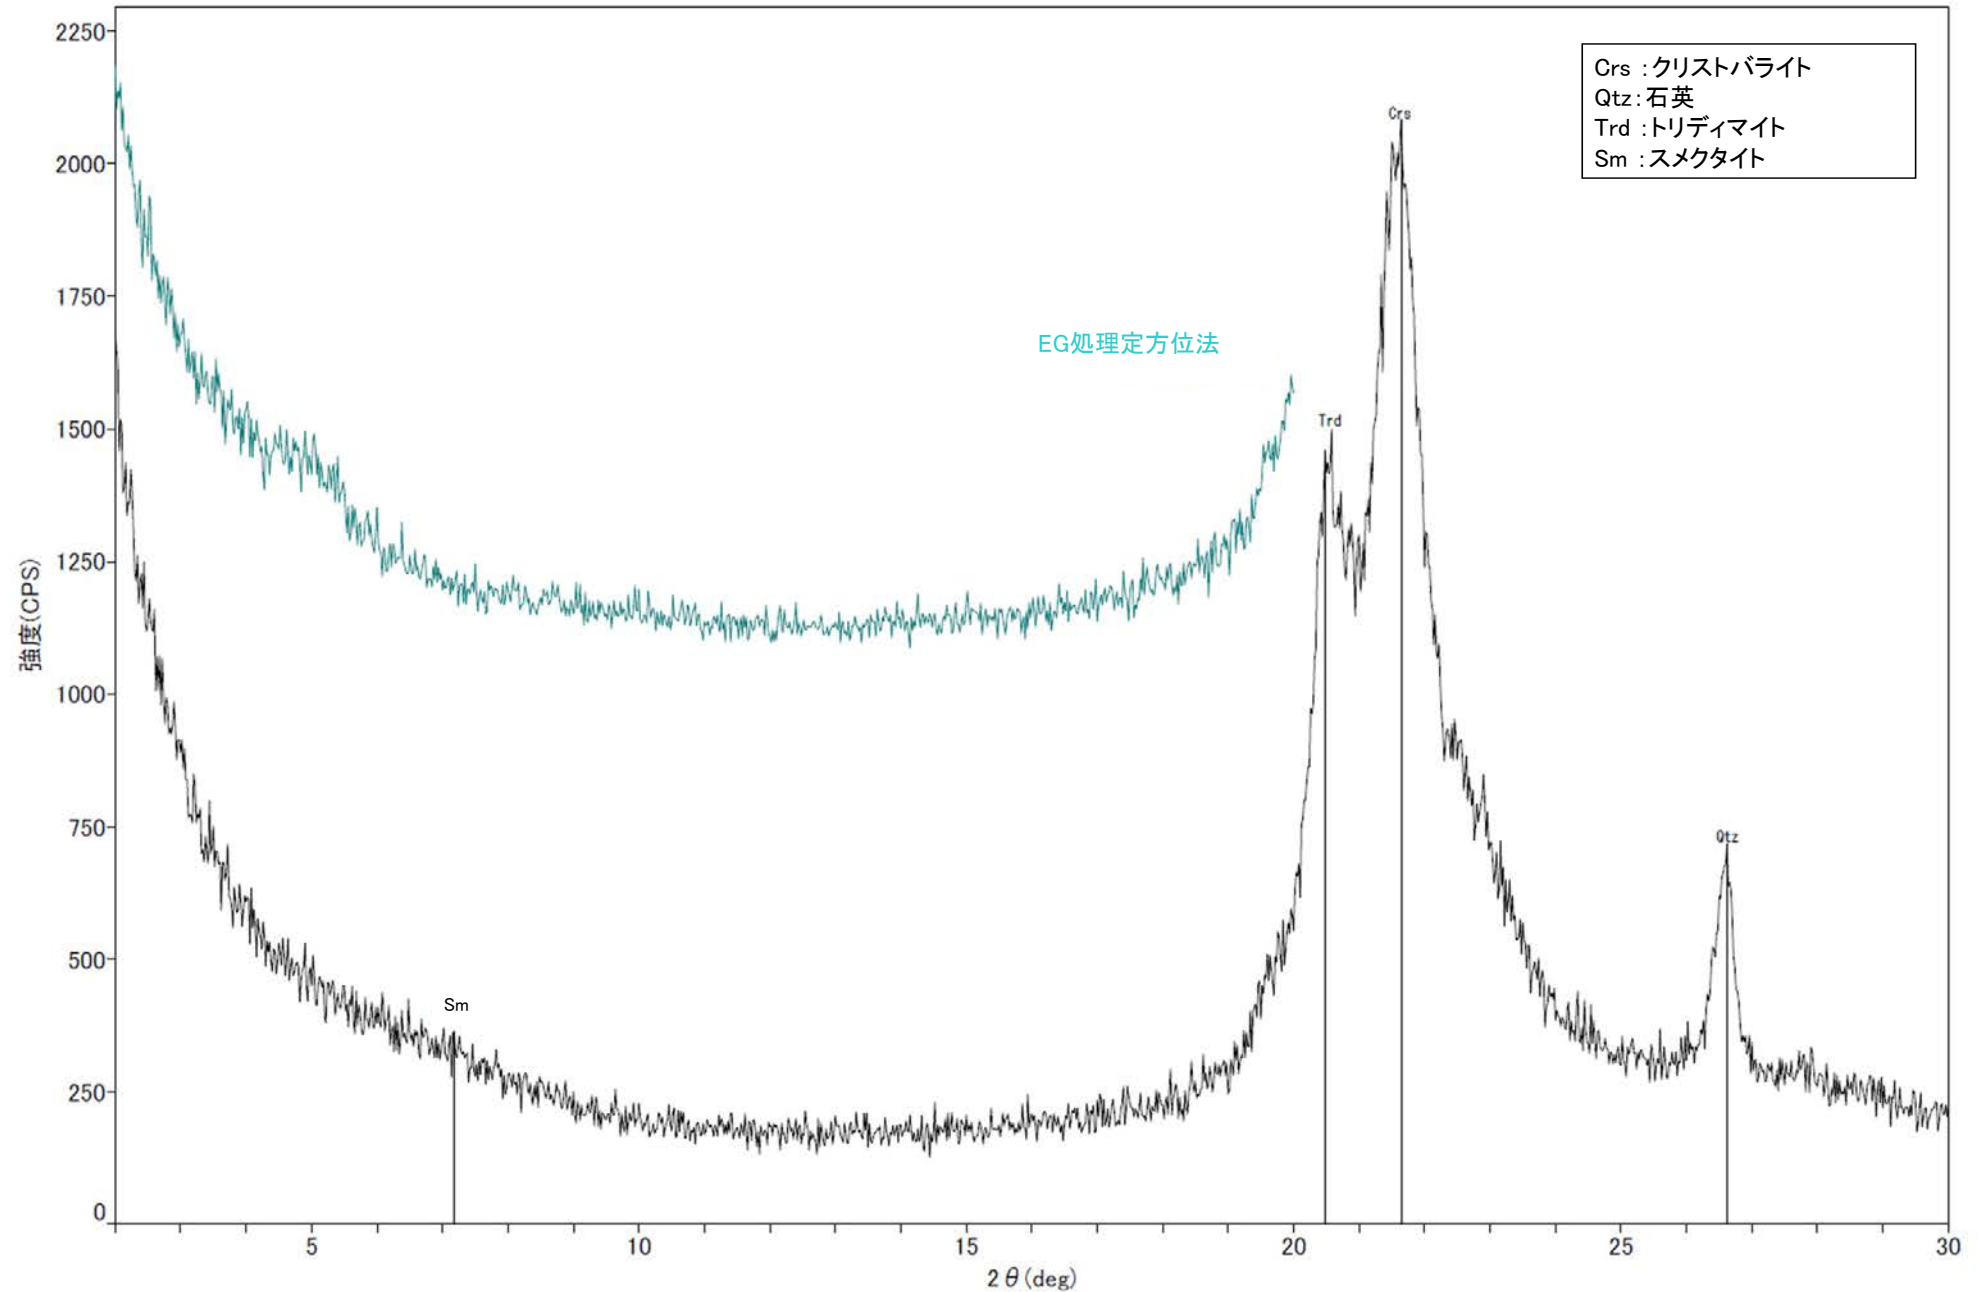

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)


○クリストバライトとトリディマイトのピークが見られるため、この白色鉬物脈には、オパールCTが含まれる。

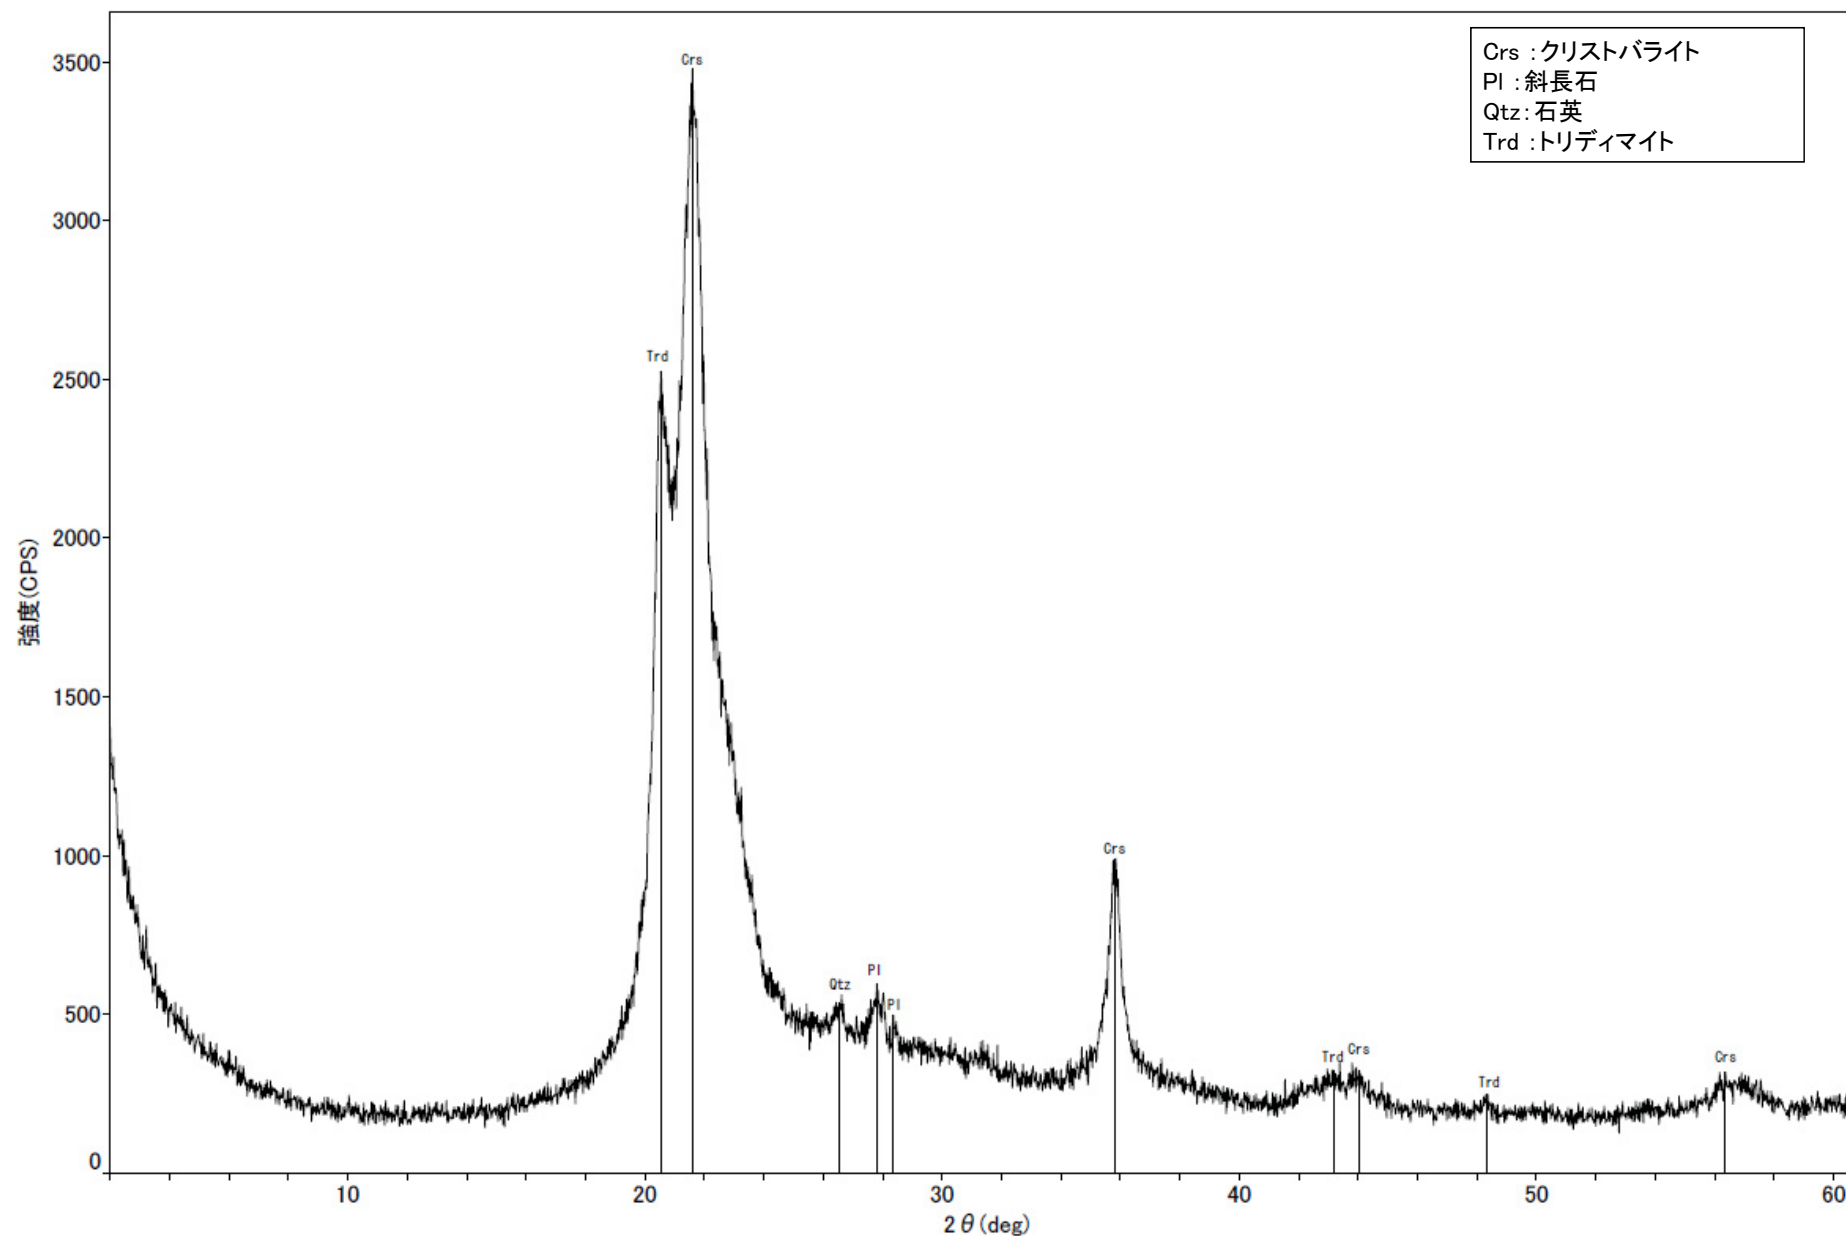


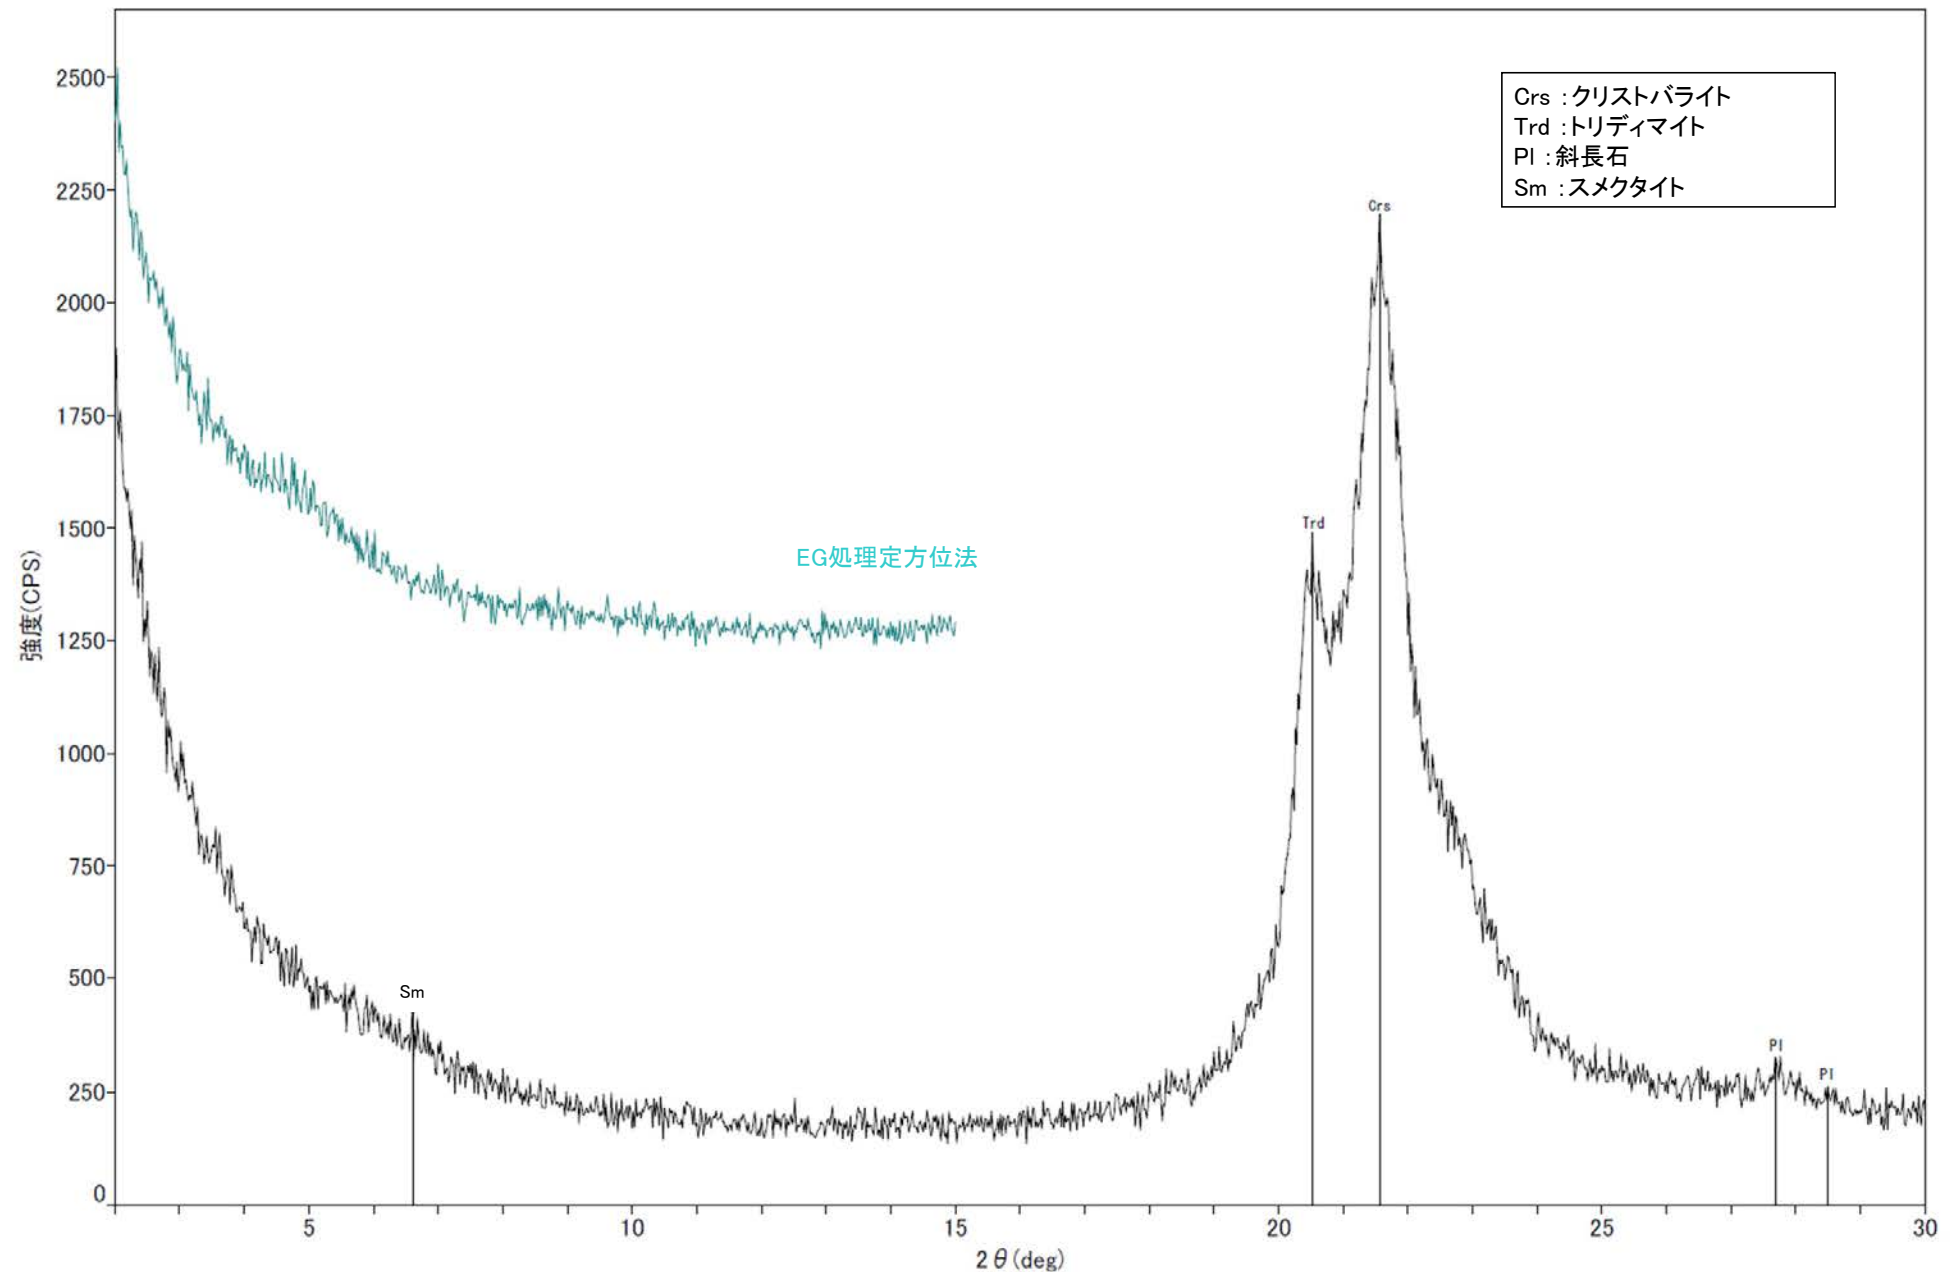

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)


○クリストバライトとトリディマイトのピークが見られるため、この白色鉬物脈には、オパールCTが含まれる。

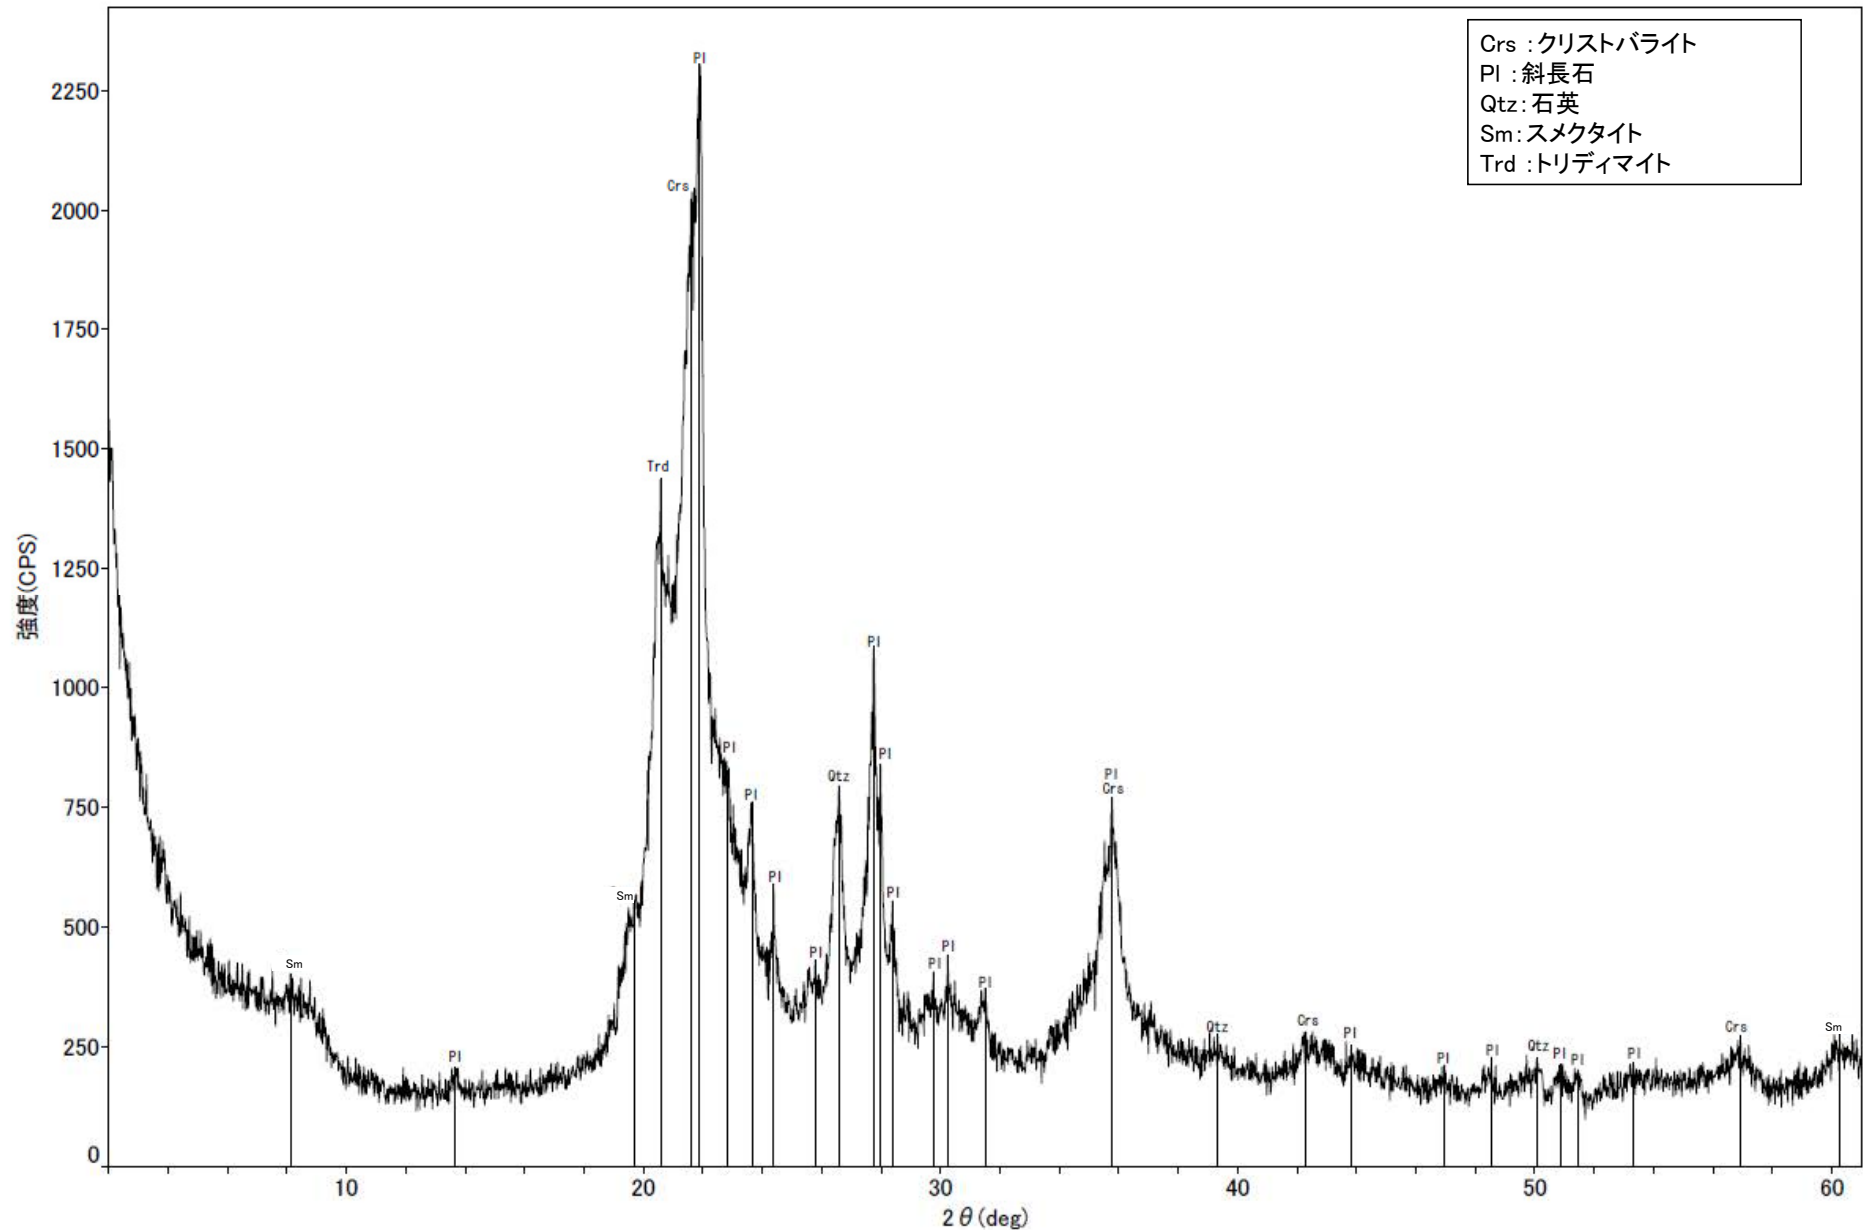


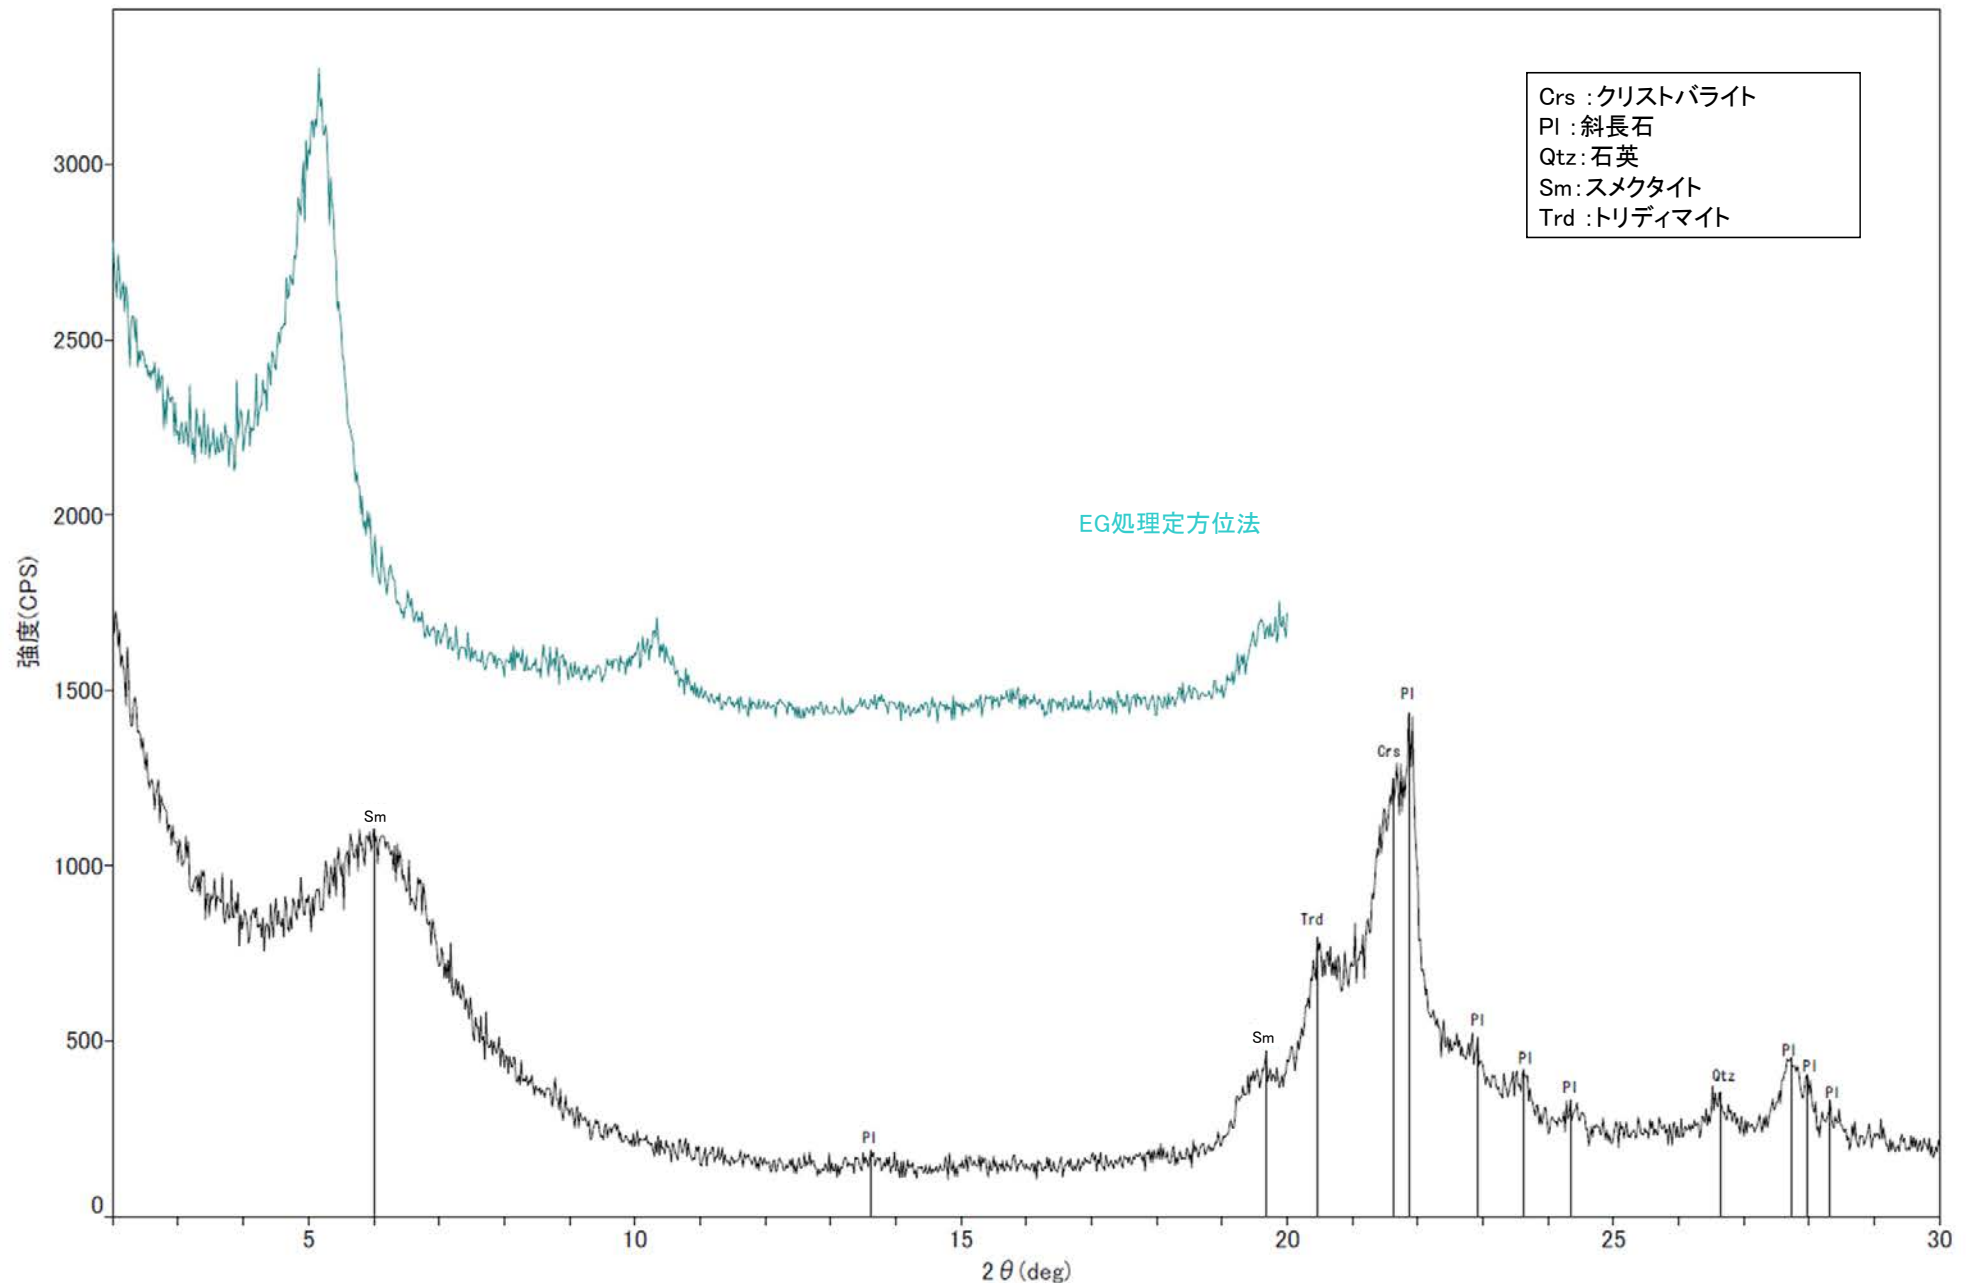


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

○クリストバライトとトリディマイトのピークが見られるため、この白色鉱物脈には、オパールCTが含まれる。

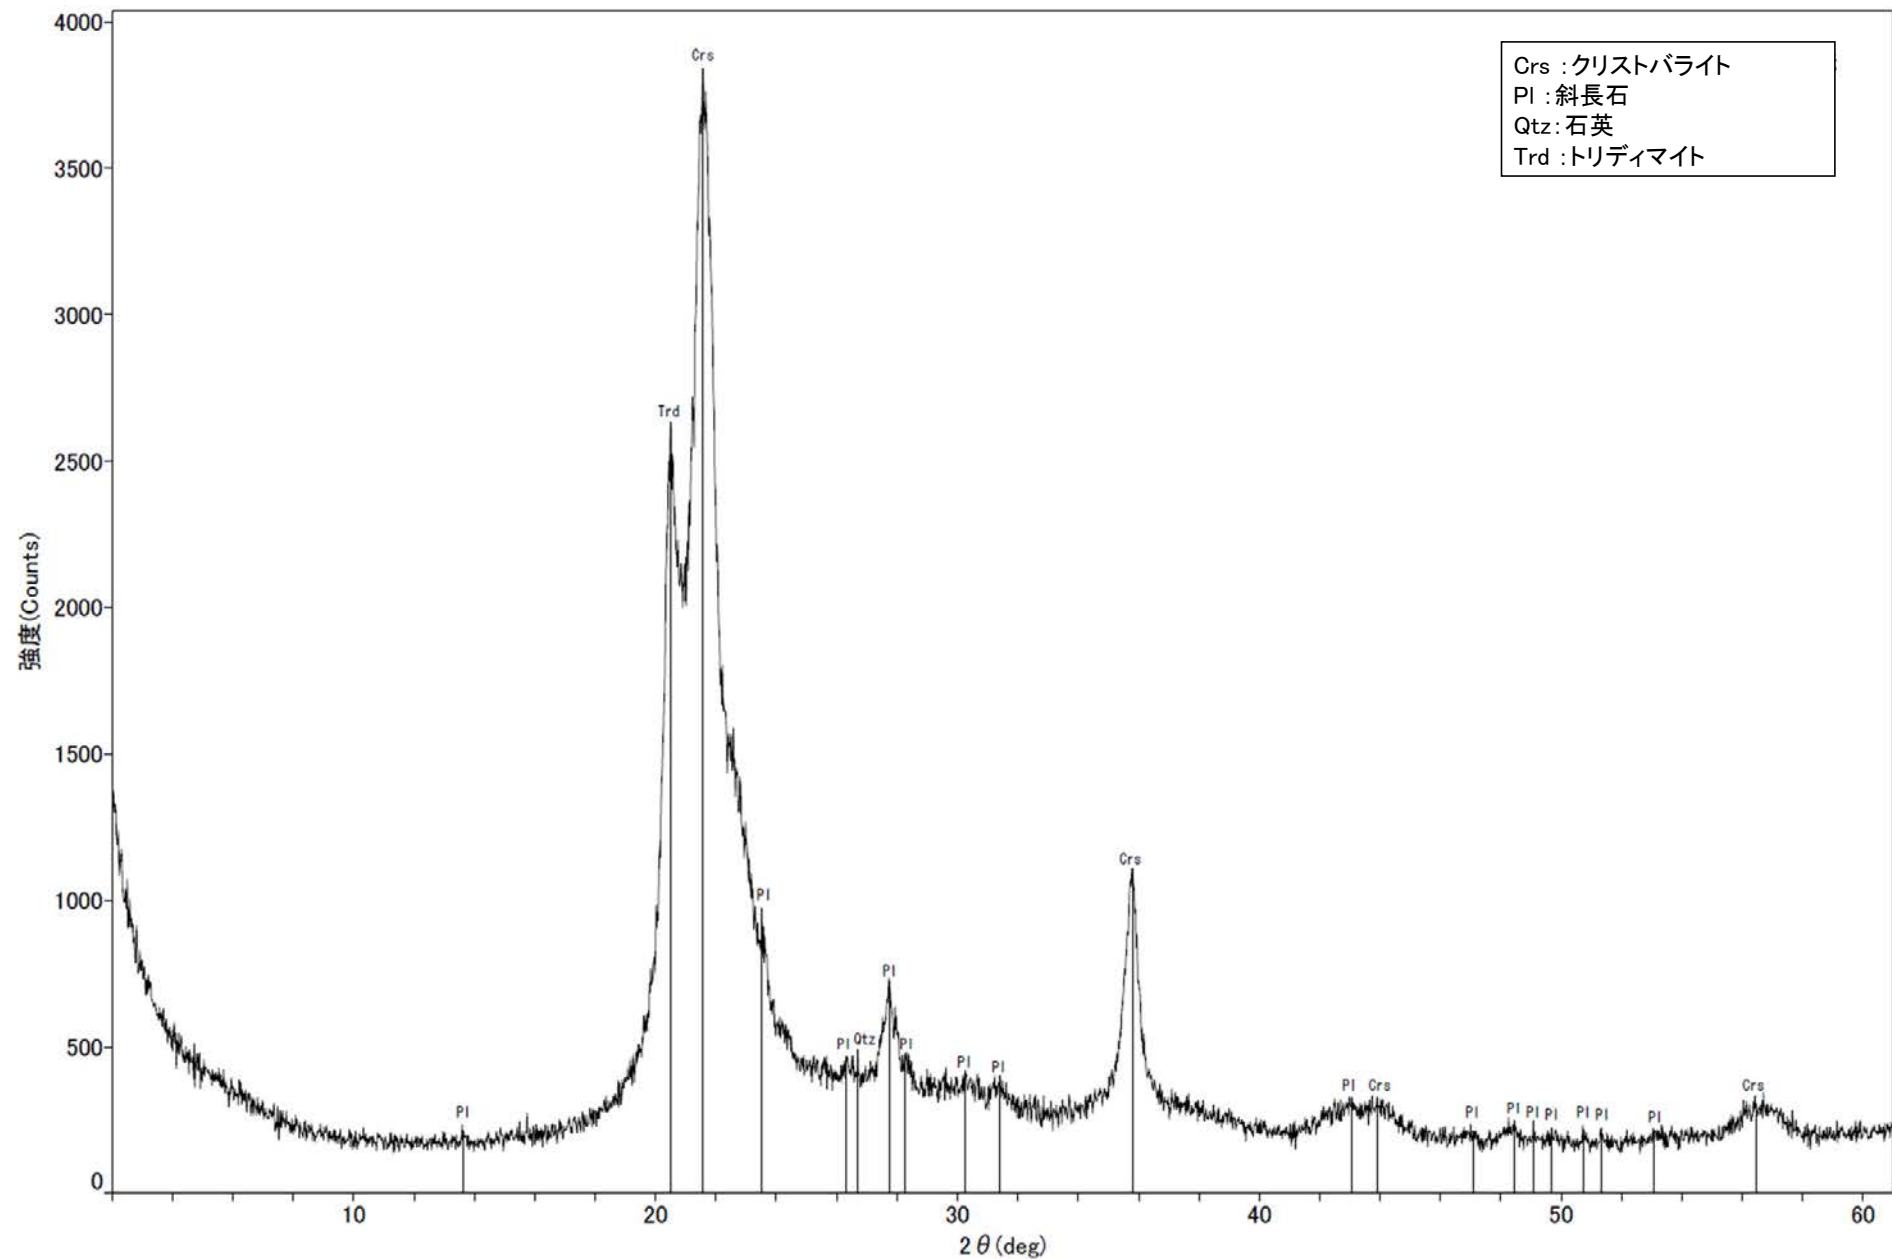


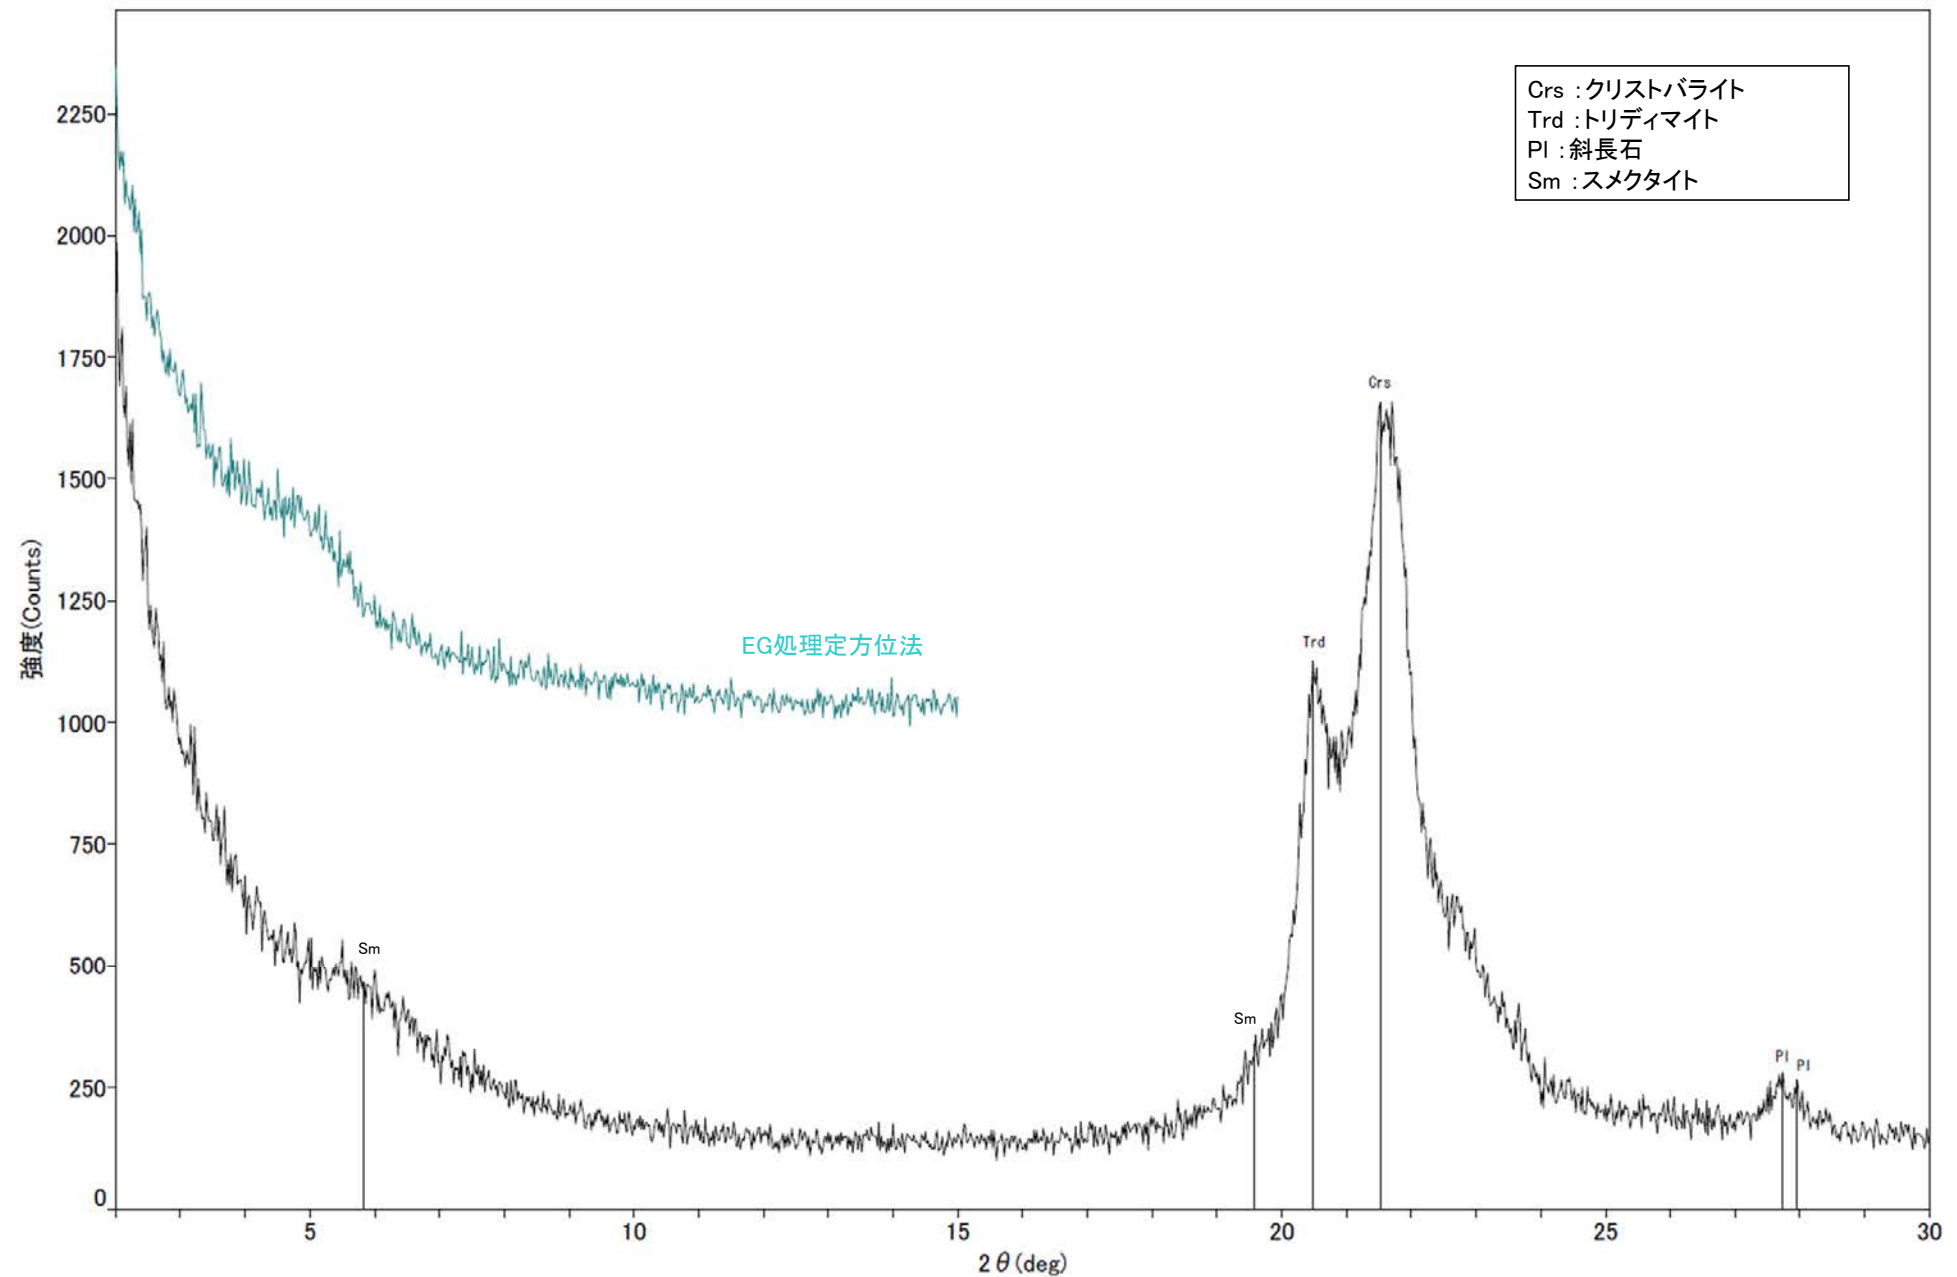

○クリストバライトとトリディマイトのピークが見られるため、この白色鉬物脈には、オパールCTが含まれる。

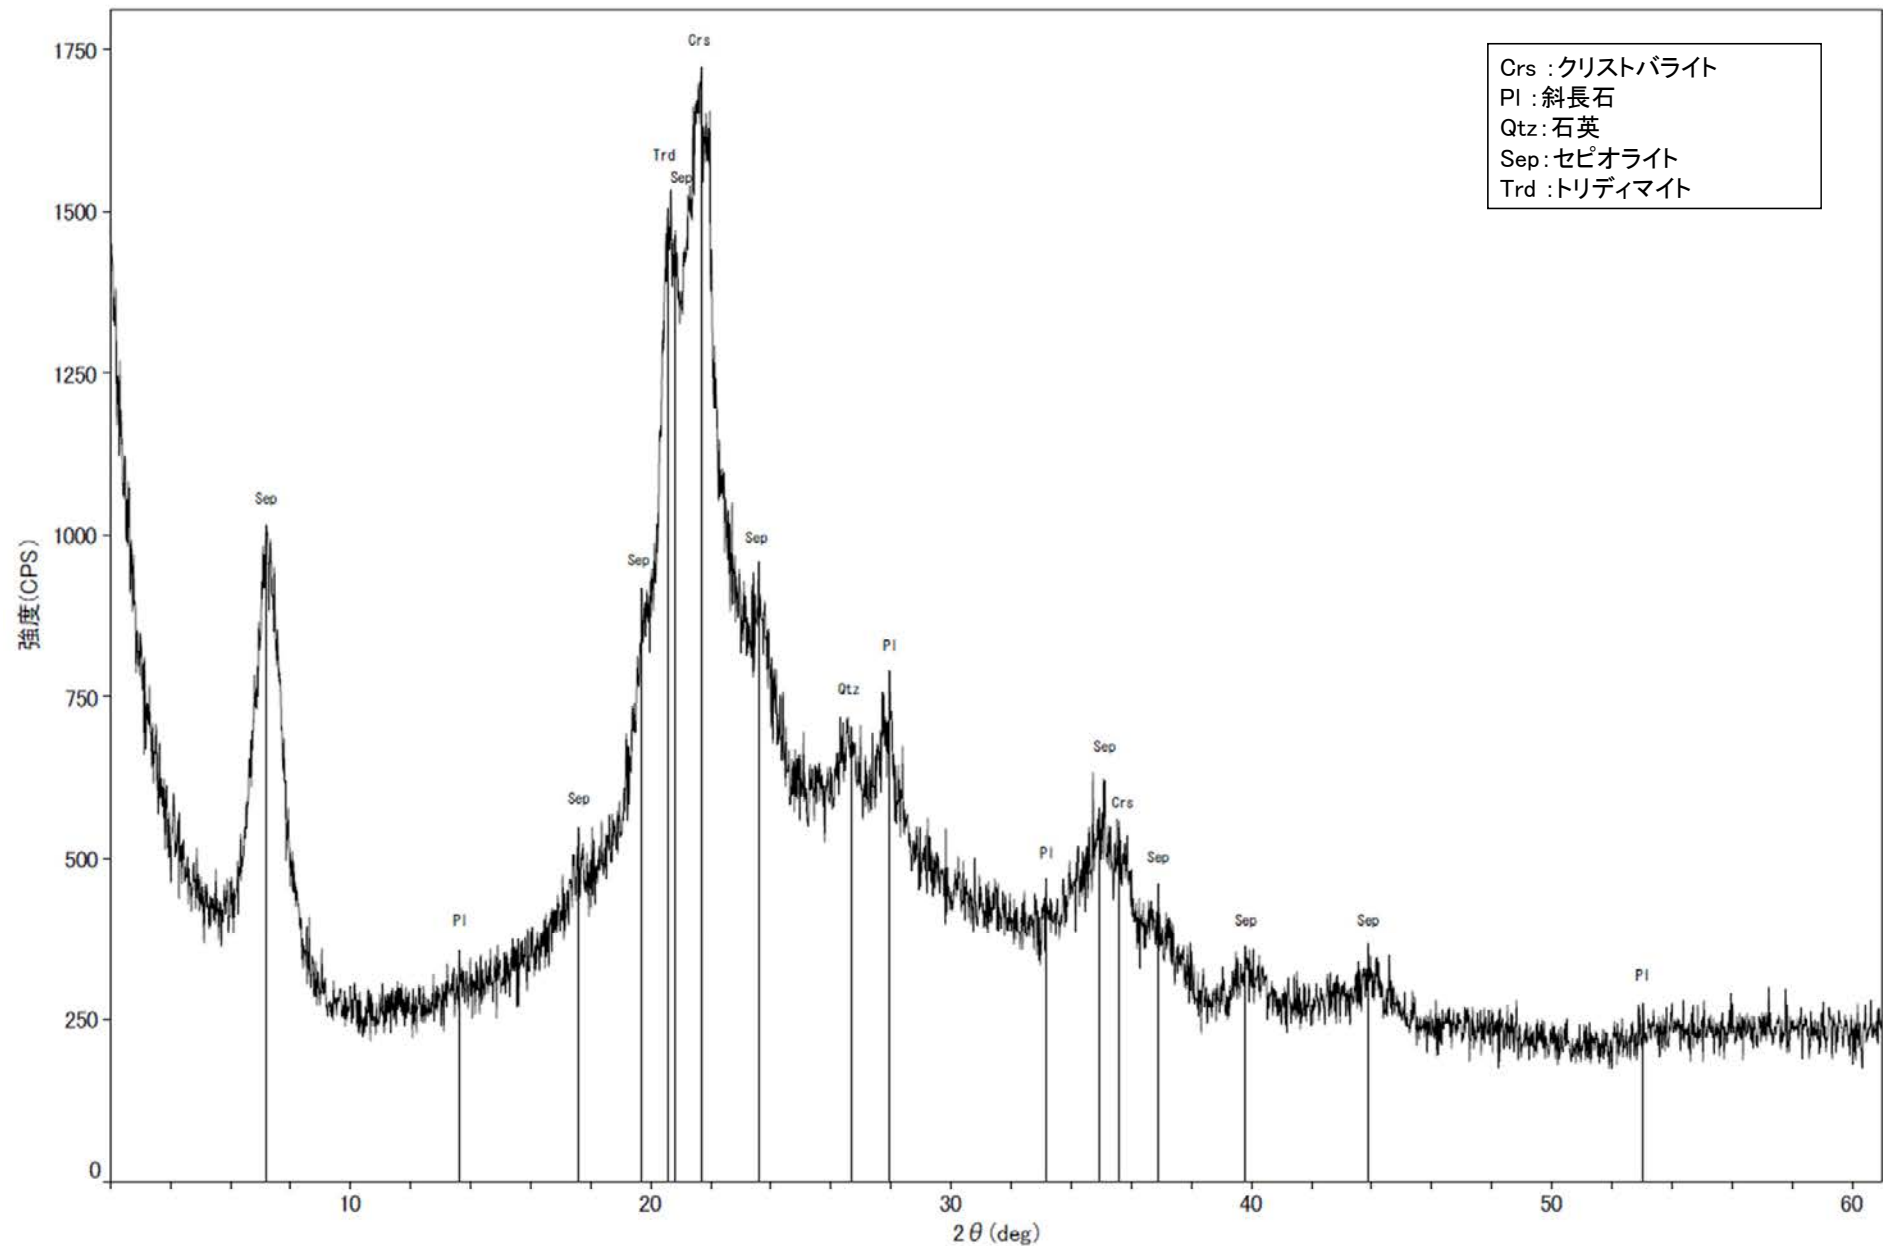


回折チャート

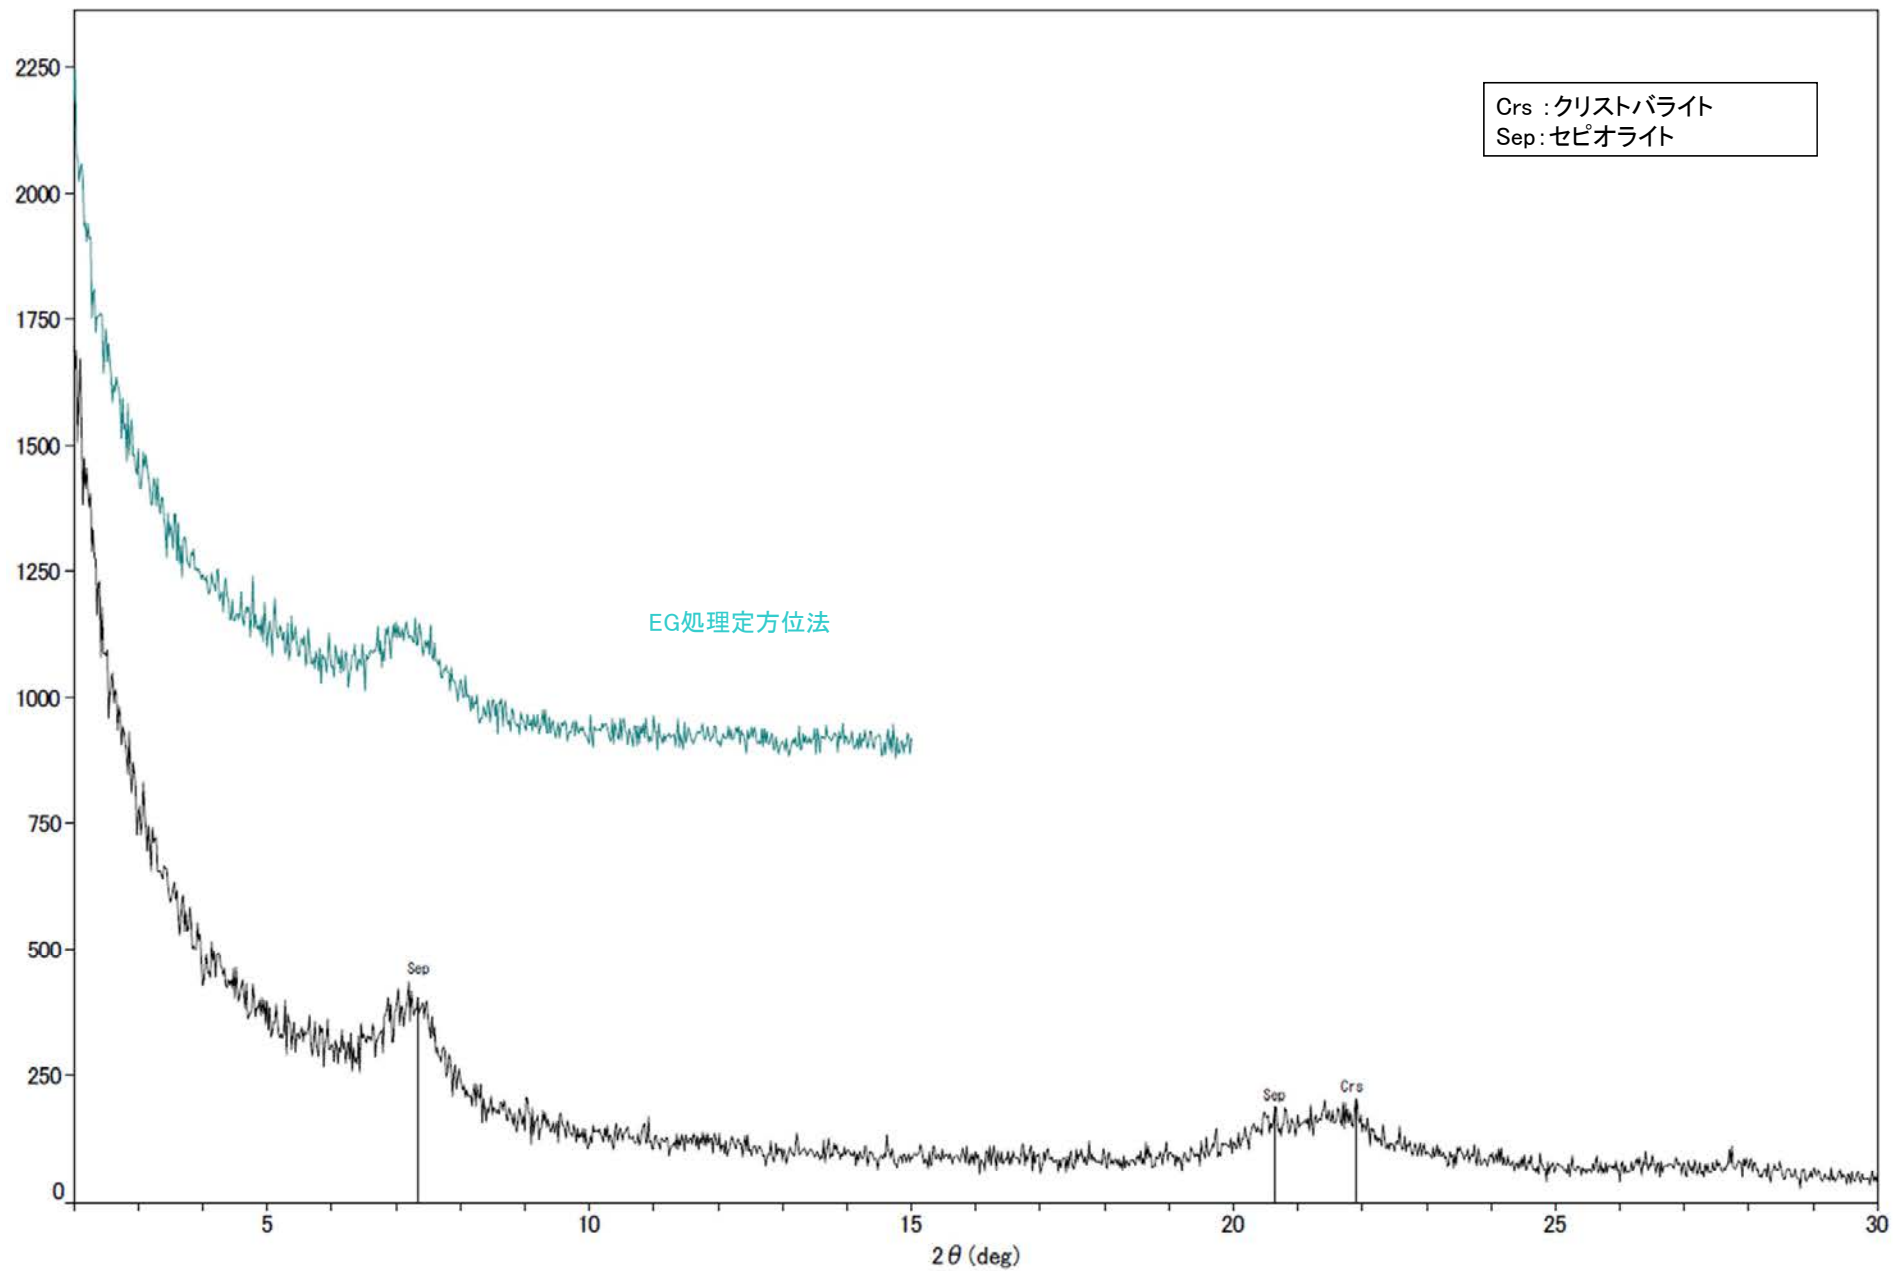


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

○クリストバライトとトリディマイトのピークが見られるため、この白色鉱物脈には、オパールCTが含まれる。

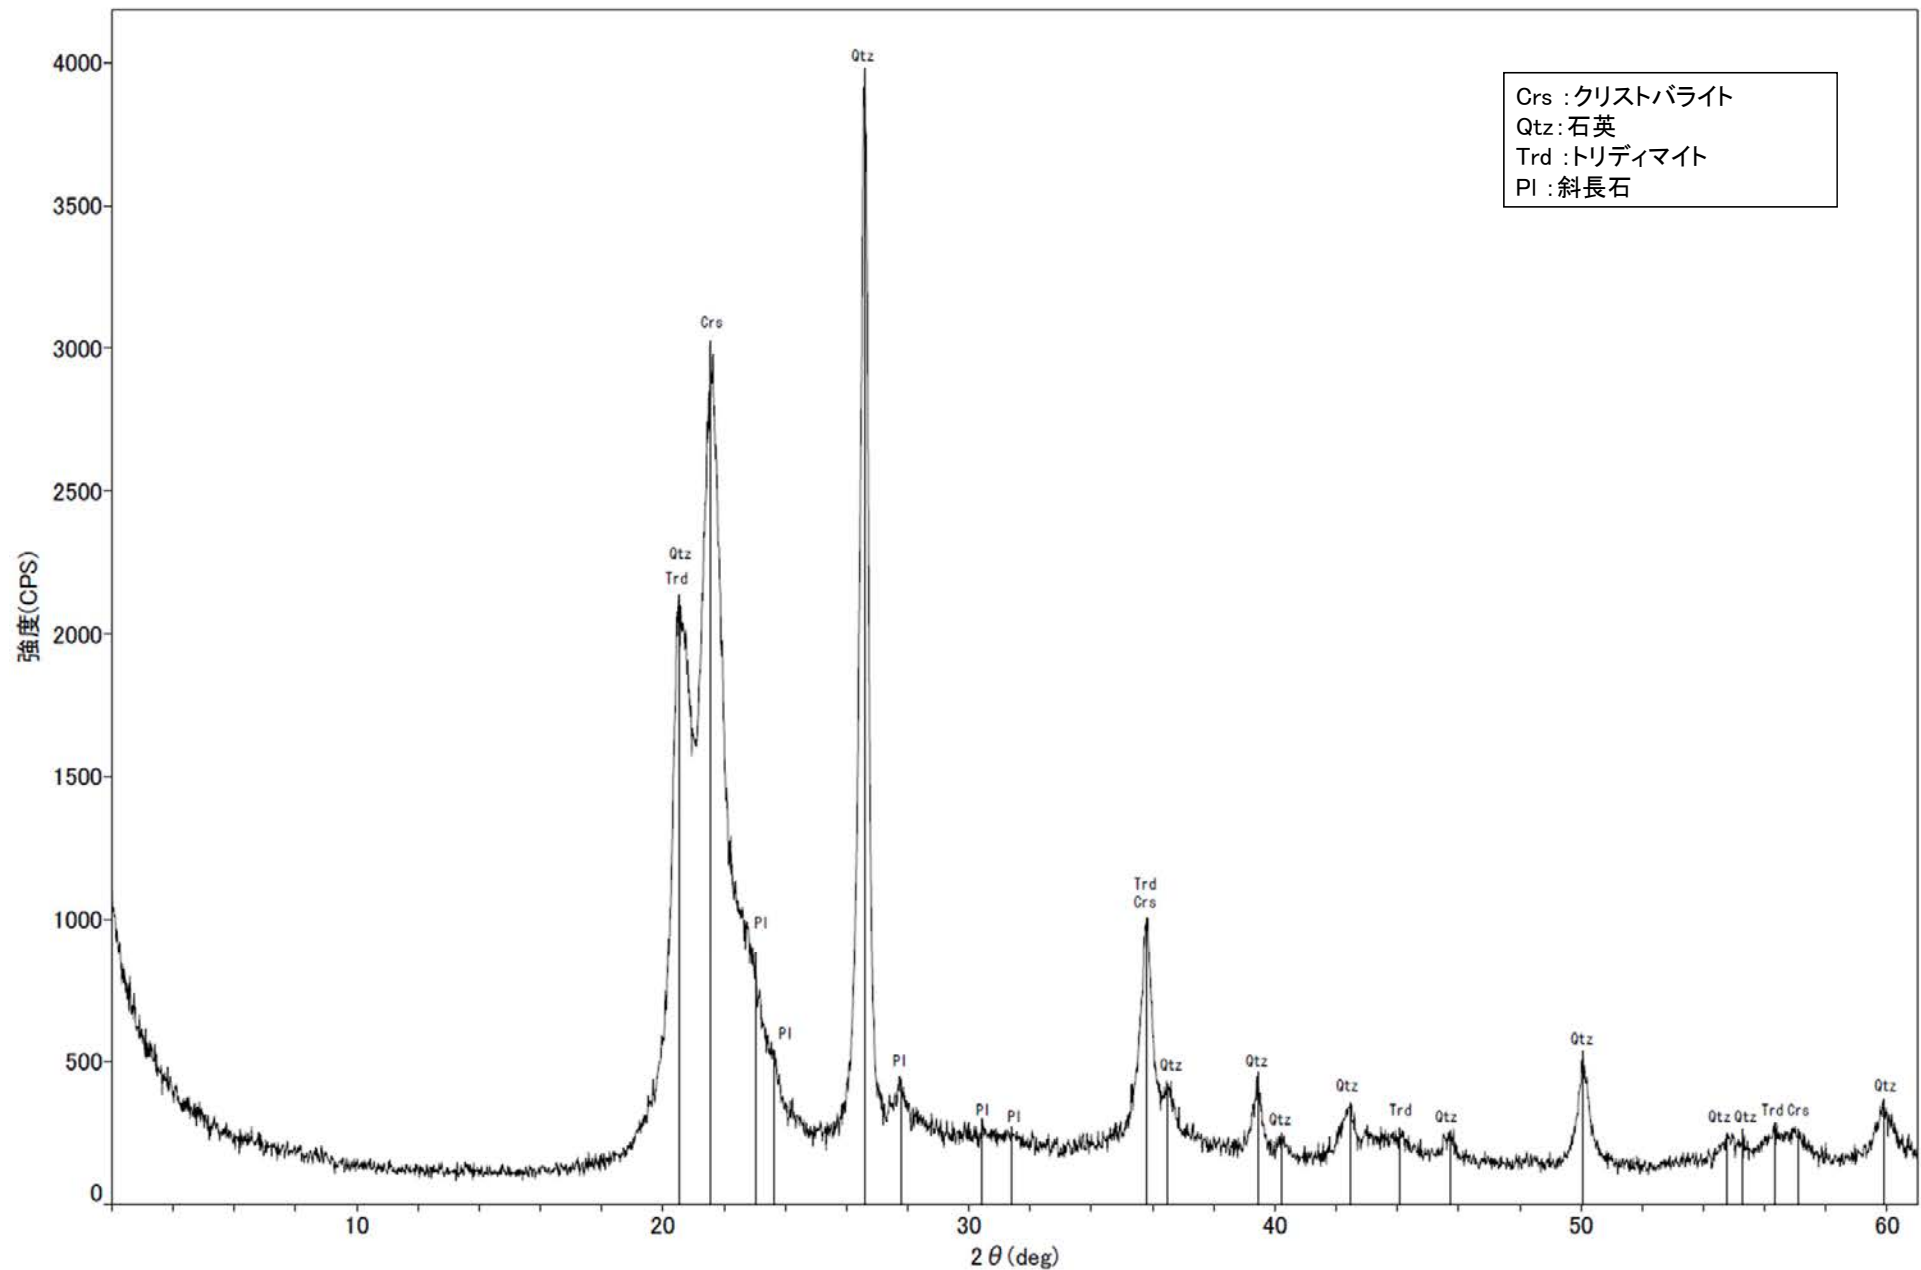


回折チャート

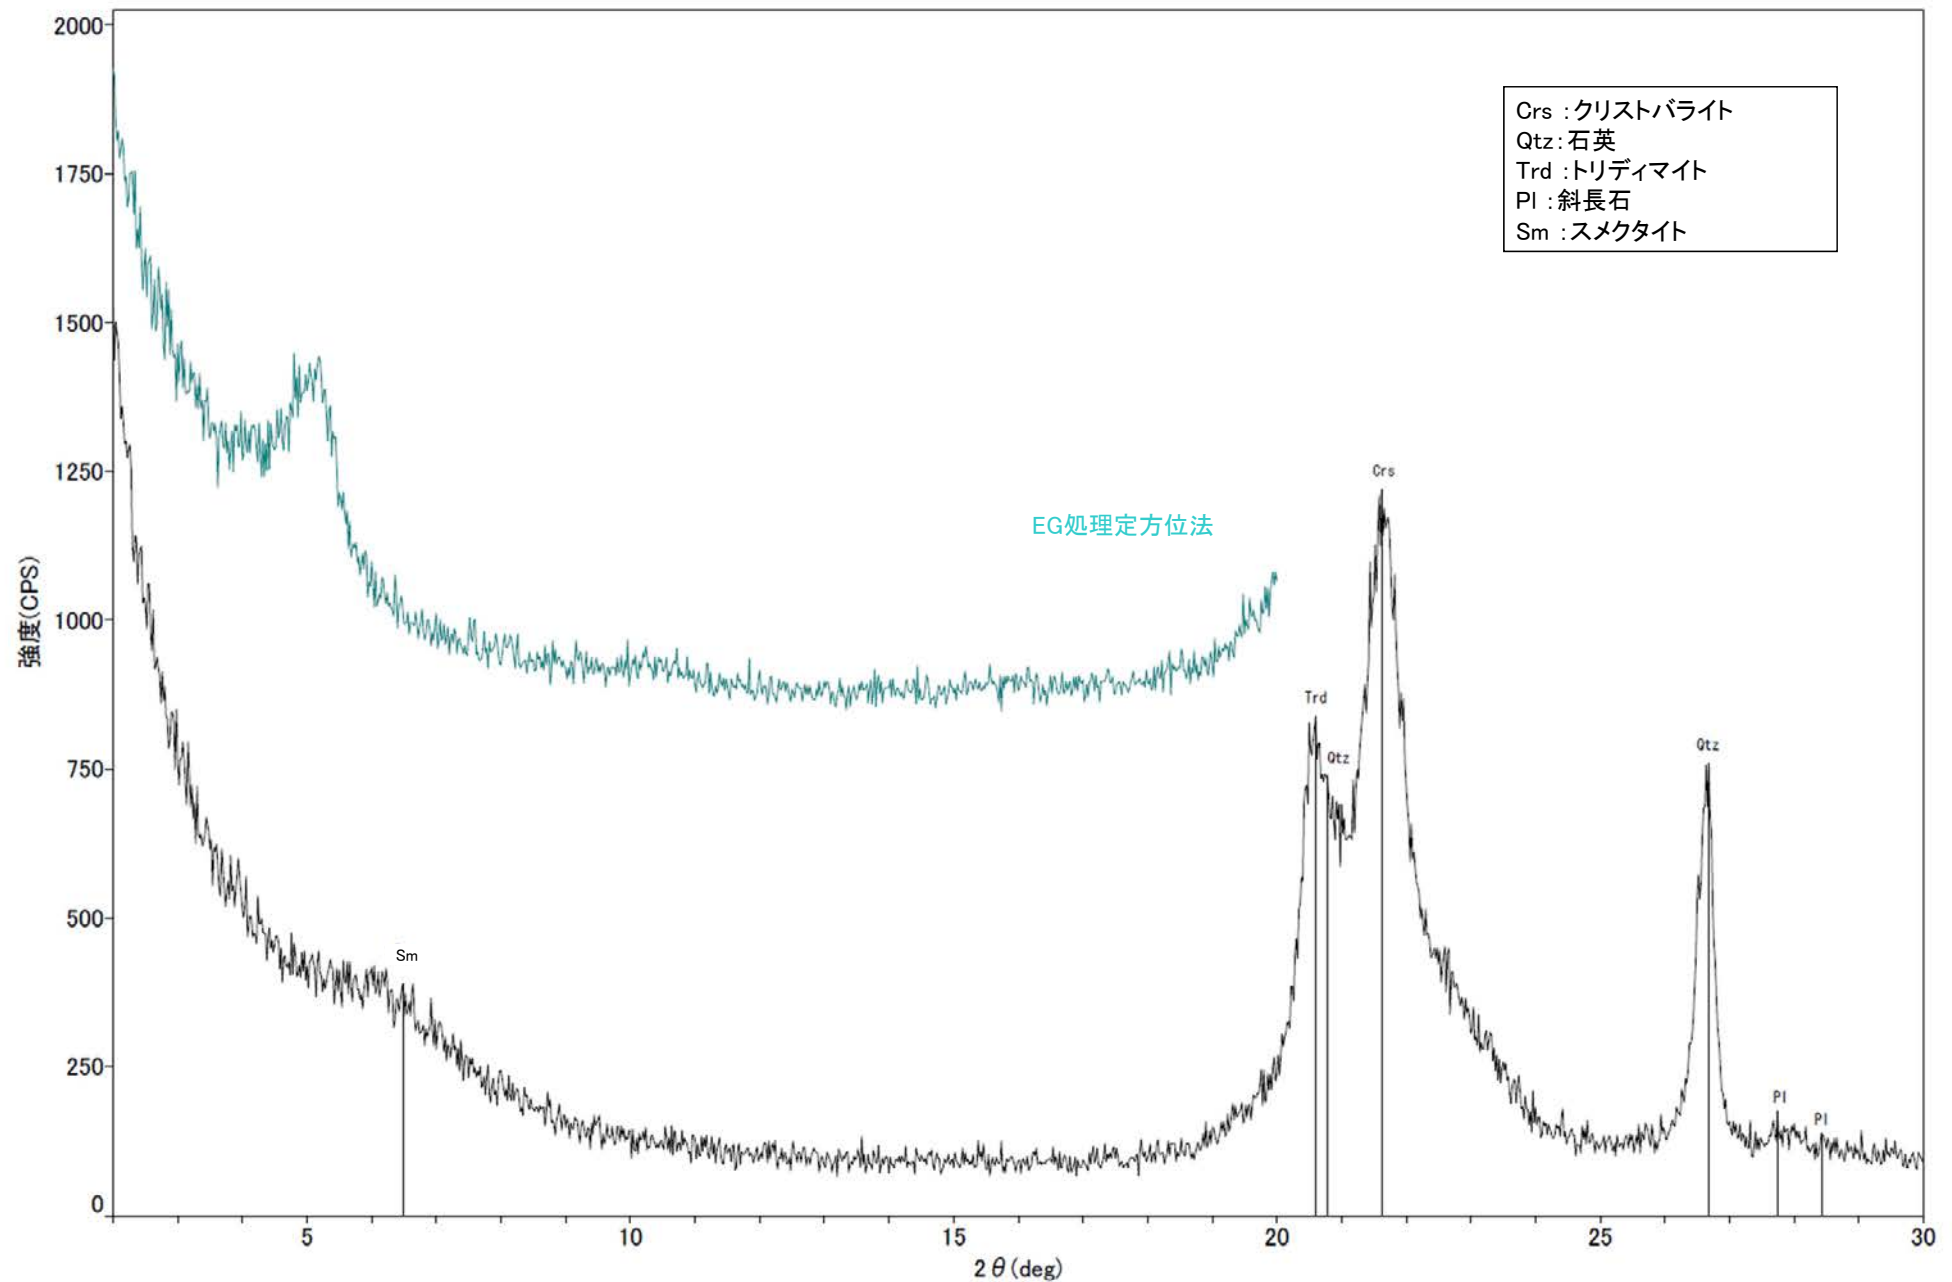

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)


(6) XRD分析結果(白色鉍物(フィリップサイト))

○フィリップサイトのピークが認められる。

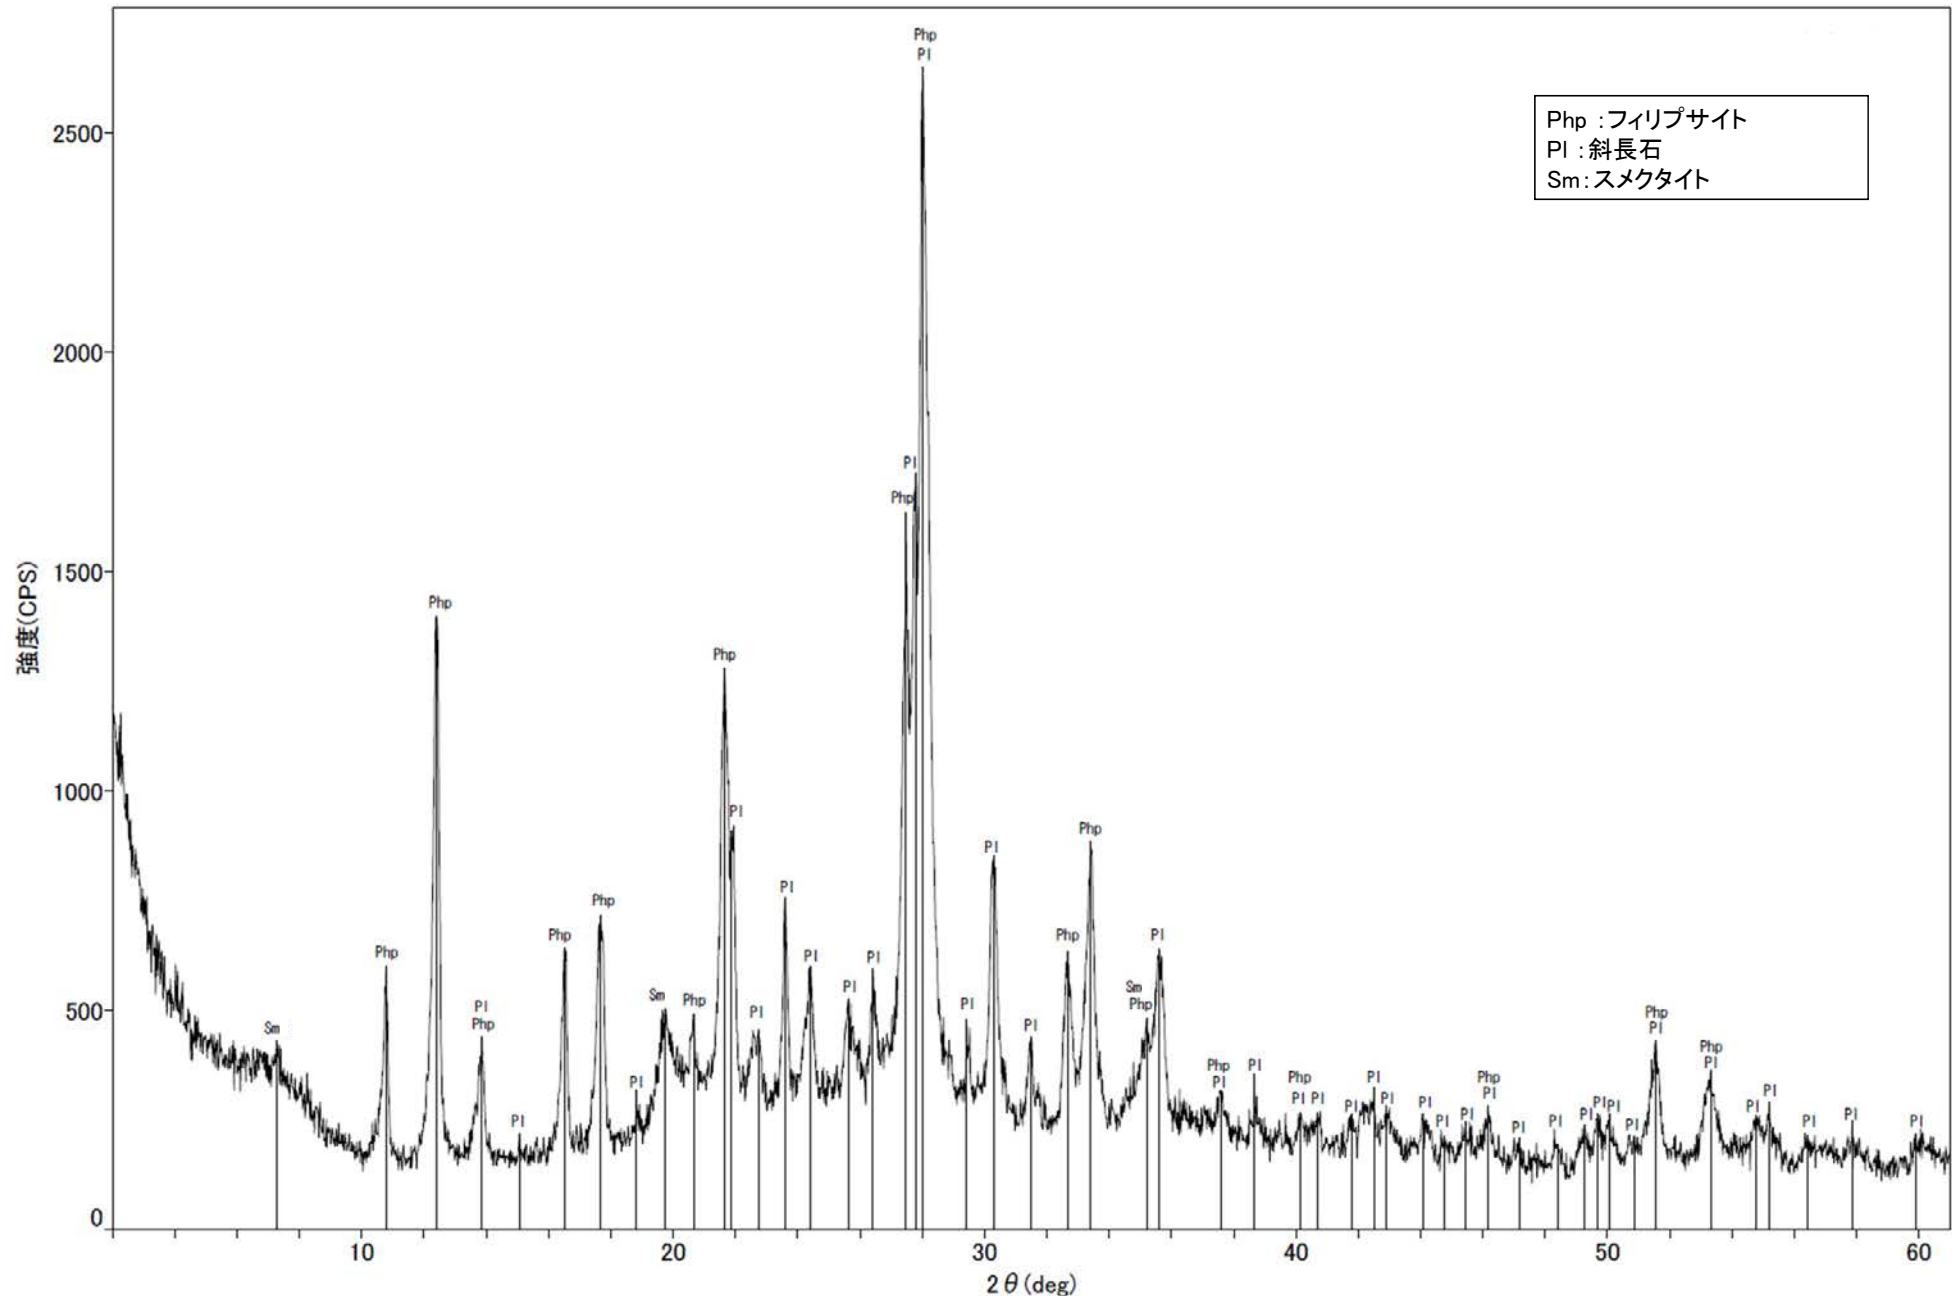


回折チャート

○フィリップサイトのピークが認められる。

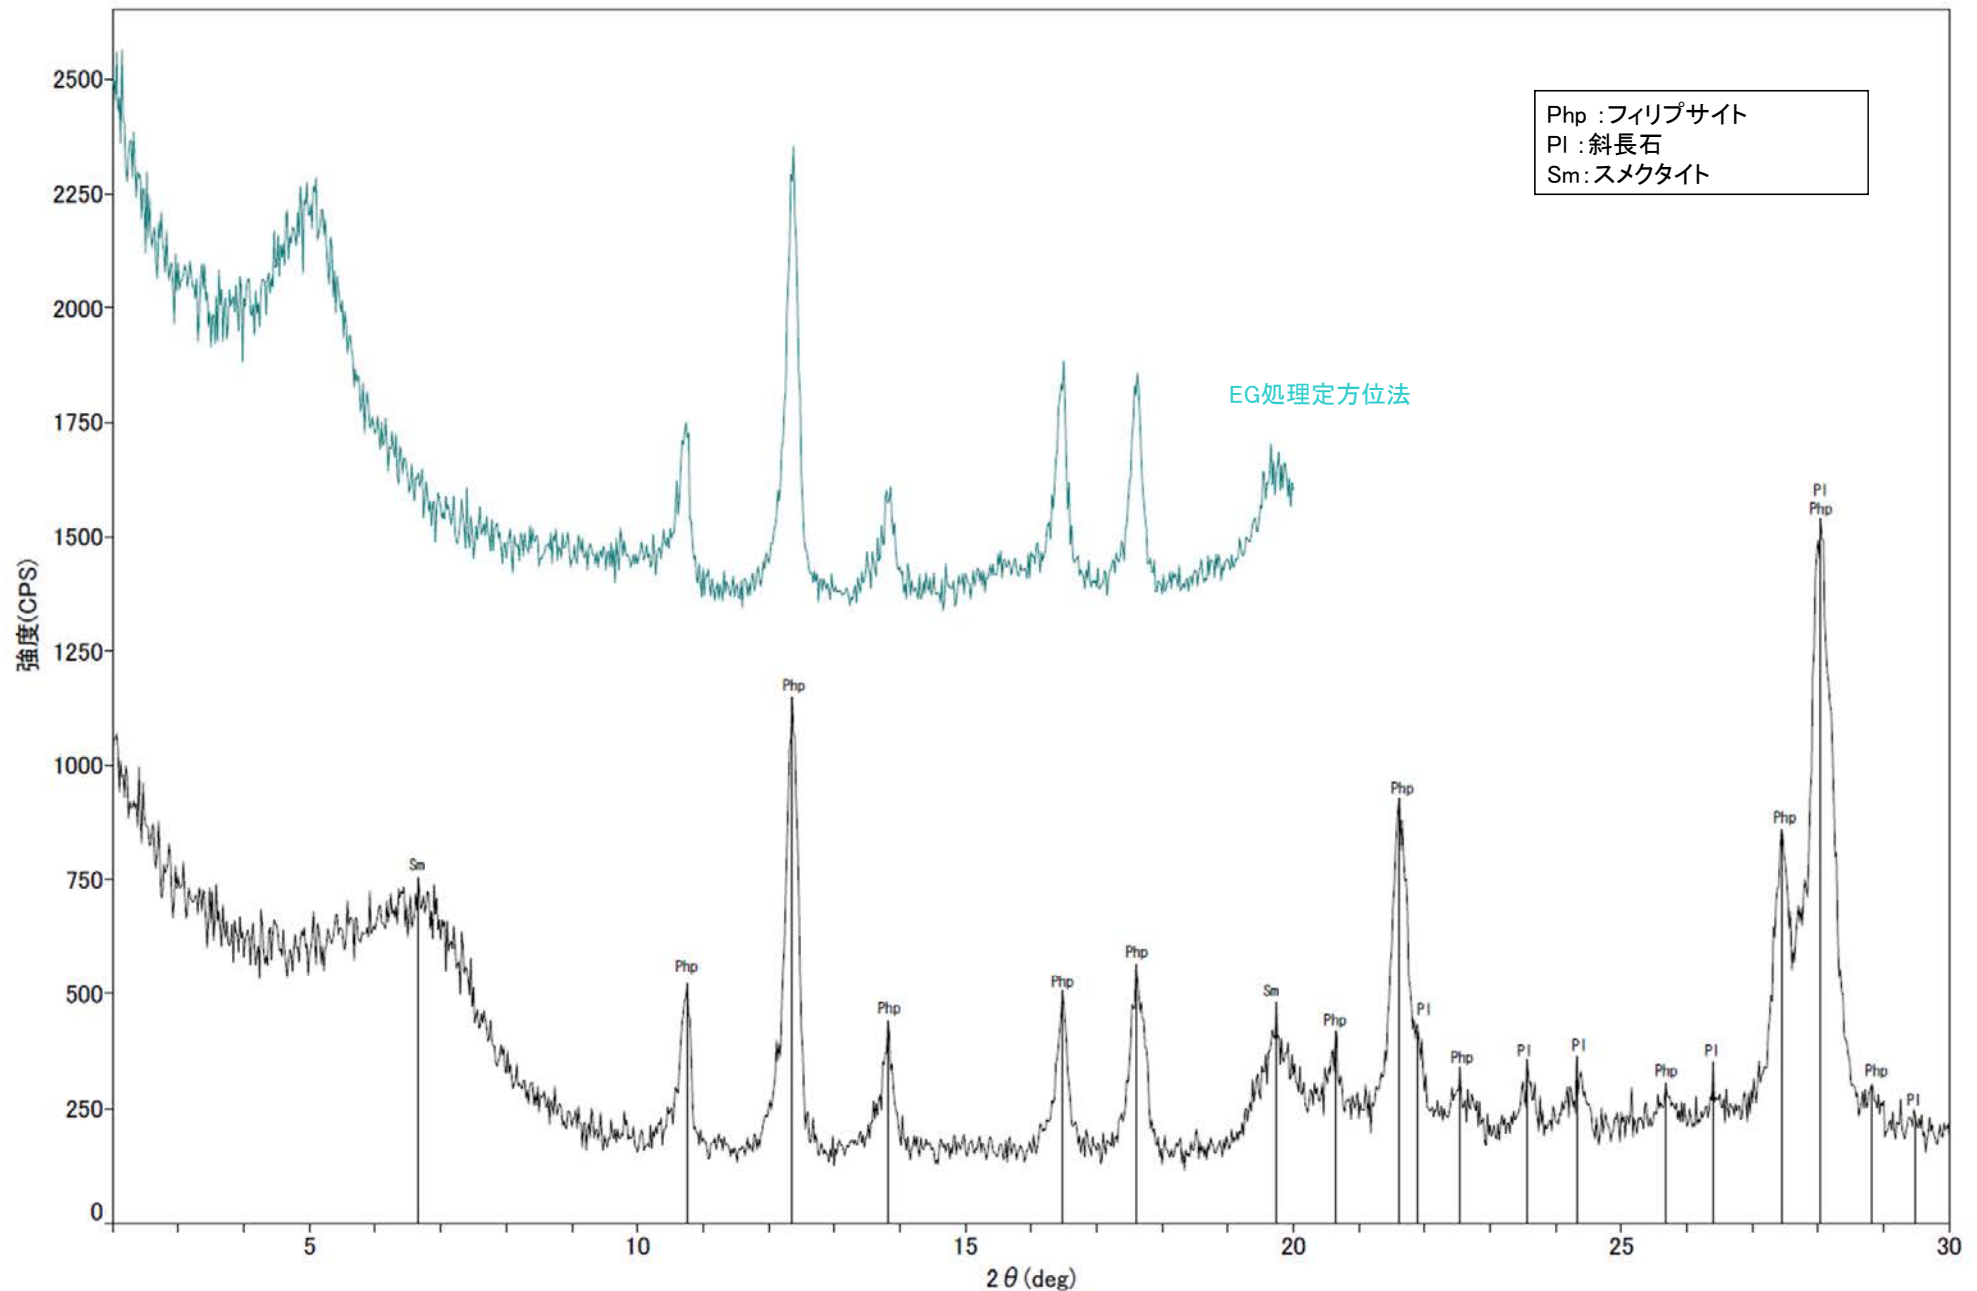


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

○フィリップサイトのピークが認められる。

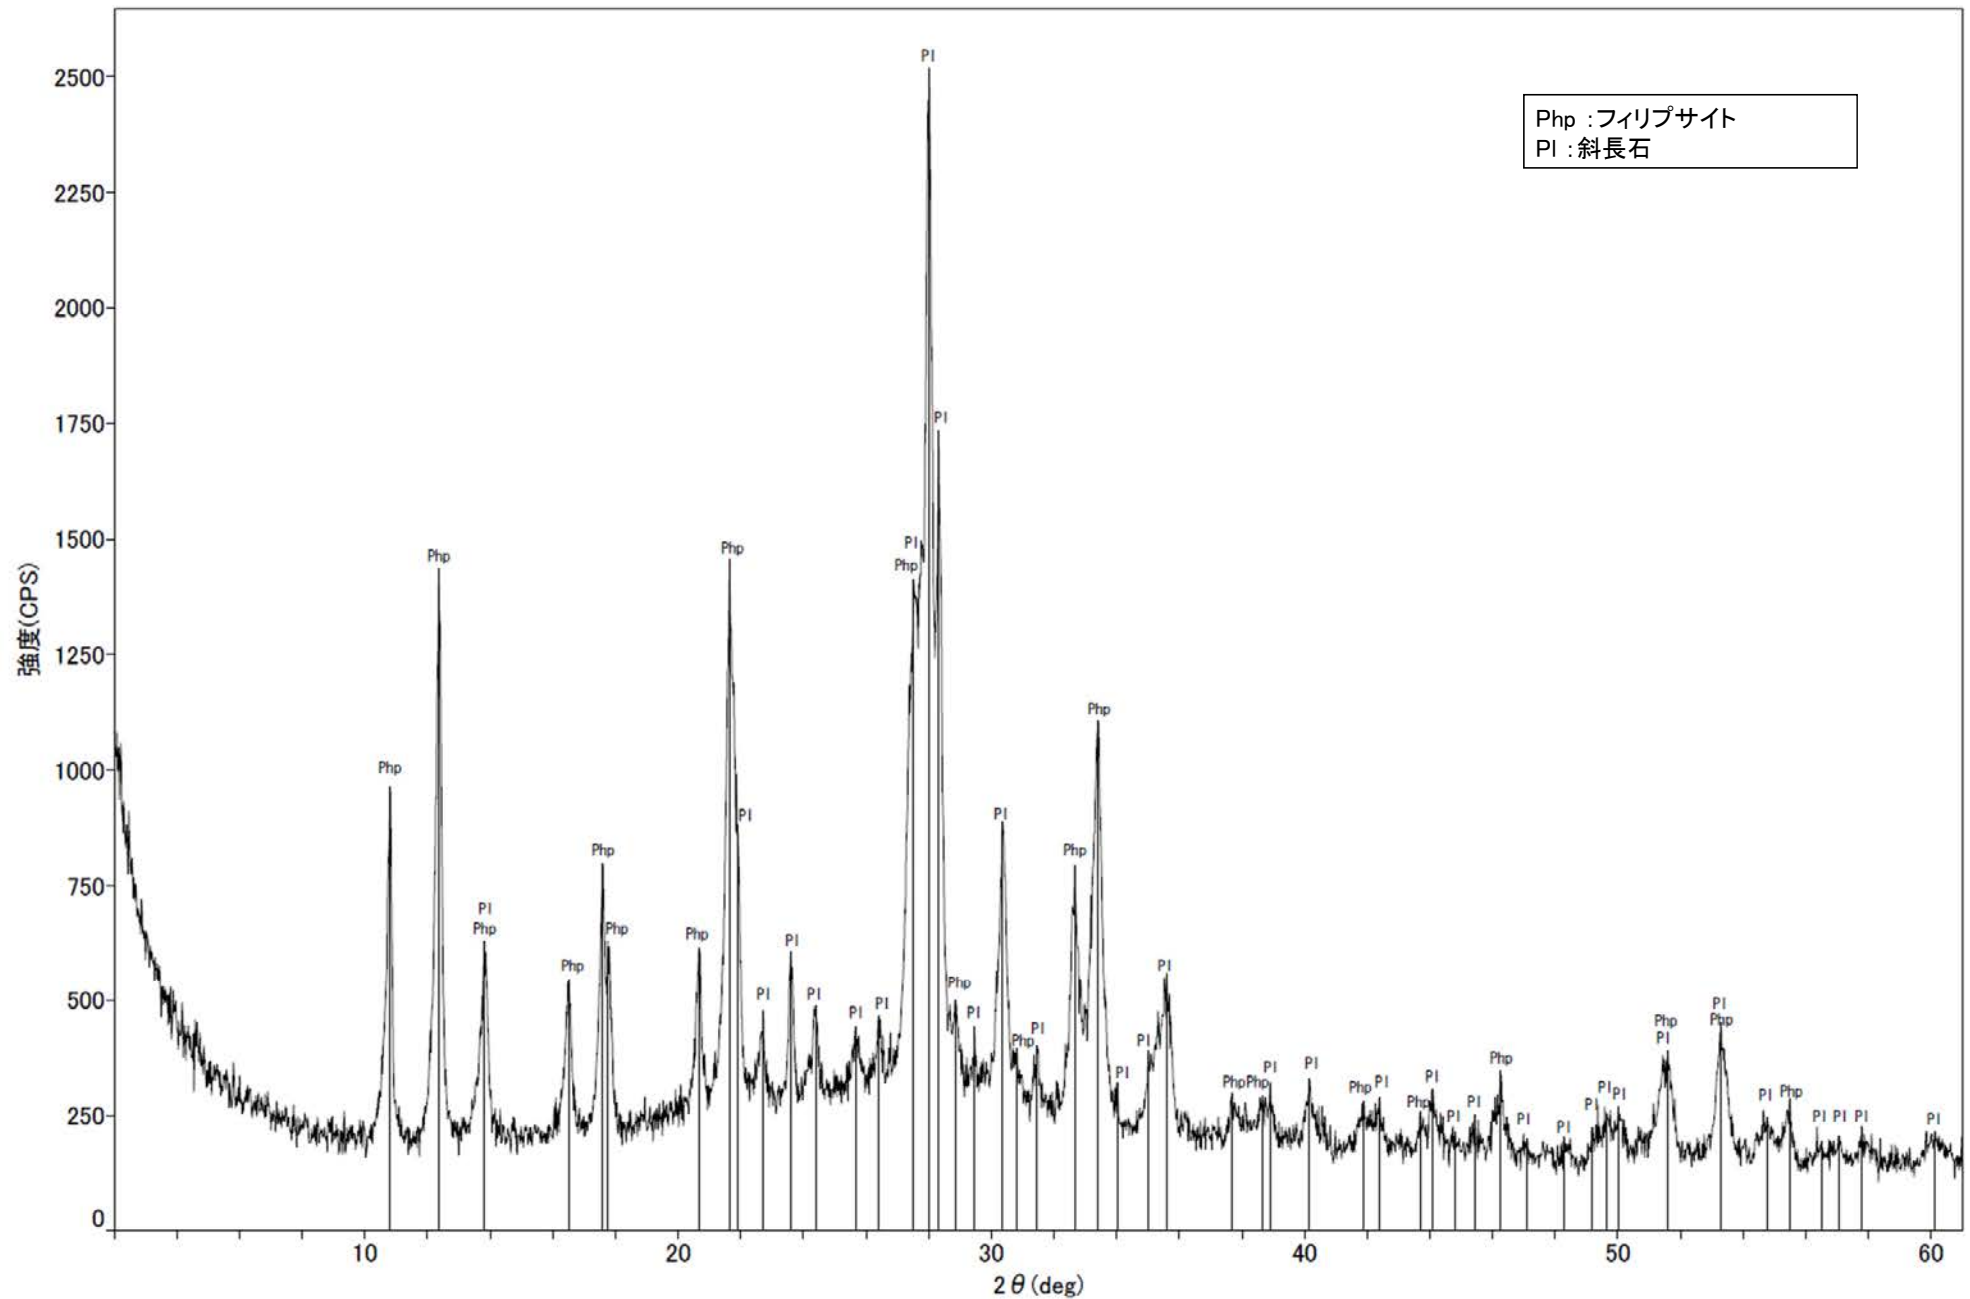

回折チャート

○フィリップサイトのピークが認められる。

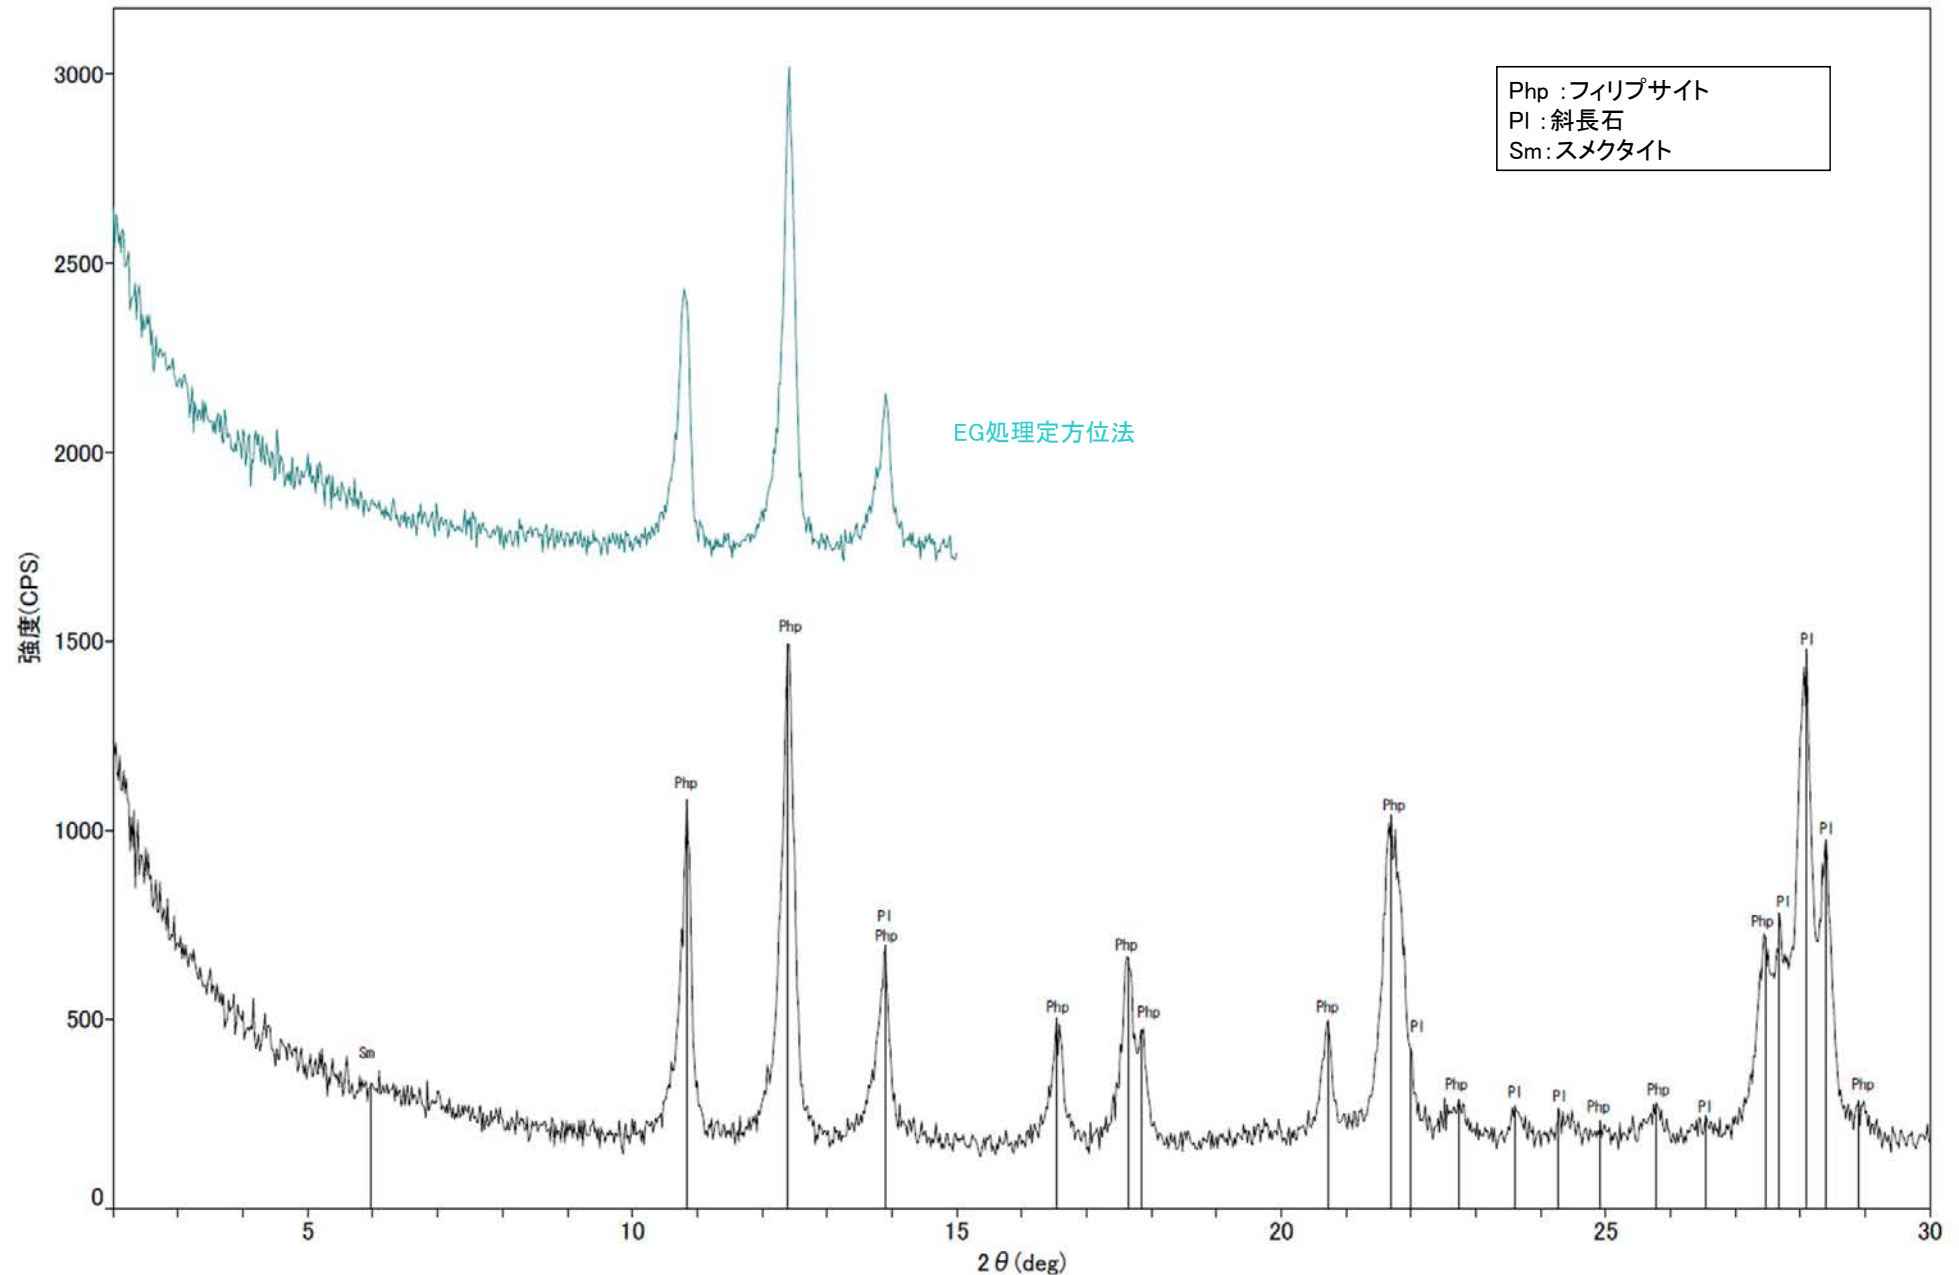

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

Php : フィリップサイト
 Pl : 斜長石
 Sm : スメクタイト
 Px : 輝石類






Figure 1 shows the X-ray diffraction (XRD) patterns of the sample before and after EG treatment. The x-axis represents the diffraction angle 2θ (deg) from 0 to 30, and the y-axis represents the intensity in counts per second (CPS) from 0 to 3000. The black line represents the original sample, and the red line represents the sample after EG treatment. The legend indicates: Sm: フィリプサイト (Phillipsite), PI: 斜長石 (Anorthite), and Sm: スメクタイト (Smectite). The red pattern shows a significant decrease in the Sm peak at $2\theta \approx 6.5^\circ$ and the appearance of a new peak at $2\theta \approx 12.5^\circ$, indicating a phase change or structural modification after EG treatment.

5.2-2-117

○フィリップサイトのピークが認められる。

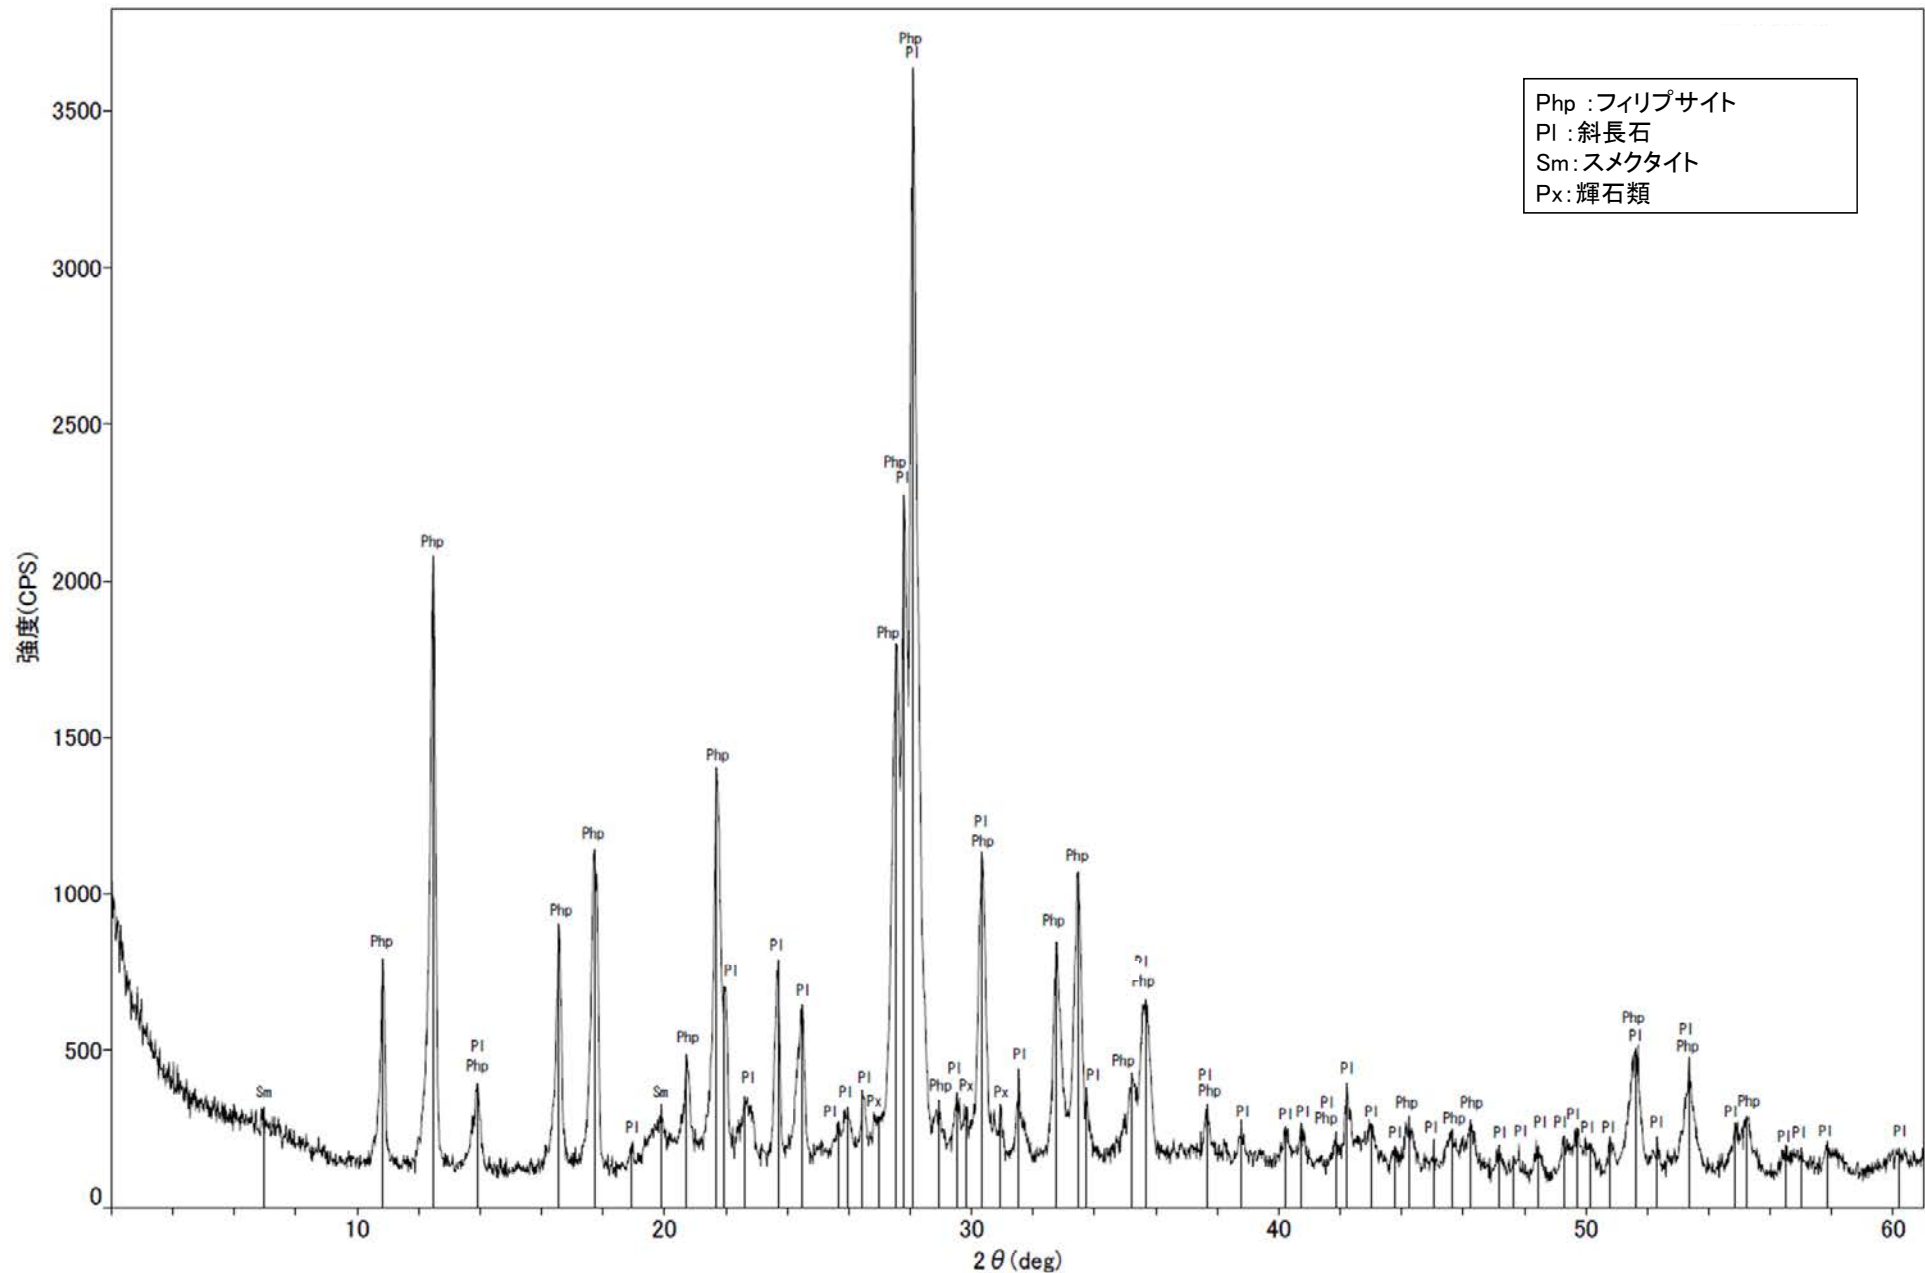

○フィリップサイトのピークが認められる。

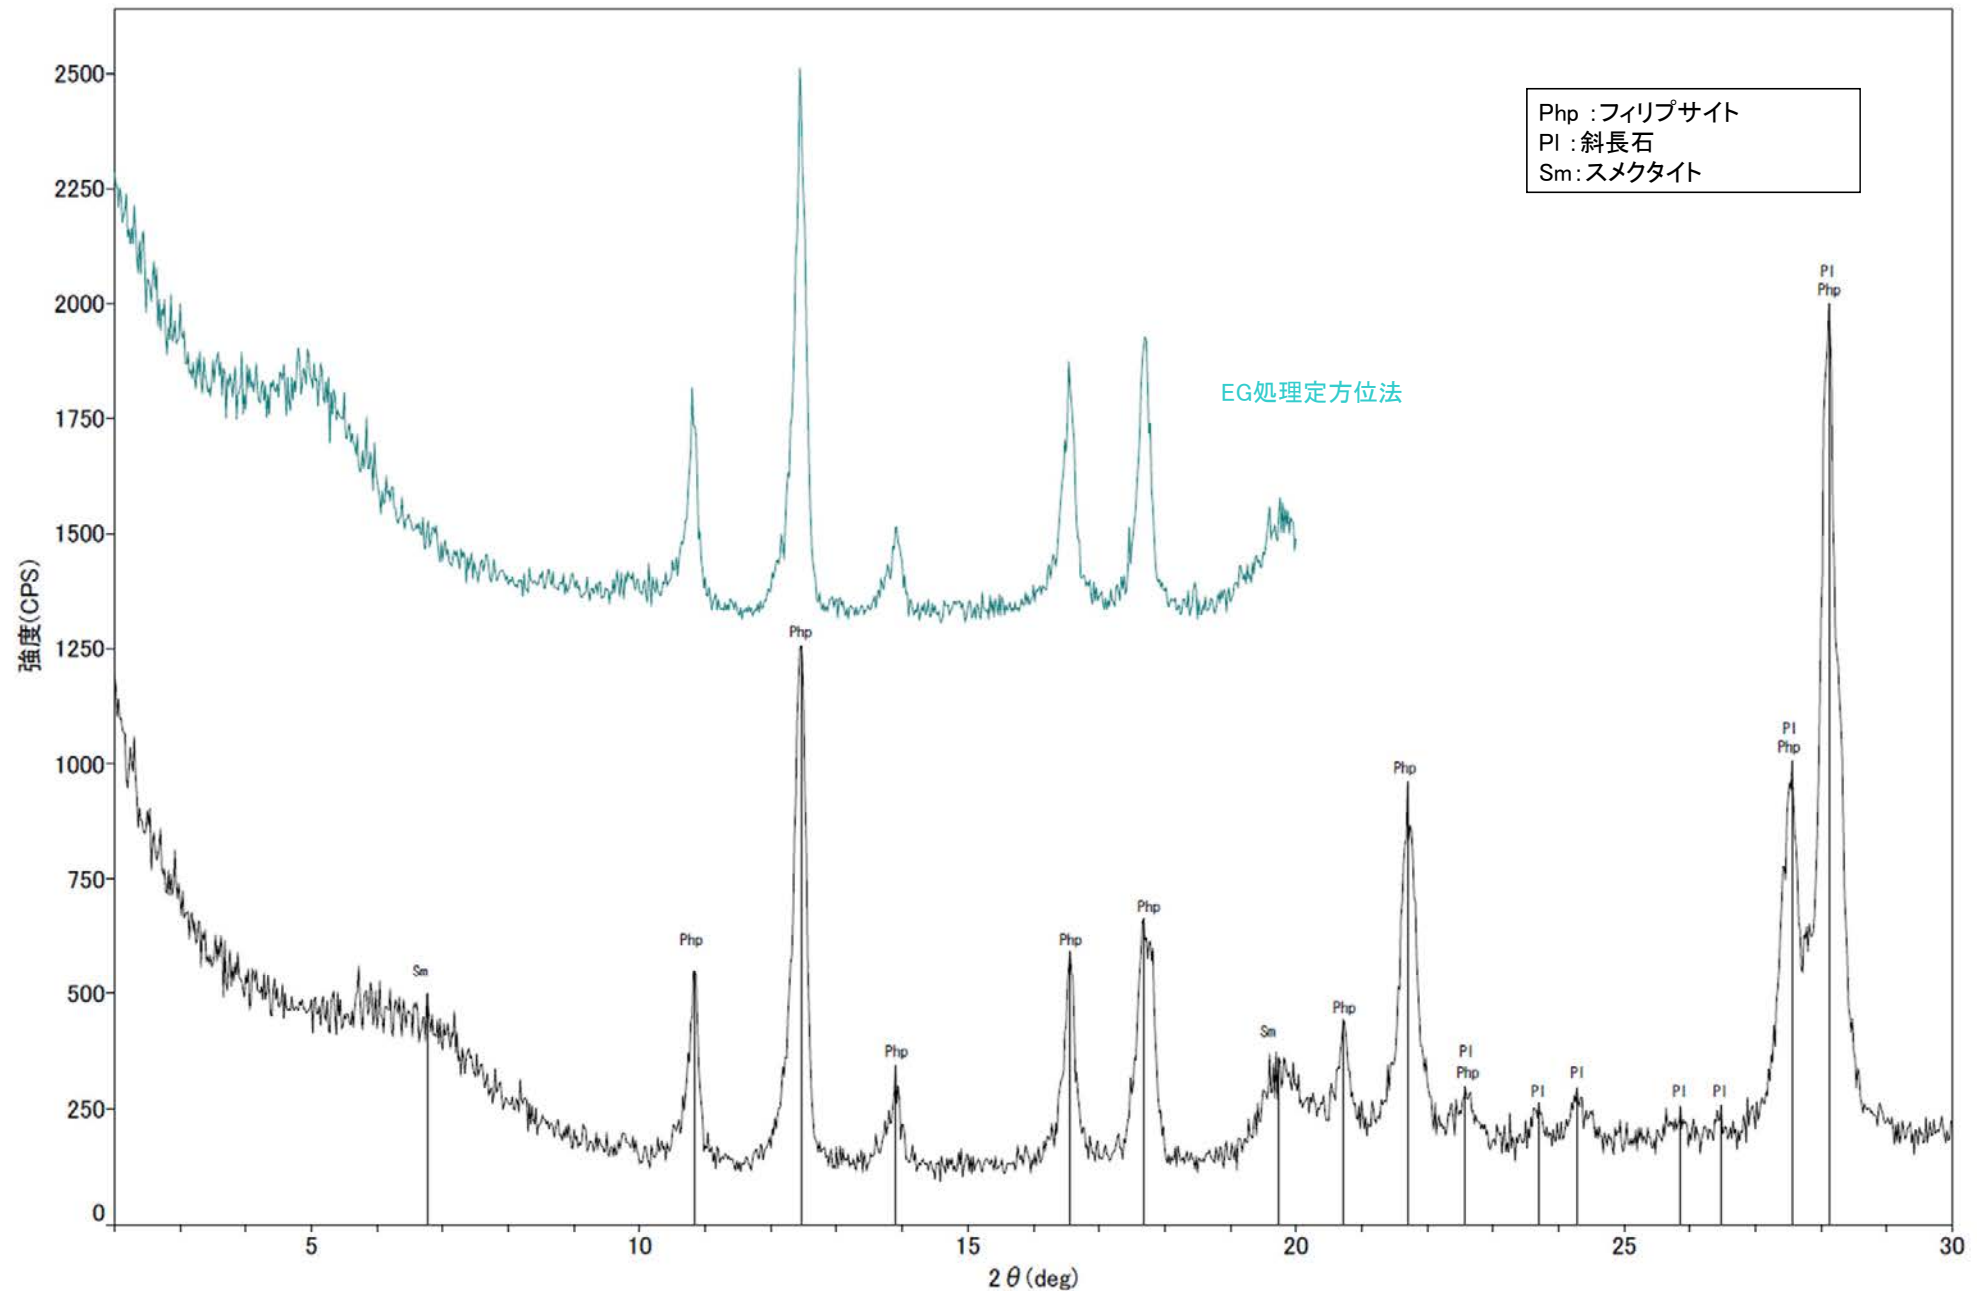


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

(7) 変質鉱物の生成環境の検討結果

U-Pb年代測定結果(オパールCT)

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-120 再掲

○岩盤調査坑No.30切羽のオパールCTを用いたU-Pb年代の同位体比測定データを以下に示す。

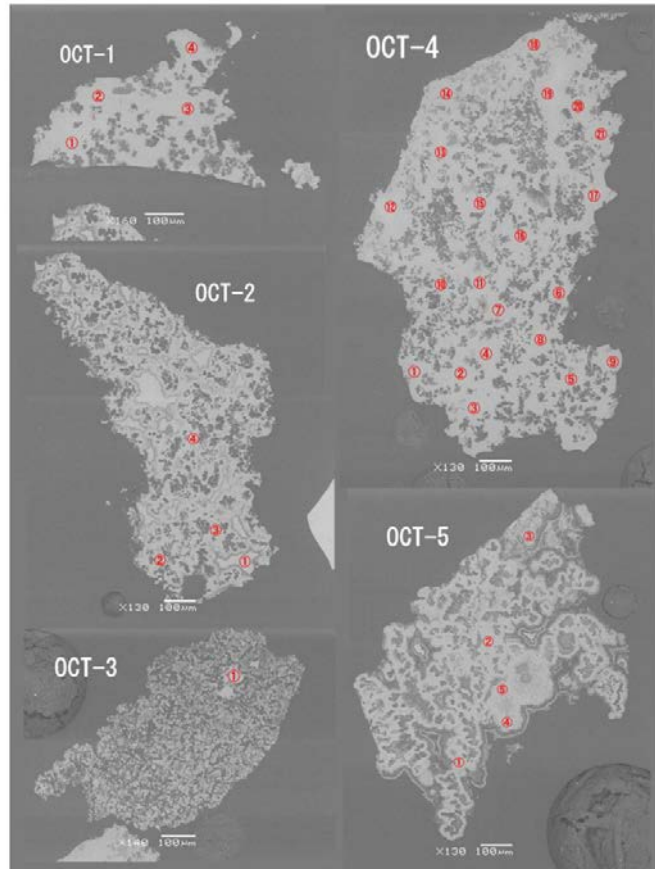

後方散乱電子像
(全35測定点)

測定点	U(ppm)	$^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$	$^{204}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	±%	Total $^{238}\text{U}/^{206}\text{Pb}$	±%	Total $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	±%	$^{250}/^{234}\text{UO}$ $^{254}/^{238}\text{UO}$
OCT-1_1	1.7	n.d.	0.020	122	376	11	0.2618	20	0.000077
OCT-1_2	0.2	n.d.	0.036	72	162	26	0.5662	5	0.000057
OCT-1_3	1.0	n.d.	0.021	103	369	24	0.2718	30	0.000059
OCT-1_4	0.2	0.00024	0.021	148	327	17	0.3496	11	0.000074
OCT-2_1	0.3	n.d.	0.053	49	19	10	0.8027	7	0.000063
OCT-2_2	1.3	0.00012	0.029	34	271	16	0.4259	8	0.000049
OCT-2_3	0.6	0.00016	0.023	77	276	10	0.3754	6	0.000059
OCT-2_4	1.3	0.00005	0.023	28	388	18	0.3353	20	0.000051
OCT-3.1※	1.4	0.00152	0.058	27	14	27	0.9153	9	0.000066
OCT-4_1	3.6	n.d.	0.017	116	419	10	0.2666	22	0.000046
OCT-4_2	2.2	n.d.	0.006	76	468	12	0.1653	16	0.000057
OCT-4_3	1.6	n.d.	0.014	247	410	15	0.2506	33	0.000038
OCT-4_4	1.0	n.d.	0.026	124	466	19	0.3105	27	0.000055
OCT-4_5	2.0	n.d.	0.007	139	481	12	0.1408	34	0.000068
OCT-4_6	1.6	n.d.	0.008	227	374	15	0.1792	38	0.000053
OCT-4_7	1.3	n.d.	0.016	93	317	17	0.2602	33	0.000039
OCT-4_8	1.0	n.d.	0.002	68	483	22	0.1291	23	0.000078
OCT-4_9	0.6	0.00005	0.016	117	332	22	0.2183	25	0.000062
OCT-4_10	0.8	n.d.	0.011	85	333	9	0.2182	35	0.000054
OCT-4_11	0.6	n.d.	0.013	3	438	13	0.2452	28	0.000045
OCT-4.12※	1.2	0.00123	0.031	45	13	54	0.8322	42	0.000084
OCT-4_13	1.2	0.00002	0.024	64	231	11	0.4130	13	0.000067
OCT-4_14	0.7	n.d.	0.014	84	325	12	0.2833	33	0.000068
OCT-4_15	0.7	n.d.	0.012	41	477	26	0.2707	22	0.000054
OCT-4_16	0.3	n.d.	0.018	39	229	19	0.3192	21	0.000038
OCT-4_17	0.4	n.d.	0.025	72	298	18	0.3915	33	0.000075
OCT-4_18	0.6	n.d.	0.026	38	243	28	0.4455	29	0.000044
OCT-4_19	0.4	n.d.	0.032	49	279	14	0.4913	19	0.000076
OCT-4_20	0.5	n.d.	0.025	73	404	30	0.3143	31	0.000043
OCT-4_21	0.4	n.d.	0.022	98	383	33	0.3624	26	0.000040
OCT-5_1	3.5	0.00004	0.015	83	415	21	0.2605	28	0.000065
OCT-5_2	7.1	0.00016	0.013	80	574	13	0.1879	13	0.000038
OCT-5_3	2.5	0.00033	0.017	21	506	13	0.2786	11	0.000054
OCT-5_4	1.1	0.00018	0.008	2	442	29	0.1800	19	0.000054
OCT-5_5	1.3	n.d.	0.018	77	445	18	0.2428	23	0.000070

測定データ


n.d.:検出不可。誤差は1σ

※全35測定点のうち、OCT-3.1は、測定点に一次イオンが不安定になったこと、OCT-4.12は、inclusionを含む分析データの可能性があることから、年代計算の根拠データから除外した。

(9) 粘土鉱物のK-Ar年代分析の信頼性確認


- 敷地の粘土鉱物のK-Ar年代値は、15～10Maを示す。
- 第597回審査会合では、不純物による影響の観点から測定物の特定を行い、粘土鉱物のK-Ar年代分析の信頼性を確認した。
- 第788回審査会合では、更なる信頼性確認として、カリウムの長期間保持の観点から、測定物の詳細な結晶構造を確認し、試料中に含まれるカリウムの固定状態を検討した。
- 以上の結果より、K-Ar年代分析の測定物はI/S混合層であり、その年代値(15～10Ma)はI/S混合層の生成年代を示す。さらに、この年代値は、カリウムの長期的な保持の観点からも信頼性が確認されている。

【第597回審査会合時の信頼性確認】

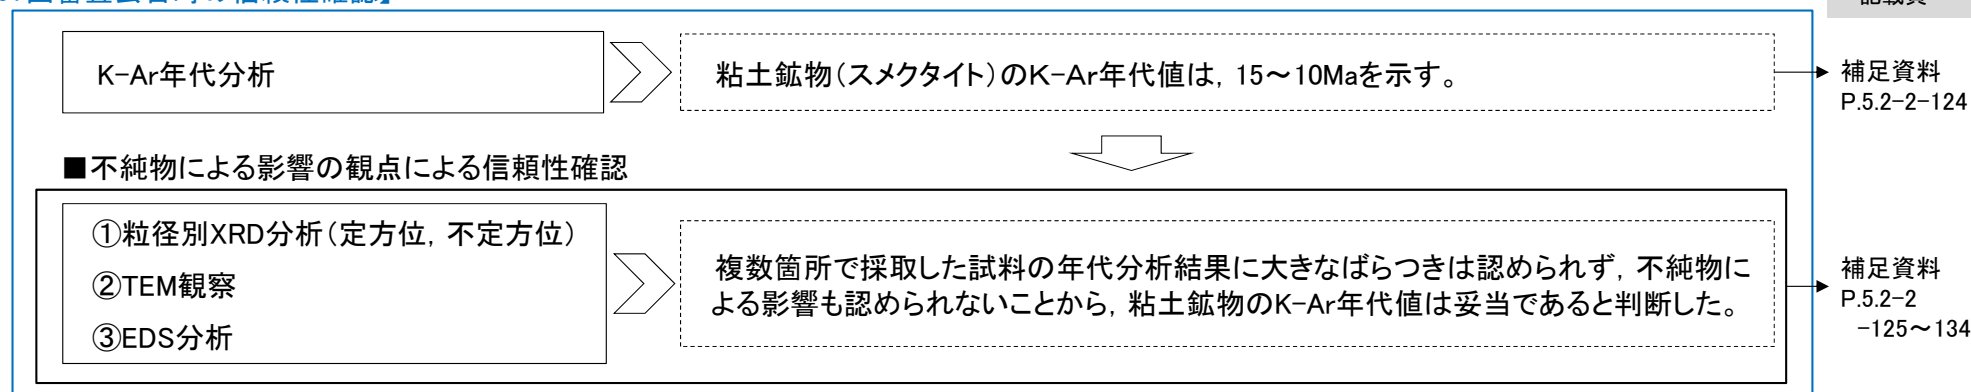

【第788回審査会合時の更なる信頼性確認】

■カリウムの長期間保持の観点による信頼性確認

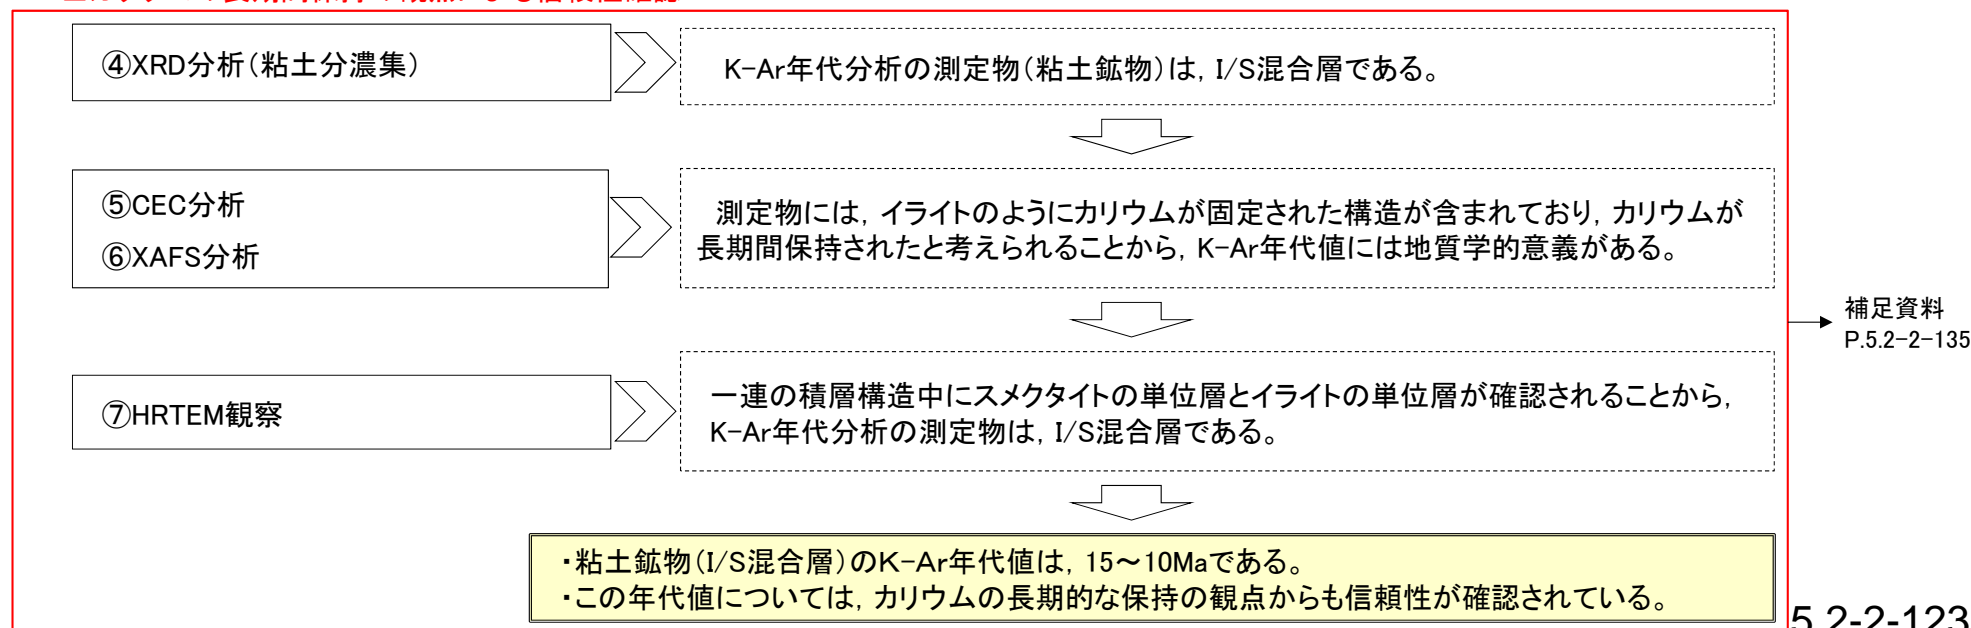

- 粘土鉱物の生成年代を明らかにするために、S-1及びS-2・S-6の最新面付近の粘土鉱物を対象として、K-Ar年代分析を実施した。
- 粘土鉱物を対象としたK-Ar年代分析では、非放射性起源⁴⁰Arの値が大きくなるため、測定誤差への配慮が必要となる。そこで、複数箇所(全8箇所)で試料を採取し、分析を行った。
- S-1及びS-2・S-6の最新面付近の粘土中に含まれる粘土鉱物(スメクタイト)のK-Ar年代値は、15～10Maを示す。
- いずれの試料の年代分析結果にも、大きなばらつきは認められない。

STP: 標準状態(0°C, 1気圧), Ma: 100万年前

対象物	試料No.	試料採取箇所	測定物 (粒径)	カリウム含有量 (wt. %)	放射性起源 ⁴⁰ Ar (10 ⁻⁸ cc STP/g)	K-Ar年代 (Ma)	非放射性起源 ⁴⁰ Ar (%)	備考
S-1 最新面付近の 粘土	1	岩盤調査坑 No.15～16付近 EL-17.90m	スメクタイト (0.2-0.4 μm)	0.652±0.013	26.1±4.0	10.3±1.6	90.4	
	2	岩盤調査坑 No.16～17付近 EL-17.90m	スメクタイト (0.2-0.4 μm)	0.382±0.008	16.2±3.0	10.9±2.0	91.8	
	3	岩盤調査坑 No.24～25付近 EL-17.70m	スメクタイト (0.2-0.4 μm)	0.689±0.014	30.8±7.5	11.5±2.8	93.6	
	4-1	岩盤調査坑 No.27孔 EL-16.45m	スメクタイト (<5 μm)	0.512±0.010	21.7±4.6	10.9±2.3	93.1	
	4-2		スメクタイト (<1 μm)	0.504±0.010	19.2±5.2	9.8±2.6	94.5	
	4-3		スメクタイト (<0.4 μm)	0.489±0.010	20.2±5.8	10.6±3.1	94.8	
	4-4		スメクタイト (<0.1 μm)	0.407±0.009	16.3±6.5	10.3±4.1	96.2	
S-2・S-6 最新面付近の 粘土	5	E-8.5+5" 孔 深度9.3m EL11.82m	スメクタイト (0.2-1 μm)	0.420±0.008	23.3±6.3	14.3±3.9	94.5	
	6	E-8.6+5' 孔 深度8.9m EL12.24m	スメクタイト (0.2-1 μm)	0.337±0.007	17.7±2.9	13.5±2.2	91.1	
	7	F-8.5" 孔 深度8.80m EL12.33m	スメクタイト (0.2-1 μm)	0.375±0.008	21.1±2.0	14.5±1.4	84.7	
	8-1	E-8.4' 孔 深度31.70m EL-10.61m	スメクタイト (<5 μm)	0.638±0.013	29.1±6.2	11.7±2.5	93.0	
	8-2		スメクタイト (<1 μm)	0.909±0.018	42.1±12.8	11.9±3.6	95.0	
	8-3		スメクタイト (<0.4 μm)	0.935±0.019	41.4±14.2	11.4±3.9	95.6	
	8-4		スメクタイト (<0.1 μm)	0.887±0.018	47.5±14.9	13.7±4.3	95.2	

- 下記の①～③の手法により、不純物による影響の観点から測定物(スメクタイト)の特定を行い、粘土鉱物のK-Ar年代分析の信頼性を確認した。
- 複数箇所で採取した試料の年代分析結果に大きなばらつきは認められず、不純物による影響も認められないことから、粘土鉱物のK-Ar年代値は妥当であると判断した。

試料No.	信頼性確認手法※	目的	結果	記載頁
4-1～4 8-1～4	① 粒径別XRD分析	・測定物(スメクタイト)以外の不純物による影響の有無の確認	・本試料によるK-Ar年代値はスメクタイトの形成年代を示し、不純物の影響は及んでいない。	補足資料 P.5.2-2-126～127
	② TEM観察	・測定物(スメクタイト)の特定 ・測定物(スメクタイト)が結晶構造を保持しているか否かの確認	・K-Ar年代分析試料を対象に実施したXRD分析で認められた鉱物等が、TEM観察においても確認できた。 ・スメクタイトは普遍的に認められ、ほぼ自形結晶からなり、顕著な摩耗、破壊は認められない。	補足資料 P.5.2-2-128
	③ EDS分析	・測定物(スメクタイト)の特定 ・試料に含まれていたスメクタイトとセピオライトについて、カリウム(K)の存否の確認	・K-Ar年代分析試料を対象に実施したXRD分析で認められた鉱物等が、EDS分析においても確認できた。 ・スメクタイトにはKが含まれ、セピオライトにはKが含まれていないことから、本試料を対象に実施したK-Ar年代分析により得られた年代値は、スメクタイトの形成年代を示し、セピオライトの影響は及んでいない。	補足資料 P.5.2-2-129～134

※: 第597回審査会合資料2-1, P.220における信頼性確認手法「①XRD分析」による不純物の影響検討については、XRD分析(定方位)を実施しXRD分析(不定方位)を実施していなかったことから、信頼性確認一覧から除外した。

①粒径別XRD分析



○分析試料に含まれる測定物(スメクタイト)以外の不純物の影響の有無を確認するために、分析試料を粒径別に分離し、XRD分析を実施した。試料は、超低温サーキュレータにより凍結粉碎し、水簸法と高速遠心分離により粒径分別を行った。
○分析の結果、得られた年代値には粒径による影響は認められないことから、K-Ar年代値には不純物の影響は及んでいないと判断した。

【試料No.4-1～4の分析結果】

試料No.	粒径 (μm)	カリウム含有量 (wt. %)	放射性起源 ^{40}Ar (10^{-8}cc STP/g)	K-Ar年代 (Ma)	非放射性起源 ^{40}Ar (%)
4-1	<5	0.512 ± 0.010	21.7 ± 4.6	10.9 ± 2.3	93.1
4-2	<1	0.504 ± 0.010	19.2 ± 5.2	9.8 ± 2.6	94.5
4-3	<0.4	0.489 ± 0.010	20.2 ± 5.8	10.6 ± 3.1	94.8
4-4	<0.1	0.407 ± 0.009	16.3 ± 6.5	10.3 ± 4.1	96.2

- ・すべての試料に、スメクタイトが確認される。
- ・試料No.4-1及びNo.4-2(粗粒な試料)には斜長石が含まれ、細粒な試料ほどスメクタイトの強度が大きくなるが、得られた年代値には粒径による影響は認められない。
- ・以上のことから、K-Ar年代値はスメクタイトの形成年代を示し、不純物の影響は及んでいないと判断できる。

K-Ar年代分析結果

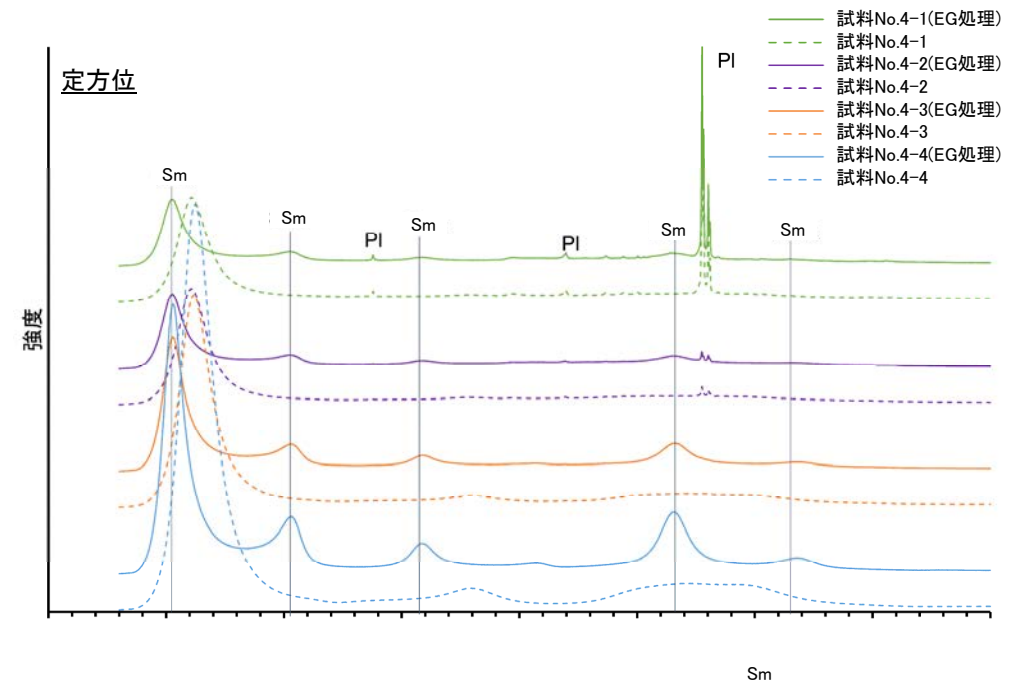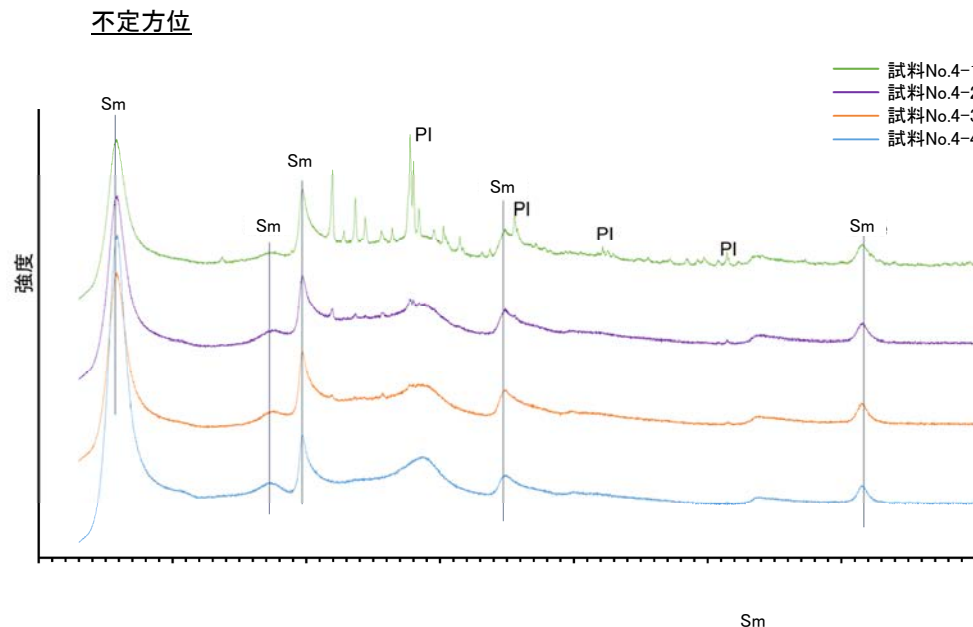



【試料No.8-1～4の分析結果】

試料No.	粒径 (μm)	カリウム含有量 (wt. %)	放射性起源 ^{40}Ar (10^{-8}cc STP/g)	K-Ar年代 (Ma)	非放射性起源 ^{40}Ar (%)
8-1	<5	0.638 ± 0.013	29.1 ± 6.2	11.7 ± 2.5	93.0
8-2	<1	0.909 ± 0.018	42.1 ± 12.8	11.9 ± 3.6	95.0
8-3	<0.4	0.935 ± 0.019	41.4 ± 14.2	11.4 ± 3.9	95.6
8-4	<0.1	0.887 ± 0.018	47.5 ± 14.9	13.7 ± 4.3	95.2

K-Ar年代分析結果



























- すべての試料に、スメクタイトが確認される。
- 試料No.8-1及びNo.8-2(粗粒な試料)には斜長石が含まれ、細粒な試料ほどスメクタイト及びセピオライトの強度が大きくなる。試料No.8-4(細粒な試料)の年代値がやや古いものの、誤差の範囲内であり、得られた年代値には粒径による影響は認められない。
- 以上のことから、K-Ar年代値はスメクタイトの形成年代を示し、不純物の影響※は及んでいないと判断できる。

※セピオライトの影響については、補足資料P.5.2-2-129

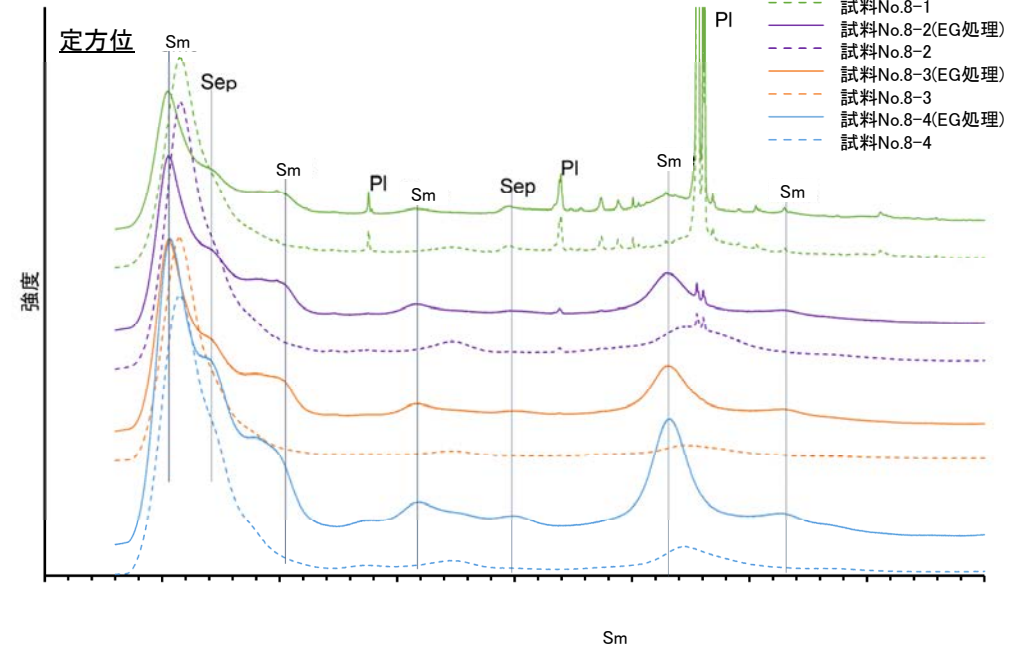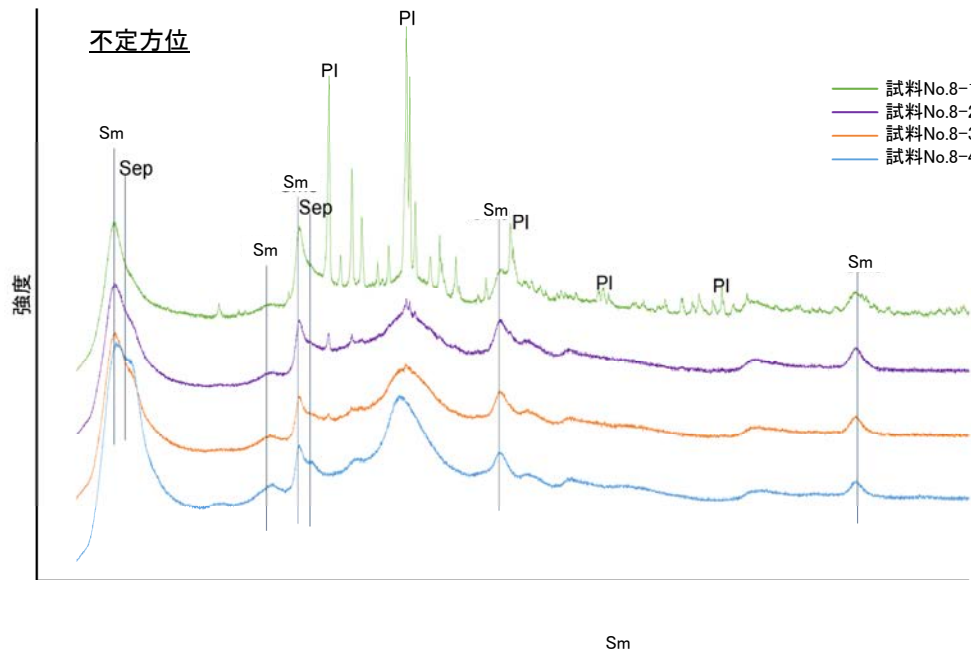


②TEM観察

- K-Ar年代分析に用いた試料のTEM観察(使用装置:JEM-2100F)を実施し,測定物(スメクタイト)の特定を行った。
- また, K-Ar年代分析の測定物(スメクタイト)の結晶構造を保持しているかについても確認した。
- TEM観察の結果, 試料No.4はスメクタイトが主体, 試料No.8はスメクタイトとセピオライトが主体であり, ごくまれに斜長石が認められた。K-Ar年代分析試料を対象に実施したXRD分析で認められた鉱物等が, TEM観察においても確認できた。
- スメクタイトは普遍的に認められ, ほぼ自形結晶からなり, 顕著な摩耗, 破壊は認められない。よって, 本試料を対象に実施したK-Ar年代分析により得られた年代値は, 破壊を受けていないスメクタイトの形成年代を示していると判断できる。

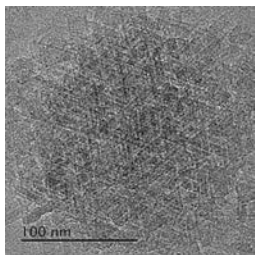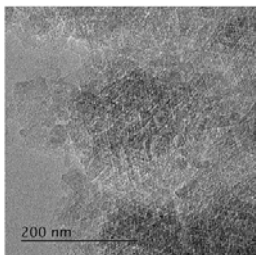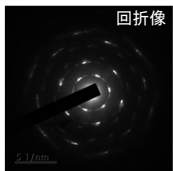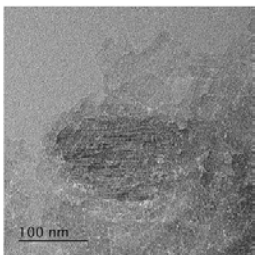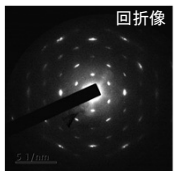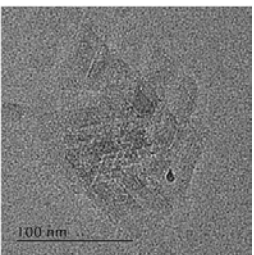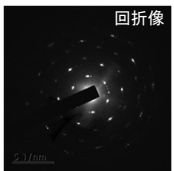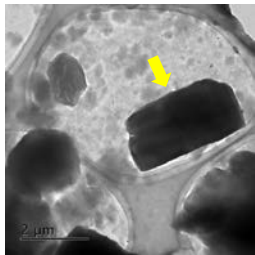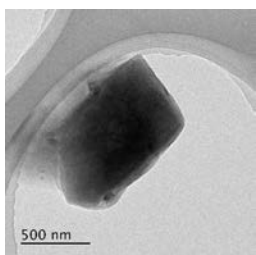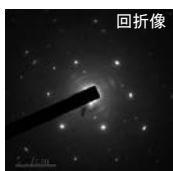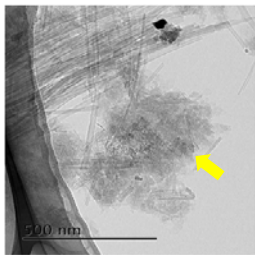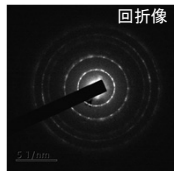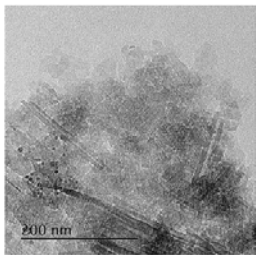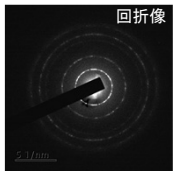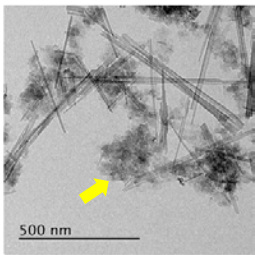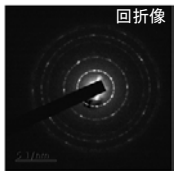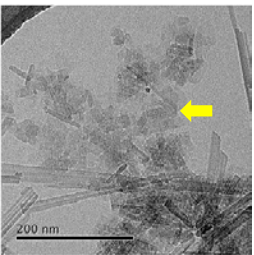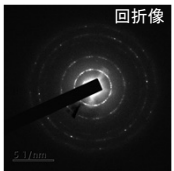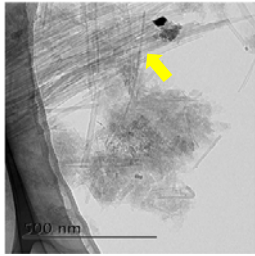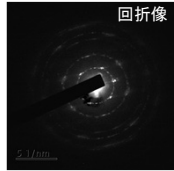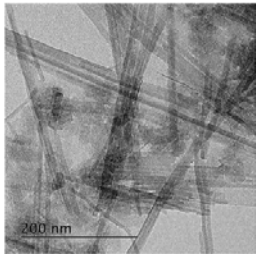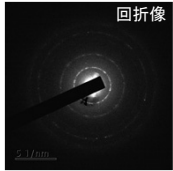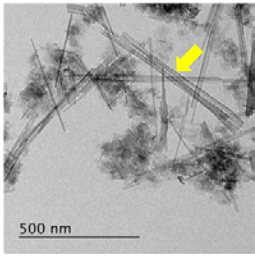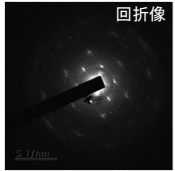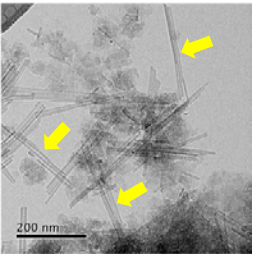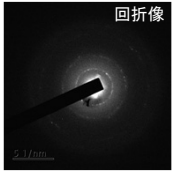
試料No.4-1	試料No.4-2	試料No.4-3	試料No.4-4
 <p>・厚さの薄い平板状粒子の集合体 スメクタイト</p>	  <p>・厚さの薄い平板状粒子の集合体 スメクタイト</p>	  <p>・厚さの薄い平板状粒子の集合体 スメクタイト</p>	  <p>・厚さの薄い平板状粒子の集合体 スメクタイト</p>
 <p>斜長石</p>	  <p>・回折像は同心円状に並ばない 斜長石</p>		
試料No.8-1	試料No.8-2	試料No.8-3	試料No.8-4
  <p>・厚さの薄い平板状粒子の集合体 スメクタイト</p>	  <p>・厚さの薄い平板状粒子の集合体 スメクタイト</p>	  <p>・厚さの薄い平板状粒子の集合体 スメクタイト</p>	  <p>・厚さの薄い平板状粒子の集合体 スメクタイト</p>
  <p>・細長い棒状の粒子 セピオライト</p>	  <p>・細長い棒状の粒子 セピオライト</p>	  <p>・細長い棒状の粒子 セピオライト</p>	  <p>・細長い棒状の粒子 セピオライト</p>

③EDS分析


OK-Ar年代分析に用いた試料のEDS分析(使用装置: JED-2300T ドライSD100GV検出器)を実施し、測定物(スメクタイト)の特定を行った。
 ○また、K-Ar年代分析の年代値の測定物がスメクタイトであることを確認するために、試料に含まれていたスメクタイトとセピオライトについて、カリウム(K)の存否を確認した。
 ○OK-Ar年代分析試料を対象に実施したXRD分析で認められた鉱物等が、EDS分析においても確認できた(詳細な分析結果は次頁以降に示す)。
 ○スメクタイトにはKが含まれ、セピオライトにはKが含まれていない(試料No.8-4)ことから、本試料を対象に実施したK-Ar年代分析により得られた年代値は、スメクタイトの形成年代を示し、セピオライトの影響は及んでいないと判断できる。

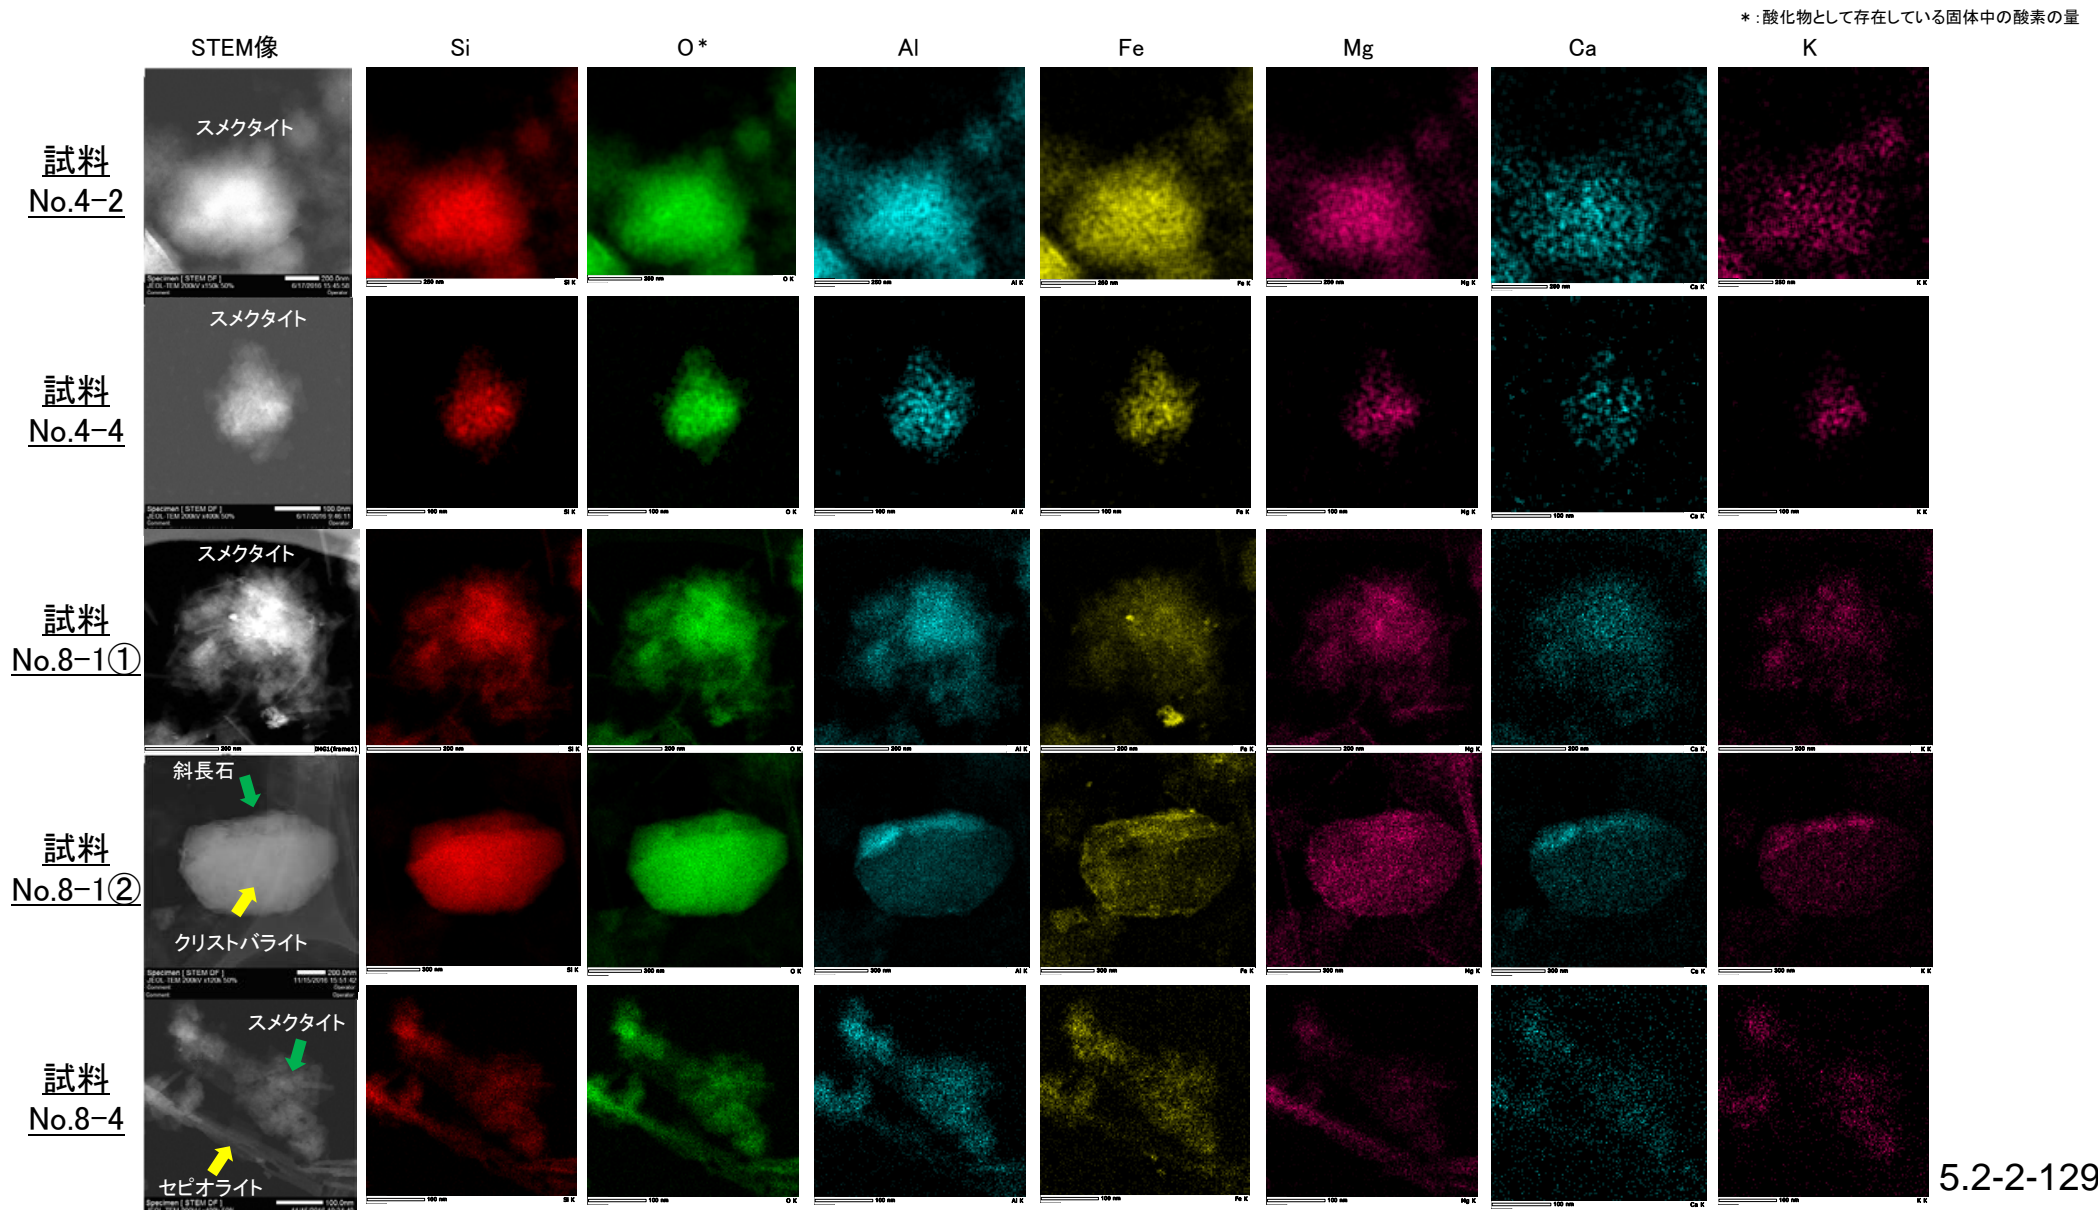

【試料No.4-2の分析結果】

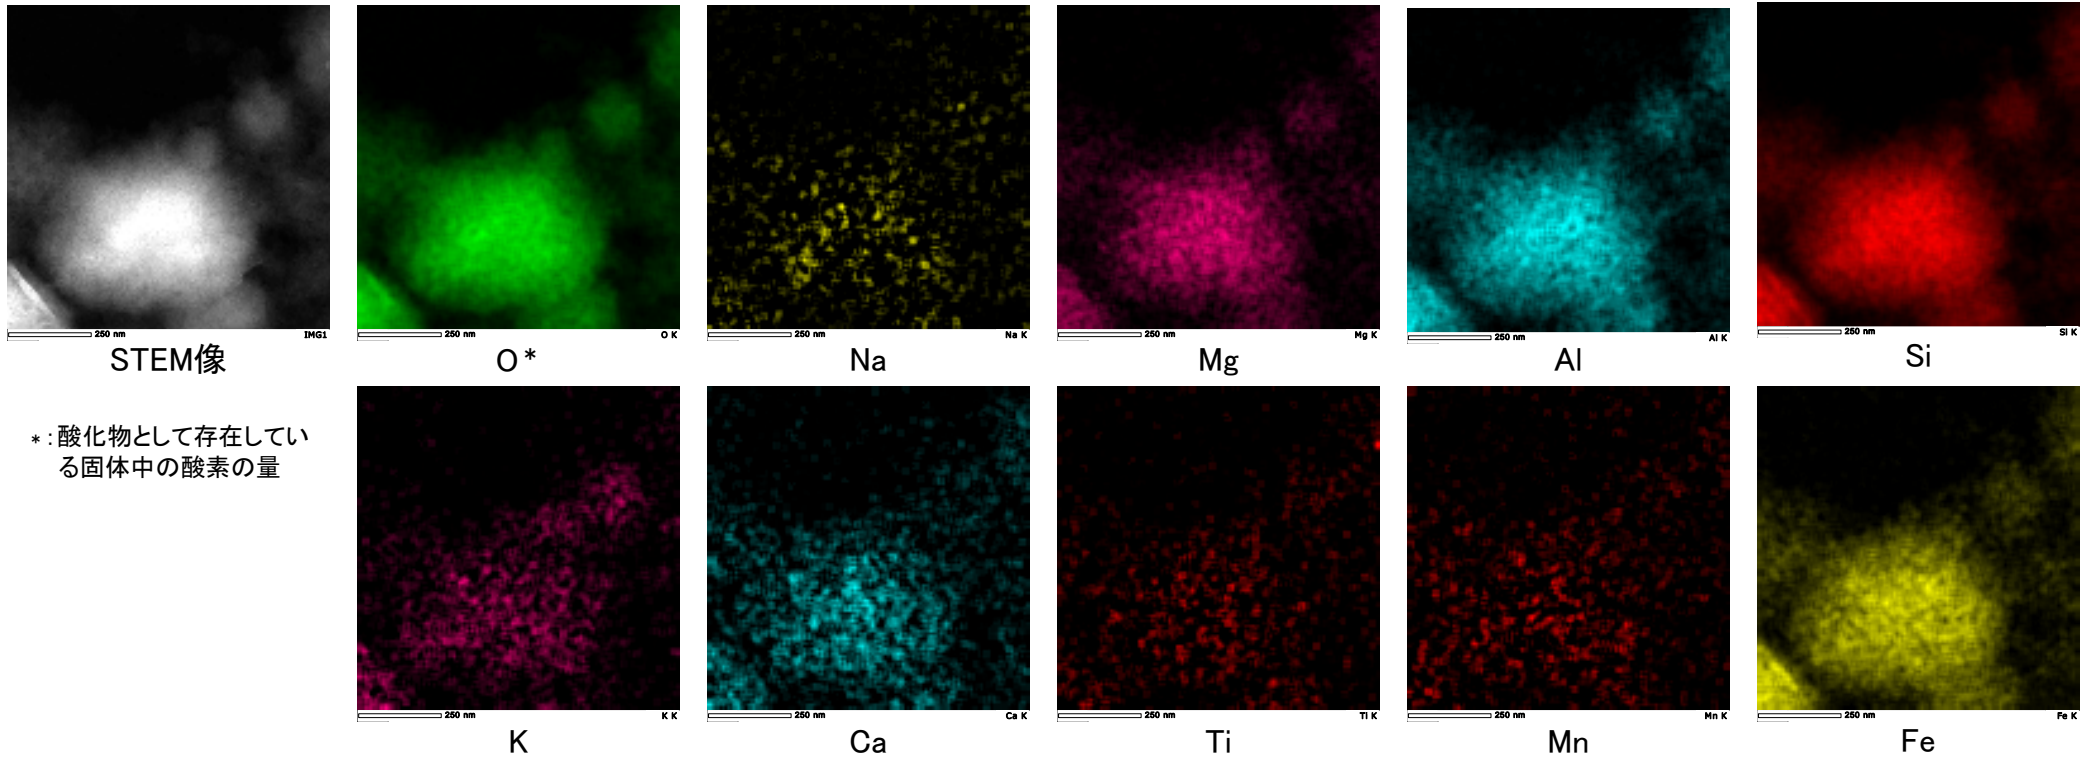

* : 酸化物として存在している
固体中の酸素の量

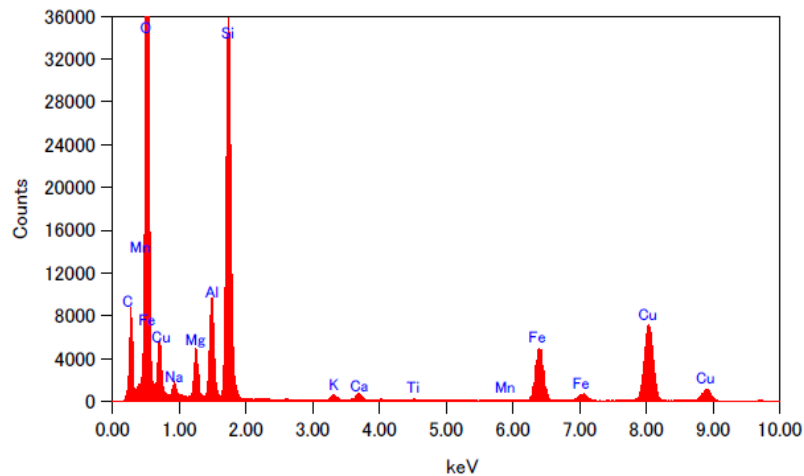


EDS分析結果


Elem	Wt %
Na ₂ O	0.14
MgO	5.76
Al ₂ O ₃	6.95
SiO ₂	67.79
P ₂ O ₅	0.00
K ₂ O	0.78
CaO	1.18
TiO ₂	0.28
MnO	0.13
Fe ₂ O ₃	16.99
Total	100.00

試料の固定にカーボン支持膜を張った銅製グリッドメッシュを用いているため、Cu, Cの測定値は取り除いた。

【試料No.4-4の分析結果】

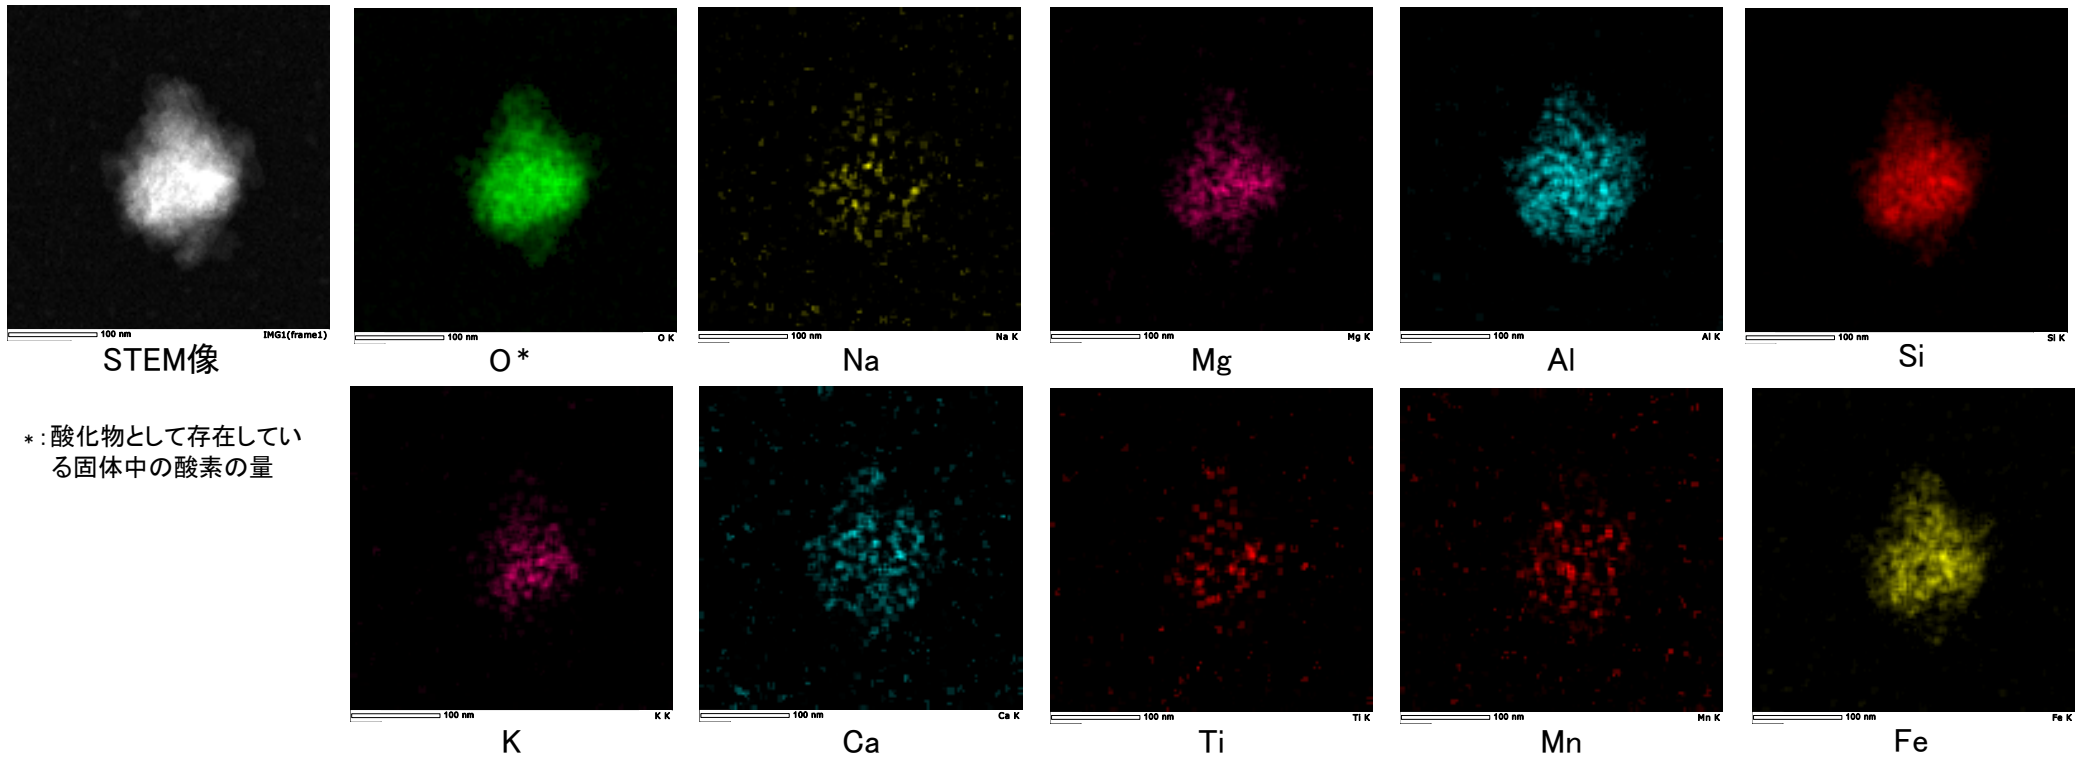

* : 酸化物として存在している
固体中の酸素の量

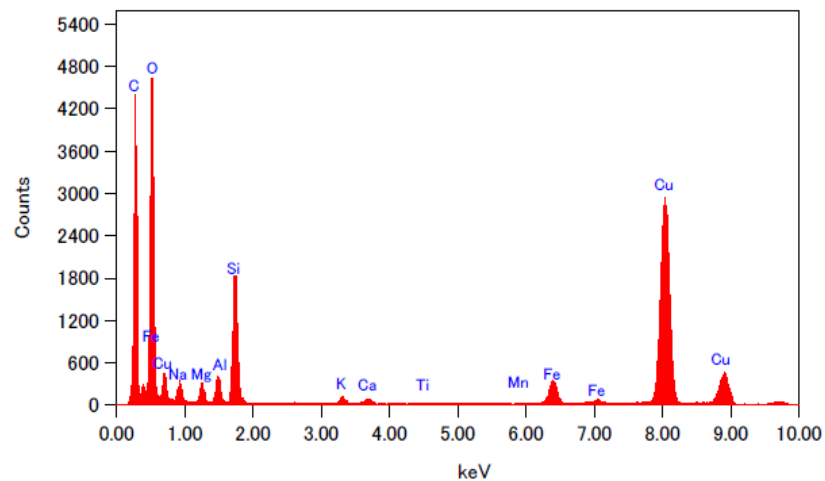


EDS分析結果


Elem	Wt %
Na ₂ O	0.21
MgO	6.18
Al ₂ O ₃	5.29
SiO ₂	62.60
P ₂ O ₅	0.00
K ₂ O	2.67
CaO	2.37
TiO ₂	0.26
MnO	0.57
Fe ₂ O ₃	19.85
Total	100.00

試料の固定にカーボン支持膜を張った銅製グリッドメッシュを用いているため、Cu、Cの測定値は取り除いた。

【試料No.8-1の分析結果①】

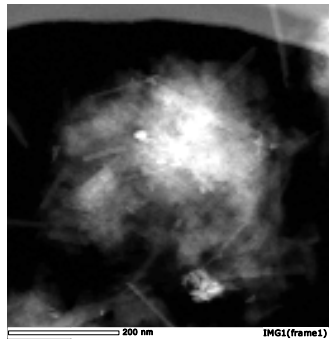


STEM像

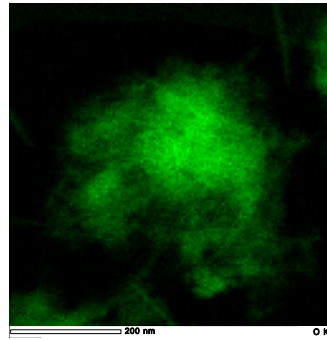


O*


* : 酸化物として存在している
固体中の酸素の量

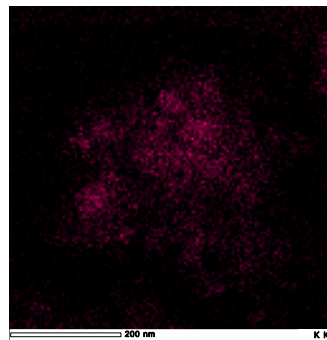


K

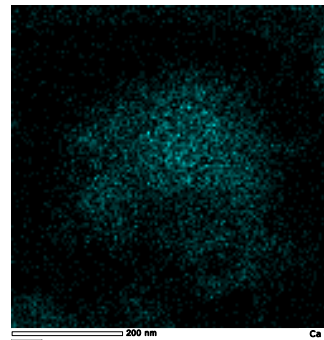


Ca

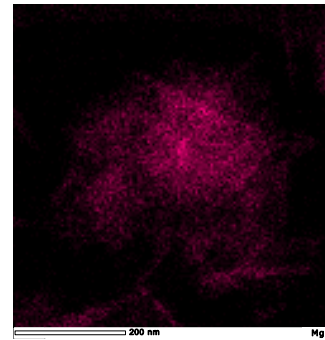


Mg

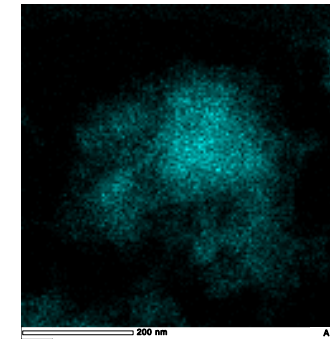


Al

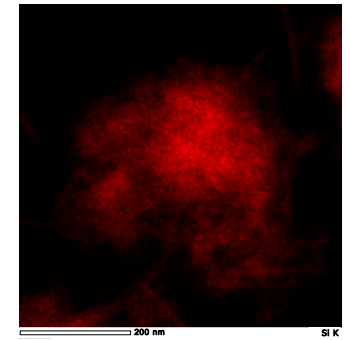

Si

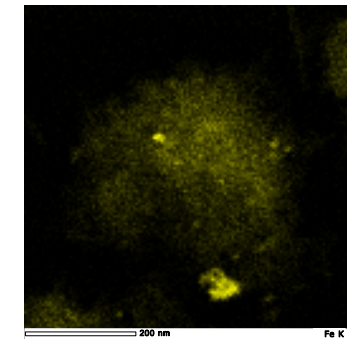

Fe

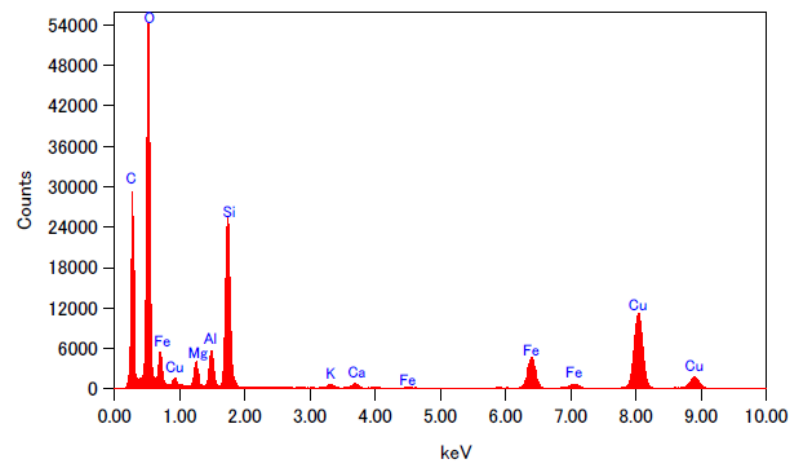

EDS分析結果


Elem	Wt %
Na ₂ O	0.00
MgO	6.41
Al ₂ O ₃	5.50
SiO ₂	64.32
P ₂ O ₅	0.00
K ₂ O	1.14
CaO	1.59
TiO ₂	0.00
MnO	0.00
Fe ₂ O ₃	21.04
Total	100.00

試料の固定にカーボン支持膜を張った銅製グリッドメッシュを用いているため、Cu、Cの測定値は取り除いた。


【試料No.8-1の分析結果②】




STEM像

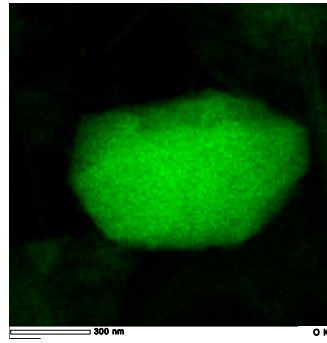


O*

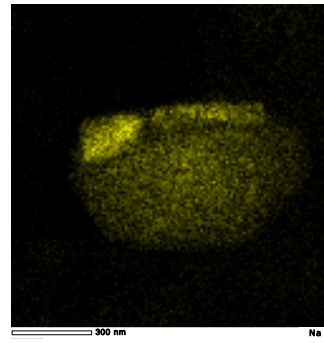


Na

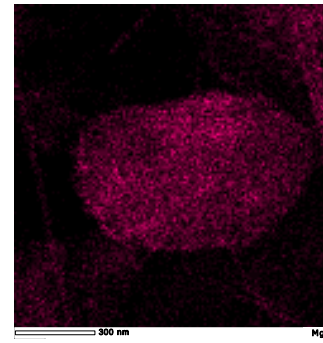


Mg

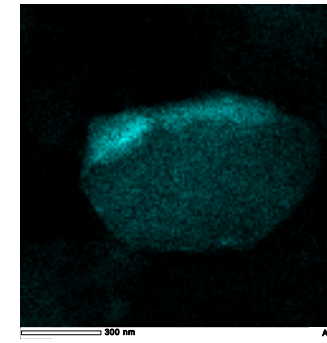


Al

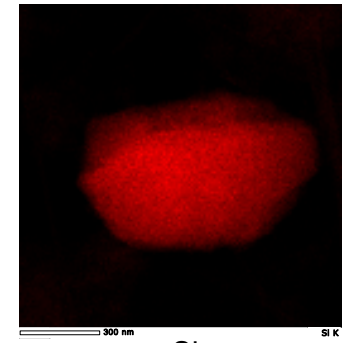


Si

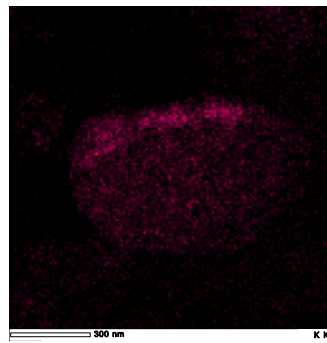


K

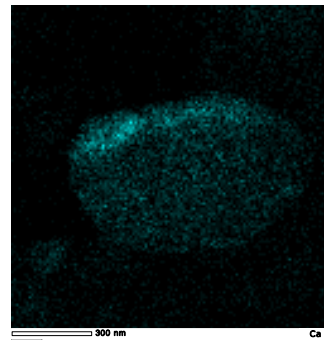


Ca

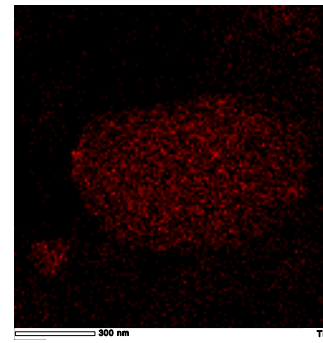

Ti

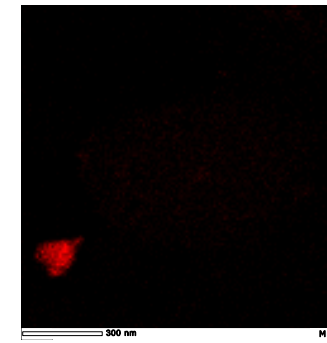


Mn

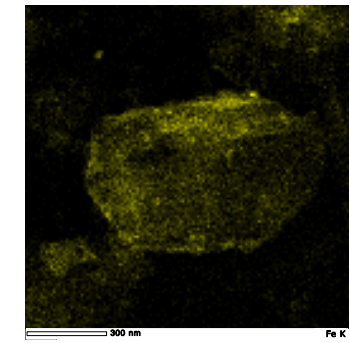

Fe

* : 酸化物として存在している
固体中の酸素の量

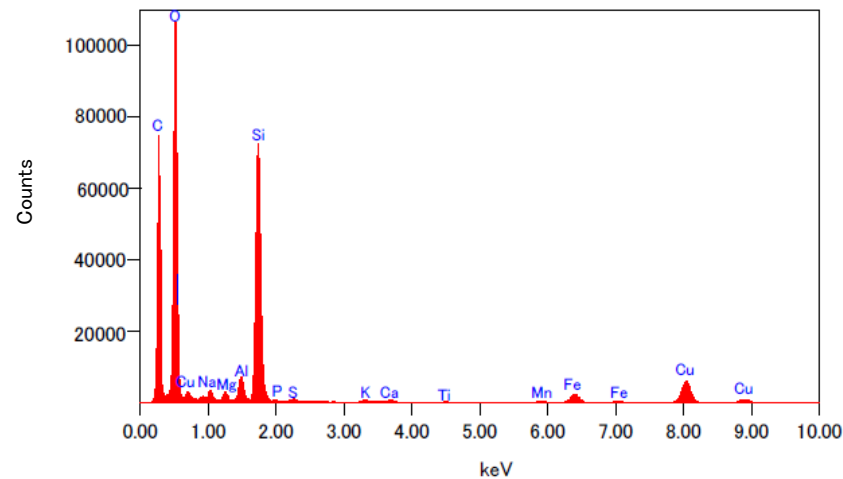


EDS分析結果


Elem	Wt %
Na ₂ O	1.97
MgO	1.96
Al ₂ O ₃	3.10
SiO ₂	85.63
P ₂ O ₅	0.43
K ₂ O	0.48
CaO	0.71
TiO ₂	0.21
MnO	0.62
Fe ₂ O ₃	4.89
Total	100.00

試料の固定にカーボン支持膜を張った銅製グリッドメッシュを用いているため、Cu, Cの測定値は取り除いた。

【試料No.8-4の分析結果】

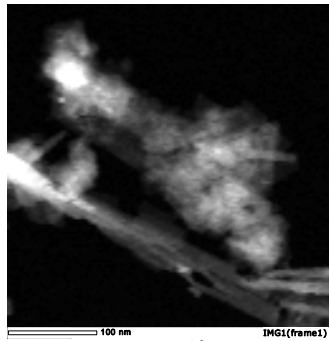


STEM像

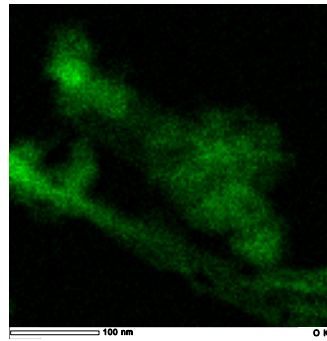


O*


* : 酸化物として存在している固体中の酸素の量

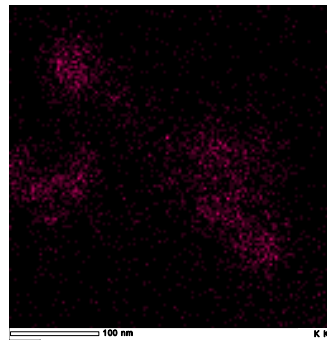


K

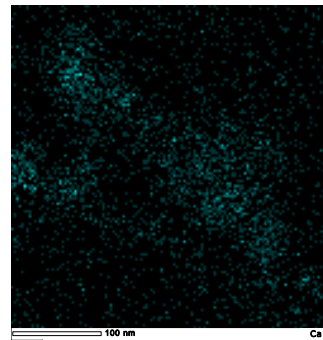


Ca

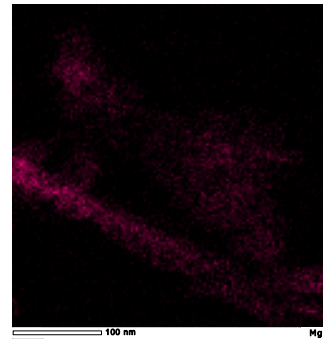


Mg

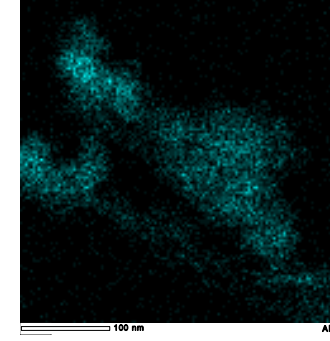


Al

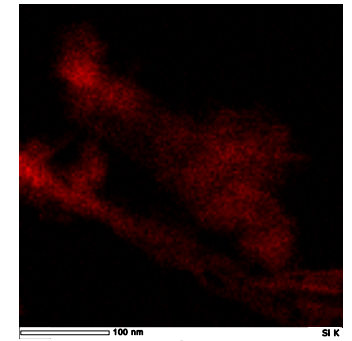

Si

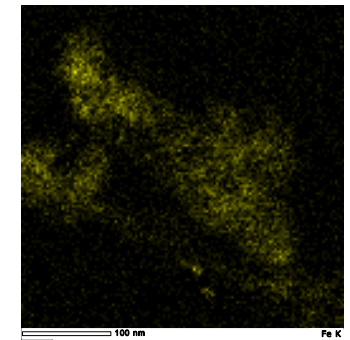

Fe

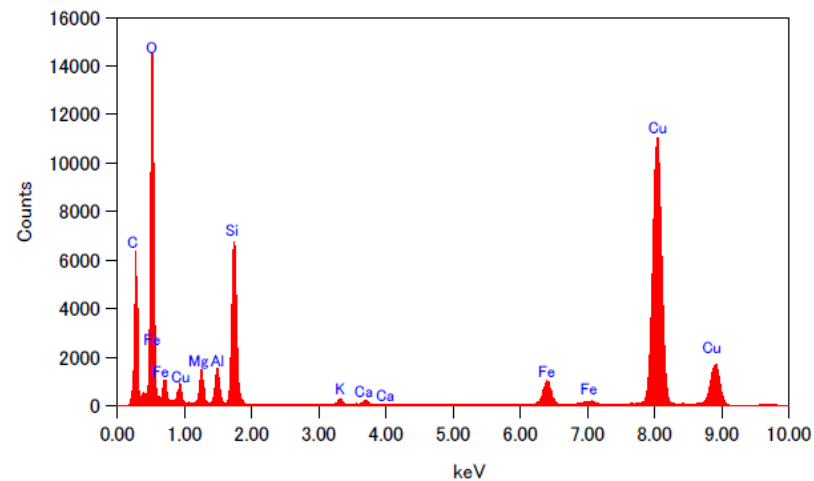

EDS分析結果

Elem	Wt %
Na ₂ O	0.00
MgO	9.34
Al ₂ O ₃	5.63
SiO ₂	64.65
P ₂ O ₅	0.00
K ₂ O	1.95
CaO	1.71
TiO ₂	0.00
MnO	0.00
Fe ₂ O ₃	16.72
Total	100.00

試料の固定にカーボン支持膜を張った銅製グリッドメッシュを用いているため、Cu、Cの測定値は取り除いた。

○カリウムの長期間保持の観点によるK-Ar年代の信頼性確認として、下記④～⑦を実施した。
○下記の④により、K-Ar年代の測定物がI/S混合層であることを確認した。
○また、下記の⑤～⑥によると、K-Ar年代の測定物にはイライトのようにカリウムが固定される構造が含まれ、このカリウムは長期間保持されたと考えられることから、この試料のK-Ar年代値には地質学的意義がある。
○さらに、下記の⑦によって、測定物がI/S混合層であることを確認したことから、信頼性が確認された。

試料No.	No.4-4 (岩盤調査坑 No.27孔) No.5 (E-8.5+5"孔) No.8-3 (E-8.4'孔)	No.3 (岩盤調査坑 No.24～25付近) No.4-3 (岩盤調査坑 No.27孔) No.5 (E-8.5+5"孔)	No.4-3 (岩盤調査坑 No.27孔)	No.4-3 (岩盤調査坑 No.27孔)
分析名	④XRD分析(粘土分濃集)	⑤CEC分析	⑥XAFS分析	⑦HRTEM観察
分析の目的	・第597回審査会合においては、測定物をスメクタイトと特定している一方で、試料中にはカリウムが存在するとしていた。 ⇒測定物(粘土鉱物)の詳細な結晶構造を確認することによって測定物がI/S混合層である可能性を検討する。	・K-Ar年代値が信頼性を有するには、試料中に固定されたカリウムが含まれている必要がある。 ⇒粘土鉱物中の交換性カリウムと固定されたカリウムの量を分析する。	・K-Ar年代値が信頼性を有するには、試料中に固定されたカリウムが含まれている必要がある。 ⇒粘土鉱物中に含まれるカリウム原子周りの分子構造から、イライトと似た構造の存在を確認する。	・スメクタイトとイライトでは、単位層の間隔が異なる。 ⇒粘土鉱物の積層構造(単位層の間隔)を観察することによって、イライト構造の存在を確認する。
結果概要	・K-Ar年代分析の測定物(粘土鉱物)は、I/S混合層である。	・交換性のカリウム含有量を定量した結果、カリウム全含有量に比べて十分に小さく、固定されたカリウムが十分に含まれていると判断される。(宇波ほか, 2019a, b) ・K-Ar年代の測定物にはイライトのようにカリウムが固定された構造が含まれ、このカリウムは長期間保持されたと考えられることから、この試料のK-Ar年代値には地質学的意義がある。(宇波ほか, 2019a, b)	・K-Ar年代の測定物のXAFS分析の結果、カリウム原子周りの構造を表すEXAFS関数及び構造関数がイライト標準試料の関数と類似する。(宇波ほか, 2019a, b)	・一連の積層構造中にスメクタイトの単位層とイライトの単位層が確認されることから、K-Ar年代分析の測定物はI/S混合層である。 (東京大学小暮研究室ほかによる観察)
記載頁	No.4-4⇒補足資料P.5.2-2-32 No.5⇒補足資料P.5.2-2-28 No.8-3⇒補足資料P.5.2-2-29	No.3⇒補足資料P.5.2-2-88 No.4-3⇒補足資料P.5.2-2-89 No.5⇒補足資料P.5.2-2-90	No.4-3⇒本資料P. 58(試料e)	No.4-3⇒本資料P. 59(試料e)


(10) 敷地周辺の変質に関する調査結果

○敷地周辺の穴水累層中の局所的な変質状況に関する調査結果を以下に示す。

- ・敷地周辺の鉱山(富来鉱山や沢口鉱山)では、石英等が認められている(次頁)。
- ・敷地東方の強変質部(大坪川ダム右岸付近)では、網目状の熱水脈が認められ、石英等の変質鉱物を確認した(次々頁)。


○なお、これらの変質帯は、地表踏査により分布が局所的であることを確認している。

＜敷地周辺の穴水累層中で確認される局所的な変質＞

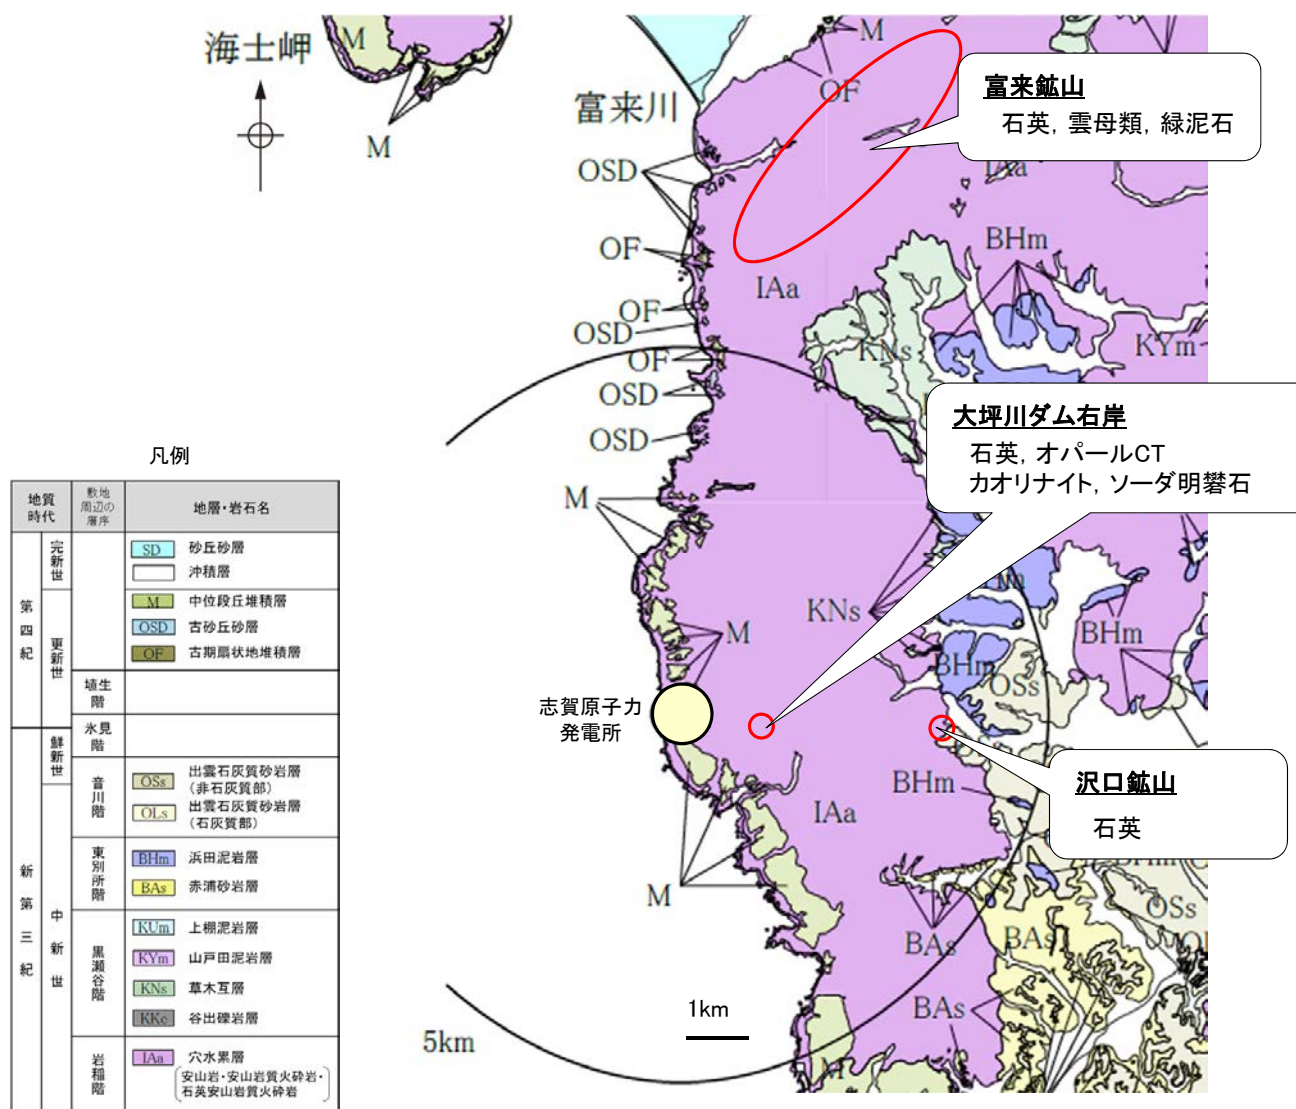

【富来鉱山，沢口鉱山】

- 敷地周辺の鉱山に関する文献調査の結果、敷地の約7km北方には富来鉱山が、敷地の約4km東方には沢口鉱山が分布する。
○富来鉱山は、穴水累層中に浅熱水性含金石英脈を伴う鉱床であり、石英等が確認されている。
○沢口鉱山は、穴水累層の境界に富鉱部を持つ銅鉱山とされる。また、XRD分析の結果、鉱山周辺で石英等を確認した。

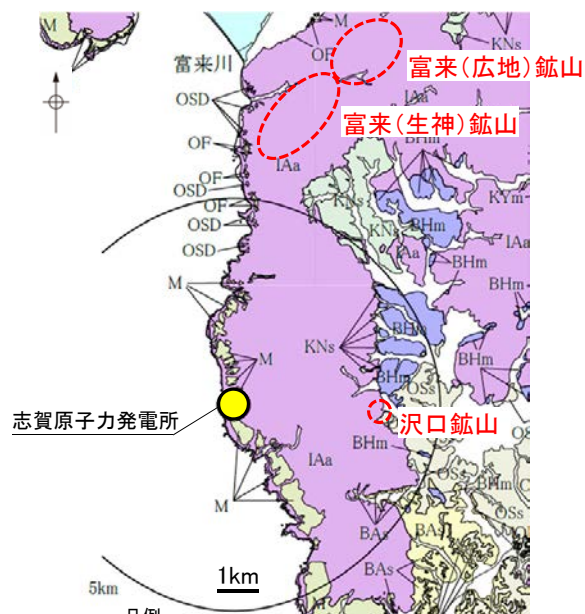

位置図

地質時代	新地層 第四紀 更新世	地層・岩石名	
第四紀	更新世	<div>SD</div> 砂丘砂層	
		<div>沖積層</div>	
	更新世	<div>ME</div> 中砂段互層精層	
		<div>GSB</div> 古砂丘砂層	
		<div>GSB</div> 古間歇性地層精層	
第三紀	新第三紀	堆生層	
		永見層	
	新第三紀	音川層	
		<div>DOSE</div> 出雲石灰岩砂質層 (厚石炭質砂)	
		<div>DOCA</div> 出雲石炭質砂層 (石灰質層)	
	新第三紀	美奈所層	
		<div>RIHE</div> 浪田足跡層	
		<div>DAI</div> 赤浦砂岩層	
	新第三紀	中新世	<div>KUM</div> 土肥足跡層
			<div>RYM</div> 山形足跡層
<div>KNSZ</div> 草刈足跡層			
<div>SKGE</div> 谷刈足跡層			
新第三紀	中新世	<div>DAK</div> 穴太足跡層 (安山岩・安山岩質火砕岩・ 石英質山岩質火砕岩)	

■富来鉾山に関する知見

<p>日本金山誌編纂委員会編(1994)</p>	<p><u>＜富来(広地)鉱山＞</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・富来鉱山(広地)付近の地質は新第三紀中新世の穴水累層に属する輝石安山岩溶岩および火山碎屑岩よりなり、鉱床は輝石安山岩を母岩とする浅熱水性含金銀石英脈である。 <p><u>＜富来(生神)鉱山＞</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・鉱床は輝石安山岩および火山碎屑岩を母岩とする浅熱水性含金石英脈で、ほぼ2kmX2kmの範囲に複数の脈がある。鉱石鉱物は自然金のほか黄鉄鉱を主とし、脈石鉱物は石英を主とし乳白色を呈する。
<p>濱田ほか(2018)</p>	<p><u>＜富来(生神)鉱山＞</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・母岩である穴水累層の輝石安山岩は熱水変質を受けており、ほとんどが暗青灰色から明青緑色である。斑晶である輝石および斜長石は緑泥石、雲母類、白チタン石などに変質しているか、交代されている。母岩中に石英の細脈が見られその周辺に黄鉄鉱や黄銅鉱が産出する。これらの硫化鉱物および変質鉱物は鉱床形成に伴う熱水作用によって生じたと考えられる。
<p>Hamada et al. (2019)</p>	<p><u>＜富来(生神)鉱山＞</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・富来鉱山は、能登半島と日本海の形成に関連した重要な鉱床の一つである。 ・石英脈の表面に生成した氷長石の状況から、複数回の熱水イベントが示唆される。 ・鉱床中に認められたイライト-スメクタイト混合層の年代によると富来鉱山の形成年代は前期中新世である。

■沢口鉦山に関する知見

地質調査所編 (1956)	<ul style="list-style-type: none"> ・酸化銅鉱と2次硫化銅鉱からなる特殊な沈殿性のものである。 ・富鉱部は泥岩層と基盤をなす集塊岩(穴水累層)との境界付近に多い。
------------------	--

■ 沢口鉱山周辺で確認される変質鉱物(XRD分析)



沢口鉦山 坑口跡


坑口跡周辺のズリから
採取した白色鉱物

<XRD分析結果>


試料採取箇所	検出鉱物		
	石英	菱マンガン鉱	フェリバイト・ライト
沢口鉱山坑口跡_白色鉱物	◎	+	+


◎:多量(>5,000cps)
+:微量(250~500cps)
標準石英最強回折線強度
(3回繰り返し測定、平均53.376cps)


X線回折チャートは、P.5.2-2-140

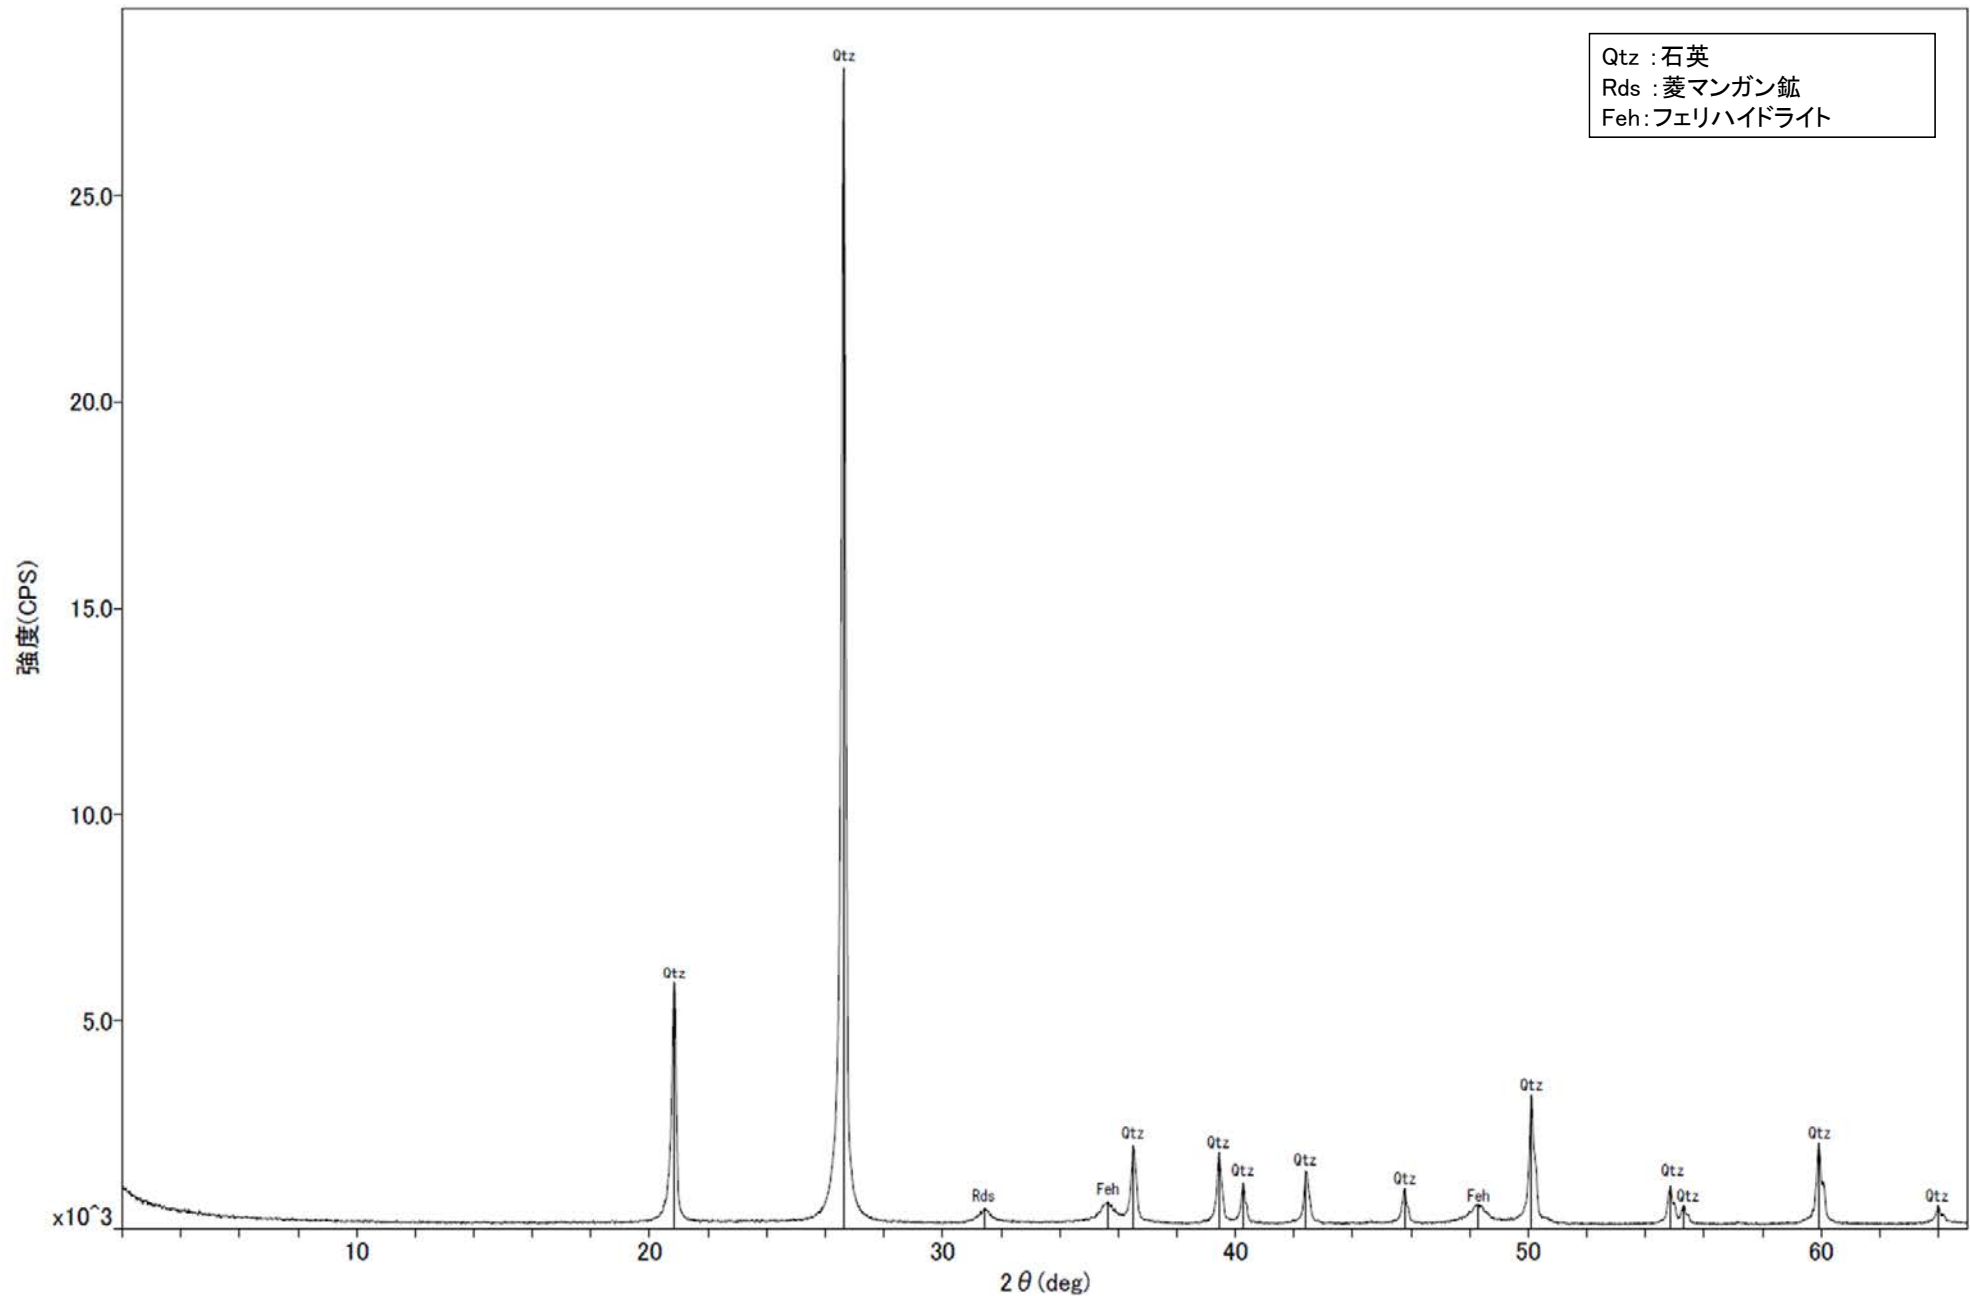


回折チャート

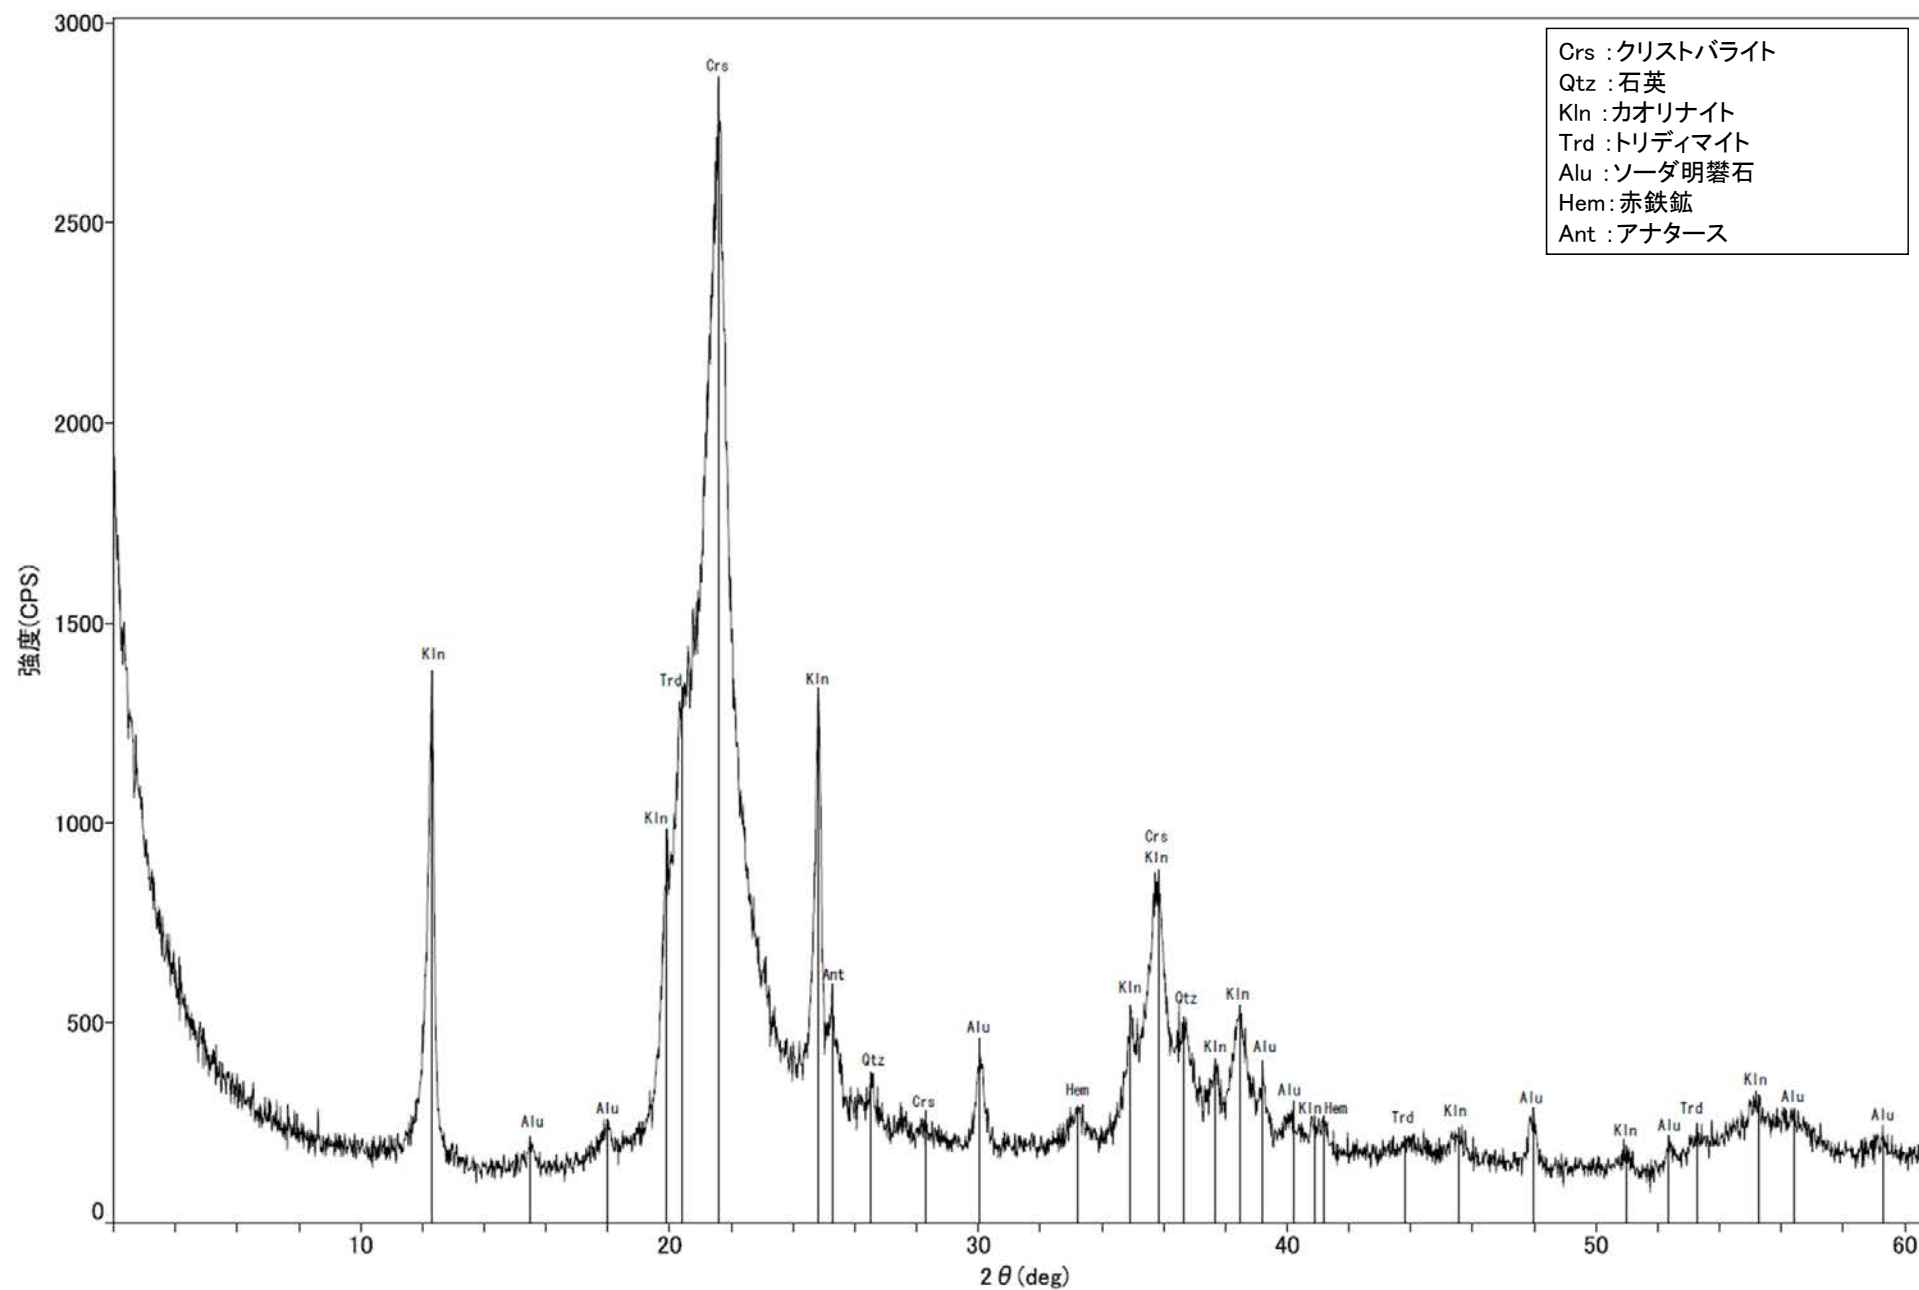

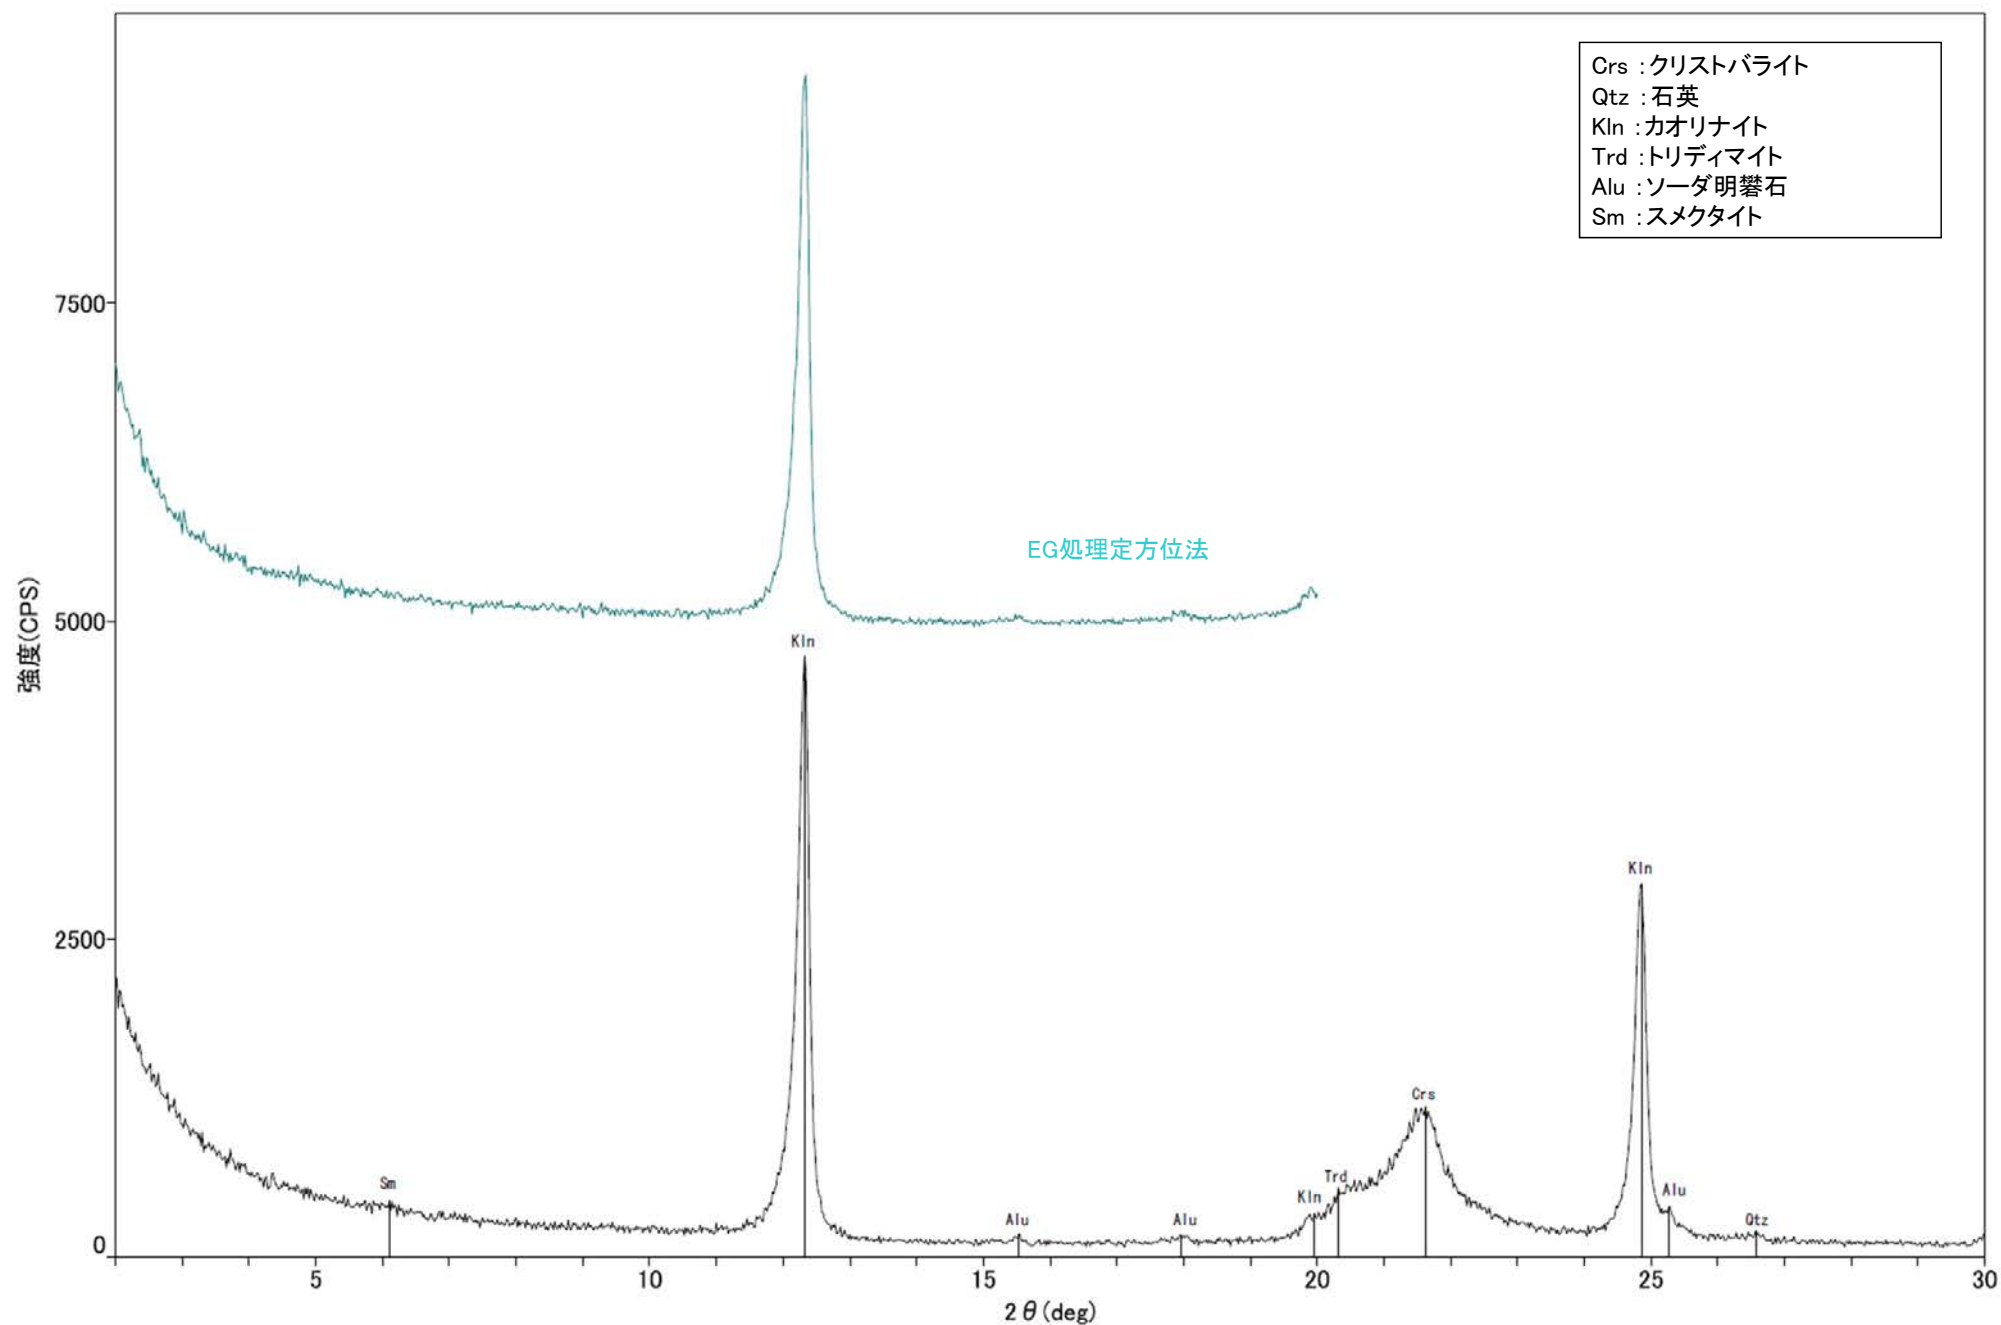回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

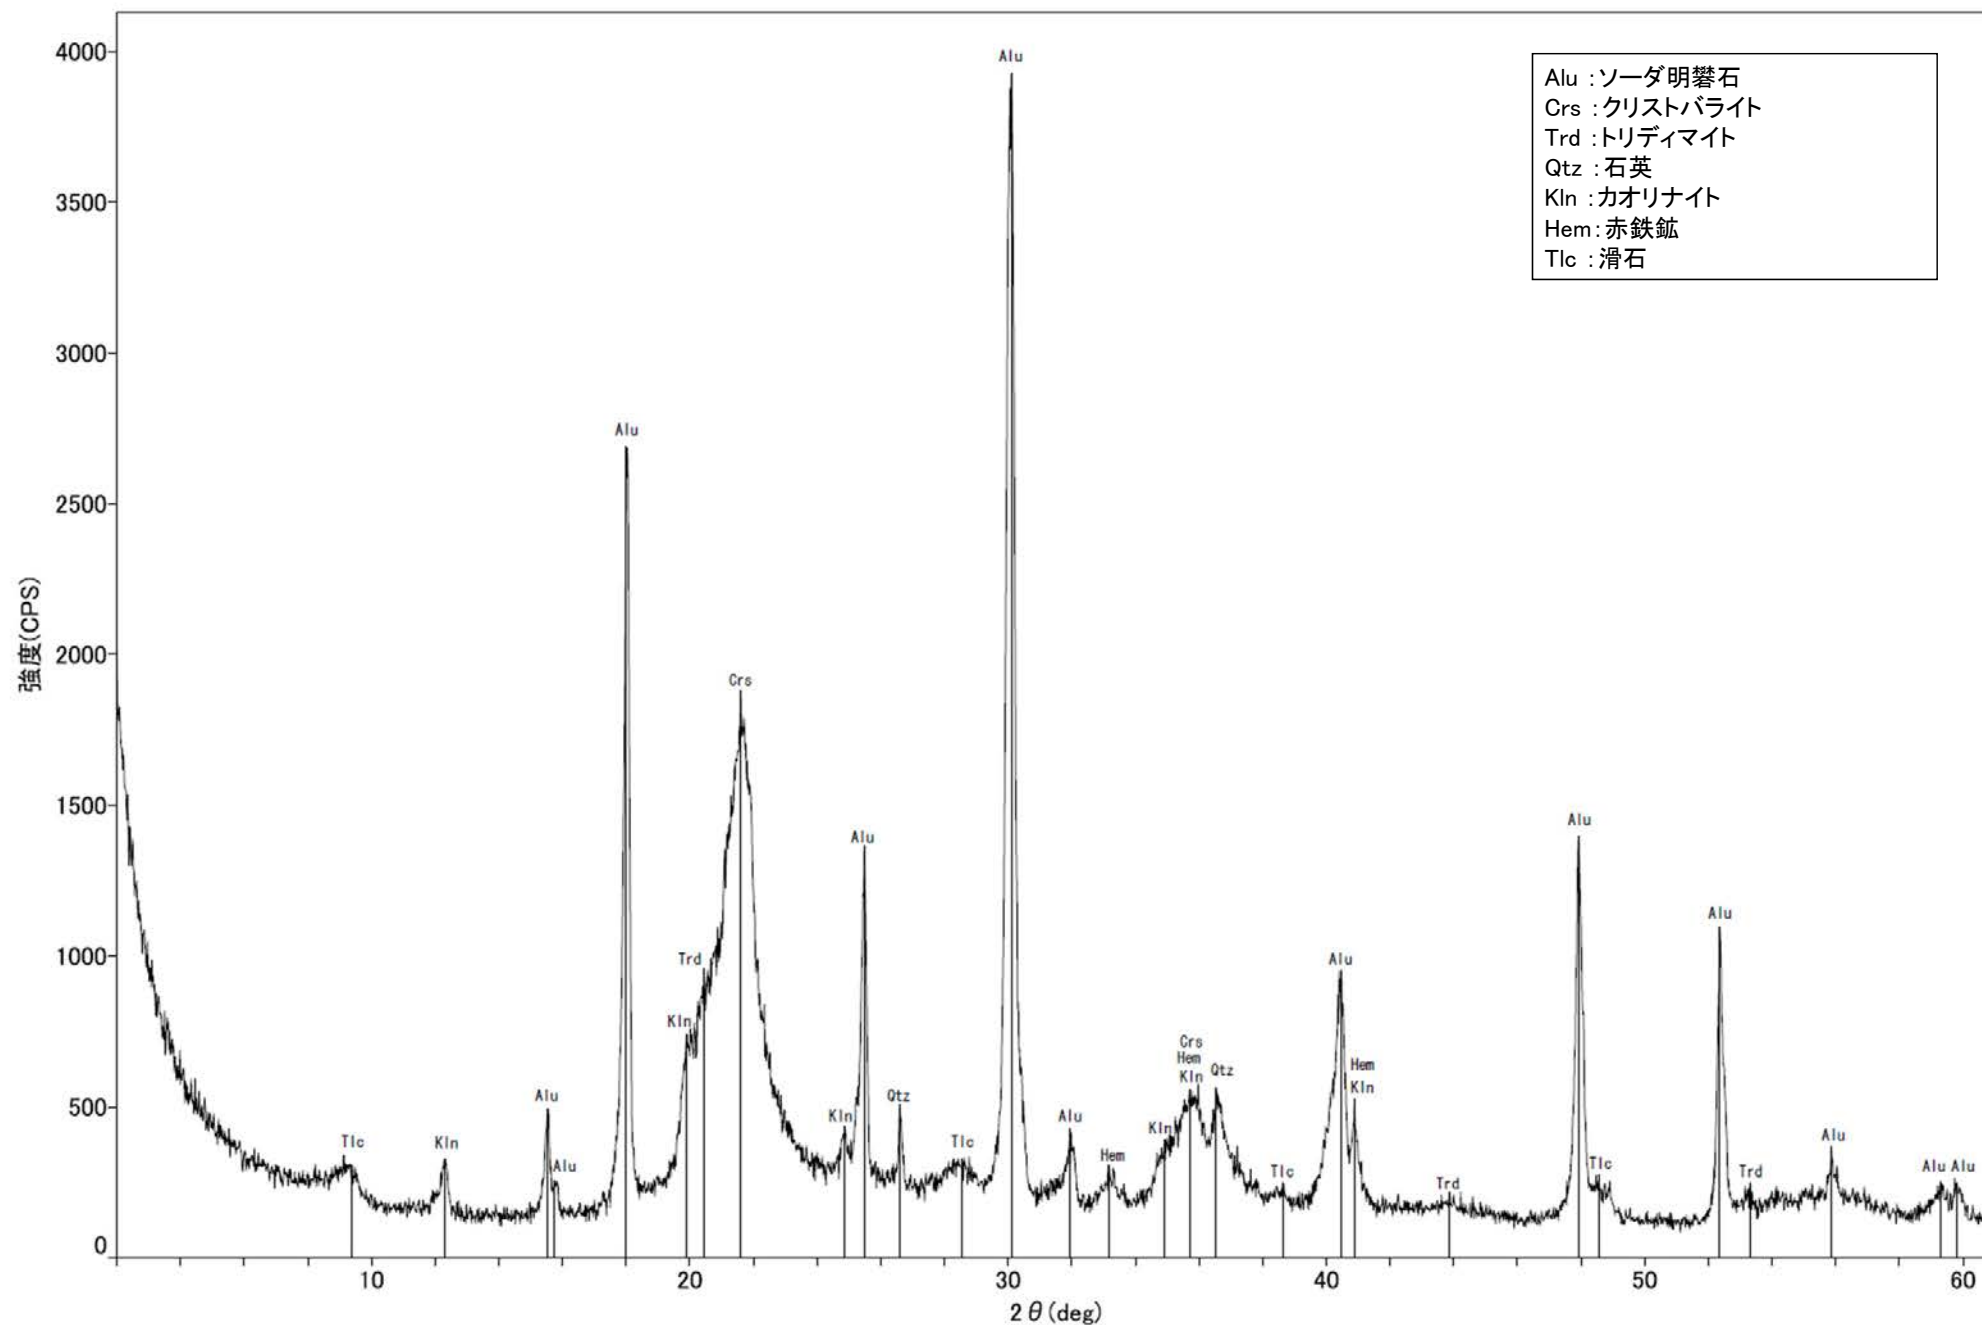

回折チャート

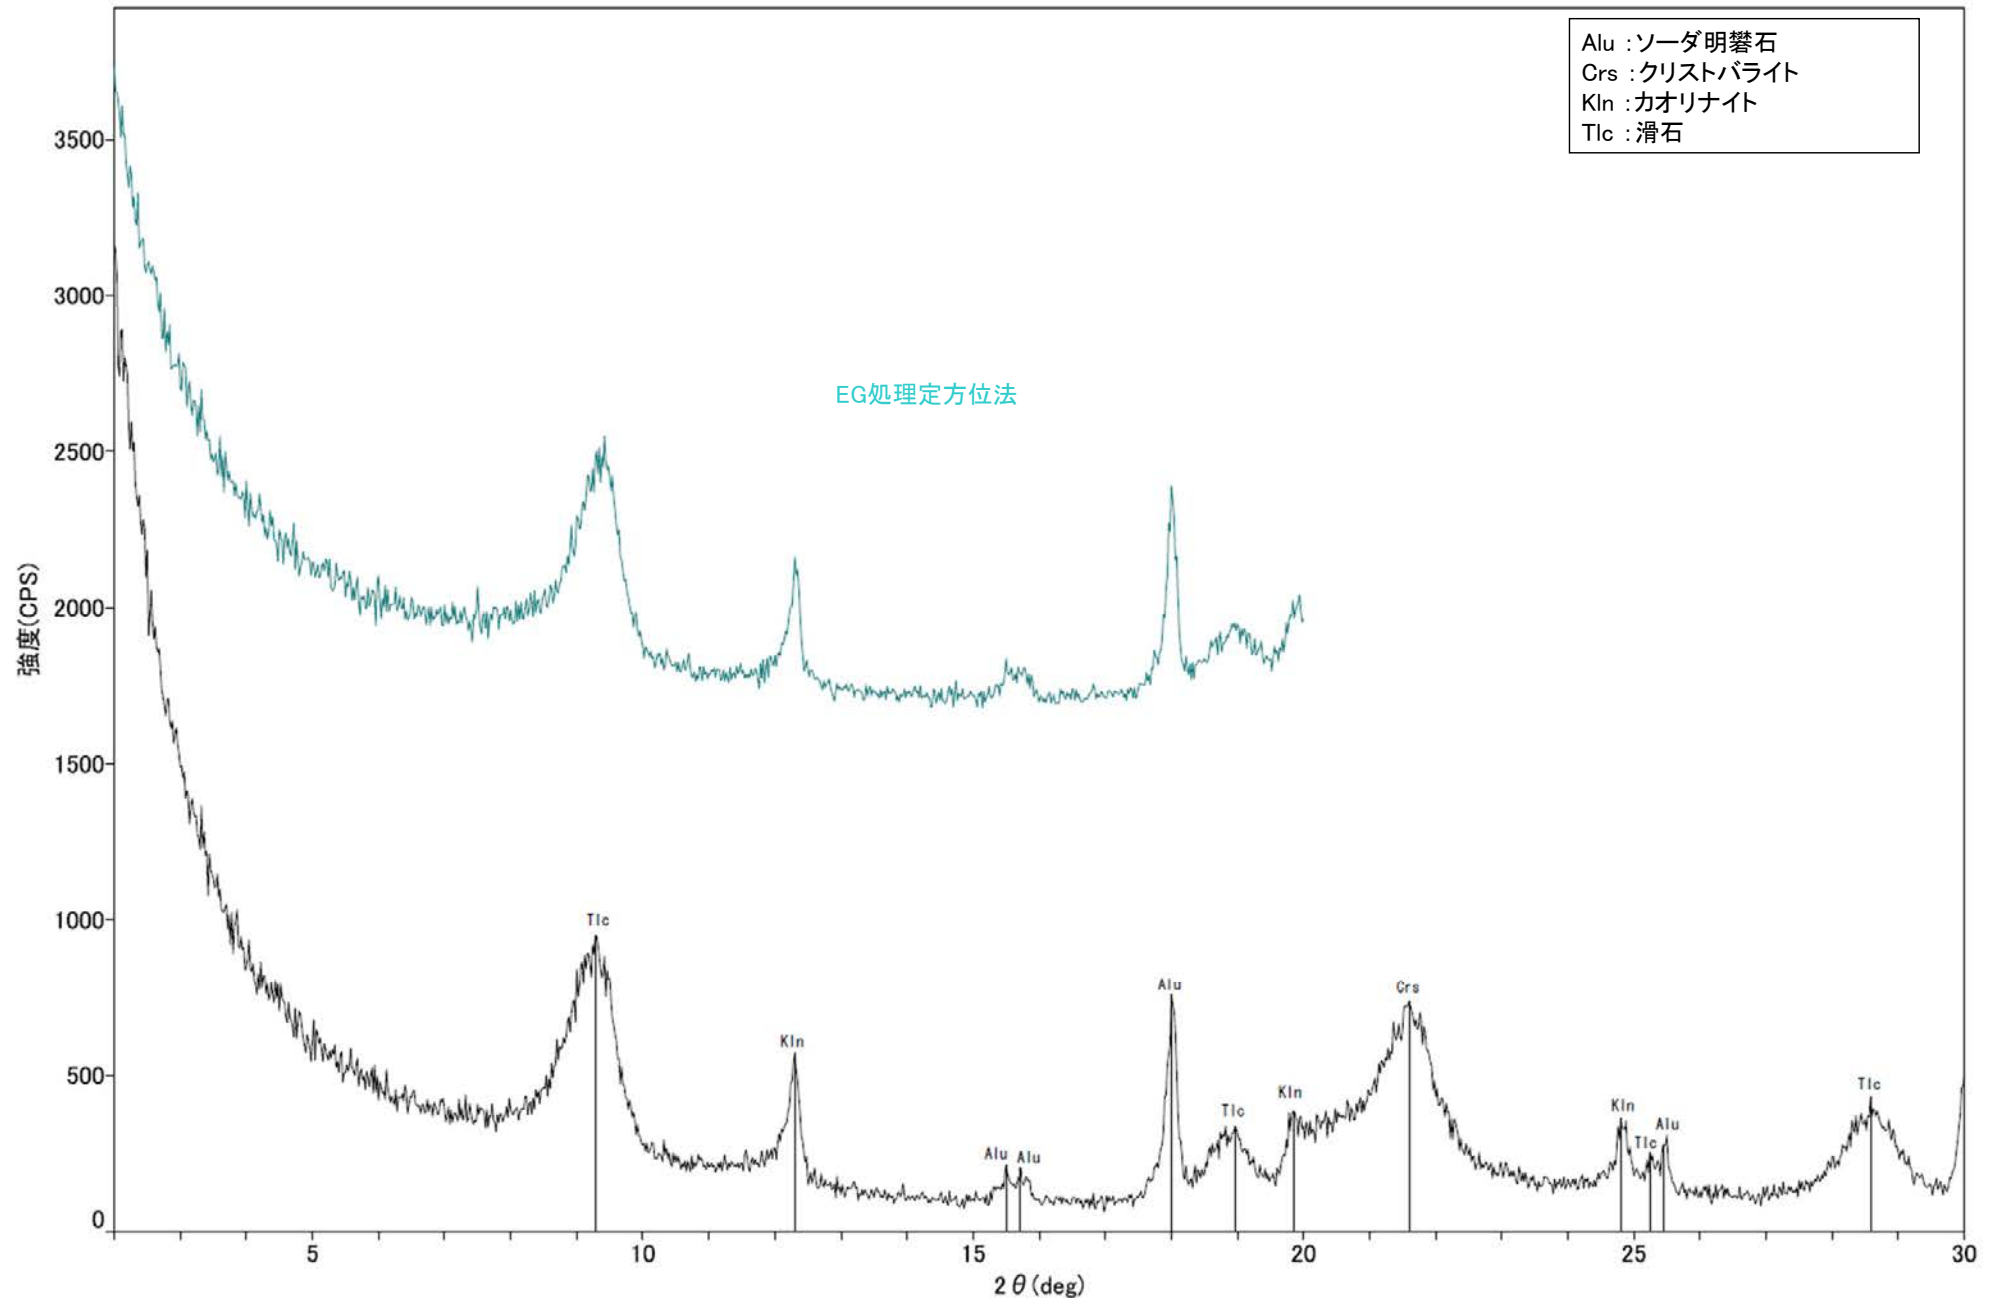

回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

(11) 敷地深部の変質に関する調査結果

大深度ボーリング(K-13.6孔) 試料採取位置 ー白色鉱物ー

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-2-156 再掲

○ 試料採取位置

K-13.6孔 深度236.4m付近

(深度) 236.0 236.2 236.4 236.6 236.8 237.0 (m)



分析試料

K-13.6孔 深度457.7m付近

(深度) 457.0 457.2 457.4 457.6 457.8 458.0 (m)



分析試料

K-13.6孔 深度542.3m付近

(深度) 542.0 542.2 542.4 542.6 542.8 543.0 (m)



分析試料


○ 試料採取位置

K-13.6孔 深度734.0m付近



分析試料

K-13.6孔 深度981.1m付近

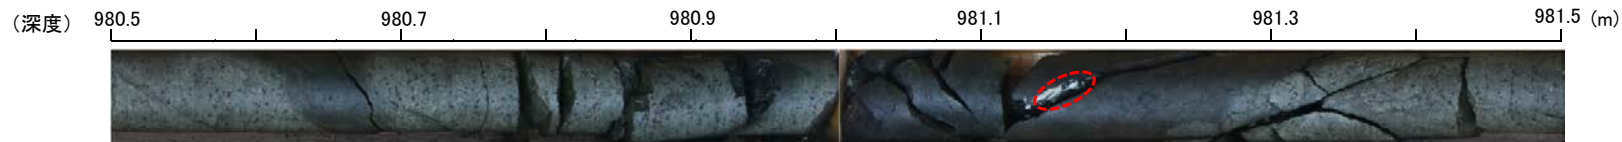



分析試料

K-13.6孔 深度989.2m付近





分析試料

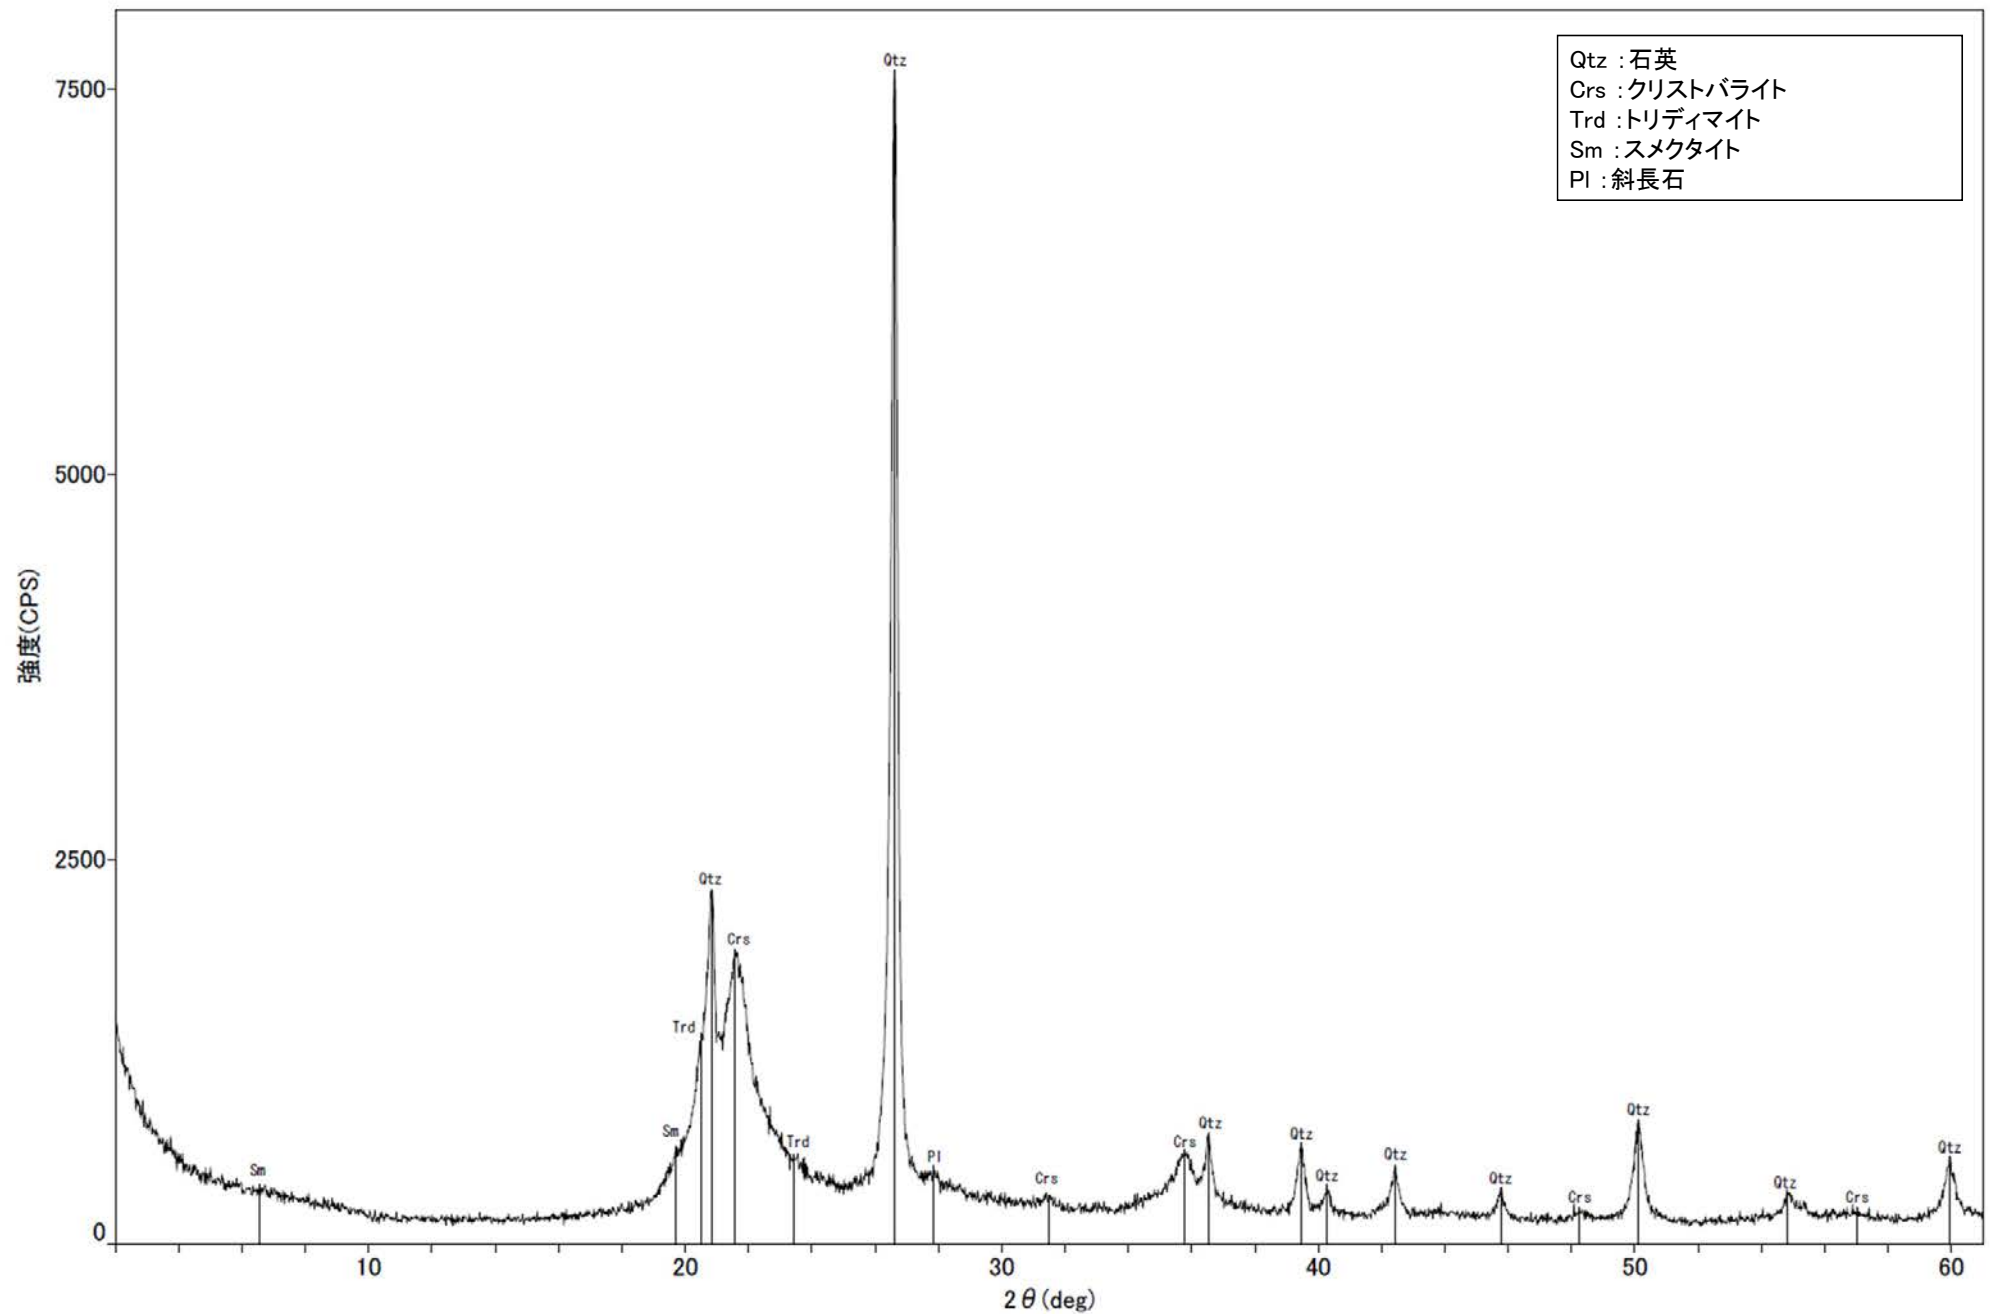

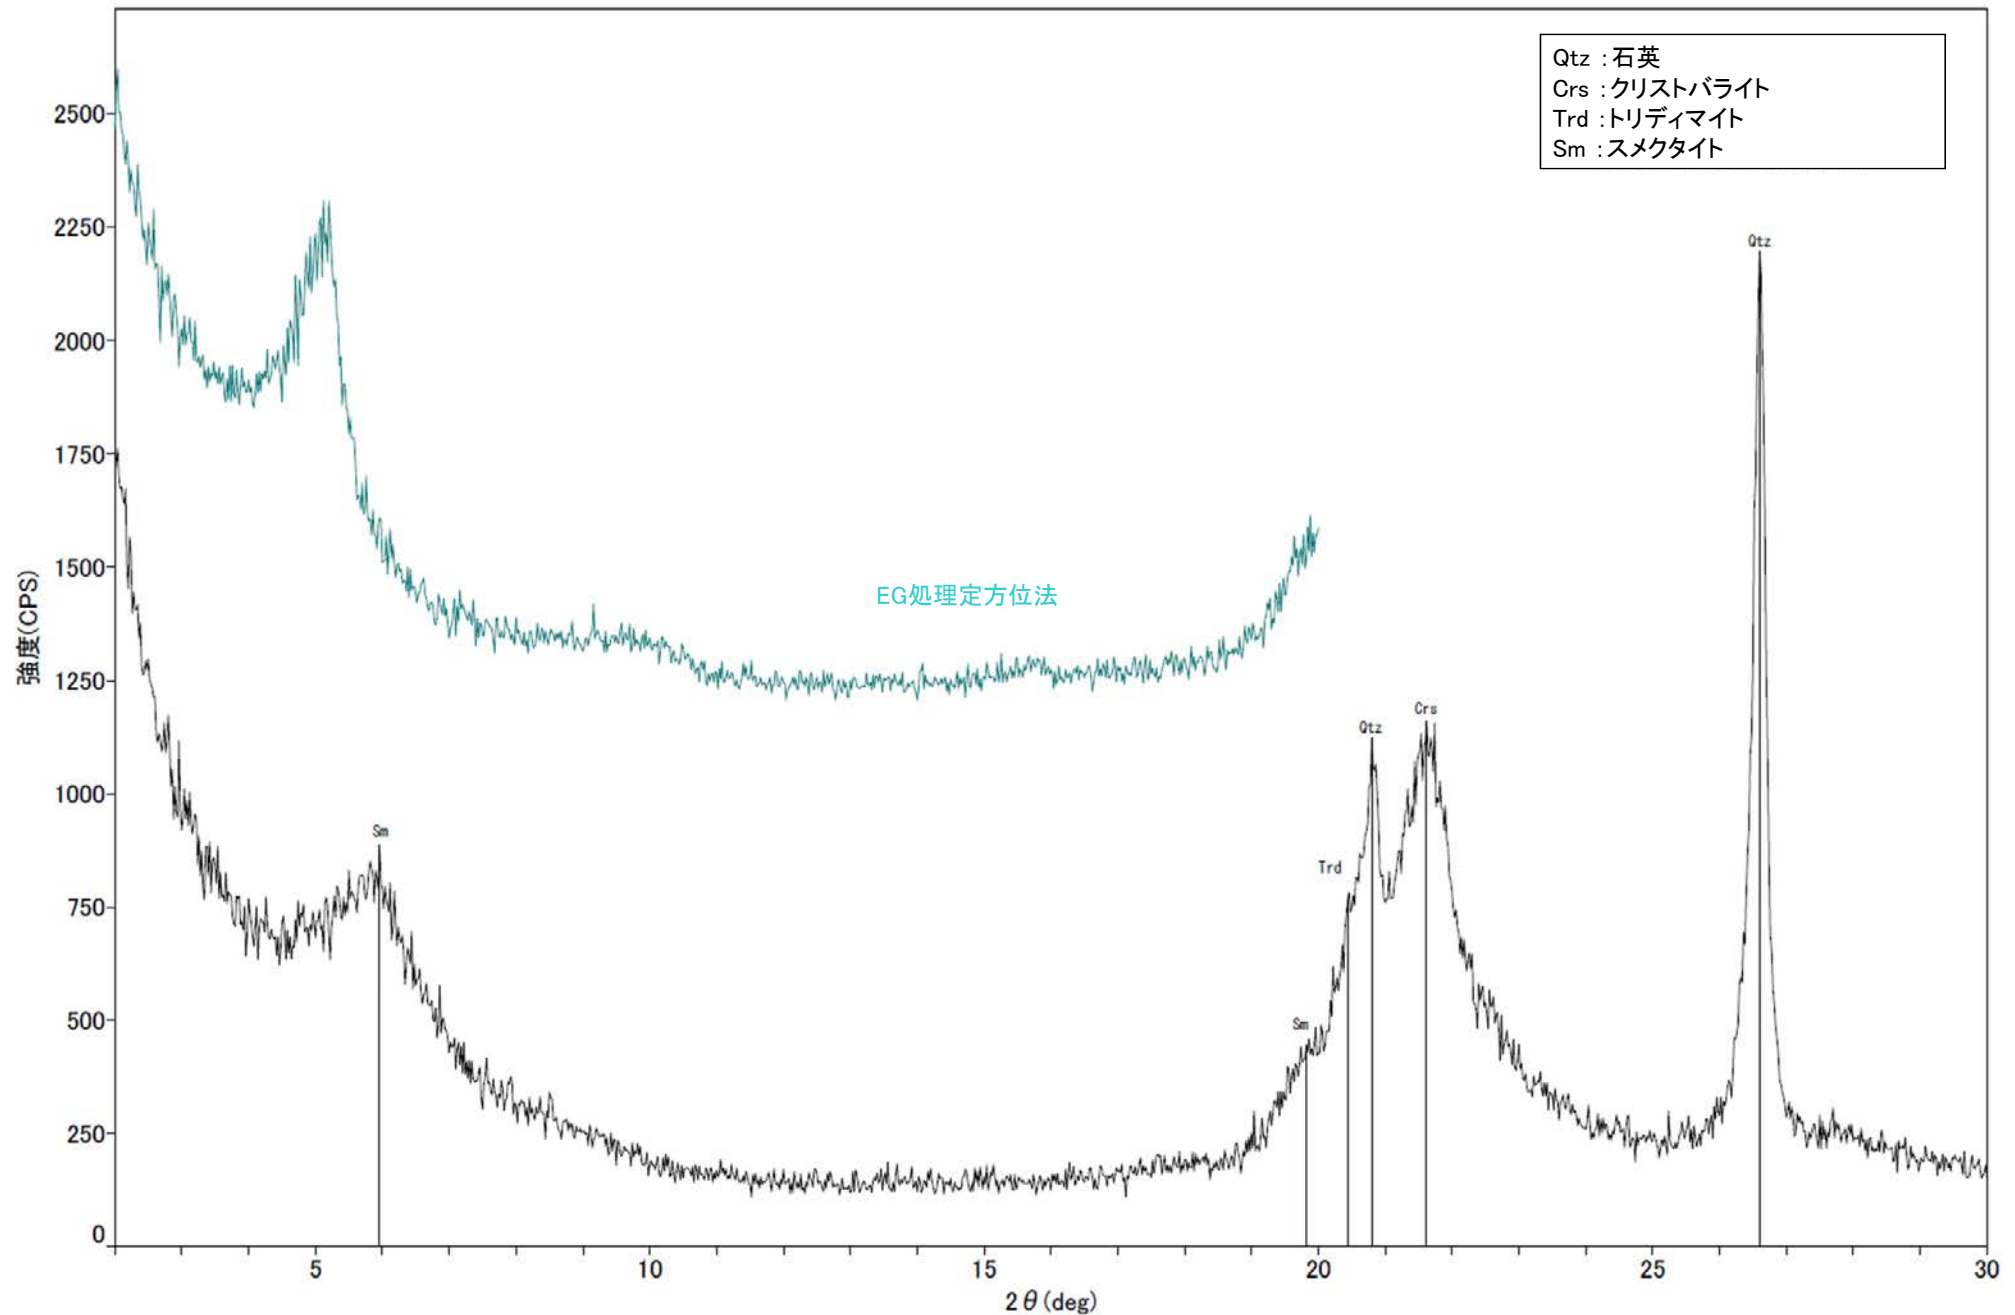



回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

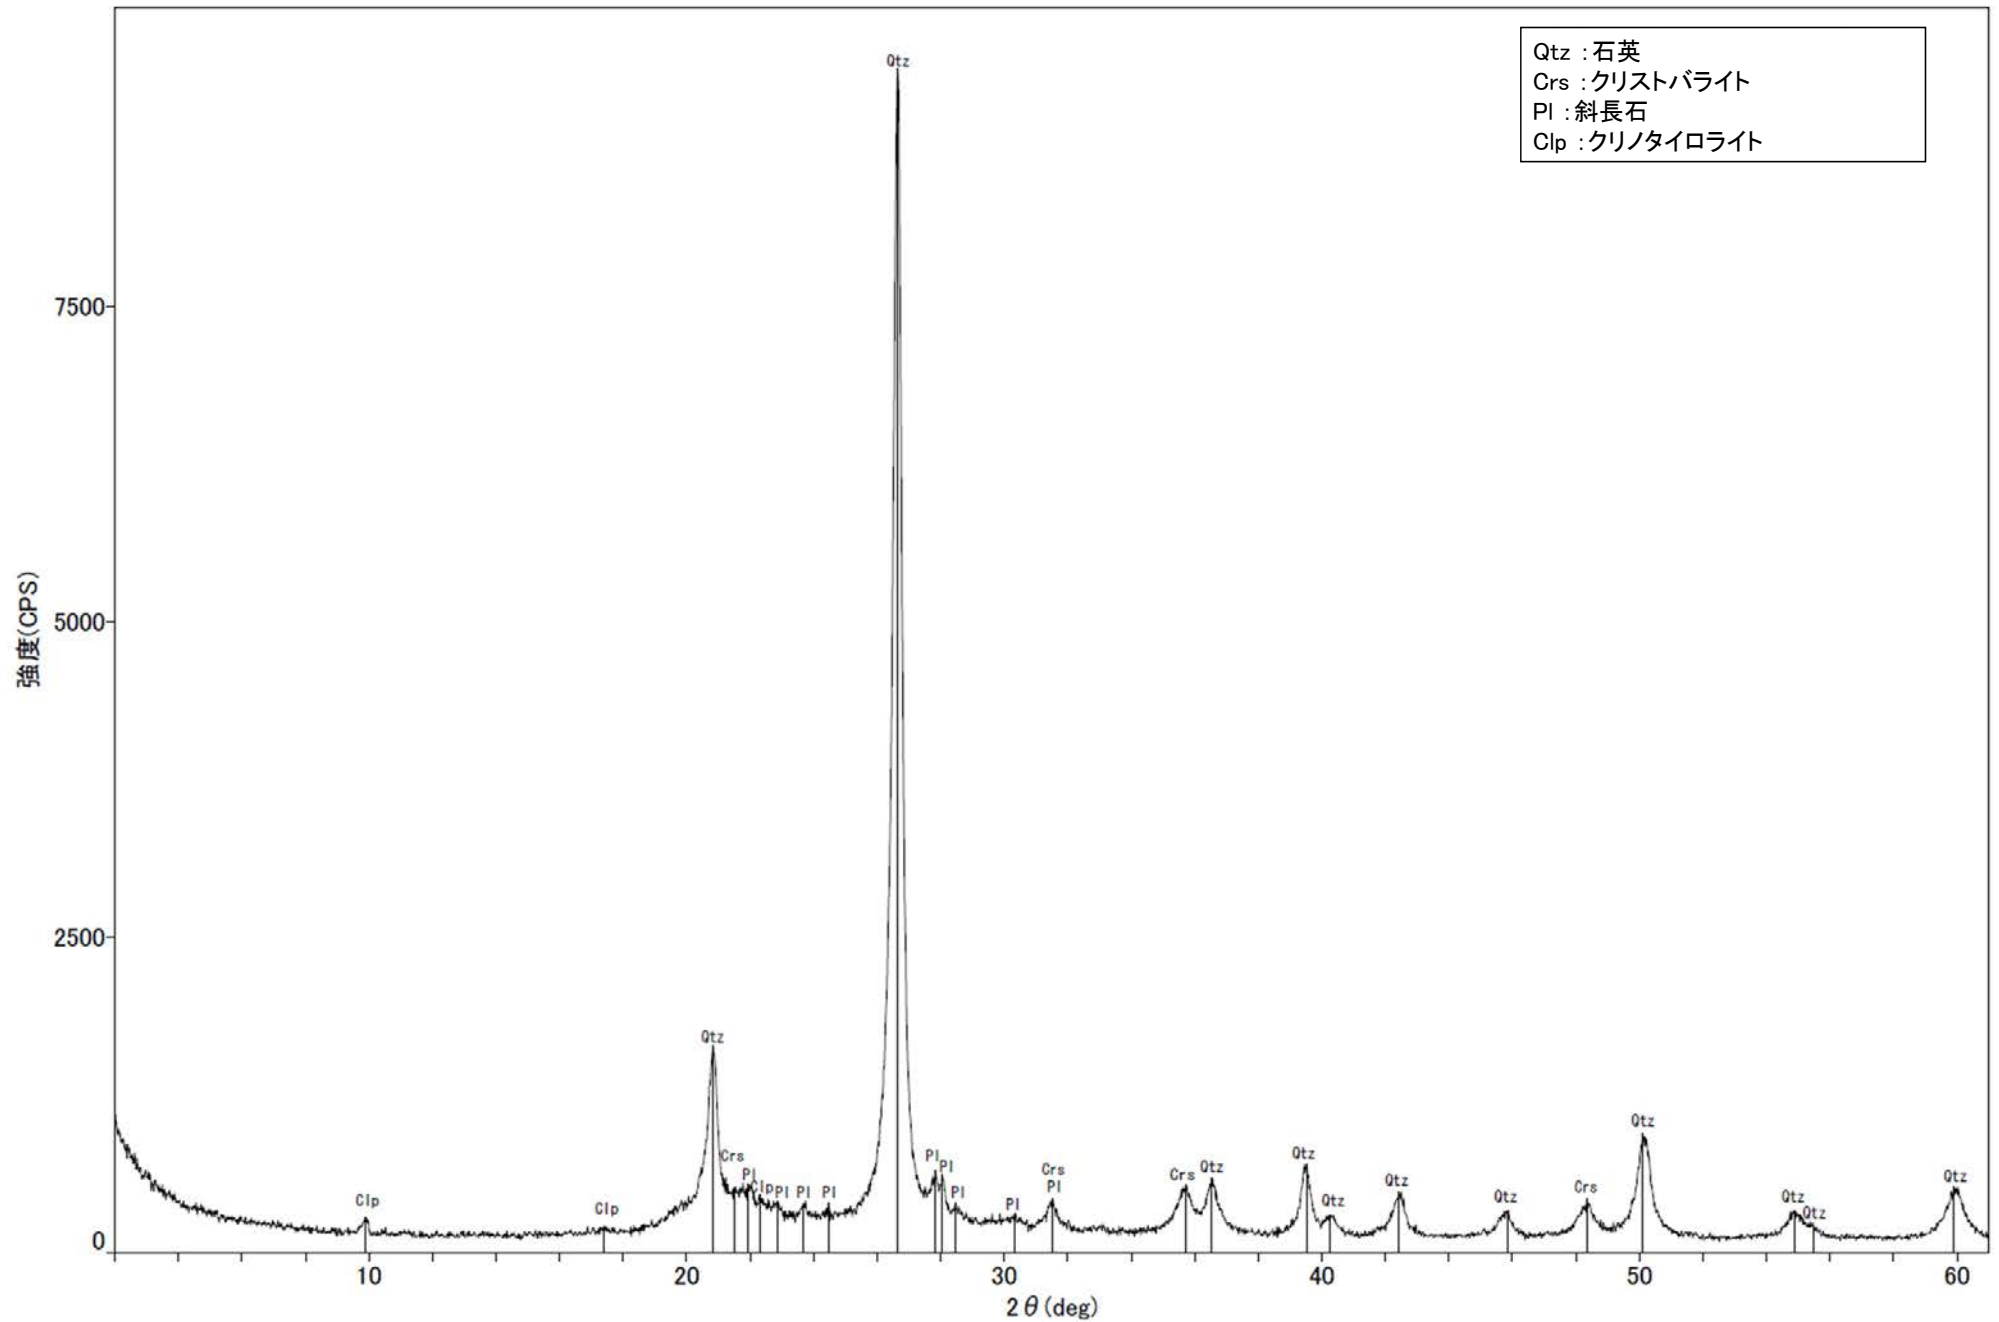

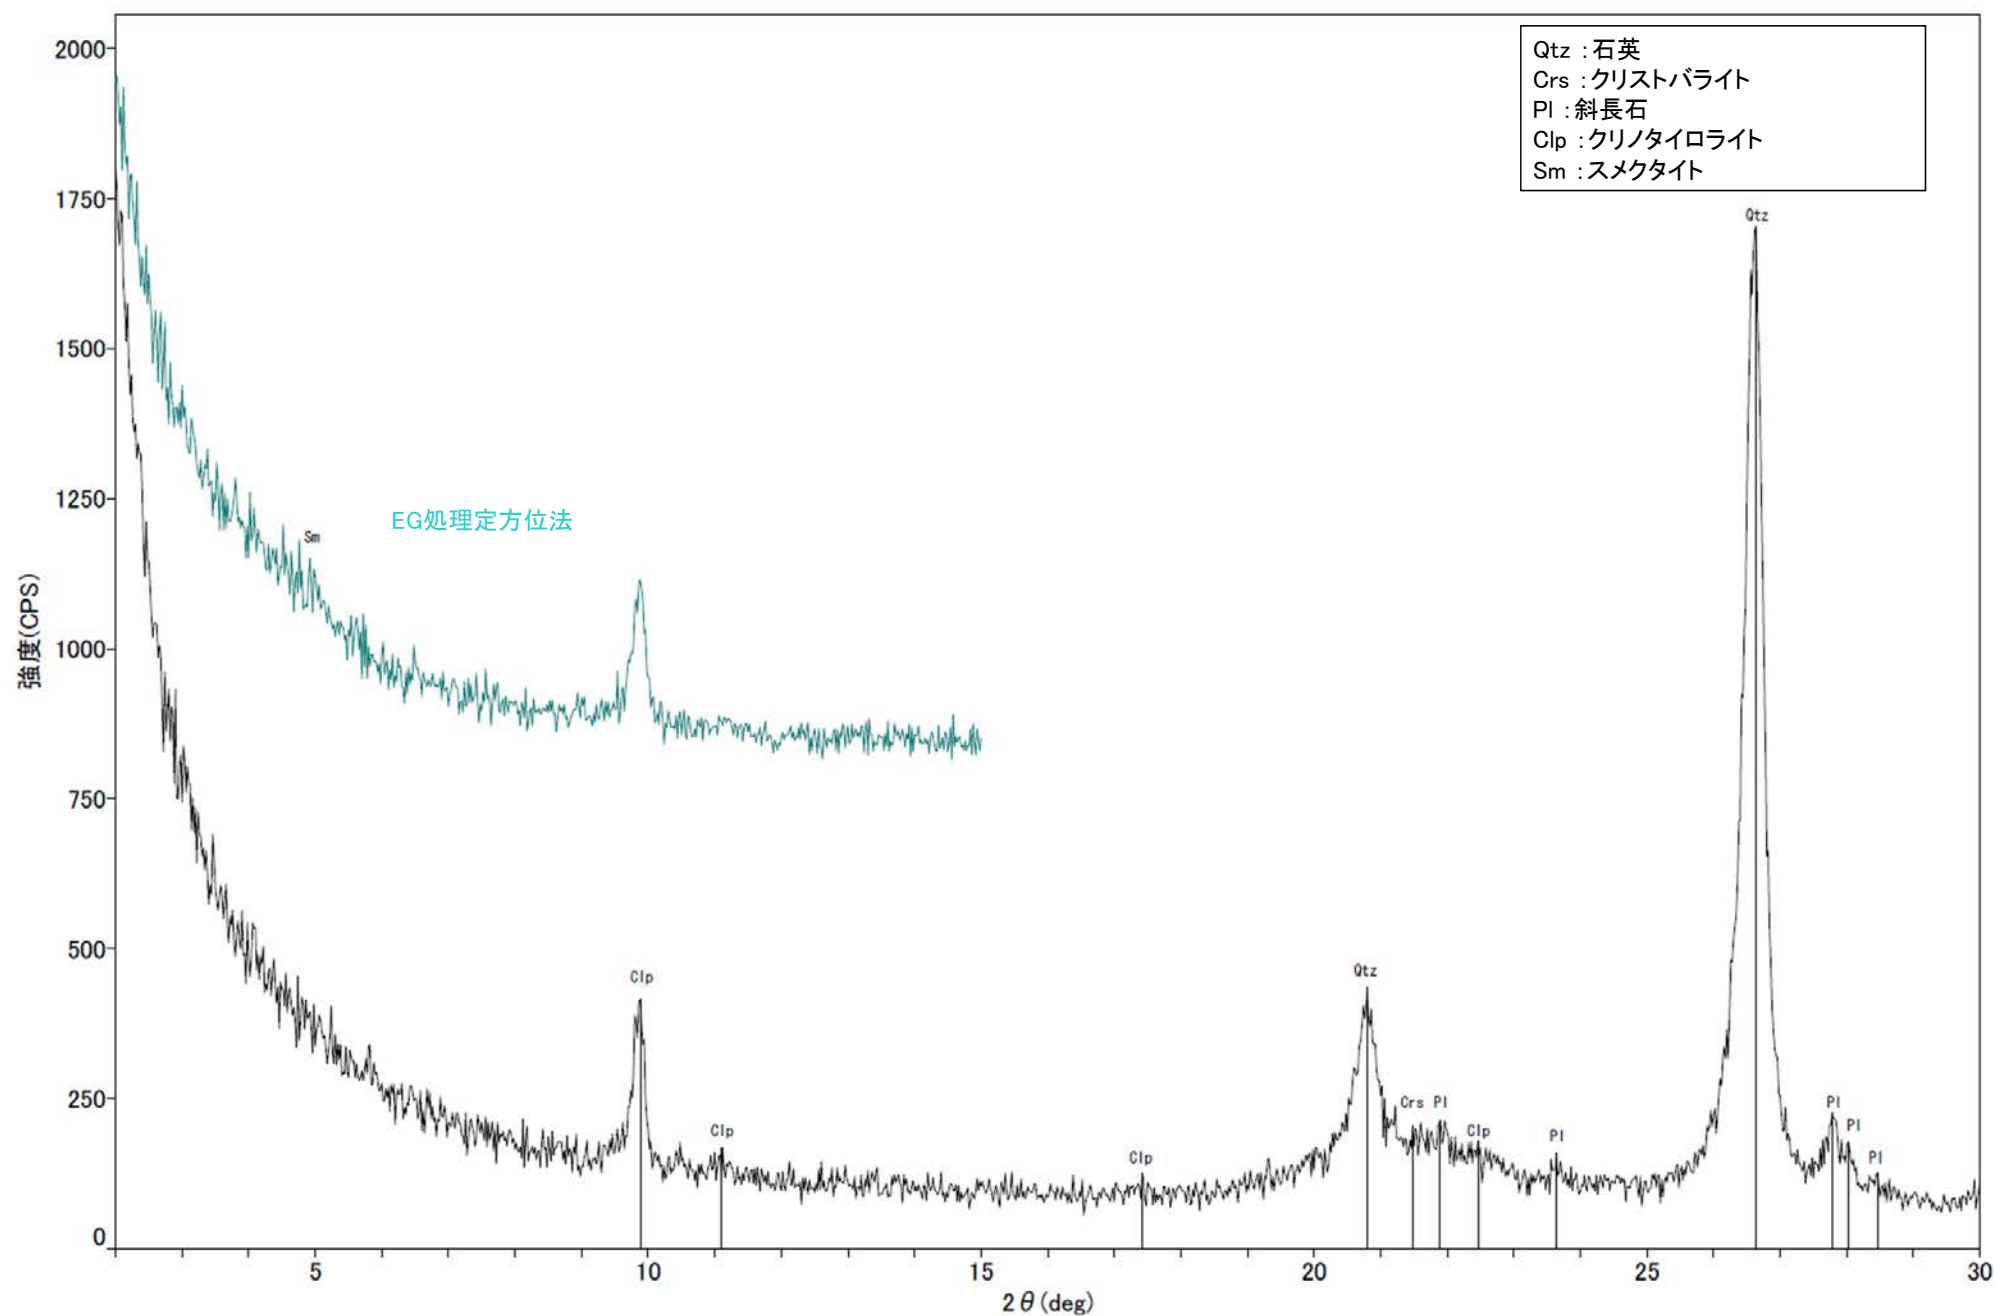



回折チャート
(EG処理も合わせて表示)




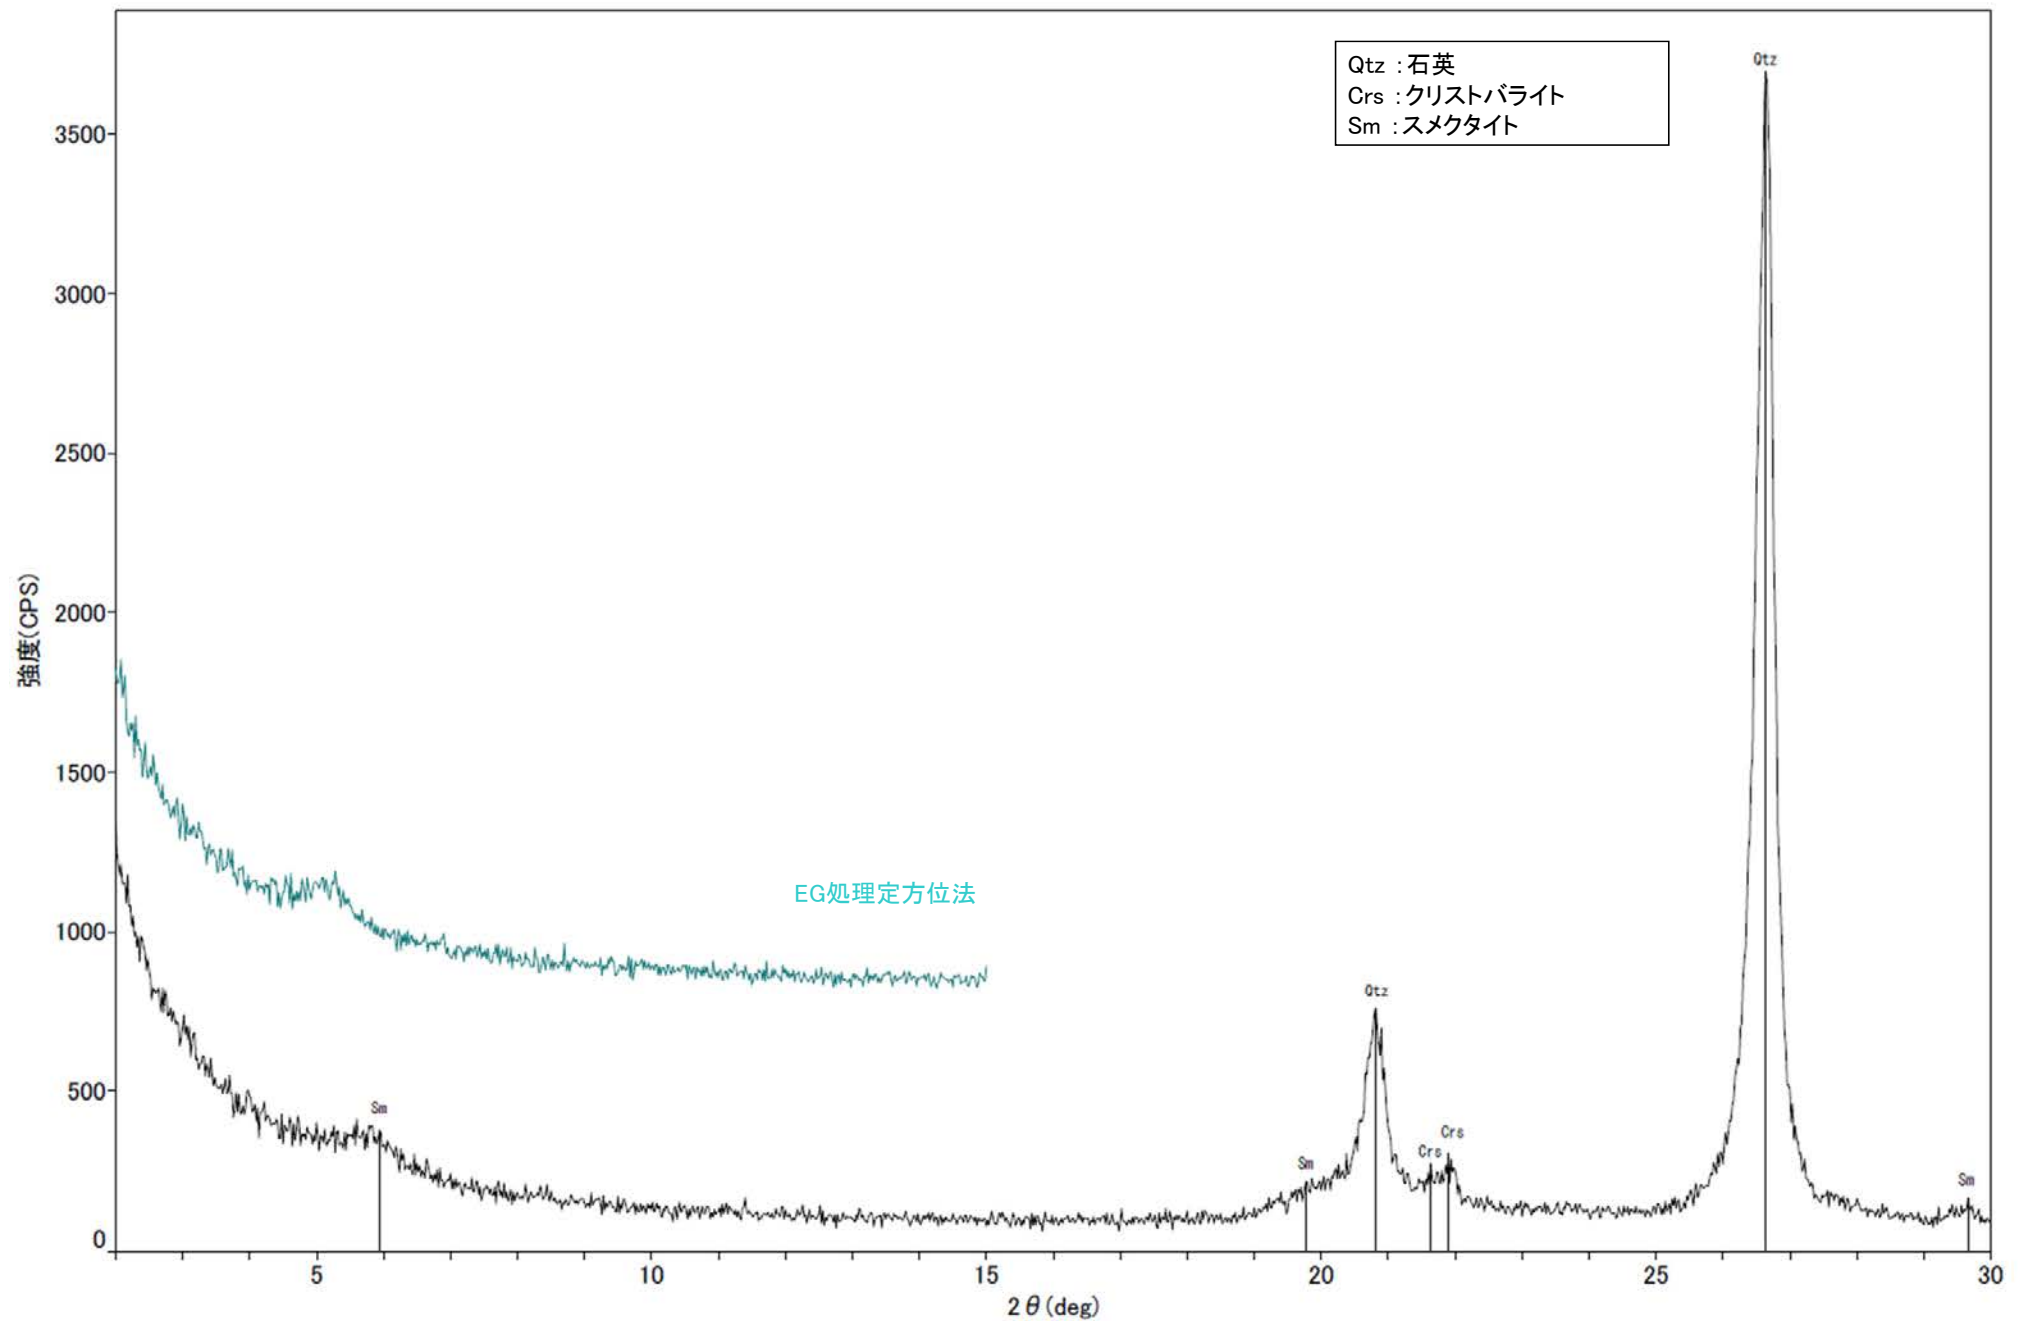


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

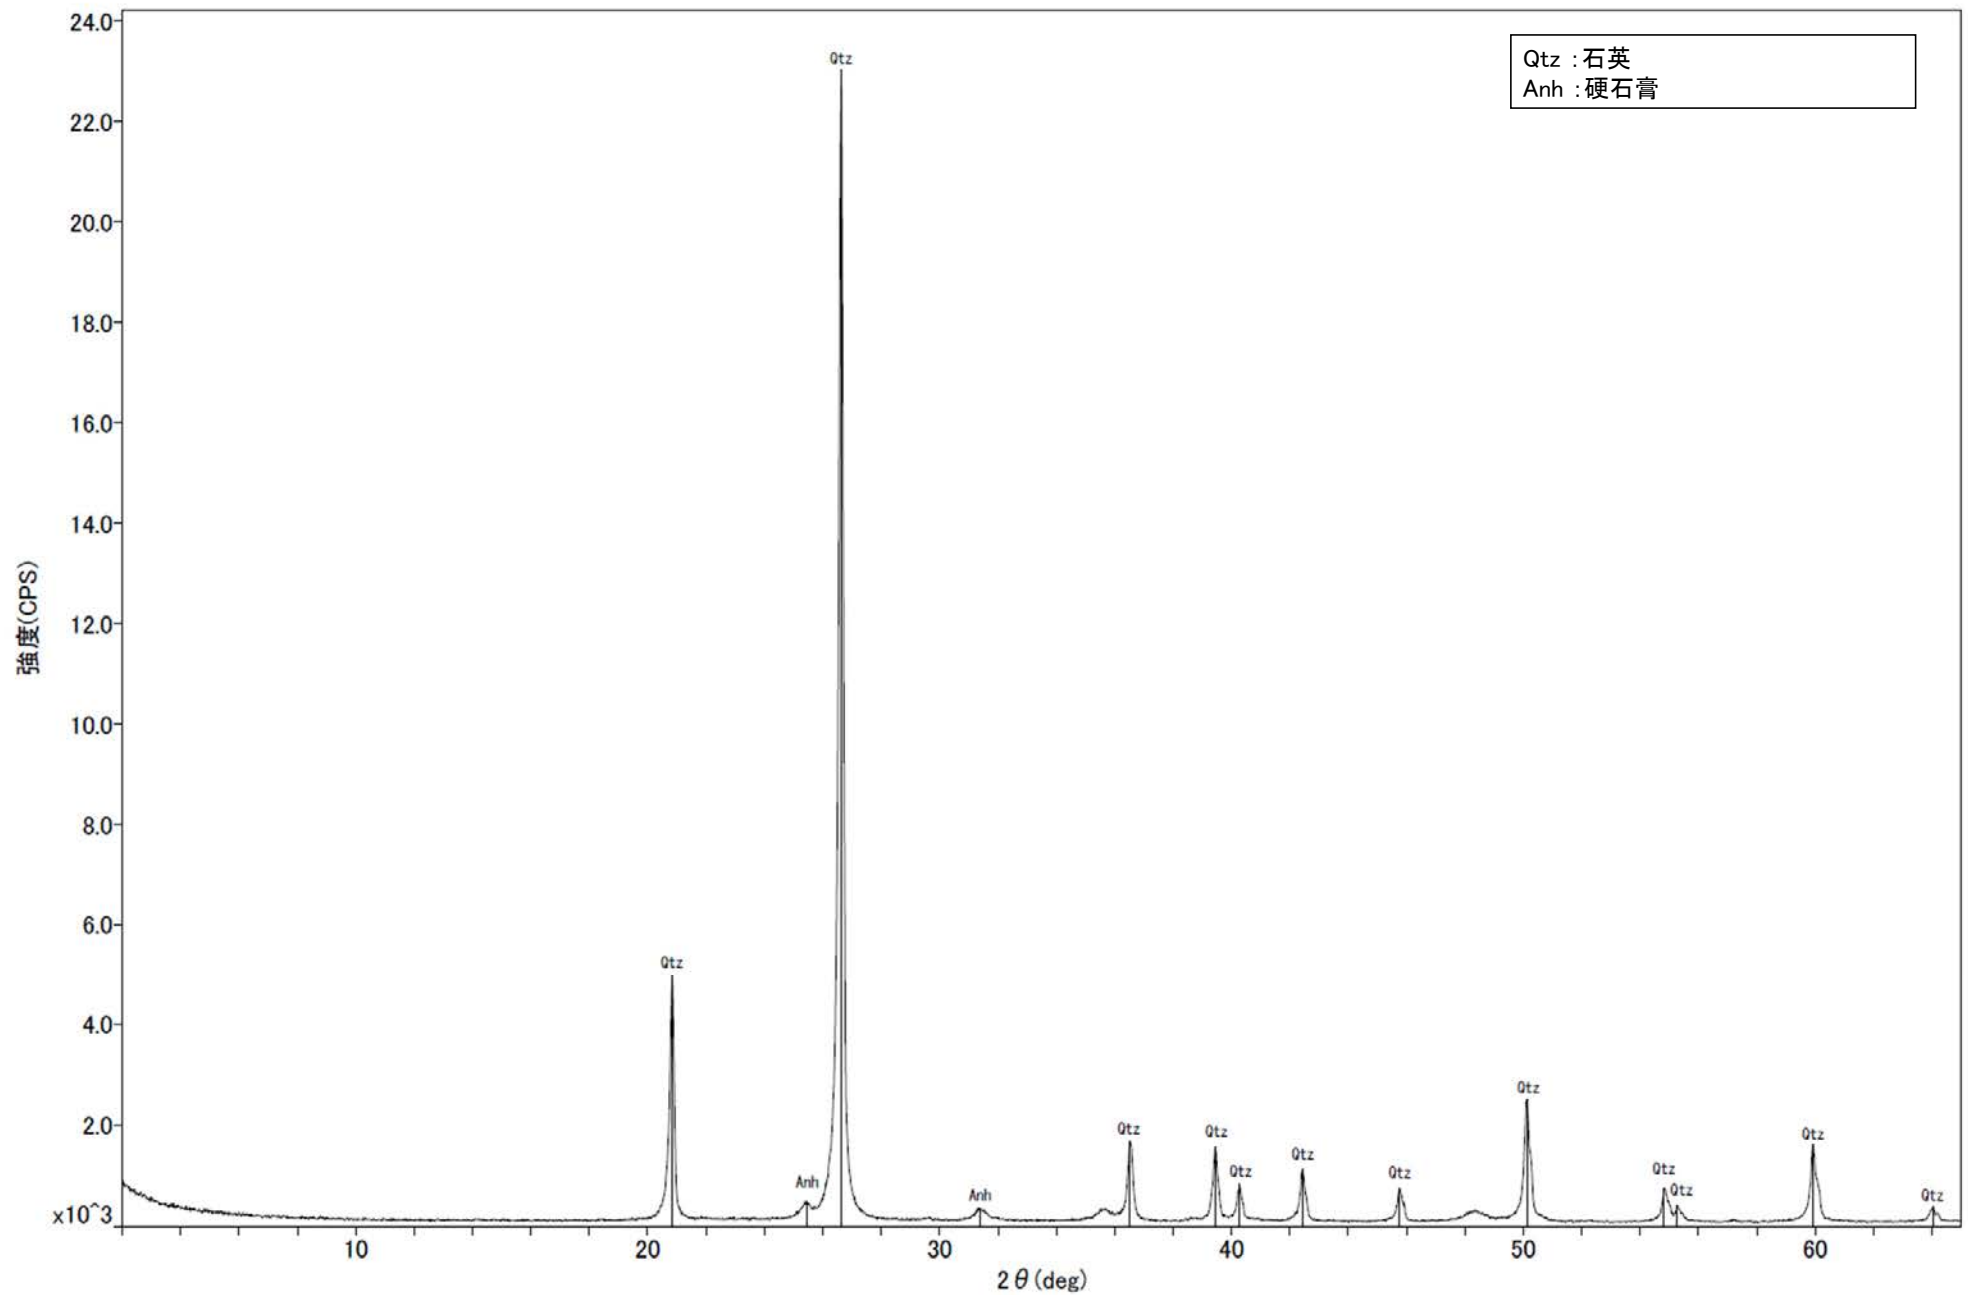


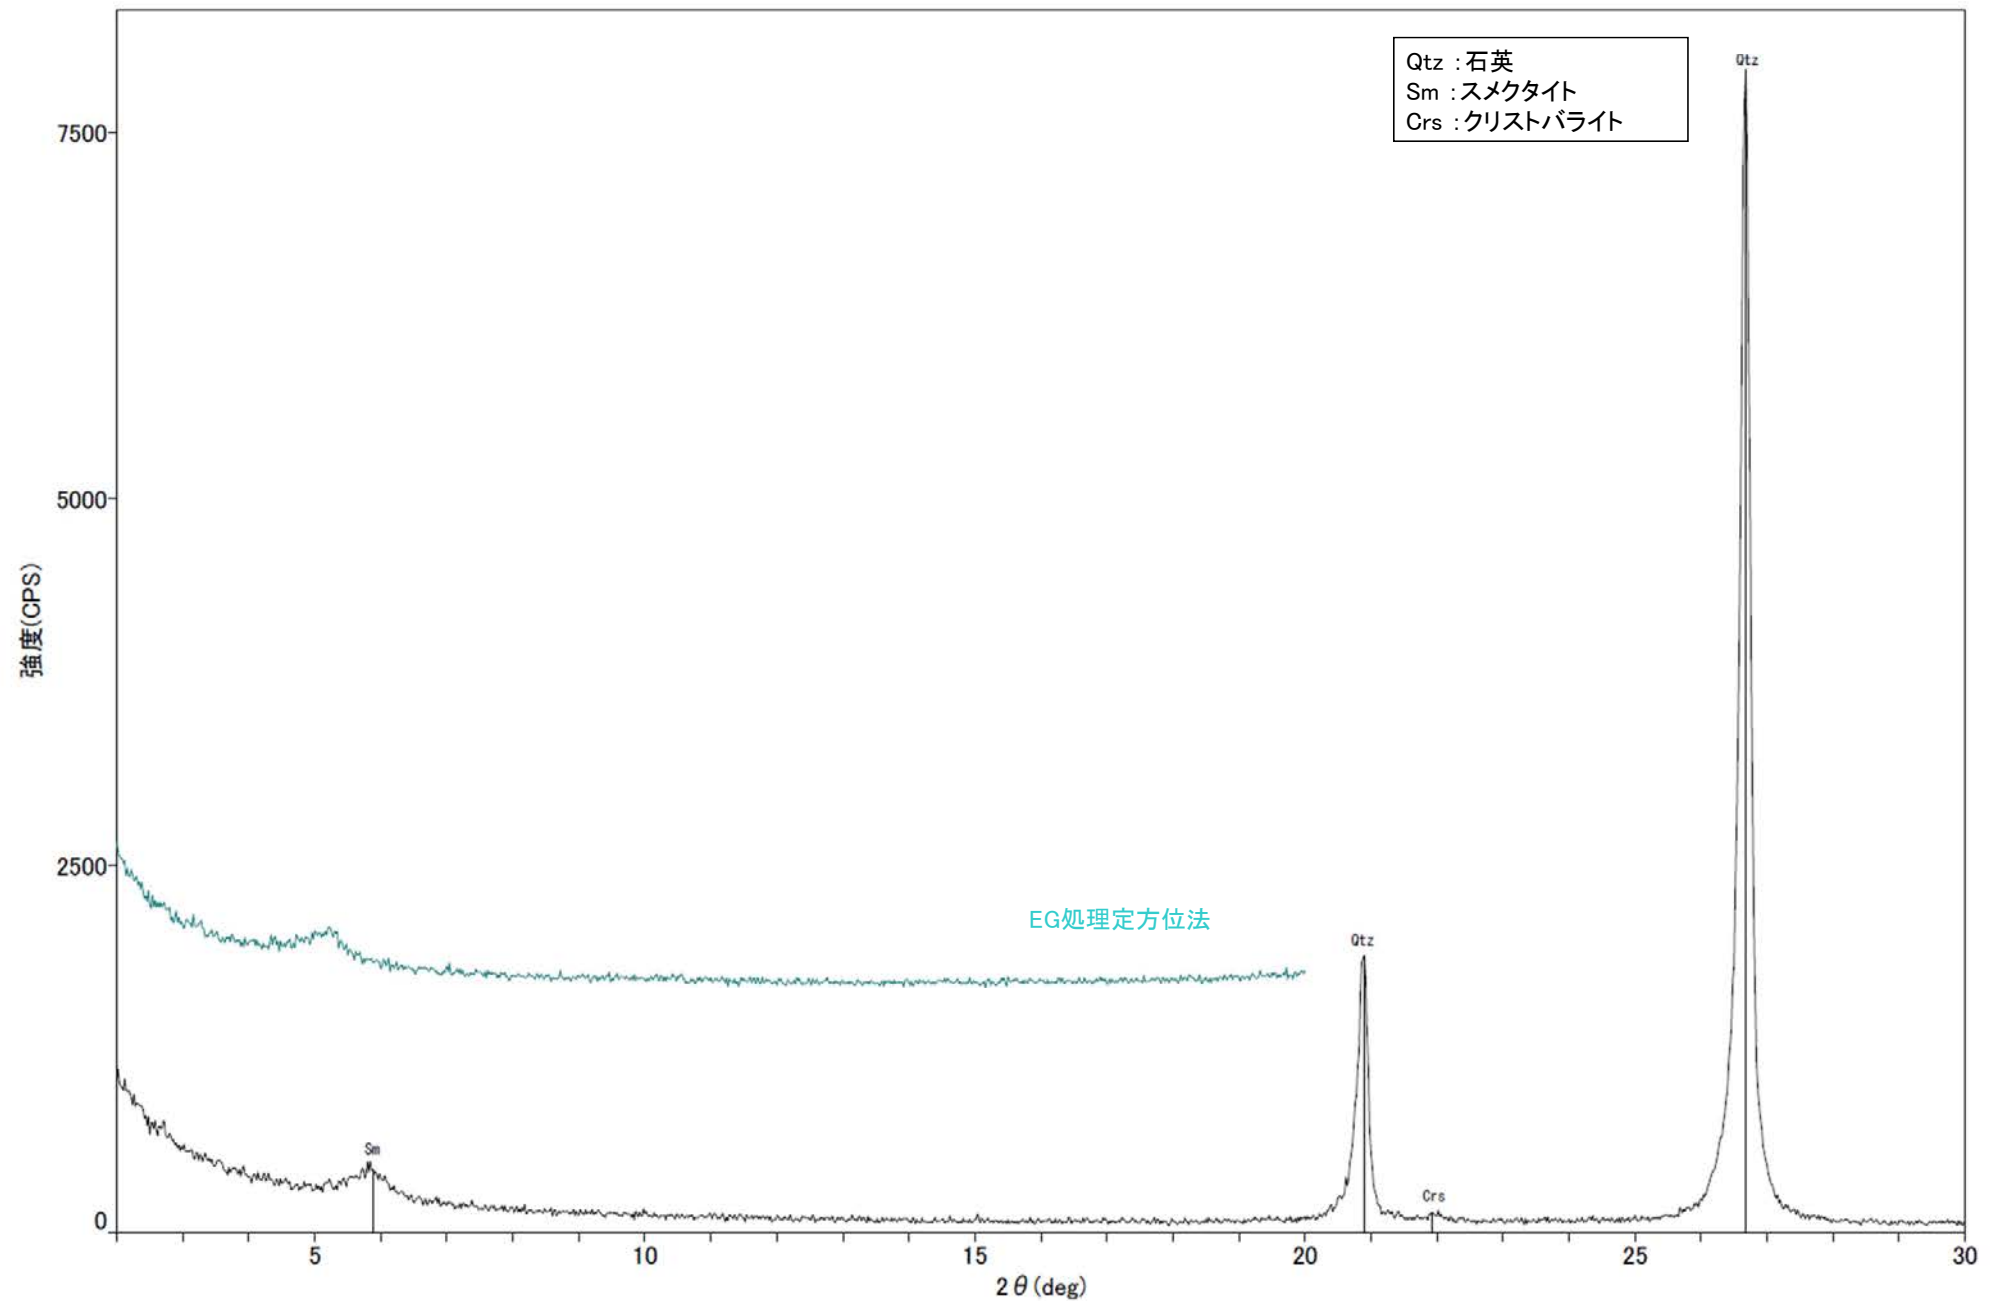

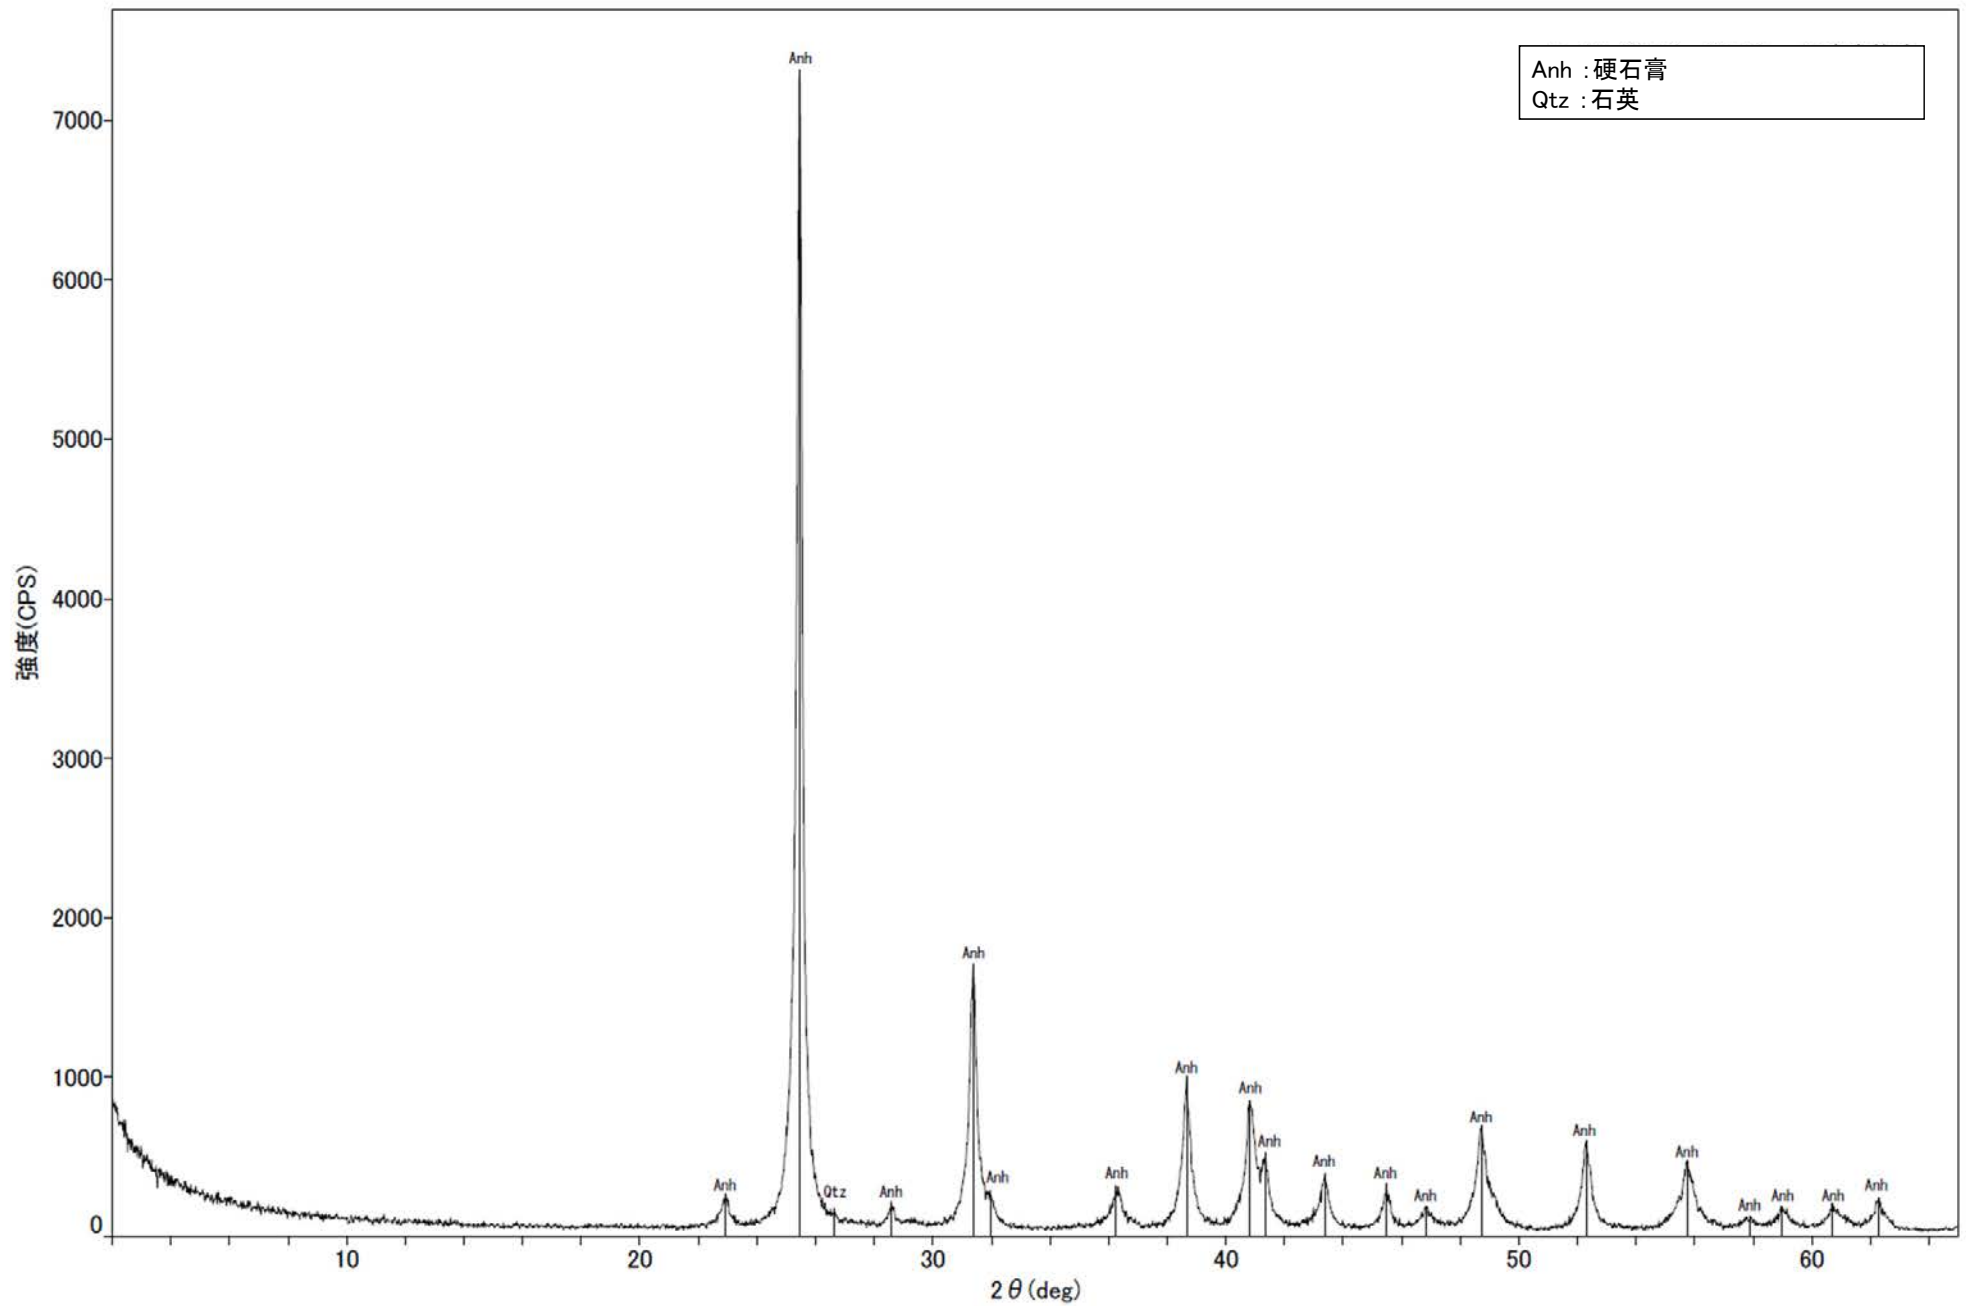


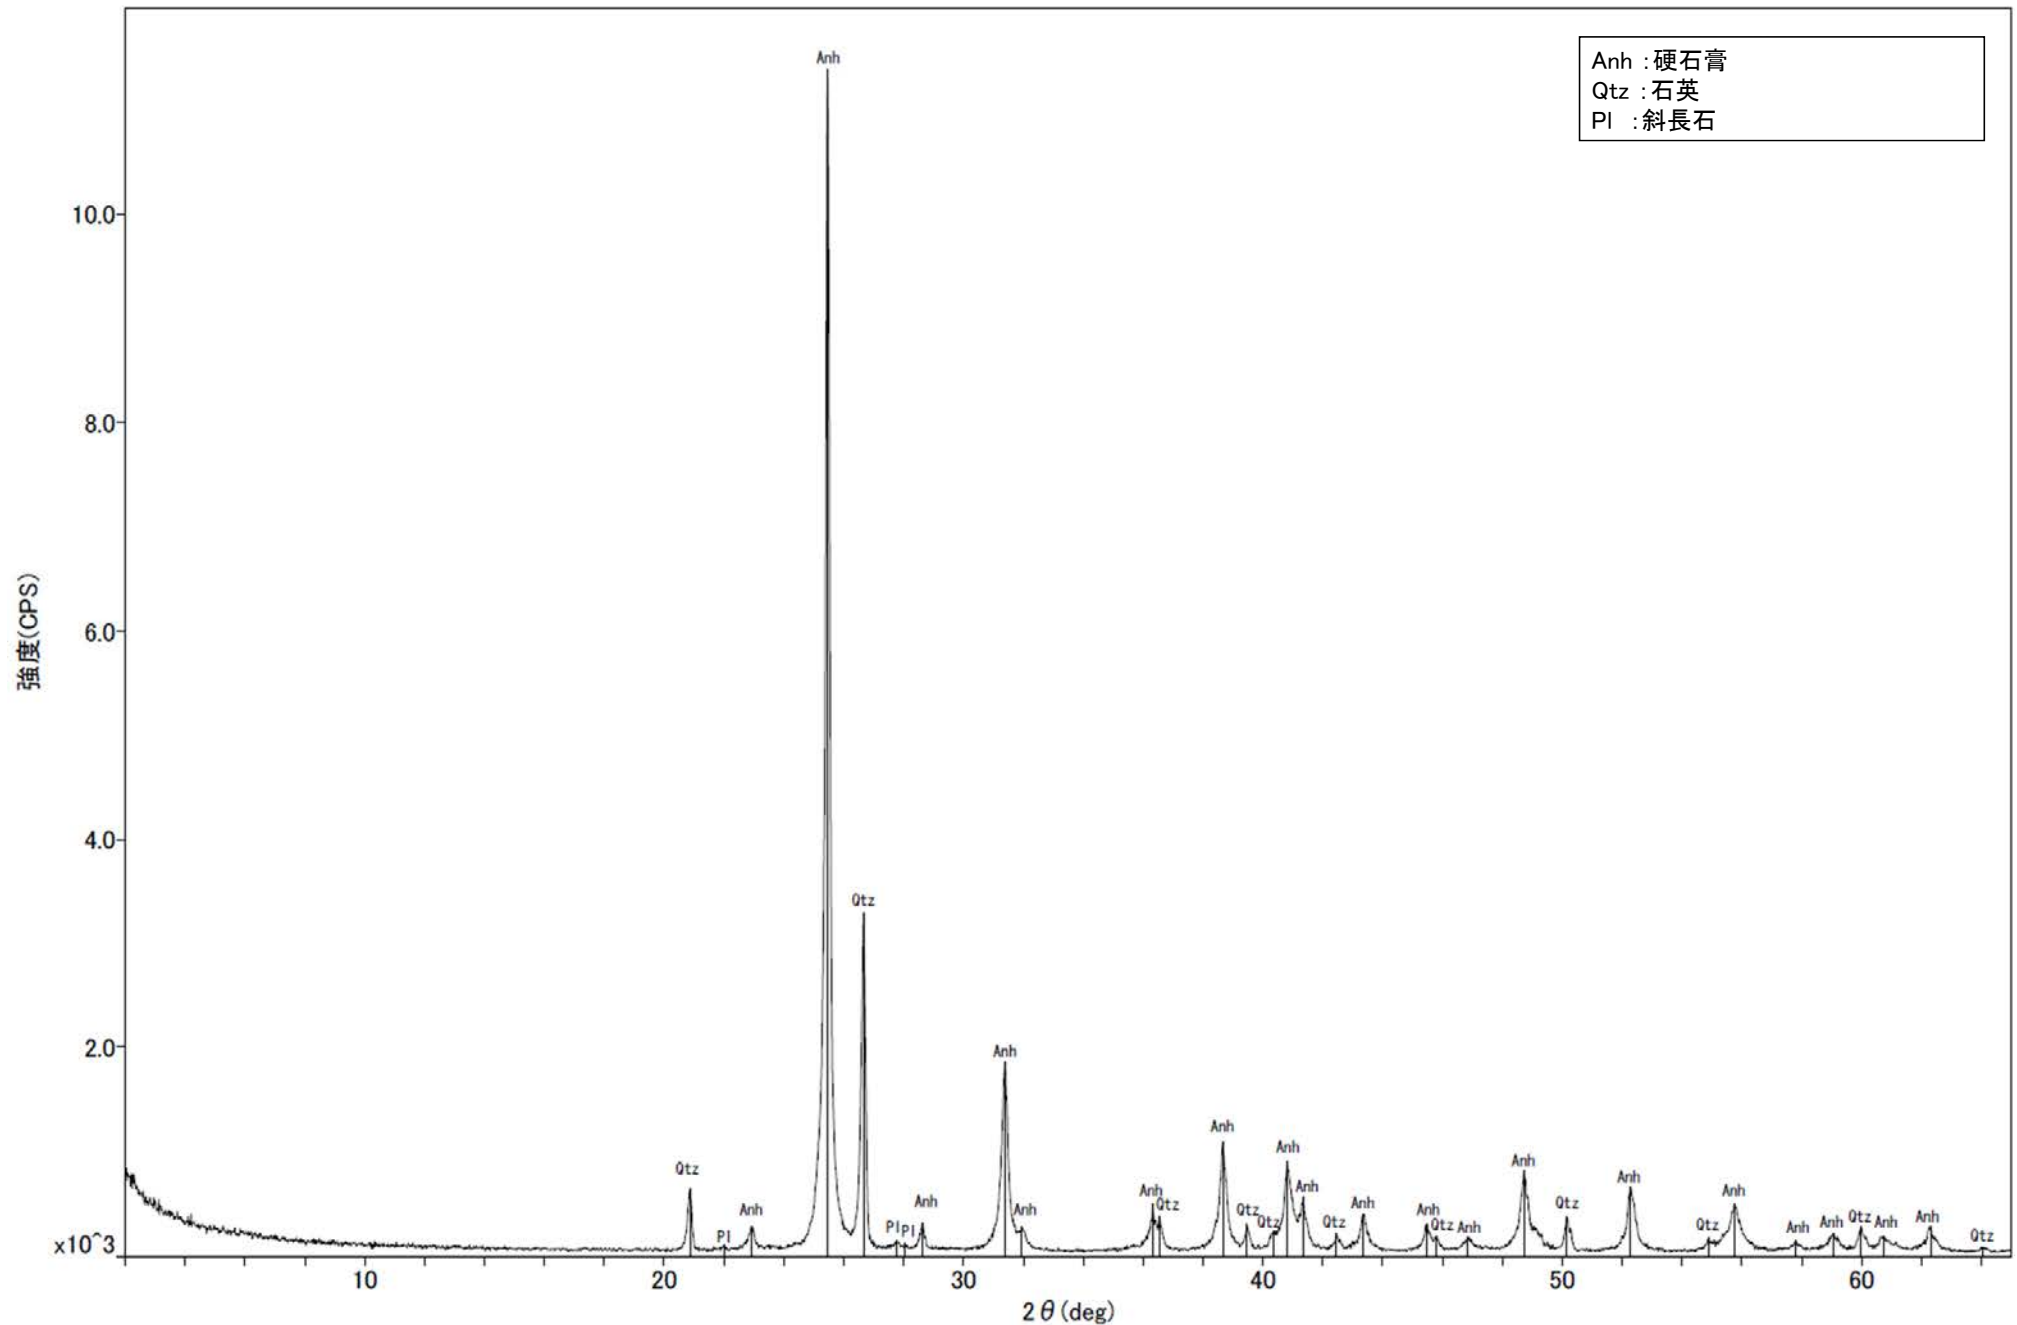


(12) 変質鉱物と第四系との関係に関する調査結果

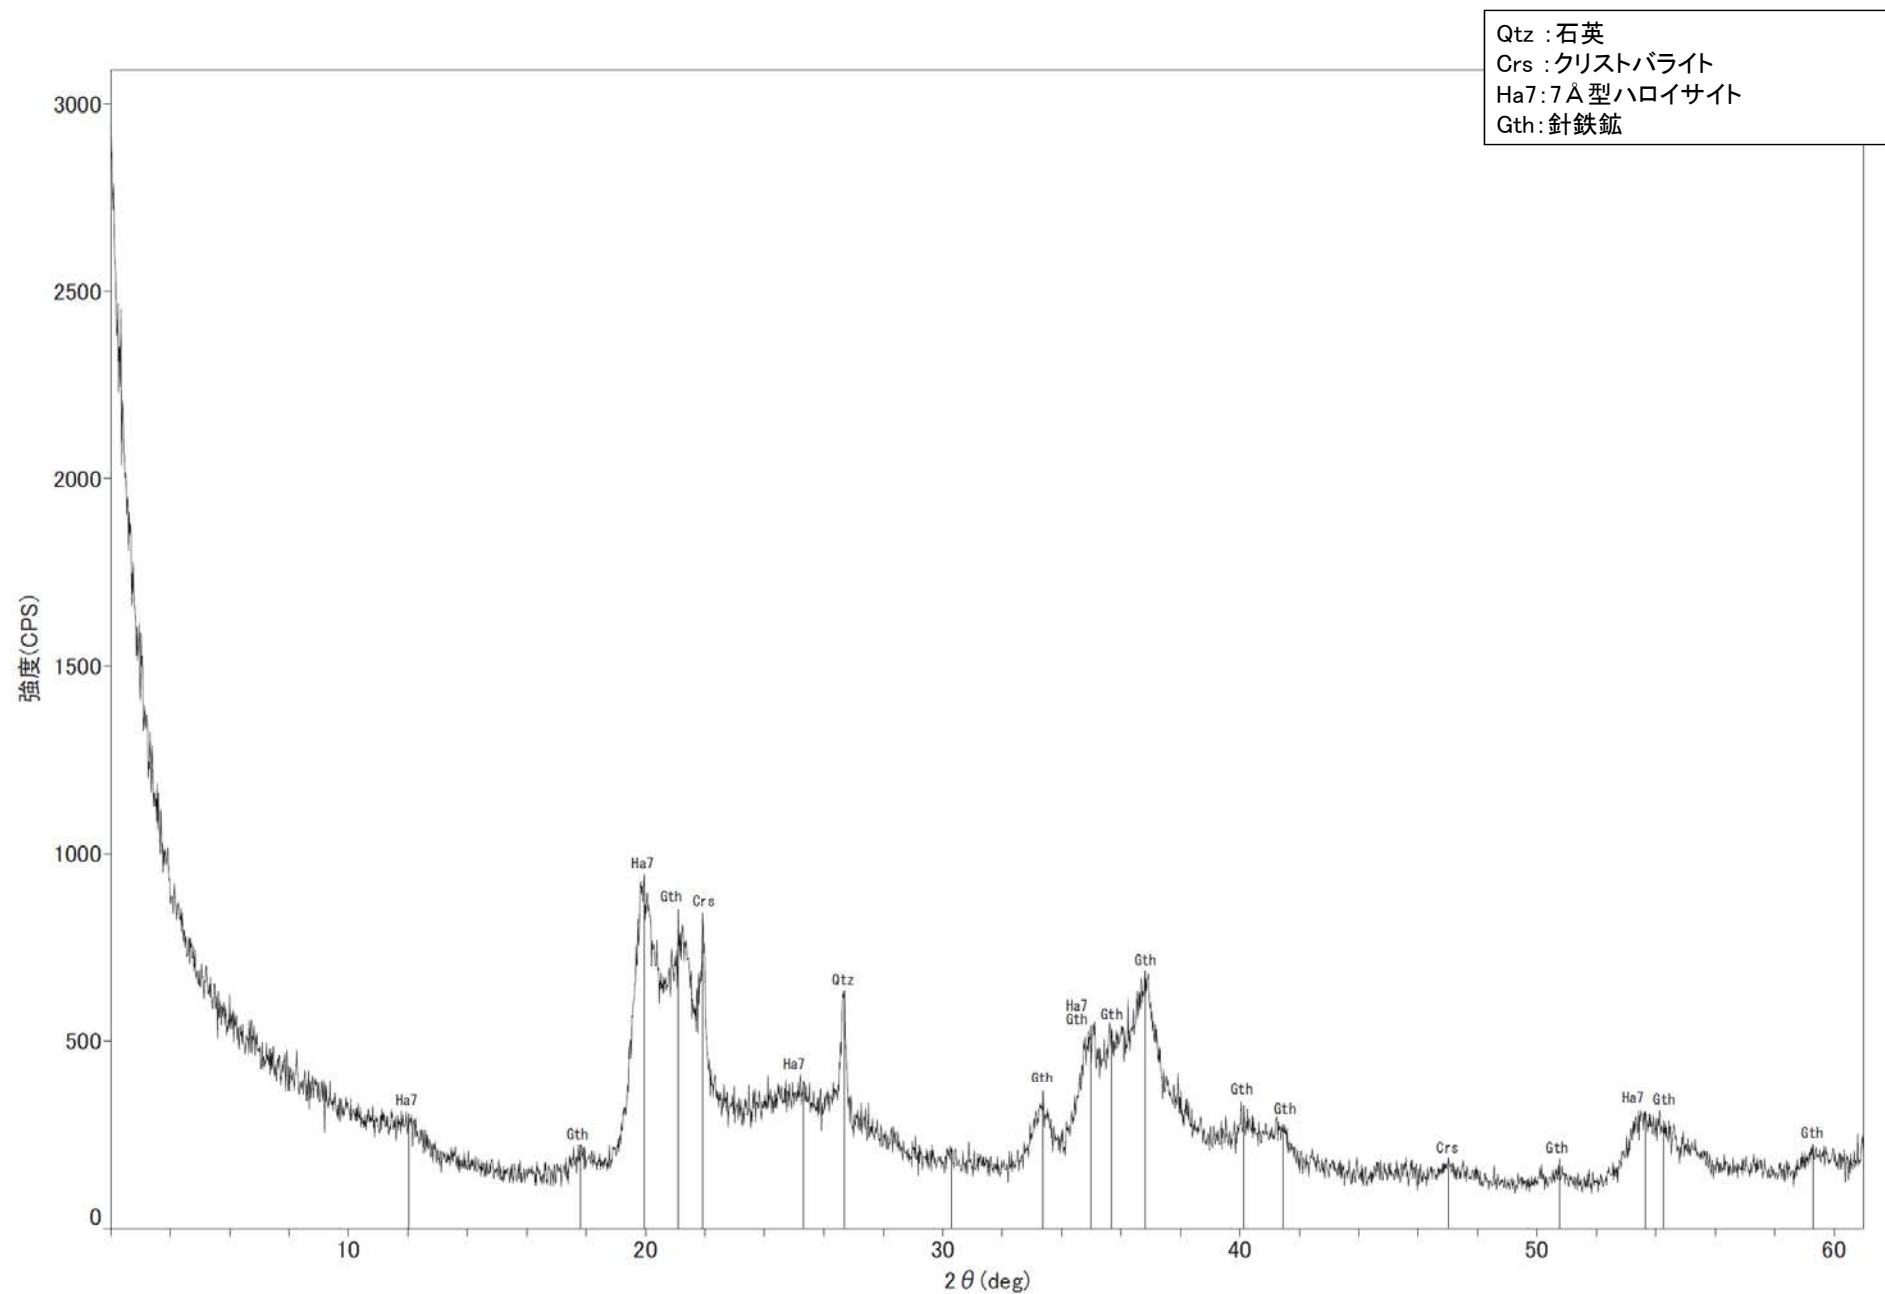


回折チャート

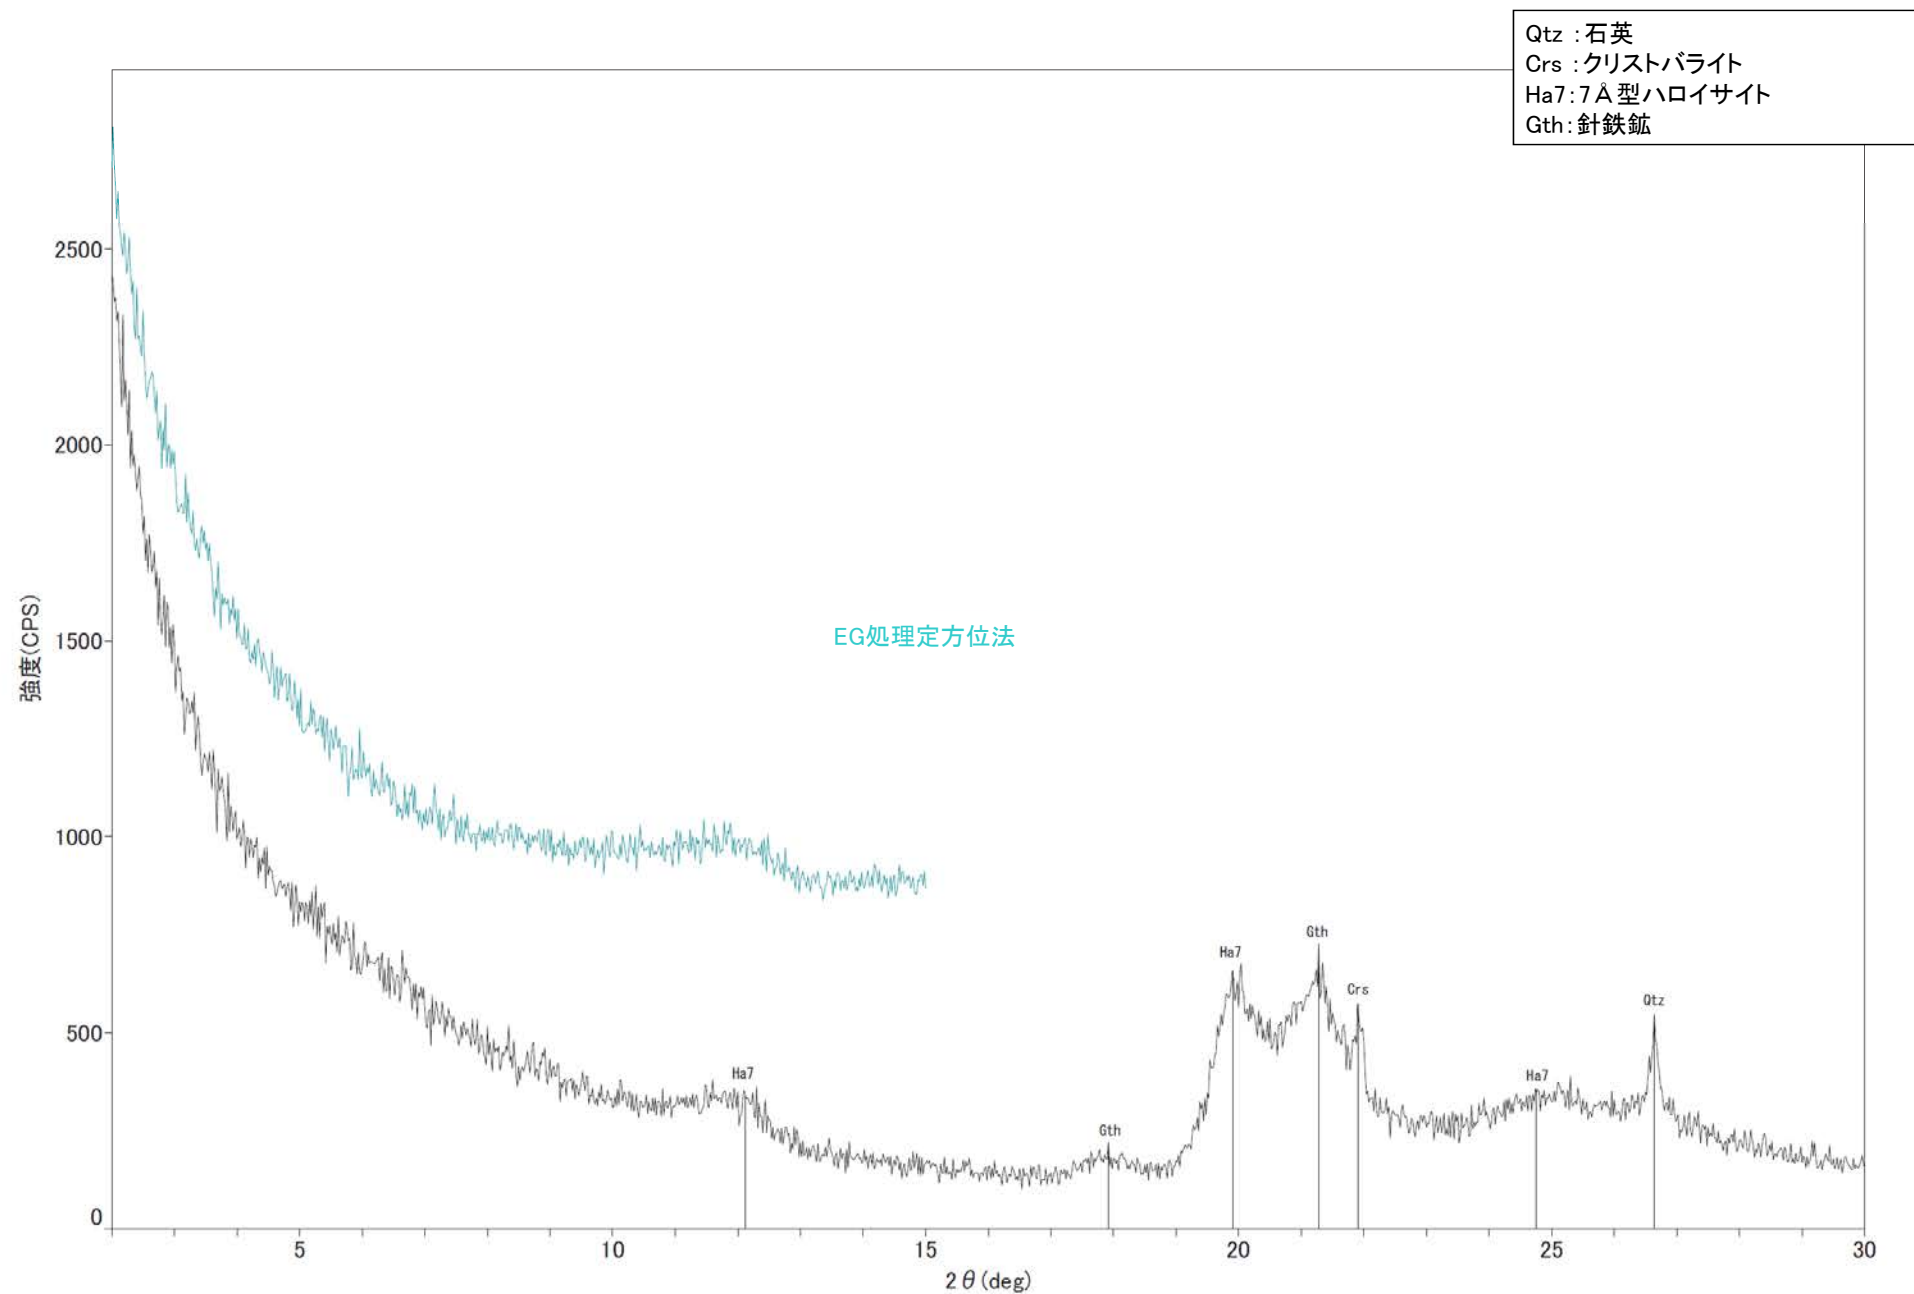


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

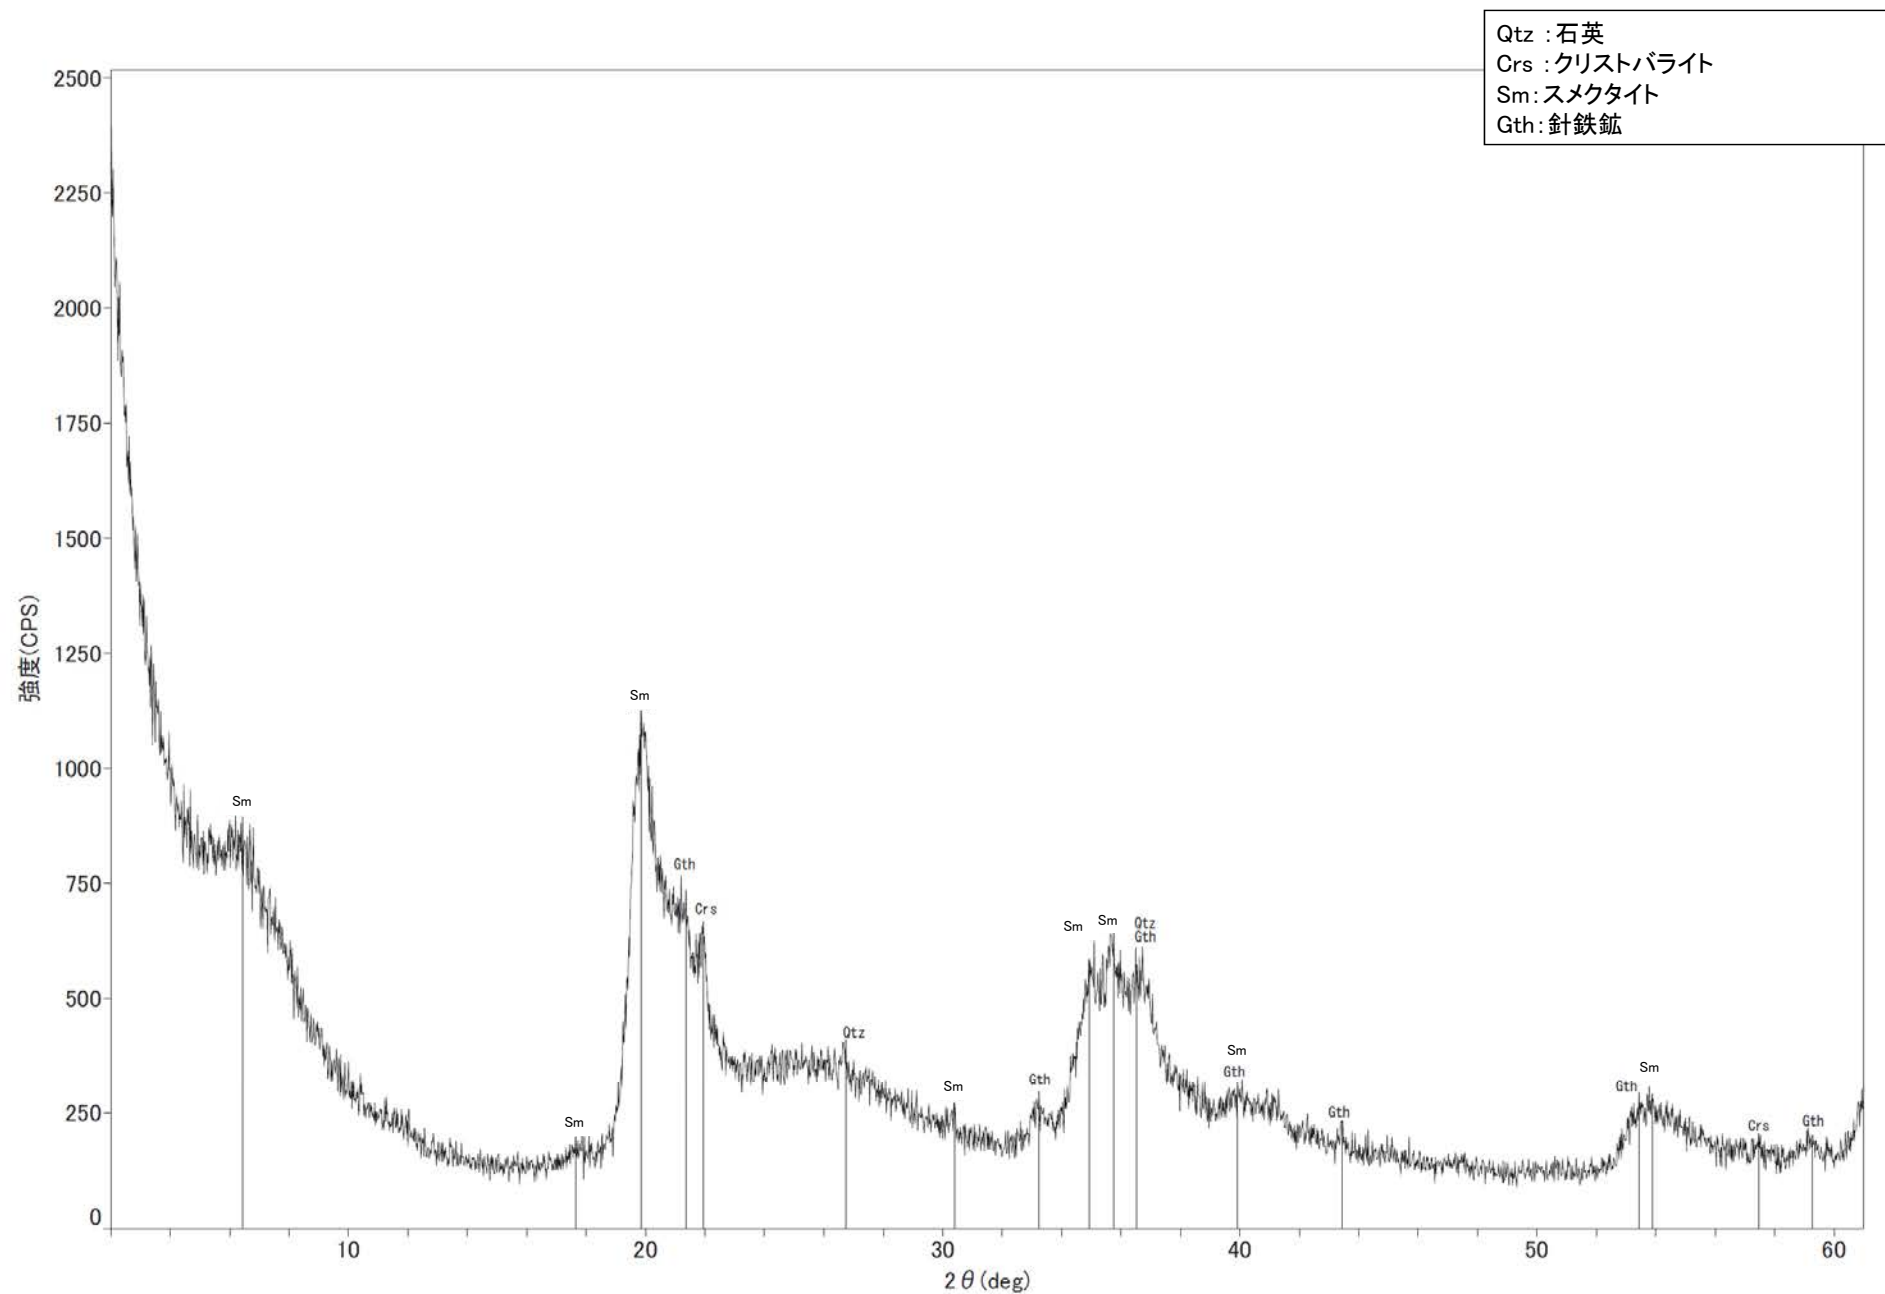


回折チャート

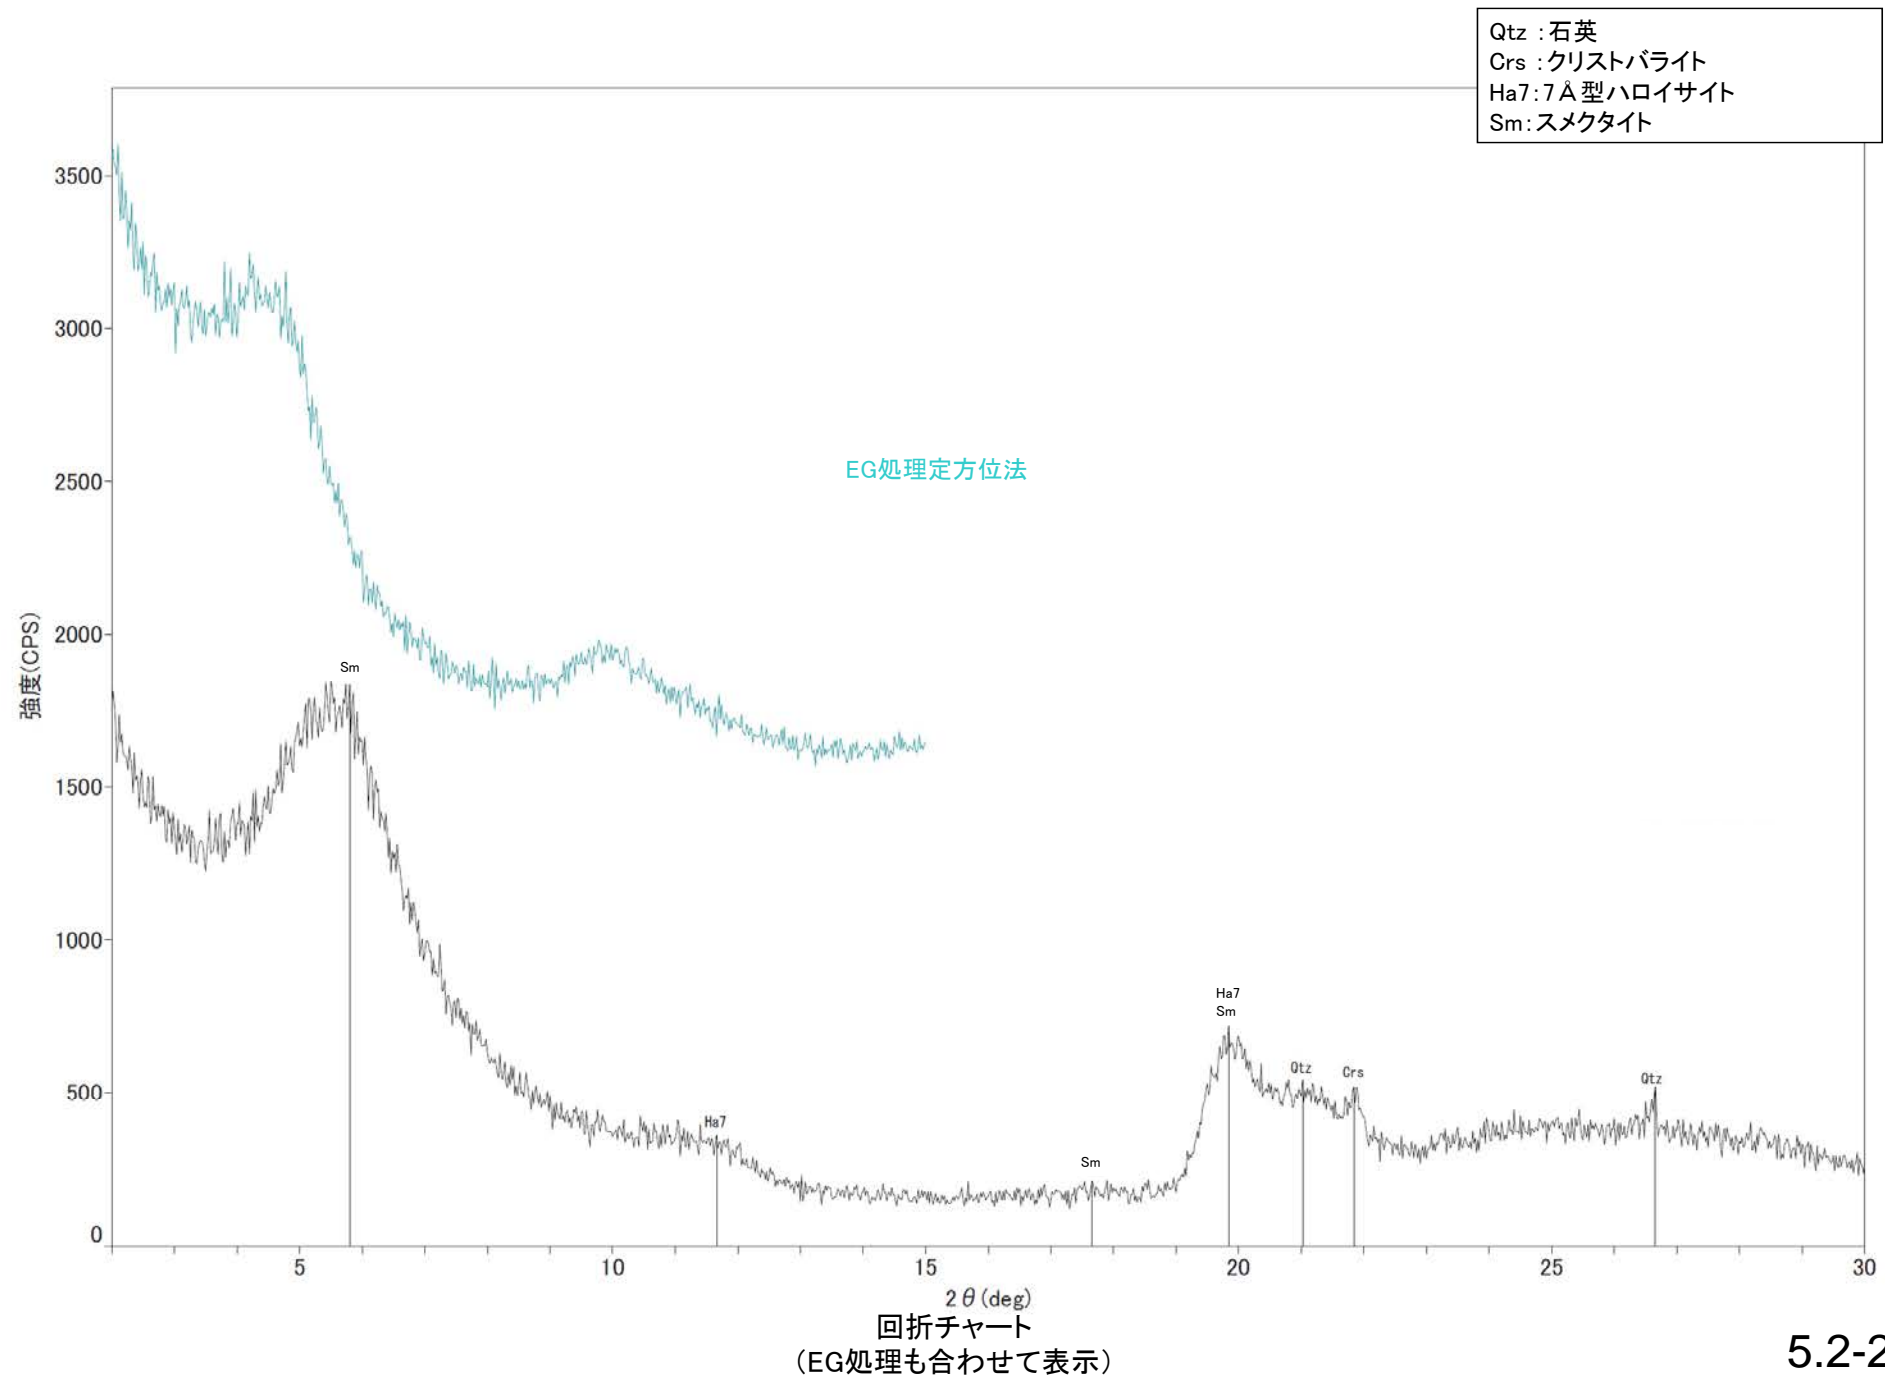


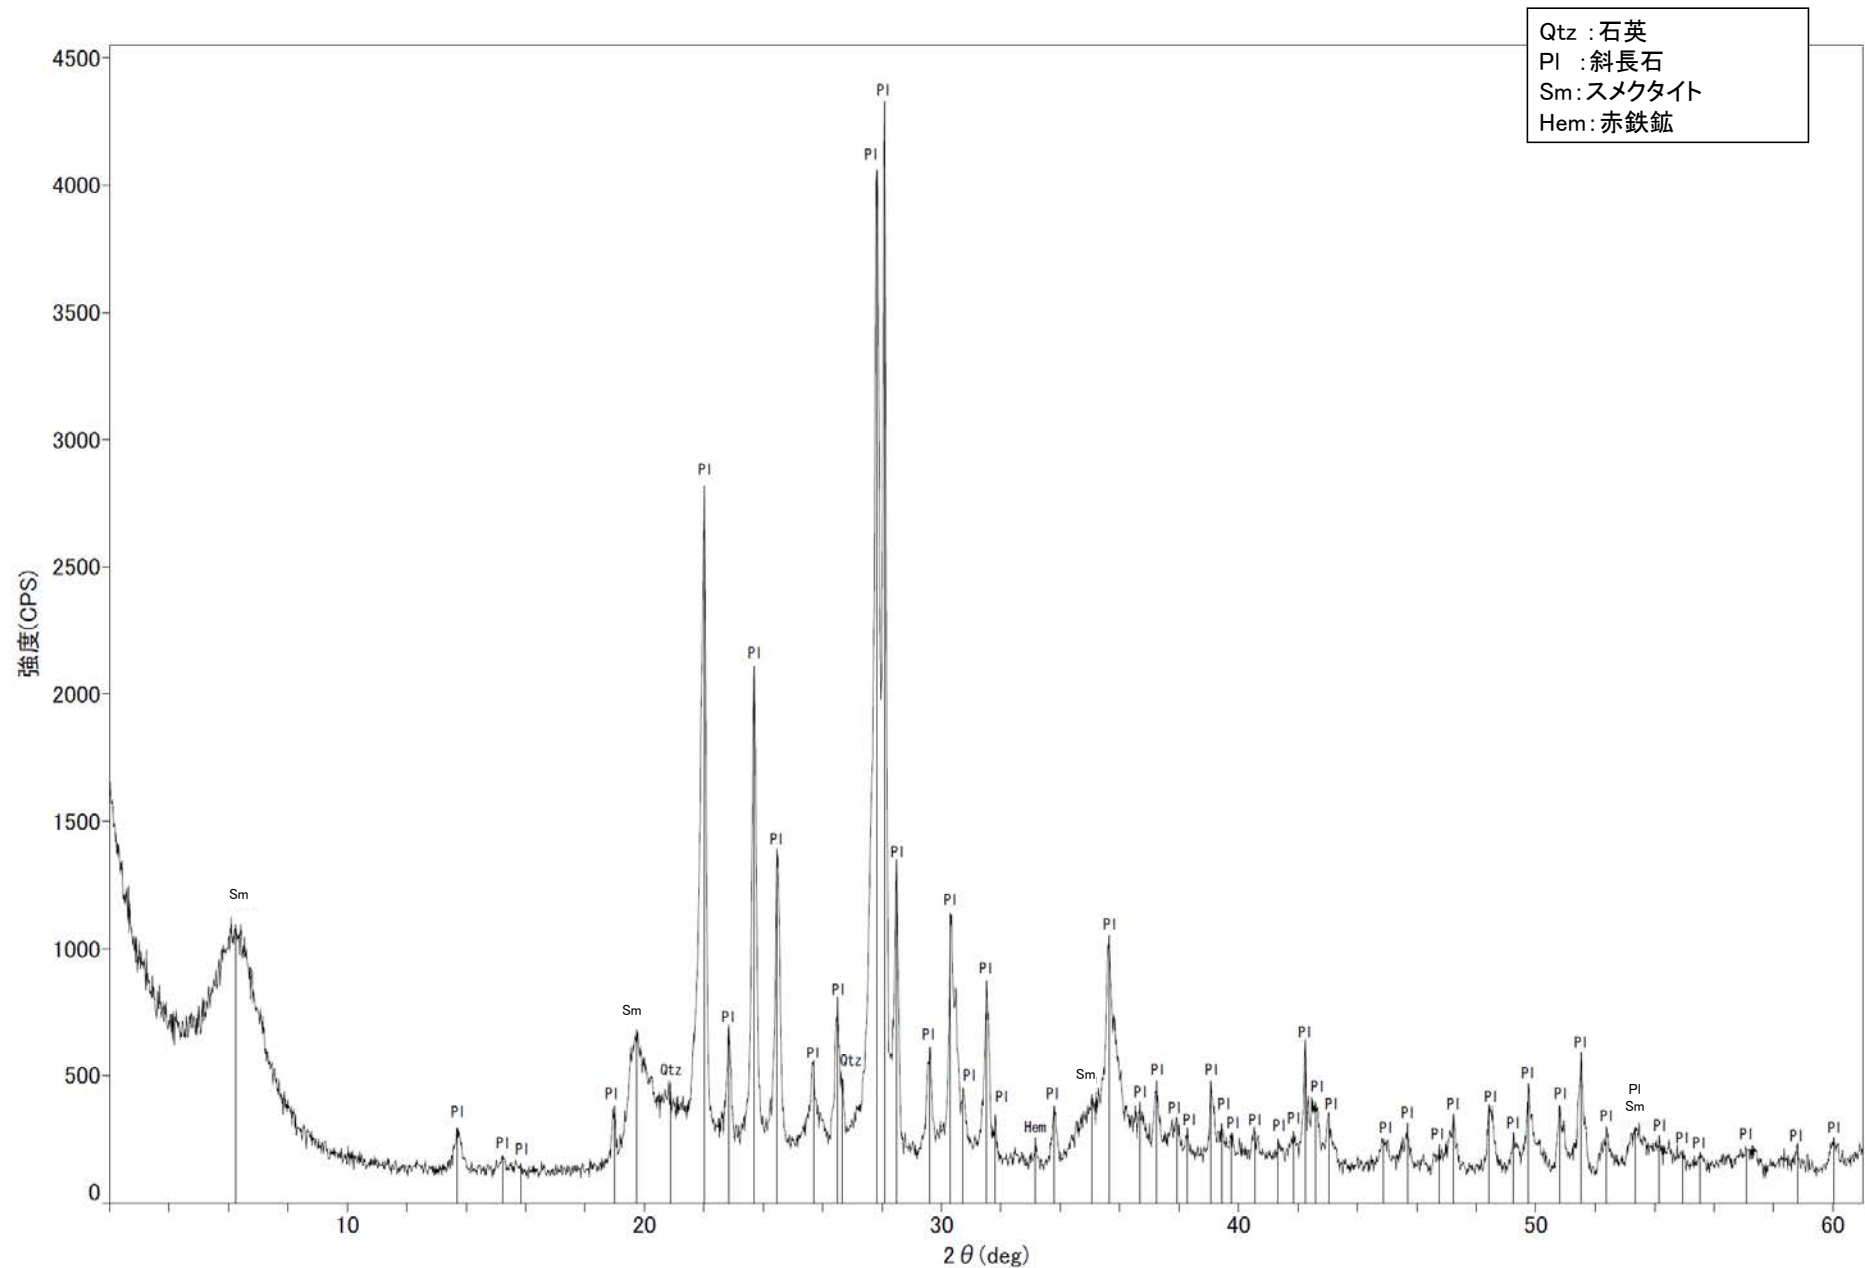


回折チャート

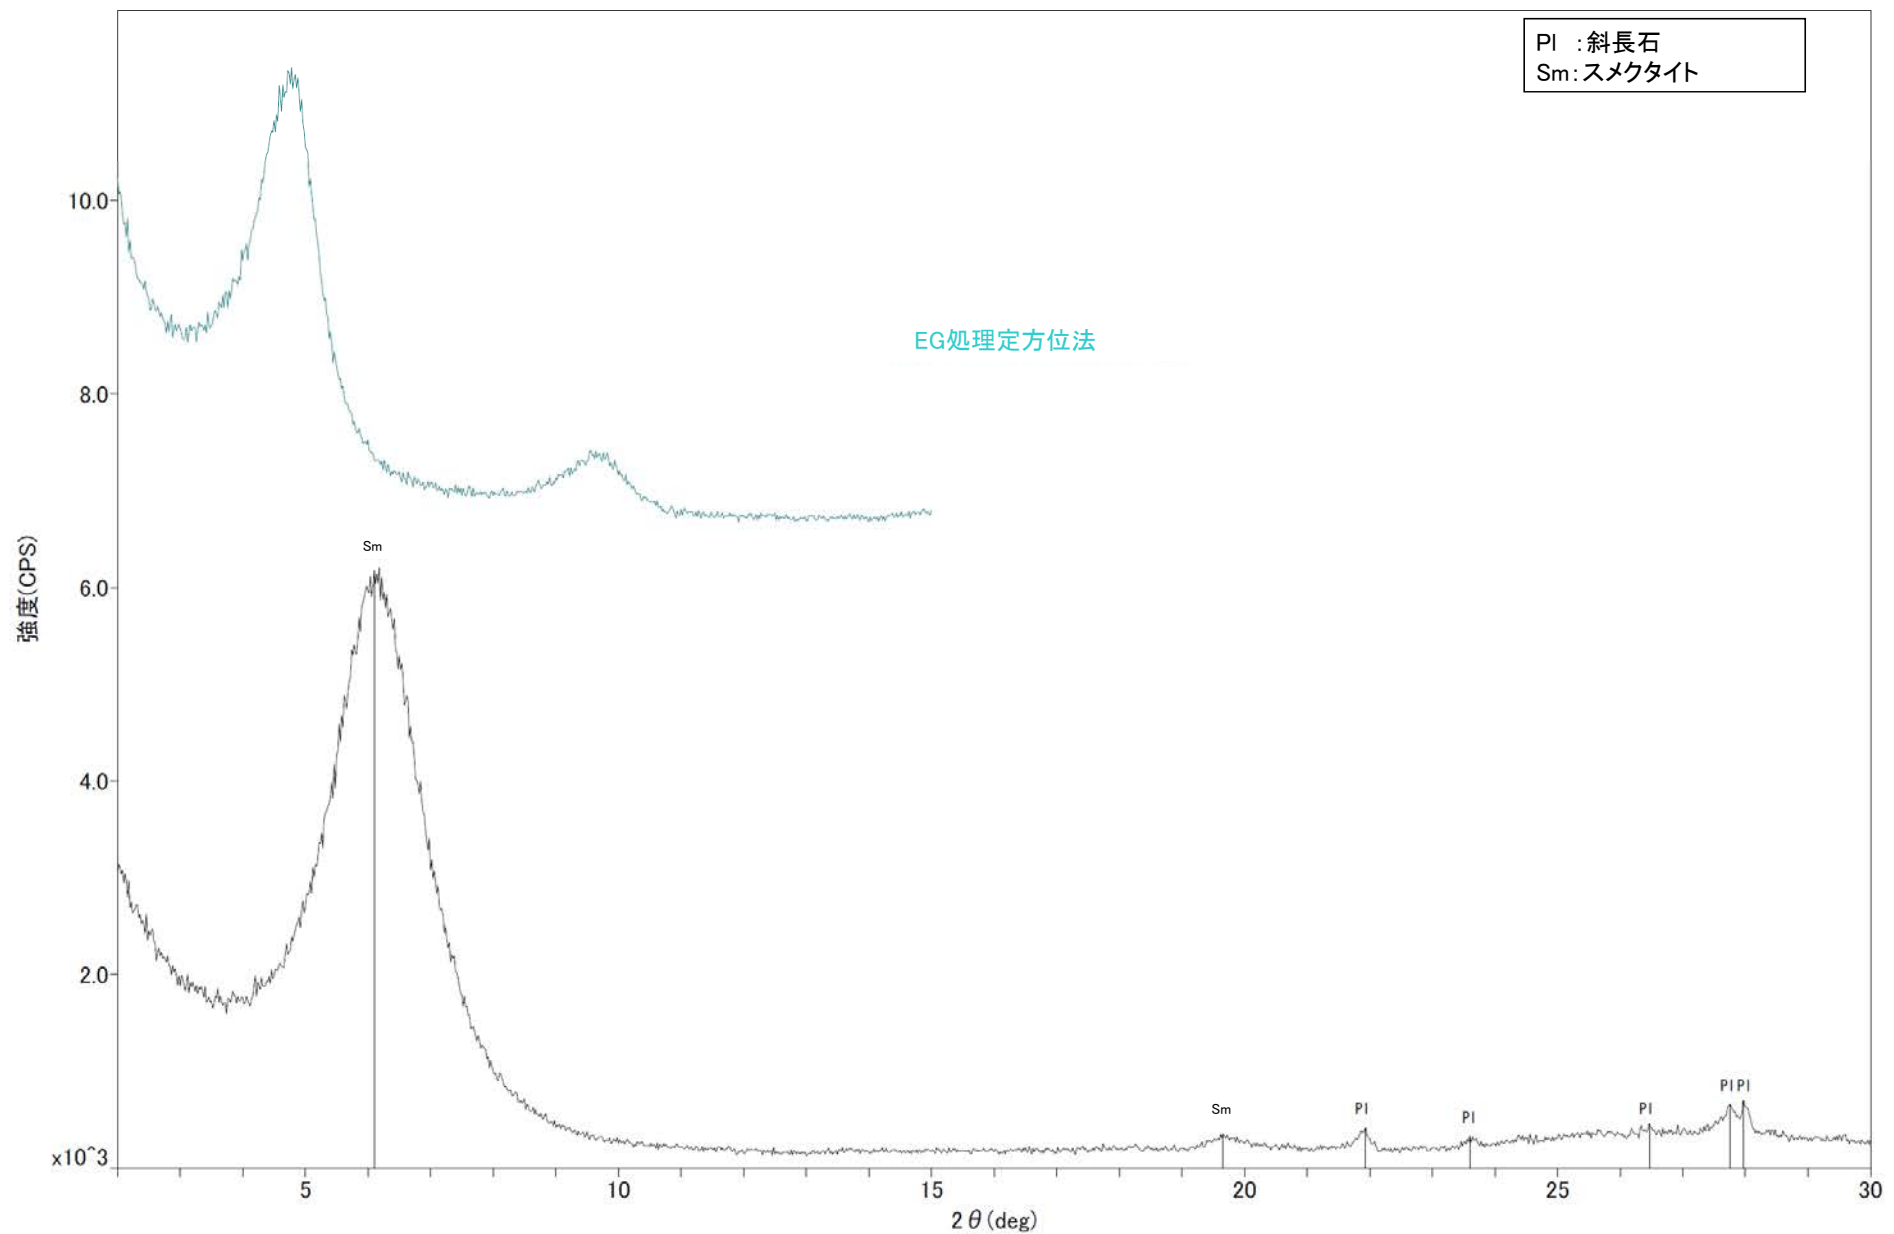



回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

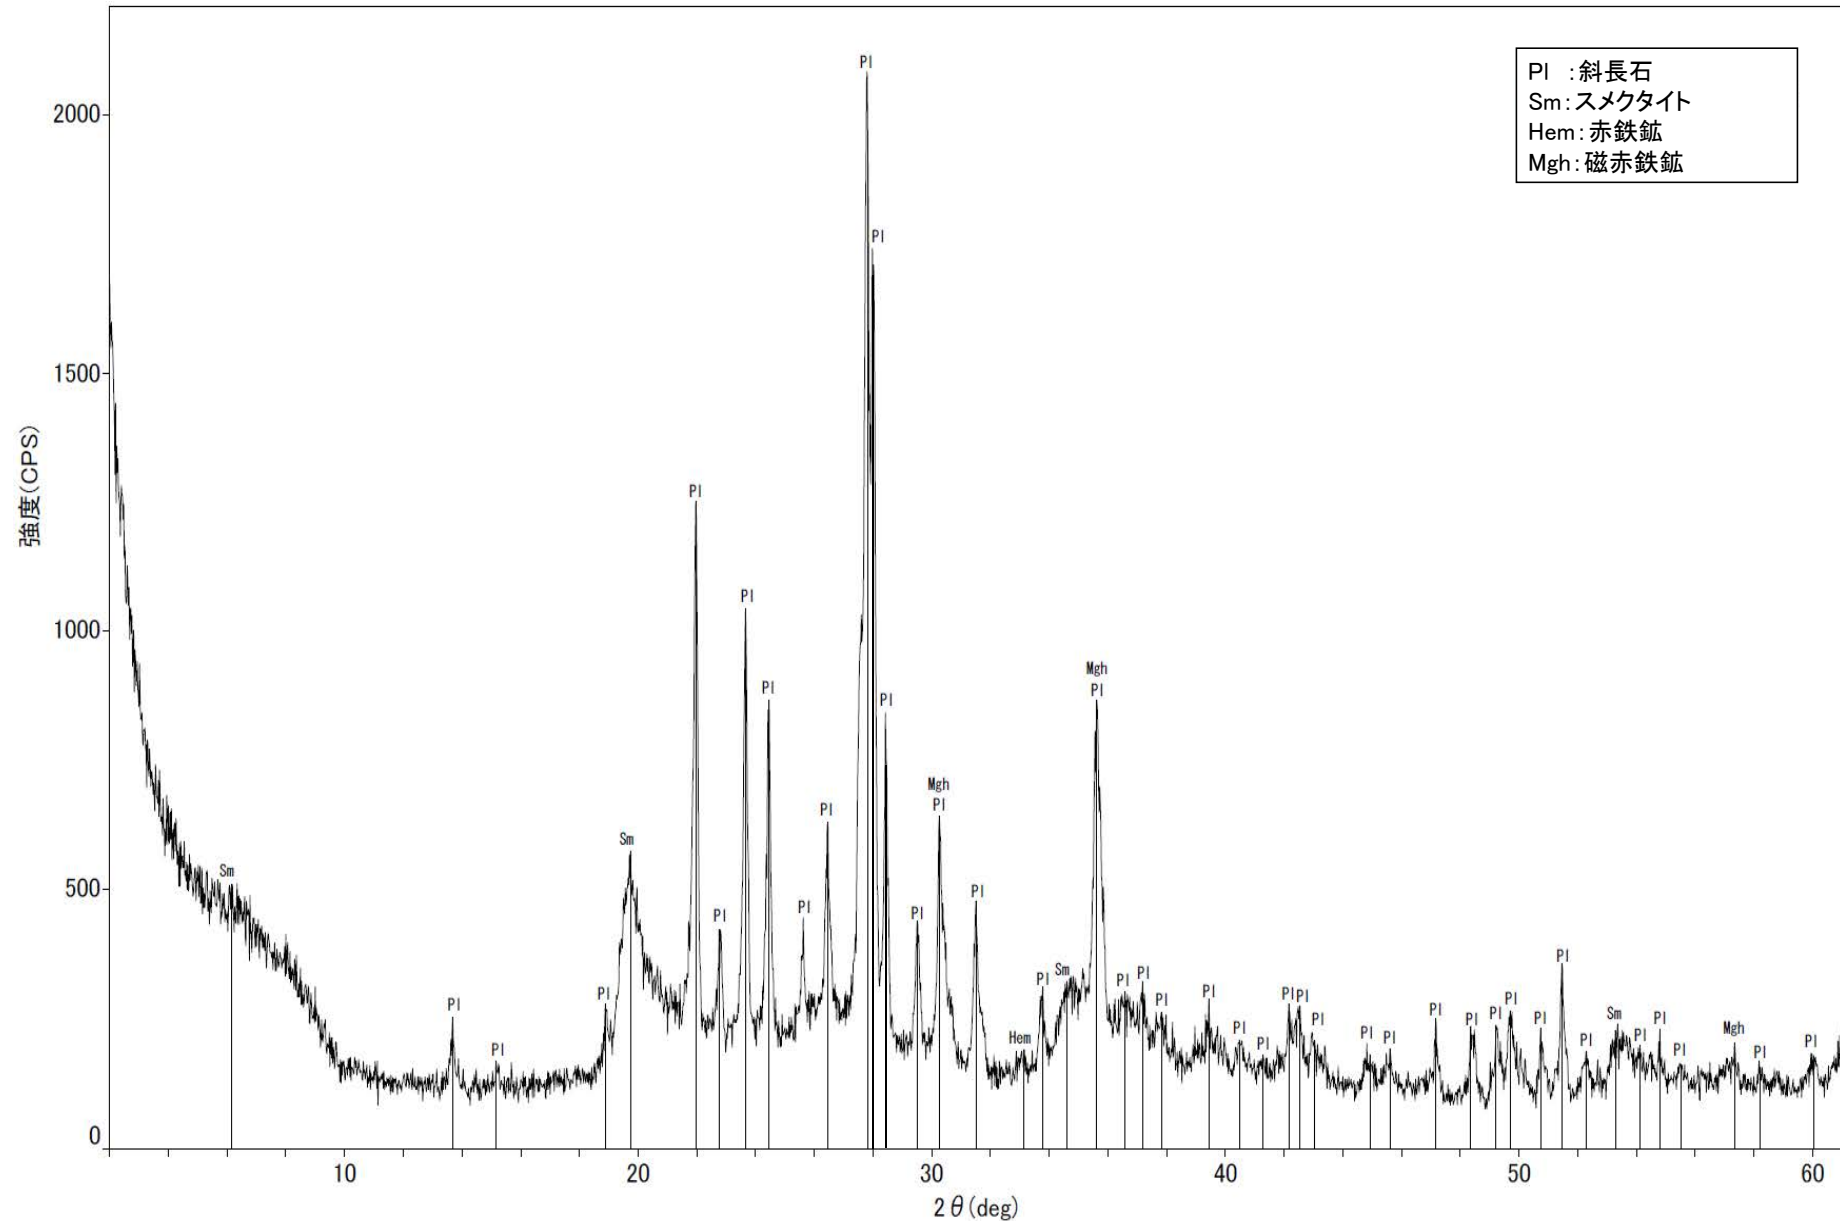


回折チャート






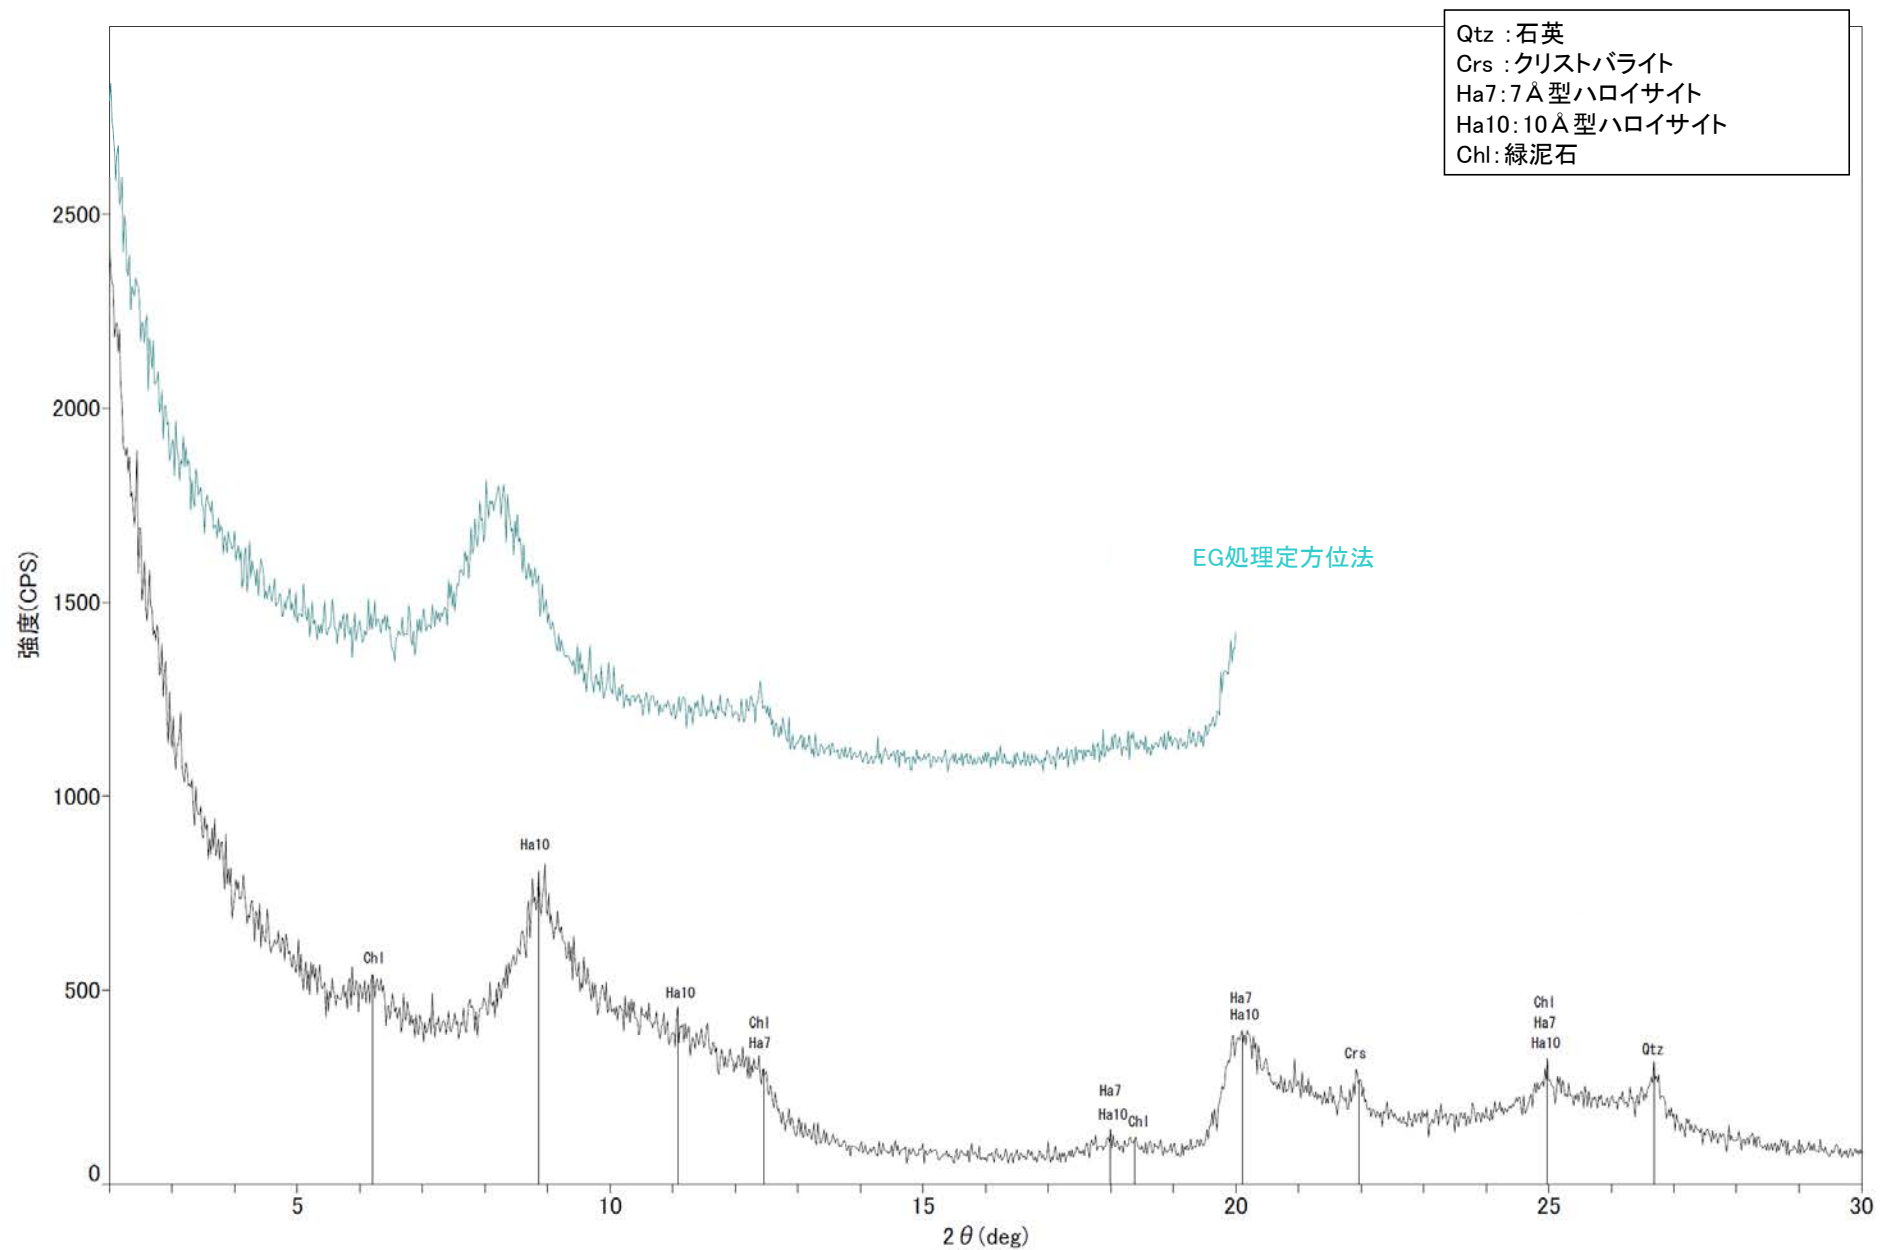


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

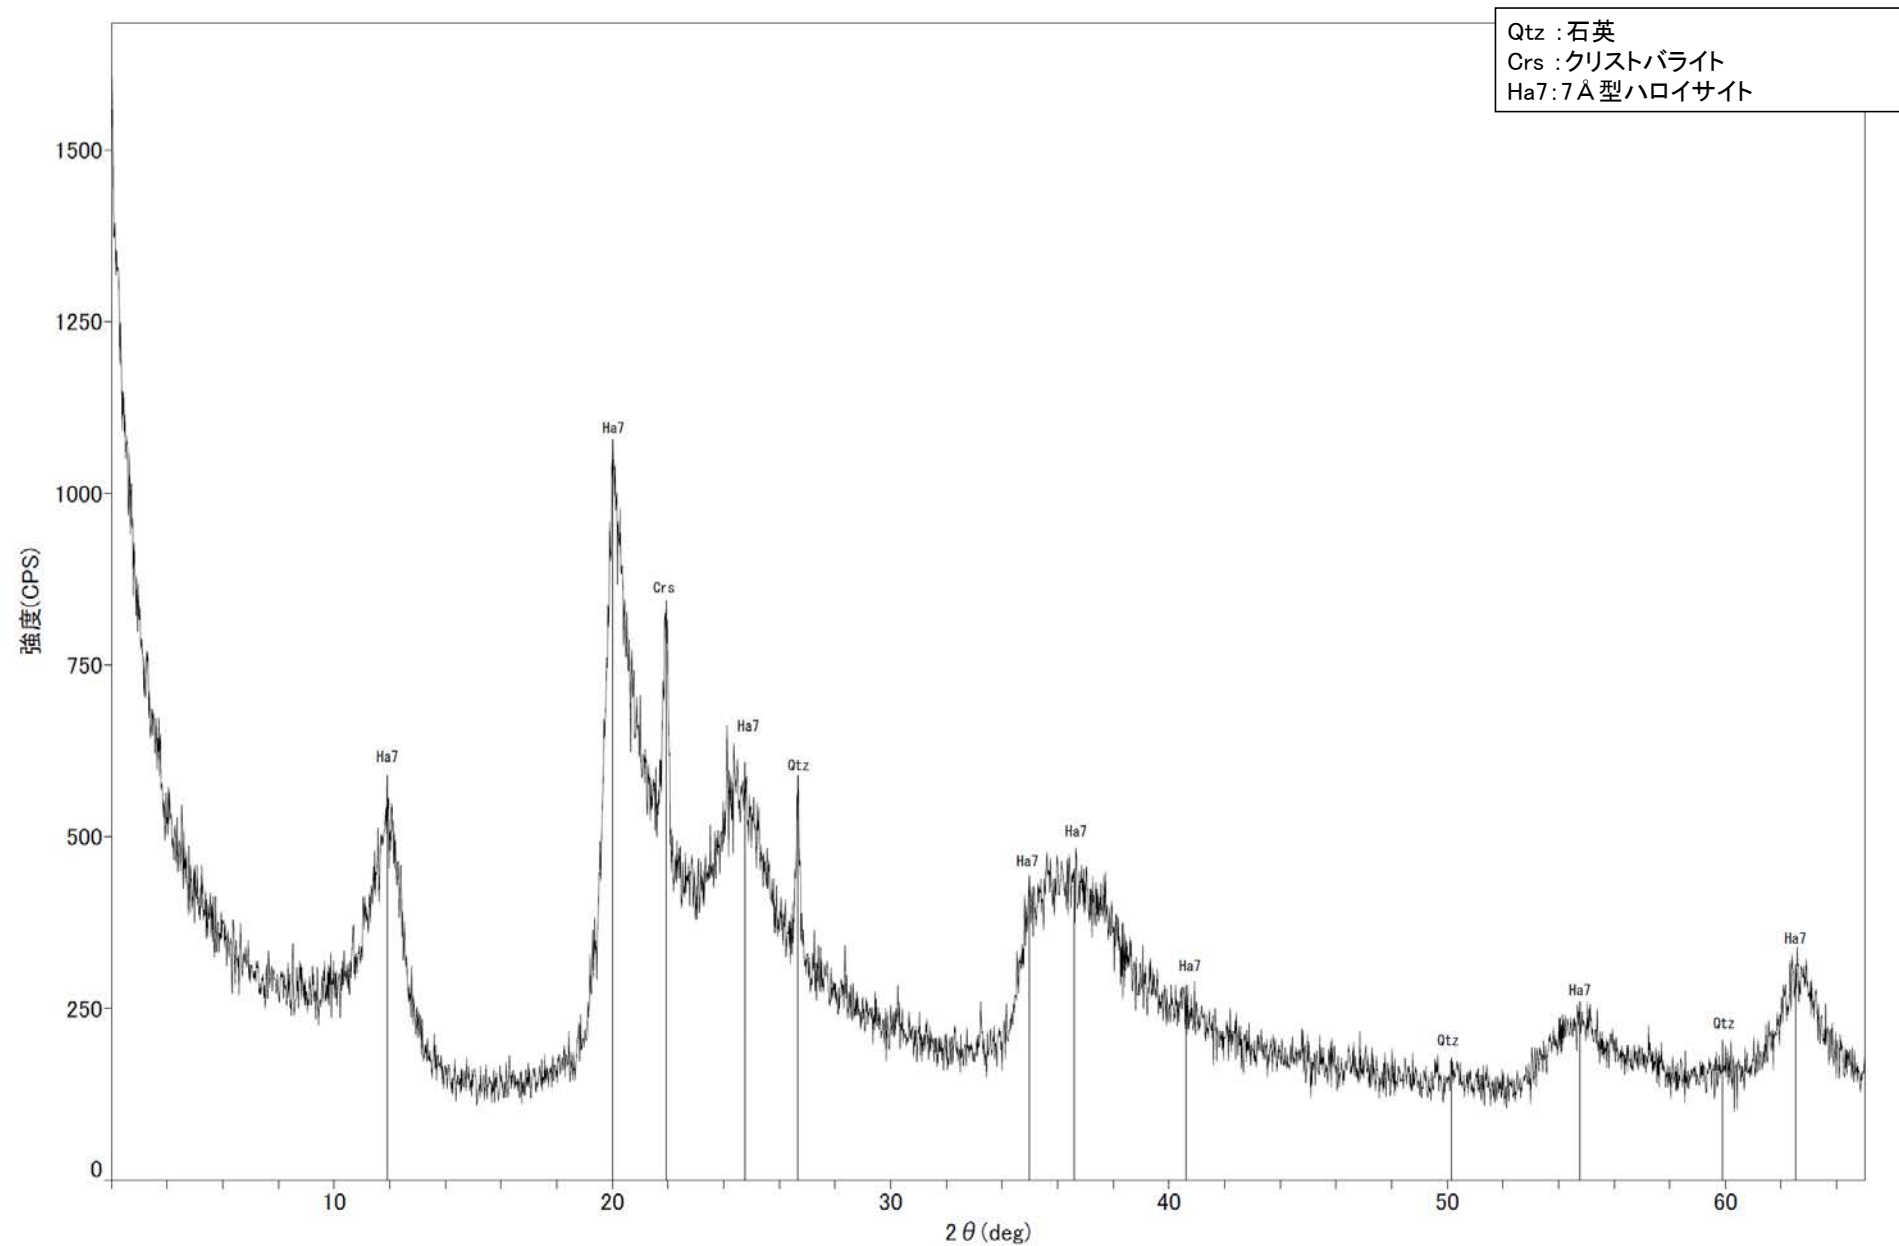


回折チャート



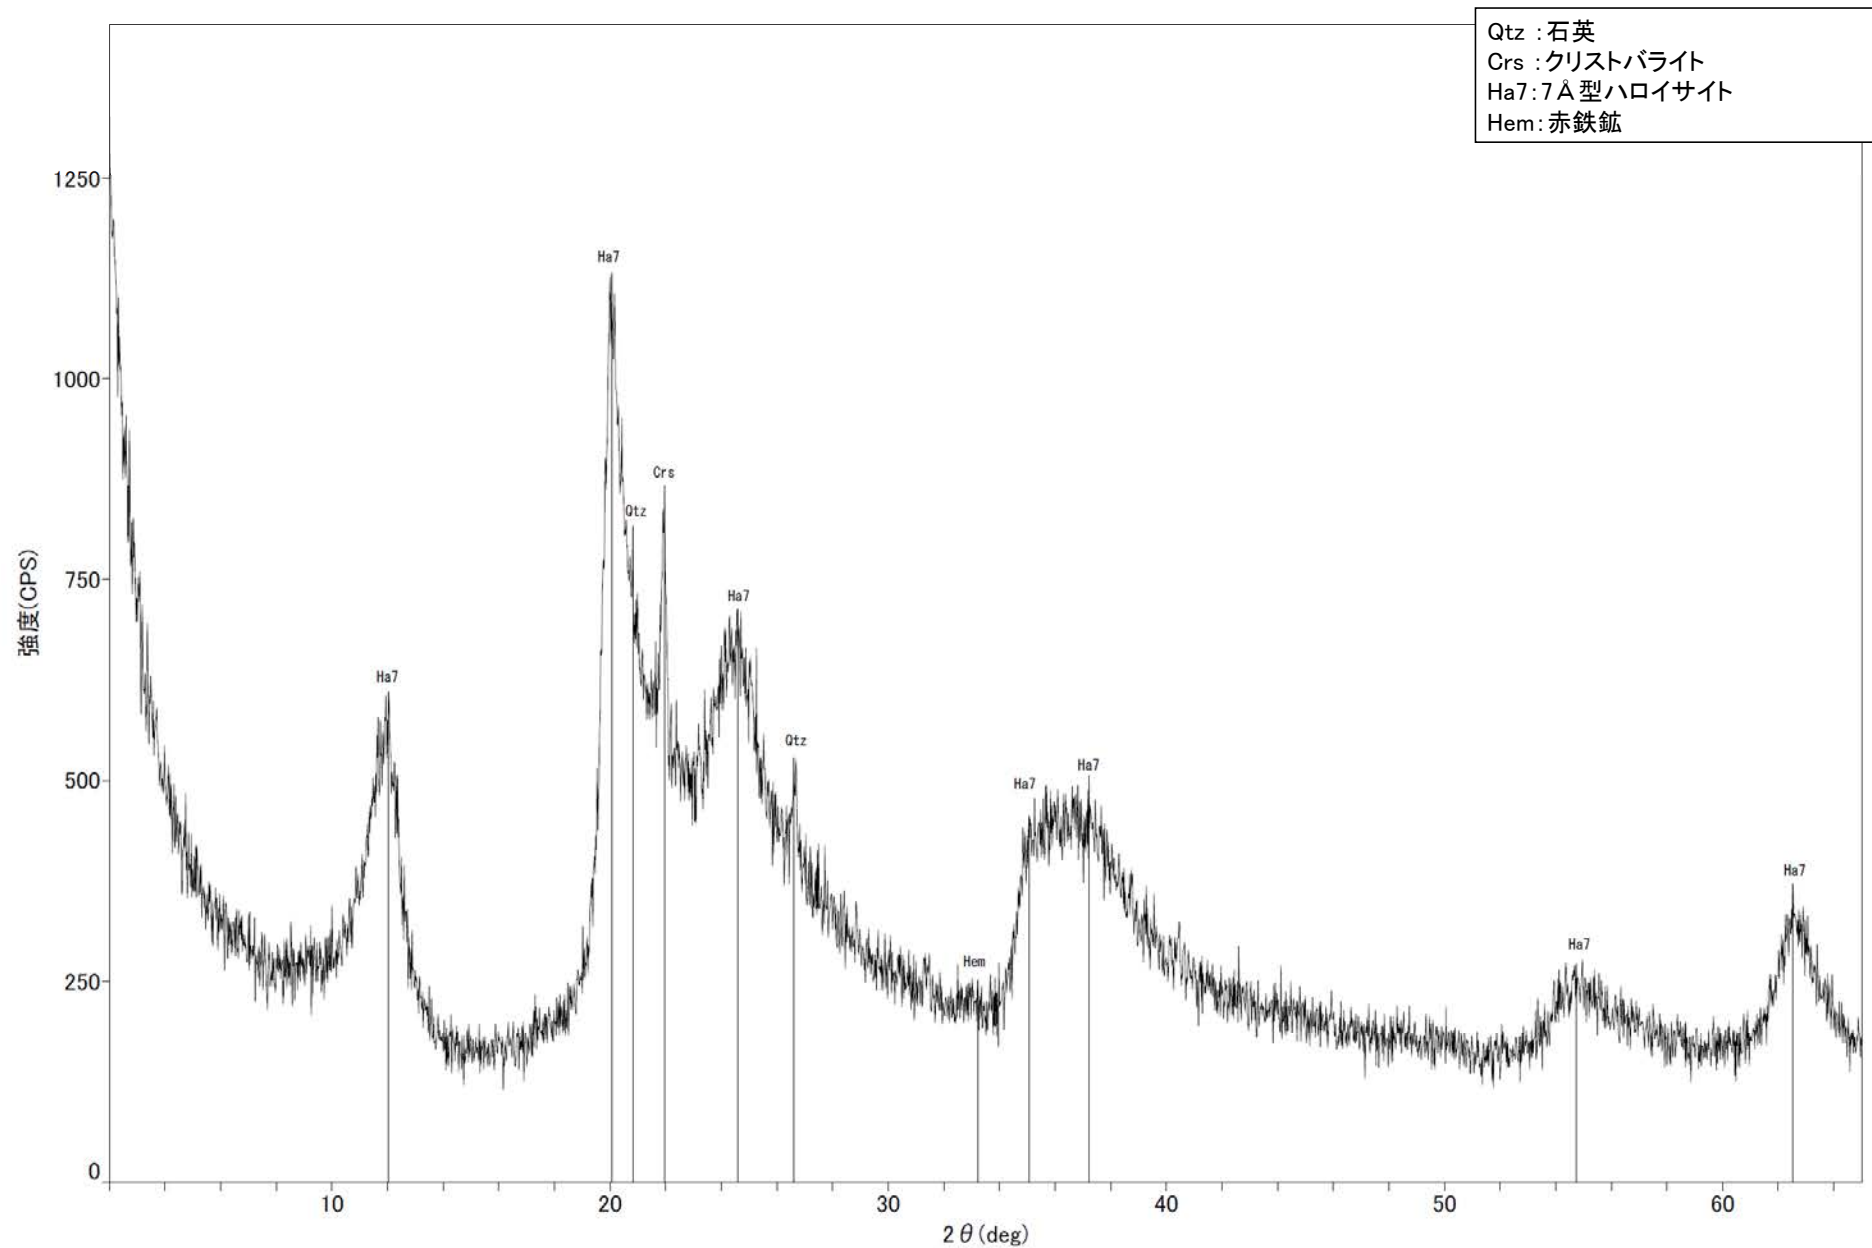


回折チャート

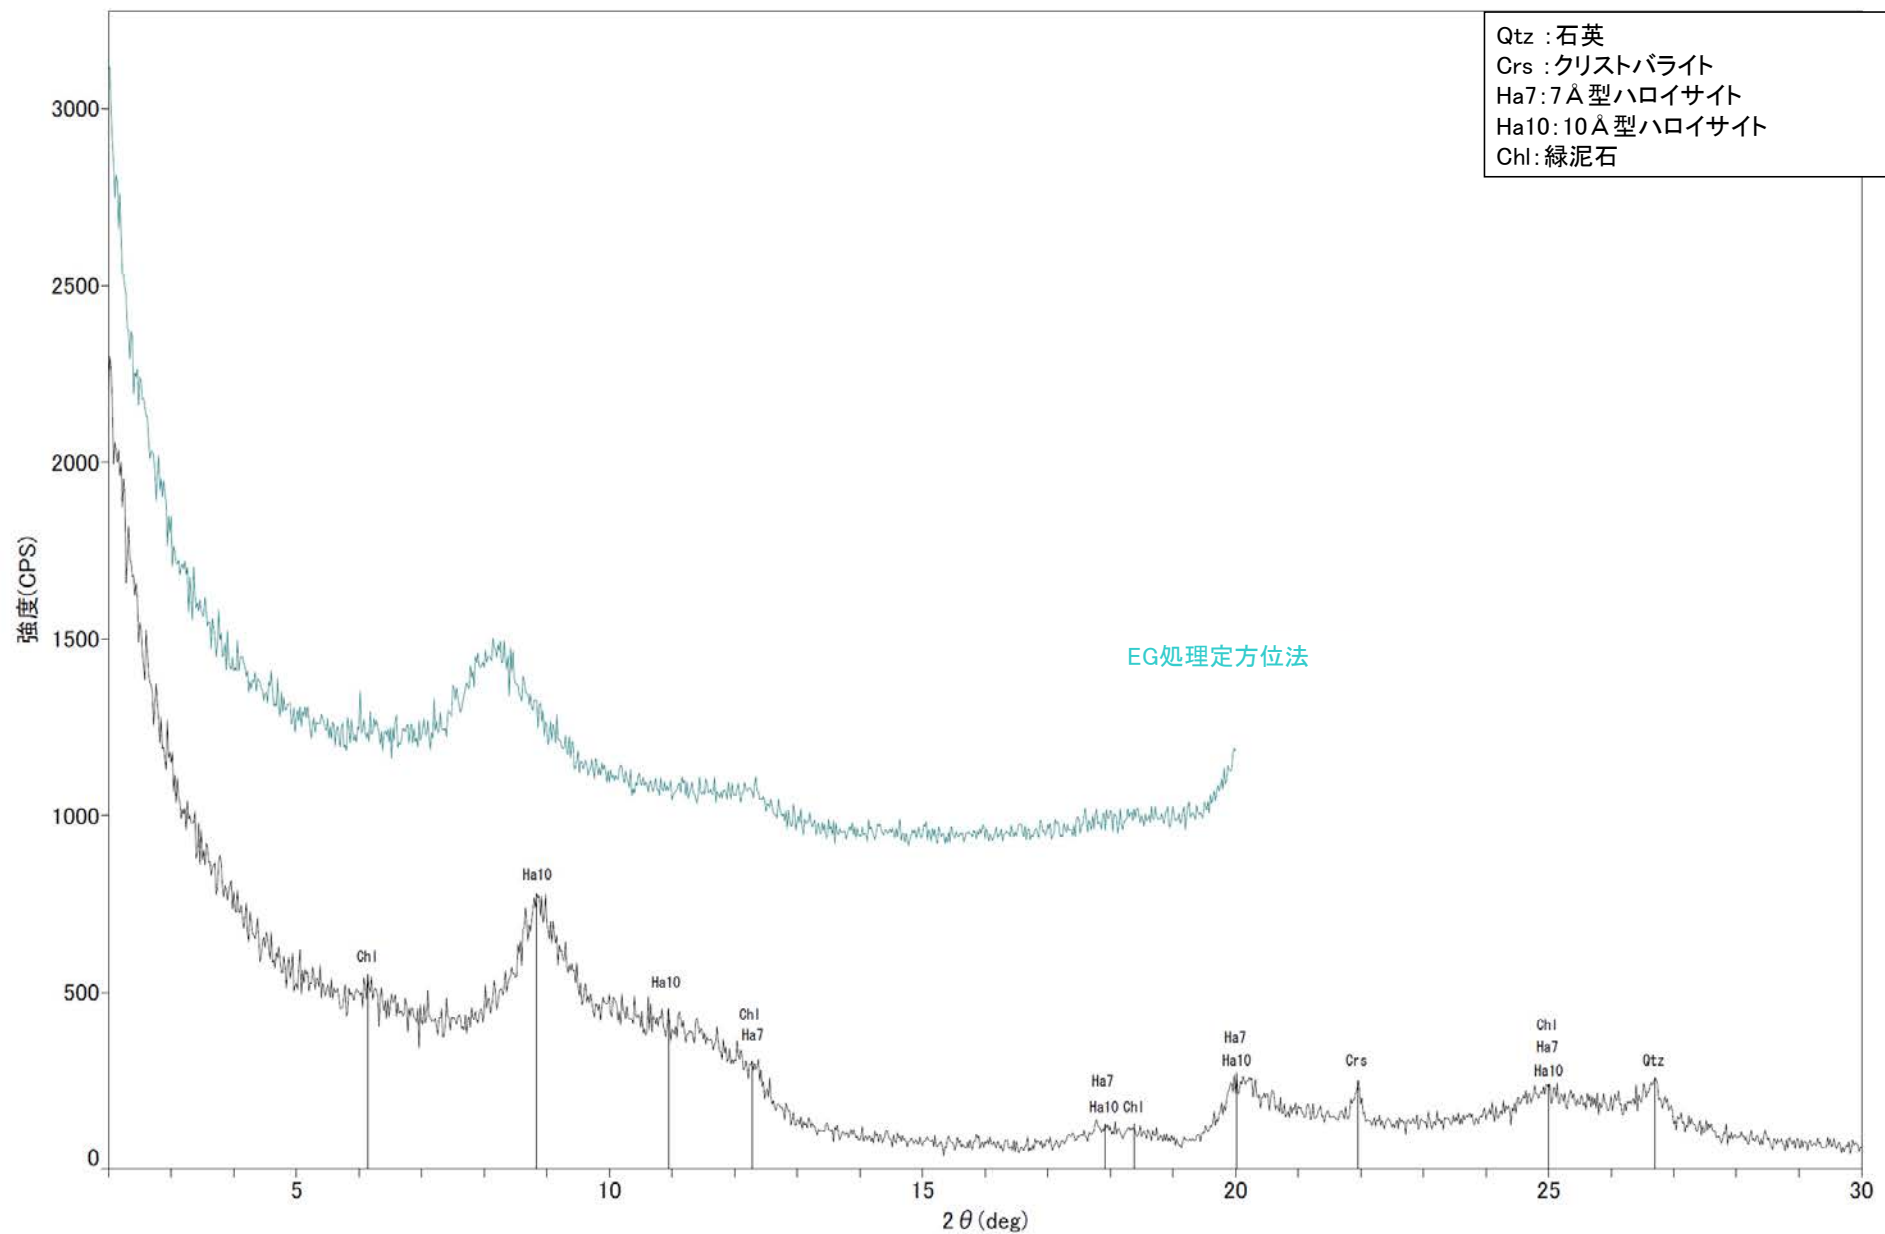


回折チャート
(EG処理も合わせて表示)

大坪川ダム右岸トレンチ 白色脈 ―X線回折チャート 不定方位―

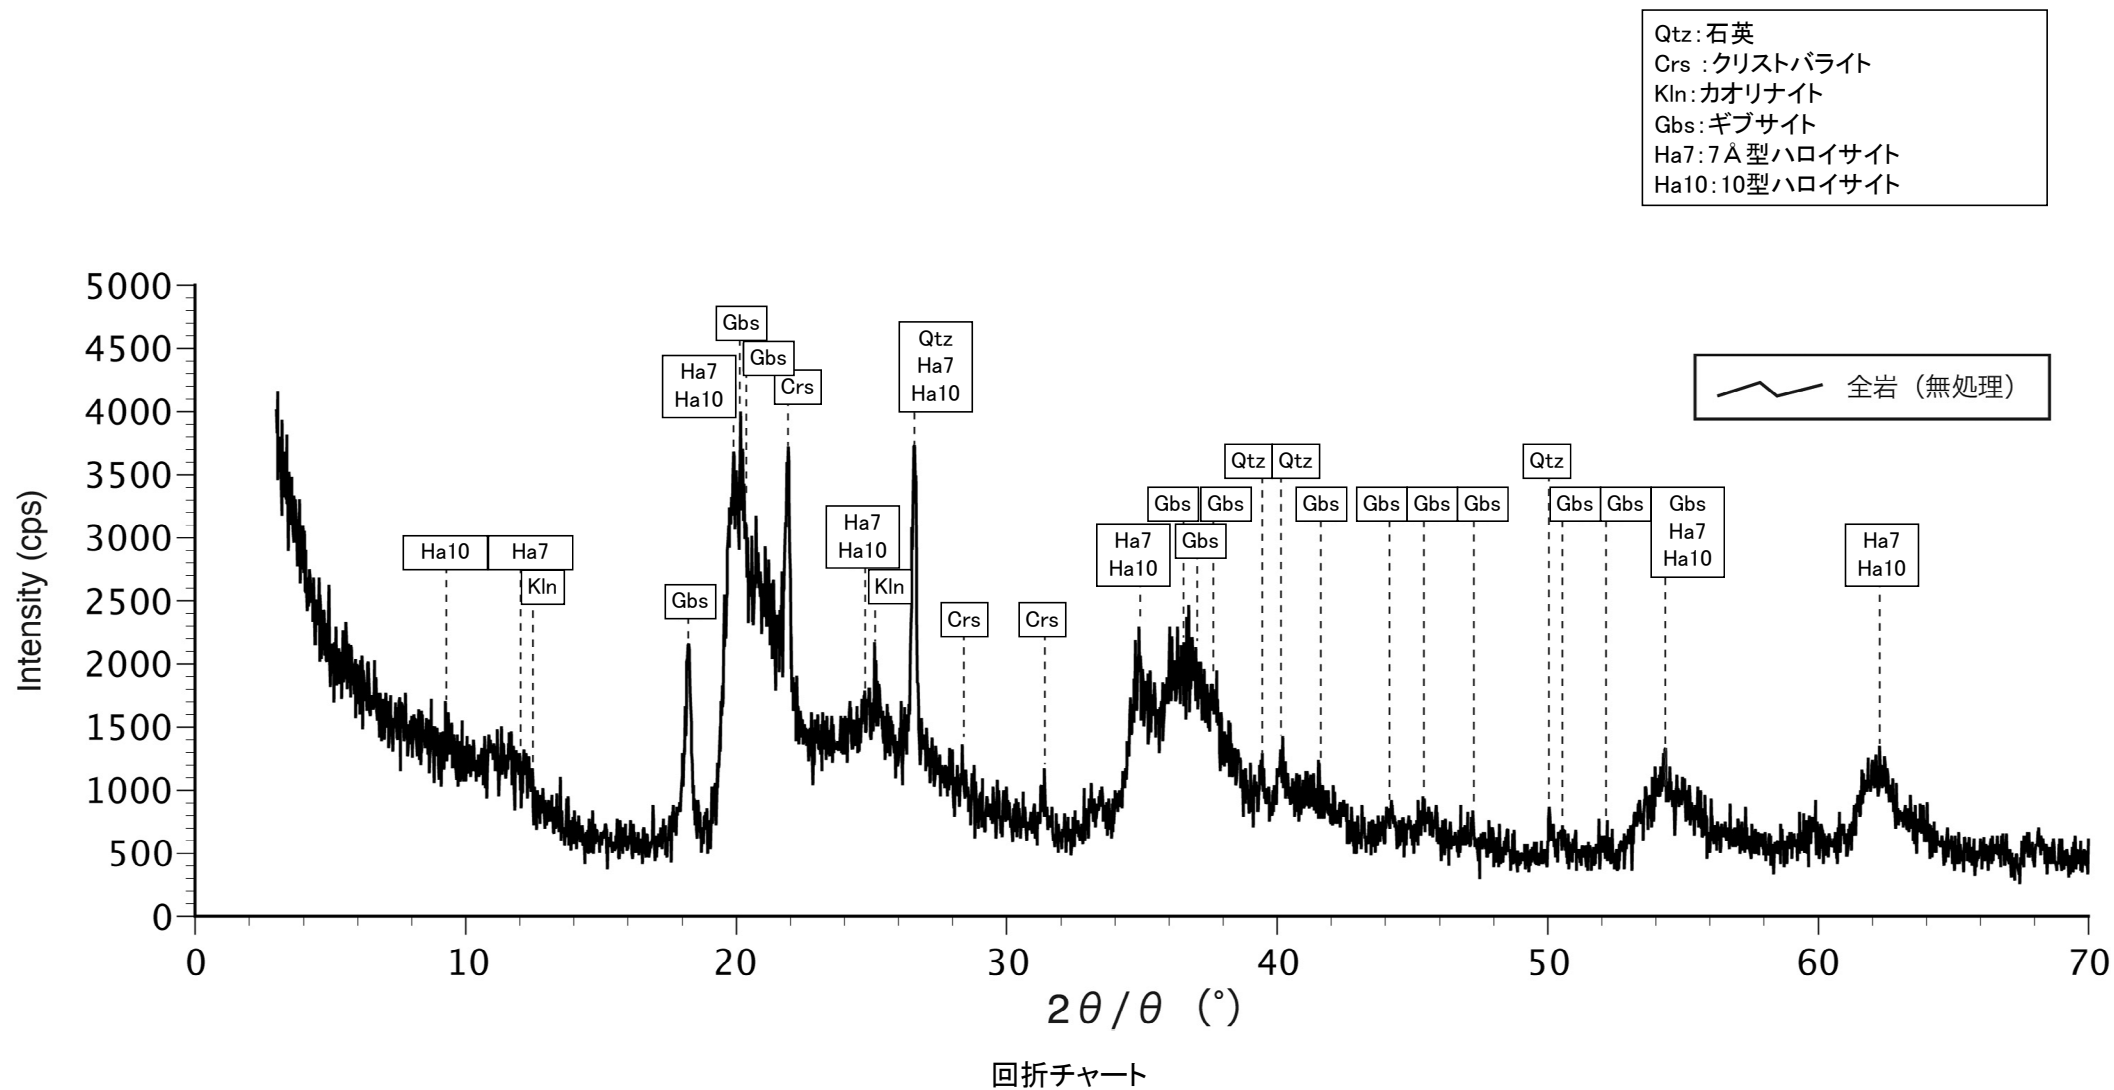

大坪川ダム右岸トレンチ 白色脈 -X線回折チャート 定方位 EG処理-

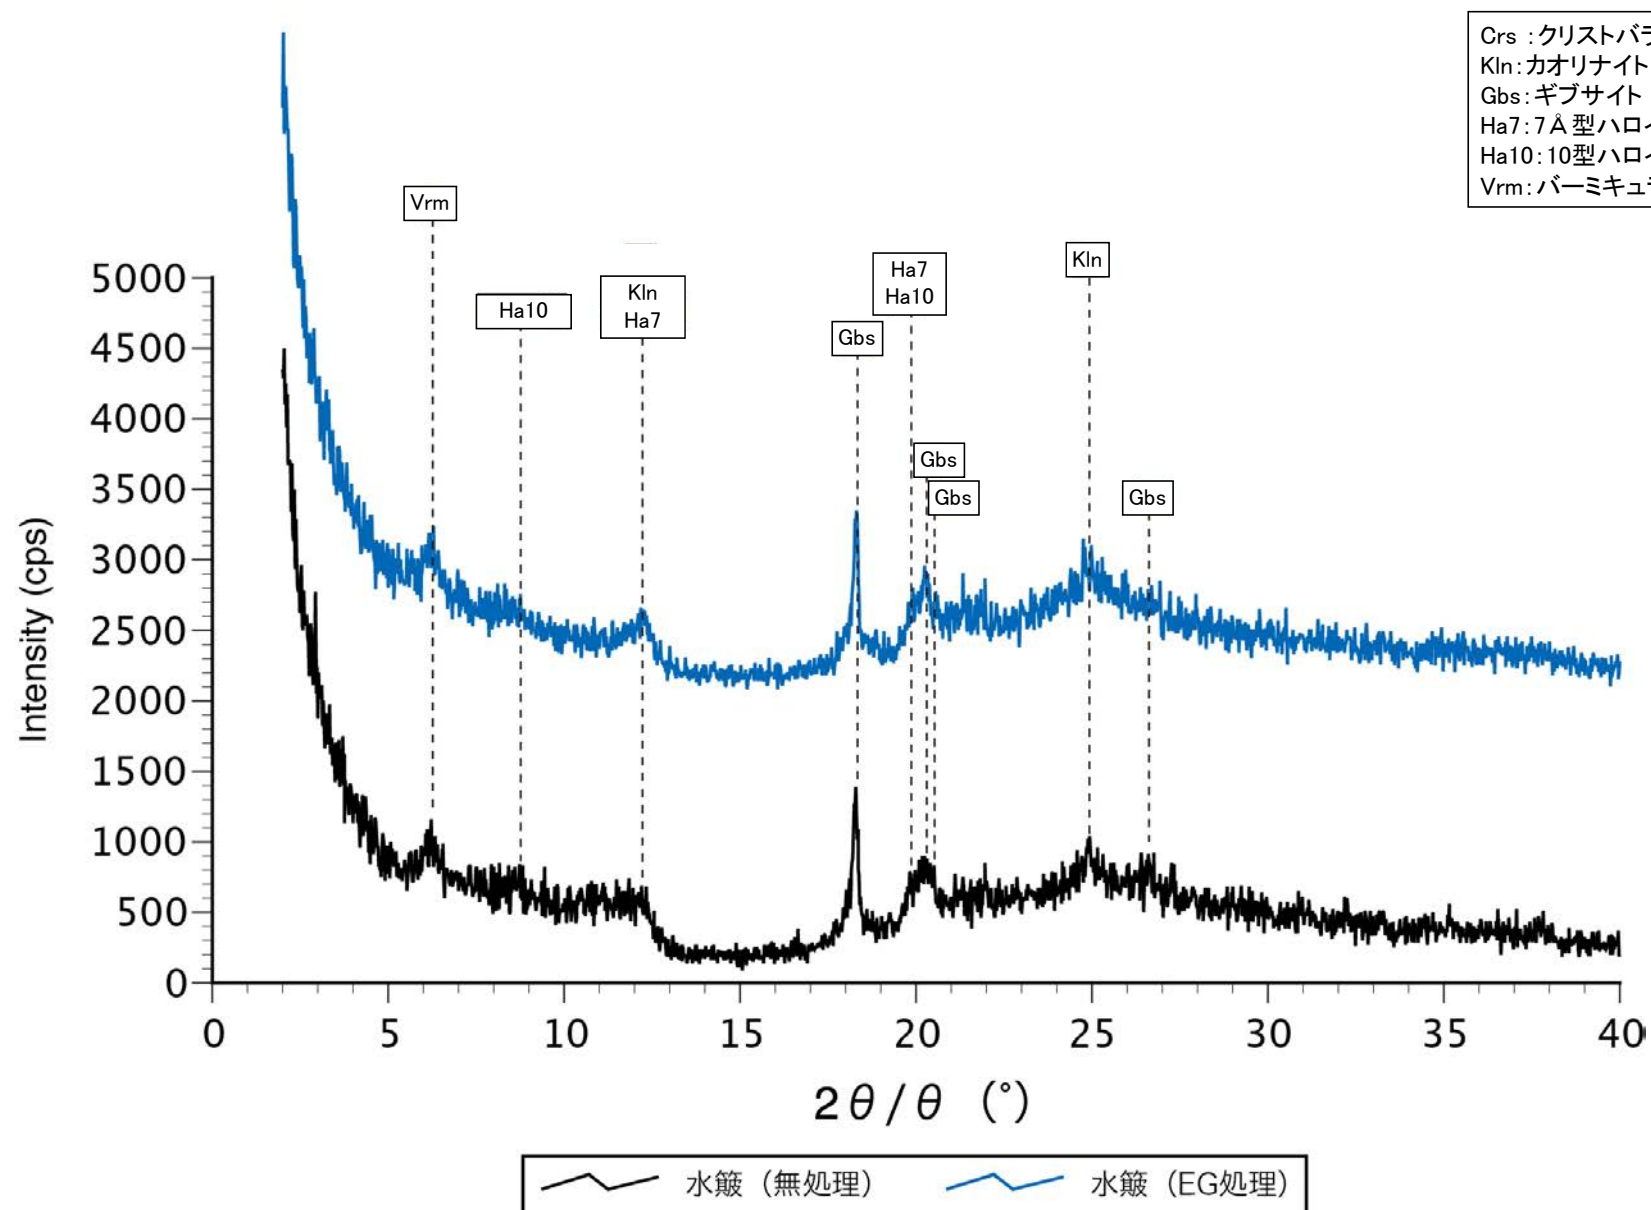

補足資料5. 2－3

鉍物脈法に関する調査結果(S-1)








(1) 薄片觀察

(1)-1 H-6.6-1孔

H-6.6-1孔 ステージ回転写真(範囲A)ー








第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-3-4 再掲

○薄片写真を15° 刻みでステージ回転させたものを以下に示す。

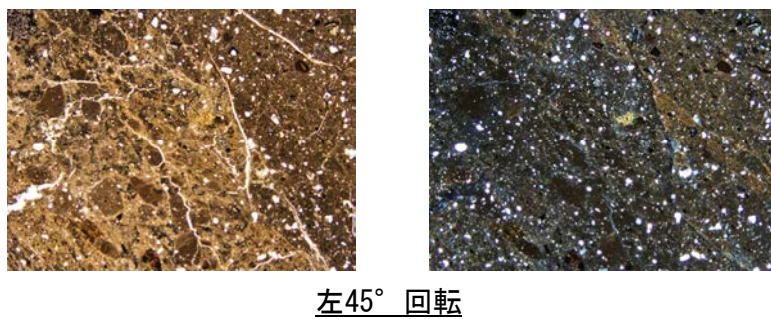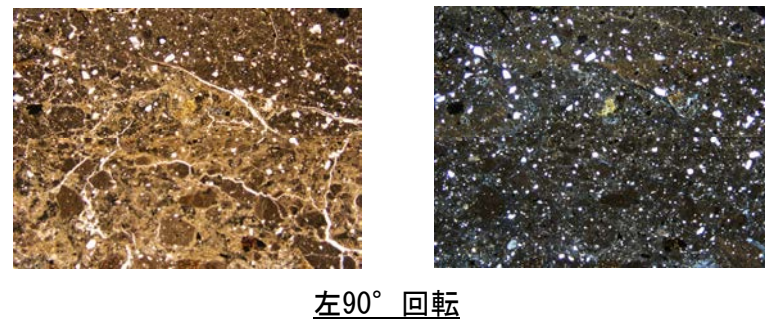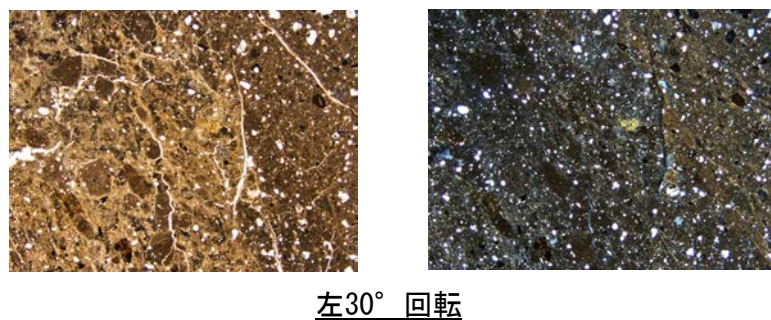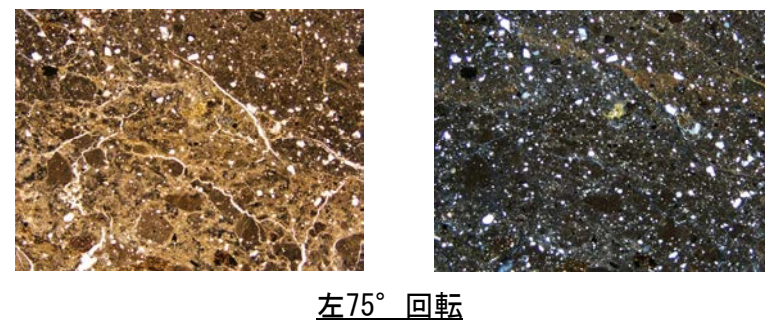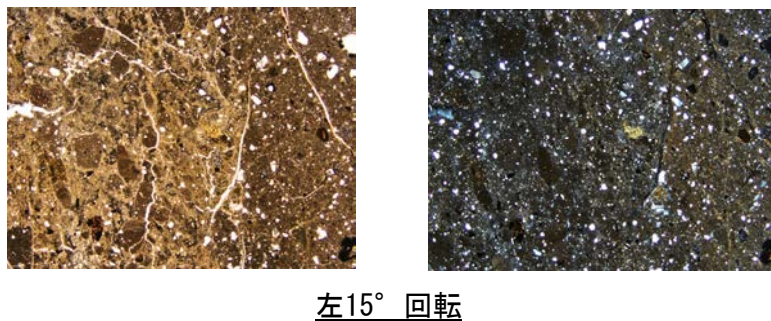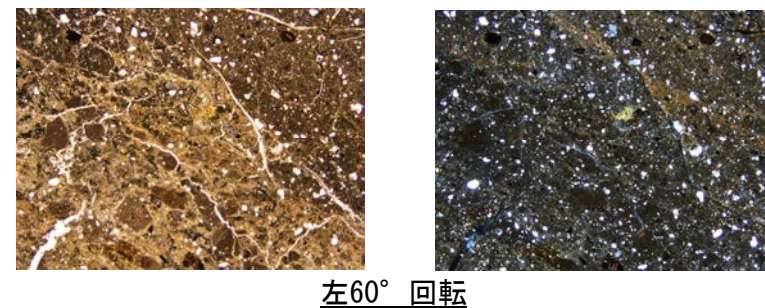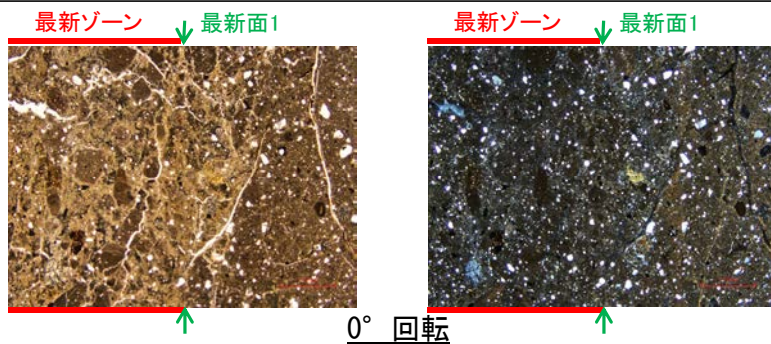

1mm

○薄片写真を15° 刻みでステージ回転させたものを以下に示す。

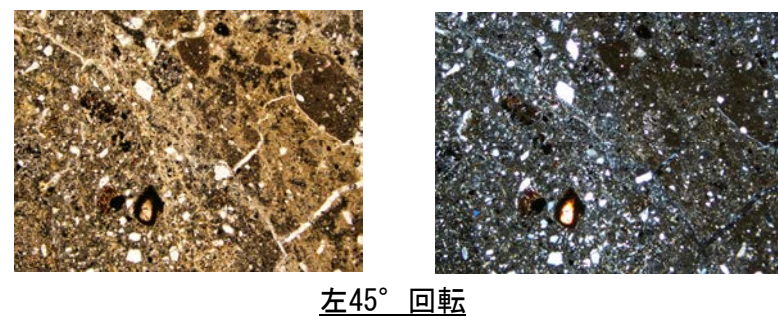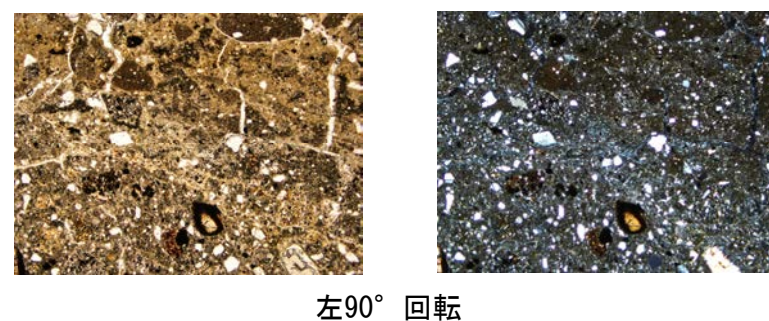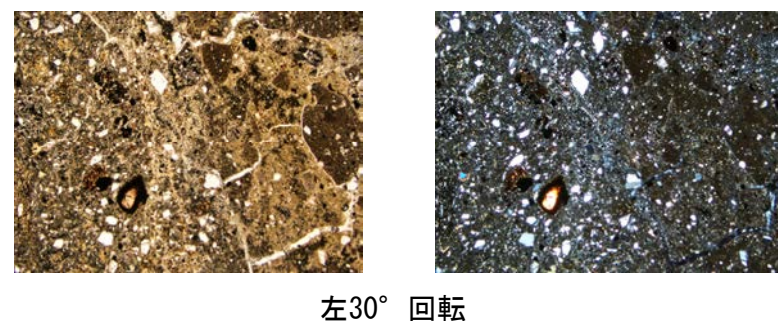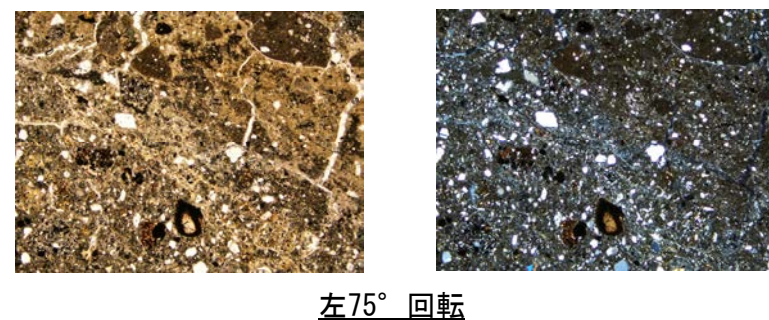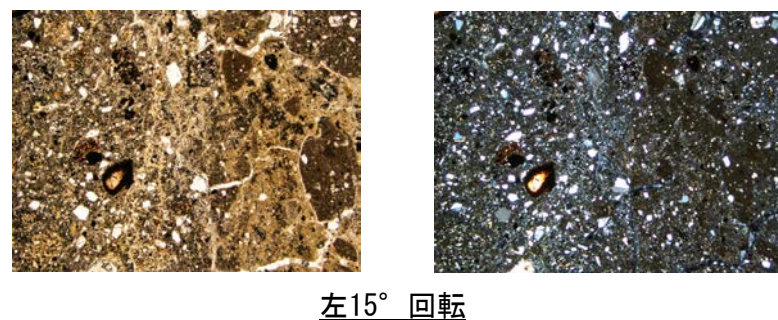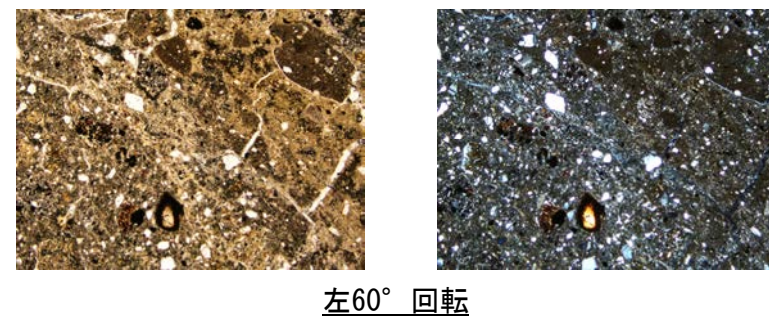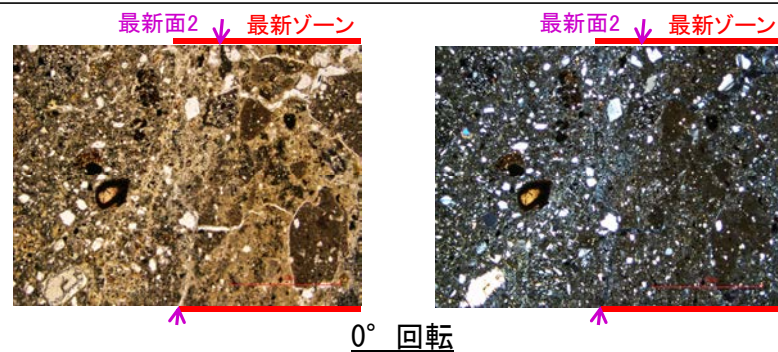








1mm

(1)-2 H-6.7孔

H-6.7孔① ステージ回転写真(範囲A)ー

第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-3-7 再掲

○薄片写真を15° 刻みでステージ回転させたものを以下に示す。

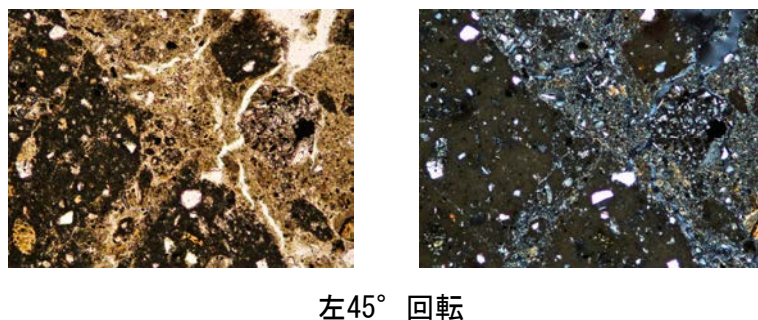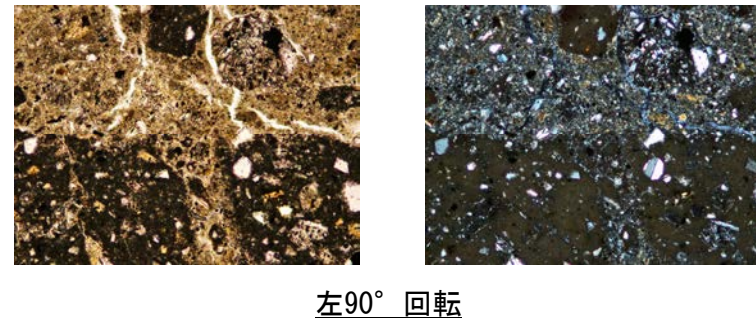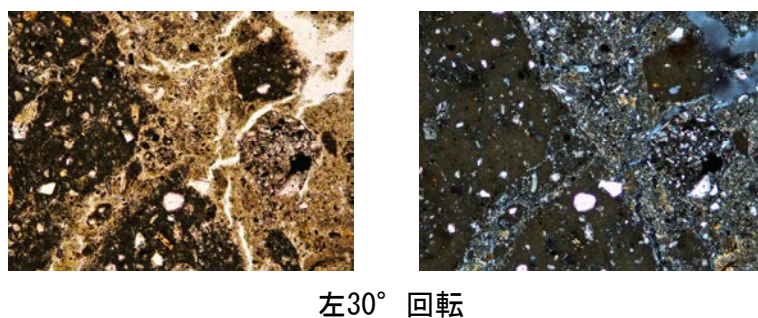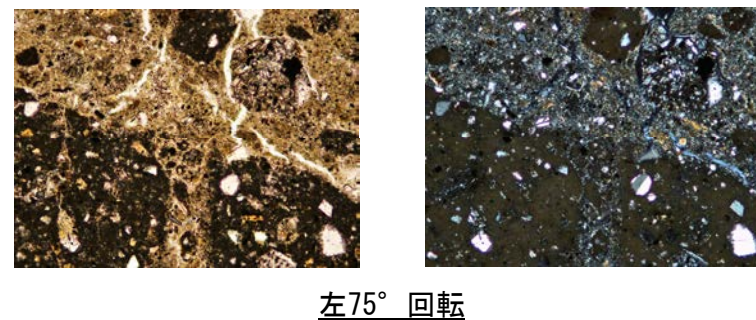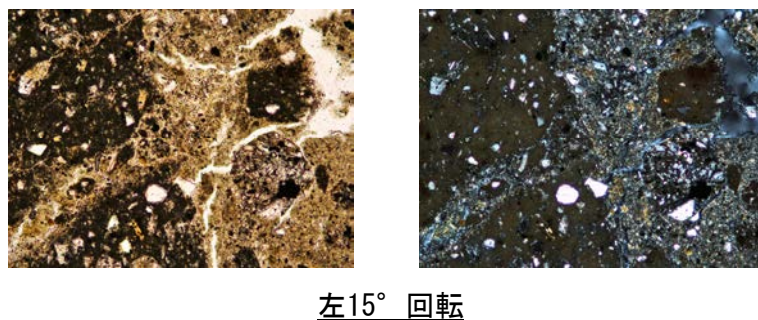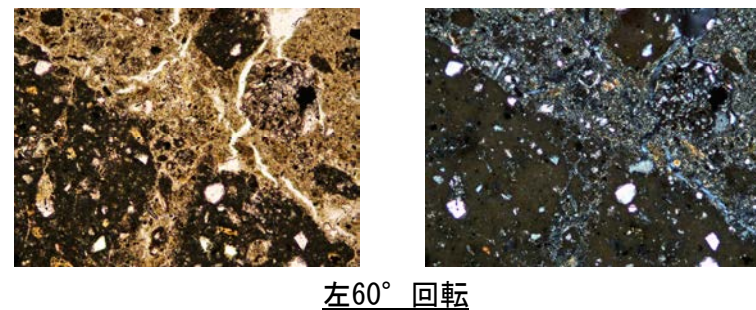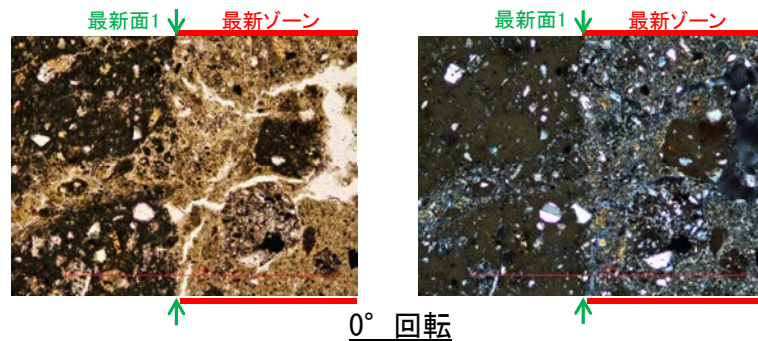


0.1mm
—

H-6.7孔① ーステージ回転写真(範囲B)ー


第935回審査会合 机上配布資料1
P.5.2-3-8 再掲

○薄片写真を15° 刻みでステージ回転させたものを以下に示す。



最新ゾーン↓ 最新面2

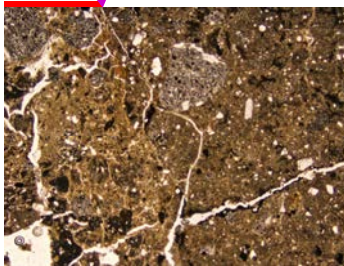



最新ゾーン↓ 最新面2

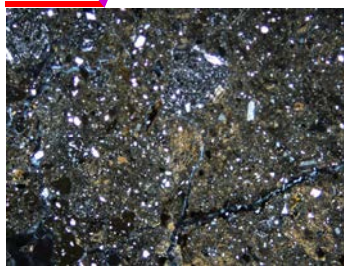



0° 回転

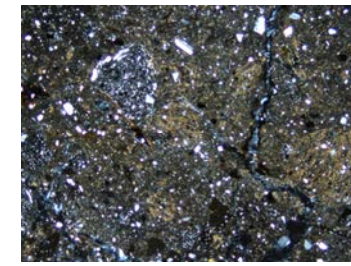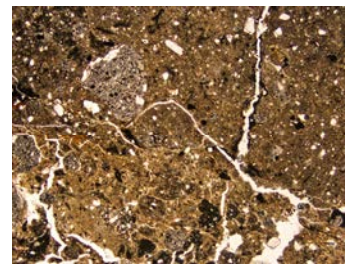



左60° 回転

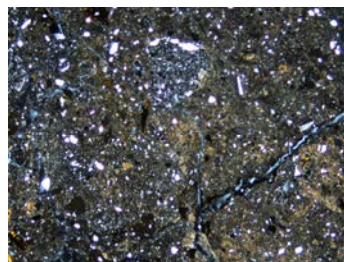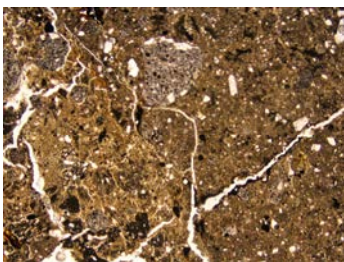



左15° 回転

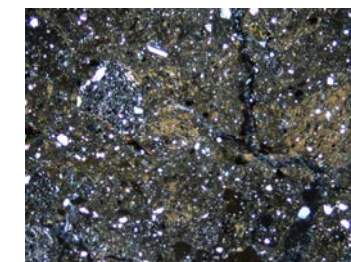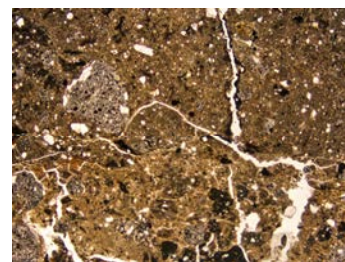



左75° 回転

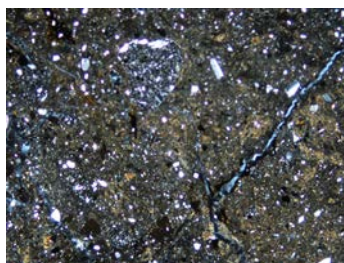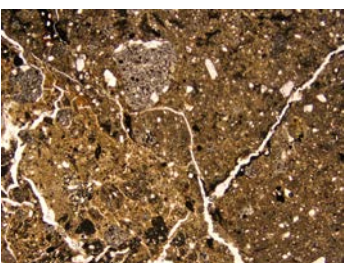

左30° 回転

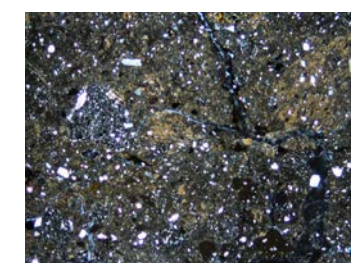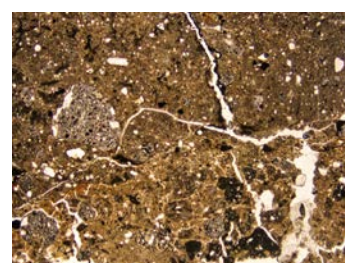

左90° 回転






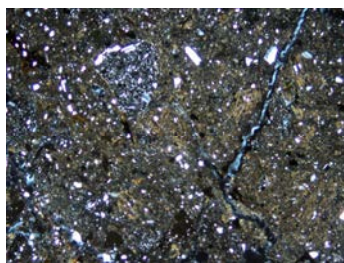
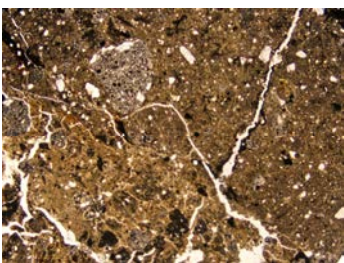


左45° 回転

1mm

H-6.7孔② ステージ回転写真(範囲A)ー

○薄片写真を15° 刻みでステージ回転させたものを以下に示す。

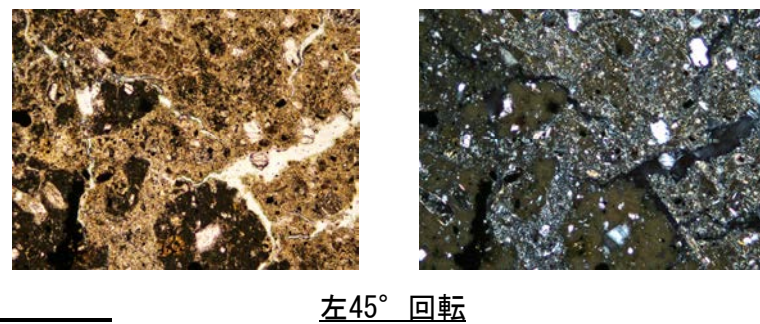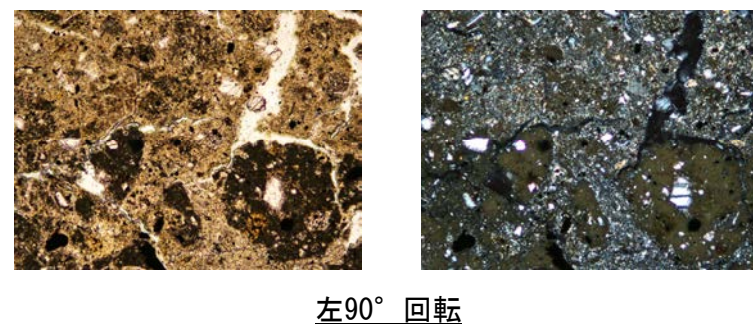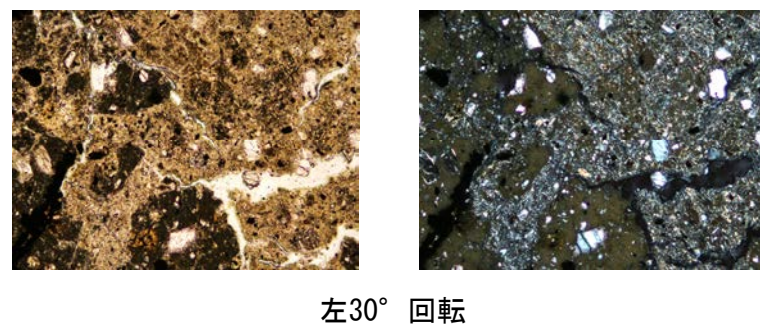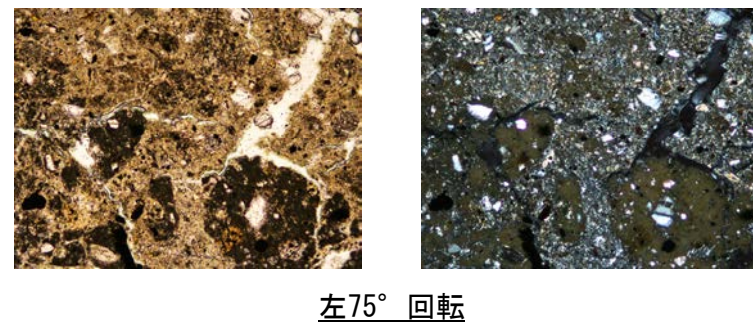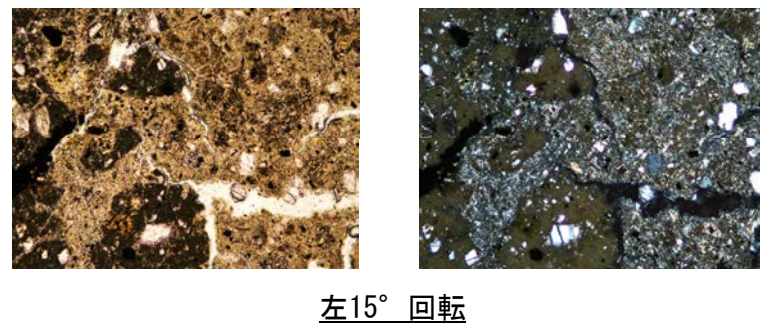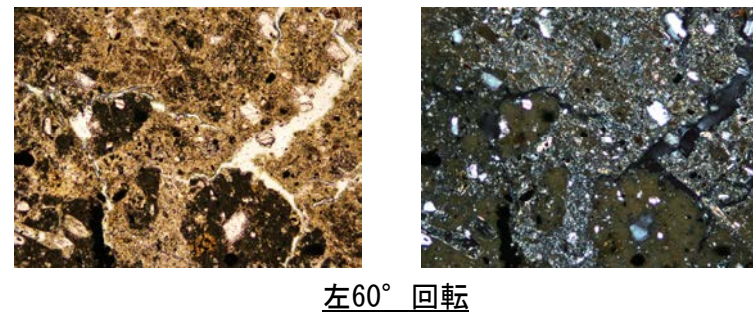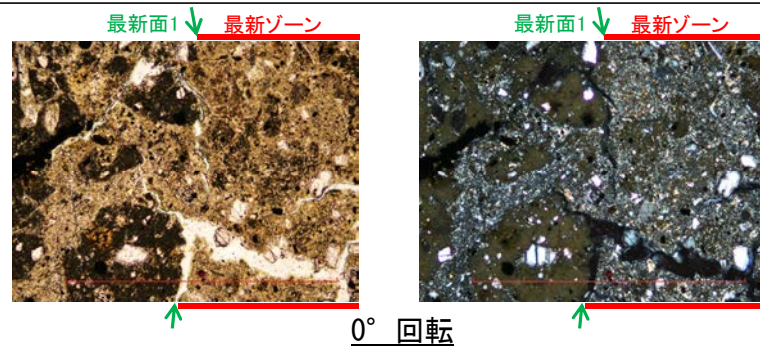


1mm


H-6.7孔② ステージ回転写真(範囲B)ー

○薄片写真を15° 刻みでステージ回転させたものを以下に示す。



最新ゾーン ↓ 最新面2

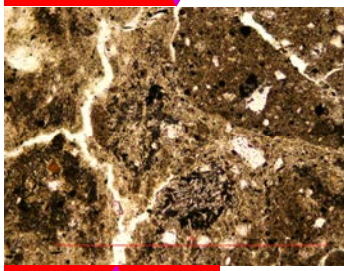



最新ゾーン ↓ 最新面2

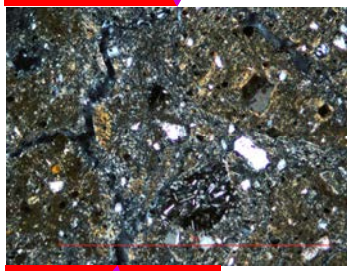



0° 回転

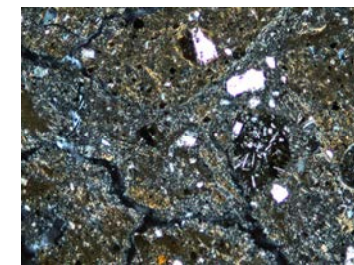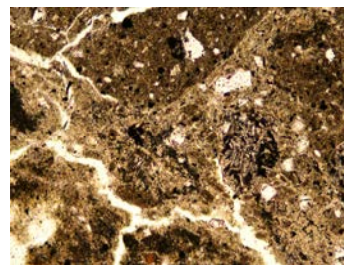



左60° 回転

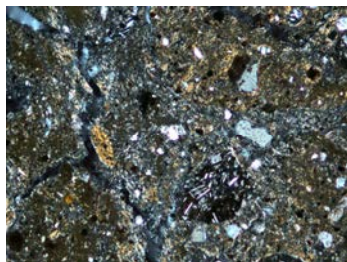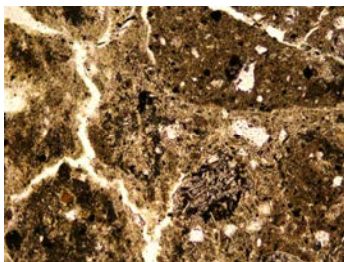



左15° 回転

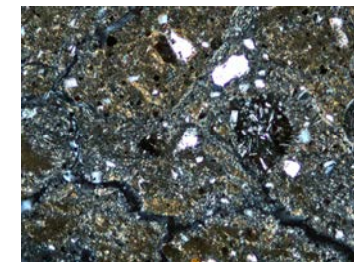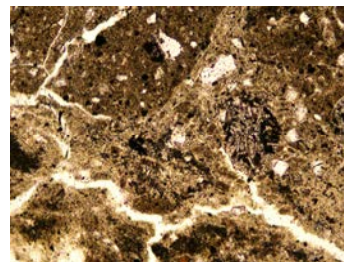



左75° 回転

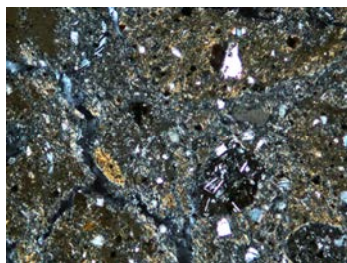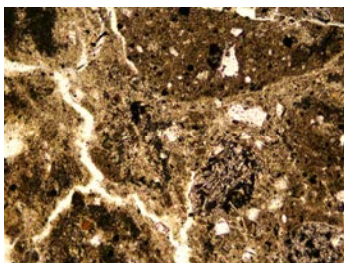

左30° 回転

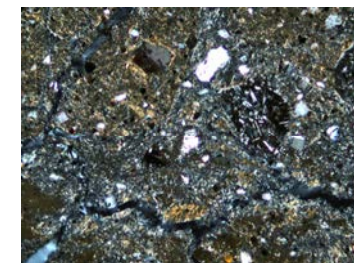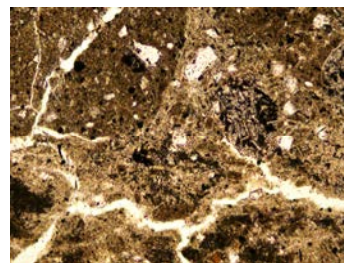

左90° 回転

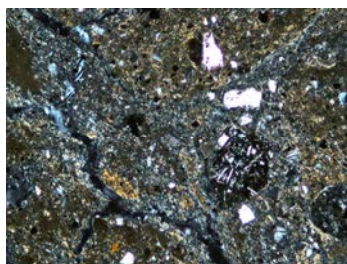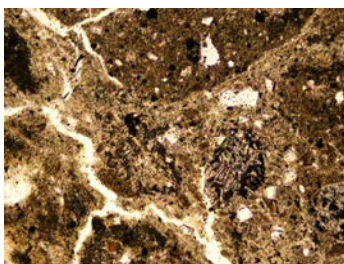


左45° 回転

1mm


(1)-3 岩盤調査坑No.25切羽

岩盤調査坑No.25切羽 —主せん断面の認定—


- 岩盤調査坑No.25切羽から採取した試料(左下露頭写真)を用いて、鉱物脈法による調査を行った。
- 岩盤調査坑No.25切羽で確認されたS-1を対象に行った巨視的観察(露頭観察, 研磨片観察)において、最も直線性・連続性がよく、明確に分帯でき、細粒化が進んでいる断層面を主せん断面と認定した(右下研磨片写真)。
- 主せん断面における条線観察の結果、40° Rの条線(補足資料2.5-1(2)-1)が確認されたことから、条線方向で薄片を作成した(右下研磨片写真)。

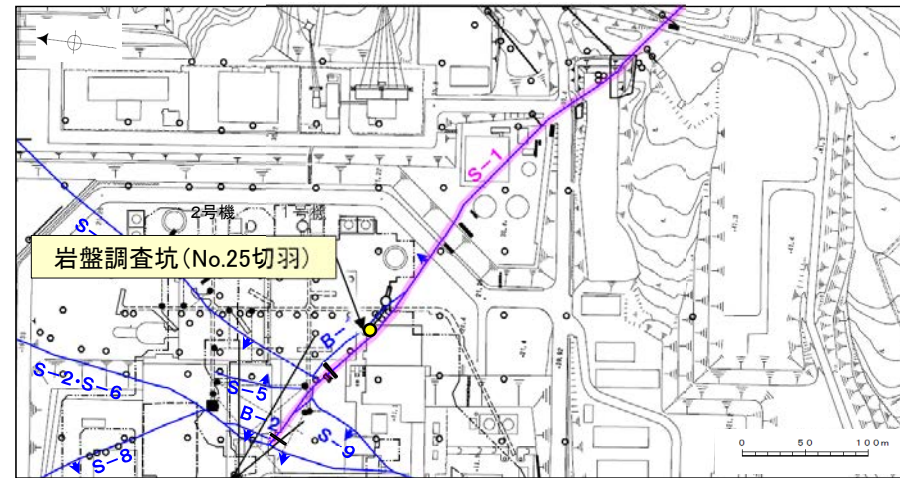

調査位置図

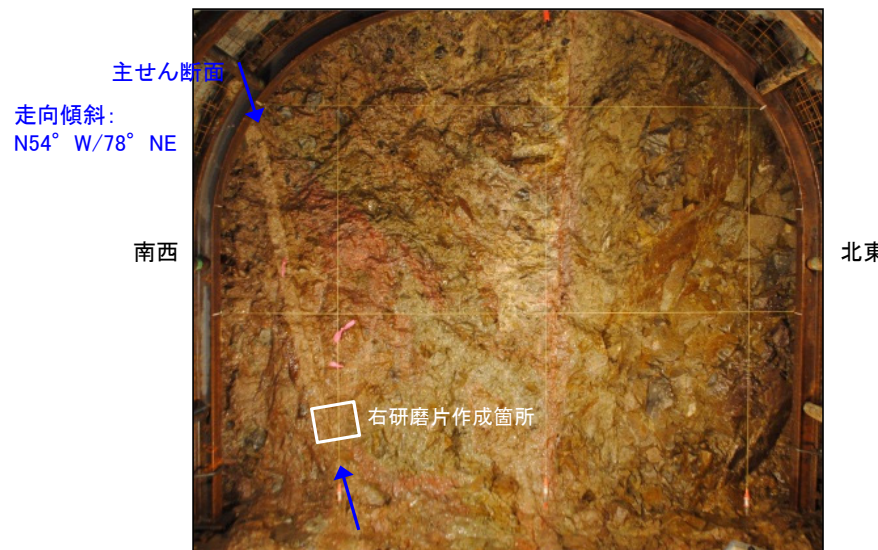



露頭写真(No.25切羽)

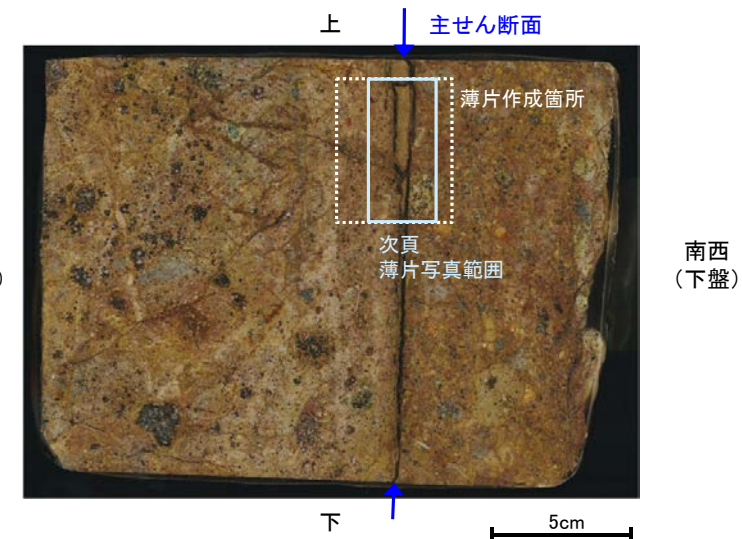



研磨片写真(No.25-2_40R)

岩盤調査坑No.25切羽 —最新面の認定—


- 上盤側から、固結した角礫状破碎部、粘土状破碎部、固結した角礫状破碎部に分帯される(左下薄片写真)。
- 薄片観察の結果、比較的連続性のよいY面が3本認められる。そのうち、粘土状破碎部中で特に細粒分が多いゾーンの下盤側に認められる、最も直線的な面(左下薄片写真緑線)を最新面とした。
- また、最新面付近におけるP面の配置から、見かけ逆断層センスが認められ(右下拡大写真)、断層の走向傾斜がN54° W/78° NE、条線のレイクが40° Rであることから、最新活動は右横ずれを伴う逆断層センスである。

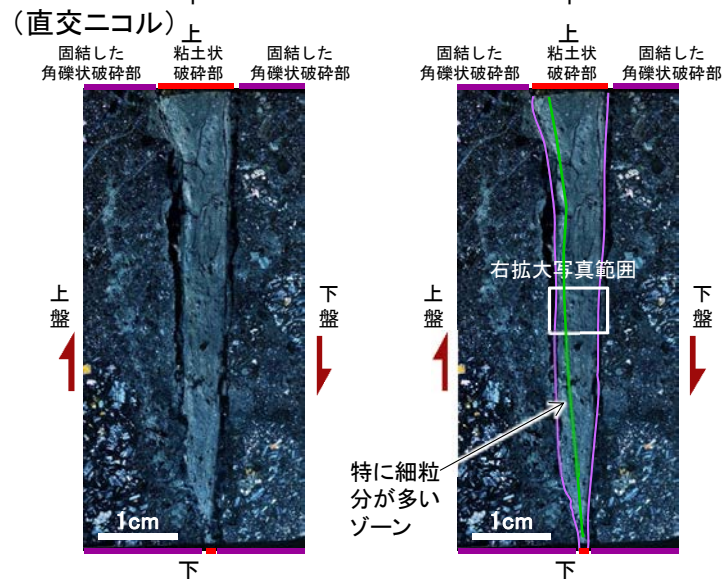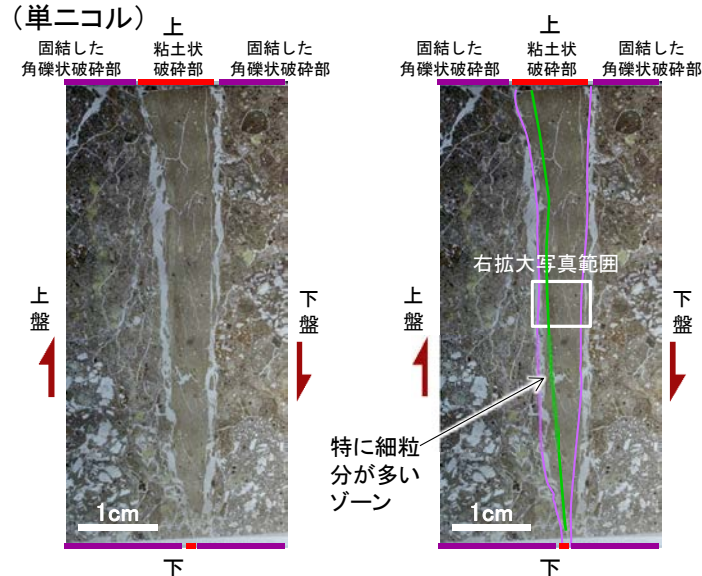

薄片写真(No.25-2_40R_1)(右は構造等を加筆)

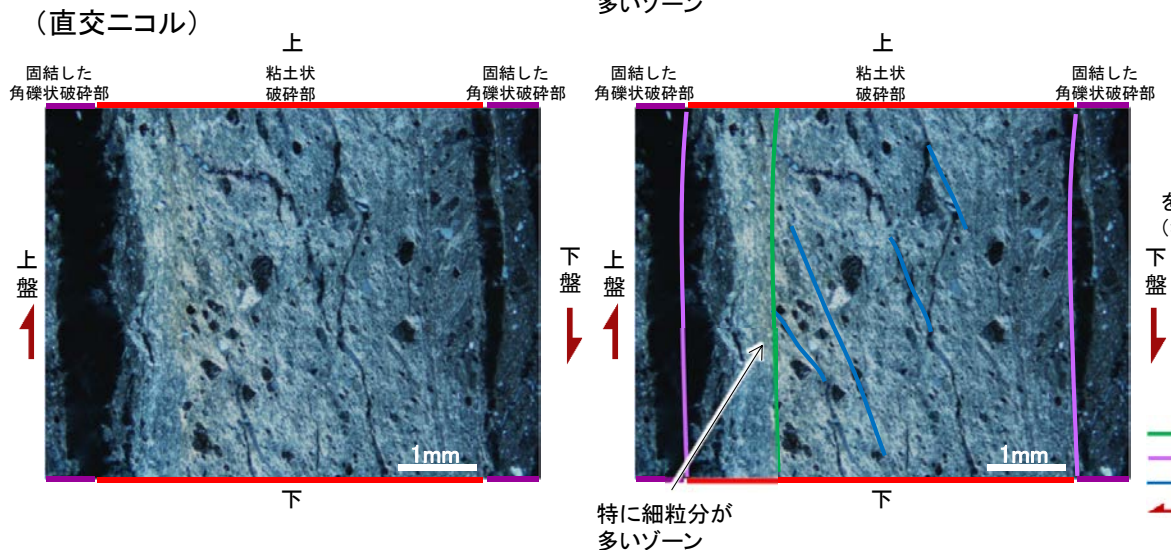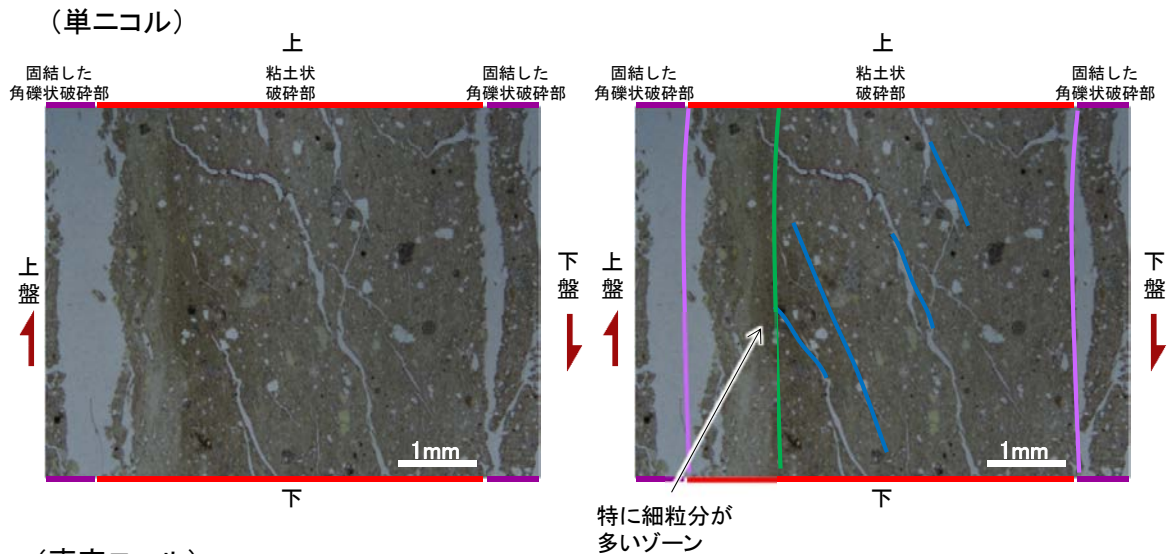

拡大写真(右は構造等を加筆)




せん断センス
を示す複合面構造
(狩野・村田(1998)
に加筆)

- 凡例
- Y面(最新面)
 - Y面(その他)
 - P面
 - 変位方向

岩盤調査坑No.25切羽 ー最新面と粘土鉱物脈ー

- 薄片観察の結果、最新面を含む粘土状破碎部には、直交ニコルの画像(右下拡大写真右)で、微細で白色の色調を呈する粘土鉱物が認められる。この粘土鉱物は、最新面やその周辺を網目状に充填しながら、最新面を不明瞭にしている。
- また、この粘土鉱物は、XRD分析を踏まえると、スメクタイトであると判断される(補足資料2.4-2(2))。
- 最新面と粘土鉱物の関係を詳細に観察することを目的に、同一鉱物でもその結晶の伸長方向の差異を確認できる鋭敏色検板を用いた観察を行った。
- 鋭敏色検板を用いて詳細に観察した結果を、次頁に示す。


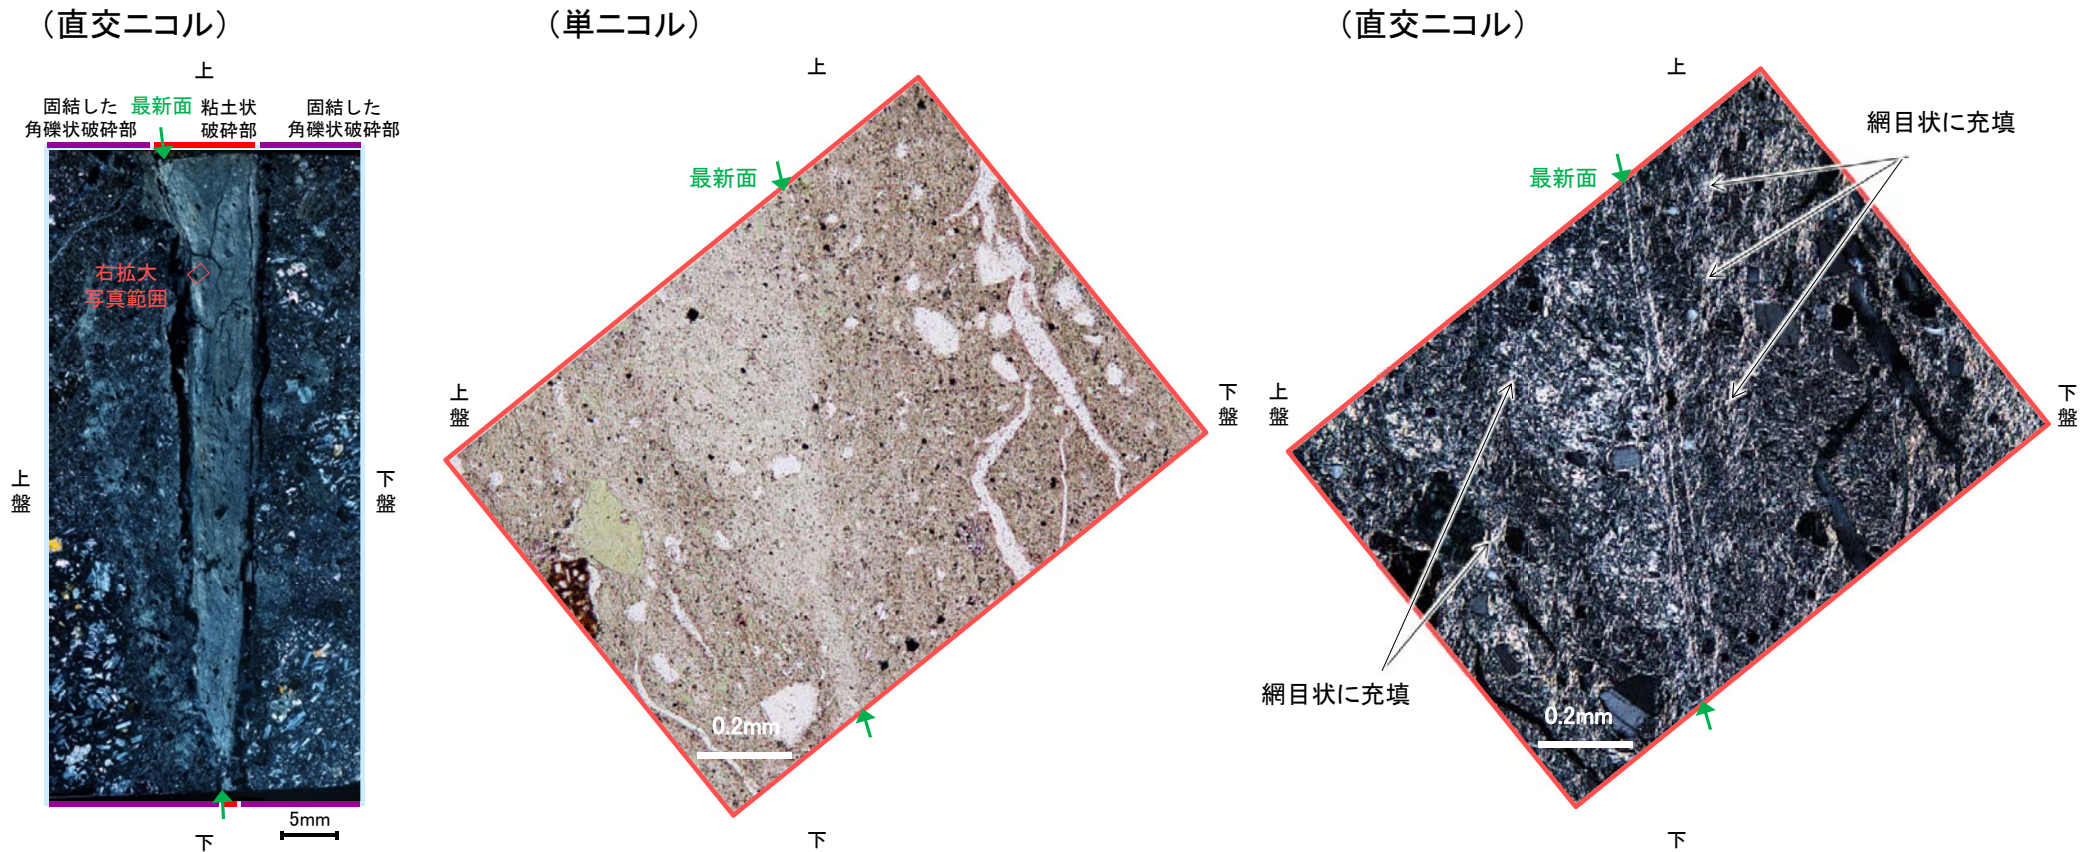


薄片写真(No.25-2_40R_1)

拡大写真

岩盤調査坑No.25切羽 一最新面と粘土鉱物脈 詳細観察一


- 鋭敏色検板での観察の結果、同一の伸長方向を示す青系の色調を呈する粘土鉱物と、その他の色調を呈する粘土鉱物に大別される(左下拡大写真)。
- そのうち、青系の色調を呈する粘土鉱物は、最新面を脈状に横断し、ずれが認められない(左下拡大写真)。
- さらに、最新面に沿って粘土鉱物の伸長方向が再配列する様子は認められない(右下詳細観察写真)。

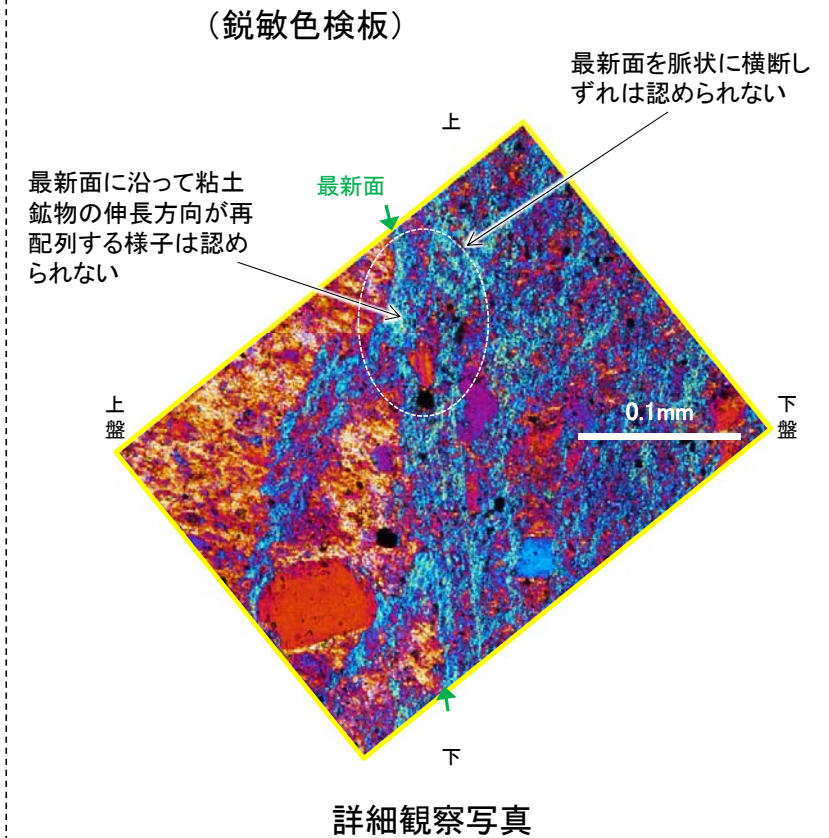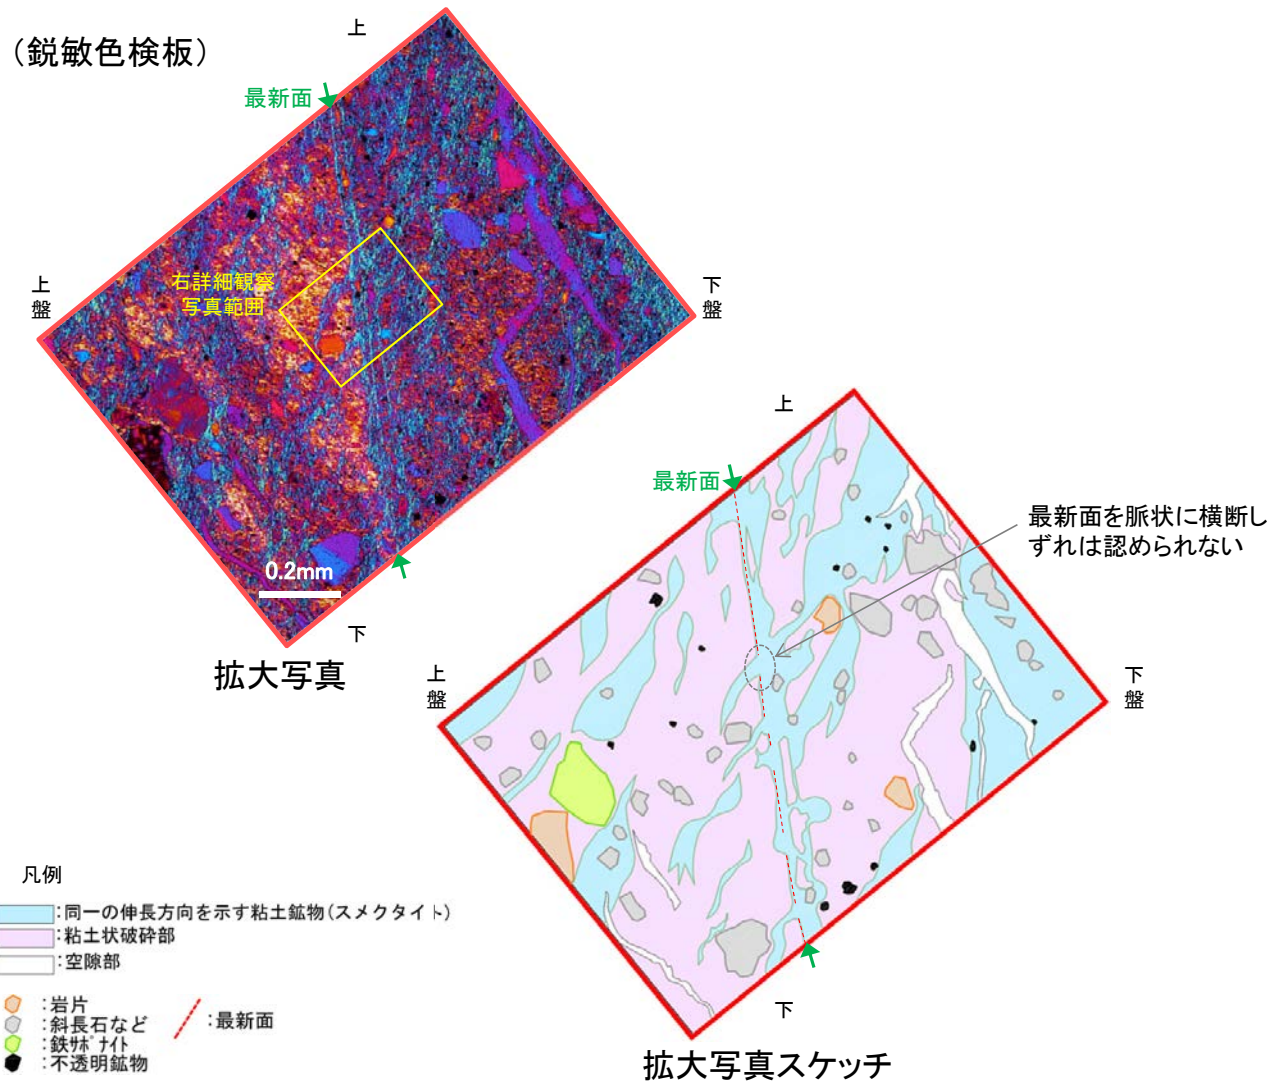


(1)-4 H-6.5-2孔

H-6.5-2孔 一概要一

- H-6.5-2孔の深度70.70m付近で認められるS-1において、最新面と変質鉱物との関係による評価を行った。
- 最新ゾーンやその周辺に分布する粘土鉱物は、EPMA分析(定量)による化学組成の検討結果及びXRD分析(粘土分濃集)による結晶構造判定結果から、I/S混合層であると判断される。
- 最新面付近には広く粘土鉱物(I/S混合層)が網目状に分布し、最新面が不明瞭かつ不連続になっており、不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)に変位・変形は認められない。

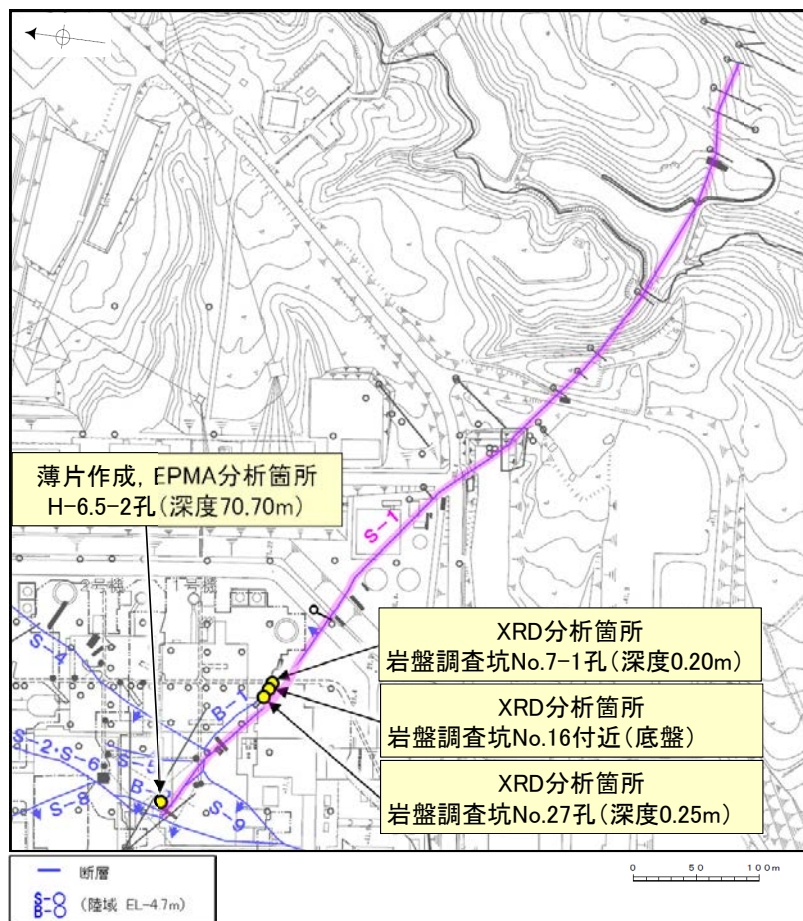

調査位置図

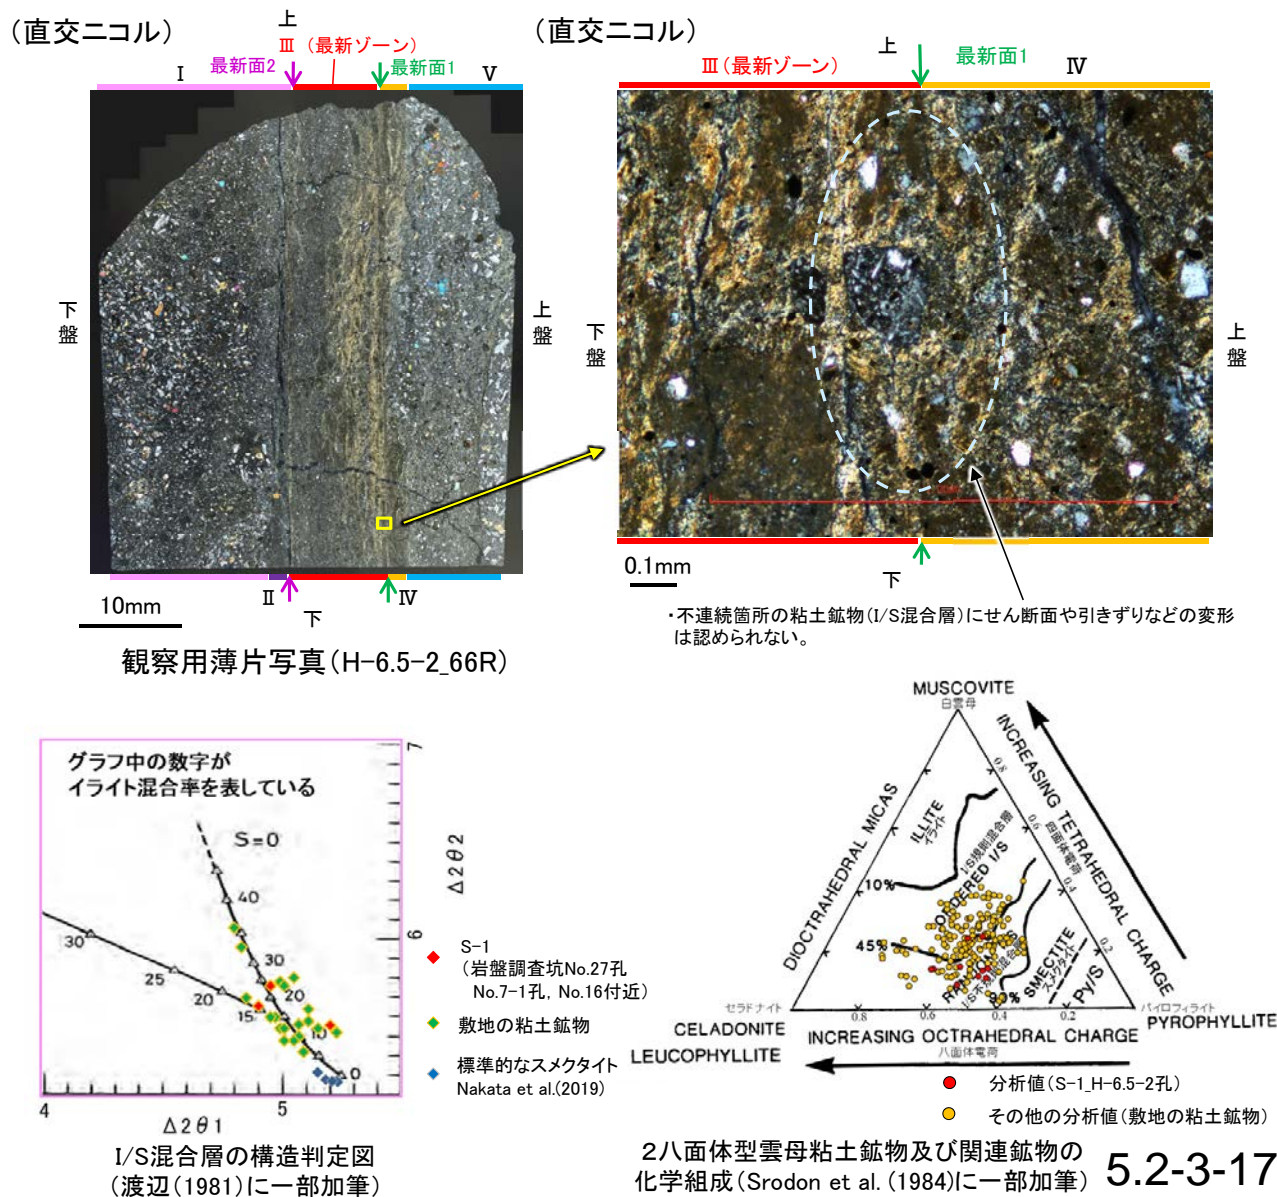

H-6.5-2孔 ー最新面の認定(巨視的観察)ー


○H-6.5-2孔の深度70.70m付近で認められるS-1において、巨視的観察(ボーリングコア観察, CT画像観察)を実施し、最も直線性・連続性がよい断層面を主せん断面として抽出した。

○主せん断面における条線観察の結果、66° Rの条線方向が確認されたことから、66° Rで薄片を作成した(ブロック写真)。



・条線観察結果については補足資料5.2-11(2)-1

調査位置図



主せん断面 走向傾斜: N58° W/74° NE




右ブロック採取箇所

粘土状破砕部
固結した破砕部

ボーリングコア写真(H-6.5-2孔)

主せん断面

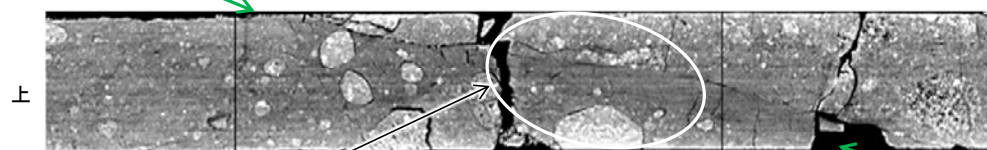

右ブロック採取箇所

CT画像(H-6.5-2孔)



※図示した箇所を観察用薄片を作成し、そこから1mm程度削り込んだ位置でEPMA用薄片を作成した

ブロック写真

H-6.5-2孔 ー最新面の認定(微視的観察)ー

- 観察用薄片で実施した微視的観察(薄片観察)の結果、色調や礫径などから、下盤側よりⅠ～Ⅴに分帯される。
- そのうち、最も細粒化している分帯Ⅲを最新ゾーンとして抽出した。
- 最新ゾーンと分帯Ⅳとの境界に、面1(緑矢印)が認められる。面1は全体的に不明瞭だが、最新ゾーンの中では比較的直線性・連続性がよい面である。
- 最新ゾーン中及び分帯Ⅰ、Ⅱとの境界に、面2(紫矢印)が認められる。面2は薄片上部では不明瞭だが、最新ゾーンの中では比較的直線性・連続性がよい面である。
- 面1、面2は同程度の直線性・連続性を有することから、面1を最新面1、面2を最新面2とし、それぞれについて変質鉱物との関係を確認する。

【解釈線なし】



Ⅰ：単ニコルで褐灰～灰色、直交ニコルで灰色の干渉色を呈する火山礫凝灰岩からなる。径6mm以下の岩片や鉱物片が細粒な基質中に含まれており、径15mm程度の岩片も認められる。岩片は垂角～垂円形、鉱物片は角～垂円形である。割れ目や岩片の縁辺部に粘土鉱物が生成されており、Ⅱ及びⅢとの境界付近に比較的多く含まれる。

Ⅱ：単ニコルで褐灰色、直交ニコルで灰色の干渉色を呈する、粘土鉱物を含む細粒物からなる。径0.5mm以下の岩片や鉱物片が細粒な基質中に含まれる。岩片、鉱物片は垂角～垂円形である。基質中や割れ目、岩片の縁辺部に粘土鉱物が生成されている。薄片下部では明瞭だが、中央部付近でせん滅する。


Ⅲ(最新ゾーン)：単ニコルで褐～褐灰色、直交ニコルで黄～灰色の干渉色を呈する、粘土鉱物を含む細粒物からなる。径0.5mm以下の岩片や鉱物片が細粒な基質中に含まれており、径2mm以上の岩片も認められる。岩片は垂角～垂円形、鉱物片は角～垂円形である。基質中や割れ目、岩片の縁辺部に粘土鉱物が生成されており、面1付近に多く含まれる。

Ⅳ：単ニコルで褐灰色、直交ニコルで黄～灰色の干渉色を呈する、粘土鉱物を含む細粒物からなる。径0.5mm以下の岩片や鉱物片が細粒な基質中に含まれている。岩片、鉱物片は垂角～垂円形である。基質中や割れ目、岩片の縁辺部に粘土鉱物が生成されている。膨縮し、薄片中央部では不明瞭となる。

Ⅴ：単ニコルで淡褐～褐灰色、直交ニコルで黄～灰色の干渉色を呈する凝灰岩からなる。径5mm以下の岩片や鉱物片が細粒な基質中に含まれており、径30mm以上の岩片も認められる。岩片は垂角～垂円形、鉱物片は角～垂角形である。基質中や割れ目、岩片の縁辺部に粘土鉱物が生成されている。

観察用薄片写真(H-6.5-2_66R)


【解釈線あり】

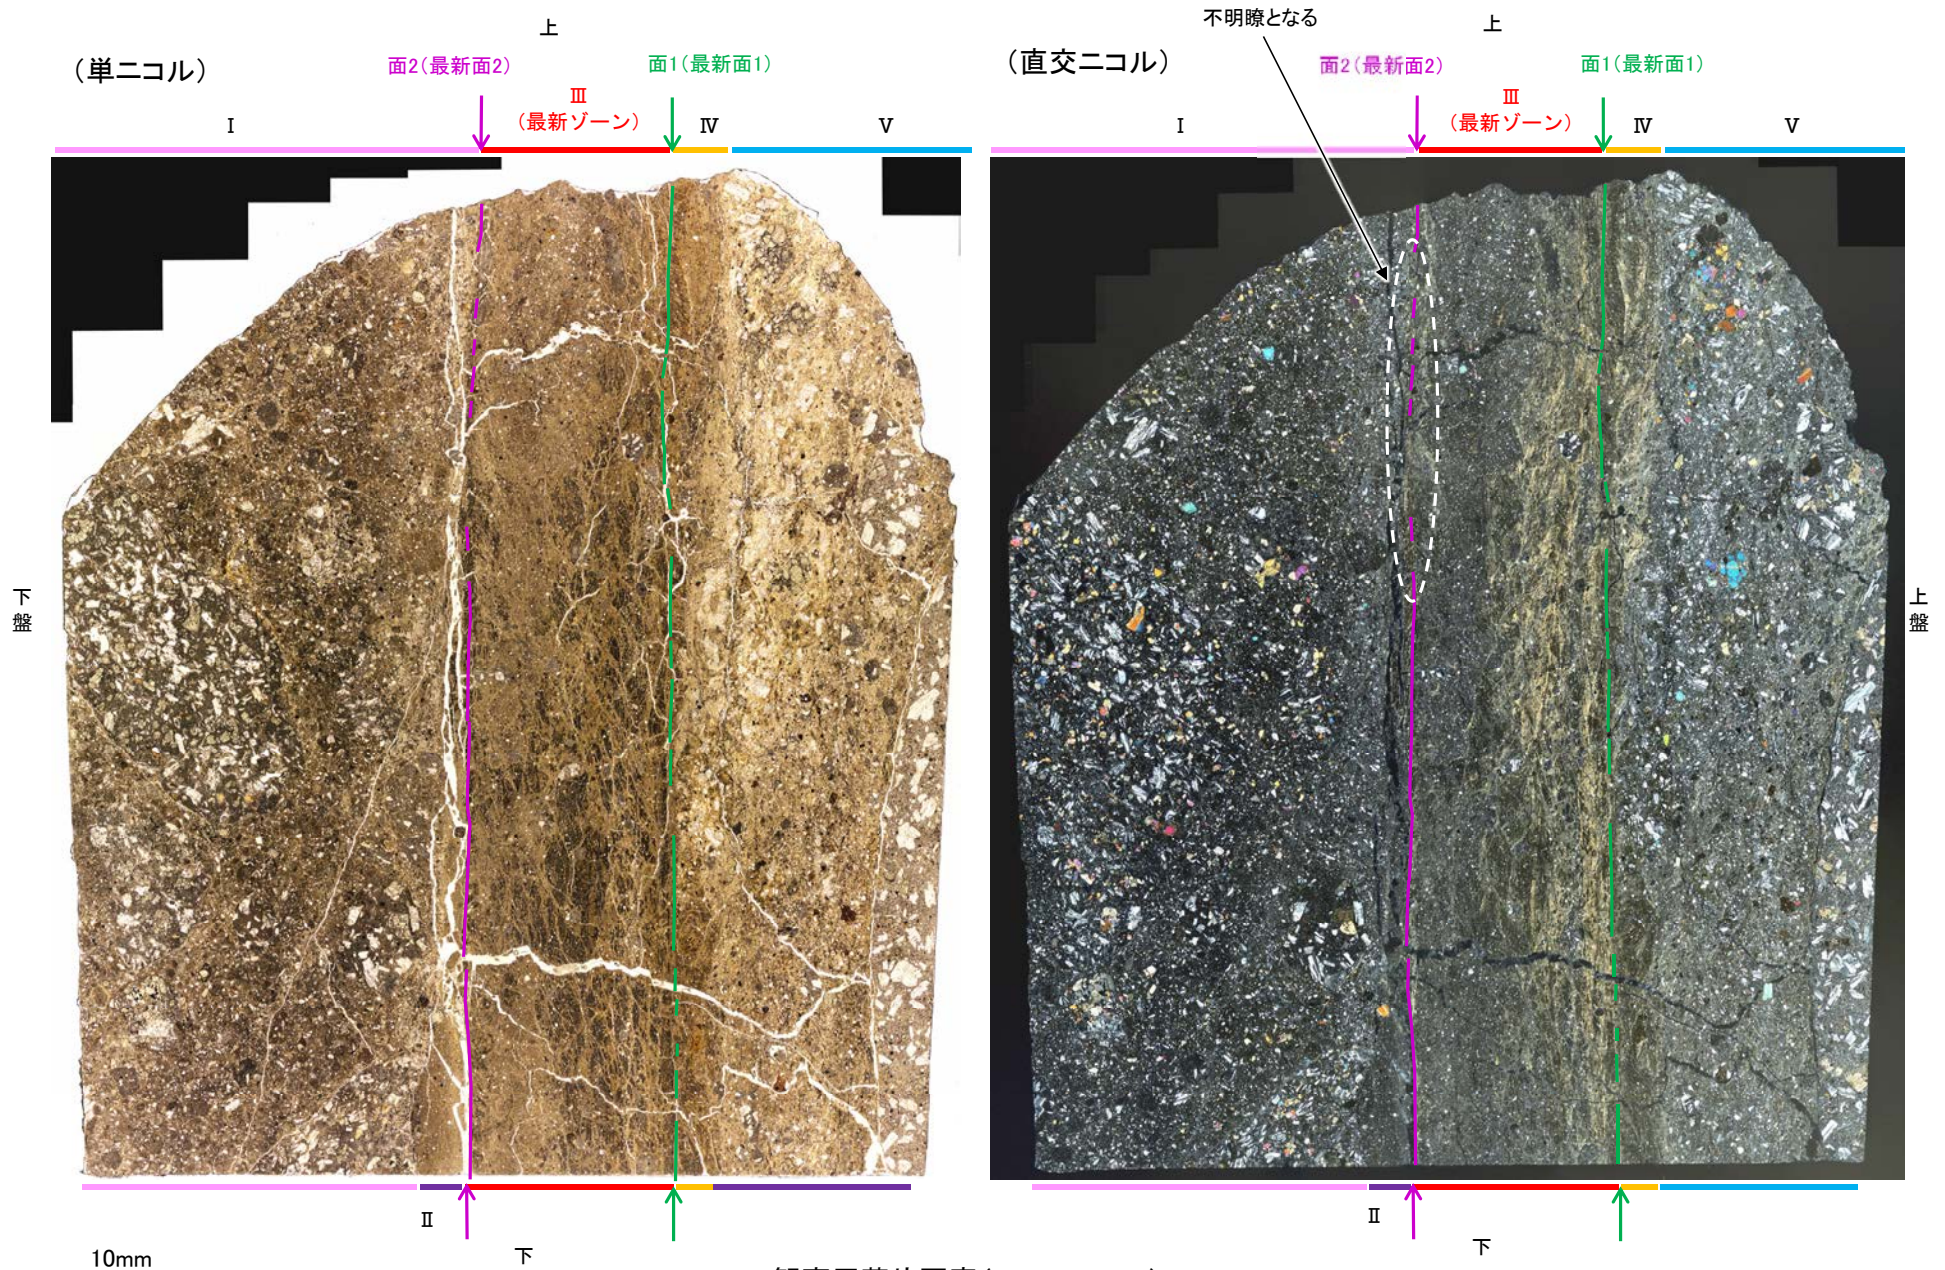


観察用薄片写真(H-6.5-2_66R)

H-6.5-2孔 ―鉍物の同定(XRD分析)―

- 最新ゾーン付近でXRD分析を実施した結果、主な粘土鉍物としてスメクタイトが認められる。
- スメクタイトについて詳細な結晶構造判定を行うために、同一断層の別孔(岩盤調査坑No.27孔, No.7-1孔, No.16付近)の破碎部においてXRD分析(粘土分濃集)を実施した結果、I/S混合層と判定される。

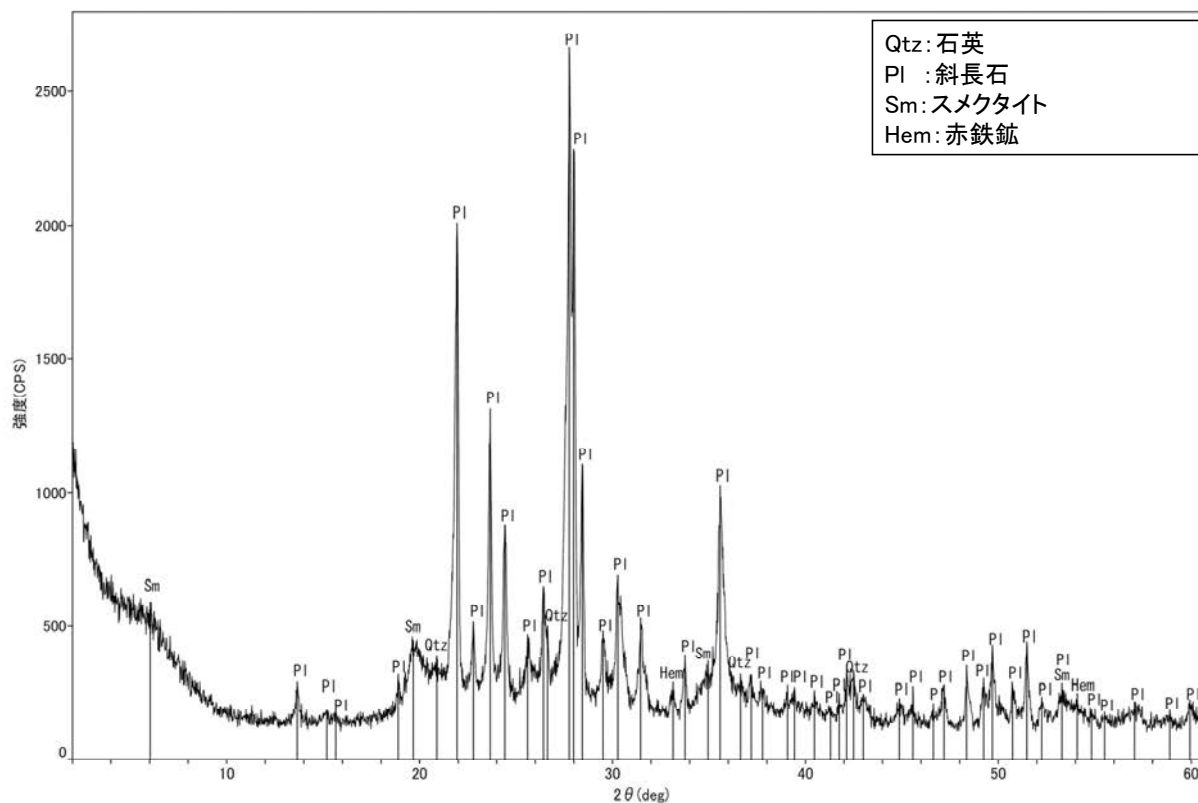


回折チャート(不定方位)

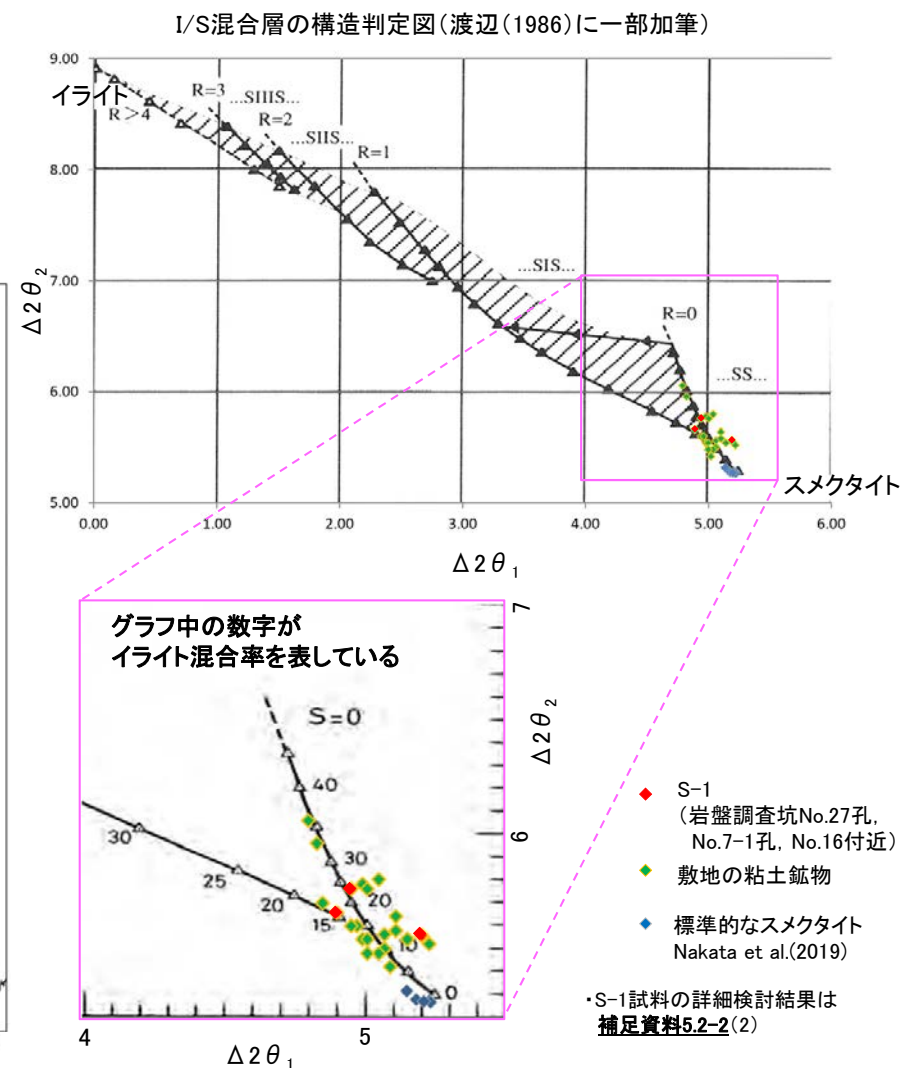

I/S混合層の構造判定図(渡辺(1981)に一部加筆) 5.2-3-21


H-6.5-2孔 ― 鉱物の同定(EPMA分析(定量)) ―

○EPMA用薄片で実施したEPMA分析(定量)による化学組成の検討結果から、最新ゾーンやその周辺に分布する粘土鉱物はI/S混合層であると判断される。

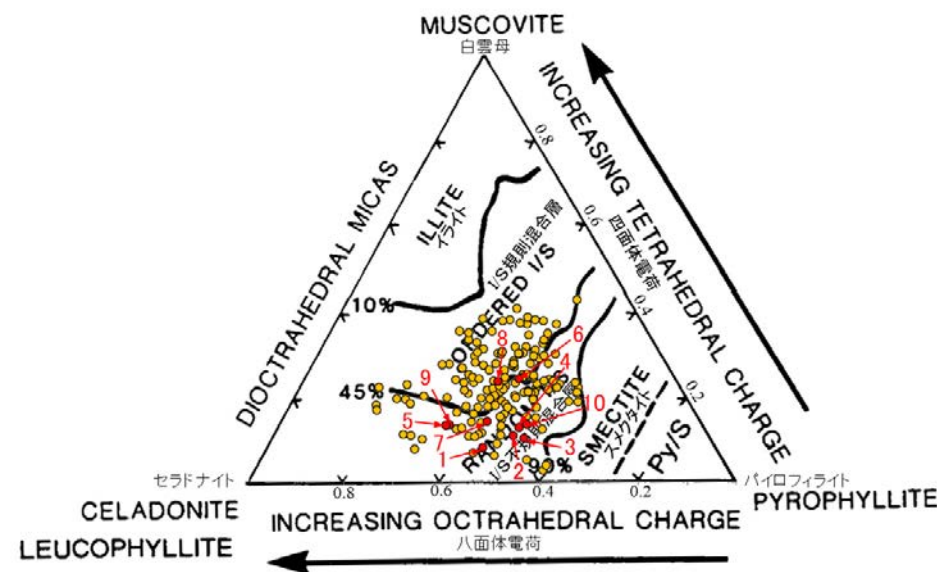

・詳細は補足資料5.2-2(3)

2八面体型雲母粘土鉱物及び関連鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)








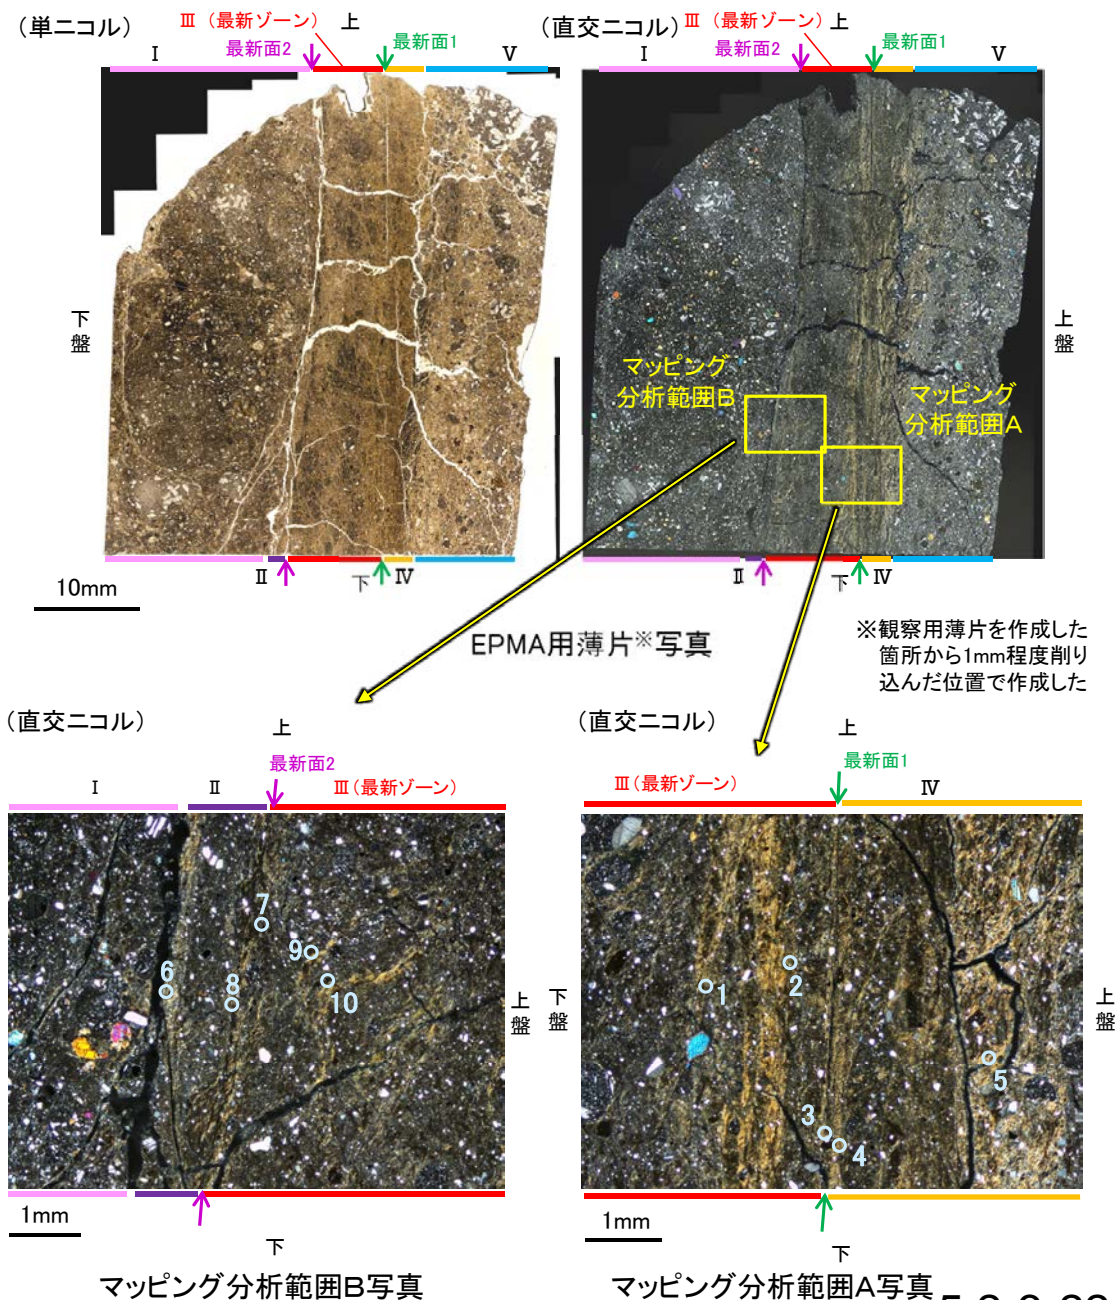


H-6.5-2孔 ー変質鉱物の分布(EPMA分析(マッピング))ー


○EPMA用薄片でEPMA分析(マッピング)を実施した結果, EPMA分析(定量)で認められたI/S混合層が最新ゾーンやその周辺に分布していることを確認した。

【マッピング分析範囲A】

(直交ニコル)

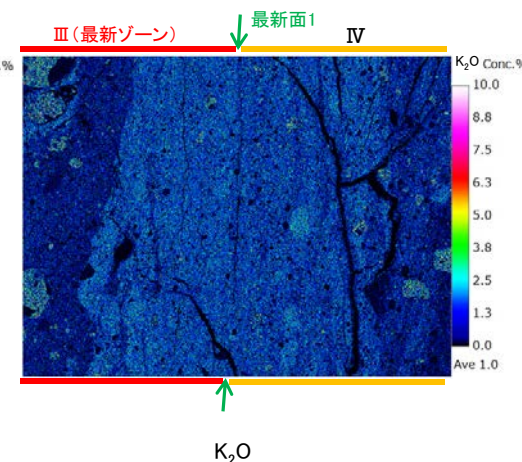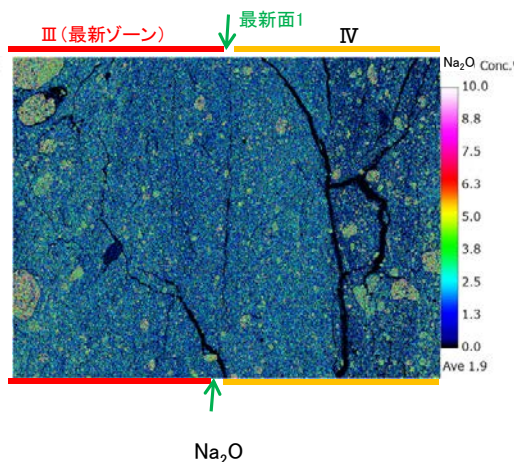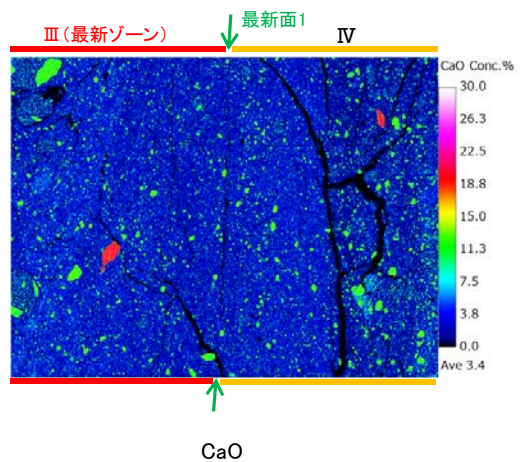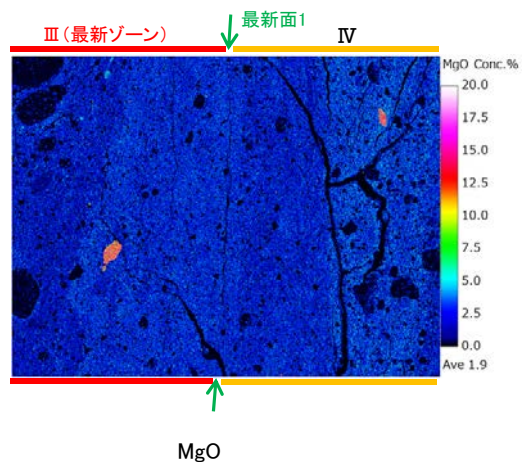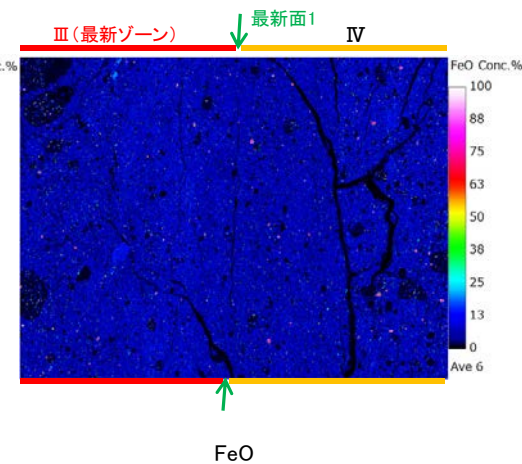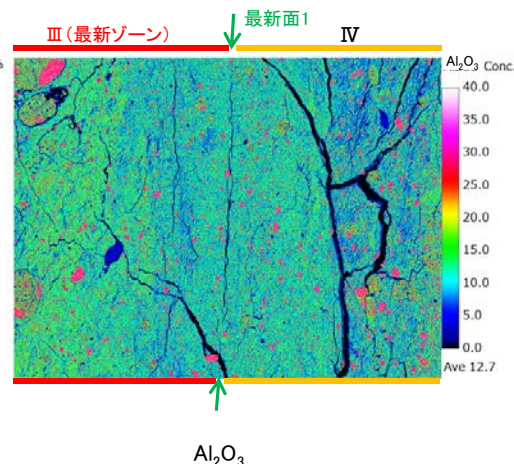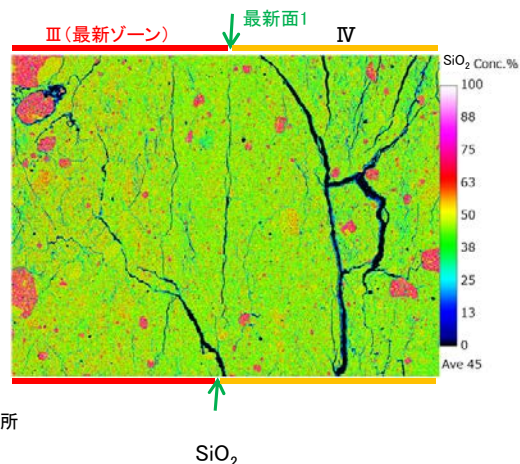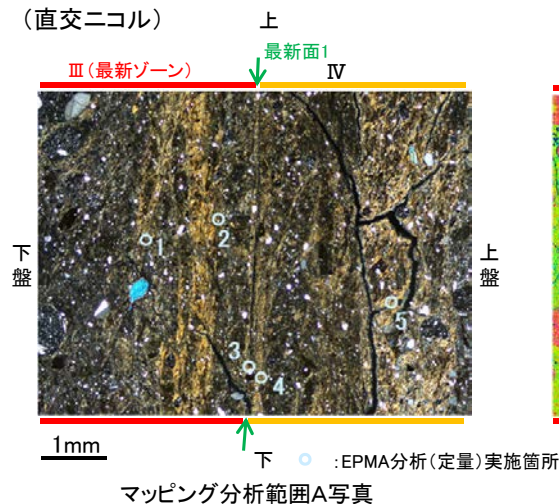


【マッピング分析範囲B】

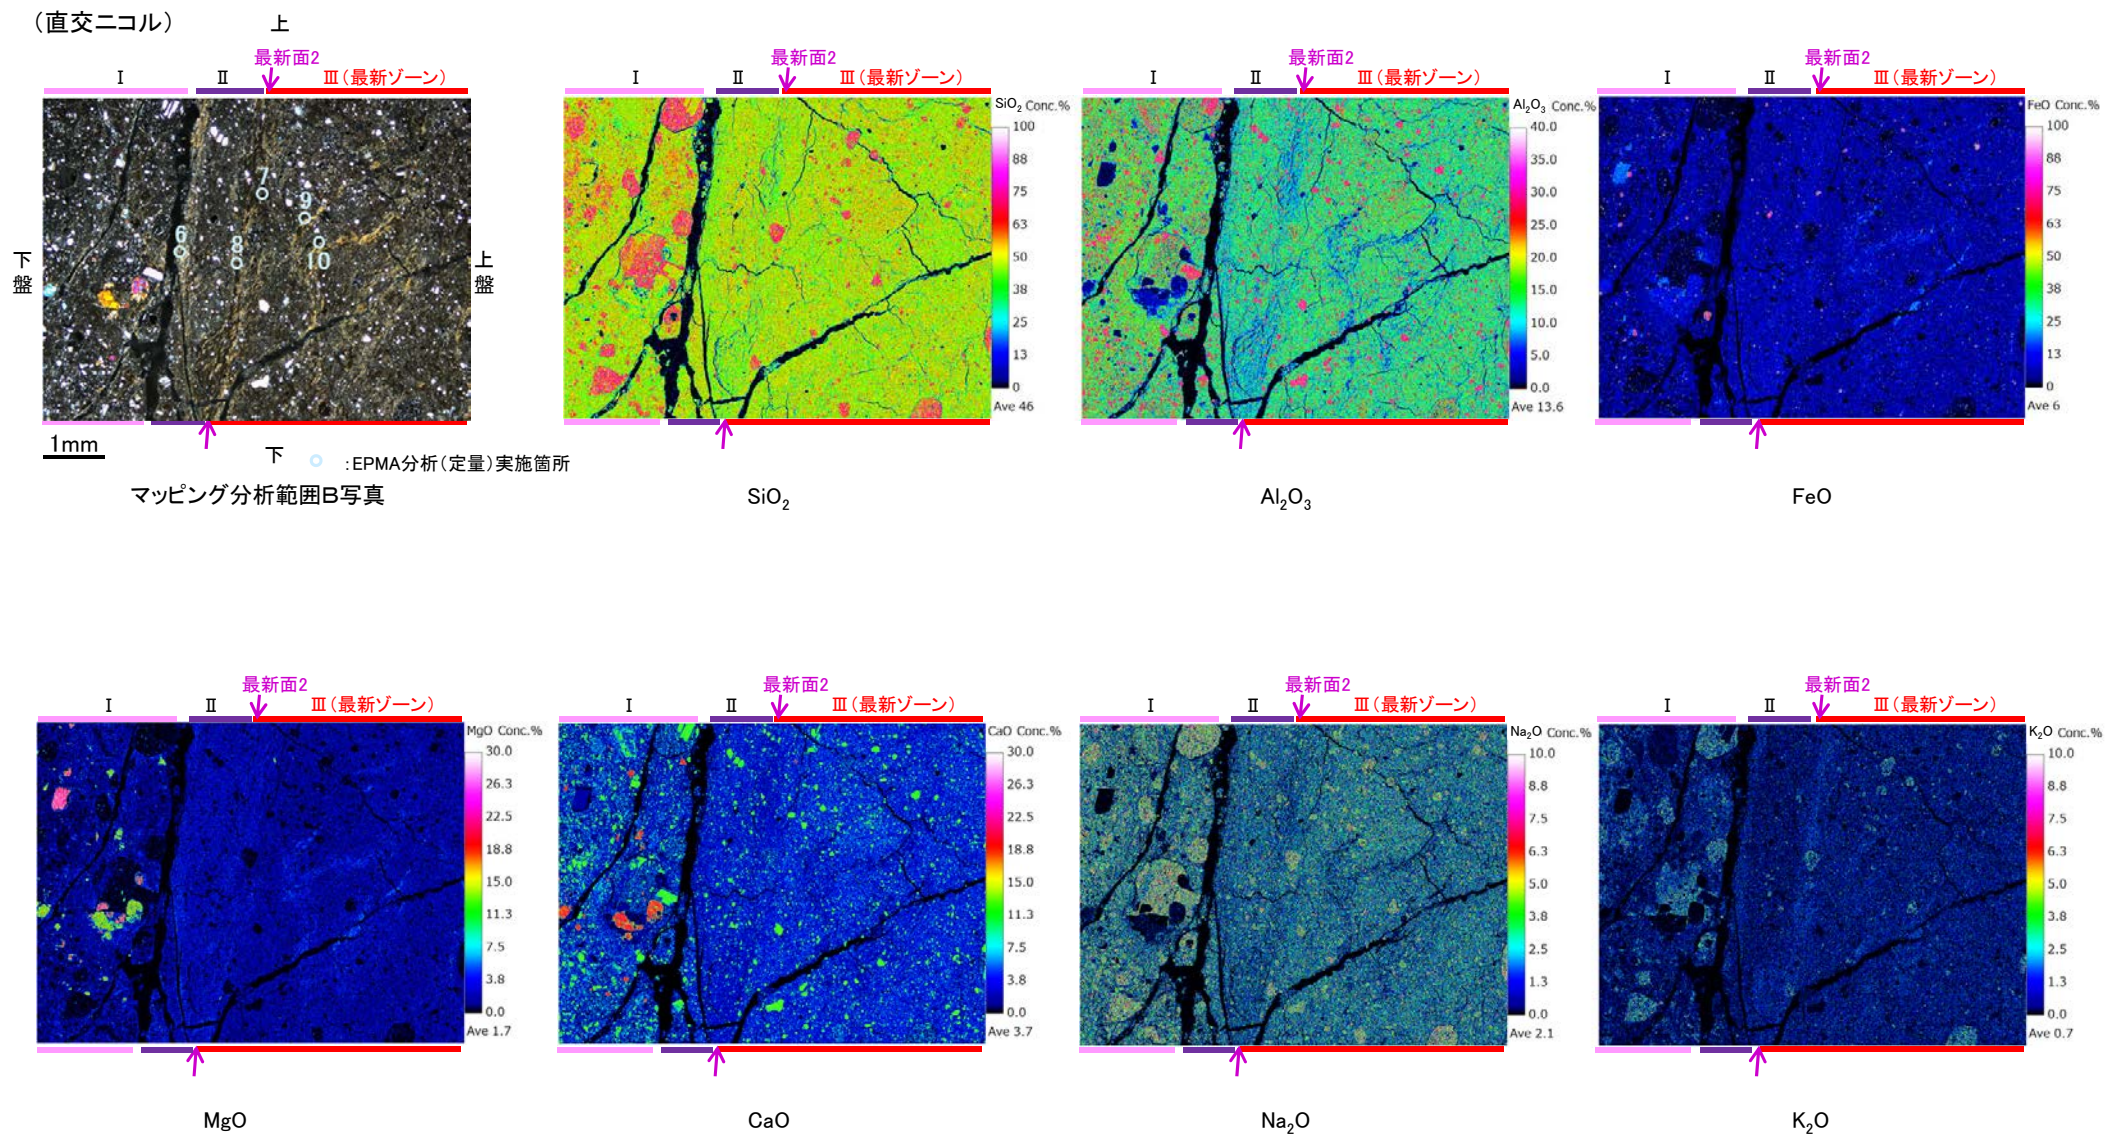

H-6.5-2孔 ー変質鉱物の分布(薄片観察)ー


- 観察用薄片で実施した薄片観察や、EPMA用薄片で実施したEPMA分析(マッピング)における化学組成の観点での観察より、I/S混合層が最新ゾーンやその周辺に分布していることを確認した。
- このI/S混合層と最新面との関係を確認する。

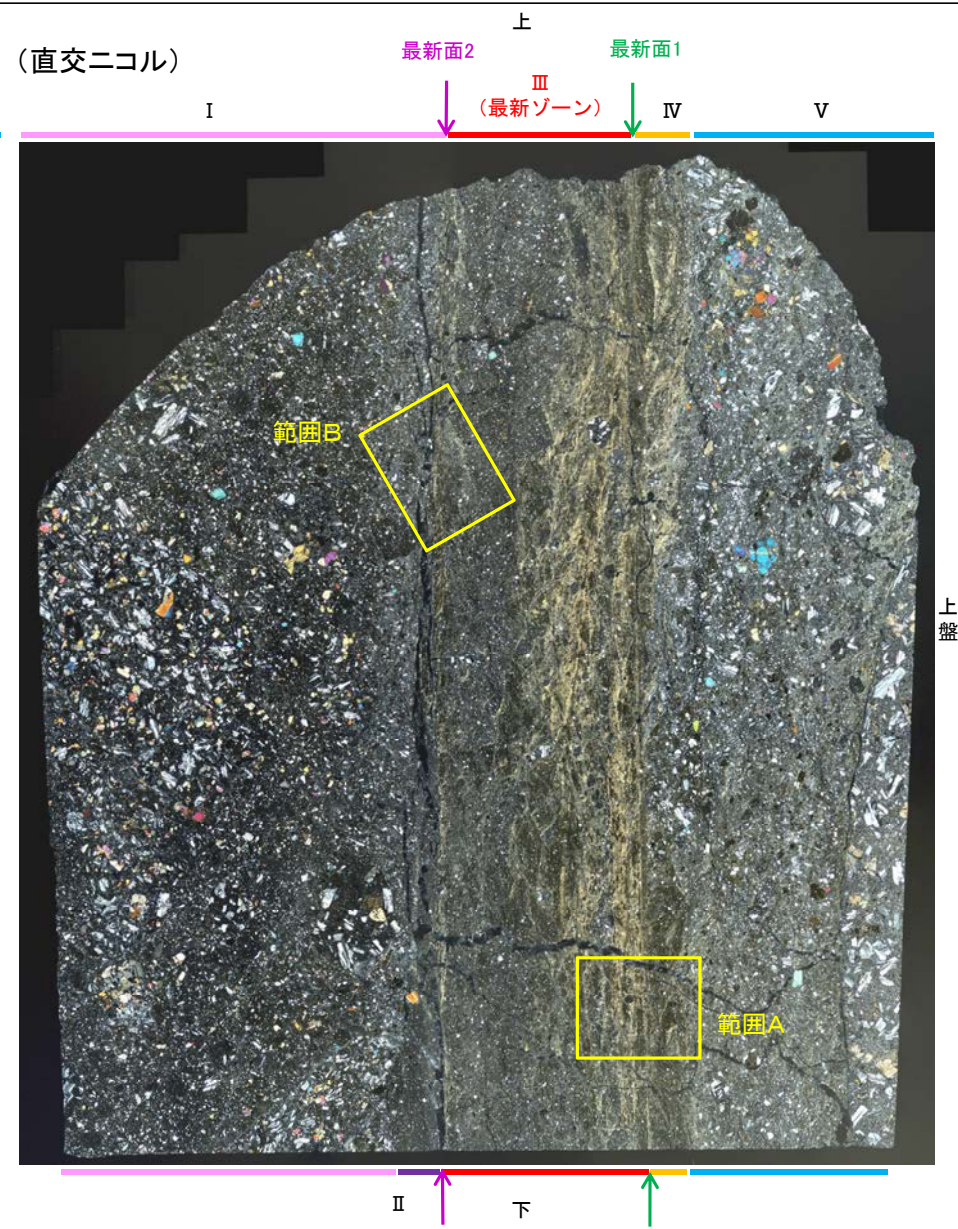


観察用薄片写真(H-6.5-2_66R)

H-6.5-2孔 ー最新面とI/S混合層との関係(範囲A)ー



○範囲Aにおいて詳細に観察した結果, 最新面1付近には広く粘土鉱物(I/S混合層)が網目状に分布し, 最新面1が不明瞭かつ不連続になっており, 不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)にせん断面や引きずりなどの変形は認められない。

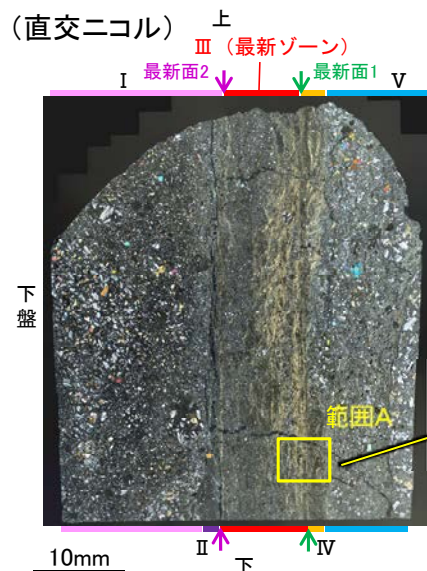

観察用薄片写真(H-6.5-2_66R)

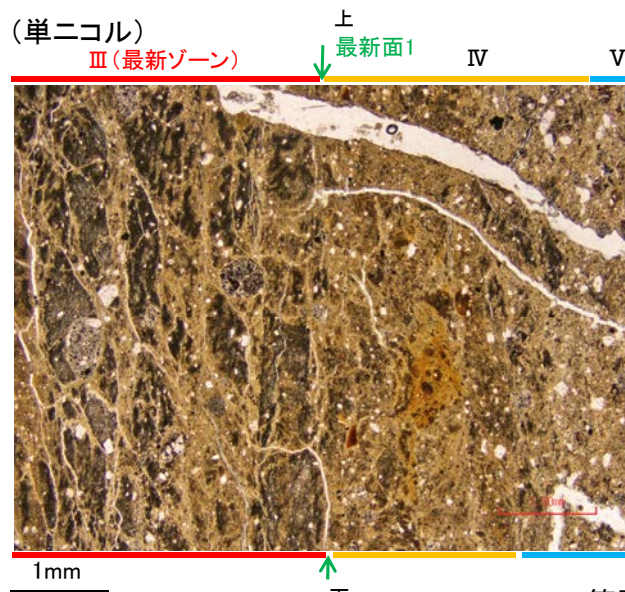


範囲A写真

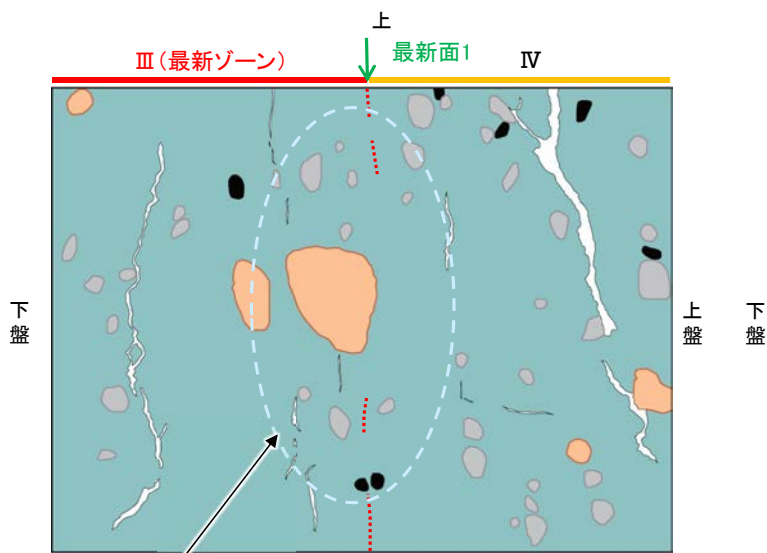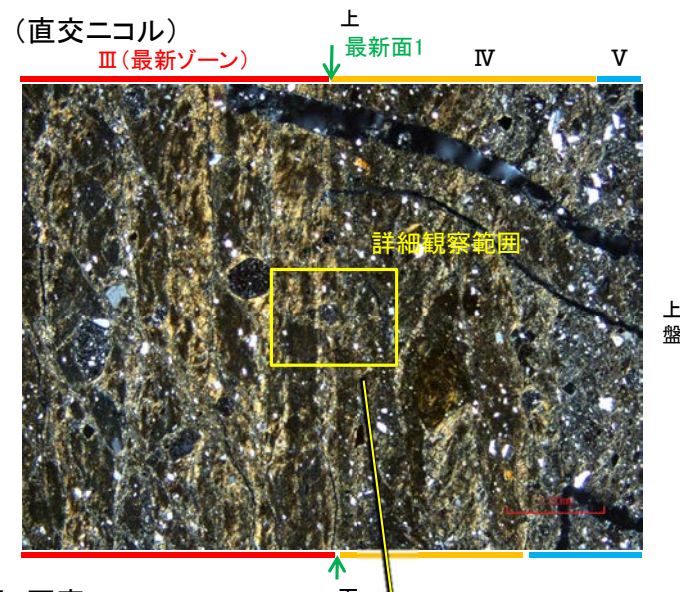


・不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)にせん断面や引きずりなどの変形は認められない。

スケッチ

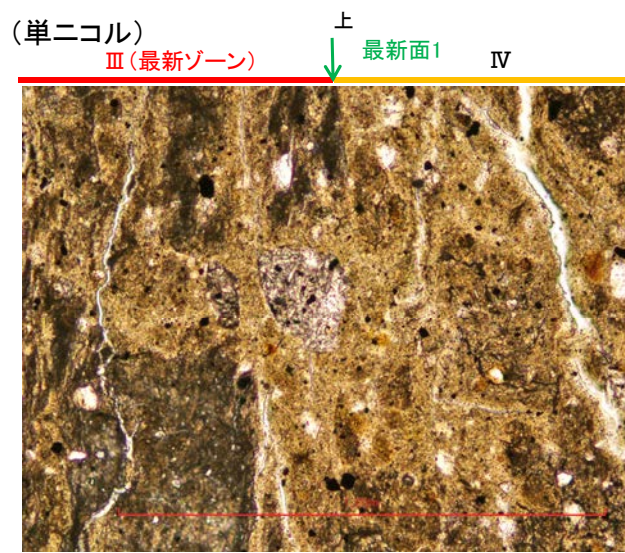


詳細観察範囲写真

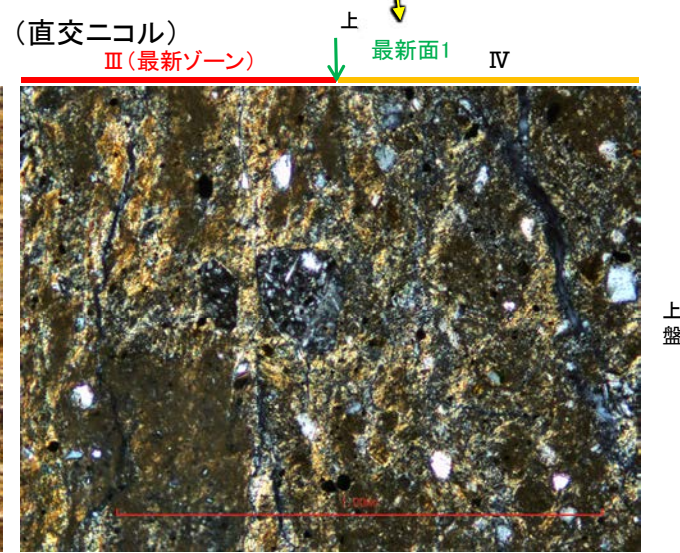


【ステージ回転】

(単ニコル)

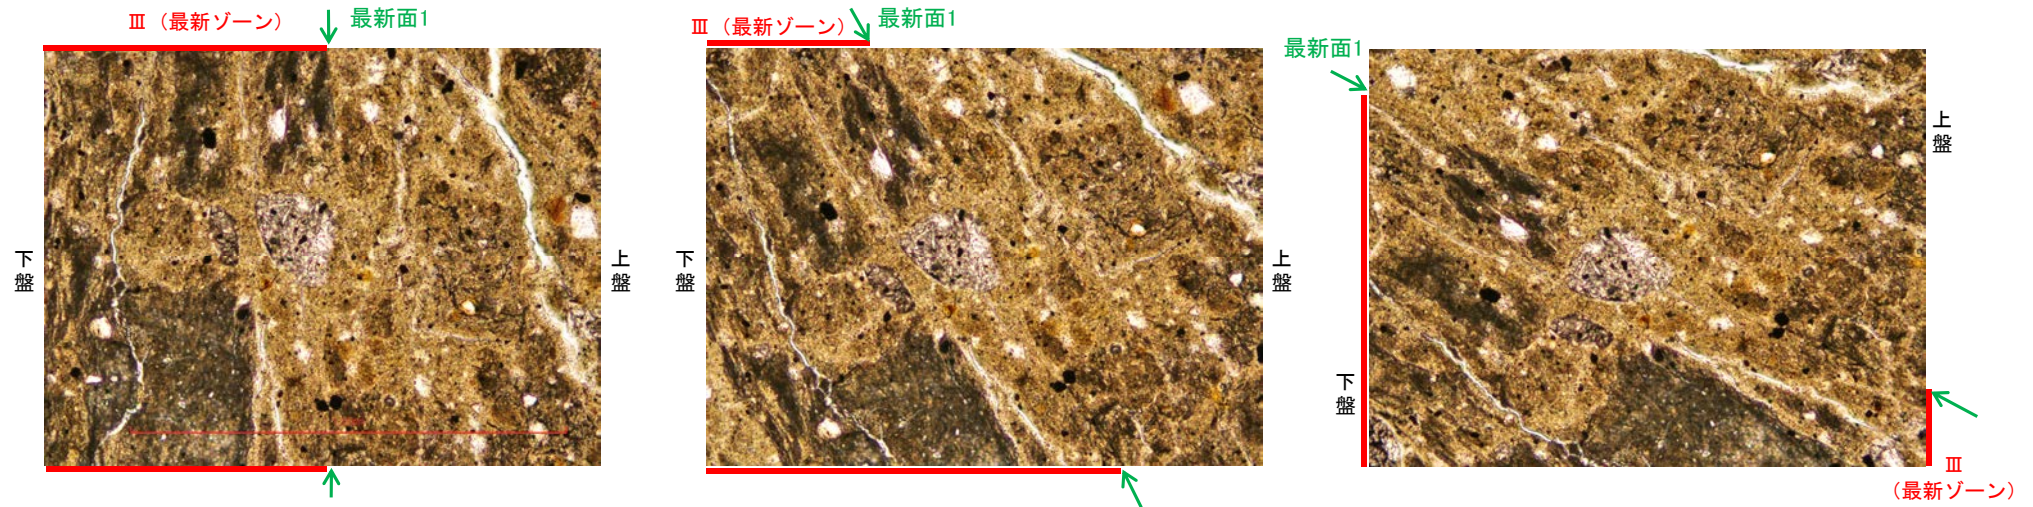


(直交ニコル)

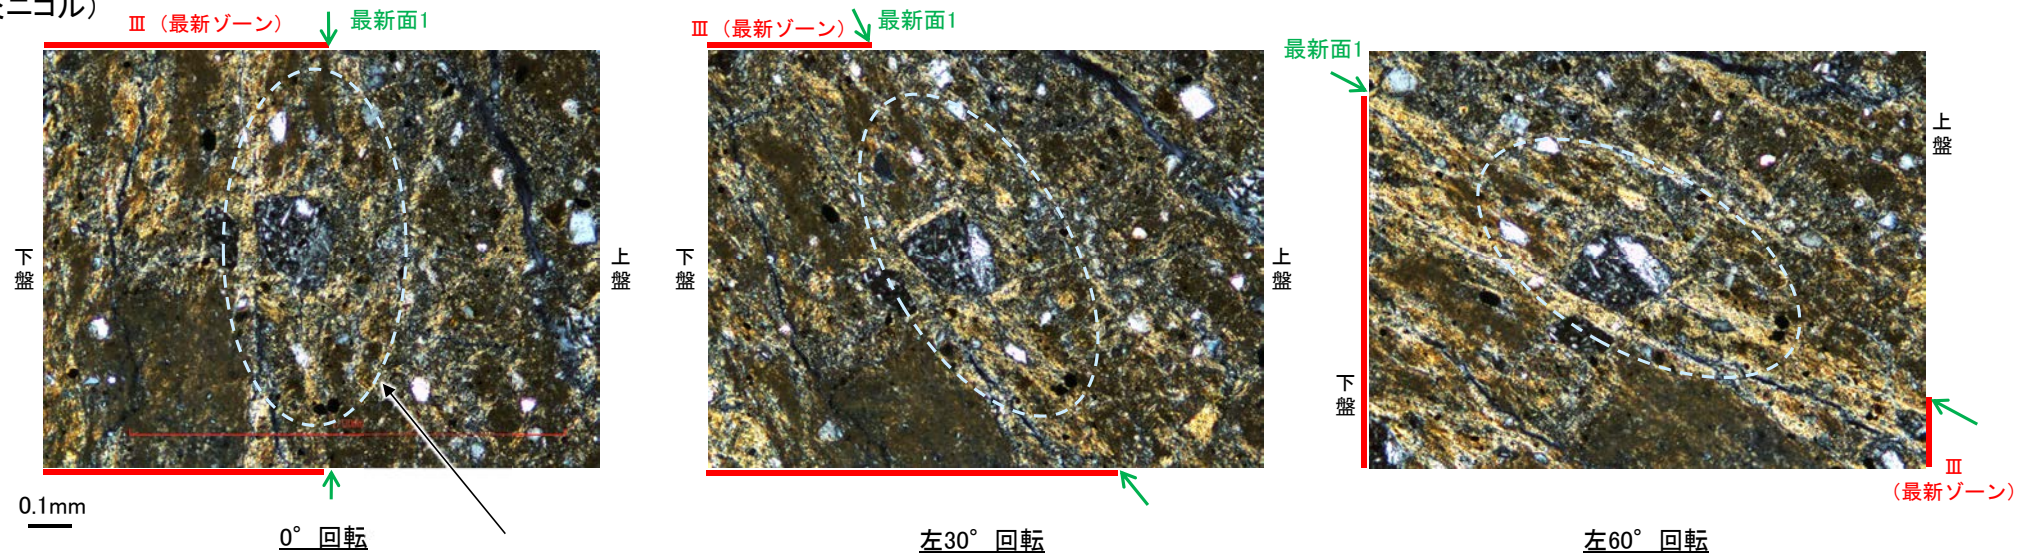


・不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)にせん断面や引きずりなどの変形は認められない。

H-6.5-2孔 ー最新面とI/S混合層との関係(範囲B)ー



○範囲Bにおいて詳細に観察した結果, 最新面2付近には広く粘土鉱物(I/S混合層)が網目状に分布し, 最新面2が不明瞭かつ不連続になっており, 不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)にせん断面や引きずりなどの変形は認められない。

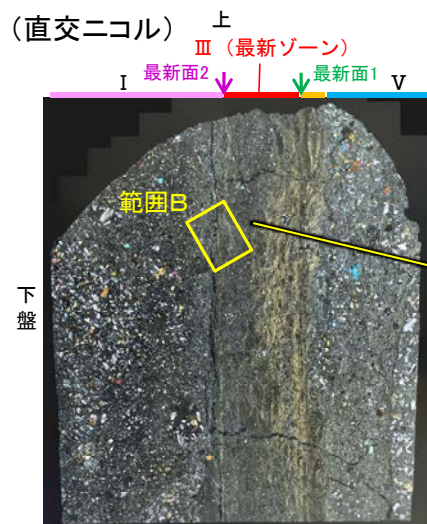

観察用薄片写真(H-6.5-2_66R)

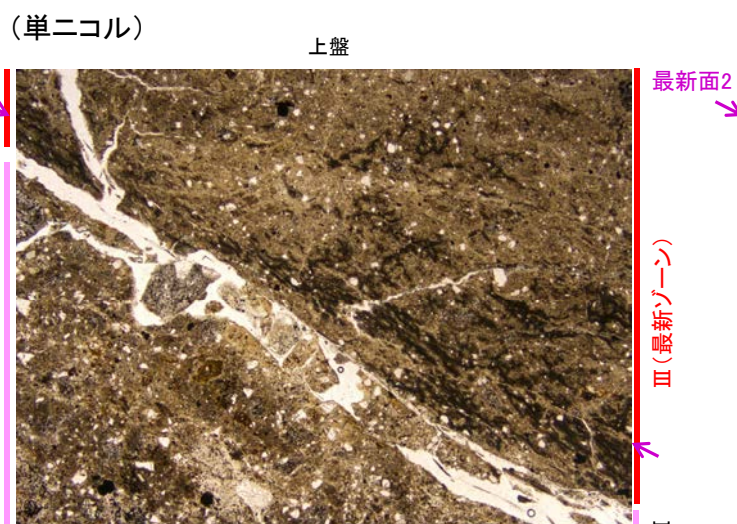


範囲B写真

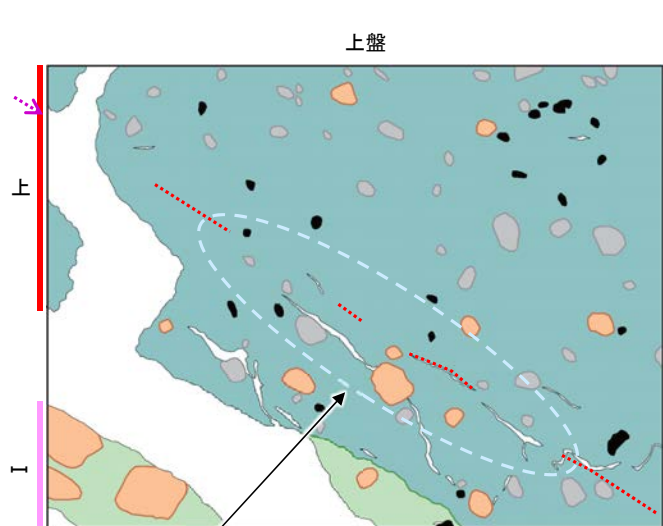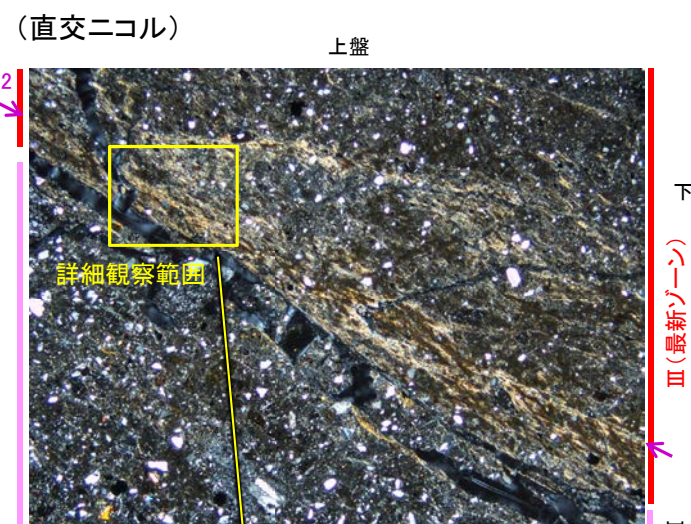

・不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)にせん断面や引きずりなどの変形は認められない。

スケッチ

- 主要な岩片
- 斜長石などの鉱物片
- 不透明鉱物
- 空隙部
- 変質部(I/S混合層)
- 主要な岩片等を除く基質部
- 最新面2

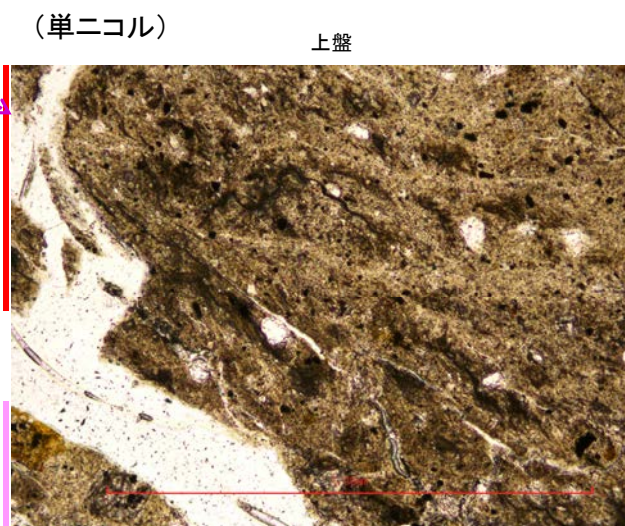


詳細観察範囲写真



← : 延長位置

【ステージ回転】

(単ニコル)

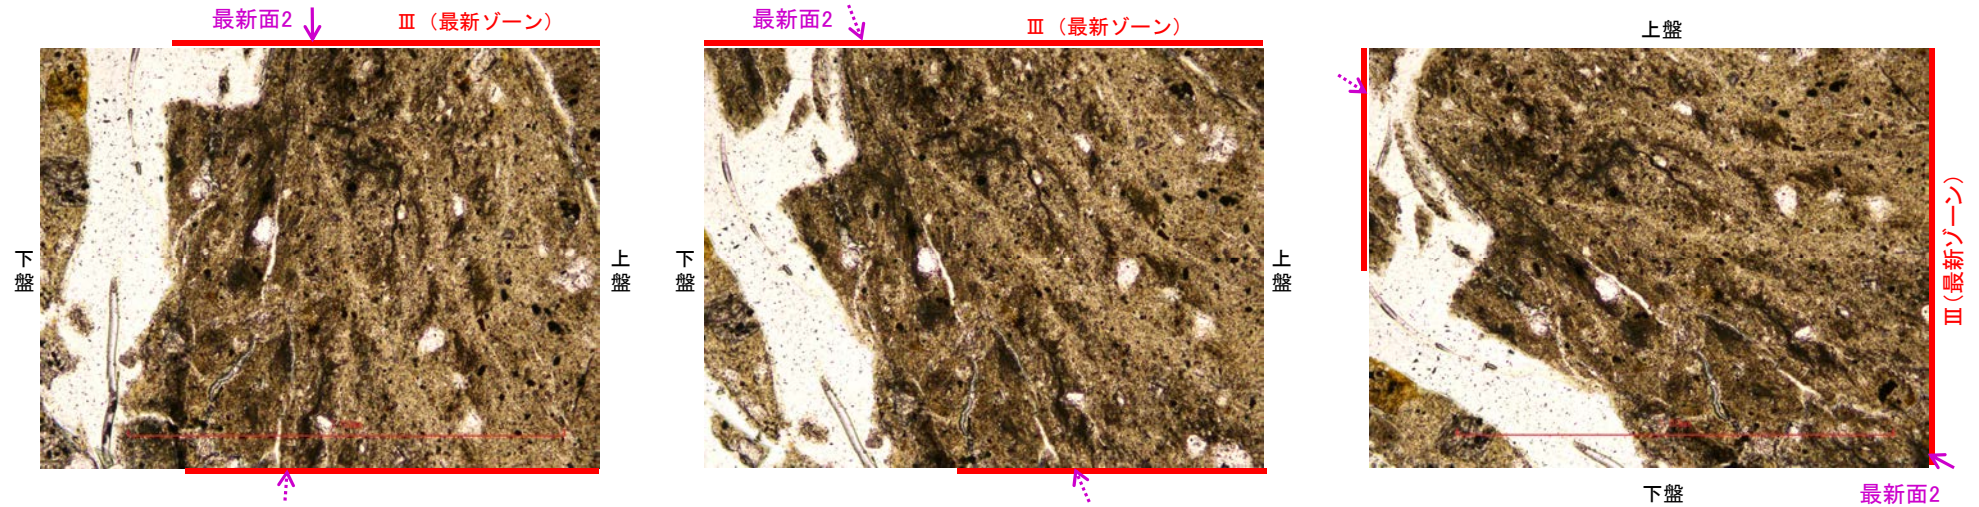

(直交ニコル)



0.1mm


・不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)にせん断面や引きずりなどの変形は認められない。

◀... : 延長位置


(1)-5 K-10.3SW孔

K-10.3SW孔 一概要一

- K-10.3SW孔の深度27.80m付近で認められるS-1において、最新面と変質鉱物との関係による評価を行った。
- 最新ゾーンやその周辺に分布する粘土鉱物は、EPMA分析(定量)による化学組成の検討結果及びXRD分析(粘土分濃集)による結晶構造判定結果から、I/S混合層であると判断される。
- 最新面付近には広く粘土鉱物(I/S混合層)が分布し、最新面が不明瞭かつ不連続になっており、不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)に変位・変形は認められない。
- なお、不連続箇所には、I/S混合層生成以降の注入の痕跡は認められない。

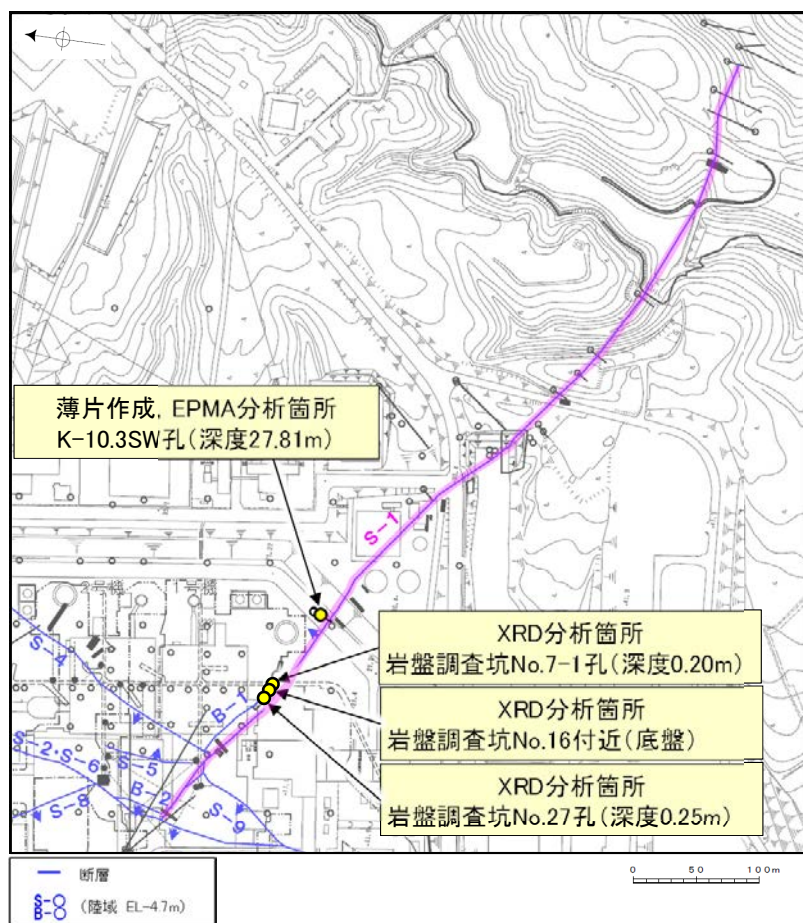


調査位置図

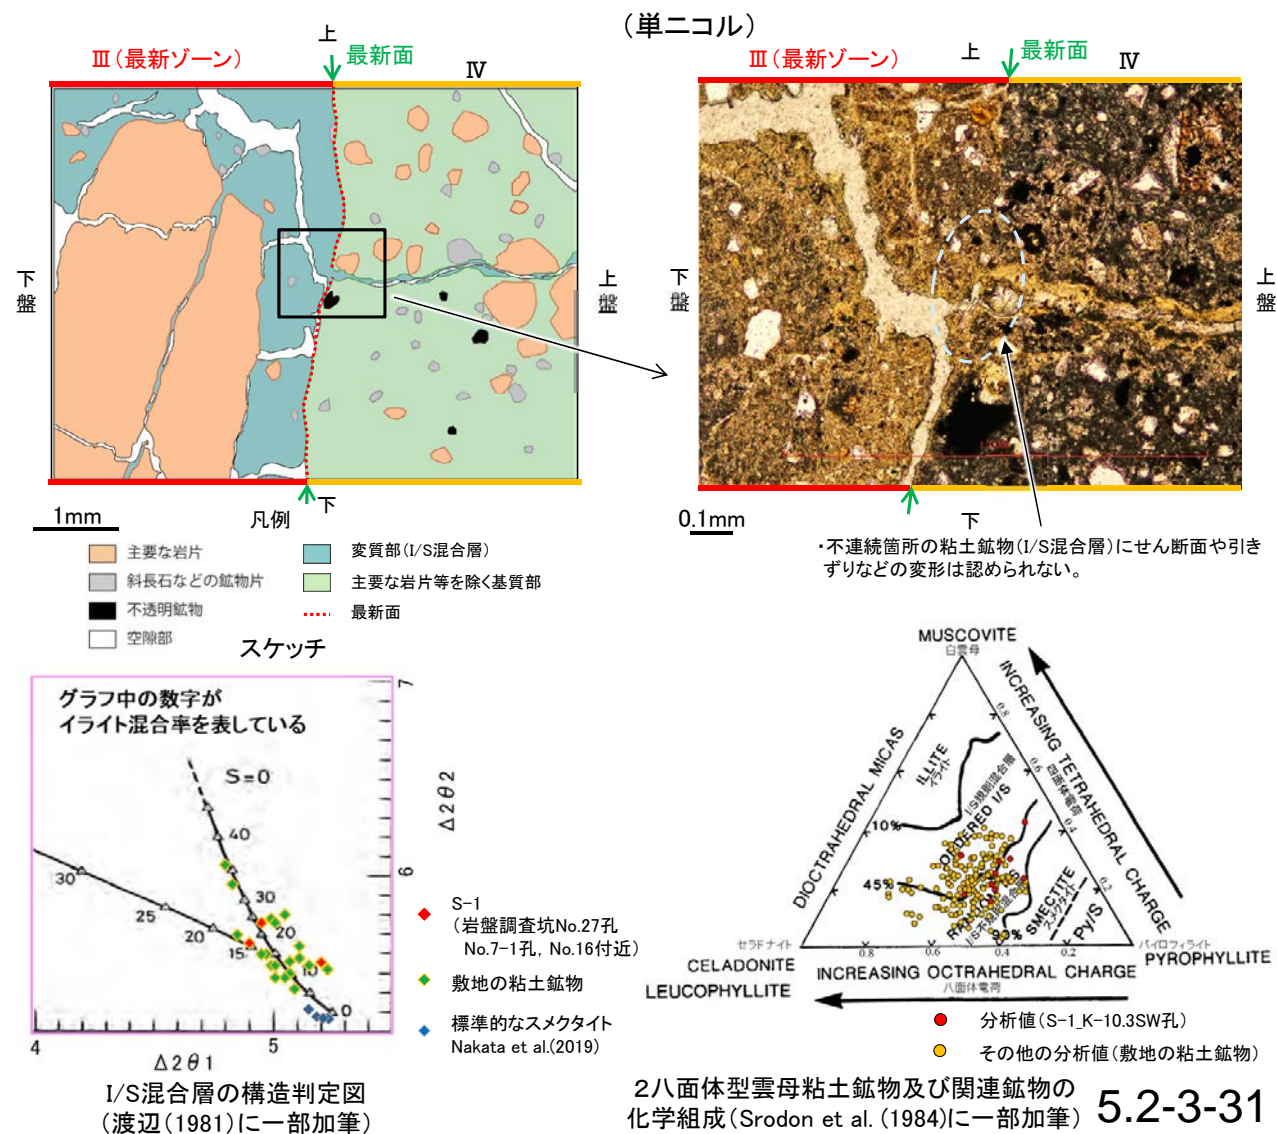


K-10.3SW孔 ―最新面の認定(巨視的観察)―


○K-10.3SW孔の深度27.80m付近で認められるS-1において、巨視的観察(ボーリングコア観察, CT画像観察)を実施し、細粒化が進んでおり、最も直線性・連続性がよい断層面を主せん断面として抽出した。
○コアの最大傾斜方向(90° R)で切り出し、薄片を作成した(ブロック写真)。

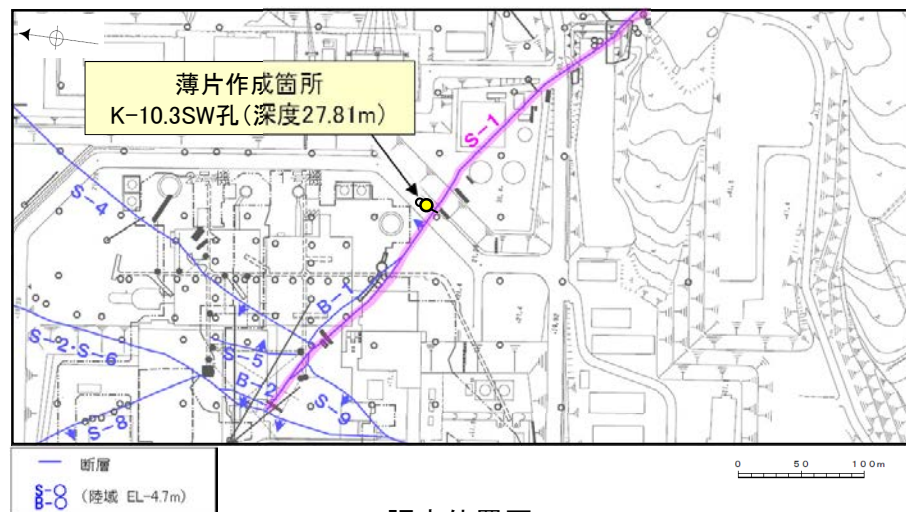


調査位置図

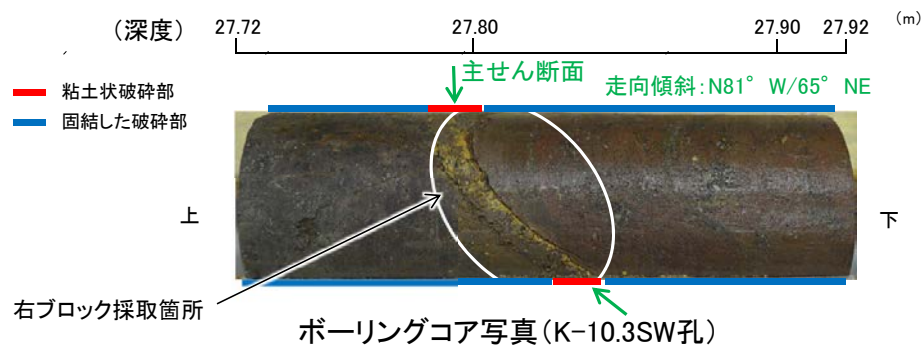

ボーリングコア写真(K-10.3SW孔)

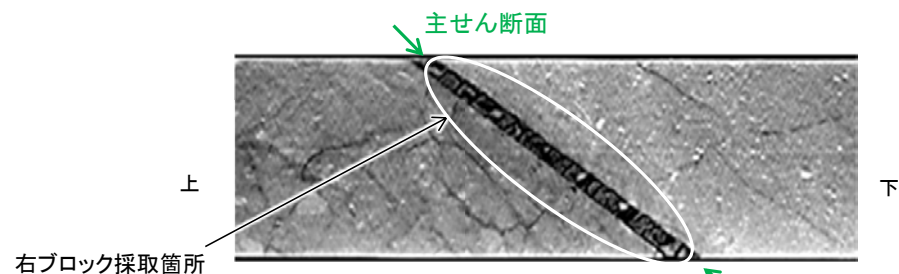

CT画像(K-10.3SW孔)

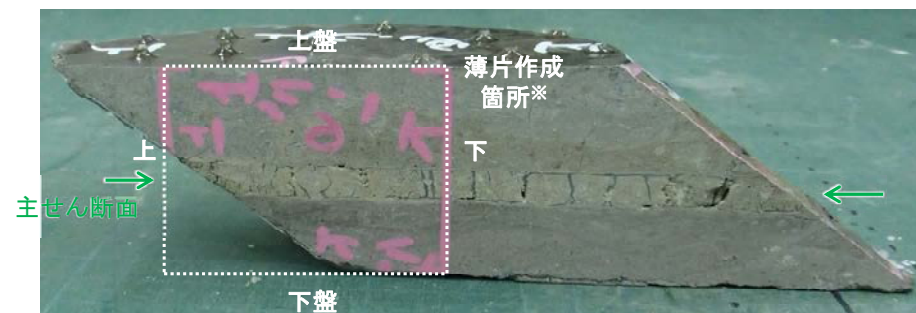


※図示した箇所観察用薄片を作成し、そこから1mm程度
削り込んだ位置でEPMA用薄片を作成した

ブロック写真

K-10.3SW孔 ー最新面の認定(微視的観察)ー

- 観察用薄片で実施した微視的観察(薄片観察)の結果、色調や礫径などから、下盤側よりⅠ～Ⅳに分帯される。
- そのうち、最も細粒化している分帯Ⅲを最新ゾーンとして抽出した。
- 最新ゾーンと分帯Ⅳとの境界に、面1(緑矢印)が認められる。面1は薄片上部では凹凸を伴い直線性に乏しいが、薄片中央～下部では直線性・連続性がよく、全体として最新ゾーンの中では比較的直線性・連続性がよい面である。
- 最新ゾーンと分帯Ⅱとの境界に、面2(紫矢印)が認められる。面2は薄片下部では不明瞭となり連続性に乏しいが、全体として最新ゾーンの中では比較的直線性がよい面である。
- 最新ゾーンの中で面1が最も連続的に観察されるが、面1と面2は同程度の直線性を有することから、面1を最新面1、面2を最新面2とし、それぞれについて変質鉱物との関係を確認する。

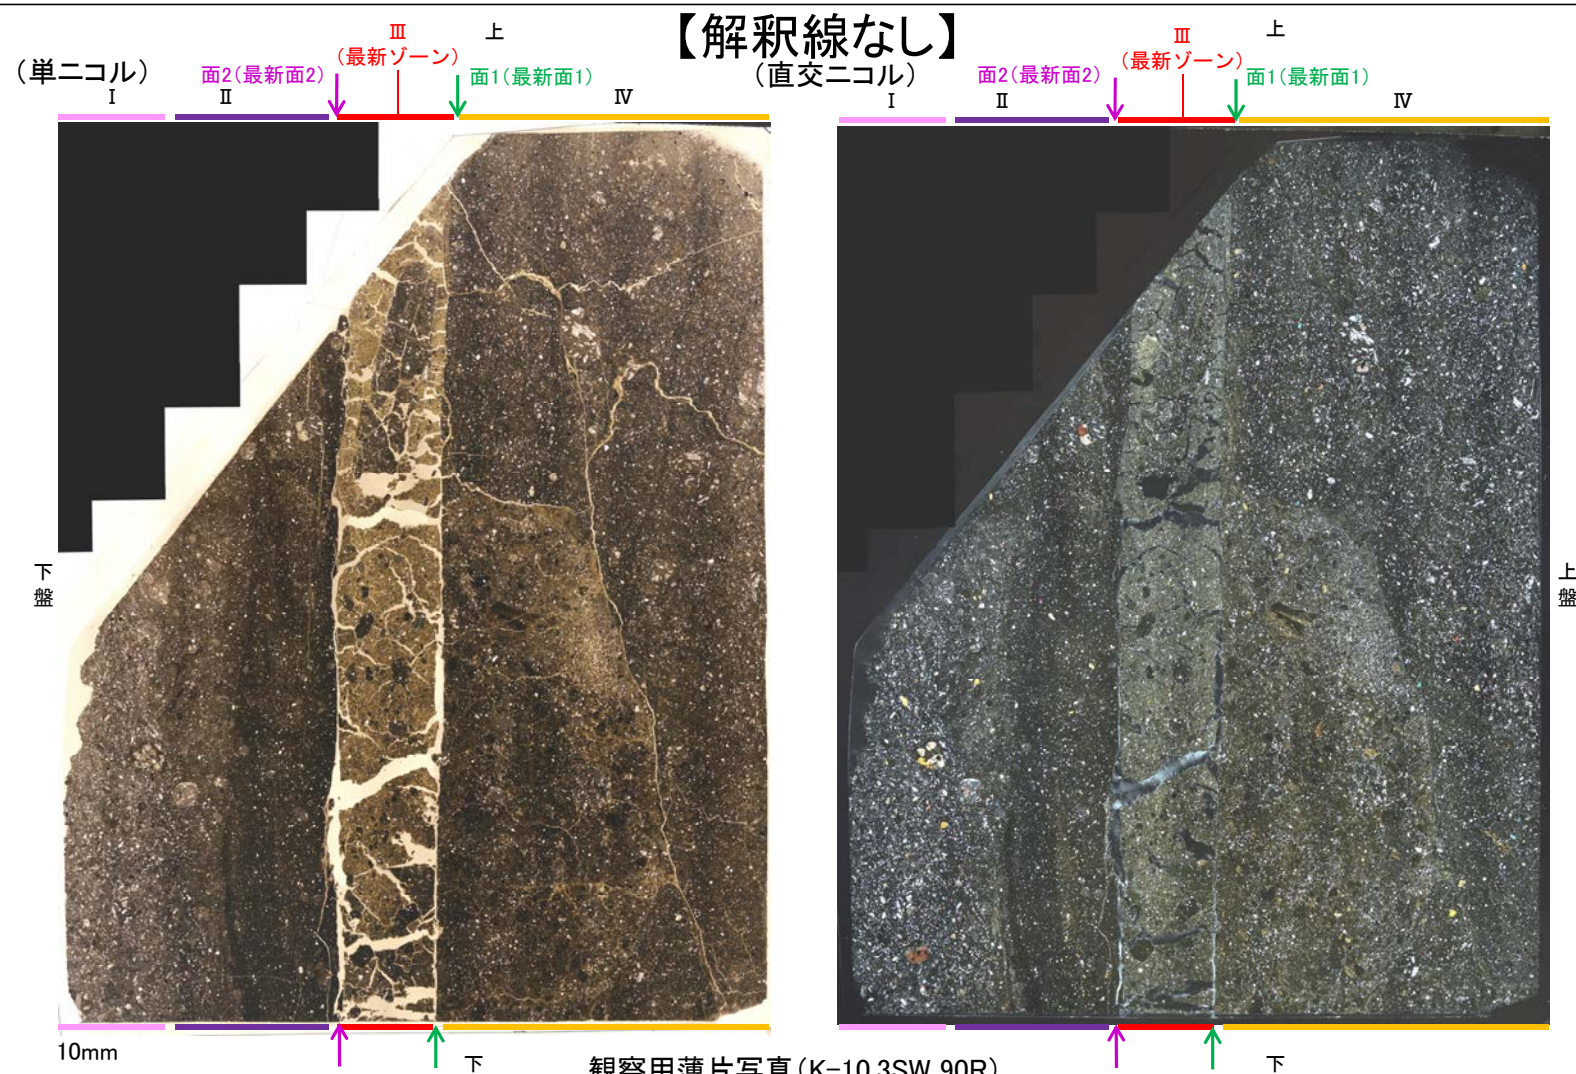

I : 単ニコルで褐灰～灰色、直交ニコルで灰色の干渉色を呈する火山礫凝灰岩からなる。径2mm以下の岩片や鉱物片が細粒な基質中に含まれる。岩片は亜角～亜円形、鉱物片は角～亜角形である。


II : 単ニコルで暗褐灰～暗灰色、直交ニコルで灰色の干渉色を呈する細粒凝灰岩からなる。径0.5mm以下の岩片や鉱物片が細粒な基質中に含まれる。岩片は亜角～亜円形、鉱物片は角～亜円形である。一部の基質中や割れ目に粘土鉱物が生成されている。

III (最新ゾーン) : 単ニコルで褐～褐灰色、直交ニコルで灰～黄色の干渉色を呈する、粘土鉱物を含む細粒物からなる。径2mm以下の岩片や鉱物片が細粒な基質中に含まれており、径12mmの岩片も認められる。岩片、鉱物片は角～亜角形である。基質中や割れ目、岩片の縁辺部に粘土鉱物が生成されている。


IV : 単ニコルで褐灰～暗灰色、直交ニコルで灰色の干渉色を呈する火山礫凝灰岩からなる。径0.8mm以下の岩片や鉱物片が細粒な基質中に含まれており、径4mmの岩片も認められる。岩片は角～亜円形、鉱物片は角～亜角形である。一部の基質中や割れ目、岩片の縁辺部に粘土鉱物が生成されている。

【解釈線あり】

(単ニコル)



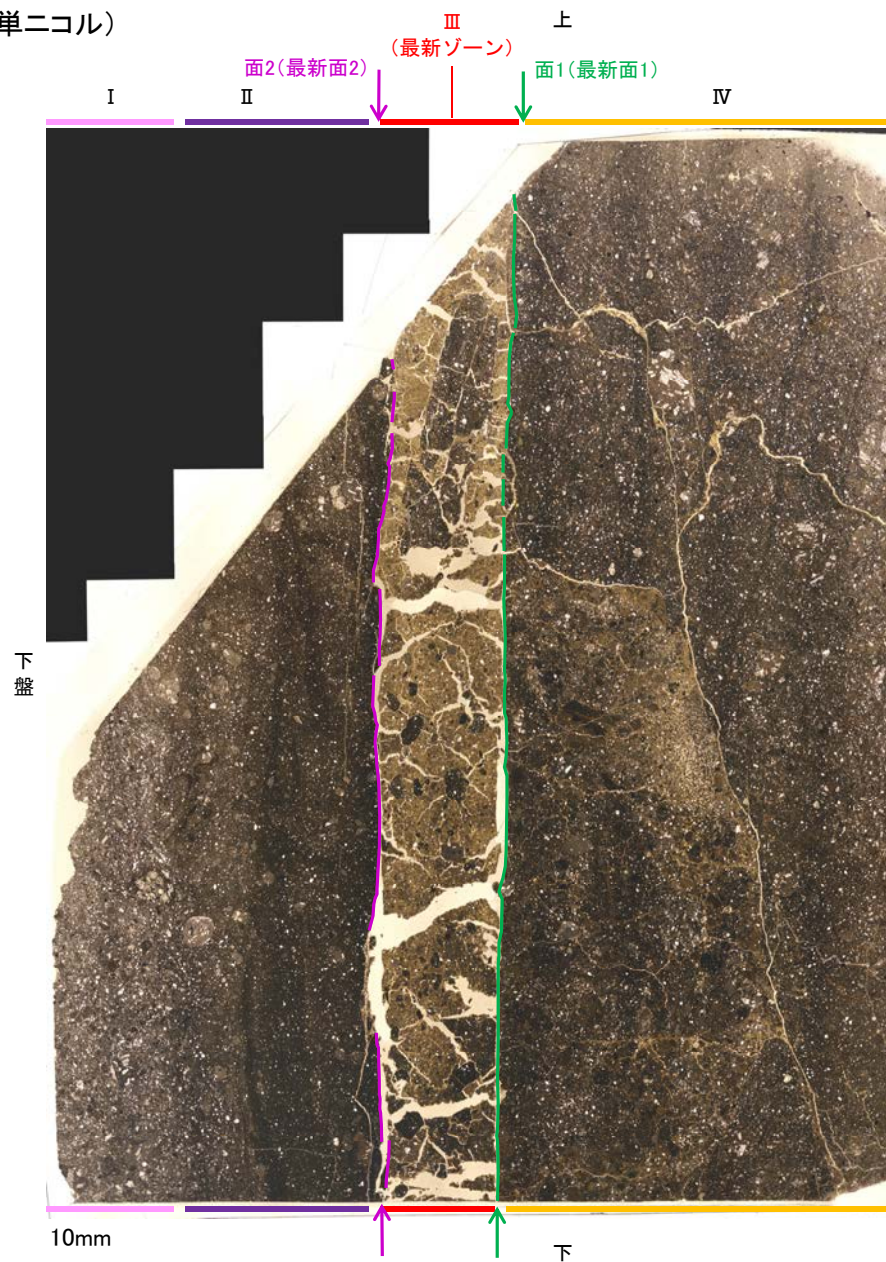


(直交ニコル)

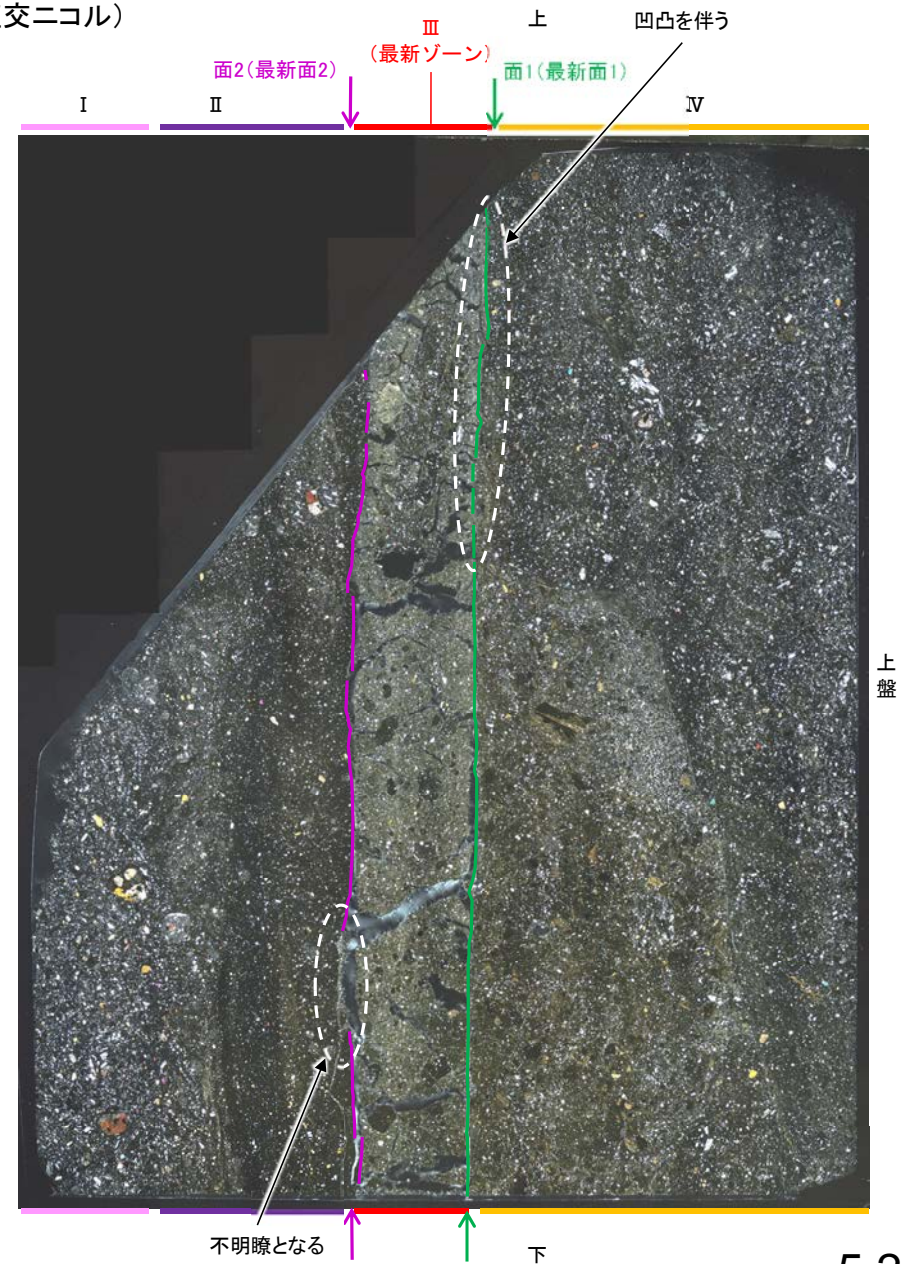

K-10.3SW孔 ― 鉱物の同定(XRD分析) ―

- 最新ゾーン付近でXRD分析を実施した結果, 主な粘土鉱物としてスメクタイトが認められる。
- スメクタイトについて詳細な結晶構造判定を行うために, 同一断層の別孔(岩盤調査坑No.27孔, No.7-1孔, No.16付近)の破砕部においてXRD分析(粘土分濃集)を実施した結果, I/S混合層と判定される。

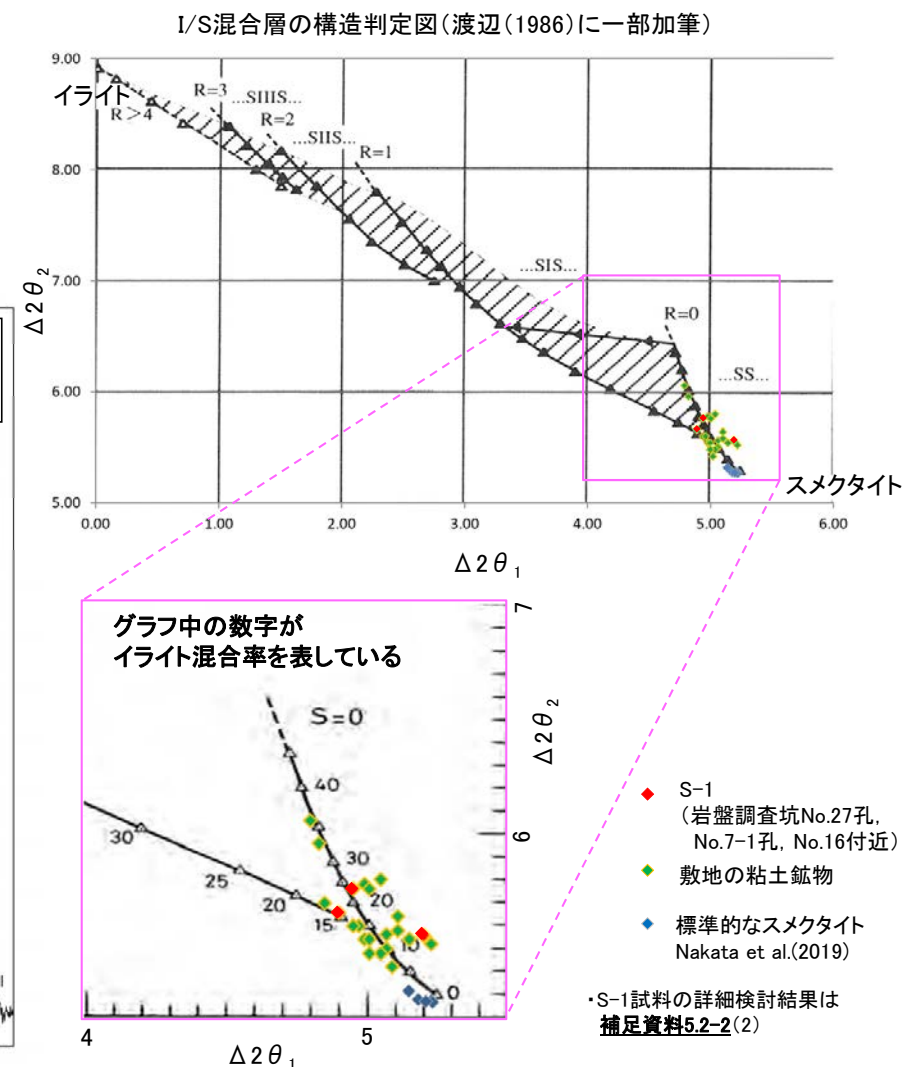
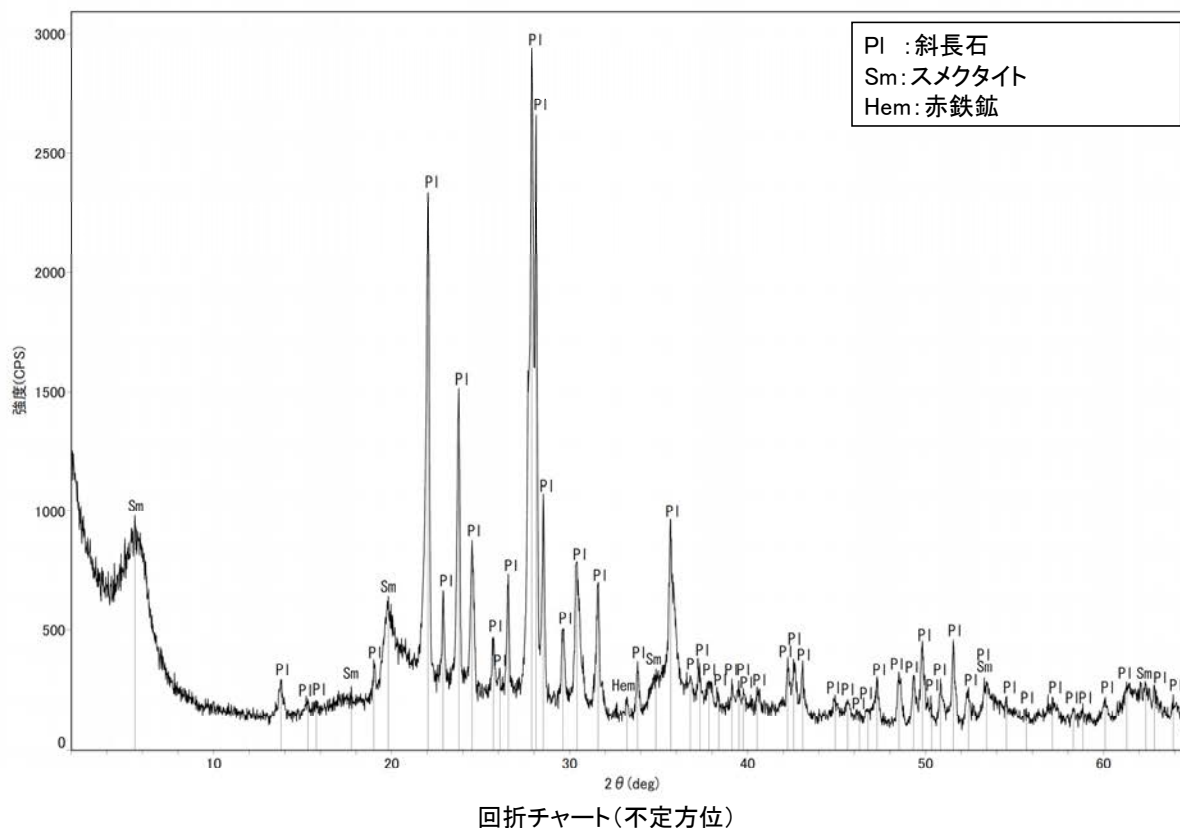
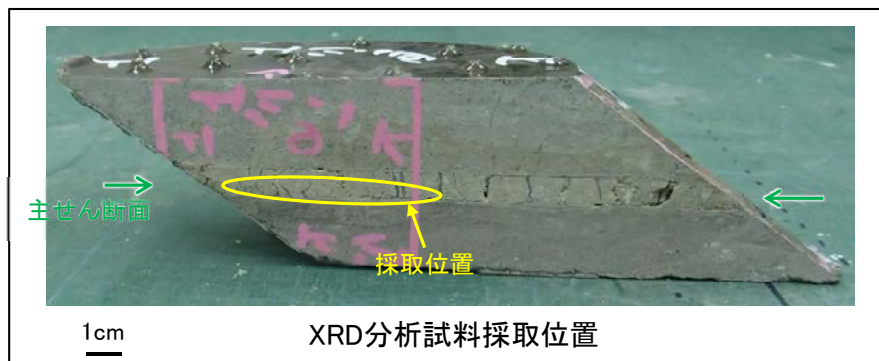


K-10.3SW孔 ― 鉱物の同定(EPMA分析(定量)) ―

○EPMA用薄片で実施したEPMA分析(定量)による化学組成の検討結果から、最新ゾーンやその周辺に分布する粘土鉱物はI/S混合層であると判断される。



調査位置図

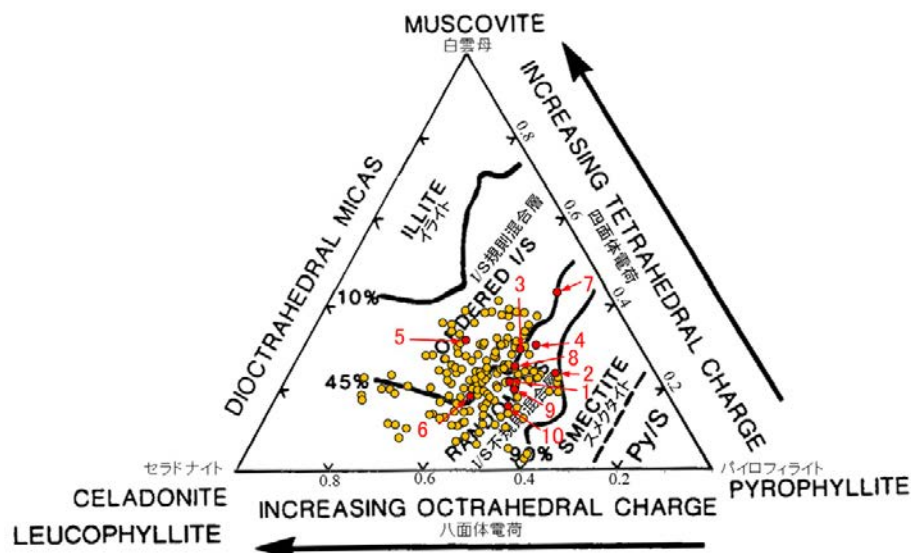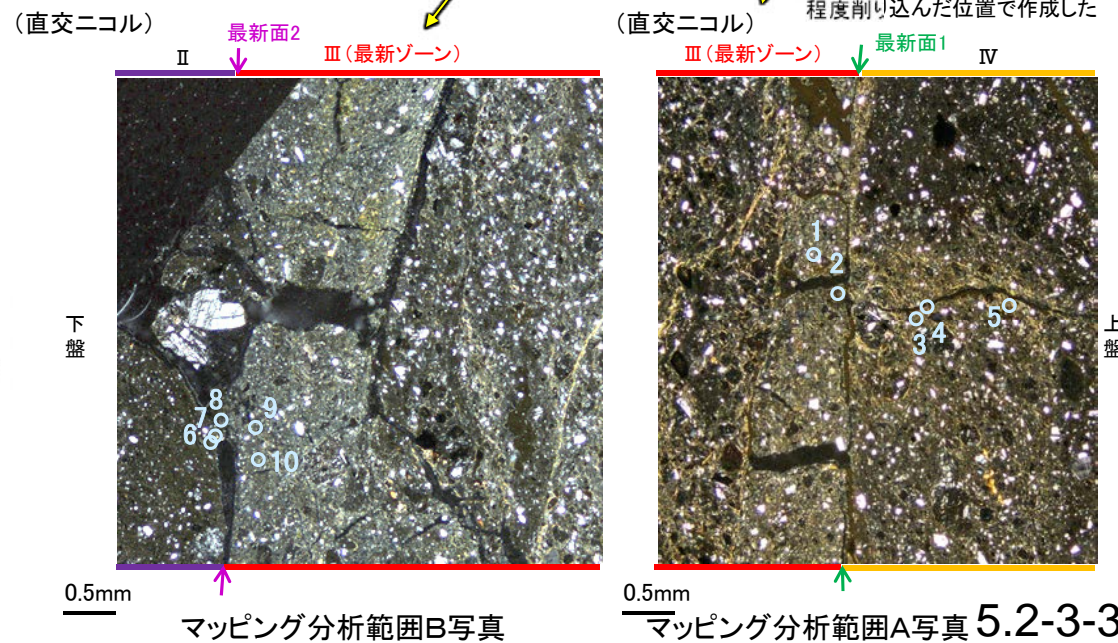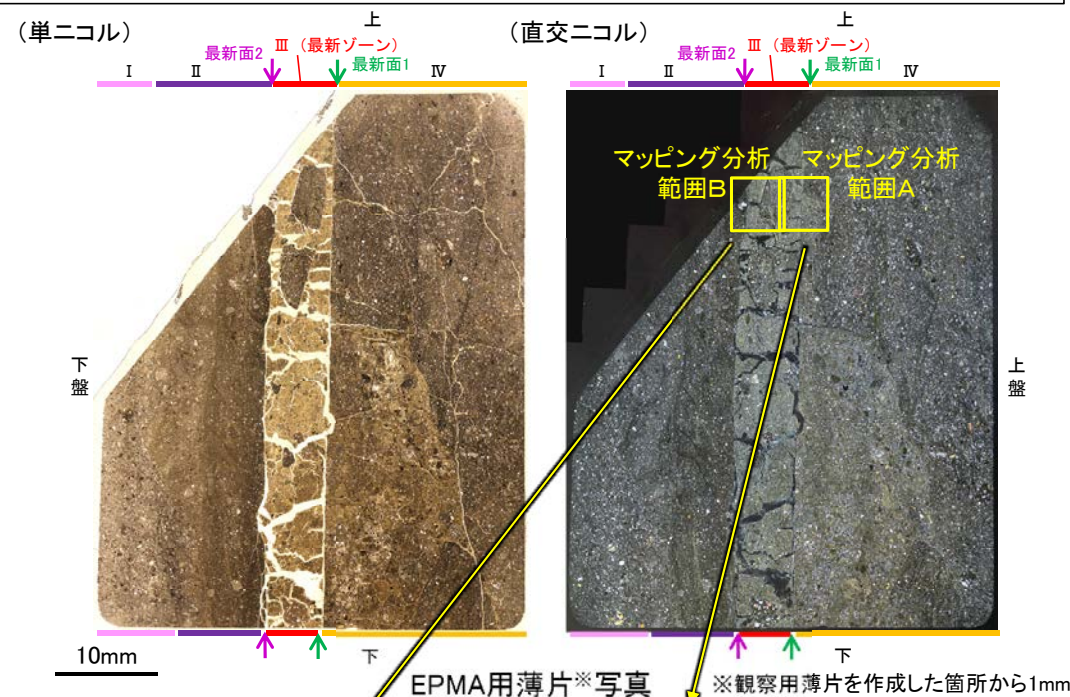

・詳細は補足資料5.2-2(3)









2八面体型雲母粘土鉱物及び関連鉱物の化学組成
(Srodon et al. (1984)に一部加筆)

K-10.3SW孔 ―変質鉱物の分布(EPMA分析(マッピング))―

○EPMA用薄片でEPMA分析(マッピング)を実施した結果, EPMA分析(定量)で認められたI/S混合層が最新ゾーンやその周辺に分布していることを確認した。

【マッピング分析範囲A】









(直交ニコル)

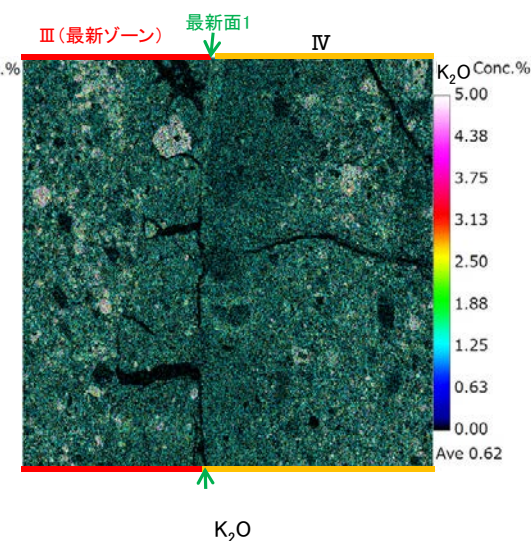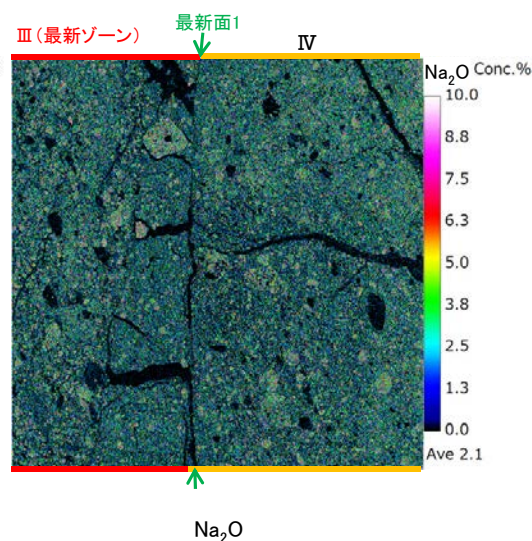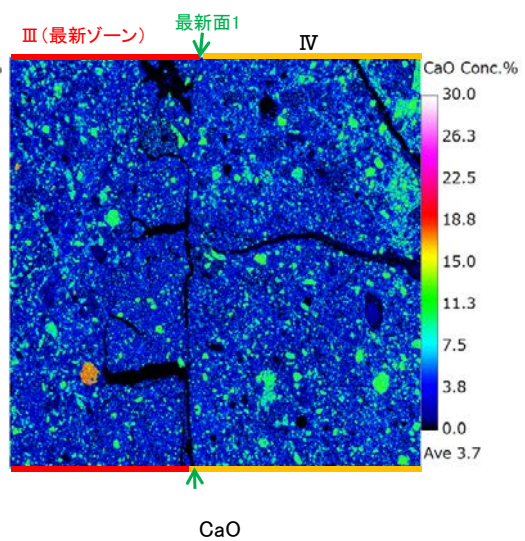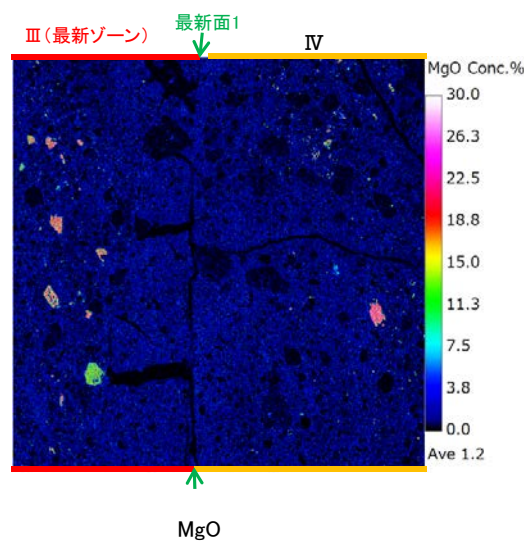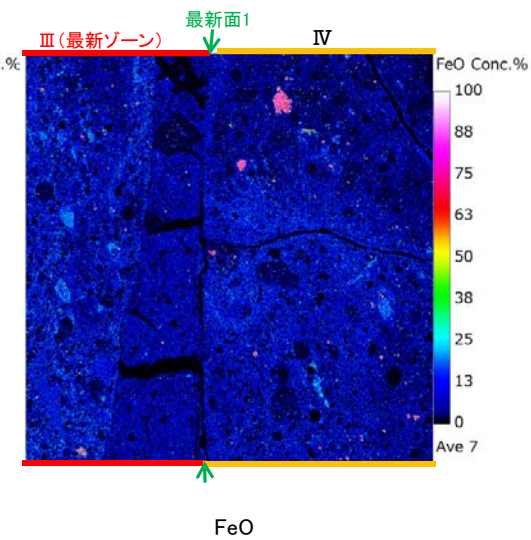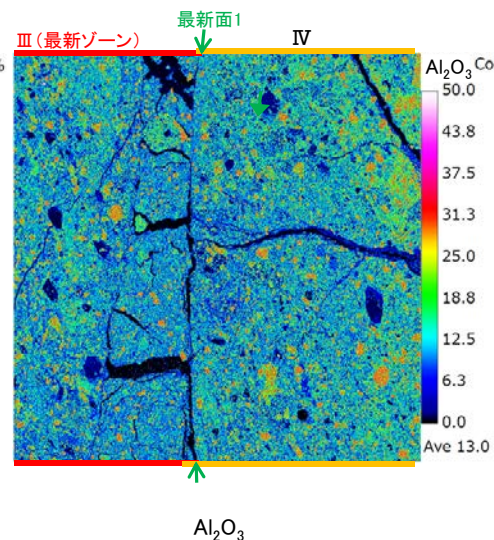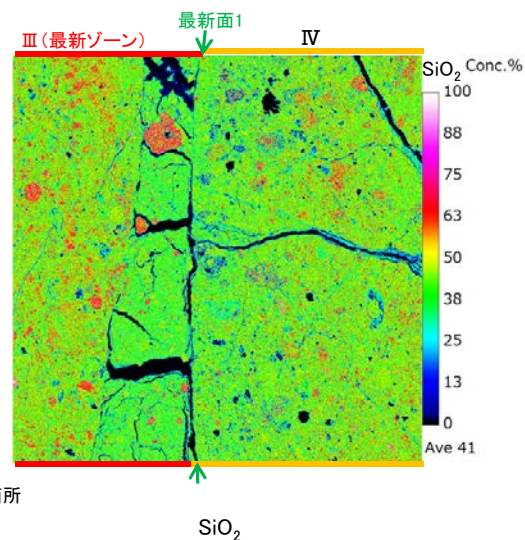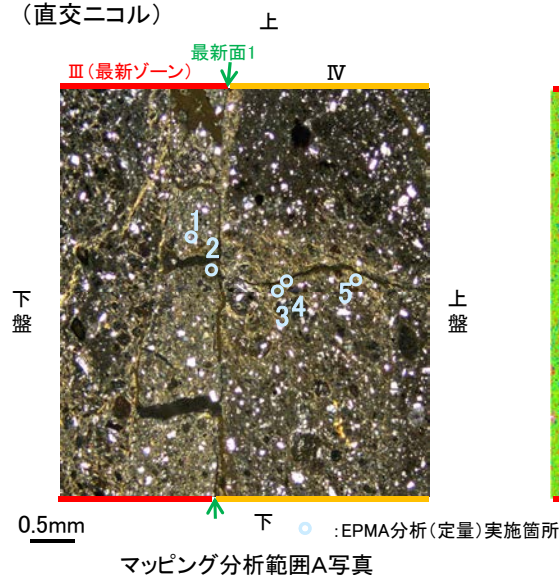

【マッピング分析範囲B】

(直交ニコル)


上

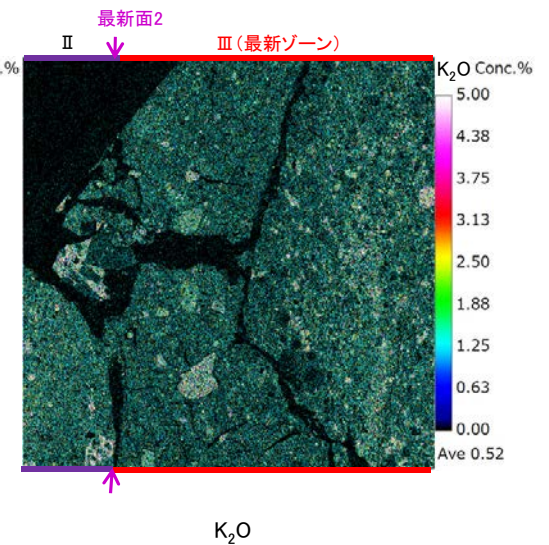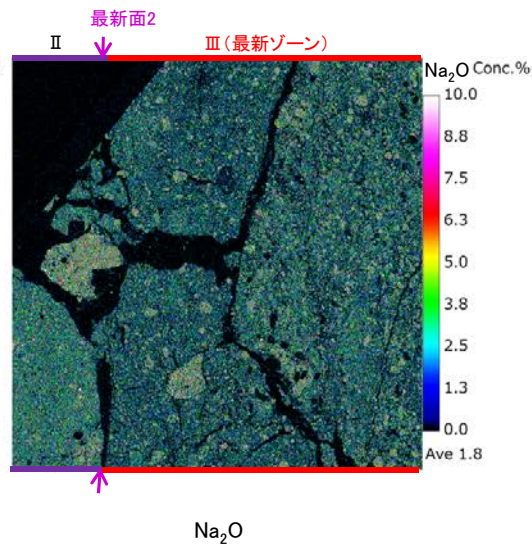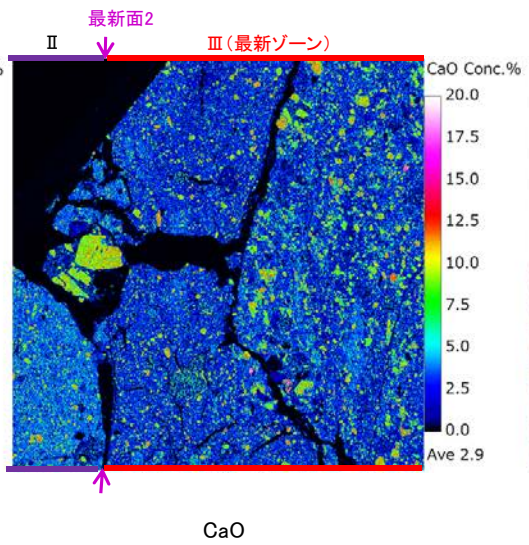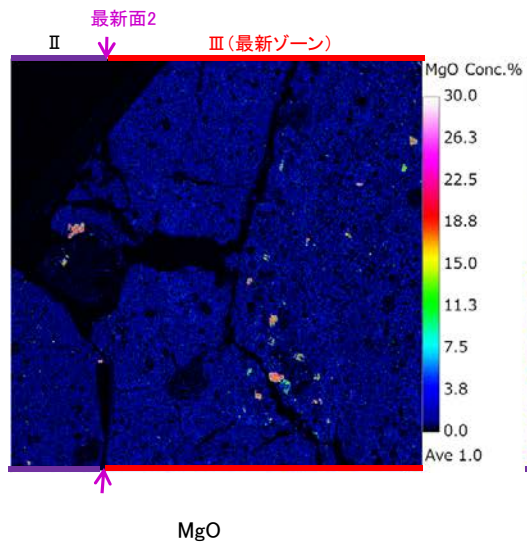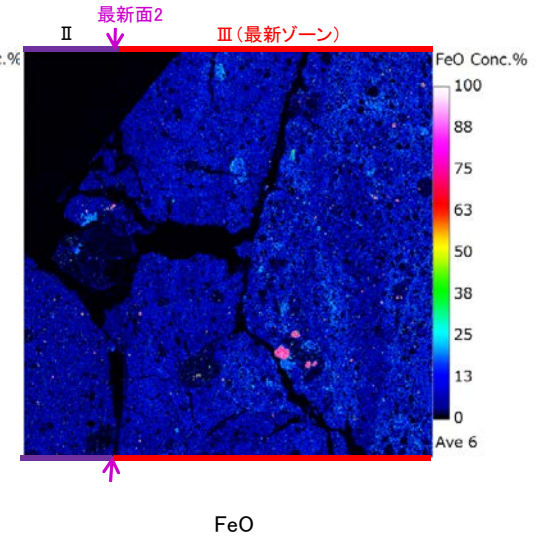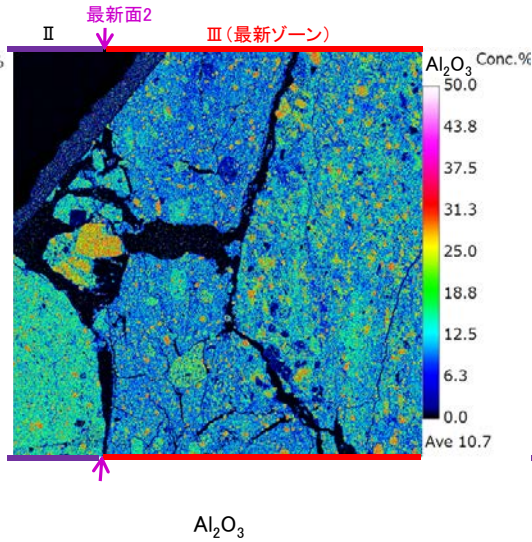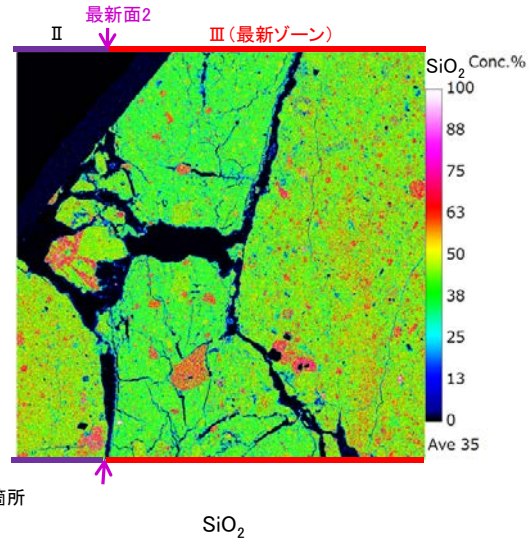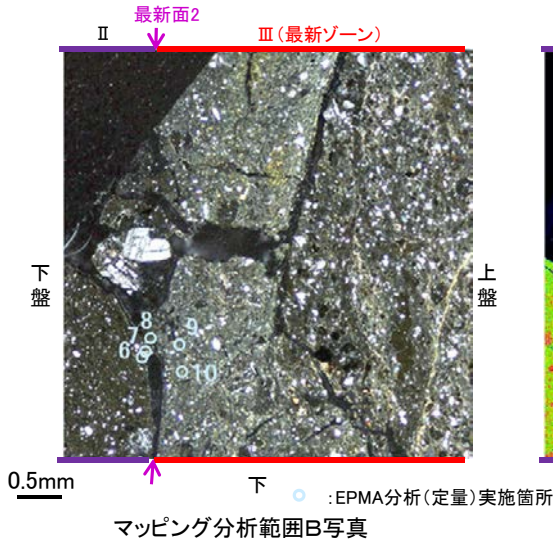



K-10.3SW孔 ー変質鉱物の分布(薄片観察)ー

○観察用薄片で実施した薄片観察や、EPMA用薄片で実施したEPMA分析(マッピング)における化学組成の観点での観察より、I/S混合層が最新ゾーンやその周辺に分布していることを確認した。

○このI/S混合層と最新面との関係を確認する。

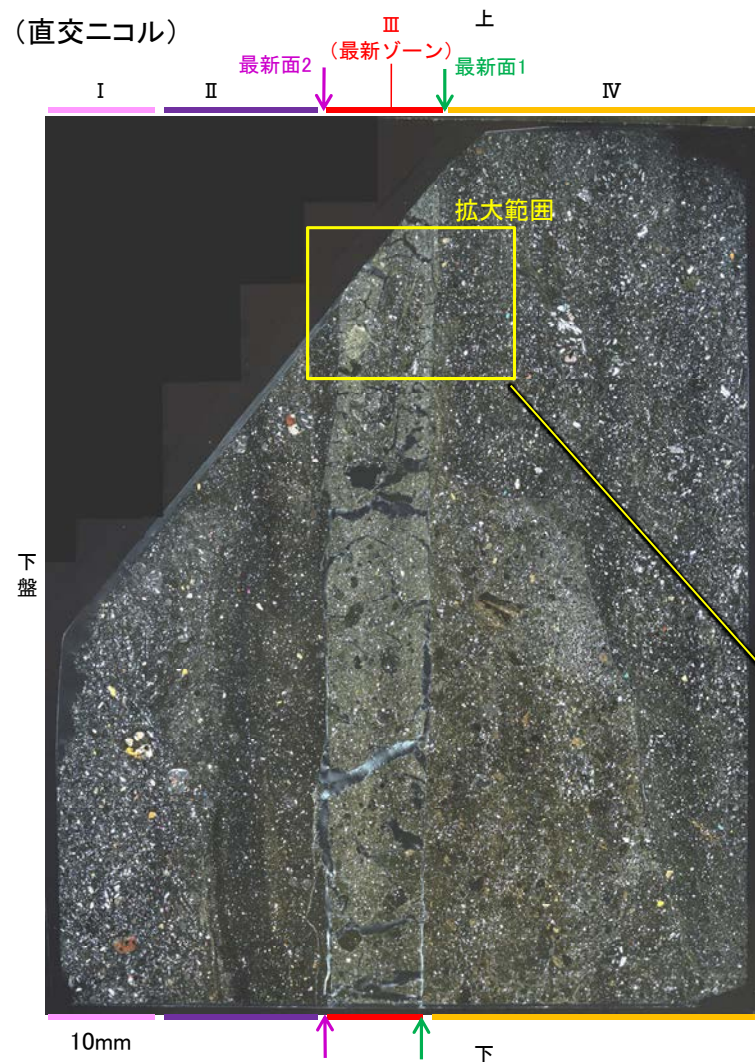

観察用薄片写真(K-10.3SW_90R)

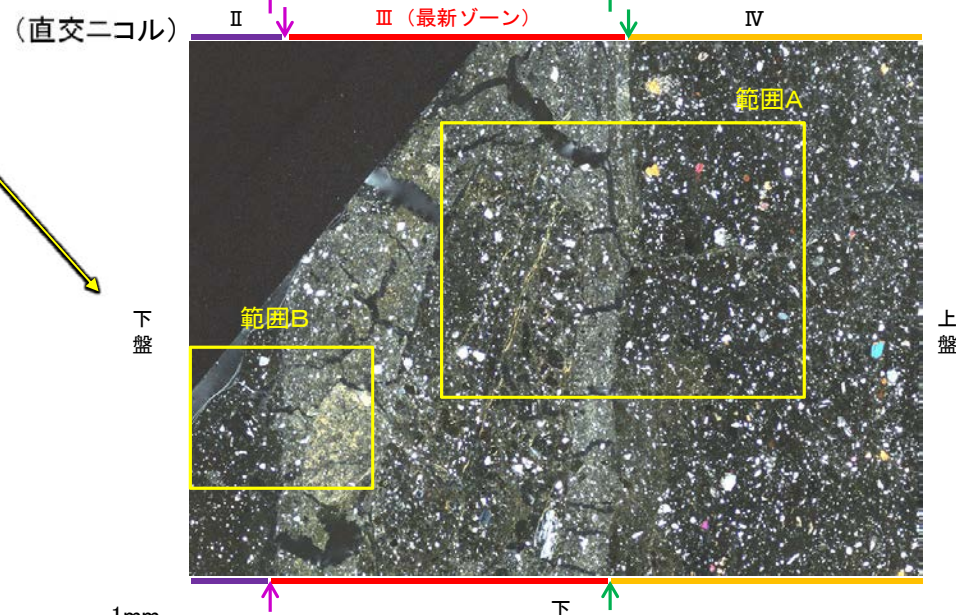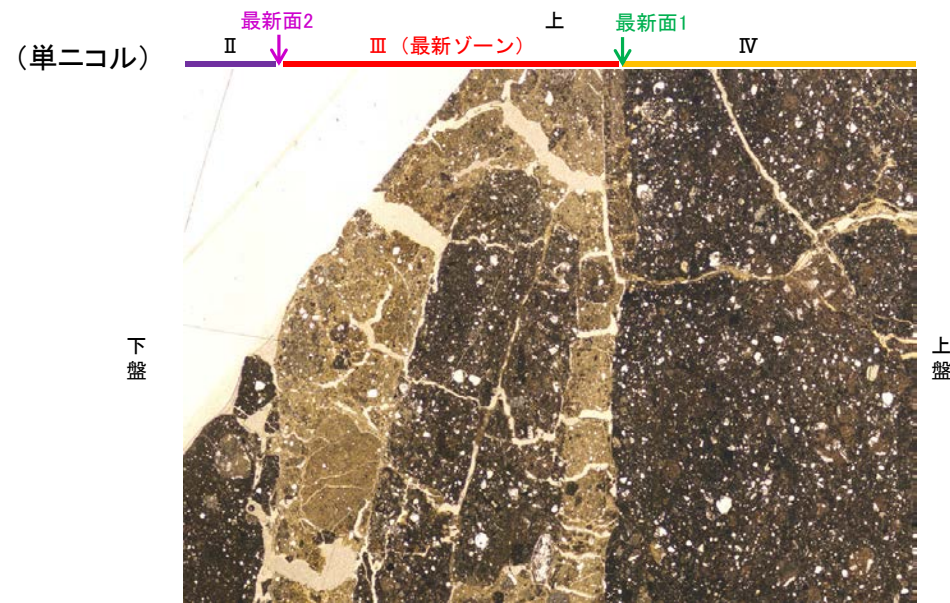


観察用薄片写真(K-10.3SW_90R)(拡大)


K-10.3SW孔 ー最新面とI/S混合層との関係(範囲A)ー

○範囲Aにおいて詳細に観察した結果, 最新面1付近には広く粘土鉱物(I/S混合層)が分布し, 最新面1が不明瞭かつ不連続になっており, 不連続箇所の粘土鉱物(I/S混合層)にせん断面や引きずりなどの変形は認められない。



○なお, 不連続箇所においてI/S混合層生成以降の注入現象の有無を確認した結果, 弓状構造や粒子の配列などの注入の痕跡は認められない。

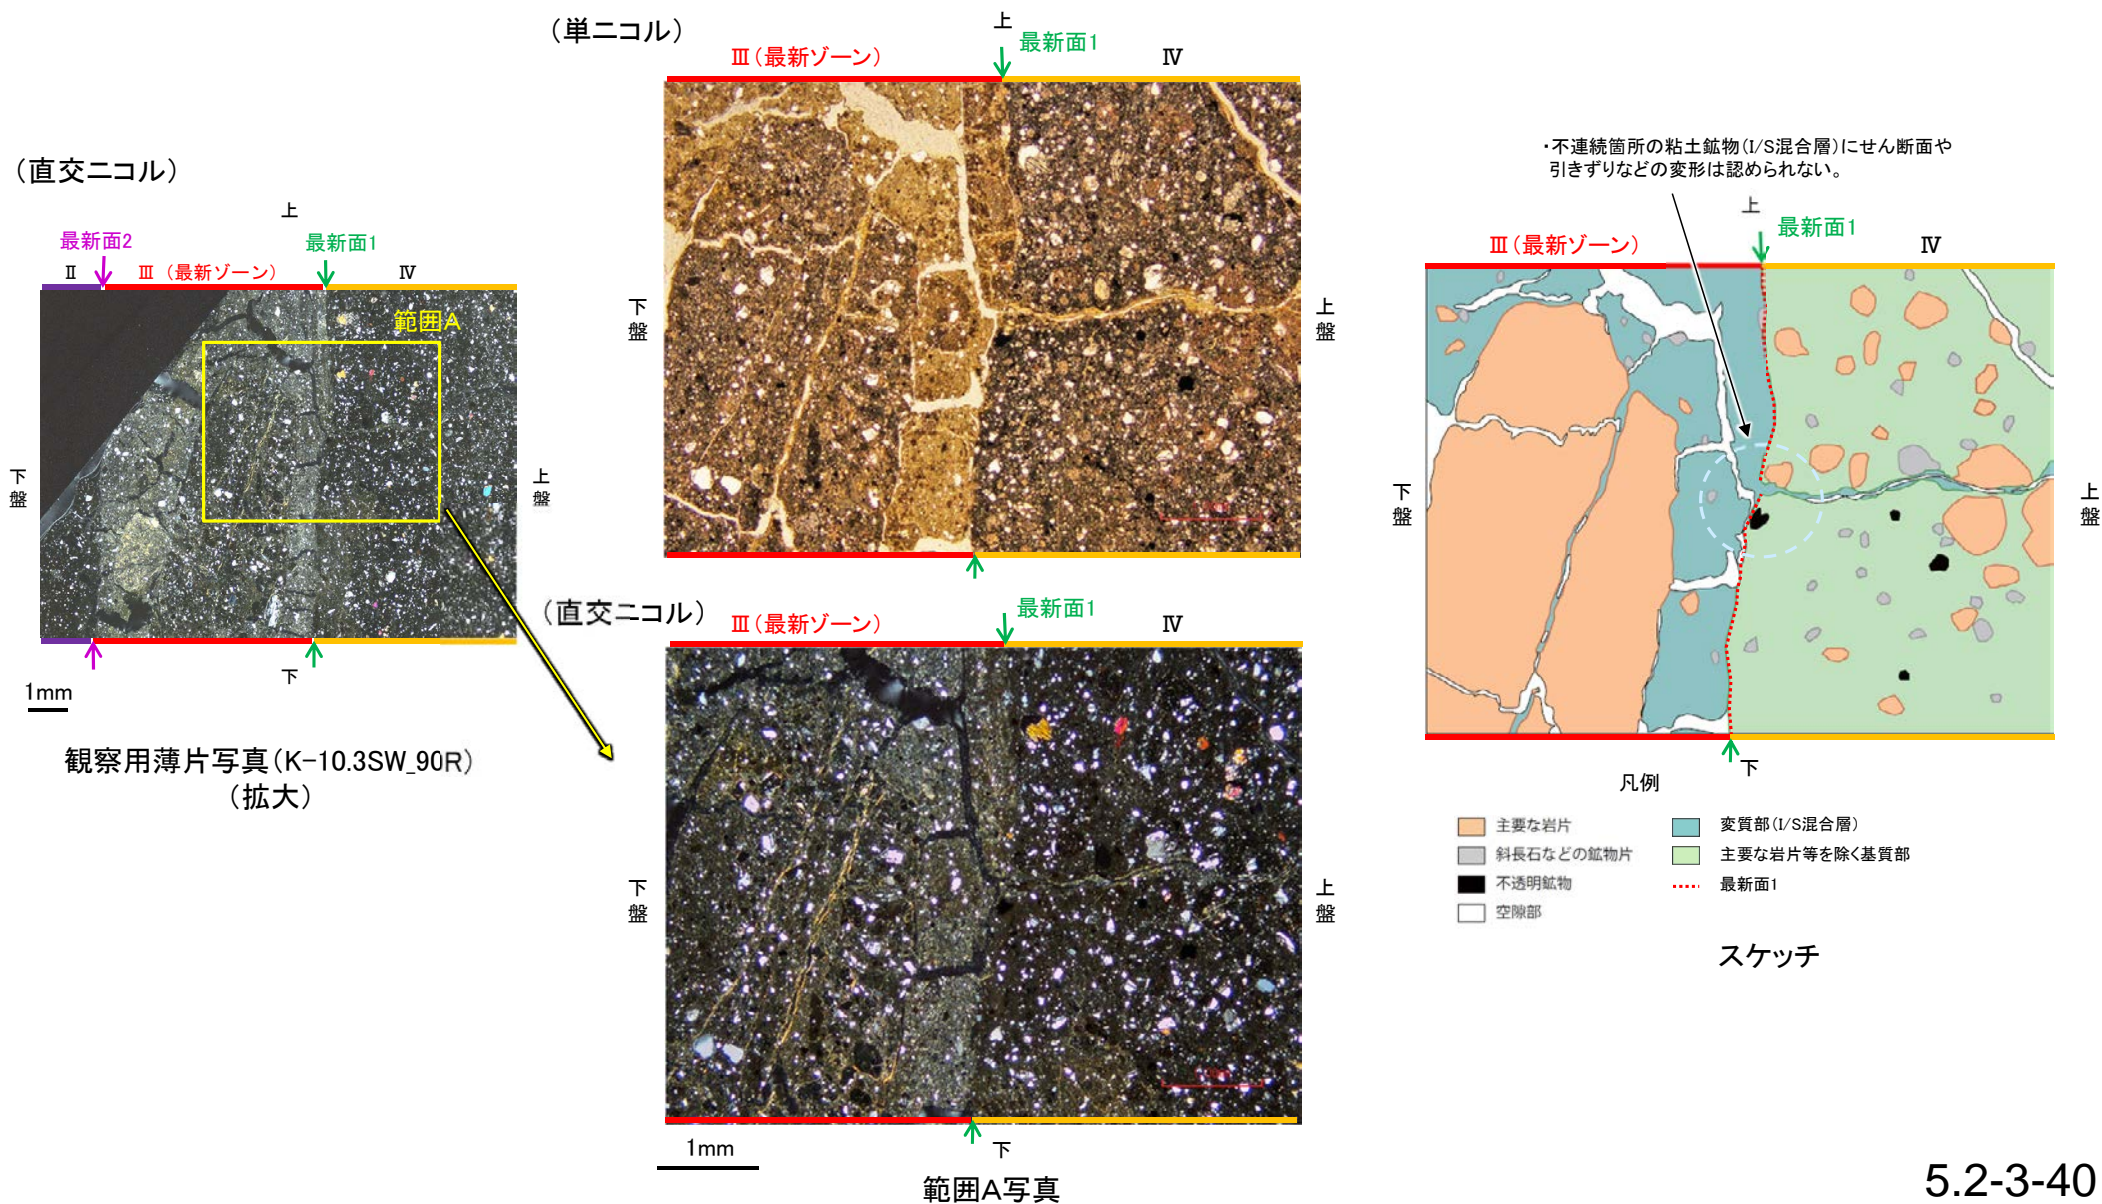

【詳細観察】

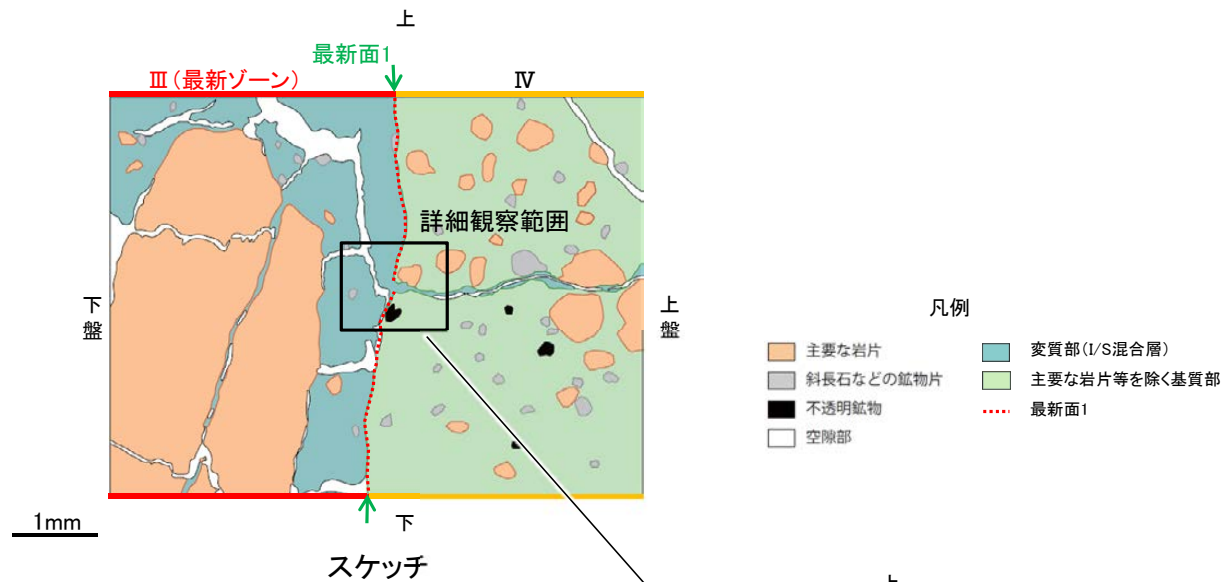

・不連続箇所の粘土鉱物 (I/S混合層) にせん断面や引きずりなどの変形は認められない。

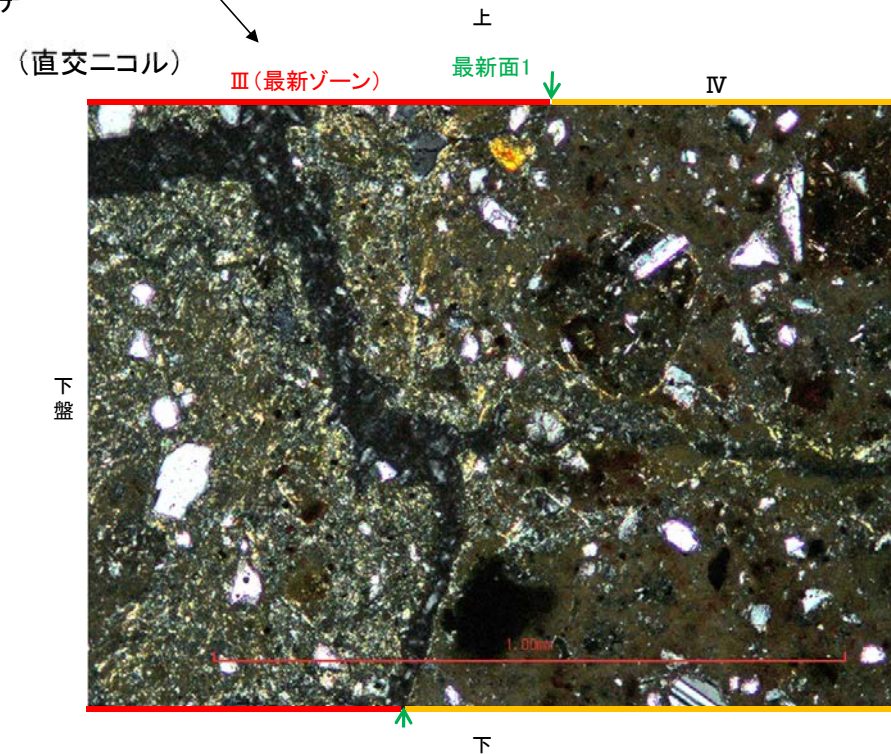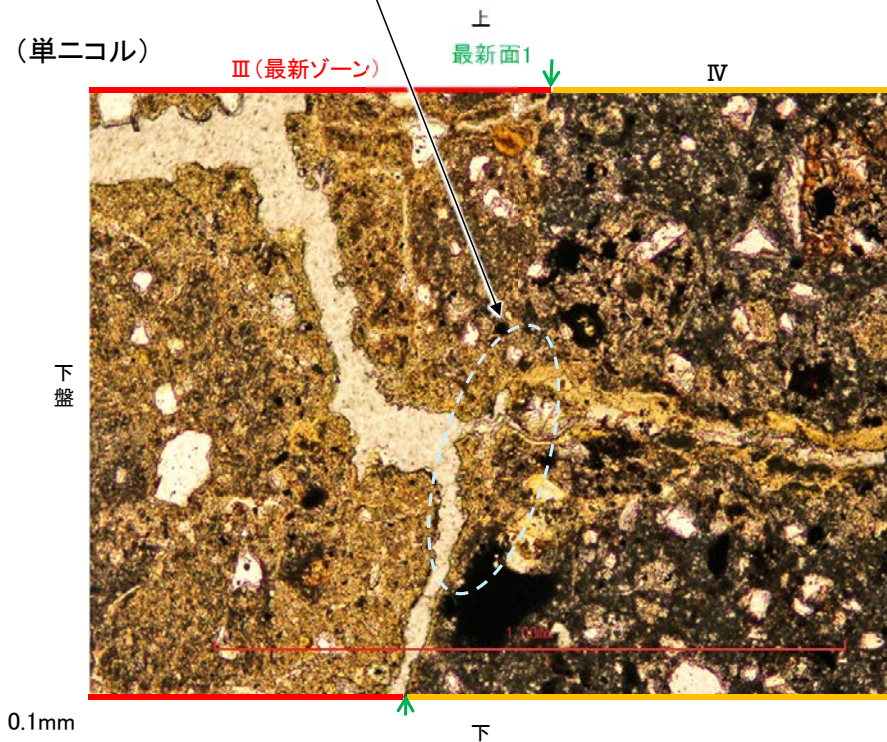

詳細観察範囲写真