

6. 1. 2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) D-13ボーリング

- 本ボーリングでは、基盤岩(上面標高約60m)の上位に、シルト質砂層が認められる。
- なお、本ボーリングは、1,2号炉調査時に実施したものであり、F-11断層開削調査箇所と同一のHm2段丘面に位置する。




調査位置図

柱状図に記載はないものの、
標高約59.6~61.6m(深度
約11.7~13.7m)に礫の混
在が認められる。

孔口標高: 73.30m



コア写真 (D-13: 深度0~21m)

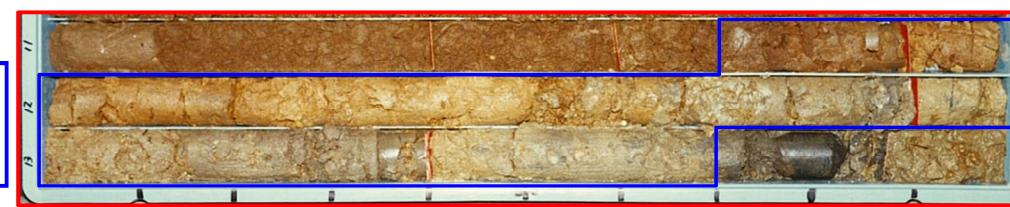

拡大写真 (深度11~14m)

一部修正 (R1/11/7審査会合)

D-13						
標尺	標高	深度	柱状図	地質	色調	記事
(m)	(m)	(m)	図名	名		
1	72.80	0.70			黒褐色	腐植土じり黒褐色を呈する。
2					茶褐色	茶褐色～黄褐色を呈するシルトが混じる中粒砂。
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14	59.80	13.70			黄褐色	黄褐色～褐色を呈する泥炭岩。風化素質が著しく、土状質を呈する。
15	59.30	15.00			褐灰色	黒色を呈する角礫質安山岩。
16			▲ ▲			斜長石の晶出が認められ、斑状を呈する。
17			△ △			深度 15.00~15.70m : 角礫化。
18	56.00	17.30	▼ ▼			深度 16.00~17.50m : 脱れ目沿いに風化による褐色化が認められる。
19	54.63	18.67	▽ ▽			黒色を呈する安山岩。
20						脱れ目が多く、脱れ目沿いに風化による褐色化が認められる。
21	52.40	20.00				暗褐色を呈する泥炭岩。
						シルト質で侵食質鉄岩層を呈する。
						脱れ目が発達し、脱れ目沿いに風化による褐色化が認められる。


柱状図 (D-13: 深度0~21m)

6. 1. 2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) G-4ボーリング

再掲 (R1/11/7審査会合)

- 本ボーリングでは、基盤岩（上面標高約64m）の上位に、シルト混じり砂礫層及びシルト質砂層が認められる。
- なお、本ボーリングは、1,2号炉調査時に実施したものである。

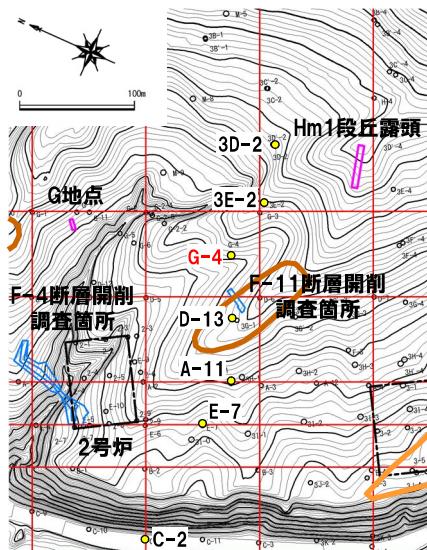

標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	柱 状 図 図 名	地 質	記 事	
					柱 名	調 色
70.80	0.10			黒褐色	黒褐色の表土。	
1				茶褐色	茶褐色を呈するシルトが粗粒の砂。	均一で塑性物が比較的少ない。
2						
3						
4				シルト質砂		
5				茶褐色		下位に向かって固結度が増す。
6						
64.40	6.50			シルト混じ り砂層	褐色を呈するシルトが粗粒の砂。	厚さ1~2mを有する堆積物を含む。
63.90	7.00			褐灰色	黄褐色を呈する泥炭岩。	褐化物質により埋没し土状を呈する。
7						
8				黃褐色		
9						
10				泥炭岩	褐色を呈する泥炭岩。	褐化物質により、割れ目自体に褐色を呈する。
11		9.80		暗灰岩	褐色を呈する泥炭岩。	
11.00						
59.20	11.70			青灰岩	青灰色を呈する泥炭岩。	褐色は中粒~粗粒砂。絆石礫が混じる。
58.40	12.50					
57.40	13.50			暗灰岩	褐色を呈する泥炭岩。	褐色は中粒~粗粒砂。
56.80	14.10			灰岩	褐色を呈する泥炭岩。	褐色は中粒~粗粒砂。絆石礫が混じる。
56.25	14.65			暗灰岩	褐色を呈する泥炭岩。	褐色を呈する。
55.95	15.25			含泥灰岩	褐色を呈する泥炭岩。	褐色は中粒~粗粒砂。
55.65	15.45			泥炭岩	褐色を呈する泥炭岩。	褐色は中粒~粗粒砂。
55.05	15.95			泥炭岩	褐色を呈する泥炭岩。	褐色は中粒~粗粒砂。
54.80	16.10			絆石混灰岩	褐色を呈する泥炭岩。	褐色を呈する。
54.60	16.25					
54.40	16.40					
54.20	16.55					
54.00	16.70					
53.80	16.85					
53.60	17.00					
53.40	17.15					
53.20	17.30					
53.00	17.45					
52.80	17.60					
52.60	17.75					
52.40	17.90					
52.20	18.05					
52.00	18.20					
51.80	18.35					
51.60	18.50					
51.40	18.65					
51.20	18.80					
51.00	18.95					
50.80	19.10					
50.60	19.25					
50.40	19.40					
50.20	19.55					
50.00	19.70					
49.80	19.85					
49.60	20.00					
49.40	20.15					
49.20	20.30					
49.00	20.45					
48.80	20.60					
48.60	20.75					
48.40	20.90					
48.20	21.05					
48.00	21.20					
47.80	21.35					
47.60	21.50					
47.40	21.65					
47.20	21.80					
47.00	21.95					
46.80	22.10					
46.60	22.25					
46.40	22.40					
46.20	22.55					
46.00	22.70					
45.80	22.85					
45.60	23.00					
45.40	23.15					
45.20	23.30					
45.00	23.45					
44.80	23.60					
44.60	23.75					
44.40	23.90					
44.20	24.05					
44.00	24.20					
43.80	24.35					
43.60	24.50					
43.40	24.65					
43.20	24.80					
43.00	24.95					
42.80	25.10					
42.60	25.25					
42.40	25.40					
42.20	25.55					
42.00	25.70					
41.80	25.85					
41.60	26.00					
41.40	26.15					
41.20	26.30					
41.00	26.45					
40.80	26.60					
40.60	26.75					
40.40	26.90					
40.20	27.05					
40.00	27.20					
39.80	27.35					
39.60	27.50					
39.40	27.65					
39.20	27.80					
39.00	27.95					
38.80	28.10					
38.60	28.25					
38.40	28.40					
38.20	28.55					
38.00	28.70					
37.80	28.85					
37.60	29.00					
37.40	29.15					
37.20	29.30					
37.00	29.45					
36.80	29.60					
36.60	29.75					
36.40	29.90					
36.20	30.05					
36.00	30.20					
35.80	30.35					
35.60	30.50					
35.40	30.65					
35.20	30.80					
35.00	30.95					
34.80	31.10					
34.60	31.25					
34.40	31.40					
34.20	31.55					
34.00	31.70					
33.80	31.85					
33.60	32.00					
33.40	32.15					
33.20	32.30					
33.00	32.45					
32.80	32.60					
32.60	32.75					
32.40	32.90					
32.20	33.05					
32.00	33.20					
31.80	33.35					
31.60	33.50					
31.40	33.65					
31.20	33.80					
31.00	33.95					
30.80	34.10					
30.60	34.25					
30.40	34.40					
30.20	34.55					
30.00	34.70					
29.80	34.85					
29.60	35.00					
29.40	35.15					
29.20	35.30					
29.00	35.45					
28.80	35.60					
28.60	35.75					
28.40	35.90					
28.20	36.05					
28.00	36.20					
27.80	36.35					
27.60	36.50					
27.40	36.65					
27.20	36.80					
27.00	36.95					
26.80	37.10					
26.60	37.25					
26.40	37.40					
26.20	37.55					
26.00	37.70					
25.80	37.85					
25.60	38.00					
25.40	38.15					
25.20	38.30					
25.00	38.45					
24.80	38.60					
24.60	38.75					
24.40	38.90					
24.20	39.05					
24.00	39.20					
23.80	39.35					
23.60	39.50					
23.40	39.65					
23.20	39.80					
23.00	39.95					
22.80	40.10					
22.60	40.25					
22.40	40.40					
22.20	40.55					
22.00	40.70					
21.80	40.85					
21.60	41.00					
21.40	41.15					
21.20	41.30					
21.00	41.45					
20.80	41.60					
20.60	41.75					
20.40	41.90					
20.20	42.05					
20.00	42.20					
19.80	42.35					
19.60	42.50					
19.40	42.65					
19.20	42.80					
19.00	42.95					
18.80	43.10					
18.60	43.25					
18.40	43.40					
18.20	43.55					
18.00	43.70					
17.80	43.85					
17.60	44.00					
17.40	44.15					
17.20	44.30					
17.00	44.45					
16.80	44.60					
16.60	44.75					
16.40	44.90					
16.20	45.05					
16.00	45.20					
15.80	45.35					
15.60	45.5					

余白


6. 1. 2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) D-6ボーリング (1/2)

【D-6ボーリング】(次頁参照)

- 本ボーリングでは、基盤岩(上面標高約60m)の上位に、礫層、シルト混じり砂礫層、砂層及び砂質シルト層が認められる。
- シルト混じり砂礫層を覆う砂層の下部(標高約63~65m)には、円礫が点在する状況が認められる。
- また、砂層の上部(標高約65~71m)には、シルト分の混入が多い状況が認められる。
- なお、本ボーリングは、1,2号炉調査時に実施したものであり、F-11断層開削調査箇所と同一のHm2段丘面に位置する。

一部修正(H31/4/26審査会合)

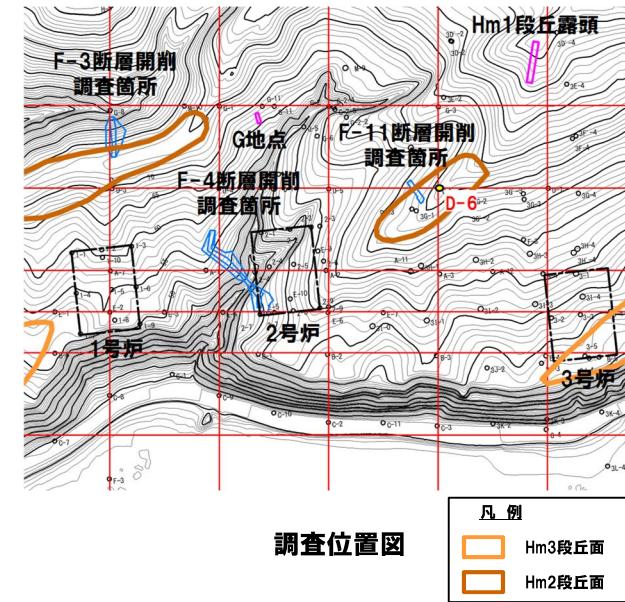


6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分

(参考) D-6ボーリング (2/2)

一部修正(H30/5/11審査会合)

孔口標高: 76.31m

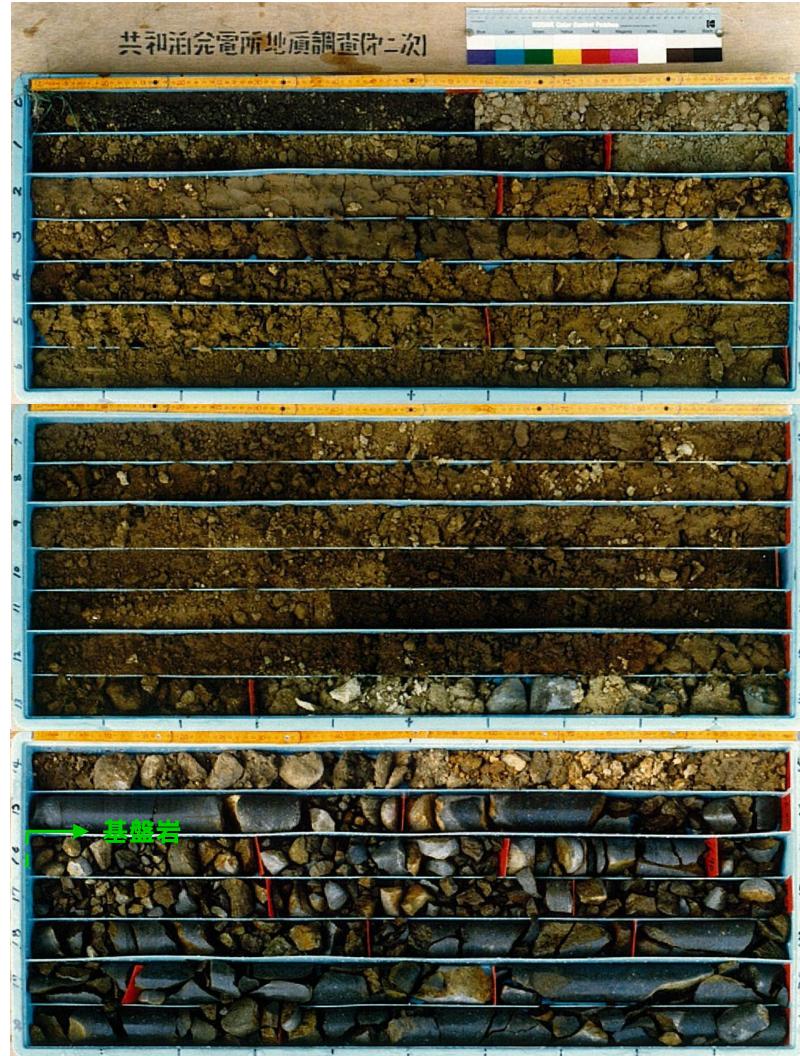

コア写真 (D-6: 深度0~21m)

D-6						
標 尺	標 高 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	地 質 名	色 調	記 事
(a)	(a)	(a)		腐植土	黒褐	草根混じる。
1	75.71	0.60				深度 0.80~2.00m : ほぼ均一。
2						深度 2.00~5.50m : ほぼ均一で粘性やや弱い。
3				砂質シルト	褐	
4						
5	70.81	5.50				
6						
7						
8						
9					褐	所々シルト分の混入多い。
10						
11	64.91	11.40				
12						深度 12.50付近 円錐点在。
13	63.01	13.30				深度 12.80~13.30m : 最大30mm程度微細入。
14				シルト混り 砂礫	灰褐 (褐)	塊径最大7mm。
15	61.31	15.00				
16	60.31	16.00	▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼	砂	暗灰	安山岩塊。
17						
18						
19						
20						
21						深度 20.20~20.35m : 火山巣凝灰岩の塊を含む。

柱状図 (D-6: 深度0~21m)

余白

6. 1. 3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

①検討概要

- 6.1.1章及び6.1.2章における検討の結果、F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物はいずれもHm2段丘堆積物に区分される。
- 本章においては、以下の手順に基づき、Hm2段丘堆積物の分布範囲について、主にパネルダイアグラムを用いて三次元的に確認を行った。

【検討手順】

- まず、H31.2.22審査会合において提示した「敷地全体のパネルダイアグラム」を用いて敷地全体の堆積物の分布状況を確認する。
- 次に、F-4断層開削調査箇所及びG地点とF-11断層開削調査箇所の間には、中央の沢が位置し、右岸側及び左岸側に、それぞれHm2段丘堆積物が分布する状況であることから、中央の沢付近を対象とした断面図及びこれらを組み合わせた「中央の沢付近のパネルダイアグラム」を作成することにより、Hm2段丘堆積物の分布状況を確認する。
- なお、断面図及びパネルダイアグラムにおける地層区分は、ケース1（F-1断層開削調査箇所における岩内層をMIS9以前の海成層に地層区分した場合）として示した。

6. 1. 3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

②敷地全体の堆積物の分布状況 -断面位置図-


一部修正(H30/8/31審査会合)

○H31.2.22審査会合において提示した「敷地全体のパネルダイアグラム(P638~P639参照)」を用いて敷地全体の堆積物の分布状況を確認した。

○「敷地全体のパネルダイアグラム」は、下図に示す位置の断面図から作成している。

○なお、「敷地全体のパネルダイアグラム」における層相区分及び地層区分の考え方については、次頁に示す。

○敷地においては、段丘堆積物が上位から、Hm1段丘堆積物、Hm2段丘堆積物及びHm3段丘堆積物として大局的に分布し、敷地北西側においては、MIS9以前の海成層が分布する。

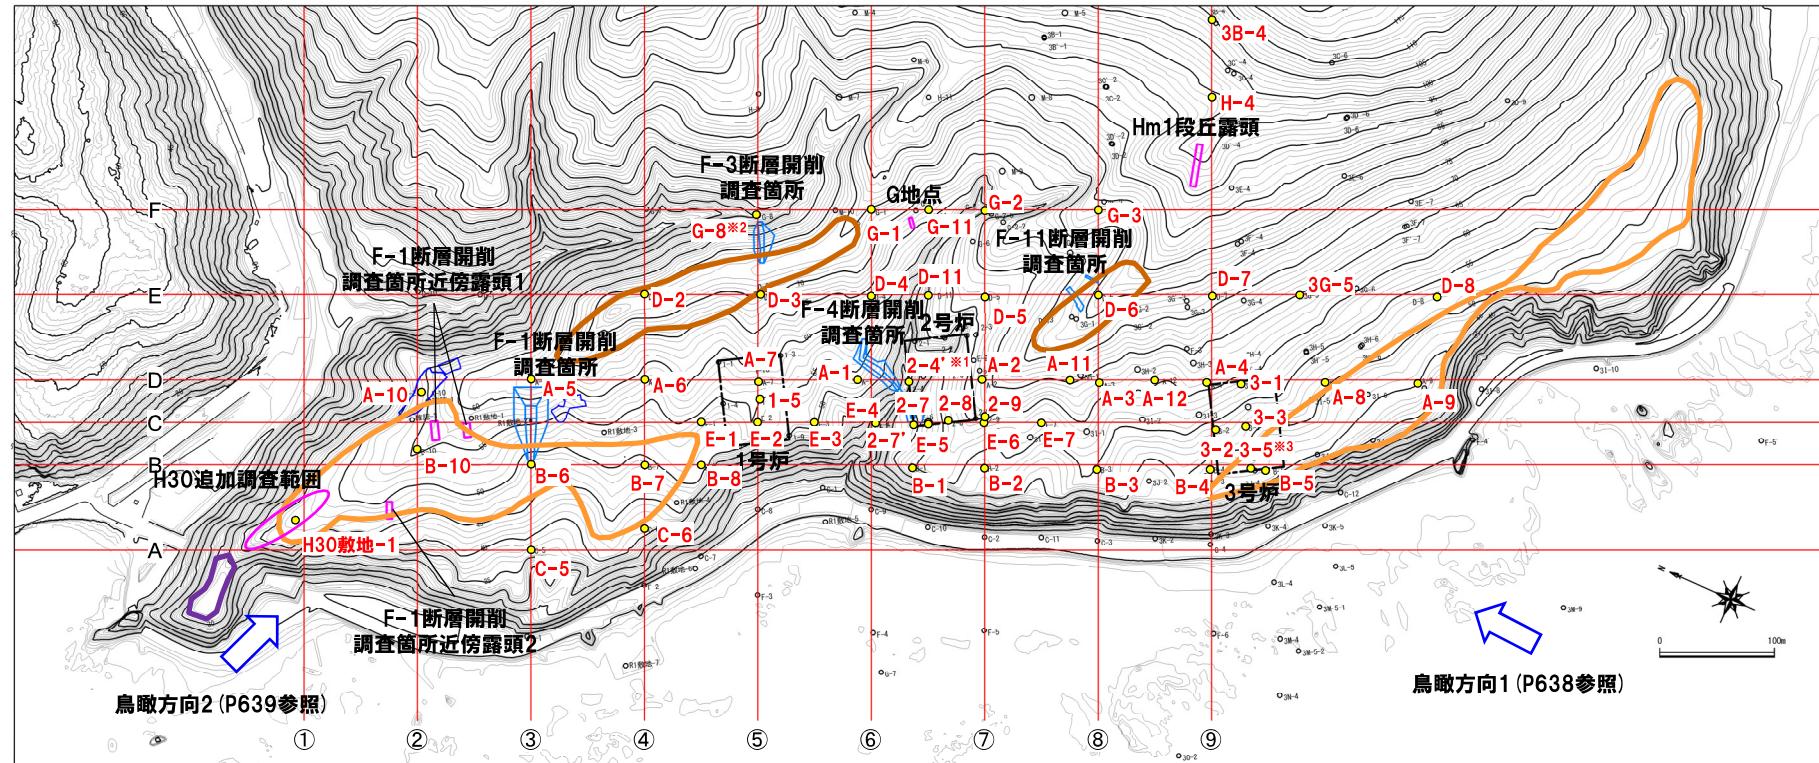

○ H31.2.22審査会合において提示した「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いたボーリング
(コア写真及び柱状図については、H31.2.22審査会合機上配布資料参照)

敷地平面図

凡例

原子炉建屋設置位置	【地形分類】	【段丘堆積物確認箇所】
○ 3A-1 ボーリング実施位置	■ Mm1段丘面	断層開削調査箇所
○ 3A-1 断面位置	□ Hm3段丘面	露頭調査箇所
⇒ 鳥瞰方向	□ Hm2段丘面	

※1 2-4' ボーリングについては、「H31.2.22審査会合機上配布資料において提示した「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いたボーリング」として示していたが、1,2号炉試掘坑(底面標高約2.5m)から掘削しているのであり、「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いていないため、今後、「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いたボーリングから削除することとする。

※2 G-8ボーリングについては、H31.2.22審査会合機上配布資料において提示した「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いていたが、同資料において、本ボーリング調査位置の明示やコア写真及び柱状図を掲載した。

※3 3-5ボーリングについては、H31.2.22審査会合機上配布資料において提示した「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いていたが、同資料においては、「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いていないボーリングとして参考掲載しており、本ボーリング調査位置を明示していなかったため、今回、敷地平面図に本ボーリング調査位置を明示した。

6. 1. 3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

②敷地全体の堆積物の分布状況 -層相区分及び地層区分の考え方-

一部修正(H30/8/31審査会合)

- 「敷地全体のパネルダイアグラム」における層相区分及び地層区分の考え方は以下のとおり。

(層相区分)

- ボーリング調査、各断層開削調査箇所、G地点等の調査結果に基づく。
- 1,2号炉調査時のボーリング調査は、主に基礎地盤の地質構造の把握及び安定性検討の基礎資料を取得する目的で実施したものであることから、層相については、基盤岩、砂、砂礫及びシルトに大区分する（例：シルト質砂⇒砂、砂質シルト⇒シルト）。
- 層相の連続性については、近接する2地点で同様な層相が確認される場合は、両地点間においては、連続するものとし、一方にのみ確認される層相の場合は、両地点の中点まで分布するものとする。

(地層区分)


- 上記のとおり、作成した層相区分図を用いる。
- 地層区分は、既に地層区分がなされているF-4断層開削調査箇所、F-11断層開削調査箇所、G地点及びHm1段丘露頭を基本とし、F-1断層開削調査箇所付近については、ケース1の検討結果を用い、これらの箇所との層相対比や連続性から、地層区分を実施する。
- なお、ボーリング調査結果に基づく地層区分に当たっては、基盤岩を直接覆う砂礫層又は砂層が認められる場合は海成堆積物と解釈した上で地形（段丘面）状況も考慮する。

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

②敷地全体の堆積物の分布状況 -パネルダイアグラム(1/2)-


一部修正(H30/8/31審査会合)

北西側

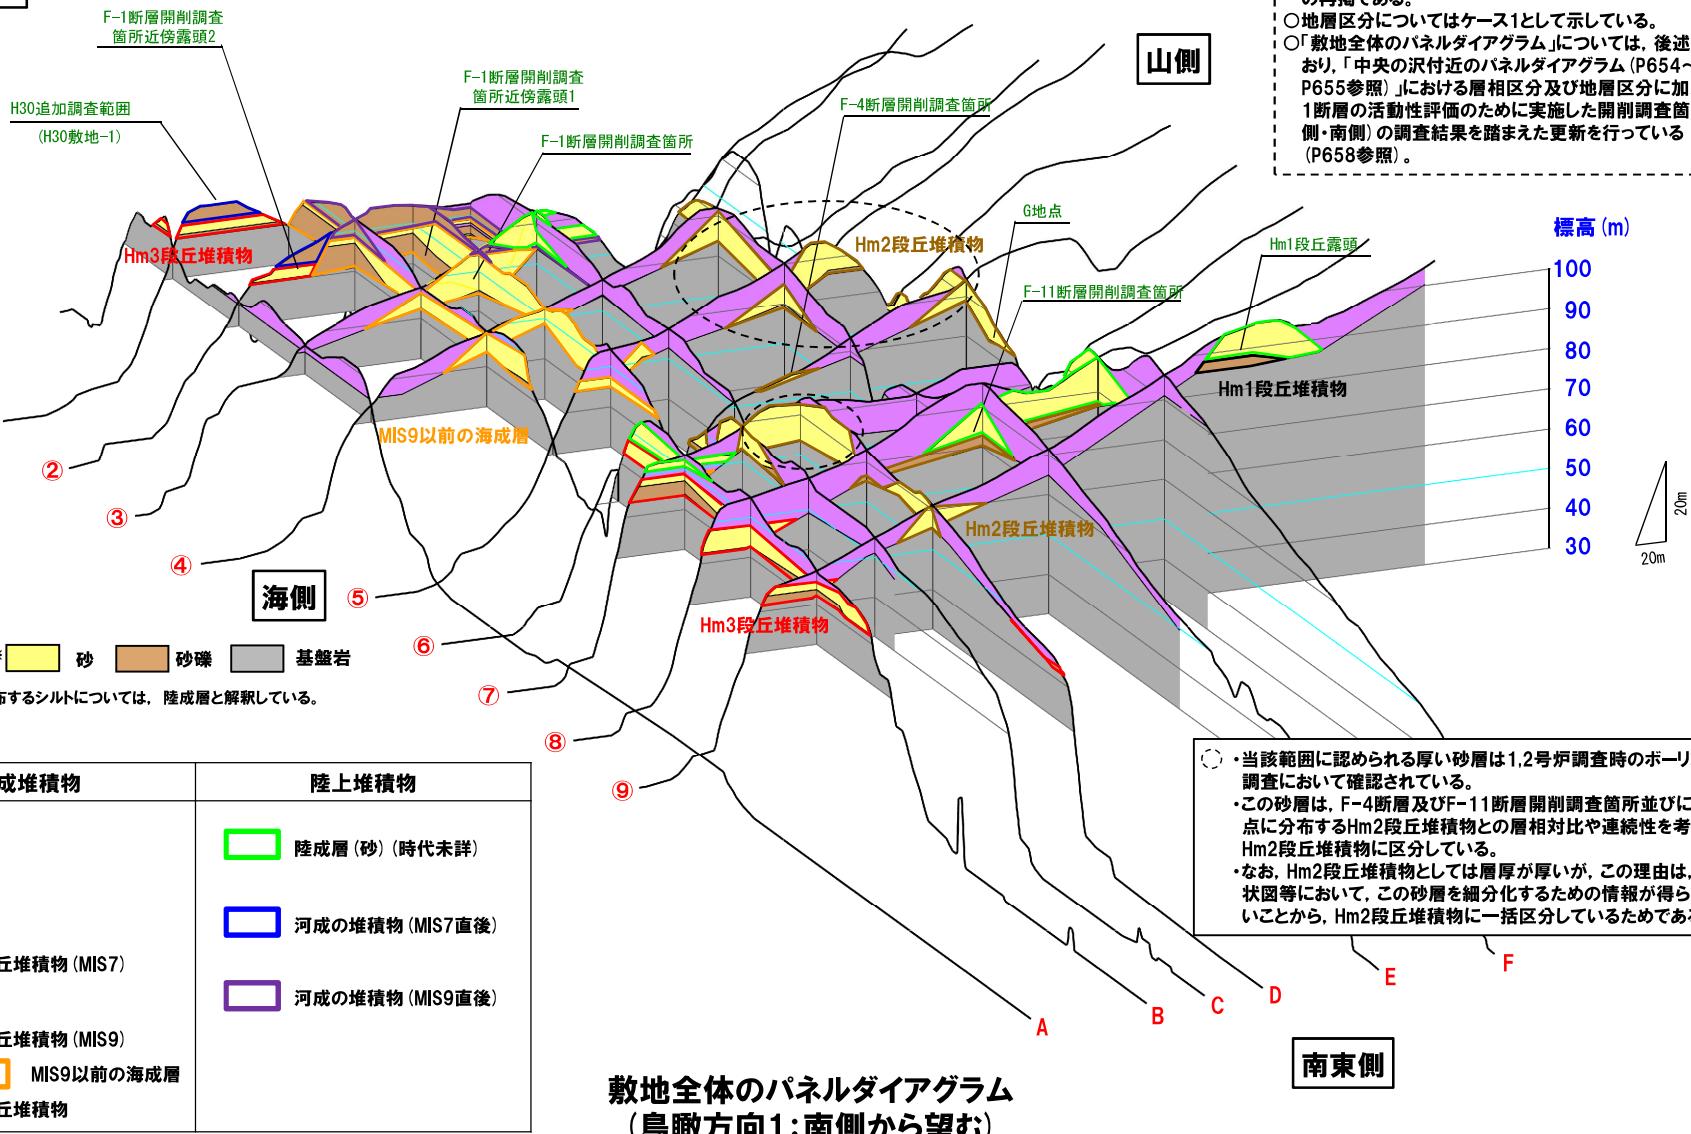

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況


②敷地全体の堆積物の分布状況 -パネルダイアグラム(2/2)-

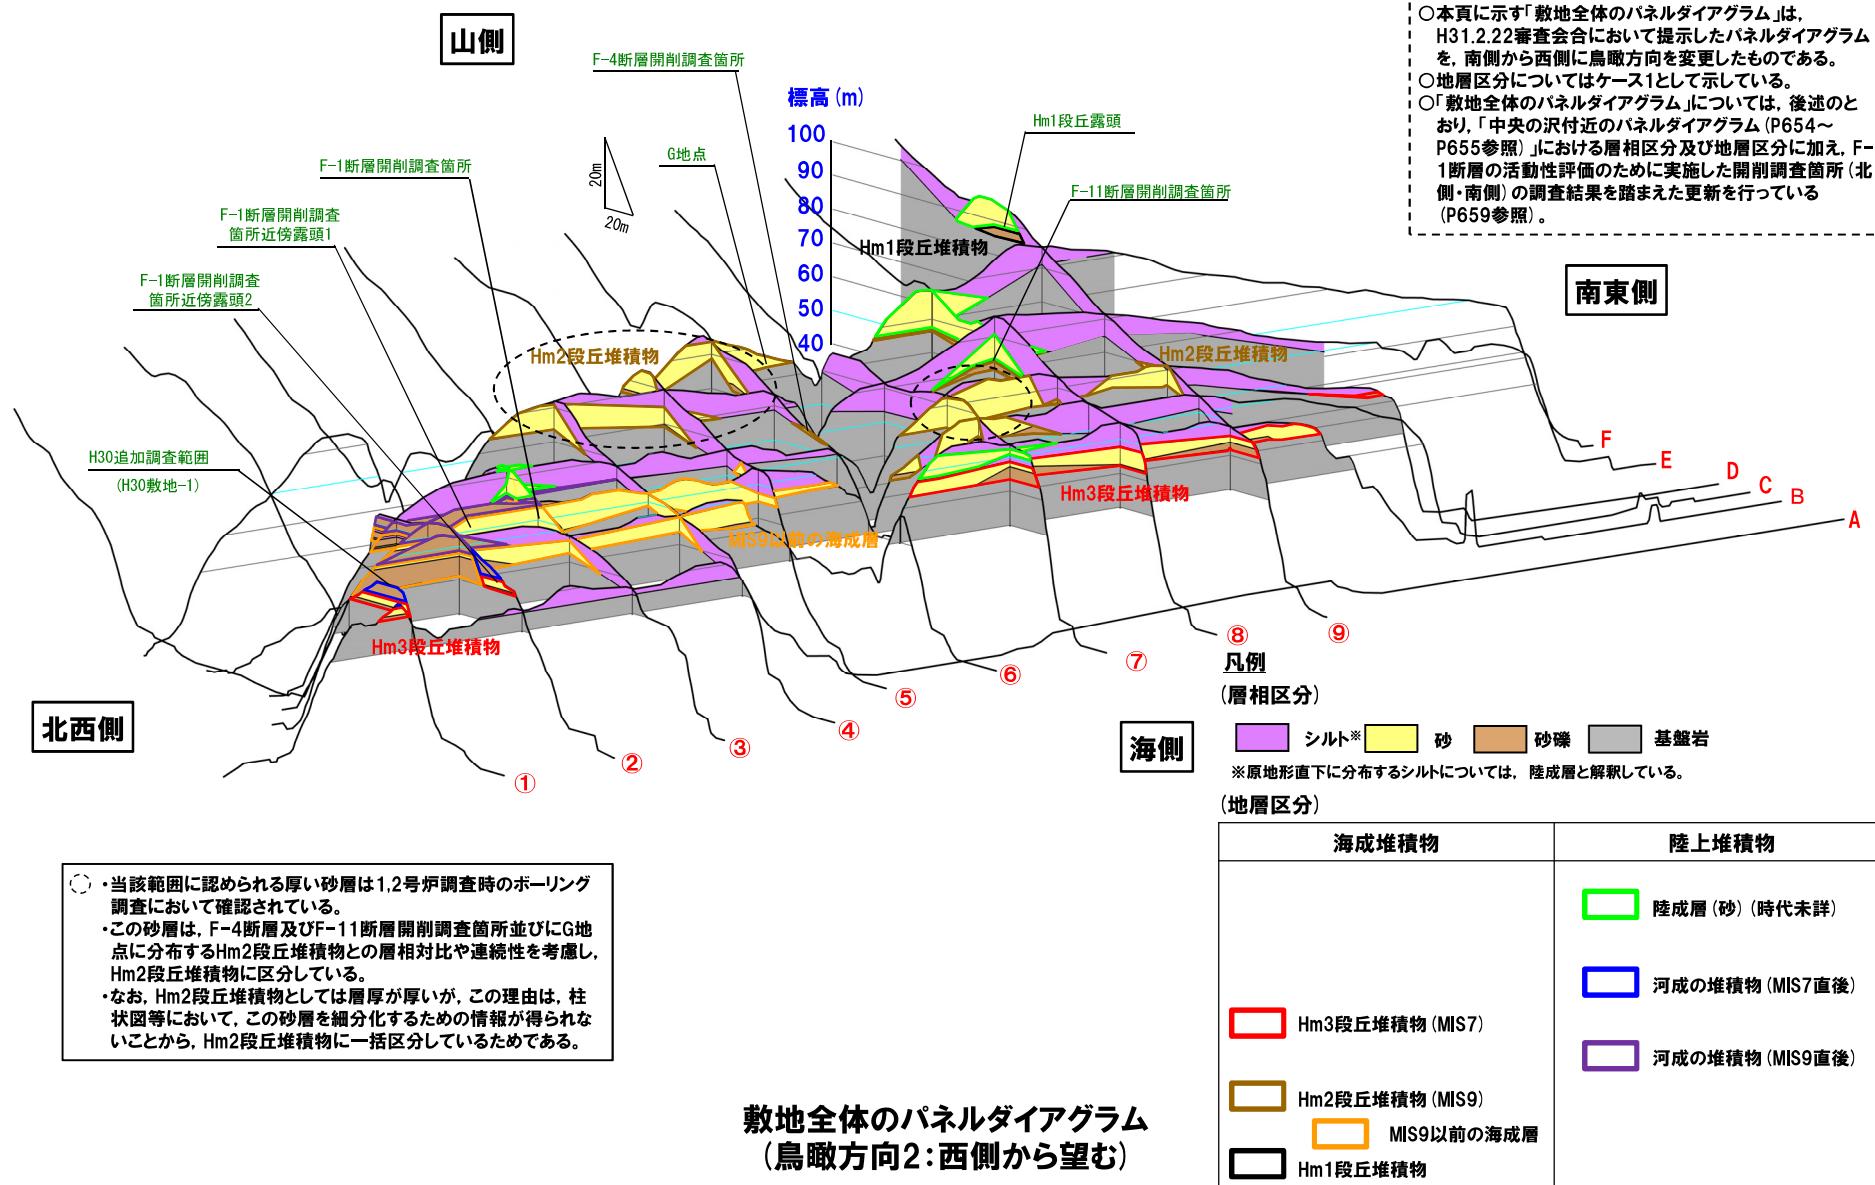

6. 1. 3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面位置図 (1/2) -

- F-4断層開削調査箇所及びG地点とF-11断層開削調査箇所の間には、中央の沢が位置し、右岸側及び左岸側に、それぞれHm2段丘堆積物が分布する状況であることから、中央の沢付近を対象とした断面図及びこれらを組み合わせた「中央の沢付近のパネルダイアグラム」を作成することにより、Hm2段丘堆積物の分布状況を確認した。
 - 断面図作成位置は、下図に示すとおり、海山方向の⑩～⑪断面、これに直交する方向のG～L断面並びにG地点、中央の沢の最上流部及びF-11断層開削調査箇所を通るM断面である。
 - これらの断面図を用いて作成した「中央の沢付近のパネルダイアグラム」をP654～P655に示す。
 - 断面図及び「中央の沢付近のパネルダイアグラム」については、断面付近に位置するボーリング調査結果並びに「敷地全体のパネルダイアグラム（P638～P639参照）」との交点の層相区分及び地層区分に基づき作成した。
 - 上記の断面図に加え、F-4断層開削調査箇所並びに中央の沢右岸側及び左岸側において、より多くのボーリング調査箇所を通る概ね汀線方向の断面図（N断面及びO断面）も作成し、F-4断層開削調査箇所付近のHm2段丘堆積物の分布状況を確認している（断面位置図：P650、断面図：P652～P653参照）。
 - また、次頁には断面位置と地形状況を対比するため、断面位置を反映した敷地の空中写真を示す。

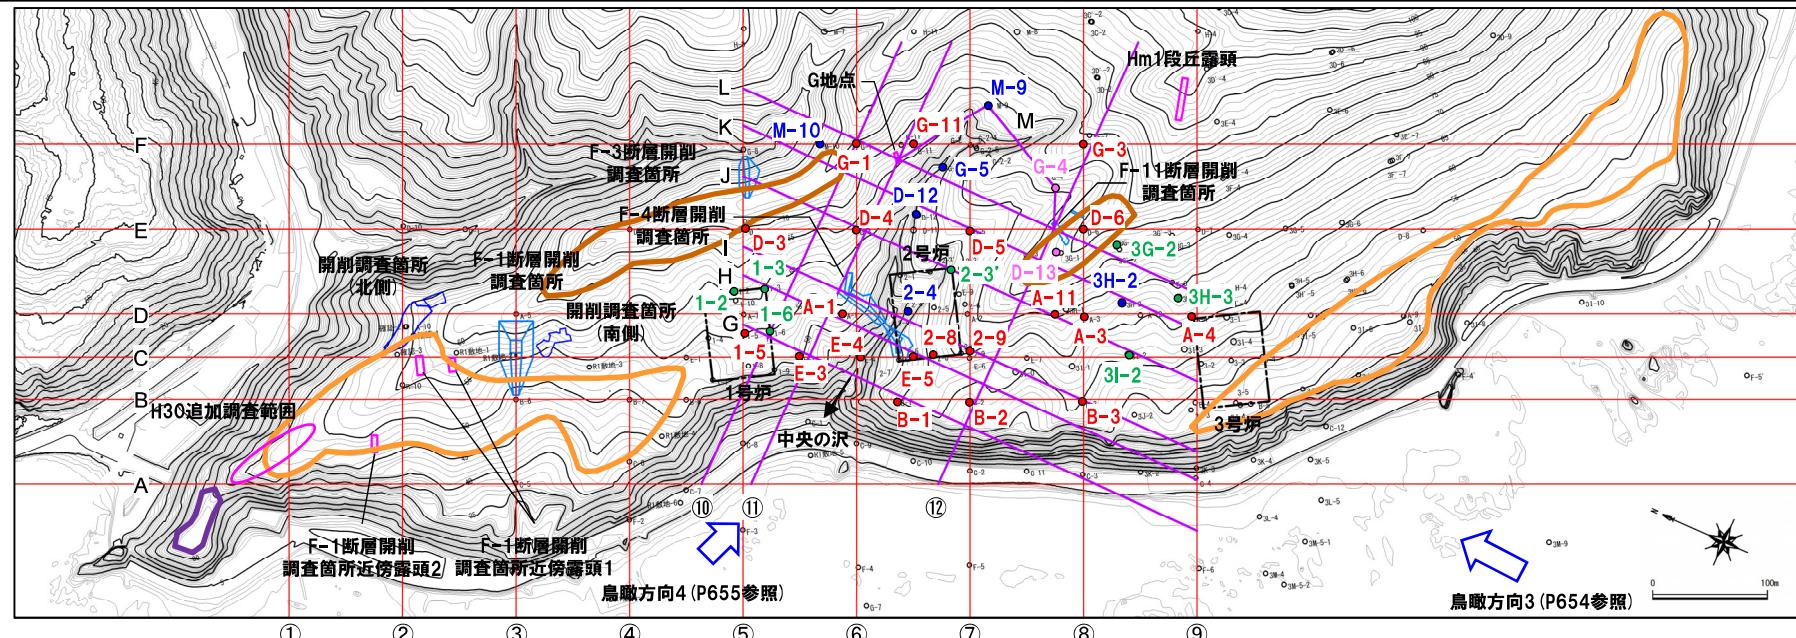

(凡例)「中央の沢付近のパネルダイアグラム」作成に用いたボーリング調査位置

- H31.2.22審査会合において提示した「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いたボーリング： 20本
(コア写真及び柱状図については、H31.2.22審査会合机上配布資料参照)
 - H31.2.22審査会合資料において提示したボーリング： 7本
(コア写真及び柱状図については、H31.2.22審査会合机上配布資料参照)
 - R1.11.7審査会合において提示したボーリング： 2本
(コア写真及び柱状図については、P629～P630参照)
 - 今回新たに提示したボーリング： 6本
(コア写真及び柱状図については、補足説明資料8章参照)


敷地平面圖 凡例

- 原子炉建屋設置位置
ボーリング実施位置 → 烟囃方向

① 断面位置
(「敷地全体のパネルダイアグラム」作成断面)
⑩ 断面位置
(「中央の沢付近のパネルダイアグラム」作成断面)

【地形分類】	【段丘堆積物確認箇所】
	Mm1段丘面
	Hm3段丘面
	Hm2段丘面
	斷層開削調査箇所
	露頭調査箇所

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面位置図(2/2)-

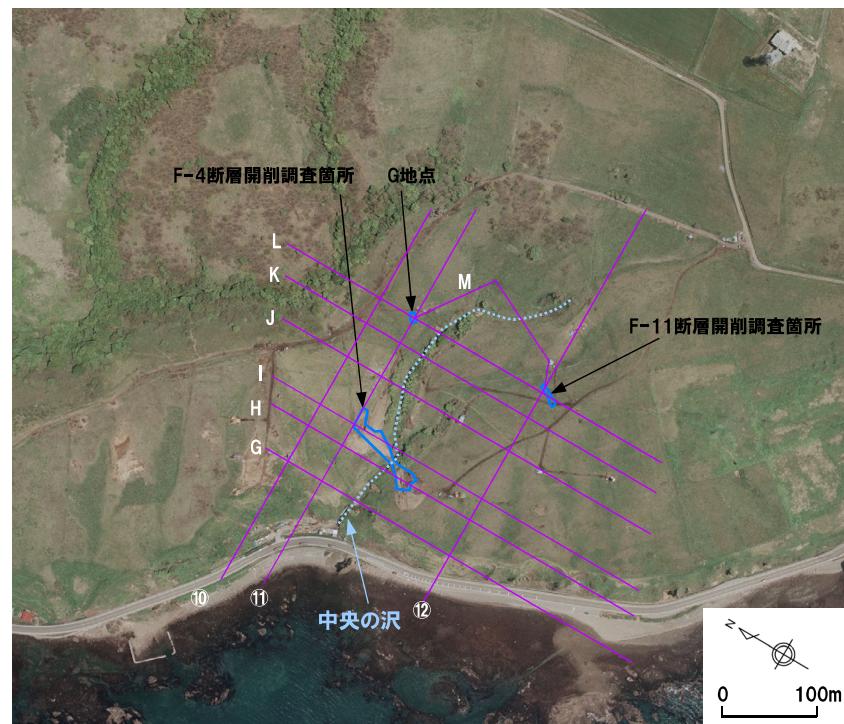

6. 1. 3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面図(1/7)-

【海山方向断面(⑩～⑫断面) (本頁～次頁参照)】

- 海山方向では、谷地形及び埋積谷を示す基盤岩の凹部は認められず、Hm2段丘の基盤をなす基盤岩上面は、緩やかな平坦面を呈する。
- Hm2段丘堆積物は、海山方向に広がりを有して分布する。


凡例

(層相区分)



(地層区分)

海成堆積物	
□	Hm2段丘堆積物 (MIS9)
□	MIS9以前の海成層

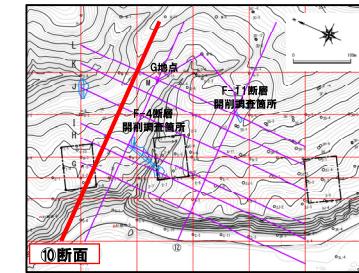


断面位置図

(海側)

← W

(山側)

E →

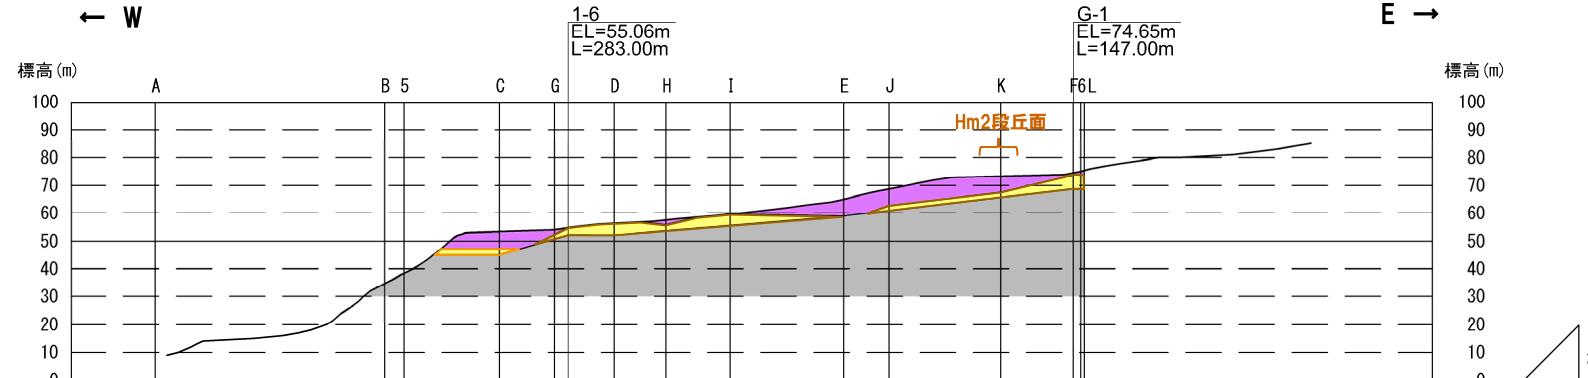

⑩断面図

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面図(2/7)-

凡例

(層相区分)





(地層区分)

海成堆積物	陸上堆積物
Hm3段丘堆積物 (MIS7)	
Hm2段丘堆積物 (MIS9)	陸成層 (砂) (時代未詳)
MIS9以前の海成層	

(海側)


← W

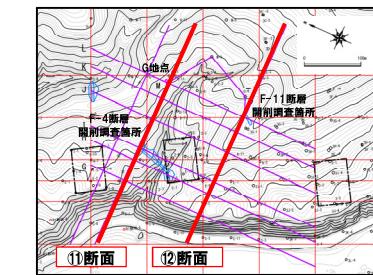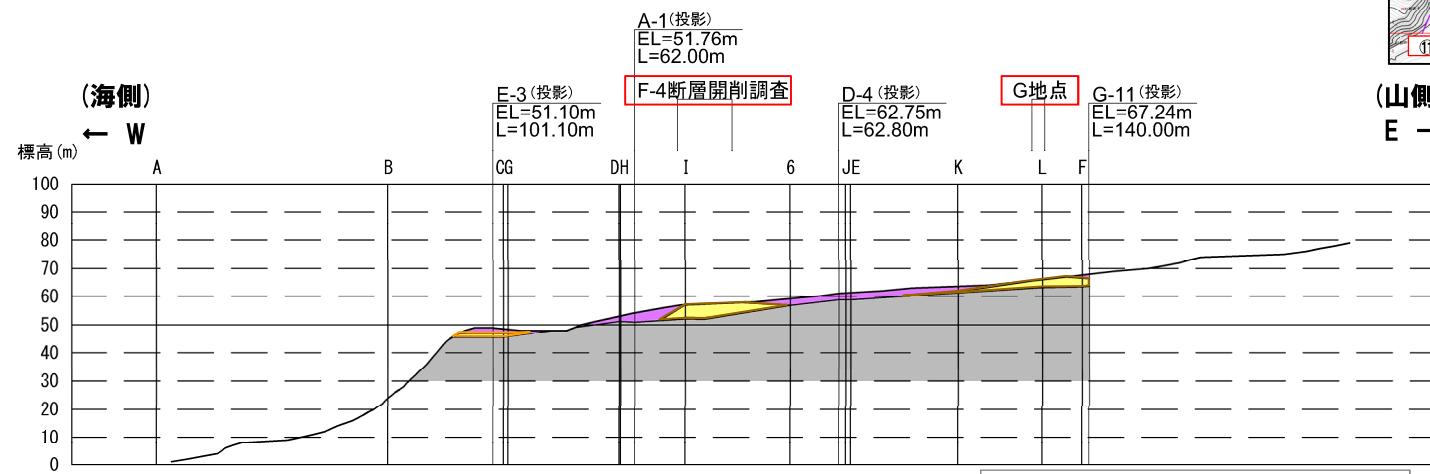

(山側)

E →

標高 (m)

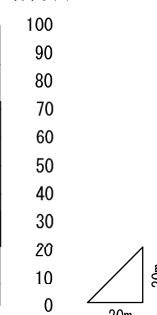


⑪断面図


標高約59.6～60.6mに認められる層準は、F-11
断層開削調査箇所に認められるHm2段丘堆積
物に対比されるものと考えられる(P629参照)。

(海側)

← W

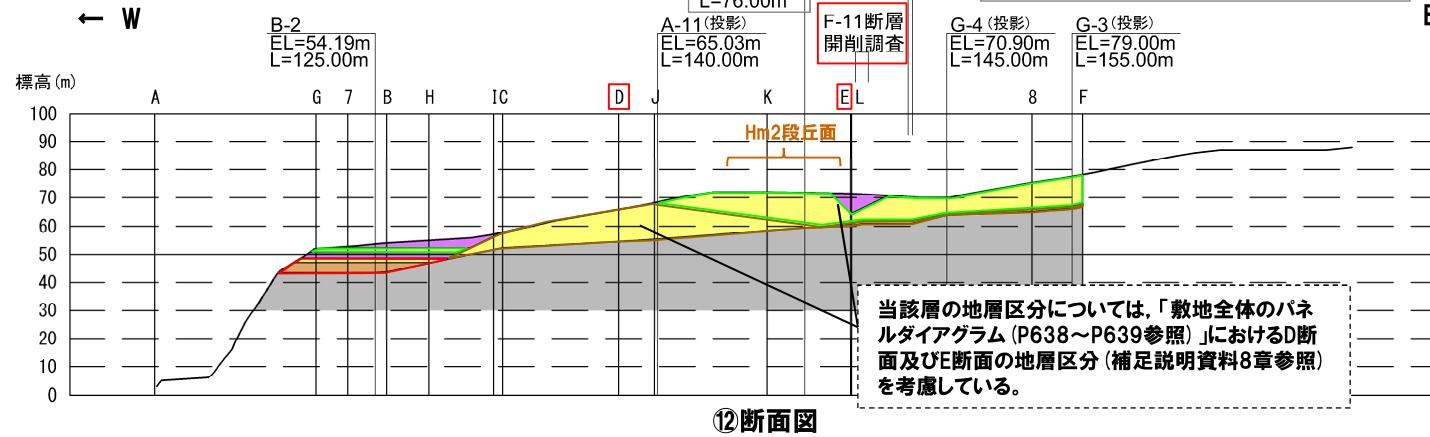

標高 (m)

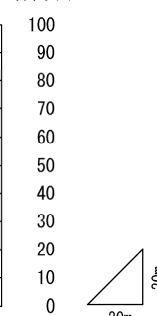

6. 1. 3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面図(3/7)-

【海山直交方向断面(G断面～L断面)及びM断面(本頁～P648参照)】

- 中央の沢右岸側及び左岸側において、Hm2段丘の基盤をなす基盤岩が概ね平坦に連続する。
- 中央の沢右岸側及び左岸側において、それぞれHm2段丘堆積物が分布する。
- また、G地点、中央の沢の最上流部及びF-11断層開削調査箇所を通るM断面において、Hm2段丘堆積物が連続的に分布する(P648参照)。


凡例

(層相区分)




(地層区分)

海成堆積物	陸上堆積物
Hm2段丘堆積物(MIS9)	陸成層(砂)(時代未詳)

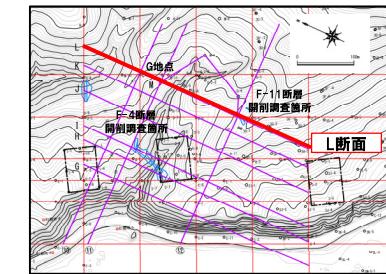

断面位置図

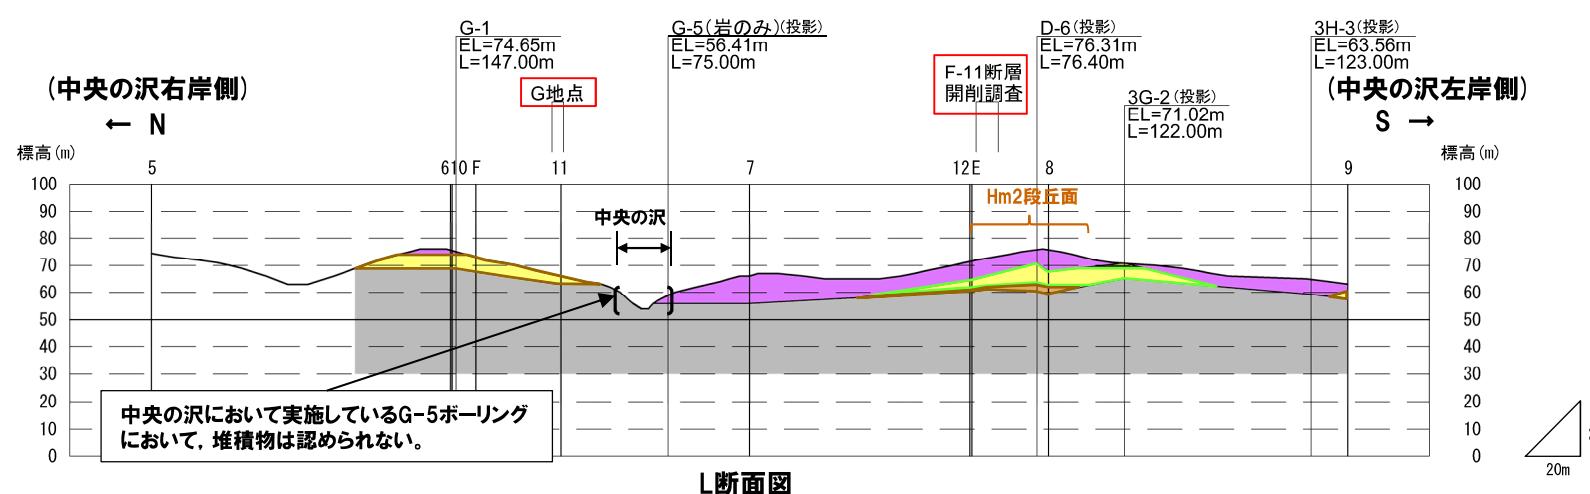


6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面図(4/7)-

凡例	
(層相区分)	
シルト	砂
砂礫	基盤岩


(地層区分)

海成堆積物	陸上堆積物
Hm2段丘堆積物 (MIS9)	陸成層(砂) (時代未詳)

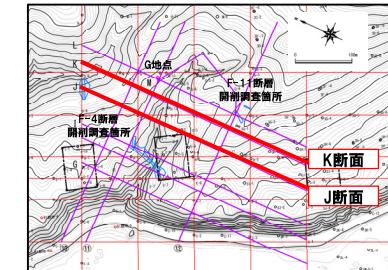


断面位置図

(中央の沢右岸側)

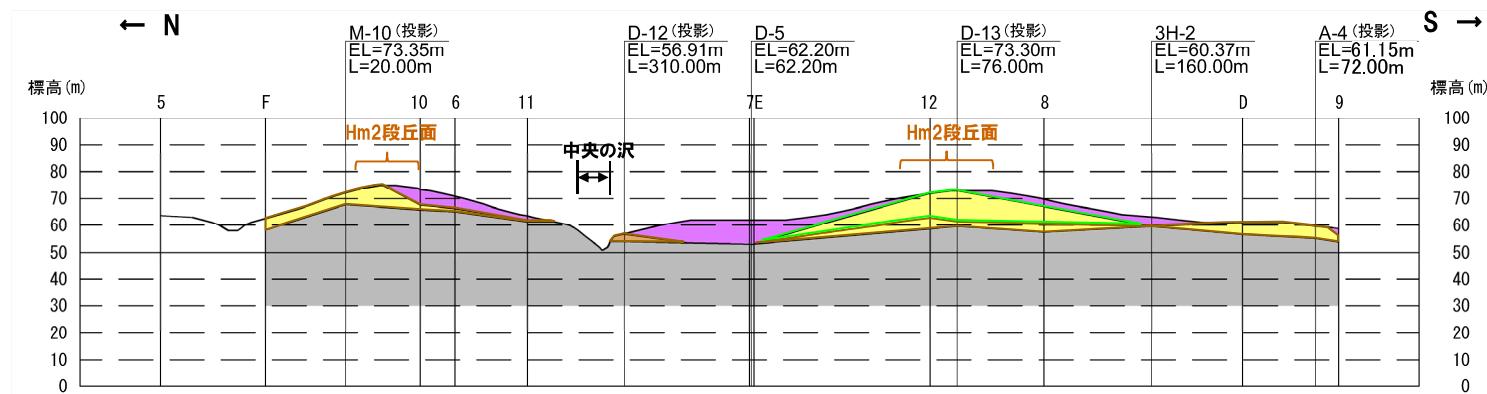


20m

(中央の沢左岸側)

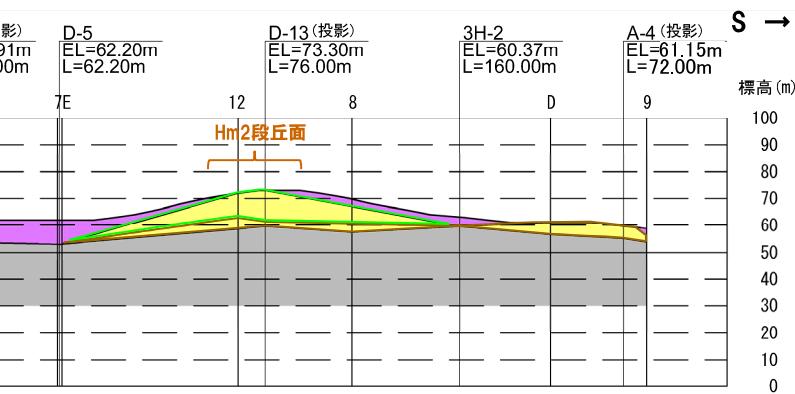

20m

(中央の沢右岸側)

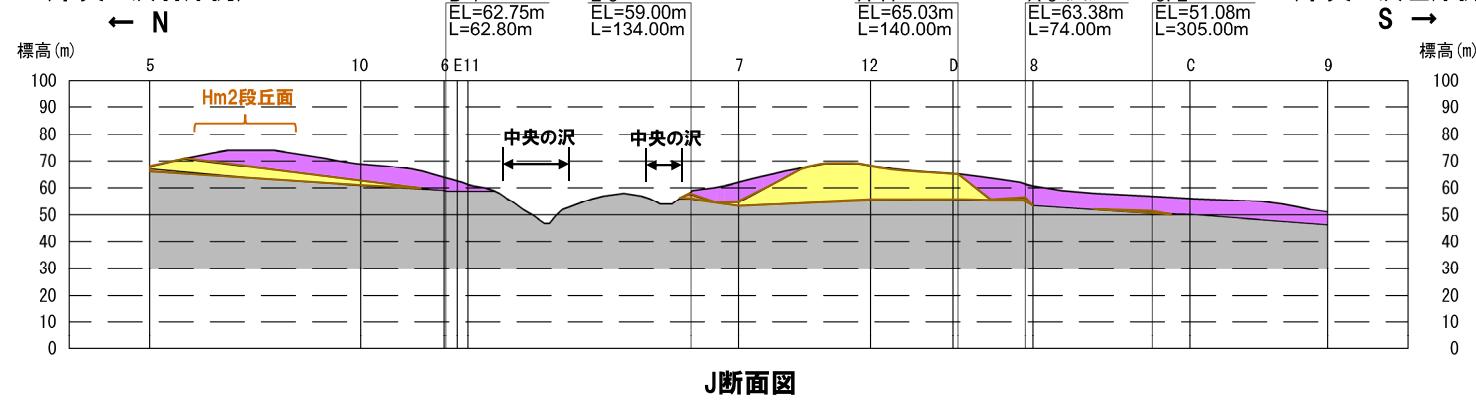

20m

J断面図

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況


③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面図(5/7)-

凡例	
(層相区分)	
シルト	砂
砂礫	基盤岩


(地層区分)

海成堆積物	陸上堆積物
Hm3段丘堆積物 (MIS7)	陸成層(砂) (時代未詳)
Hm2段丘堆積物 (MIS9)	


(中央の沢右岸側)

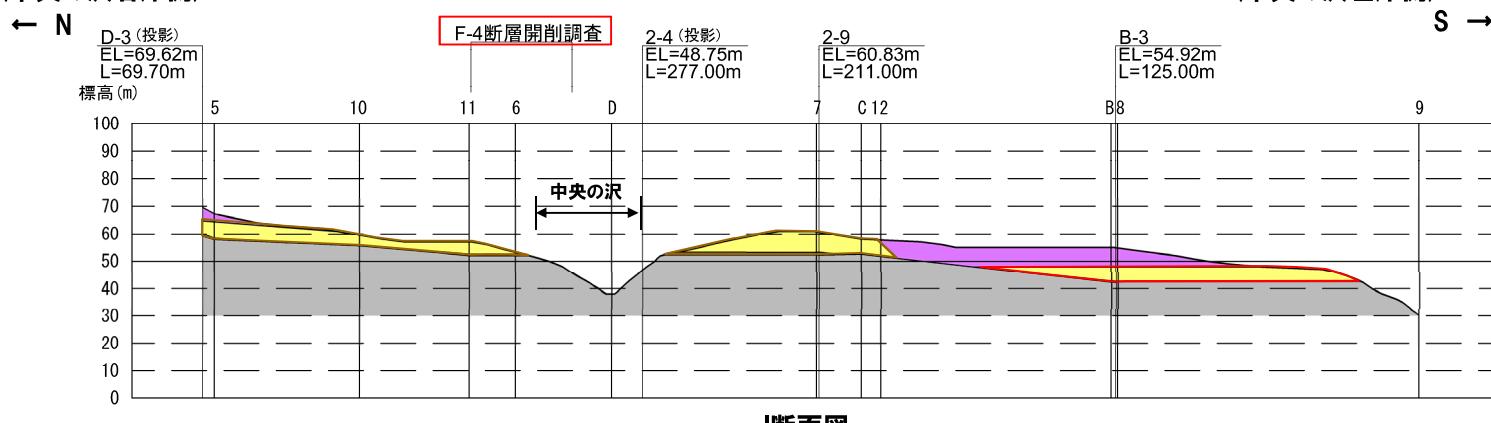

(中央の沢左岸側)

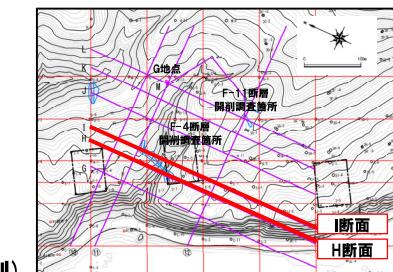


S → 断面位置図

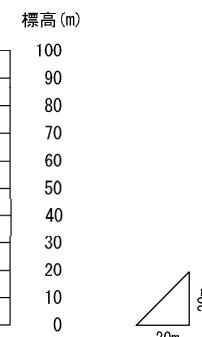


断面図

(中央の沢右岸側)

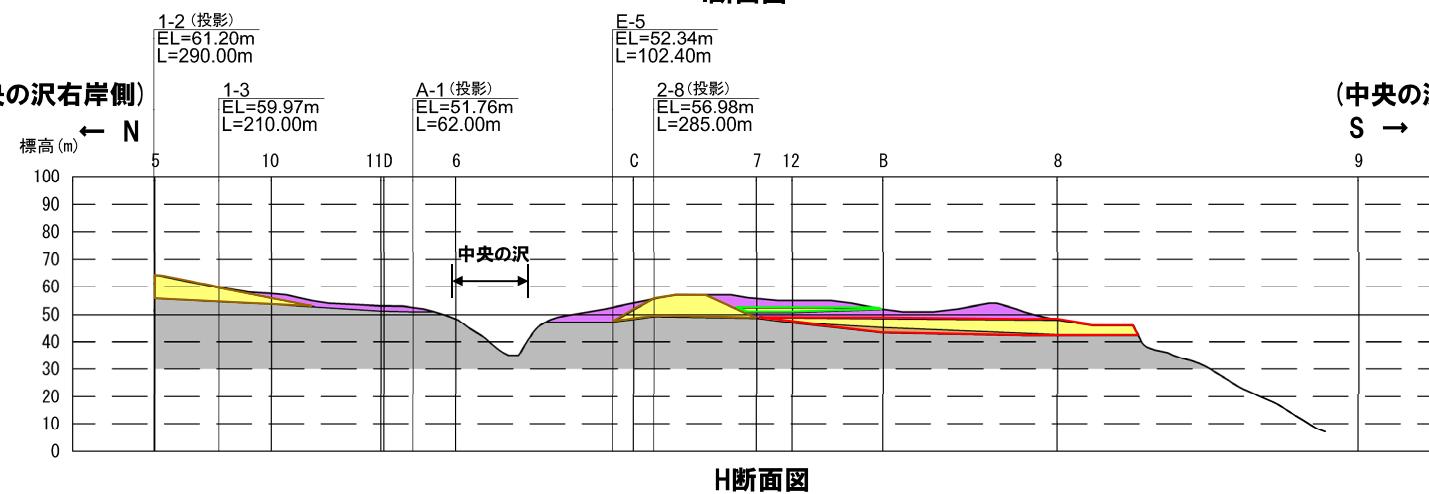

(中央の沢左岸側)

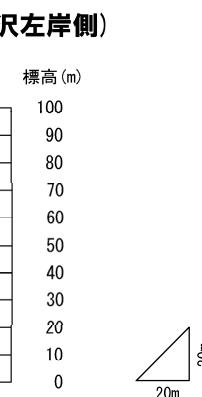

H断面図

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面図(6/7)-


凡例

(層相区分)




(地層区分)

海成堆積物	陸上堆積物
Hm3段丘堆積物 (MIS7)	
Hm2段丘堆積物 (MIS9)	陸成層(砂) (時代未詳)
MIS9以前の海成層	

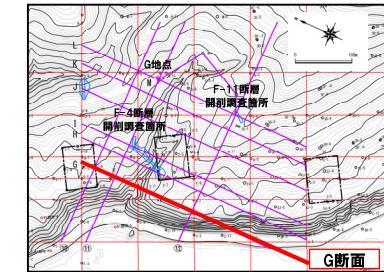

断面位置図

(中央の沢右岸側)

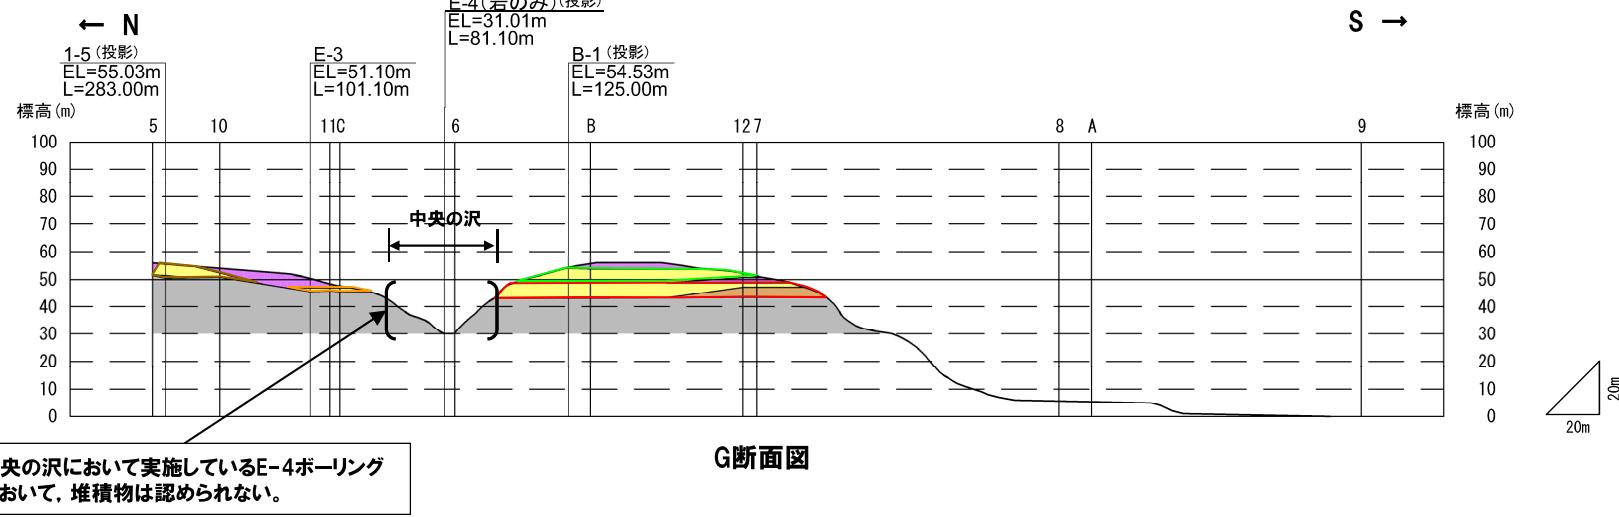

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面図(7/7)-

凡例


(層相区分)




(地層区分)

海成堆積物	陸上堆積物
Hm2段丘堆積物 (MIS9)	陸成層 (砂) (時代未詳)

(中央の沢右岸側)

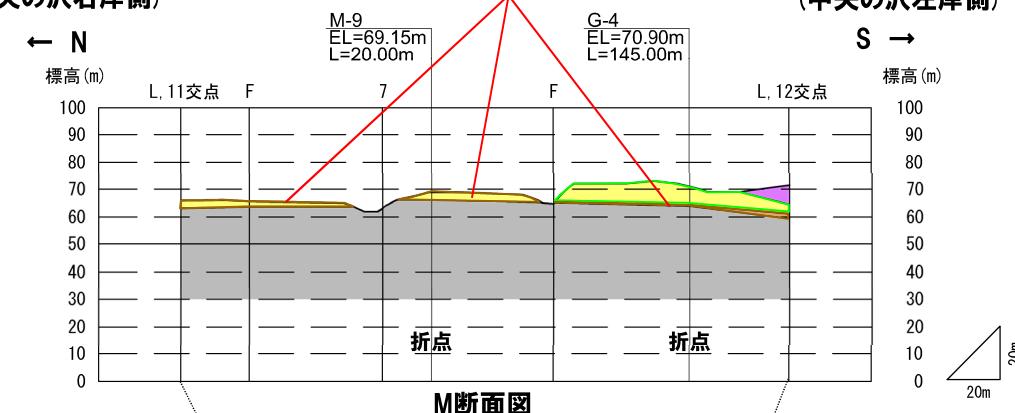


(中央の沢左岸側)

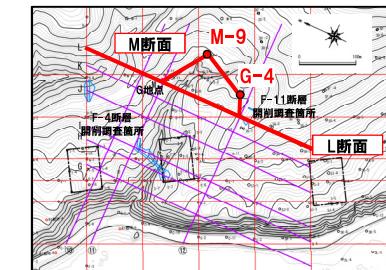

G地点、中央の沢の最上流部及びF-11
断層開削調査箇所を通るM断面において、
Hm2段丘堆積物が連続的に分布する。

(中央の沢右岸側)

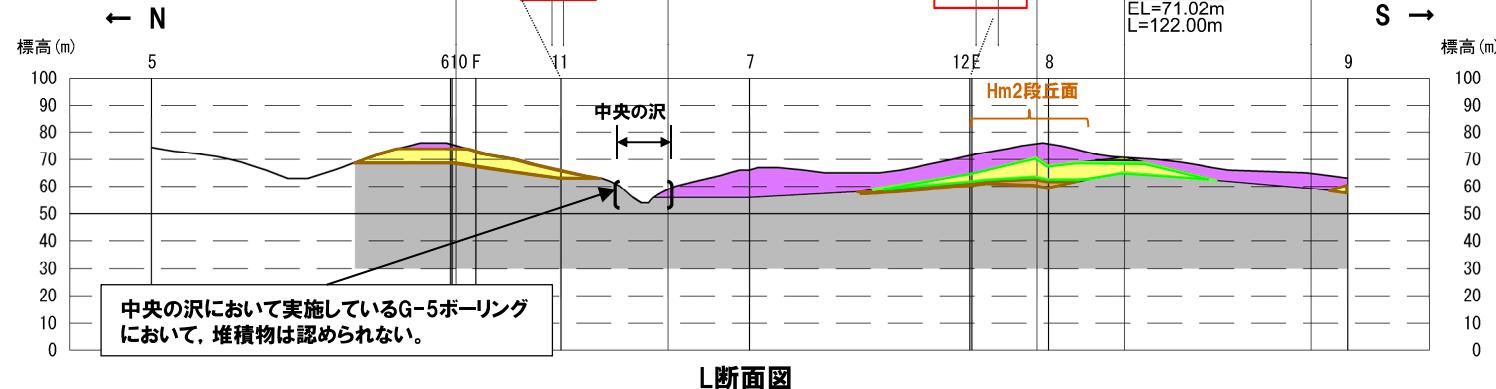

649

649

余白

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況


③F-4断層開削調査箇所付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面位置図-

【N断面及びO断面(P652~P653参照)】

○F-4断層開削調査箇所並びに中央の沢右岸側及び左岸側において、より多くのボーリング調査箇所を通る概ね汀線方向の断面図(N断面及びO断面)を作成した。

○各断面における堆積物の分布状況は以下のとおり。

- ・中央の沢右岸側及び左岸側において、Hm2段丘の基盤をなす基盤岩が同程度の上面標高で概ね平坦に連続する。
- ・中央の沢右岸側及び左岸側において、概ね汀線方向にHm2段丘堆積物が分布する。

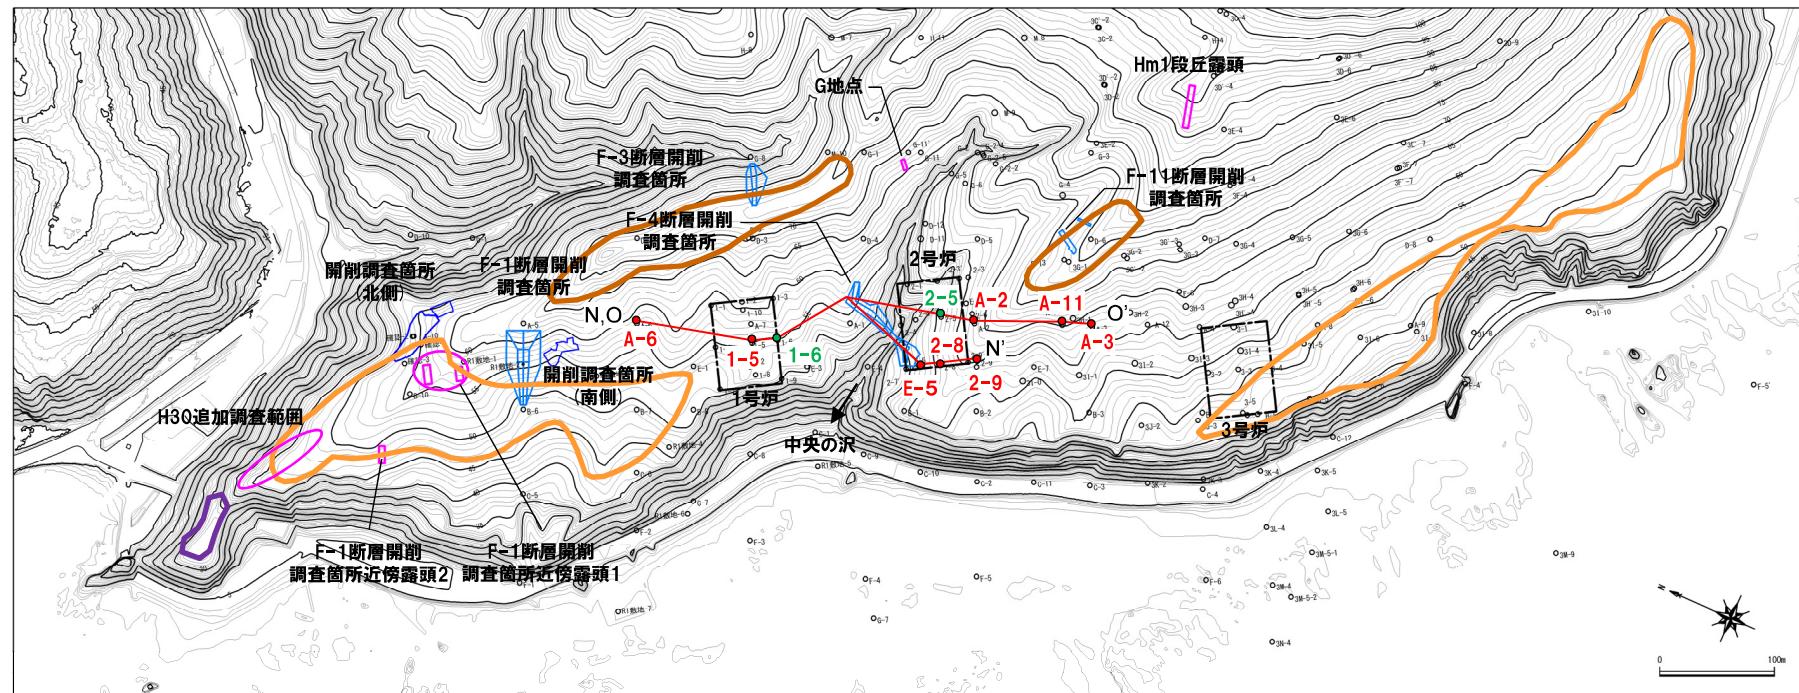

敷地平面図

- H31.2.22審査会合において提示した「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いたボーリング
(コア写真及び柱状図については、H31.2.22審査会合机上配布資料参照)
- H31.2.22審査会合資料において提示したボーリング
(コア写真及び柱状図については、H31.2.22審査会合机上配布資料参照)

凡例

原子炉建屋設置位置

ボーリング実施位置

断面位置

【地形分類】

【段丘堆積物確認箇所】

- Mm1段丘面
- Hm3段丘面
- Hm2段丘面

- 断層開削調査箇所
- 露頭調査箇所

余白

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況


③F-4断層開削調査箇所付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面図(1/2)-

凡例

(層相区分)

シルト 砂 砂礫 基盤岩

(地層区分)



(中央の沢右岸側)

← N

A-6 EL=57.84m L= 97.90m
1-5 EL=55.03m L=283.00m
1-6 EL=55.06m L=283.00m

標高(m)

N

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

拡大図①位置

礫混じり砂に
円礫が混じる

F-4断層開削調査

E-5
EL=52.34m
L=102.40m

2-8
EL=56.98m
L=285.00m

(中央の沢左岸側)

S →

2-9
EL=60.83m
L=211.00m

標高(m)

N'


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

N断面図

20m

- ・中央の沢右岸側及び左岸側において、Hm2段丘の基盤をなす基盤岩が同程度の上面標高で概ね平坦に連続する。
- ・中央の沢右岸側及び左岸側において、概ね汀線方向にHm2段丘堆積物が分布する。

A-6ボーリング*

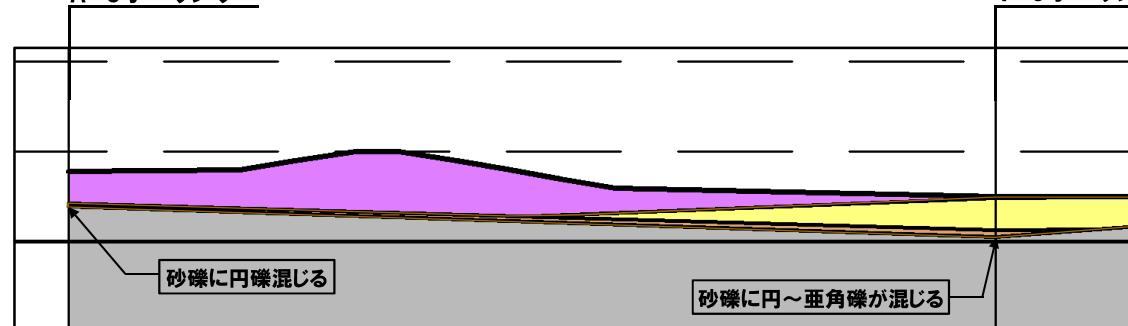


拡大図①

1-5ボーリング



2-9ボーリング

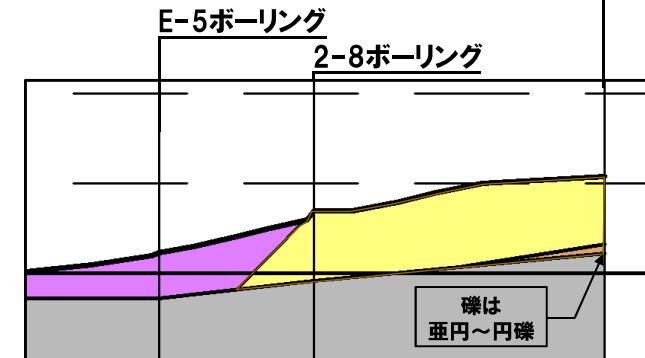

拡大図②

*A-6ボーリングでは、基盤岩(上面標高約54m)の上位に砂礫層及びシルト層(砂質シルト層及びシルト層)が認められる。

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況


③F-4断層開削調査箇所付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -断面図(2/2)-

凡例

(層相区分)



(地層区分)



(中央の沢右岸側)

← N
A-6
EL=57.84m
L= 97.90m

1-5
EL=55.03m
L=283.00m

1-6
EL=55.06m
L=283.00m

F-4断層開削調査

標高(m)

0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

拡大図①位置

砾混じり砂に円礫が混じる

中央の沢

2-5
EL=56.17m
L=357.00m

A-2

EL=63.03m

L= 74.00m

A-11

EL=65.03m

L=140.00m

A-3

EL=63.38m

L= 74.00m

S →

標高(m)

0' 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0


拡大図②位置

20m

- ・中央の沢右岸側及び左岸側において、Hm2段丘の基盤をなす基盤岩が同程度の上面標高で概ね平坦に連続する。
- ・中央の沢右岸側及び左岸側において、概ね汀線方向にHm2段丘堆積物が分布する。

0断面図


A-6ボーリング*

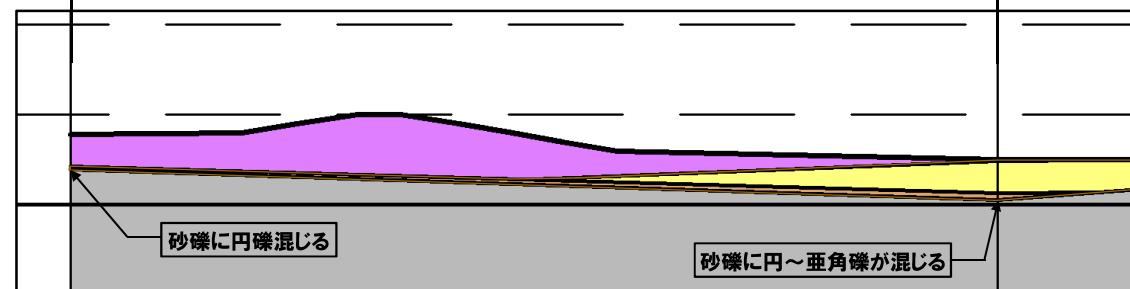

1-5ボーリング

A-11ボーリング

A-3ボーリング

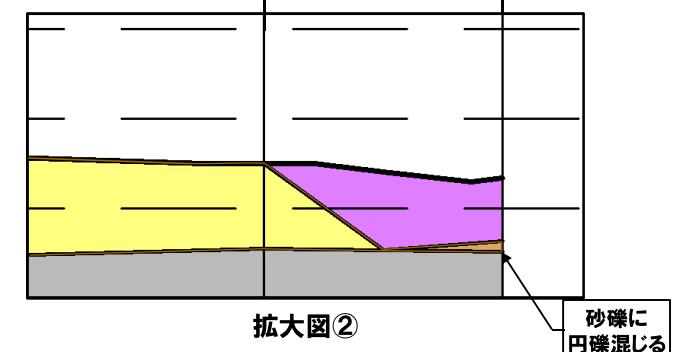

拡大図①

拡大図②

*A-6ボーリングでは、基盤岩(上面標高約54m)の上位に砂礫層及びシルト層(砂質シルト層及びシルト層)が認められる。


6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -パネルダイアグラム(1/2)-


○F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近の堆積物の分布状況を確認するため、海山方向の⑩～⑫断面(P642～P643参照)、これに直交する方向のG～L断面(P644～P647参照)並びにG地点、中央の沢の最上流部及びF-11断層開削調査箇所を通るM断面(P648参照)を用いて作成した「中央の沢付近のパネルダイアグラム」を下図及び次頁に示す。

○各断面における堆積物の分布状況は以下のとおり。

- ・Hm2段丘堆積物は、海山方向に広がりを有して分布する。
- ・中央の沢右岸側及び左岸側において、それぞれHm2段丘堆積物が分布する。
- ・G地点、中央の沢の最上流部及びF-11断層開削調査箇所を通るM断面において、Hm2段丘堆積物が連続的に分布する。
- ・中央の沢が位置する箇所において、連続した堆積物の分布は認められない。




○F-4断層開削調査箇所、G地点及びF-11断層開削調査箇所は、いずれも段丘面を含む同一な緩斜面上に位置し、Hm2段丘堆積物が分布することから、MIS9に堆積した※1一連の広がりをもった堆積場に位置していたものと判断される。

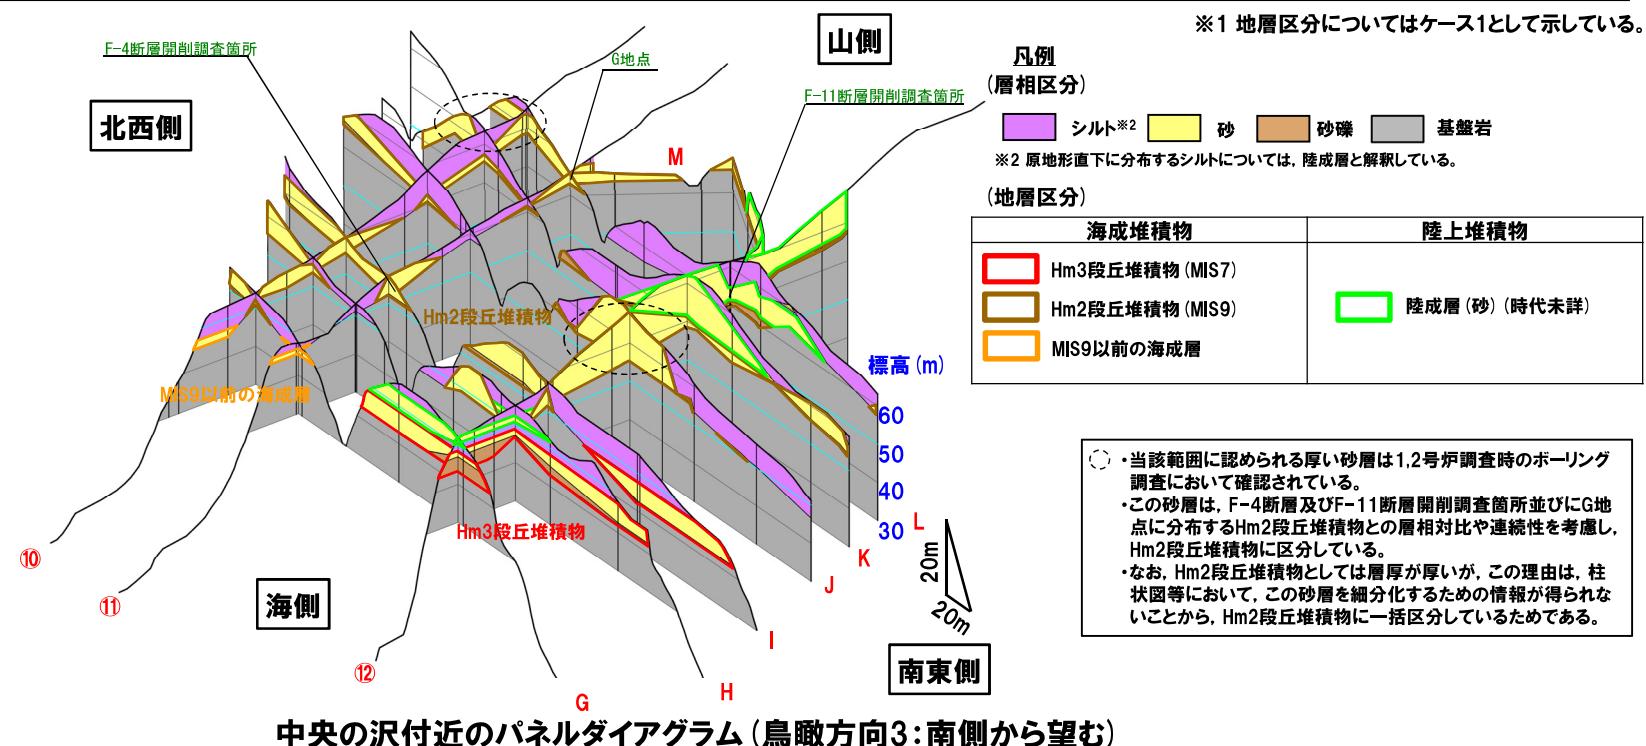

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

③中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況 -パネルダイアグラム (2/2) -

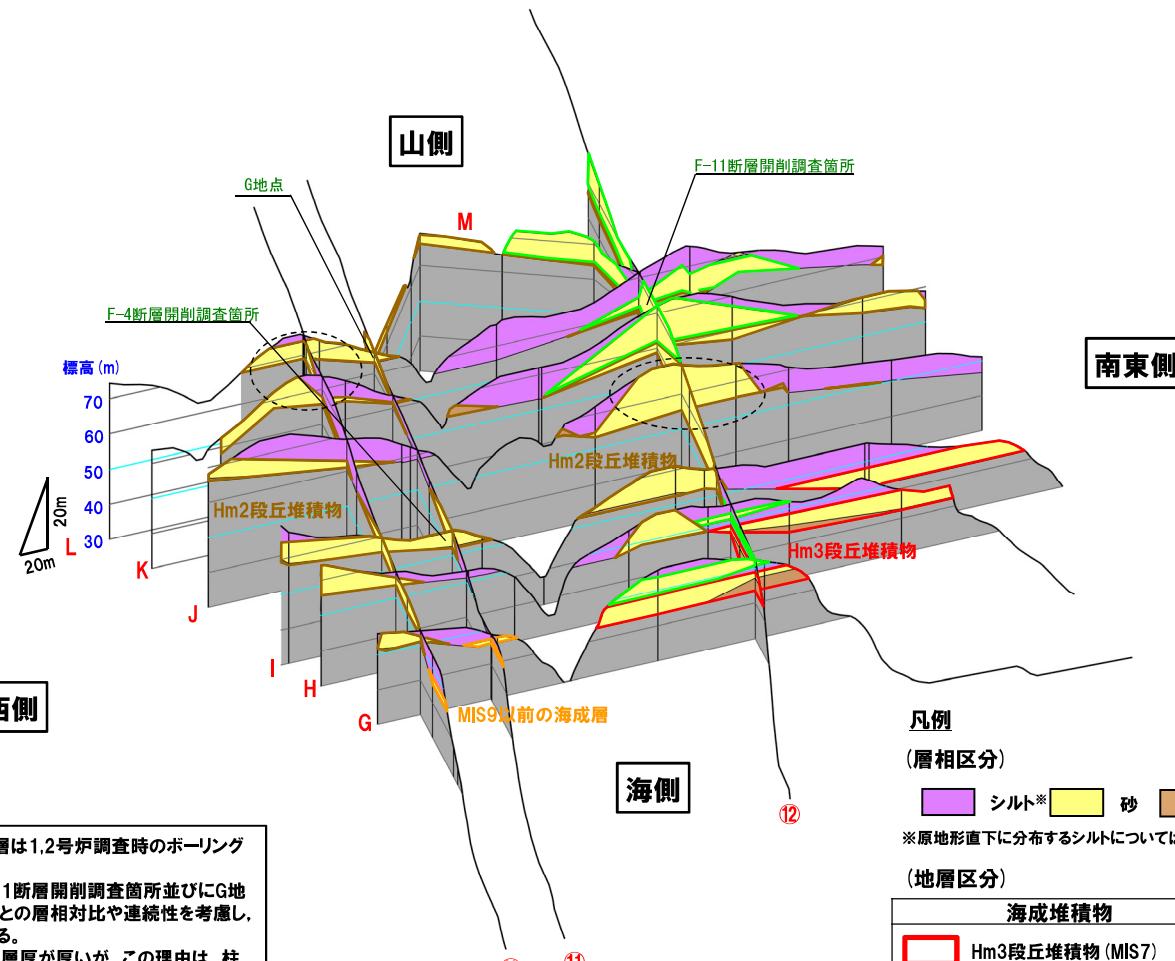

凡例
(層相区分)

シルト*	砂	砂礫	基盤岩
------	---	----	-----

*原地形直下に分布するシルトについては、陸成層と解釈している。

(地層区分)

海成堆積物	陸上堆積物
Hm3段丘堆積物 (MIS7)	
Hm2段丘堆積物 (MIS9)	陸成層 (砂) (時代未詳)
MIS9以前の海成層	

中央の沢付近のパネルダイアグラム (鳥瞰方向4:西側から望む)

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

④敷地全体のパネルダイアグラムの更新 -断面位置図-

○「敷地全体のパネルダイアグラム(P638～P639参照)」は、H31.2.22審査会合において提示したものであるが、「中央の沢付近のパネルダイアグラム(P654～P655参照)」における層相区分及び地層区分に加え、F-1断層の活動性評価のために実施した開削調査箇所(北側・南側)の調査結果(詳細は5章参照)を踏まえた更新を実施した*。


○更新内容を以下に示す。

- ・「中央の沢付近のパネルダイアグラム」の作成により、精度が向上した交点部の層相区分及び地層区分を反映した。
- ・開削調査箇所(北側・南側)を組み込むため、③'断面及びC'断面を追加した。

*更新した「敷地全体のパネルダイアグラム」作成に用いた断面図を補足説明資料8章に示す。

○「敷地全体のパネルダイアグラム」を更新した結果、これまでに述べた以下の状況に変更がないことを確認した。

- ・敷地においては、段丘堆積物が上位から、Hm1段丘堆積物、Hm2段丘堆積物及びHm3段丘堆積物として大局的に分布し、敷地北西側においては、MIS9以前の海成層が分布する。

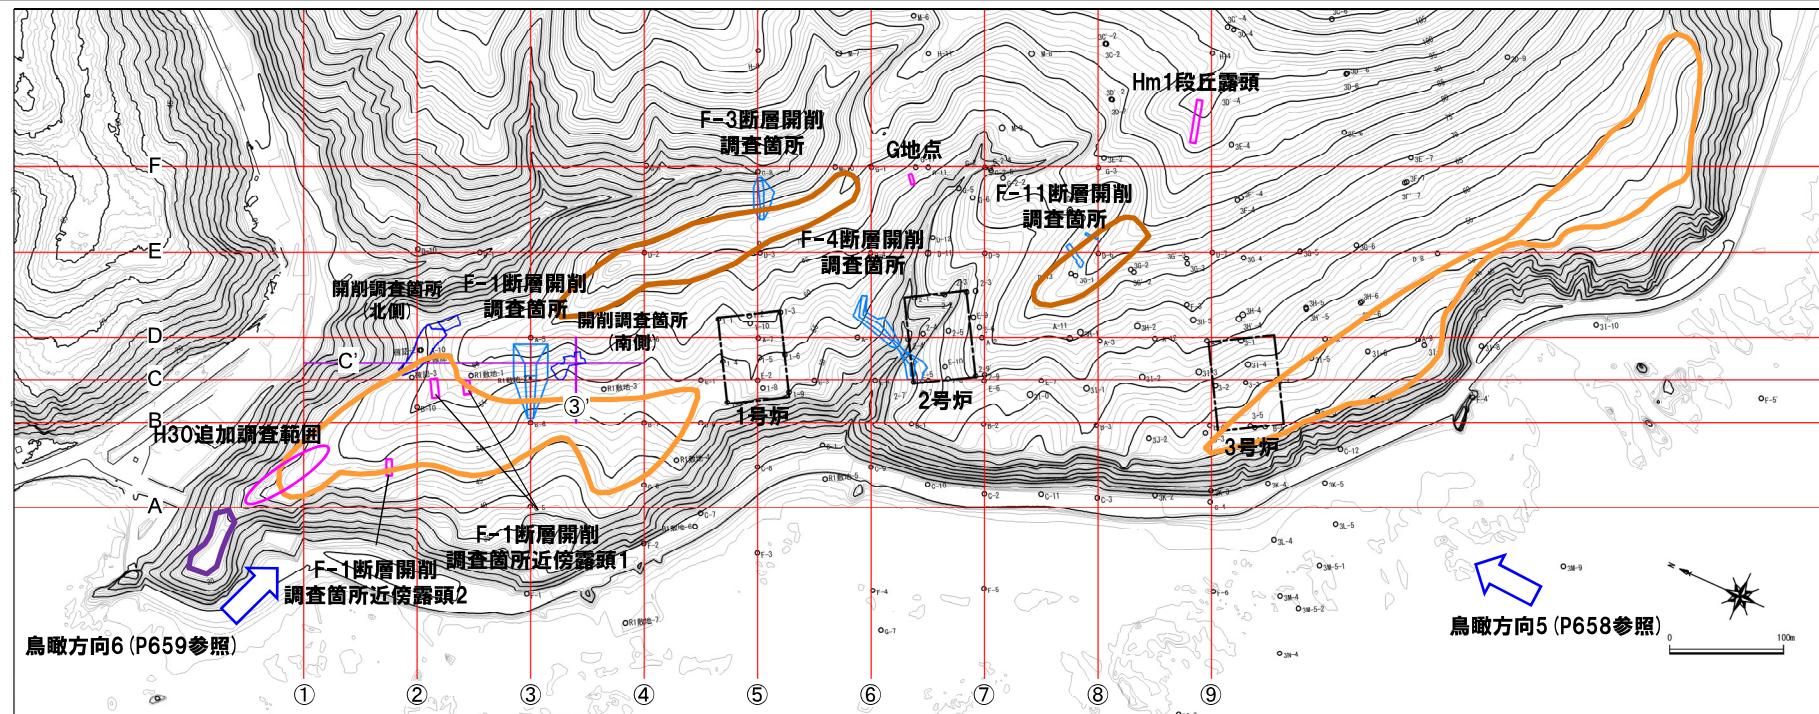

敷地平面図


凡例

原子炉建屋設置位置	【地形分類】	【段丘堆積物確認箇所】
○3A-4 ボーリング実施位置	➡ 鳥瞰方向	■ Mm1段丘面
断面位置 (「敷地全体のパネルダイアグラム」作成断面)		□ Hm3段丘面
断面位置 (開削調査箇所(北側・南側)付近断面)		■ Hm2段丘面
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨		■ 露頭調査箇所

余白


6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

④敷地全体のパネルダイアグラムの更新 -パネルダイアグラム(1/2)-

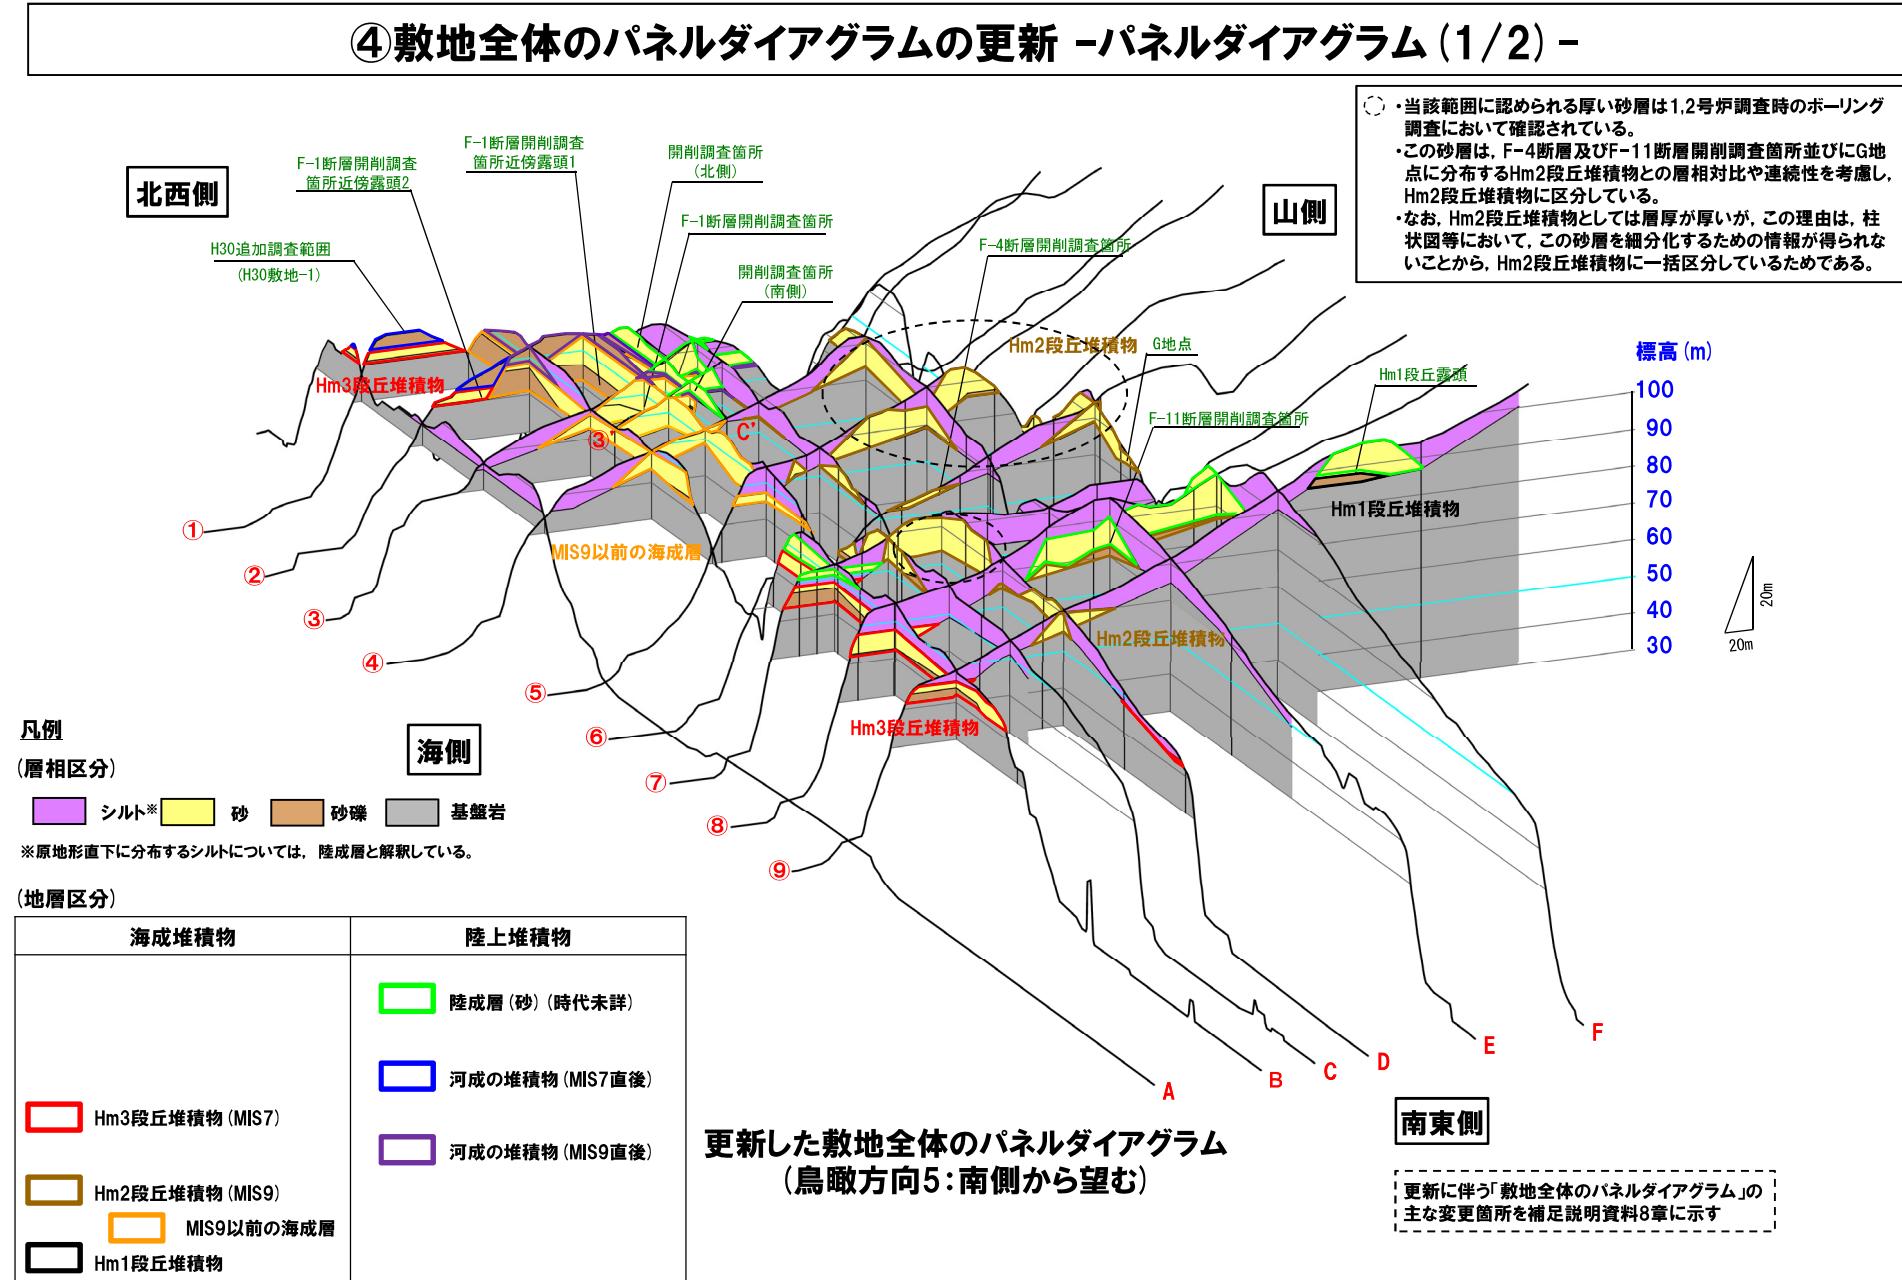

6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

④敷地全体のパネルダイアグラムの更新 -パネルダイアグラム(2/2)-

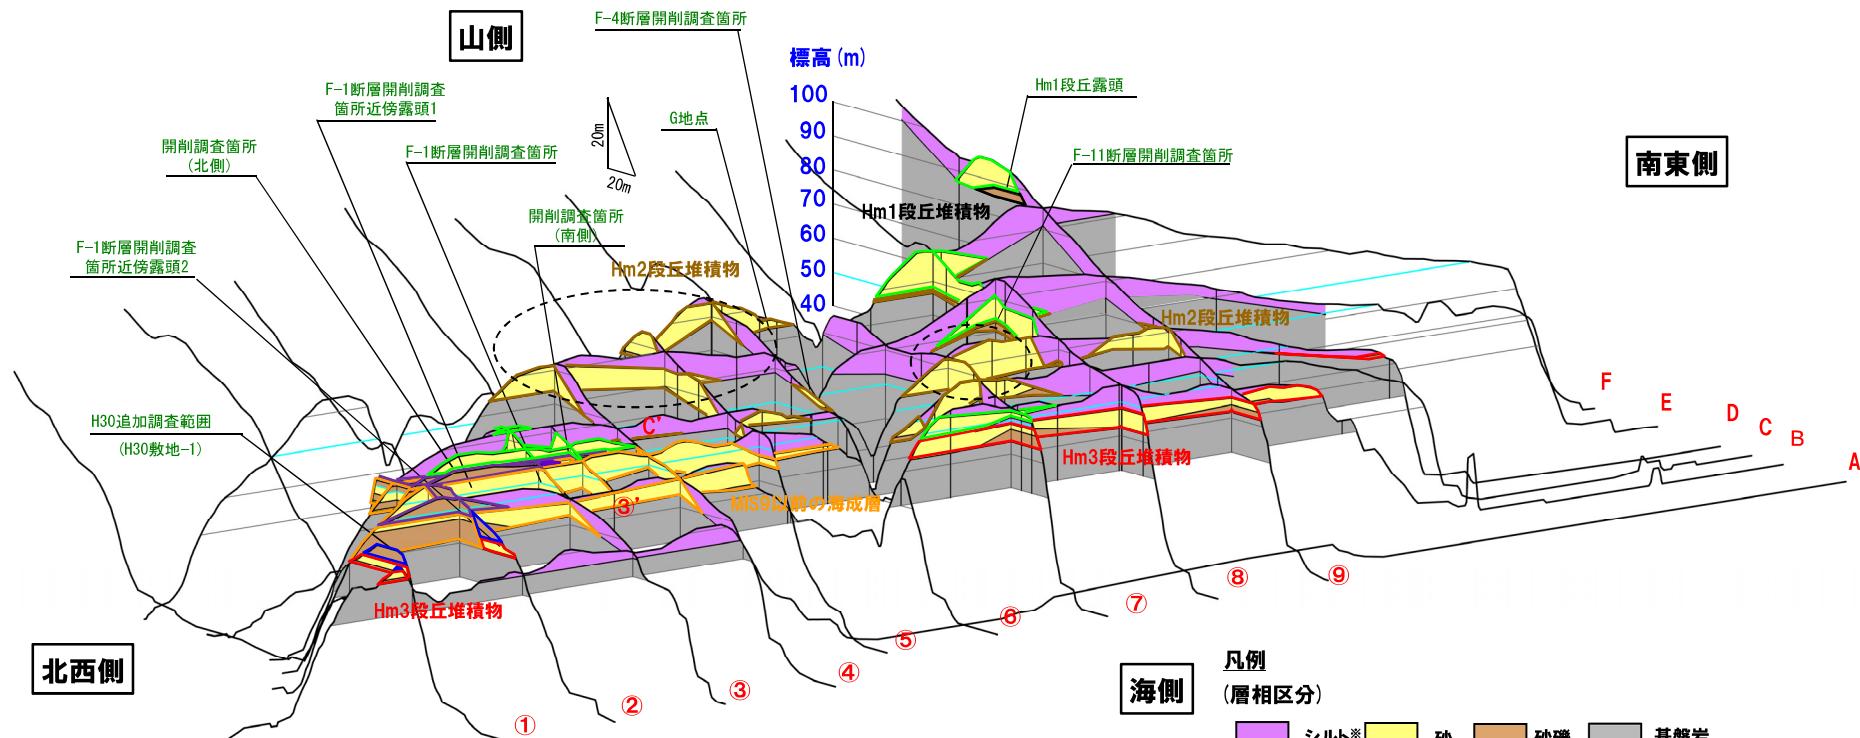

- 当該範囲に認められる厚い砂層は1.2号炉調査時のボーリング調査において確認されている。
- この砂層は、F-4断層及びF-11断層開削調査箇所並びにG地点に分布するHm2段丘堆積物との層相対比や連続性を考慮し、Hm2段丘堆積物に区分している。
- なお、Hm2段丘堆積物としては層厚が厚いが、この理由は、柱状図等において、この砂層を細分化するための情報が得られないことから、Hm2段丘堆積物に一括区分しているためである。

更新に伴う「敷地全体のパネルダイアグラム」の主な変更箇所を補足説明資料8章に示す

更新した敷地全体のパネルダイアグラム
(鳥瞰方向6:西側から望む)

海成堆積物	陸上堆積物
	陸成層(砂)(時代未詳)
	河成の堆積物(MIS7直後)
Hm3段丘堆積物(MIS7)	
Hm2段丘堆積物(MIS9)	MIS9以前の海成層
Hm1段丘堆積物	

6. 1. 3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況

⑤まとめ

- 6.1.1章及び6.1.2章における検討の結果、F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物はいずれもHm2段丘堆積物に区分される。
- 本章においては、Hm2段丘堆積物の分布範囲について、主にパネルダイアグラムを用いて三次元的に確認を行った。
- なお、地層区分は、ケース1として示した。

【敷地全体の堆積物の分布状況】

- H31.2.22審査会合において提示した「敷地全体のパネルダイアグラム」を用いて敷地全体の堆積物の分布状況を確認した。
- 敷地においては、段丘堆積物が上位から、Hm1段丘堆積物、Hm2段丘堆積物及びHm3段丘堆積物として大局的に分布し、敷地北西側においては、MIS9以前の海成層が分布する。

【中央の沢付近のHm2段丘堆積物の分布状況】

- F-4断層開削調査箇所及びG地点とF-11断層開削調査箇所の間には、中央の沢が位置し、右岸側及び左岸側に、それぞれHm2段丘堆積物が分布する状況であることから、中央の沢付近を対象とした断面図及びこれらを組み合わせた「中央の沢付近のパネルダイアグラム」を作成することにより、Hm2段丘堆積物の分布状況を確認した。
- F-4断層開削調査箇所、G地点及びF-11断層開削調査箇所は、いずれも段丘面を含む同一な緩斜面上に位置し、Hm2段丘堆積物が分布することから、MIS9に堆積した一連の広がりをもった堆積場に位置していたものと判断される。

【敷地全体のパネルダイアグラムの更新】

- 「敷地全体のパネルダイアグラム」は、H31.2.22審査会合において提示したものであるが、「中央の沢付近のパネルダイアグラム」における層相区分及び地層区分に加え、F-1断層の活動性評価のために実施した開削調査箇所（北側・南側）の調査結果を踏まえた更新を実施した。
- 「敷地全体のパネルダイアグラム」を更新した結果、これまでに述べた【敷地全体の堆積物の分布状況】に変更がないことを確認した。

まとめ

【6.1.1 F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分】

- F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分について、下表のとおり検討を実施した。

検討手順	検討結果
(i) G地点との比較	<ul style="list-style-type: none"> ○F-4断層開削調査箇所付近における基盤岩の上面は、G地点と同様に緩やかな平坦面を呈しており、G地点まで連続することから、両地点は一連の堆積場に位置していたと考えられる。 ○当該箇所に認められる堆積物は、G地点に認められるHm2段丘堆積物と同様な層相（砂礫層及び砂層）を呈する。
(ii) 積丹半島西岸において確認される海成堆積物及び陸上堆積物との比較	<ul style="list-style-type: none"> ○F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物は、下位から、砂礫層及び砂層であること、淘汰が良いこと及び見かけ上ほぼ水平に堆積する堆積構造が認められ、不陸を呈する基盤岩にアバットすることから、積丹半島西岸において確認される海成堆積物としての特徴を有しているものと考えられる。
(iii) 積丹半島西岸における海成段丘との比較	<ul style="list-style-type: none"> ○F-4断層開削調査箇所に分布する堆積物は、積丹半島西岸において確認されるHm2段丘の特徴（基盤岩の上面標高、堆積物の上面標高、堆積物の層厚及び基盤形状）と整合的である。

【6.1.2 F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分】

- F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分について、下表のとおり検討を実施した。

検討手順	検討結果
(i) G地点及びF-4断層開削調査箇所との比較	<ul style="list-style-type: none"> ○F-11断層開削調査箇所は、Hm2段丘面上に位置する。 ○当該箇所付近における基盤岩の上面は、G地点からF-4断層開削調査箇所の範囲までと同様に、汀線直交方向に緩やかな平坦面を呈する。 ○当該箇所に分布する堆積物は、基質が層相変化しているものと考えられ、G地点及びF-4断層開削調査箇所に認められるHm2段丘堆積物と同様な層相（砂礫層）を呈する部分と異なる部分が存在する。
(ii) F-11断層開削調査箇所と同一のHm2段丘面且つ当該箇所の汀線方向に位置するD-6ボーリングとの比較	<ul style="list-style-type: none"> ○F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、以下の状況からHm2段丘堆積物であると考えられる。 <ul style="list-style-type: none"> ・当該箇所は、Hm2段丘面が判読される。 ・汀線方向及び汀線直交方向に平坦な基盤が認められる。 ・当該箇所に近接するD-6ボーリングは、一連の海水準上昇に伴う海成段丘堆積物の一般的な層相※1を示している可能性が考えられる。
(iii) 積丹半島西岸におけるHm2段丘との比較	<ul style="list-style-type: none"> ○F-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、積丹半島西岸において確認されるHm2段丘の特徴（基盤岩の上面標高、堆積物の上面標高、堆積物の層厚及び基盤形状）と整合的である。

※1 海成段丘堆積物の一般的な層相は、基底礫層の上位に淘汰の良い砂層が分布するものであり、積丹半島西岸においても、段丘堆積物に同様な層相が認められる（P597の表の「その他」参照）。

【6.1.3 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所付近における堆積物の分布状況】

- Hm2段丘堆積物の分布範囲について、主にパネルダイアグラムを用いて三次元的に確認を行った。
- F-4断層開削調査箇所、G地点及びF-11断層開削調査箇所は、いずれも段丘面を含む同一な緩斜面上に位置し、Hm2段丘堆積物が分布することから、MIS9に堆積した※2一連の広がりをもった堆積場に位置していたものと判断される。

※2 地層区分についてはケース1として示している。



- F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物は、いずれもHm2段丘堆積物に区分される。

余白

6. F-4断層及びF-11断層の活動性評価

6. 1 F-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する
堆積物の地層区分
6. 2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価

6. 2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価

①F-4断層の活動性評価 (1/2)


一部修正 (H28/5/13審査会合)

○F-4断層開削調査箇所では、基盤岩(神恵内層)の上位にHm2段丘堆積物※(亜円～亜角礫の風化により褐色化を呈する砂礫層及び砂層)が認められる。


○F-4断層は、Hm2段丘堆積物に覆われており、Hm2段丘堆積物に変位・変形は認められない。

○神恵内層上面の泥岩(礫)と砂質凝灰岩の境界におけるわずかな段差部(SK-7)には、粘土の付着は認められない。

※Hm2段丘堆積物の堆積年代は、5.1.3章の検討におけるケース1及びケース2においてMIS9、ケース3においてMIS11



○Hm2段丘堆積物に変位・変形は認められないことから、F-4断層に後期更新世以降の活動は認められない。

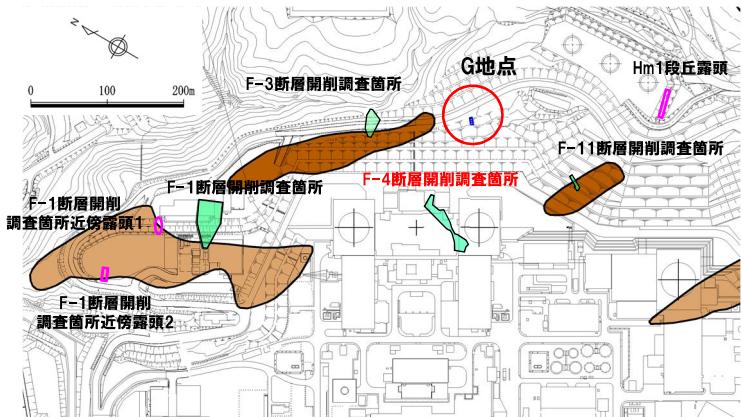


調査位置図

Hm3段丘面	トレンチ箇所
Hm2段丘面	断層開削調査箇所
	露頭調査箇所

6. 2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価

①F-4断層の活動性評価 (2/2)

一部修正 (H28/5/13審査会合)

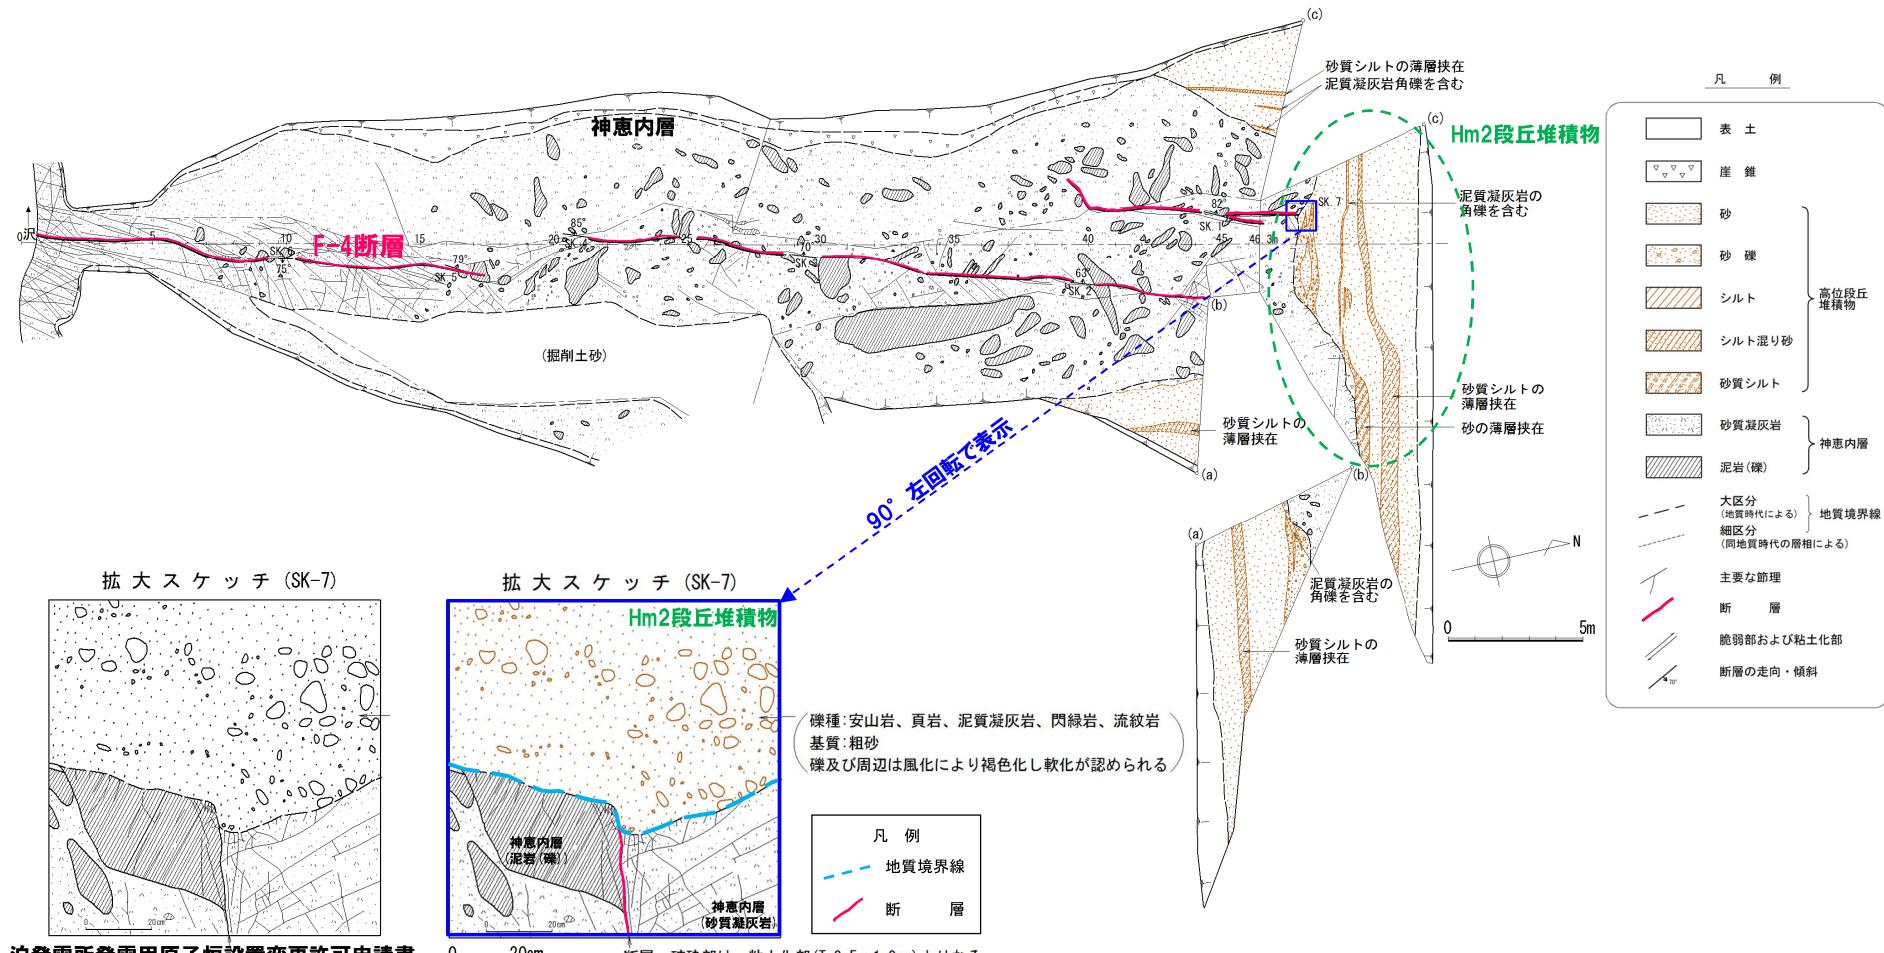



F-4断層露頭スケッチ

6. 2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価


②F-11断層の活動性評価(1/5)

一部修正(H28/5/13審査会合)

○F-11断層開削調査箇所では、基盤岩（神恵内層）の上位にHm2段丘堆積物※（亞円～亞角礫のクサリ礫を含む砂礫層及び礫混じりシルト層）が認められる。


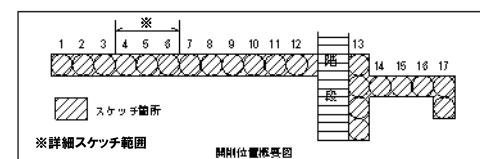
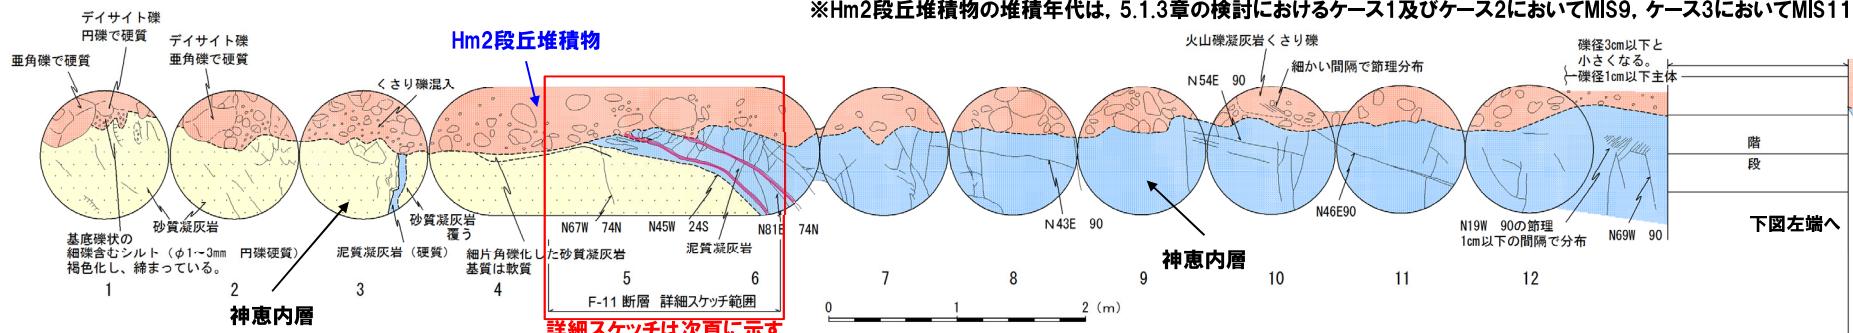


開削調査範囲(全体図)

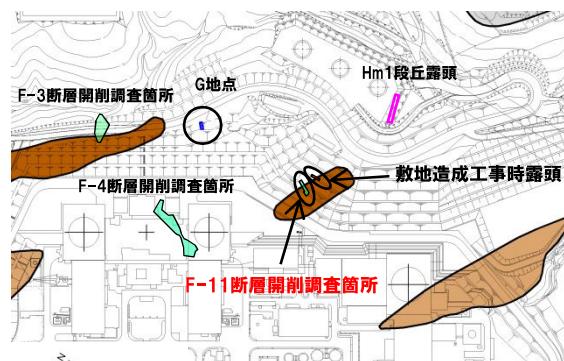

調査位置図

※Hm2段丘堆積物の堆積年代は、5.1.3章の検討におけるケース1及びケース2においてMIS9、ケース3においてMIS11

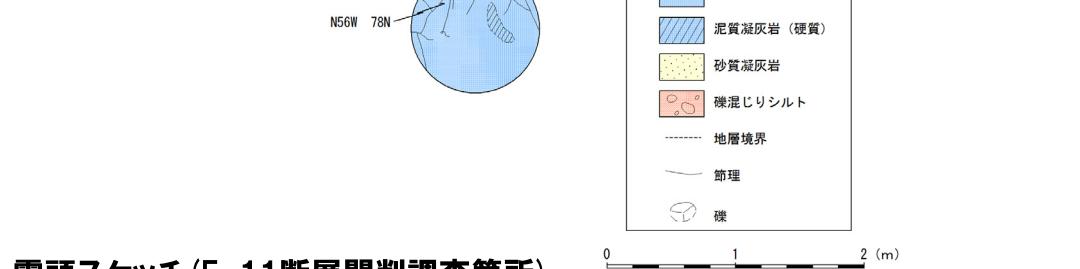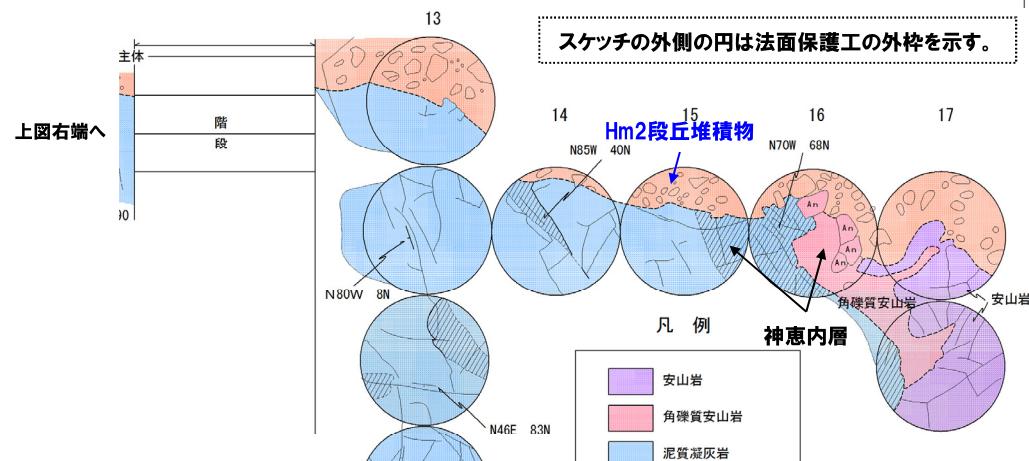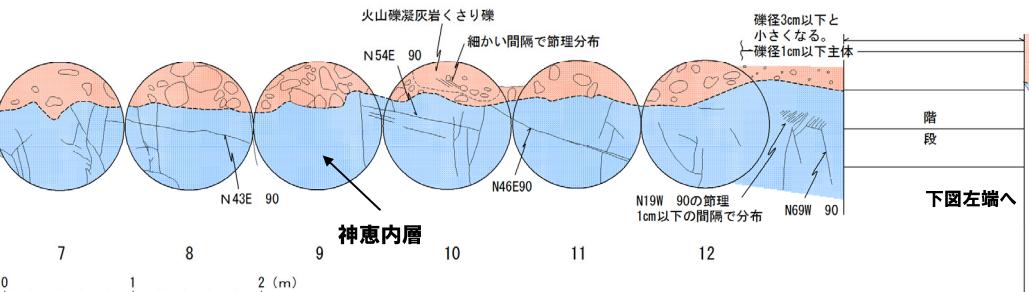


露頭スケッチ(F-11断層開削調査箇所)

②F-11断層の活動性評価(2/5)


一部修正(H28/5/13審査会合)

- 開削調査箇所におけるF-11断層の走向・傾斜は、N57° W/28° Wを示す。
 - F-11断層はHm2段丘堆積物に覆われており、Hm2段丘堆積物に変位・変形は認められない。
 - Hm2段丘堆積物の堆積状況に乱れは認められない。




- Hm2段丘堆積物に変位・変形が認められないことから、F-11断層に後期更新世以降の活動は認められない。

Hm2段丘堆積物の堆積状況に乱れは認められない。

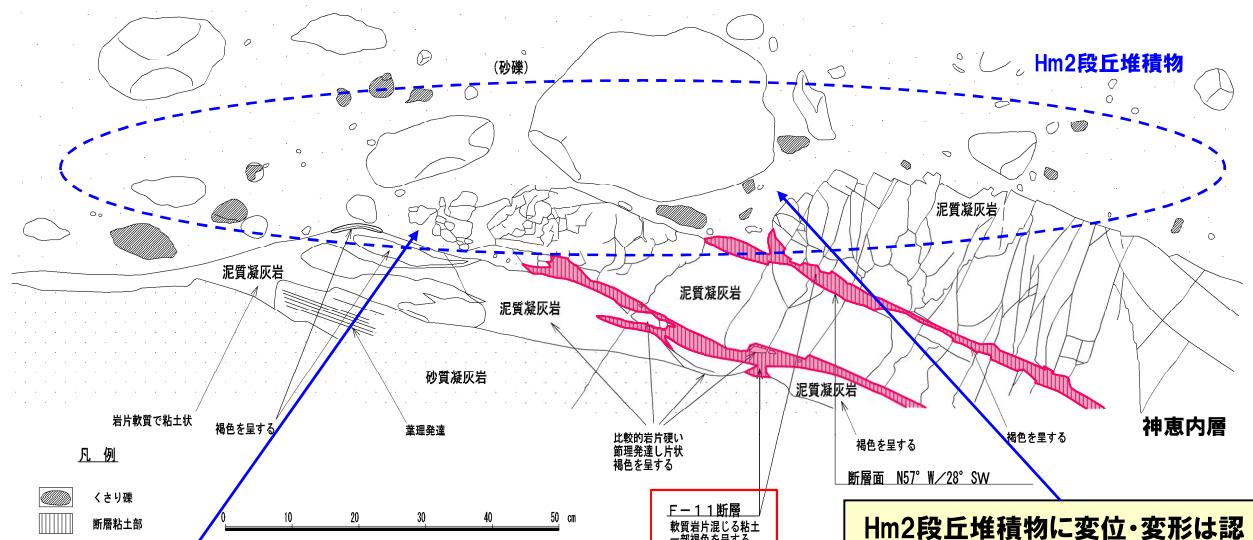

露頭拡大スケッチ

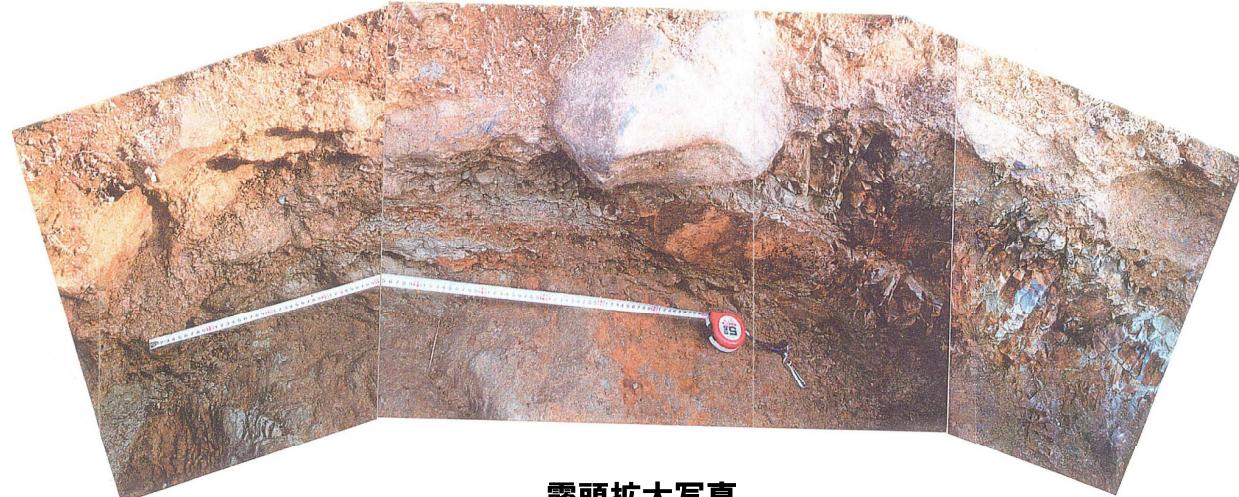


露頭拡大写真


6. 2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価

②F-11断層の活動性評価 (3/5)

- F-11断層開削調査箇所付近に位置する敷地造成工事時露頭においても、基盤岩（神恵内層）の上位にHm2段丘堆積物（亜円～亜角礫のクサリ礫を含む砂礫層及び赤褐色シルト層）が認められる。
- 本露頭においても、F-11断層の性状を追加確認した。
- F-11断層はHm2段丘堆積物に覆われており、Hm2段丘堆積物に変位・変形は認められない。
- Hm2段丘堆積物の堆積状況に乱れは認められない。



- Hm2段丘堆積物に変位・変形が認められないことから、F-11断層に後期更新世以降の活動は認められない。

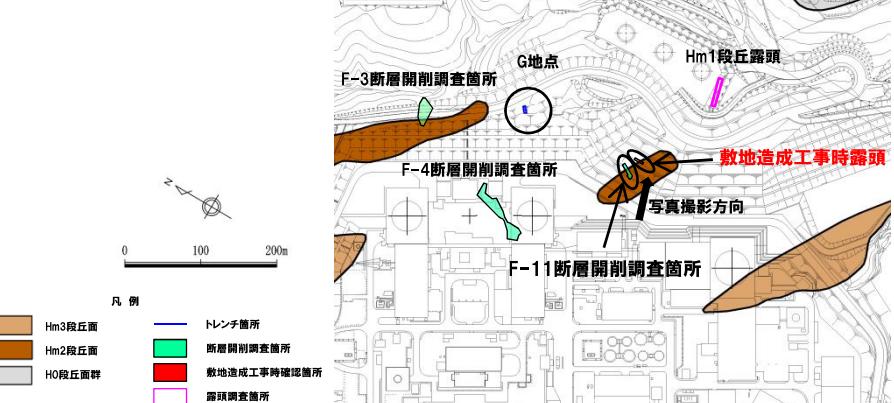


調査位置図



6. 2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価

②F-11断層の活動性評価 (4/5)

一部修正 (H28/5/13審査会合)

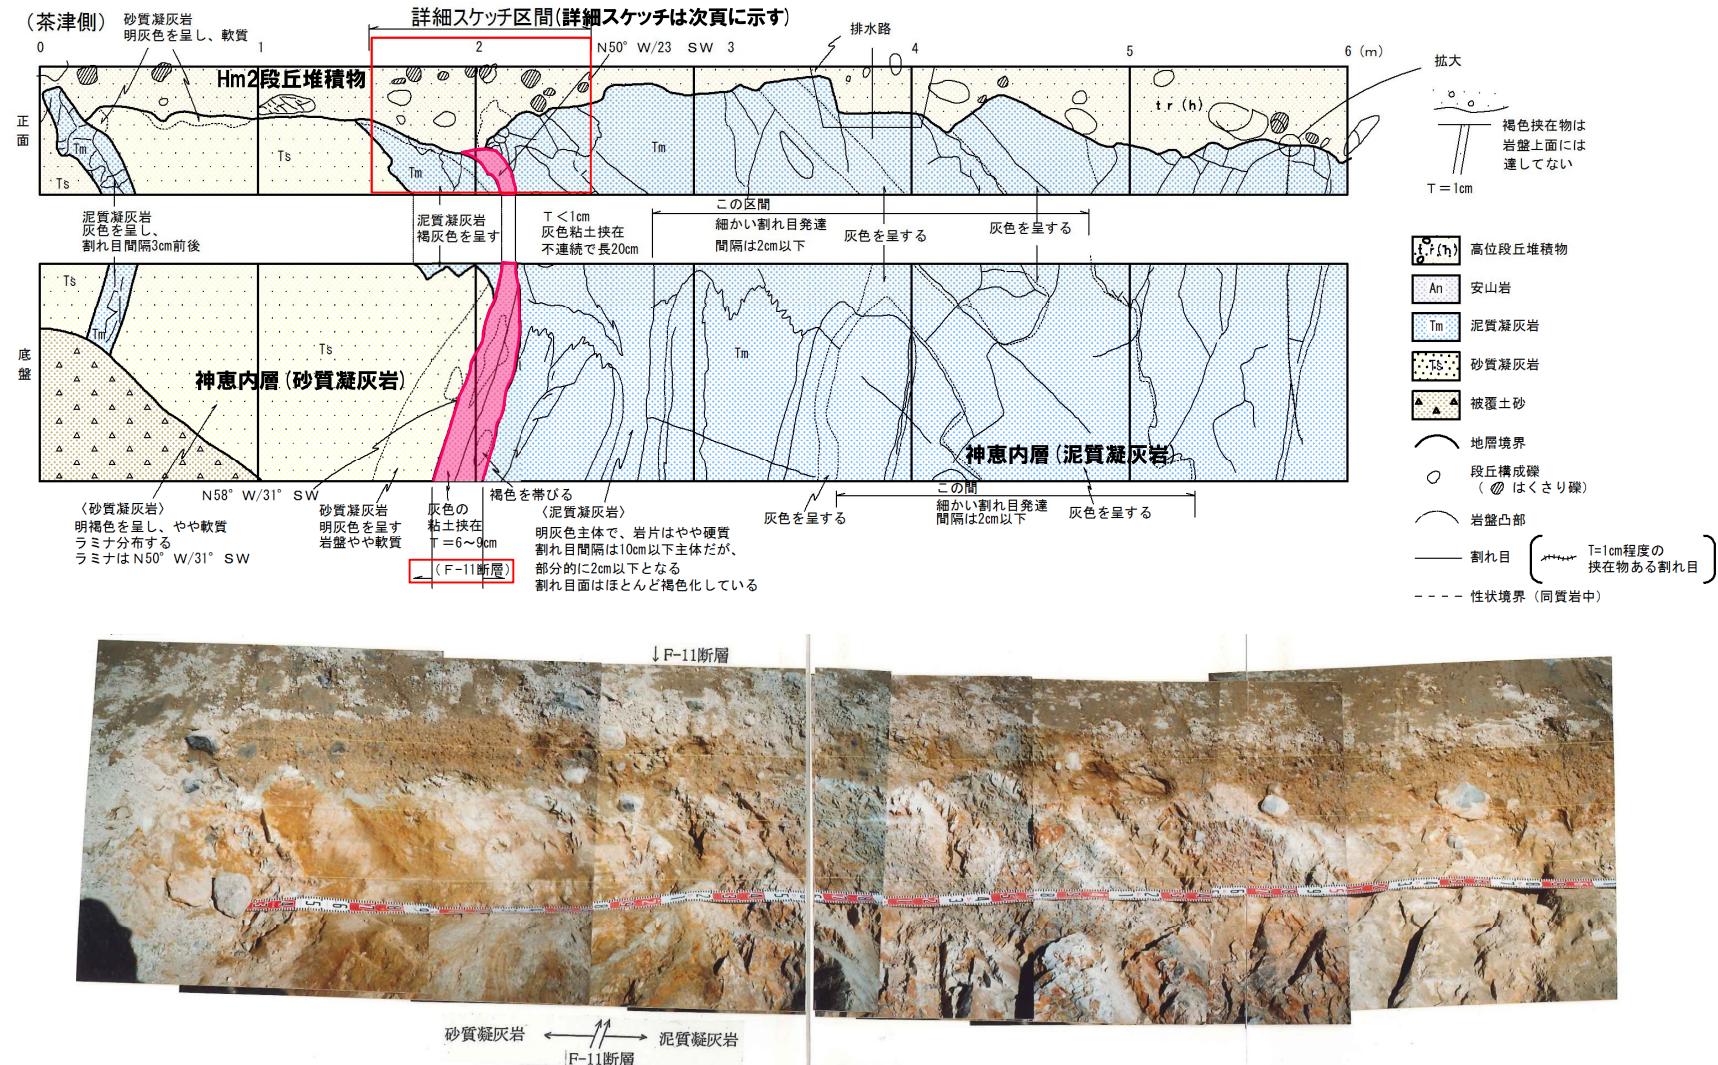


露頭スケッチ及び写真 (敷地造成工事時露頭)

②F-11断層の活動性評価 (5/5)

一部修正(H28/5/13審査会合)



F-11断層付近の露頭写真

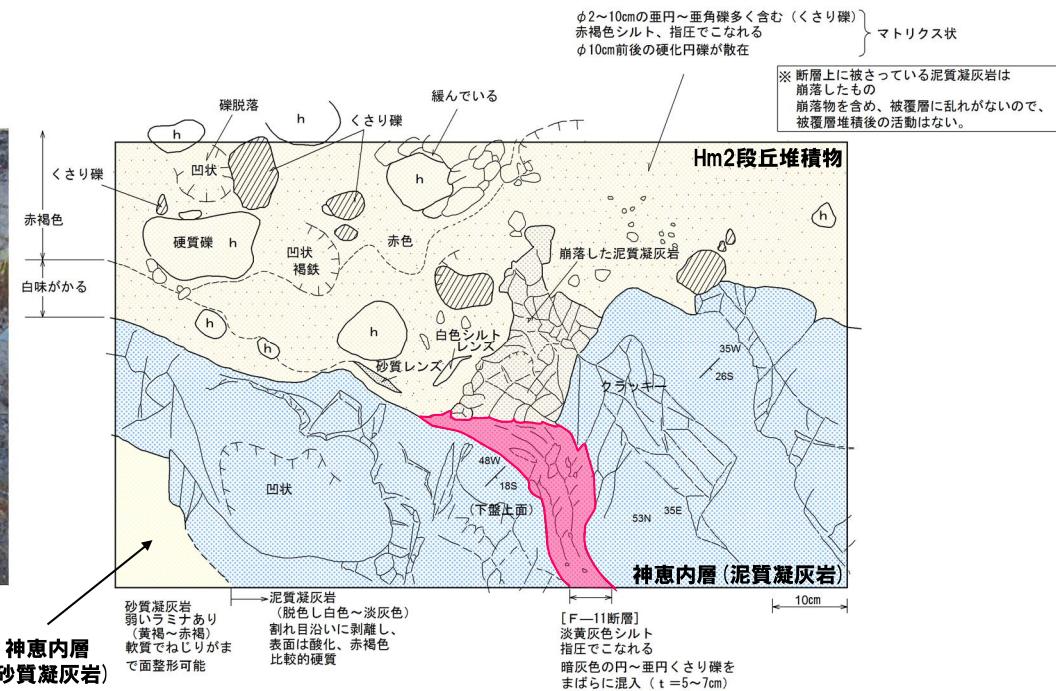

F-11断層付近の詳細スケッチ

余白

6. 2 上載地層法によるF-4断層及びF-11断層の活動性評価

まとめ

一部修正 (R1/11/7審査会合)


○6.1章の地層区分に関する検討の結果、F-4断層及びF-11断層開削調査箇所において基盤岩の上位に分布する海成堆積物は、Hm2段丘堆積物※に区分される。

○上記地層区分を踏まえ、F-4断層及びF-11断層の活動性評価を下表のとおり実施した。

※Hm2段丘堆積物の堆積年代は、5.1.3章の検討におけるケース1及びケース2においてMIS9、ケース3においてMIS11

F-4及びF-11断層の活動性評価結果

断層名	活動性評価結果
F-4	○ <u>Hm2段丘堆積物に変位・変形が認められないことから、後期更新世以降の活動は認められない</u> (P664～P665参照)。
F-11	○ <u>Hm2段丘堆積物に変位・変形が認められないことから、後期更新世以降の活動は認められない</u> (P666～P670参照)。





○F-4断層及びF-11断層は、後期更新世以降の活動は認められないことから、将来活動する可能性のある断層等に該当しないと評価される。

7. 総合評価

7. 総合評価

評価の流れ

再掲 (R3/2/12審査会合)

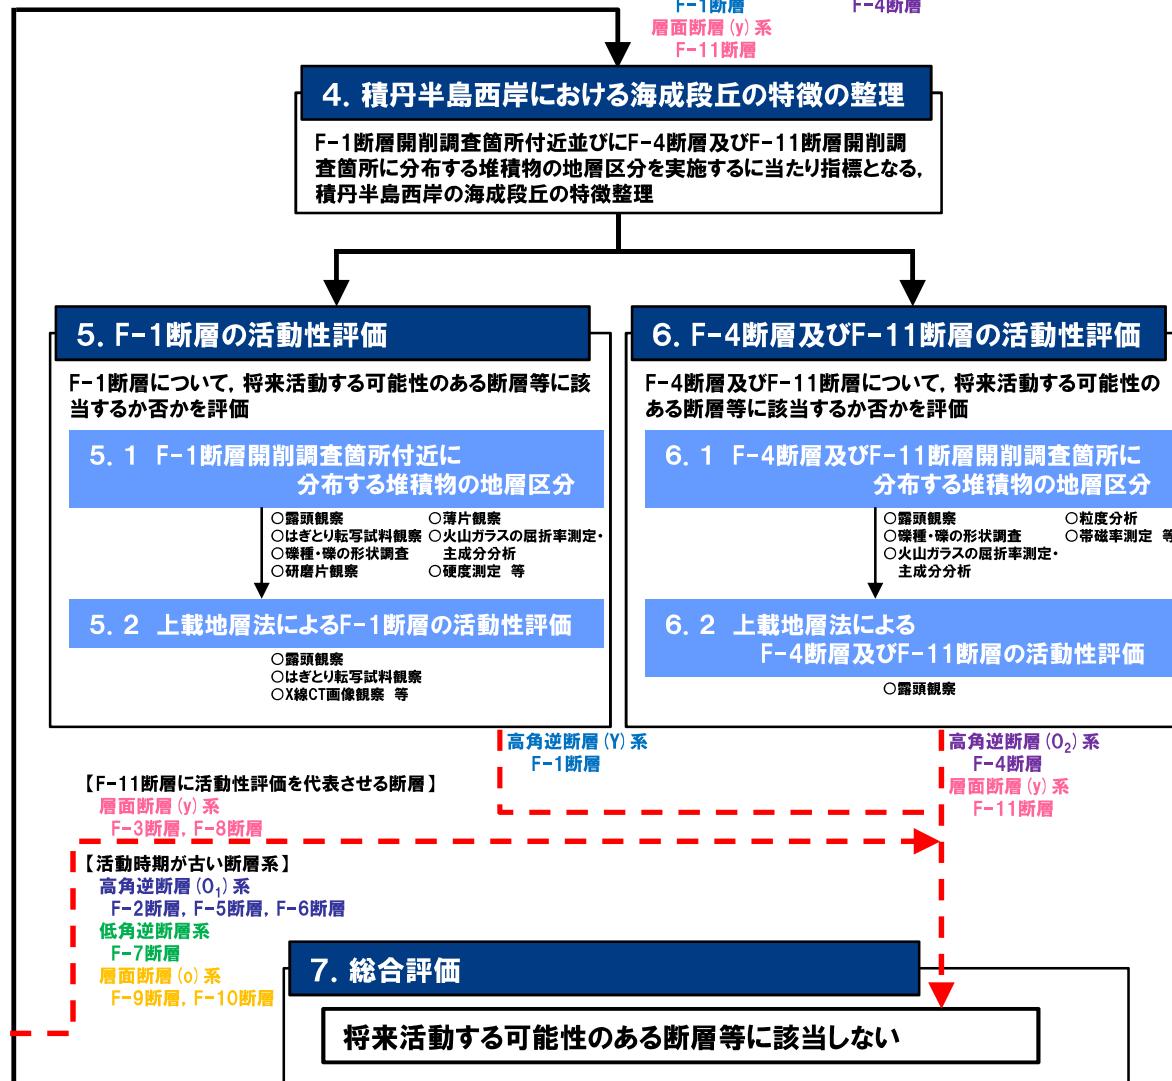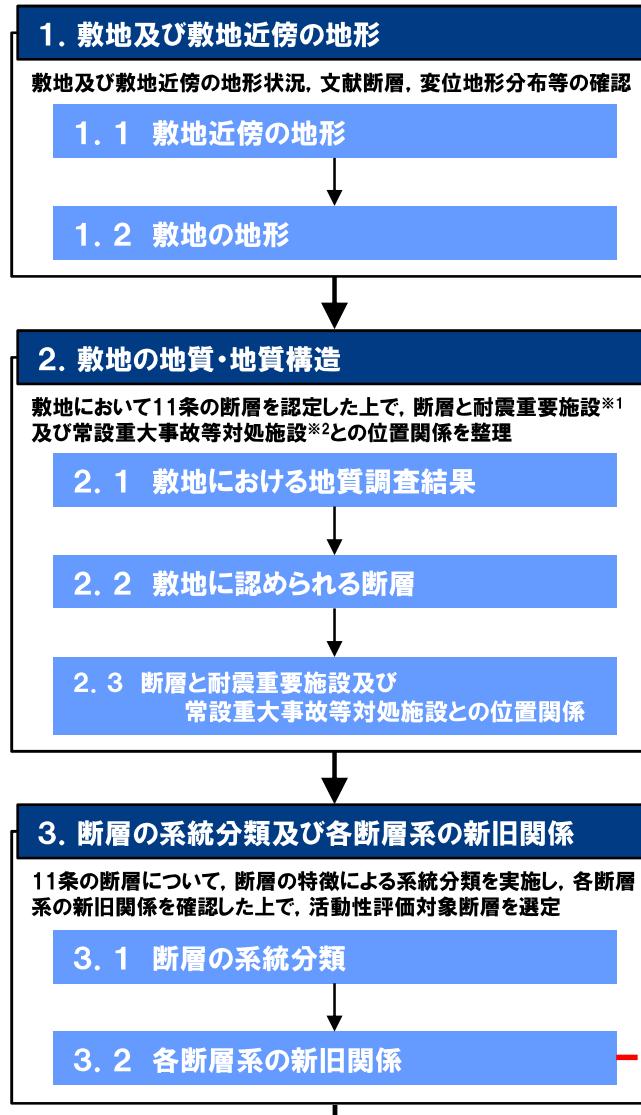


*1 耐震設計上の重要度分類Sクラスの機器・系統及びそれらを支持する建物・構築物


*2 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く）

7. 総合評価

- [1章]**
- 敷地及び敷地近傍では、変位地形等は認められない。
 - 敷地を含む積丹半島西岸では、段丘面の傾動は認められない。
- [2章]**
- 敷地においてF-1断層～F-11断層の11条の断層を認定した。
 - 11条の断層は、3号炉における耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の直下に位置しないことを確認した。
- [3章]**
- 11条の断層は、断層の種類、走向・傾斜、性状及び断層内物質の主な変質鉱物から、6つの断層系に分類した。
 - 活動時期がより新しい層面断層(y)系については、最も連続性が良いF-11断層を代表とし、上載地層法による活動性評価を行うこととした。
 - 切りあいの関係が認められない高角逆断層(Y)系のF-1断層及び高角逆断層(O₂)系のF-4断層については、それぞれ上載地層法による活動性評価を行うこととした。
- [4章]**
- 上載地層法による活動性評価を実施するに当たっては、F-1断層開削調査箇所付近並びにF-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分を実施する必要がある。
 - 地層区分は、積丹半島西岸との段丘対比を基本とすることから、その指標となる当該段丘の特徴の整理を行った。
- [5章]**
- 開削調査箇所(北側)において、F-1断層に関連する小断層は、MIS7か或いはそれよりも古い海成層に挟在するTf2ユニットに変位・変形を与えていない。
 - 開削調査箇所(南側)において、F-1断層に関連する小断層は、MIS7か或いはそれよりも古い海成層と整合一連のTs3aユニット及びTs3bユニットに変位・変形を与えていない。
 - したがって、F-1断層は、上載地層であるTf2ユニット、Ts3aユニット及びTs3bユニットに変位・変形を与えておらず、後期更新世以降の活動は認められないとことから、将来活動する可能性のある断層等には該当しないと評価される。
- [6章]**
- F-4断層及びF-11断層は、上載地層であるHm2段丘堆積物に変位・変形を与えておらず、後期更新世以降の活動は認められないとことから、将来活動する可能性のある断層等には該当しないと評価される。



- 敷地に認められる11条の断層(F-1断層～F-11断層)は、将来活動する可能性のある断層等に該当しないと評価される。

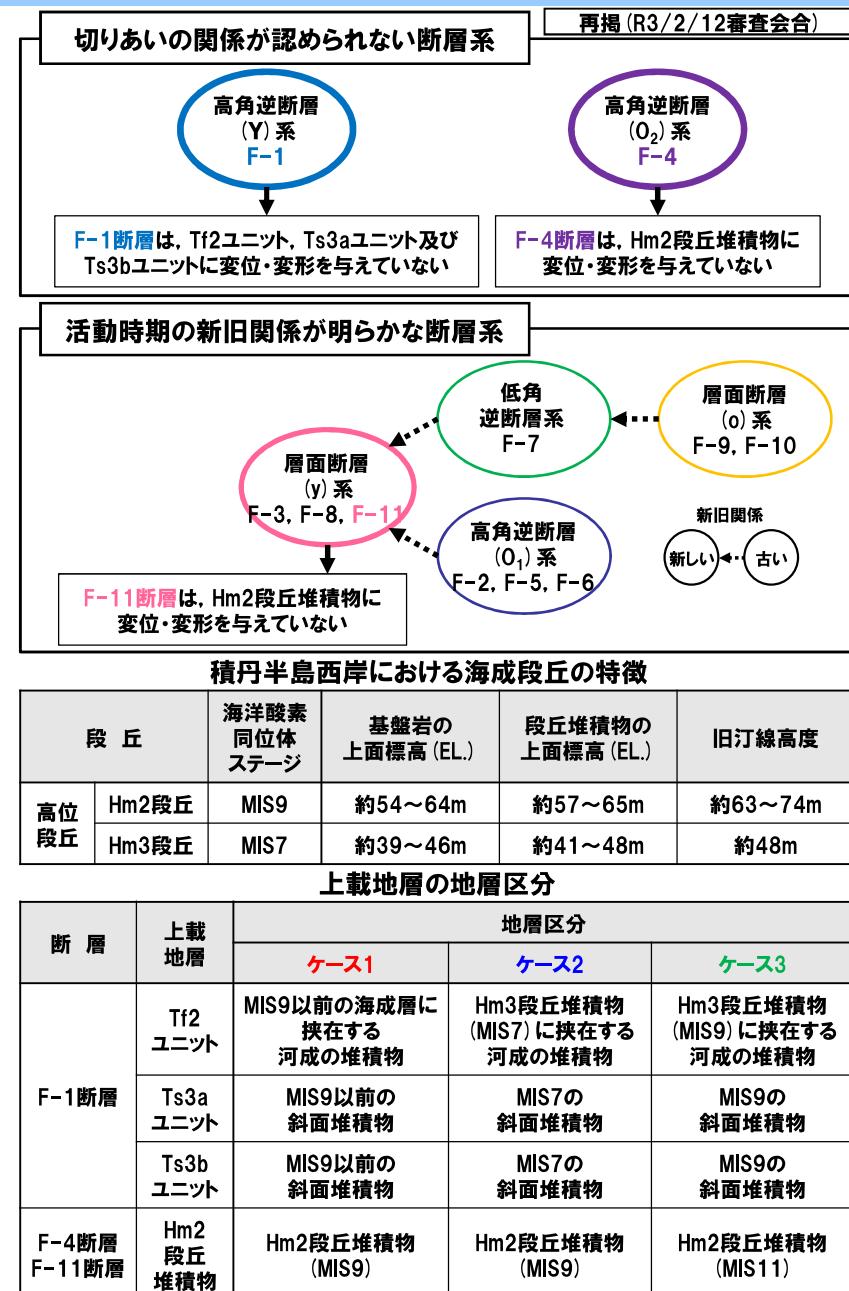

参考文献

- (1) 池田安隆・今泉俊文・東郷正美・平川一臣・宮内崇裕・佐藤比呂志編(2002) :第四紀逆断層アトラス, 東京大学出版会.
- (2) 今泉俊文・宮内崇裕・堤浩之・中田高編(2018) :活断層詳細デジタルマップ 新編, 東京大学出版会.
- (3) 活断層研究会編(1991) :日本の活断層, 東京大学出版会.
- (4) 土木学会(1985) :「原子力発電所地質・地盤の調査・試験法および地盤の耐震安定性の評価手法」報告書第2編 地質調査法.
- (5) 斎藤正次・上村不二雄・大澤穣(1952) :5万分の1地質図幅「茅沼」及び同説明書, 北海道開発庁.
- (6) 斎藤昌之(1968) :積丹半島の地質と鉱床, 特定鉱床開発促進調査積丹半島地域, 北海道開発庁.
- (7) 八幡正弘(1989) :西部北海道北部の新生界とその特徴, 地質学論集(32), pp.7-28.
- (8) 八幡正弘(2002) :北海道における後期新生代の鉱化作用および熱水活動の時空変遷, 北海道立地質研究所報告書(73), pp.151-194.
- (9) 小池一之・町田洋編(2001) :日本の海成段丘アトラス, 東京大学出版会.
- (10) Siddall, M., Chappell, J., Potter E. K (2006) :Eustatic sea level during past interglacials, Sirocko, F., Litt, T., Claussen, M., Sanchez-Goni, M. F. editors. The climate of past interglacials, Elsevier, Amsterdam, pp.75-92.
- (11) Krumbien, W. C. (1941) :Measurement and geologic significance of shape and roundness of sedimentary particles. Journal of Sedimentary Petrology 11 (2), pp.64-72.
- (12) 町田洋・新井房夫(2011) :新編 火山灰アトラス [日本列島とその周辺], 東京大学出版会.
- (13) 青木かおり・町田洋(2006) :日本に分布する第四紀後期広域テフラの主元素組成-K₂O-TiO₂図によるテフラの識別, 地質調査研究報告 57 (7/8), pp.239-258.
- (14) 黒田吉益・諏訪兼位(2016) :偏光顕微鏡と岩石鉱物 [第2版], 共立出版.
- (15) 小疋尚・野上道男・小野有五・平川一臣編(2003) :日本の地形2 北海道, 東京大学出版会.
- (16) 吉永秀一郎(1995) :風化火山灰土の母材の起源, 火山, Vol.40, No.3, pp.153-166.
- (17) 鷹澤好博・柳井清治・八幡正弘・溝田智俊(1994) :西南北海道-東北地方北部に広がる後期更新世の広域風成塵堆積物, 地質学雑誌, Vol.100, No.12, pp.951-965.
- (18) 通商産業省資源エネルギー庁(1985) :広域調査報告書積丹地域.
- (19) 石田正夫・三村弘二(1991) :20万分の1地質図「岩内」, 通商産業省工業技術院地質調査所.
- (20) 雁沢好博(1983) :フィッショントラック法によるグリーン・タフ変動の年代区分 その2-富山県太美山地域-, 地質学雑誌, Vol.89, No.5, pp.271-286.
- (21) 広瀬亘・岩崎深雪・中川光弘(2000) :北海道中央部～西部の新第三紀火成活動の変遷:K-Ar年代,火山活動様式および全岩化学組成から見た東北日本弧北端の島弧火成活動の変遷, 地質学雑誌, Vol.106, No.2, pp.120-135.
- (22) 白石建雄・竹内貞子・林信太郎・林聖子(1988) :秋田県男鹿半島で発見された始良Th火山灰, 第四紀研究 27 (3), pp.187-190.
- (23) 対野謙一・村田明広(1998) :構造地質学, 朝倉書店.
- (24) 地学団体研究会編(1996) :新版 地学辞典, 平凡社.
- (25) 上田圭一・谷和夫(1999) :基盤の断層変位に伴う第四紀層及び地表の変形状況の検討(その2)-正断層, 逆断層模型実験-, 電力中央研究所報告 U98048.
- (26) 加藤碩一(2010) :地震と活断層の科学(普及版), 朝倉書店.
- (27) 鈴木隆介(2000) :建設技術者のための地形図読図入門, 第3巻, 古今書院.